
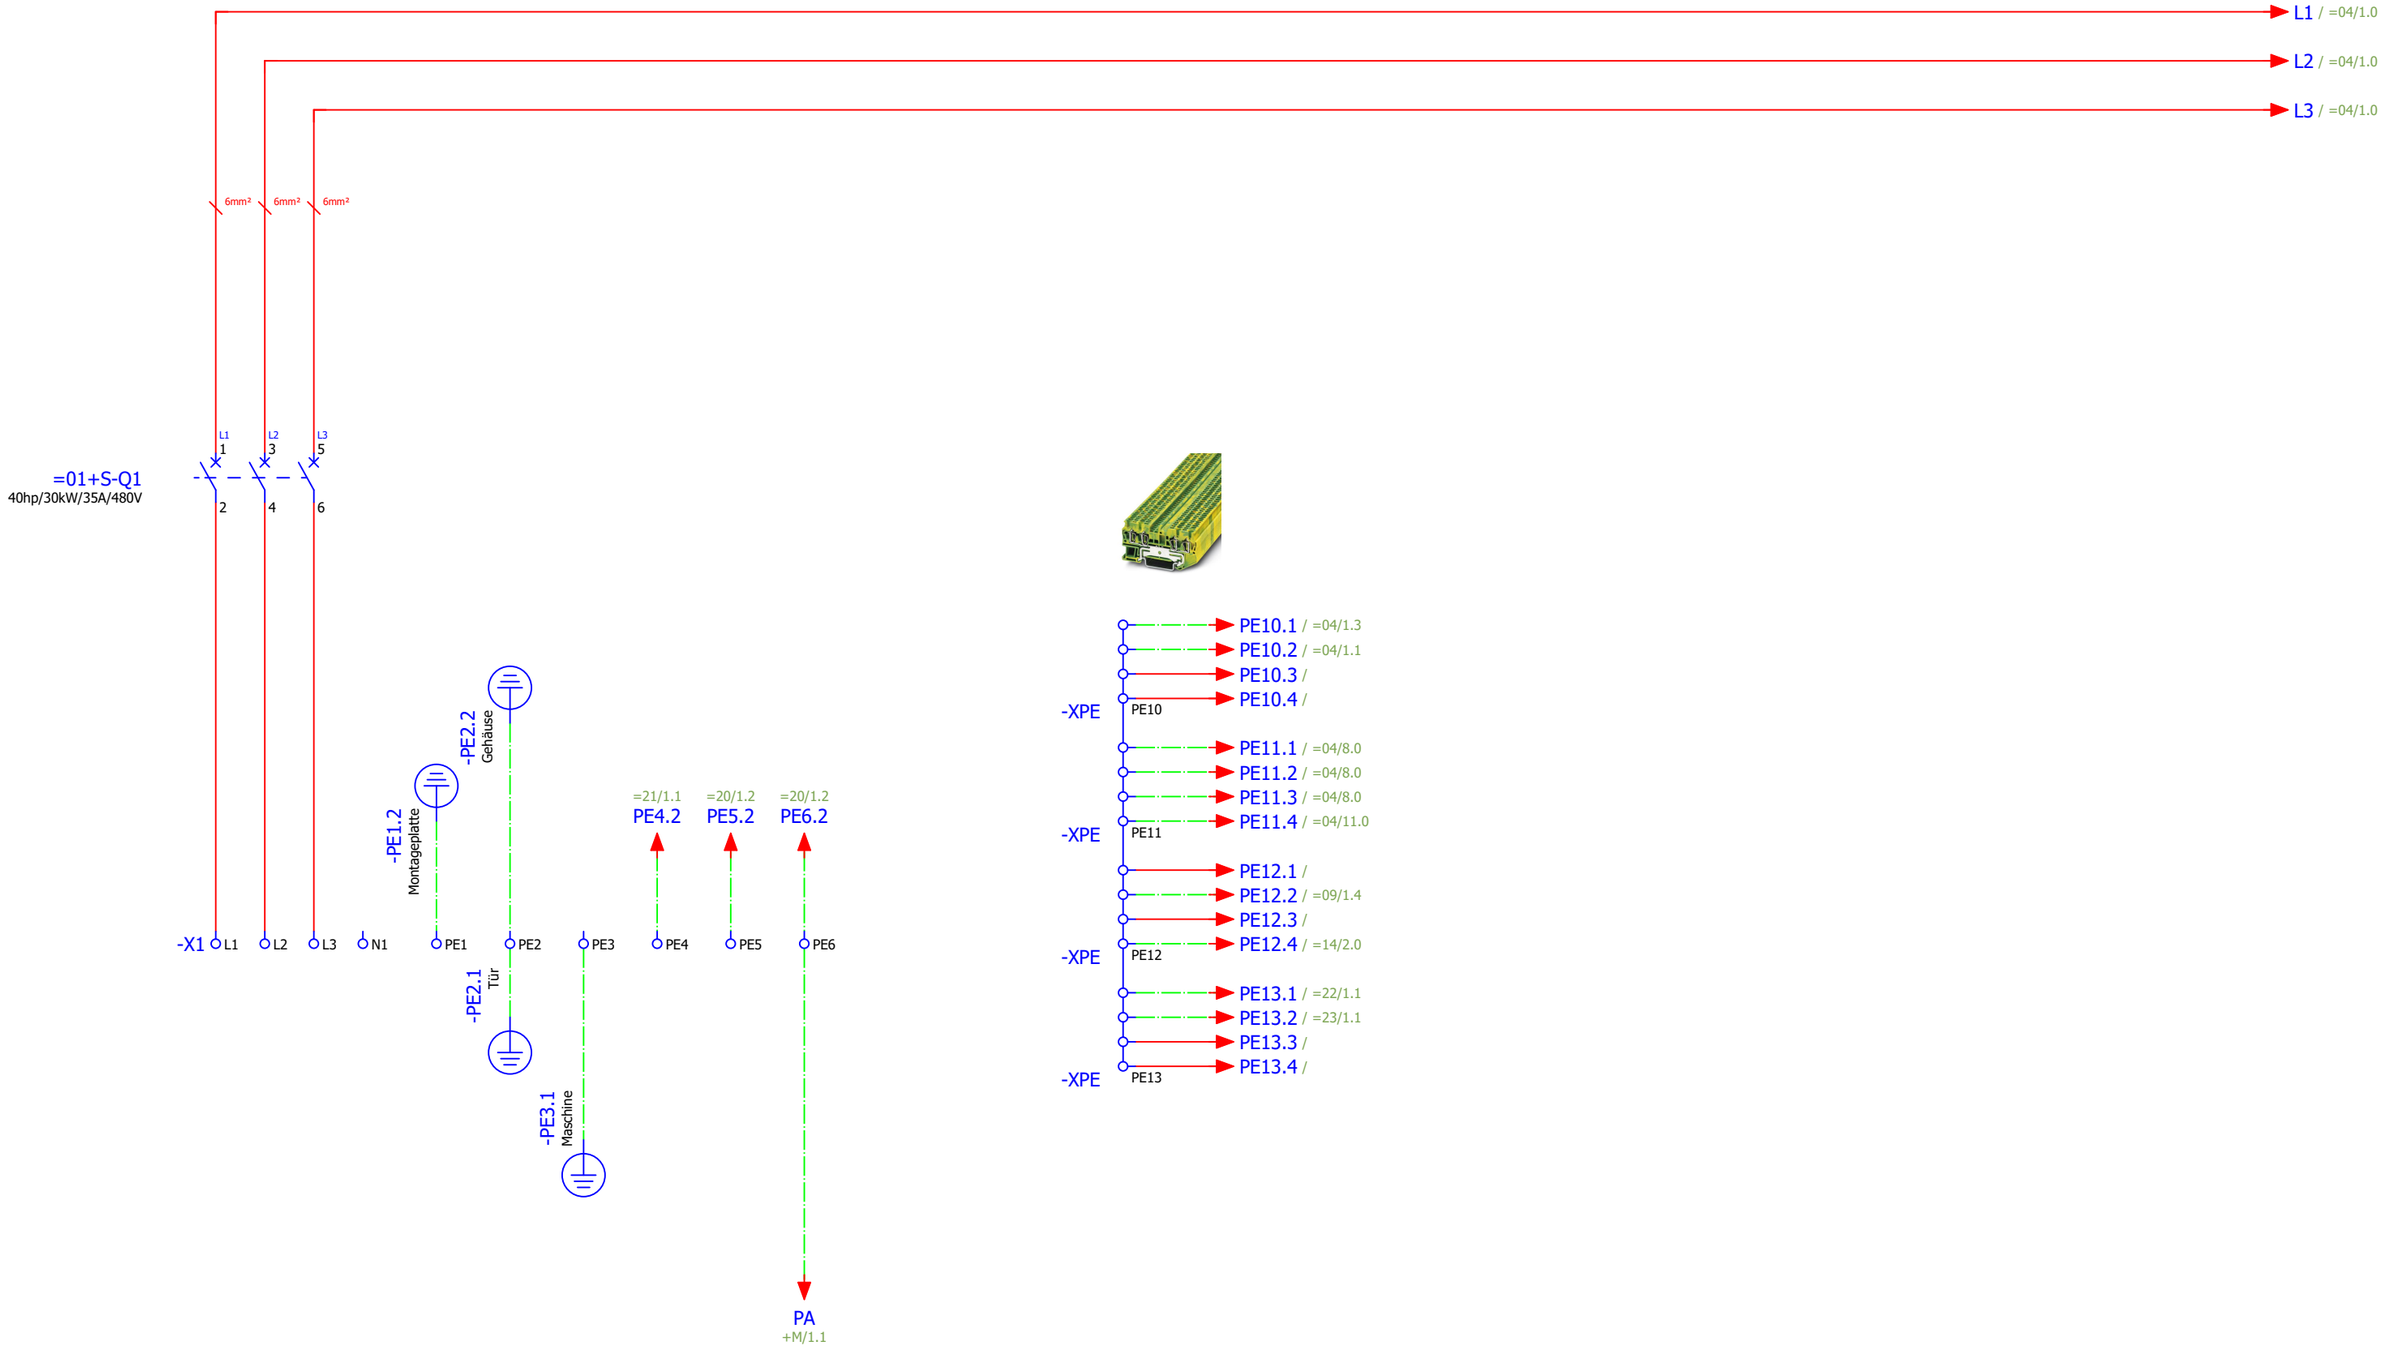


Absicherung: 30A

+M/1


			Datum	06.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Einspeisung	==	= 01
			Bearb						+ S
			Gepr		BSM 633	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG		104771	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

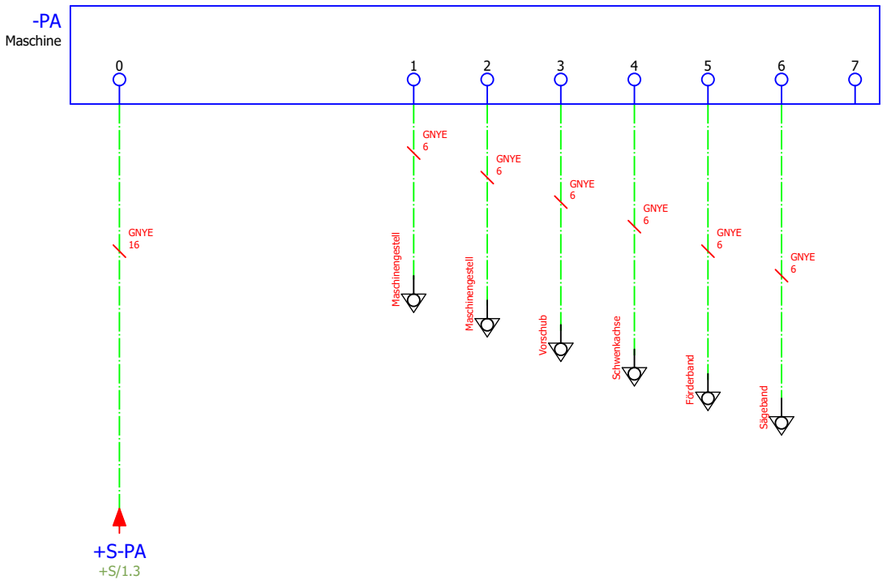

Potentialausgleich
nach DIN EN 60204-1

Potentialanschluss extern
mind. 25mm² auf die
Kupferschiene anschließen

			Datum	06.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Potenzialausgleich	==	= 01
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+ M
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

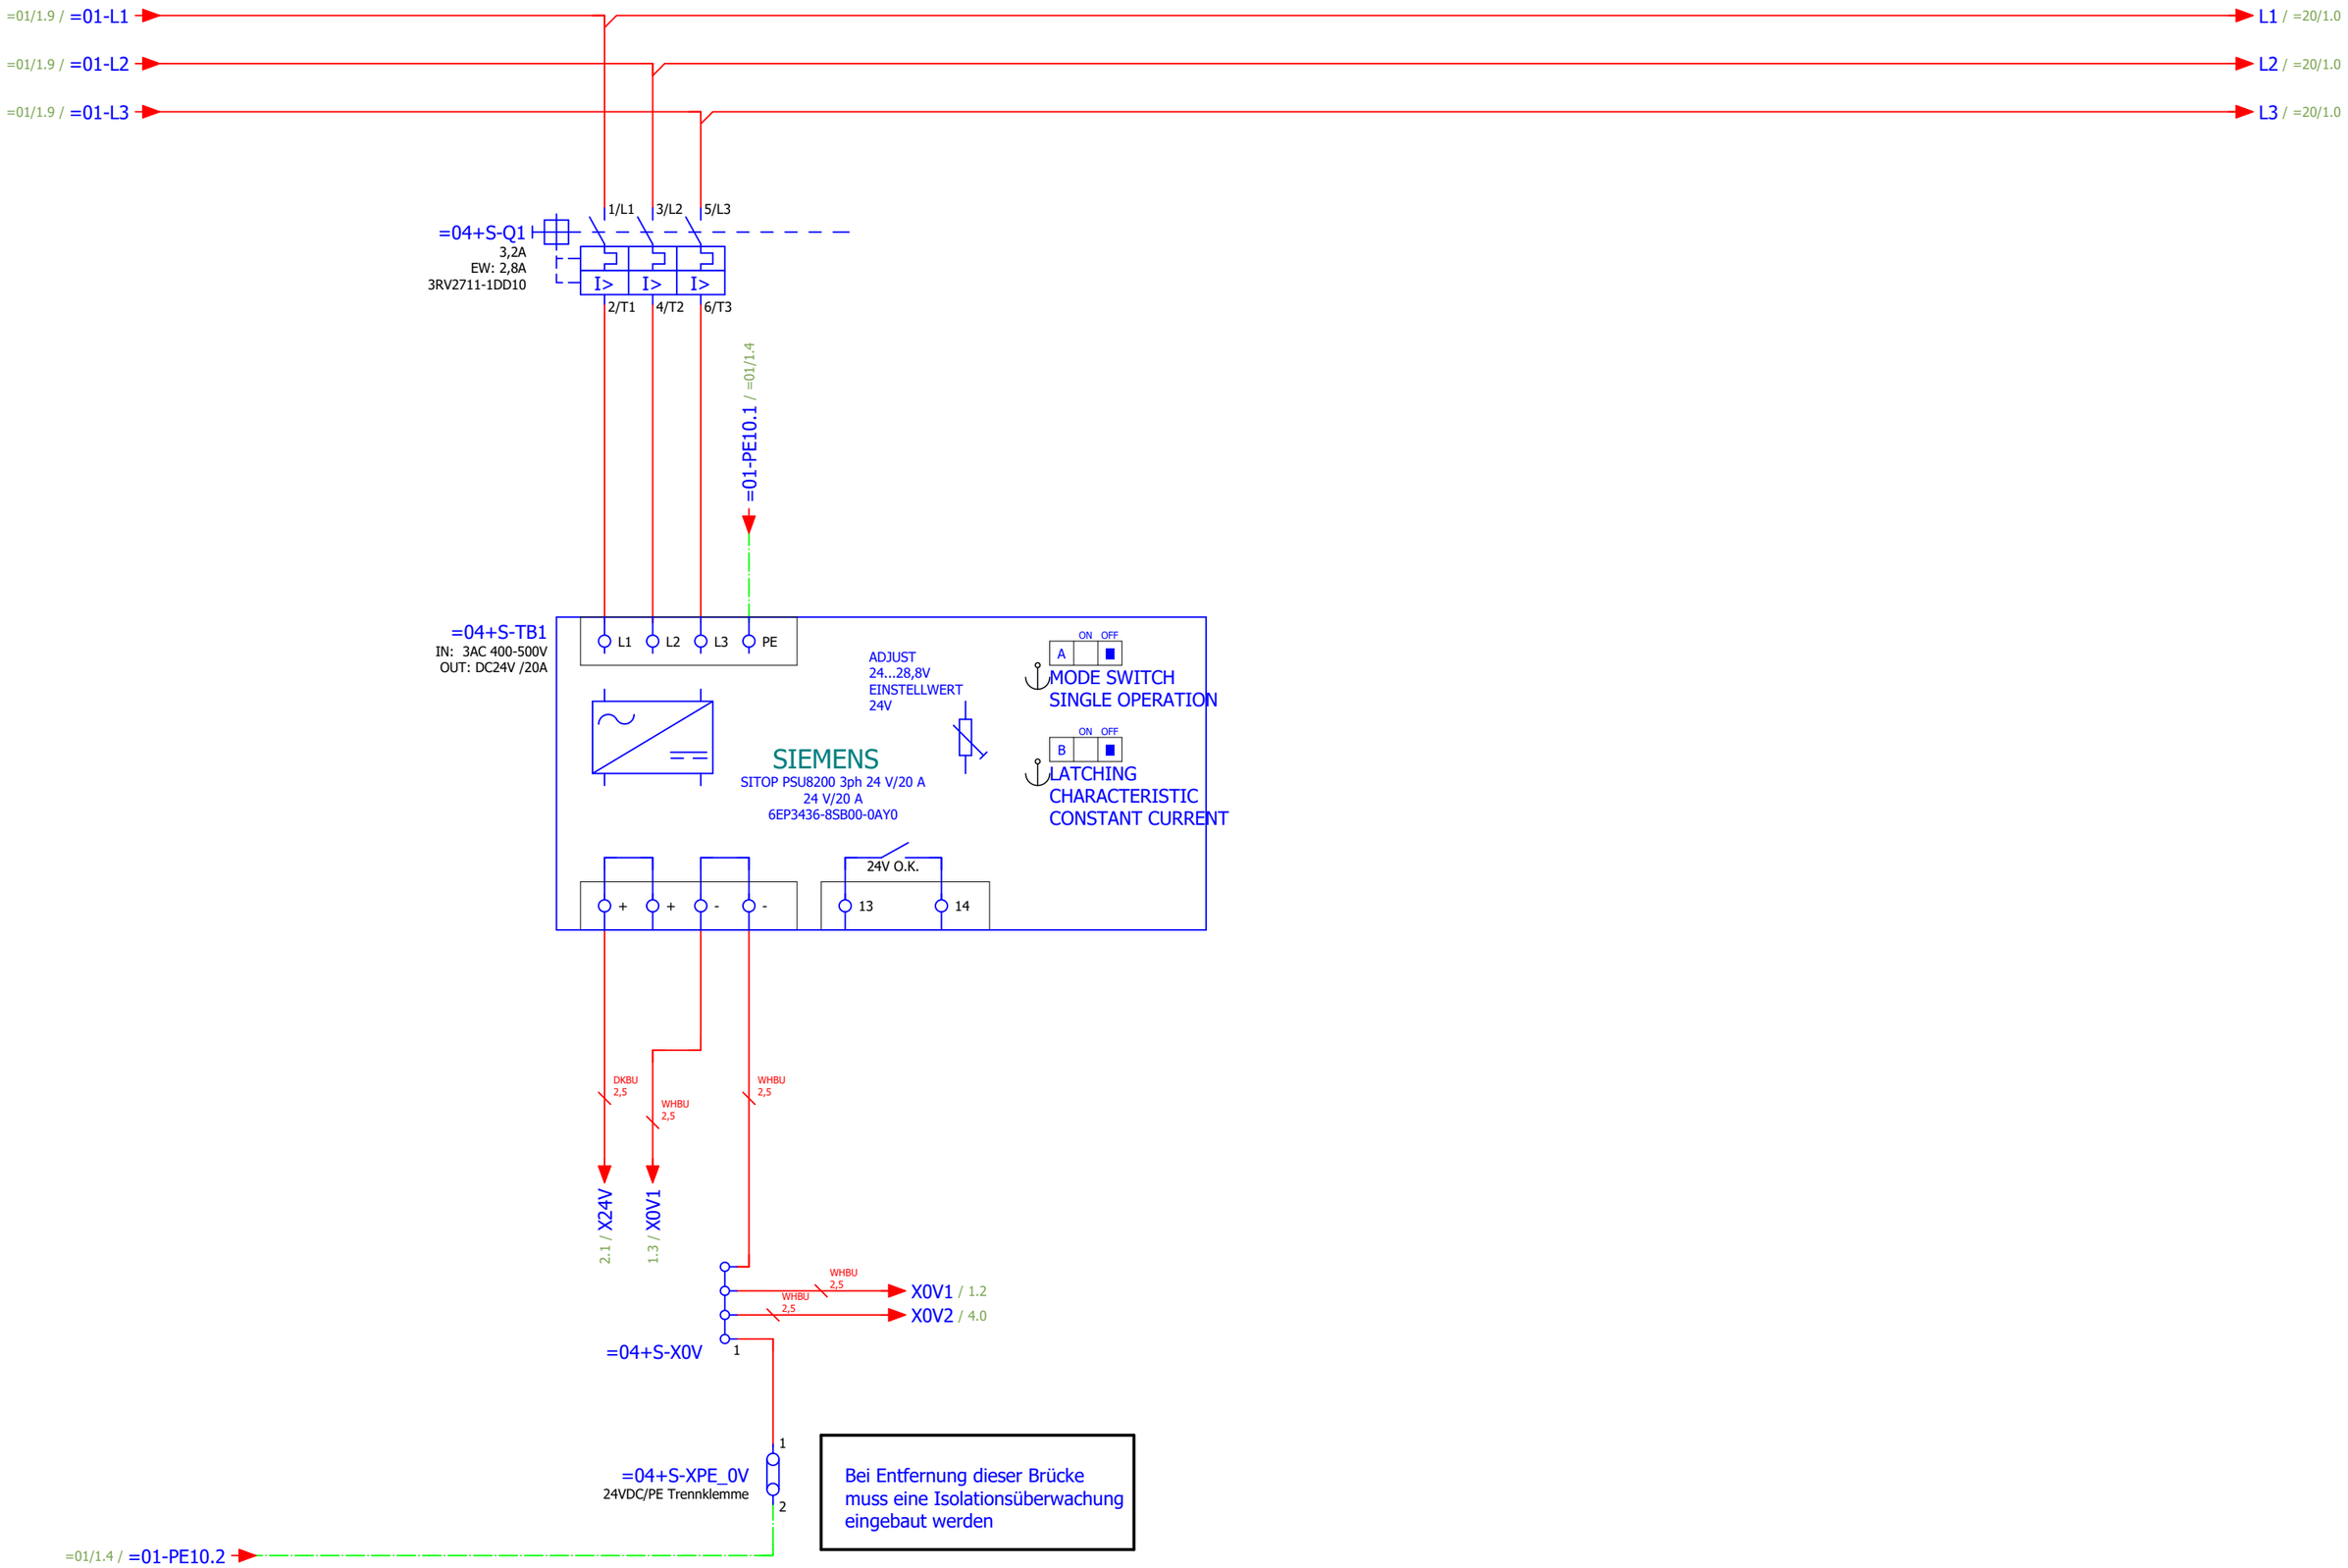


=01+M/1

2

			Datum	06.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Steuerspannung - 24 VDC	==	= 04
			Bearb						+ S
			Gepr		BSM 633	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			104771	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de				Blatt 64

1.2 / X24V

4.0 / X0V1

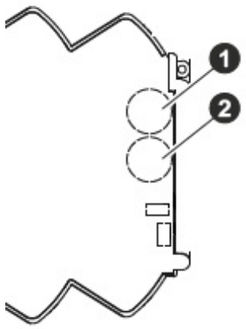


1 - Drehschalter Nennstrom "I"
2 - Drehschalter Charakteristik "C"

Schalterstellung *Switch Position* *Position du Commutateur*	Strom (I) *Current (I)* *Courant (I)*	Charakteristik (C) *Characteristic (C)* *Courbe (C)*
1	1 A	flink, *fast, rapide*
2	2 A	mittel, *middle, moyenne*
3	3 A	träge-1, *slow-1, lente-1*
4	4 A	träge-2, *slow-2, lente-2*
5	5 A	träge-3, *slow-3, lente-3*
6	6 A	–
7	7 A	–
8	8 A	–
9	9 A	–
10	10 A	–

=04+S-F1
T8A
Allgemein
Umrichter

=04+S-F2
T6A
SPS
Dezentral

=04+S-F3
T6A
Aktoren
Bremsen

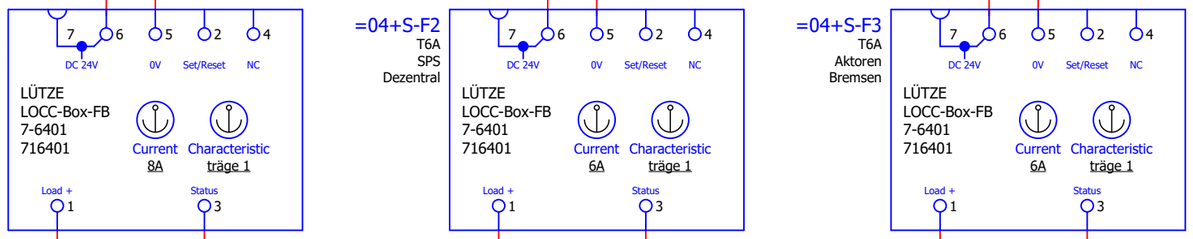

DKBU 2,5


-X1+
3.0

DKBU 1,5


-X2+
3.0

DKBU 1,5


-X3+
3.0

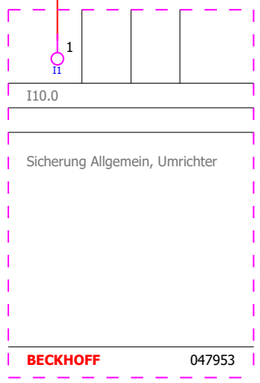

=14+S-A3
=14/1

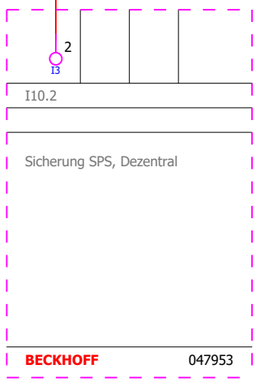


=14+S-A3
=14/1

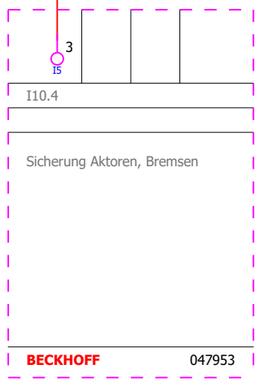


=14+S-A3
=14/1

			Datum	06.11.2026	Hilton	RIEXINGER Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	Steuerspannung - 24 VDC Absicherung	== = 04 + S
			Bearb		BSM 633			104771 Blatt 2
			Gepr					Blatt 64
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von			

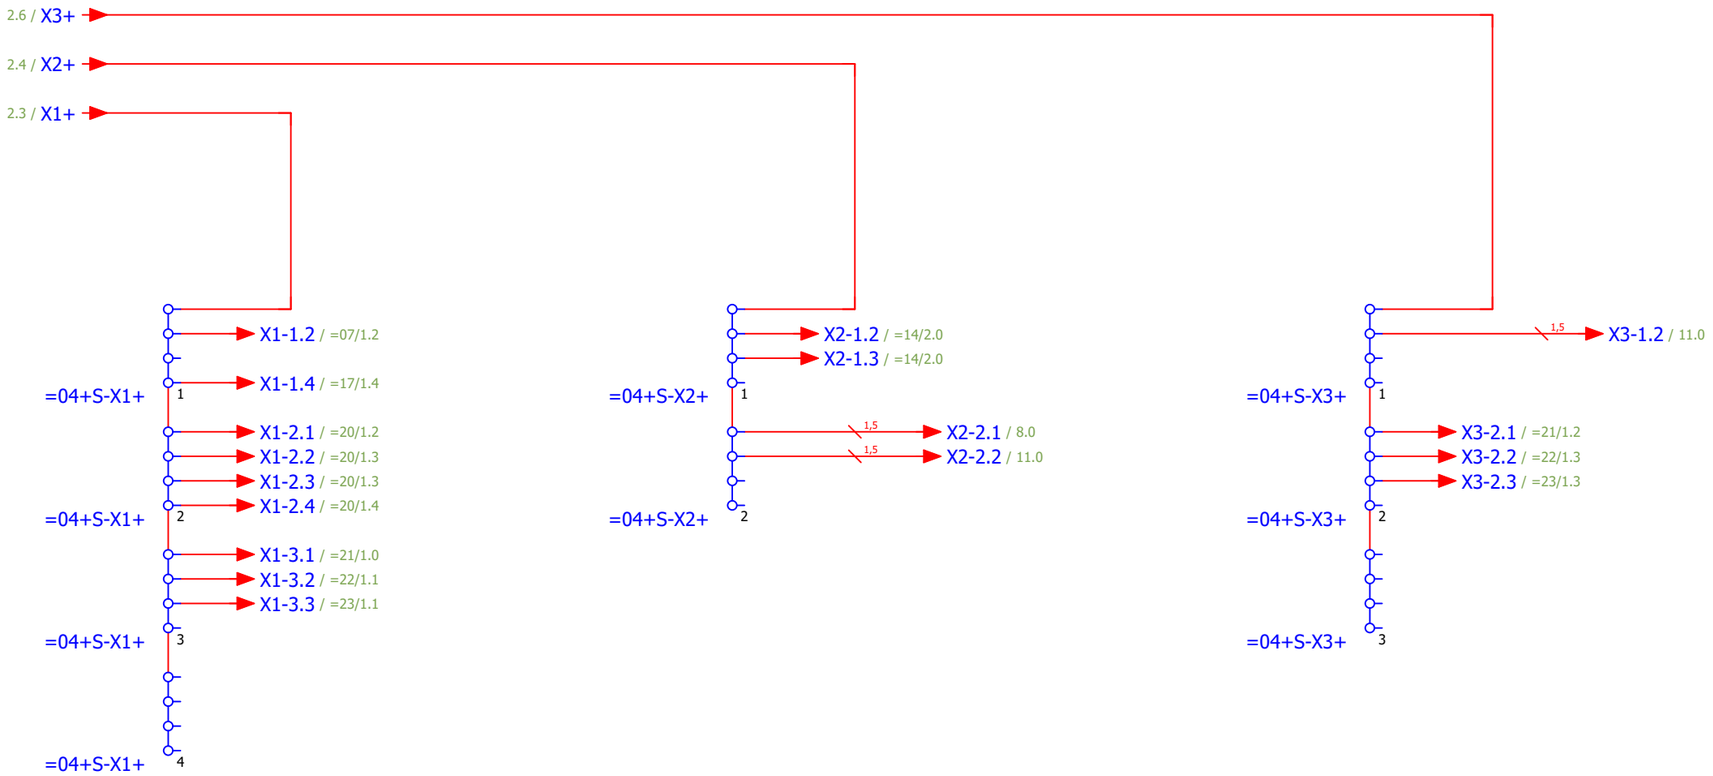

			Datum	06.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Steuerspannung - 24V DC Aufteilung	==	= 04
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+ S
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 3
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

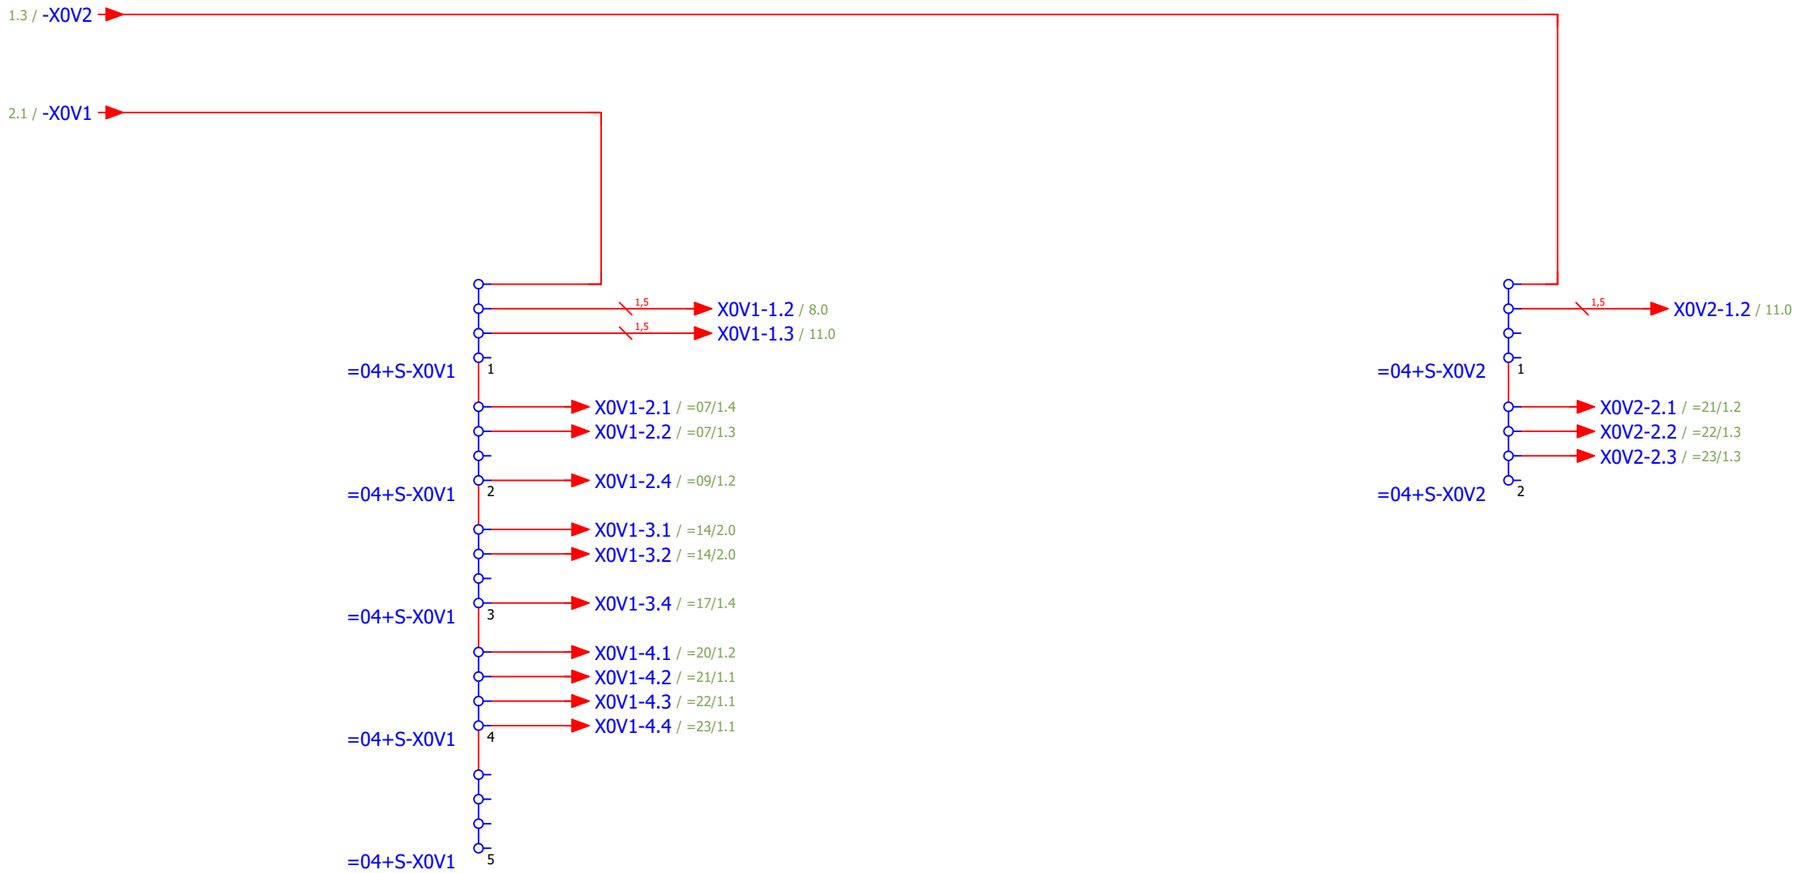

			Datum	06.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Steuerspannung - 0V DC Aufteilung	==	= 04
			Bearb						+ S
			Gepr		BSM 633	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			104771	Blatt 4
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de				Blatt 64

=14/2.2 / ETH1.1

=01/1.4 / =01-PE11.3 GNYE 2,5
=01/1.4 / =01-PE11.2 GNYE 2,5
=01/1.4 / =01-PE11.1 GNYE 2,5

4.3 / -X0V1-2 WHBU 1,5

3.3 / -X2-2.1 DKBU 1,5

=04+S-XP 1 2 PE PE PE

=04+S-WP1.2
ZK7208-AW00-A030
3 m
RJ45+5G1,5 BN BU GNYE BK GY

+M

=04+M-XP1.1 5 6 9 7 8

=04+M-XP1.1 1

=04+M-WP1.1
/8.1
ZK7208-3031-A150
15 m
RJ45+5G1,5

PRÜFEN

=04+M-WP1.1
/8.1

+P

=04+P-XP1 5 6 9 7 8

=04+P-XP1 1

=04+P-WP1
ZK7208-BX00-A010
1 m
RJ45+5G1,5 BN BU GNYE BK GY

=04+P-PX1+ 1
PX1-1.2 / =14+P/2.0
PX1-1.3 / =14+P/2.1
PX1-1.4 / =14+P/3.2

=04+P-PX1+ 2
PX1-2.2 / =16+P/2.1
PX1-2.3 / =16+P/2.3
PX1-2.4 / =16+P/2.5

=04+P-PX1+ 3

=04+P-PX0V 1
PX0V-1.2 / =14+P/2.1
PX0V-1.3 / =14+P/2.1
PX0V-1.4 / =14+P/3.2

=04+P-PX0V 2
PX0V-2.1 / =16+P/1.8
PX0V-2.2 / =16+P/2.1
PX0V-2.3 / =16+P/2.6
PX0V-2.4 / =16+P/2.8

=04+P-PX0V 3

=04+P-PXPE PE1
PXPE-1.4 / =14+P/2.1

=04+P-PXPE PE2


-PE2.4 Gehäuse
-PE2.3 Tür
-PE2.2 Montageplatte

=14+P/2.7 / >=14-ETH1

1 2 3 4

4 11


			Datum	09.11.2026	Hilton	RIEXINGER Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	Steuerspannung - Pult Aufteilung	== = 04 + S
			Bearb		BSM 633			104771 Blatt 8
			Gepr					Blatt 64
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von			

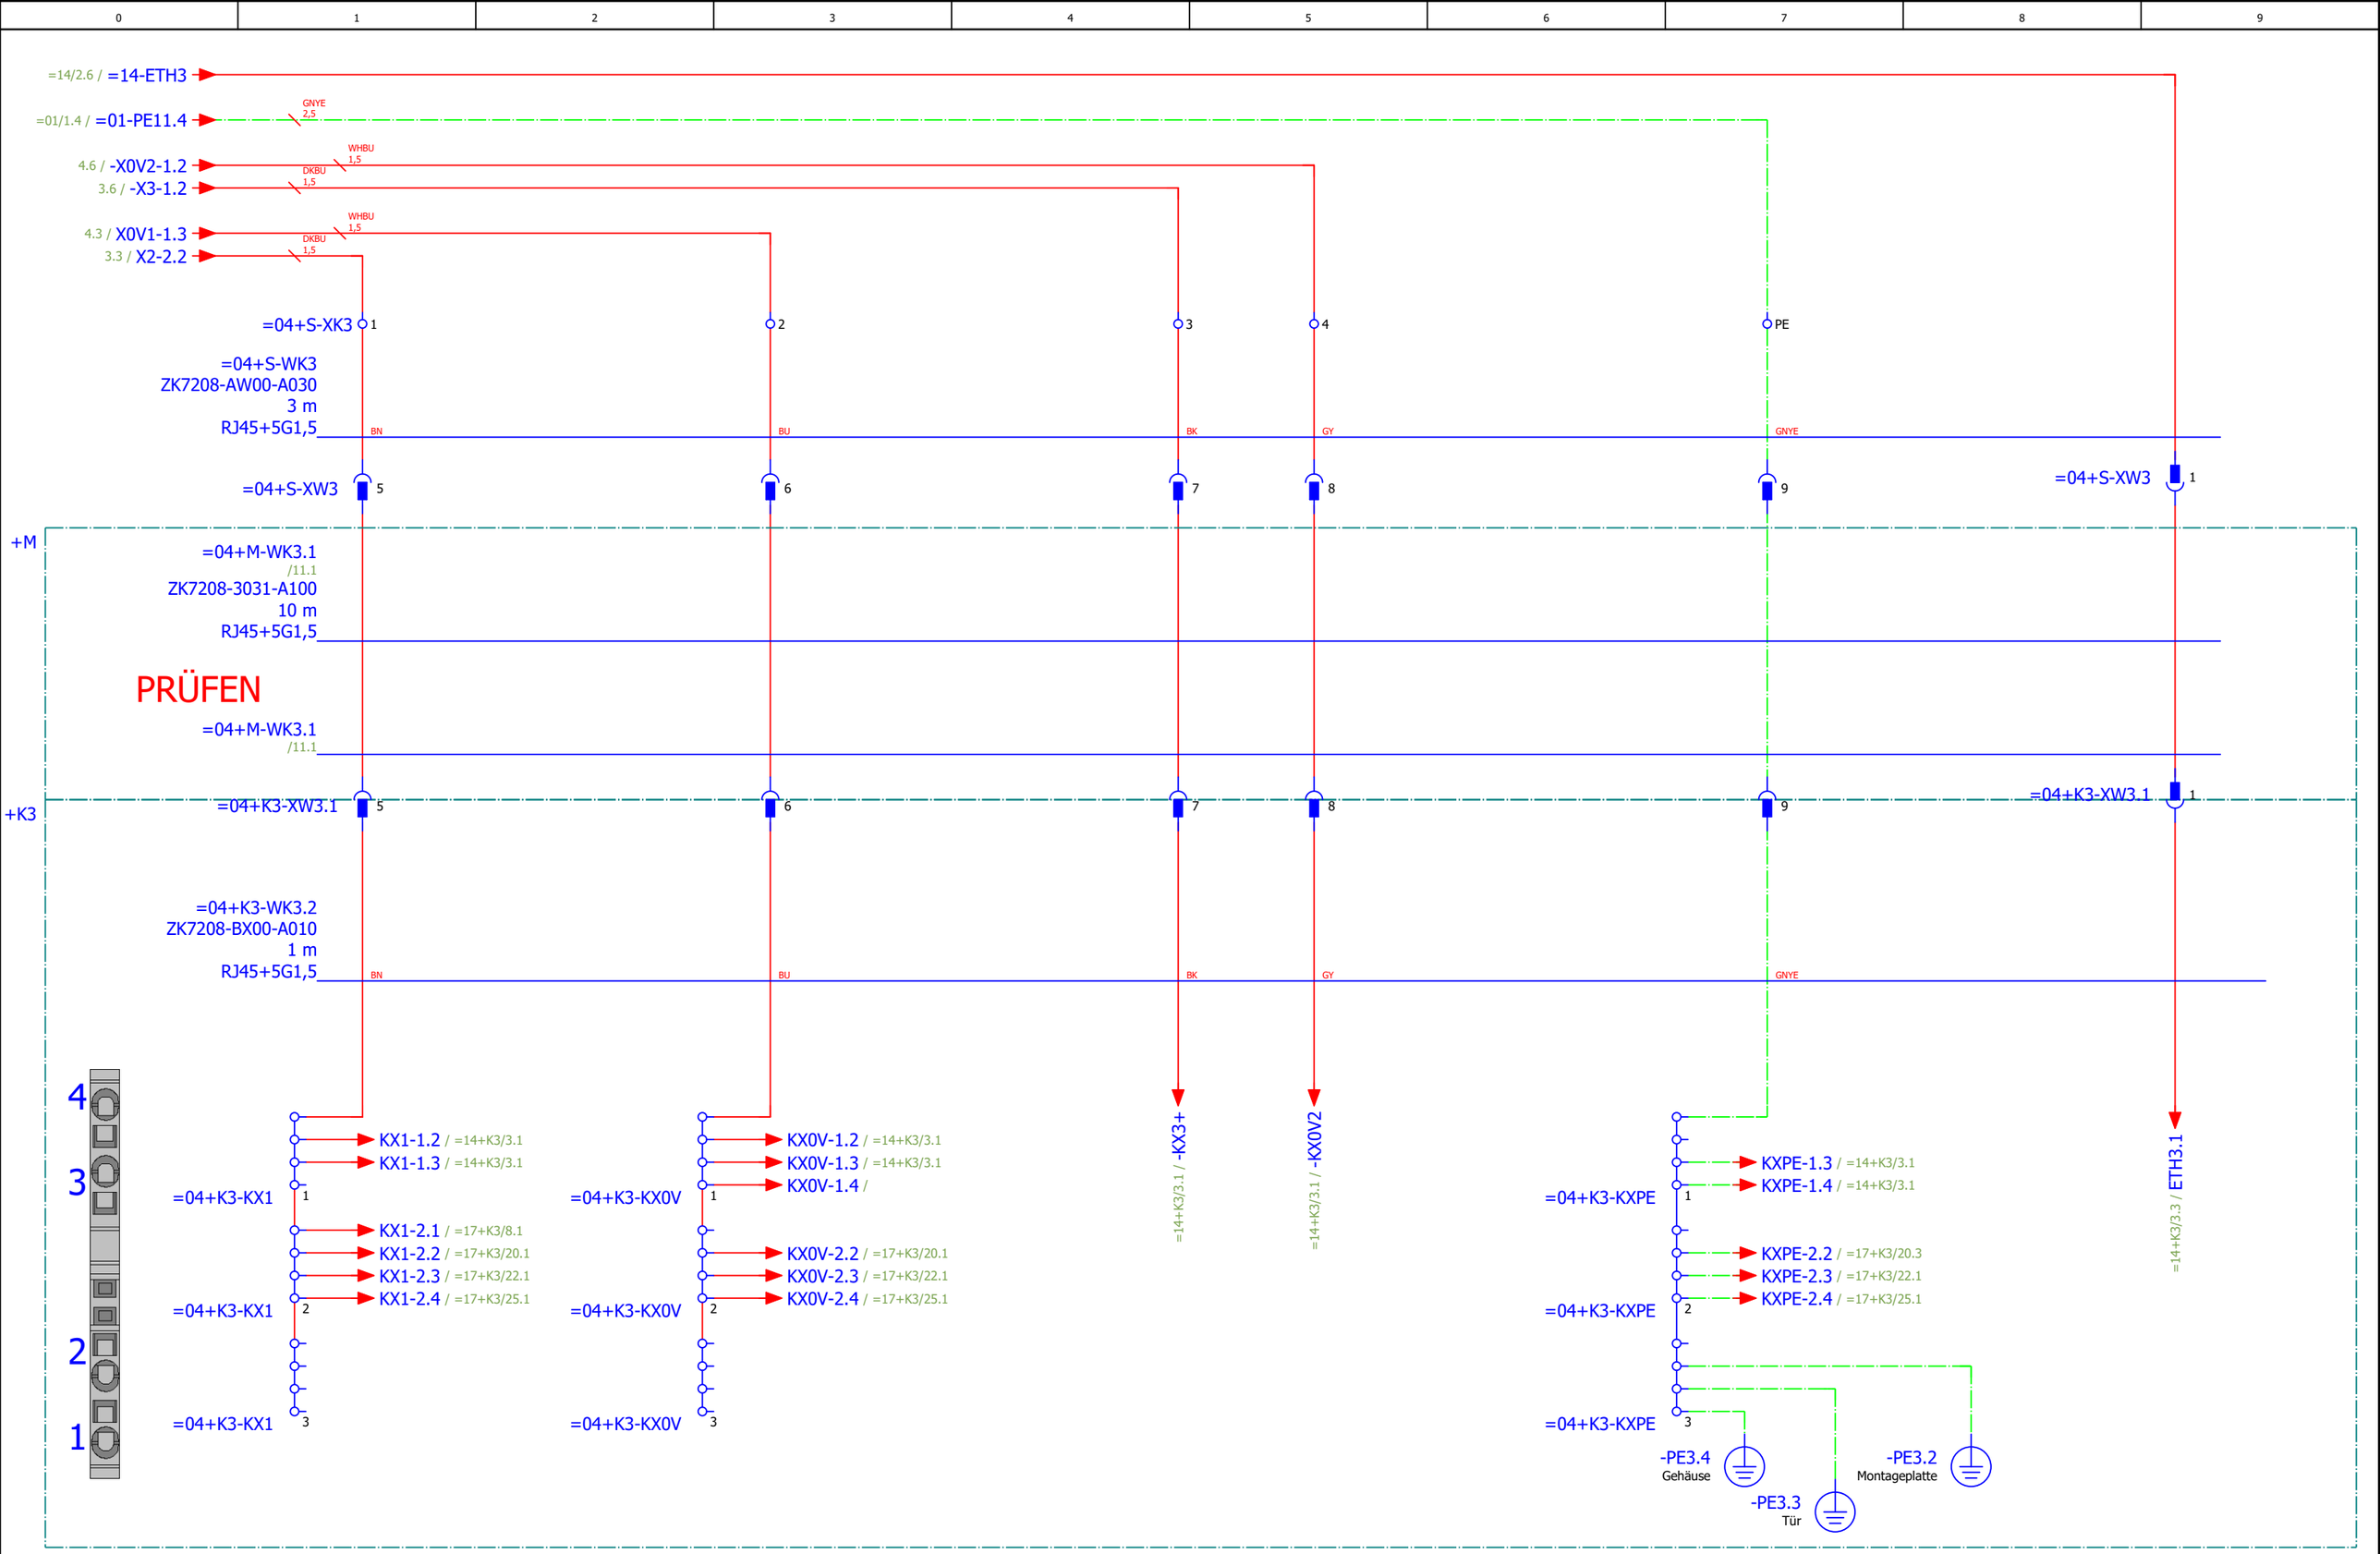

8

=07/1

			Datum	09.11.2026	Hilton	RIEXINGER	==	= 04
			Bearb					+ S
			Gepr		BSM 633	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG	Steuerspannung - Klemmkasten K3	104771	Blatt 11
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	Aufteilung		Blatt 64

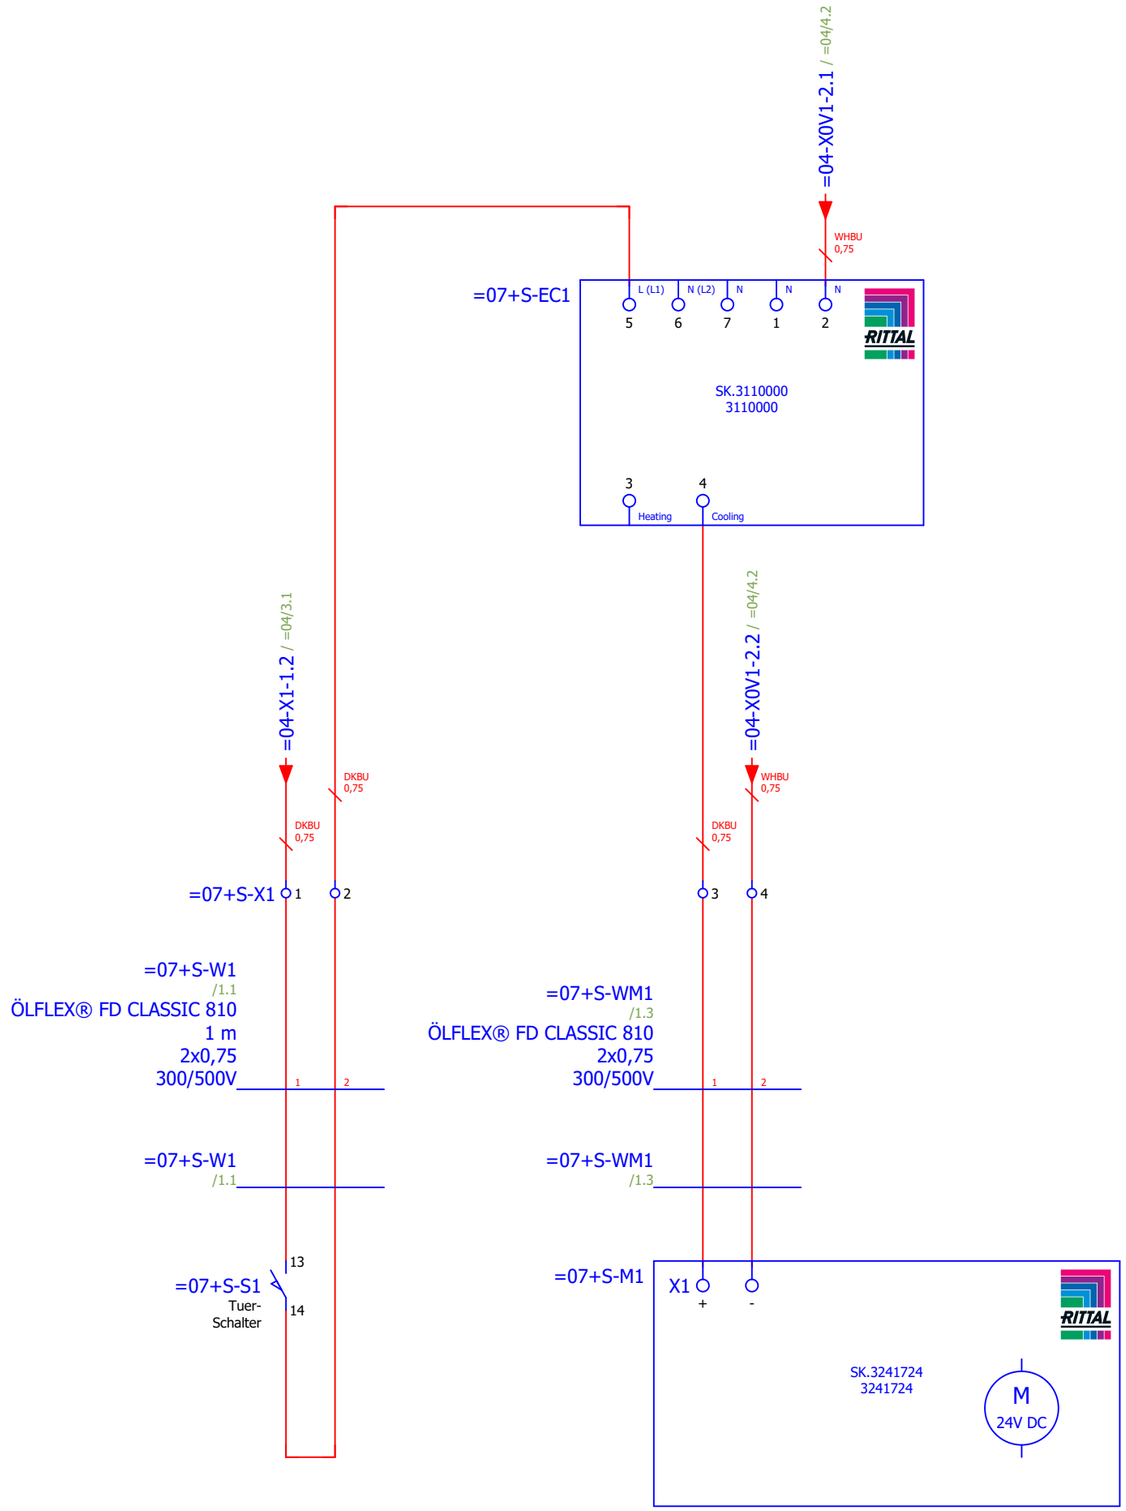


Luefttermotor

=04/11


=09/1

			Datum	06.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Schranklüfter	==	= 07
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+ S
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

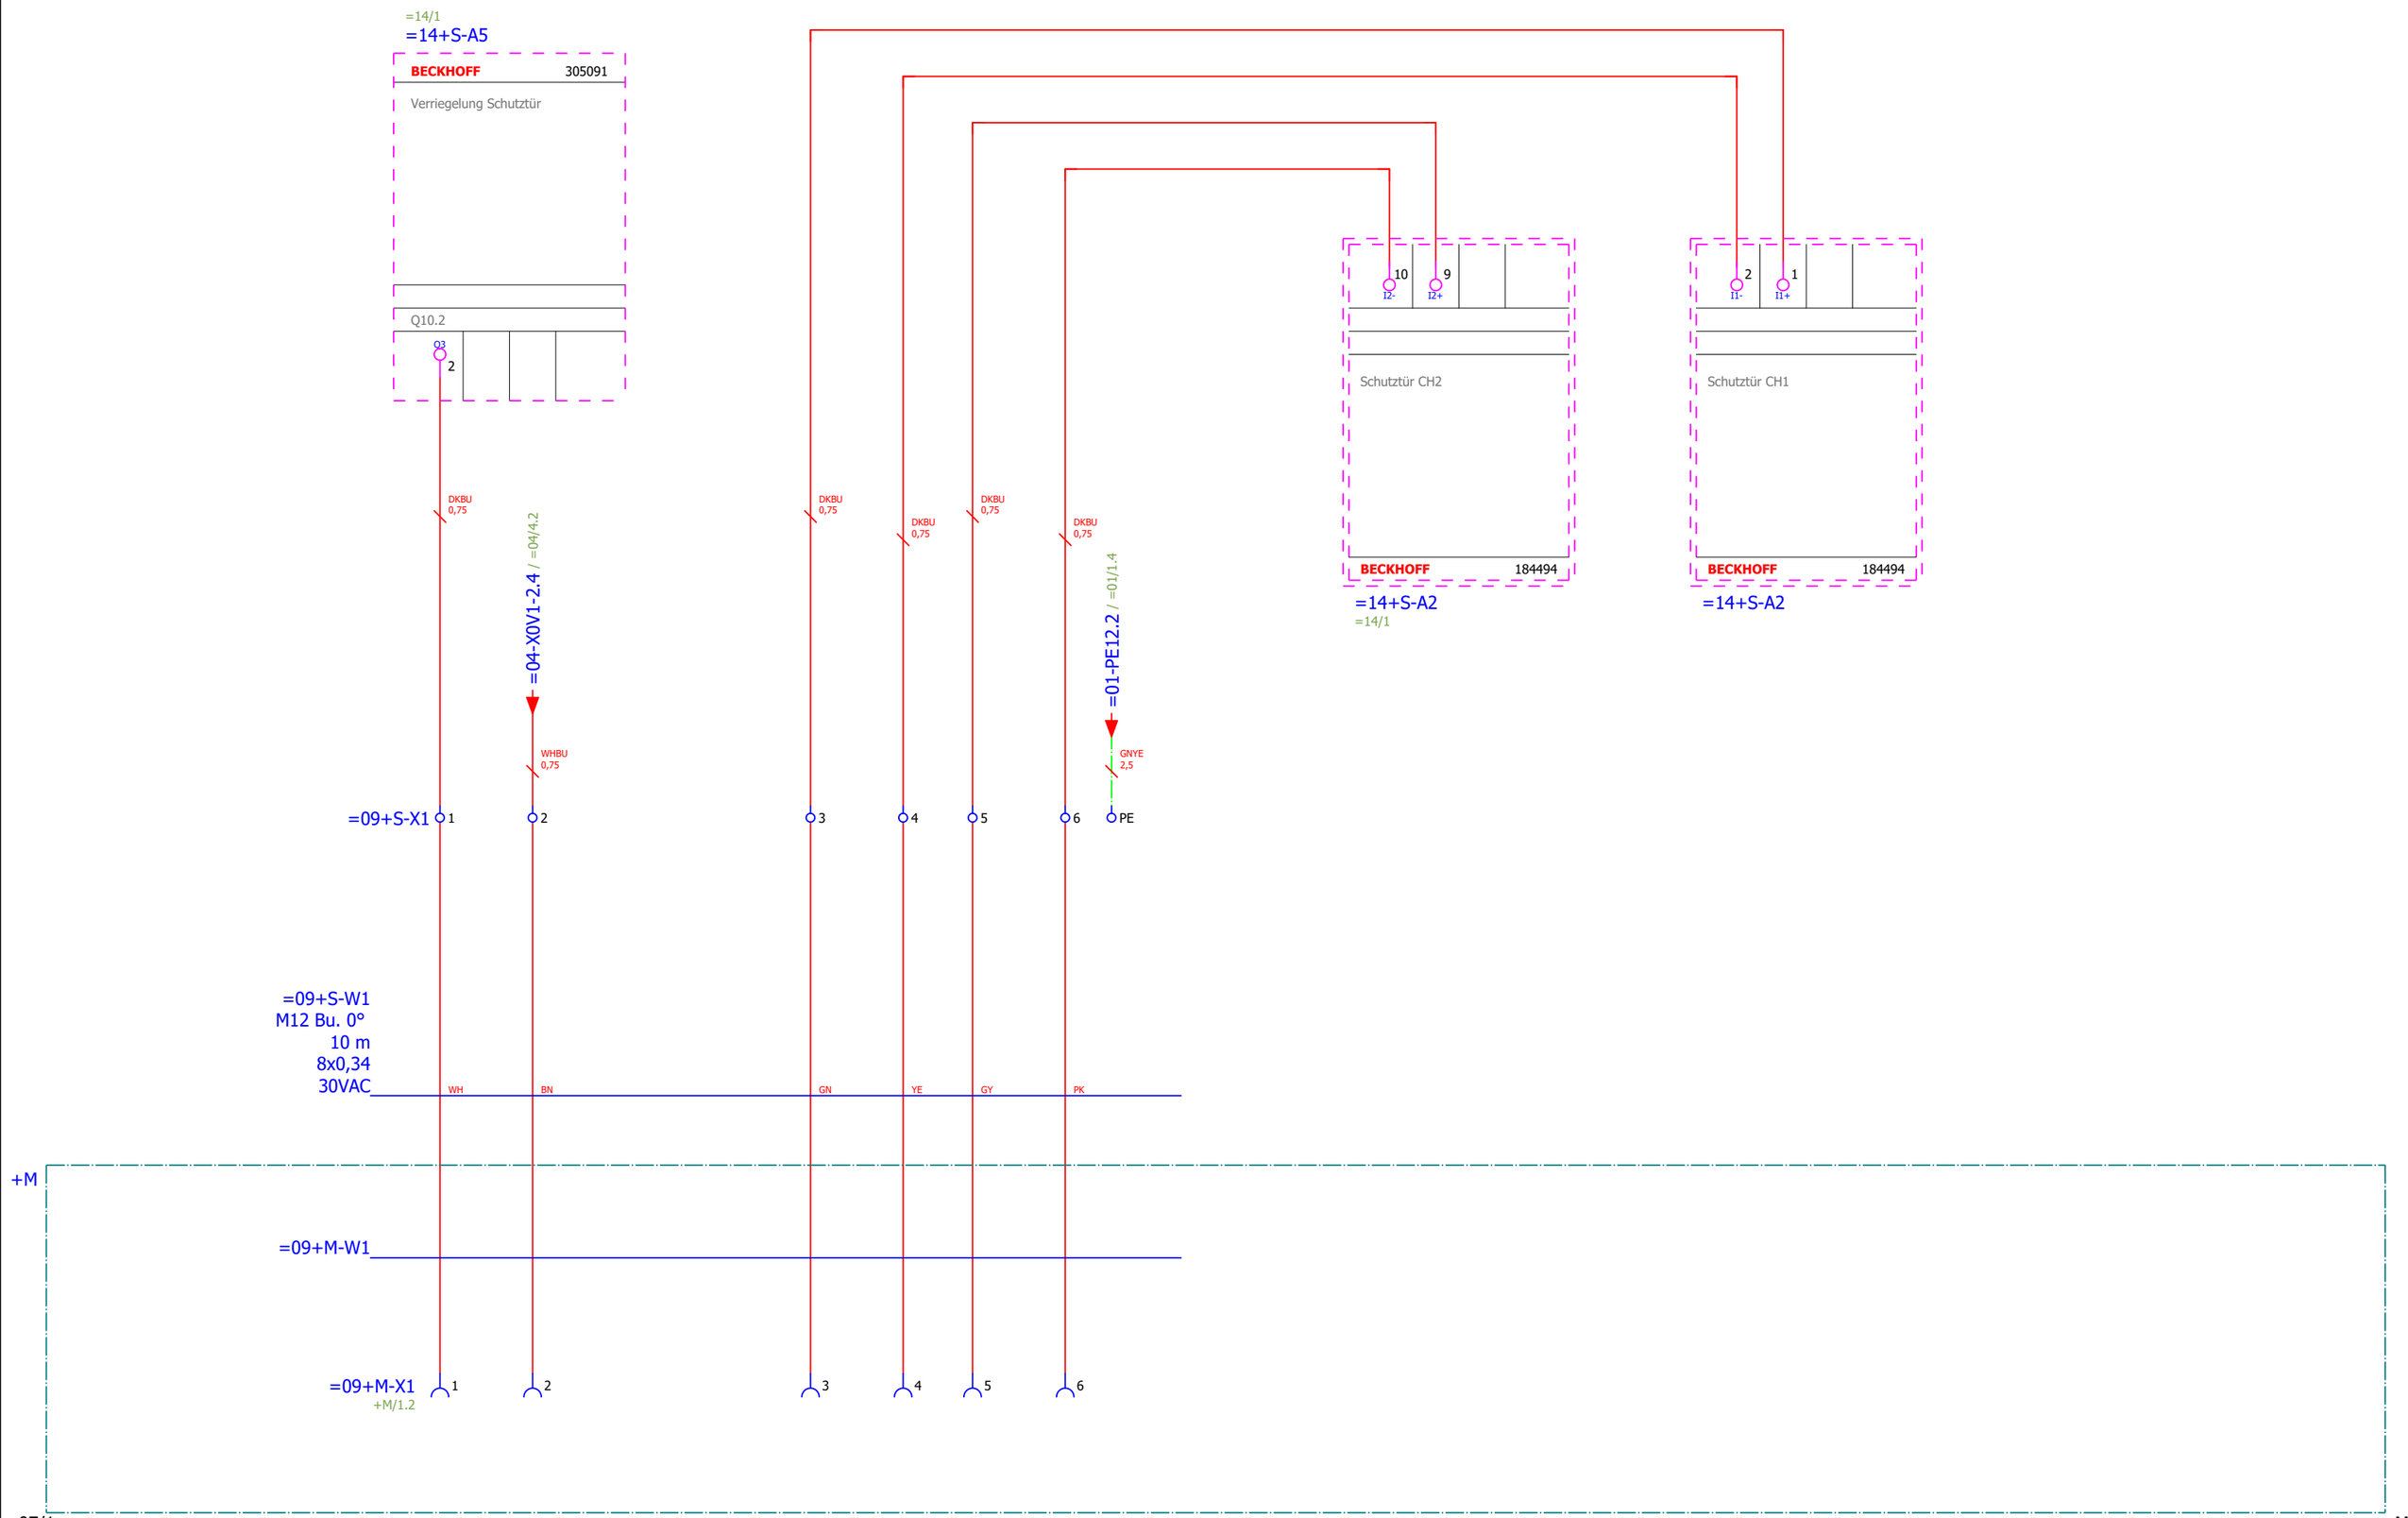

			Datum	06.11.2026	Hilton	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	Schutztür	==	= 09
			Bearb						+ S
			Gepr		BSM 633			104771	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von				Blatt 64

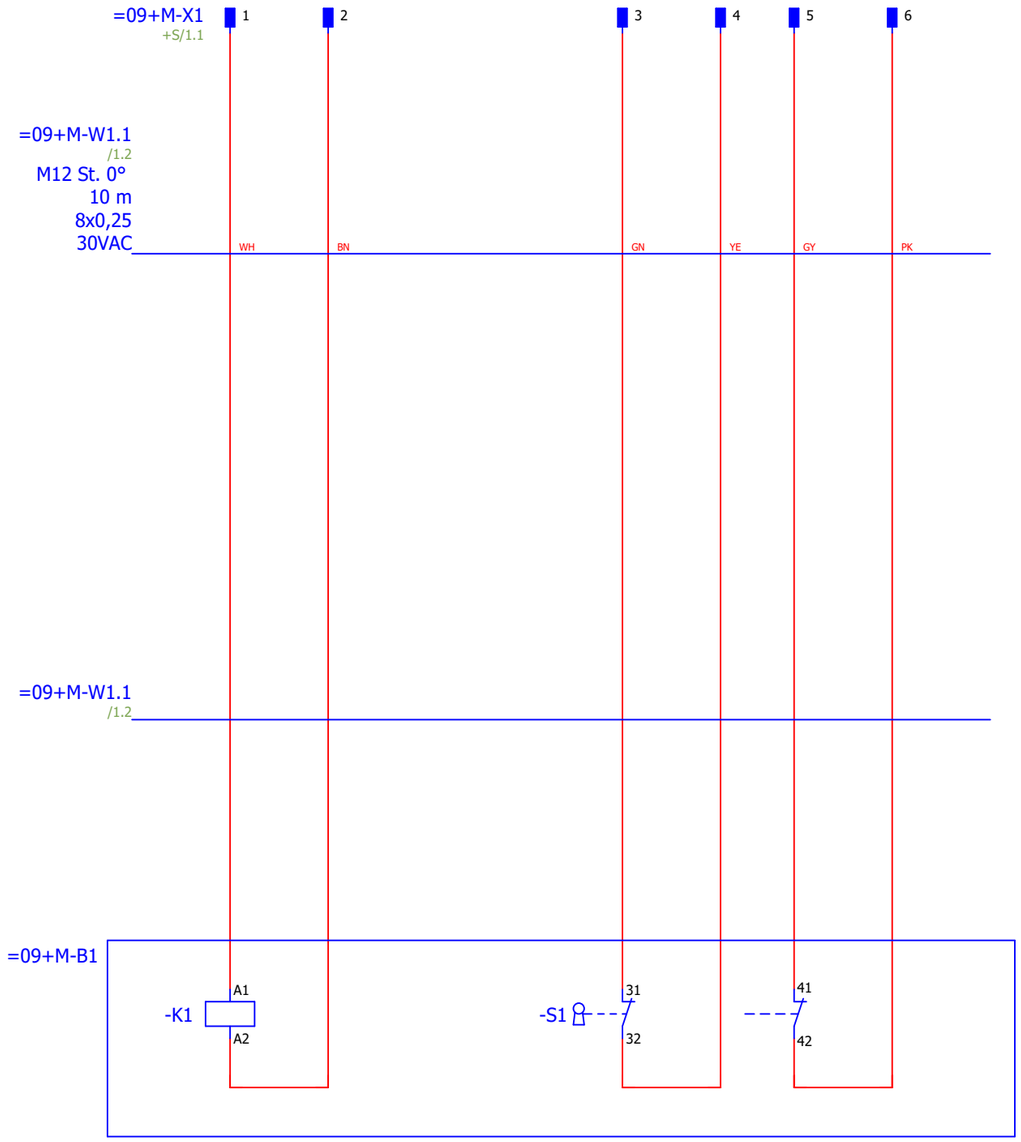

Verriegelung Schutztür

Schutztür CH1

Schutztür CH2

+S/1

=14+S/1

			Datum	06.11.2026	Hilton	Schutztür	==	= 09
			Bearb					+ M
			Gepr		BSM 633	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de		104771	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von			Blatt 64



=09+M/1

2

			Datum	06.11.2026	Hilton	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	SPS-Übersicht Schaltschrank	== = 14 + S
			Bearb					
			Gepr		BSM 633			104771 Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von			Blatt 64

=01/1.4 / =01-PE12.4
=04/4.2 / =04-X0V1-3.2
=04/3.3 / =04-X2-1.3
=04/4.2 / =04-X0V1-3.1
=04/3.3 / =04-X2-1.2

DKBU 0,75
WHBU 0,75
DKBU 0,75
WHBU 0,75
GNYE 2,5

1 24V | 5 0V | 2 + | 3 - | 4 PE | 6 + | 7 - | 8 PE

Versorgung Grundmodul Einspeisung Powerkontakte

EtherCAT

EK1100

=14+S-A1
/1

/1
=14+S-A1
BECKHOFF EK1100
EtherCAT-Koppler für
E-Bus-Klemmen (ELxxxx)

X1 IN X2 OUT

=04/8.0 / =04-ETH1.1

=14+S-WETH2
ZK1090-9191-1015
1,5 m


ETH2 / =21/1.3

/1
=14+S-A7
BECKHOFF EK1110
EtherCAT-Verlängerung

X1

ETH3 / =04/11.0

			Datum	06.11.2026	Hilton	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	SPS-Übersicht Spannungsversorgung	==	= 14
			Bearb						+ S
			Gepr		BSM 633			104771	Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von				Blatt 64

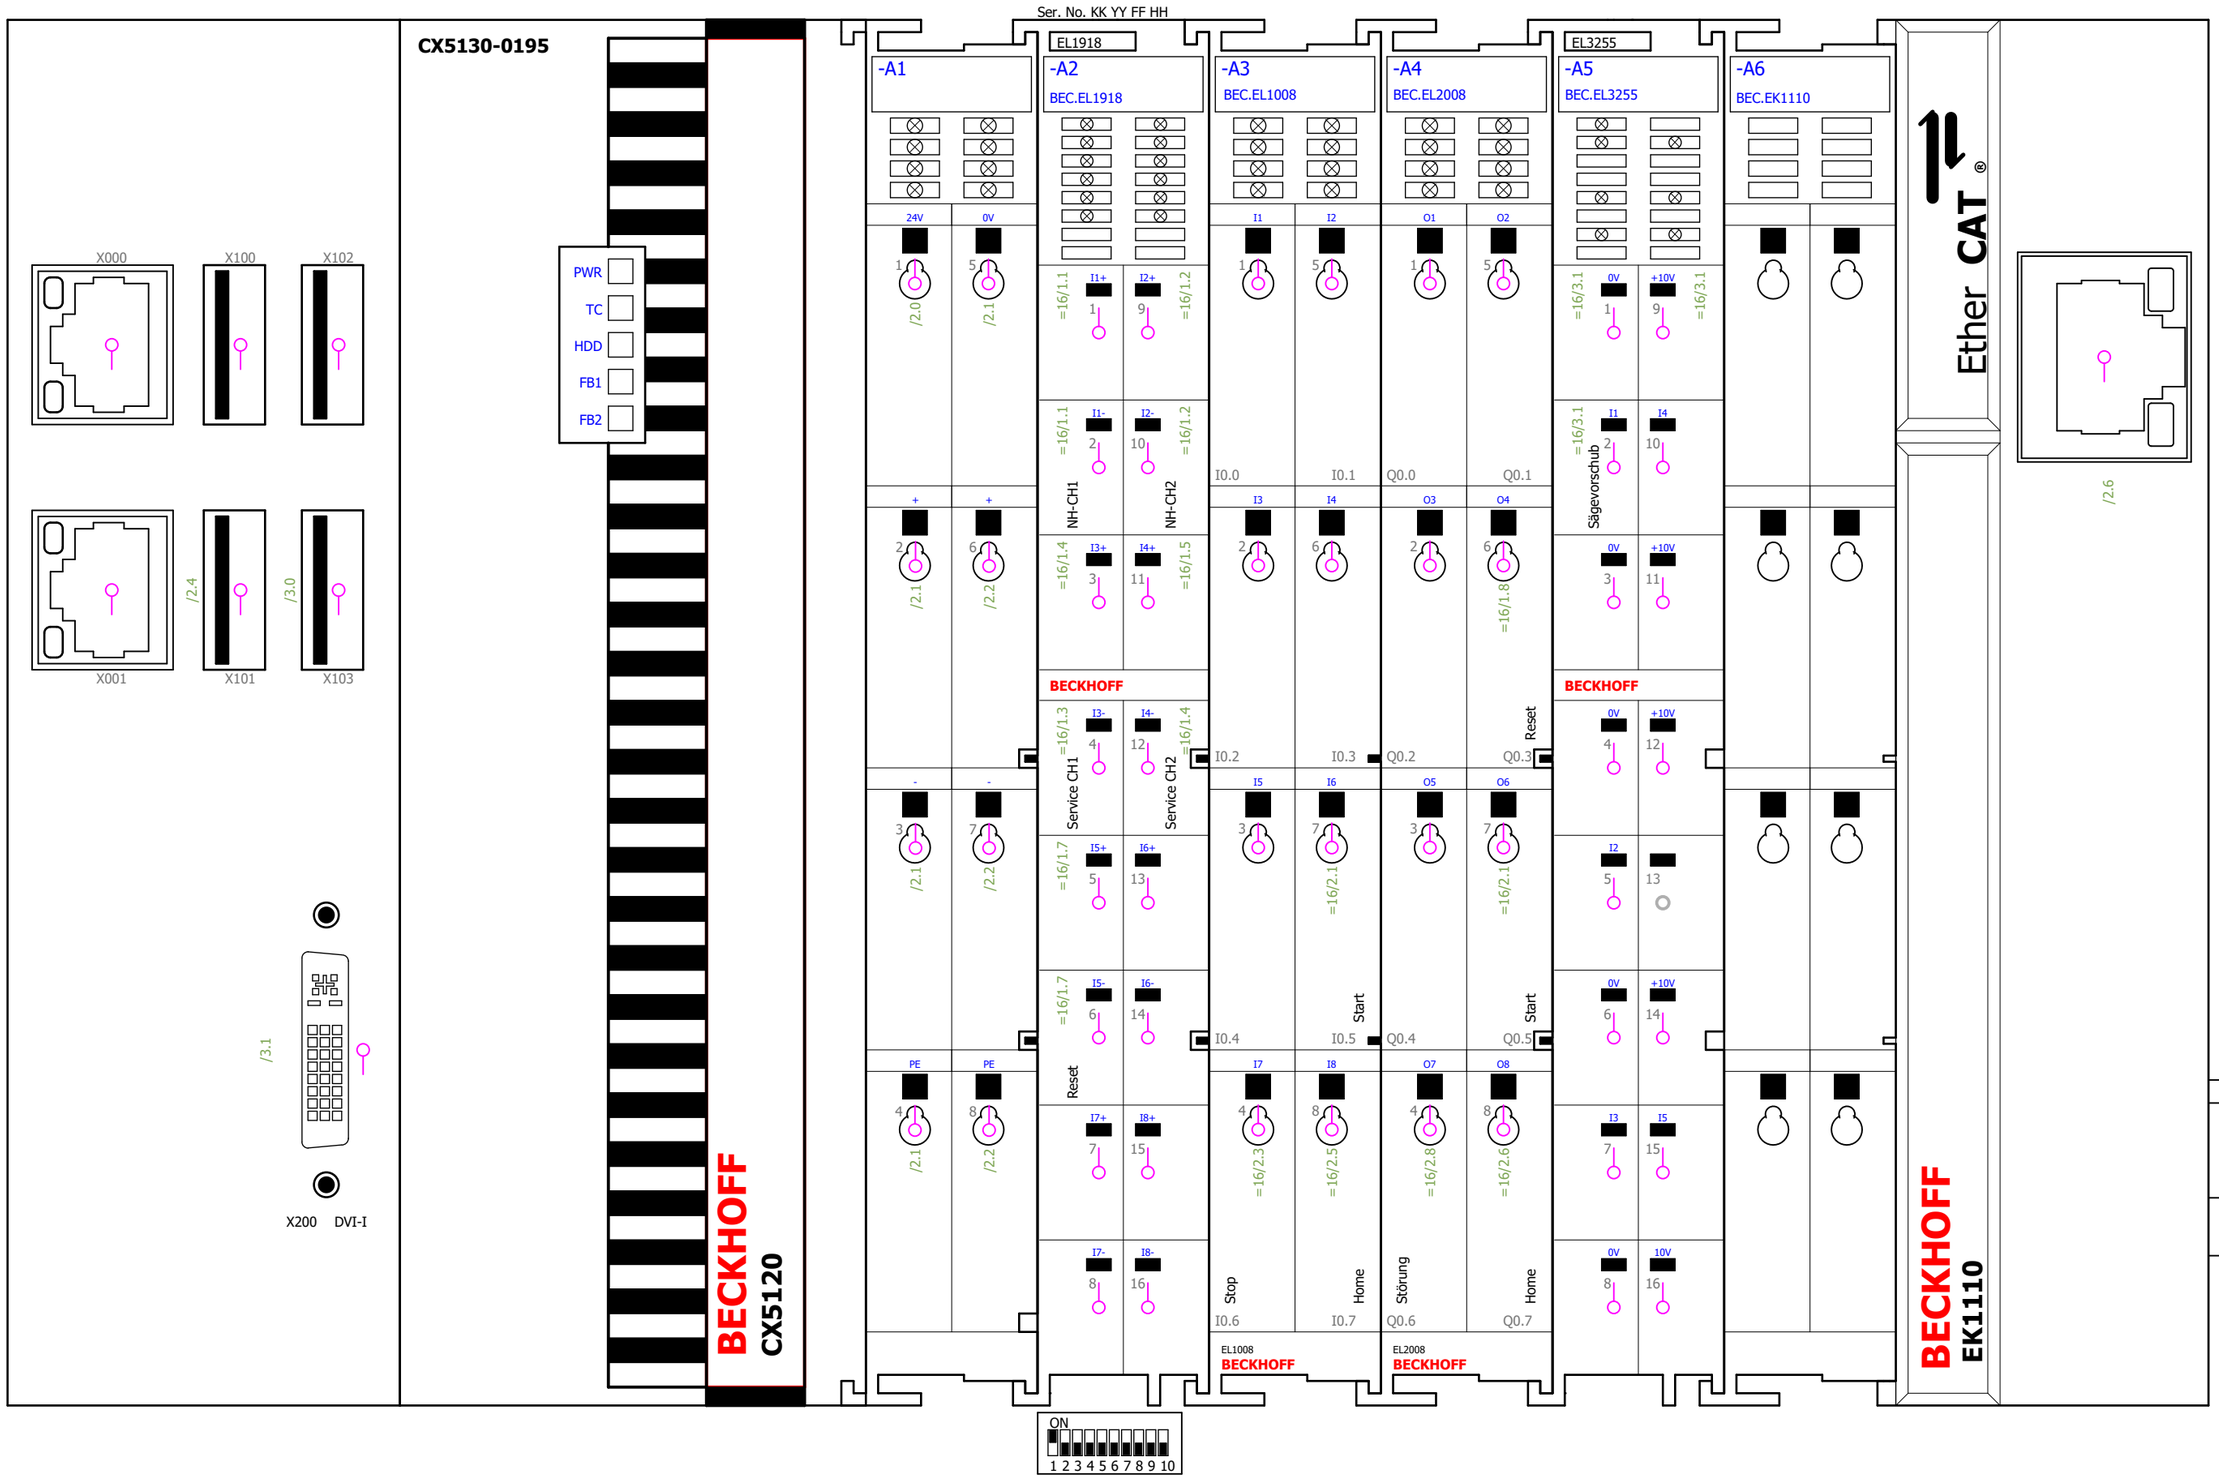

+S/2

2

			Datum	05.11.2026	Hilton	RIEXINGER	SPS-Übersicht	==	= 14
			Bearb				Panel		+ P
			Gepr		BSM 633	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de		104771	Blatt 1 Blatt 64

=04-PX1-1.2 / =04+S/8.2
=04-PX0V-1.2 / =04+S/8.3
=04-PX1-1.3 / =04+S/8.2
=04-PX0V-1.3 / =04+S/8.3
=04-PXPE-1.4 / =04+S/8.5

DKBU 0,75
WHBU 0,75
DKBU 0,75
WHBU 0,75
GNYE 2,5

1 24V | 5 0V | 2 + | 3 - | 4 PE | 6 + | 7 - | 8 PE

Versorgung Grundmodul | Einspeisung Powerkontakte

EtherCAT

BECKHOFF CX5130-0195

=14+P-A1
/1

=14+P-A1

BECKHOFF CX5130-0195

CPU-Modul CX5130, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSB 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime

LAN1 X000
EC1 X001

=14+P-WETN
ZK1090-9191-1015
1,5 m

=14+P-X1 1

/1
=14+P-A1

BECKHOFF CX5130-0195

CPU-Modul CX5130, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSB 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime

X101

=14+P-WUSB

=14+P-X2 1

/1
=14+P-A6

BECKHOFF EK1110

EtherCAT-Verlängerung

X1

-WETH1

ETH1 / =04+S/8.7

1 3

			Datum	05.11.2026	Hilton	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	SPS-Übersicht Spannungsversorgung	==	= 14 + P
			Bearb						
			Gepr		BSM 633			104771	Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von				Blatt 64

=14+P-A0

=04-PX1-1.4 / =04+S/8.2

=04-PX0V-1.4 / =04+S/8.3

DKBU 0,75

WHBU 0,75

=14+P-TB2

3 4

-Vin +Vin

DDR-30G-12

+Vo -Vo

1 2

/1
=14+P-A1

BECKHOFF CX5130-0195

CPU-Modul CX5130, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSB 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime

X103

/1
=14+P-A1

BECKHOFF CX5130-0195

CPU-Modul CX5130, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSB 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime

DVI-I

X200

WH/BN

SH/BK/BU

=14+P-WDVI

IIYAMA
ProLite TF1015MC-B2
IIY.TF1515MC-B2
iiyama ProLite TF1515MC-B2 - LED-Monitor - 38.1 cm (15") Touchscreen




Audio-Out | 12V POWER | DP | HDMI | VGA | USB TOUCH | RJ45

2

+K3/1

			Datum	09.11.2026	Hilton	RIEXINGER	SPS-Übersicht Panel	==	= 14
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+ P
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 3
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

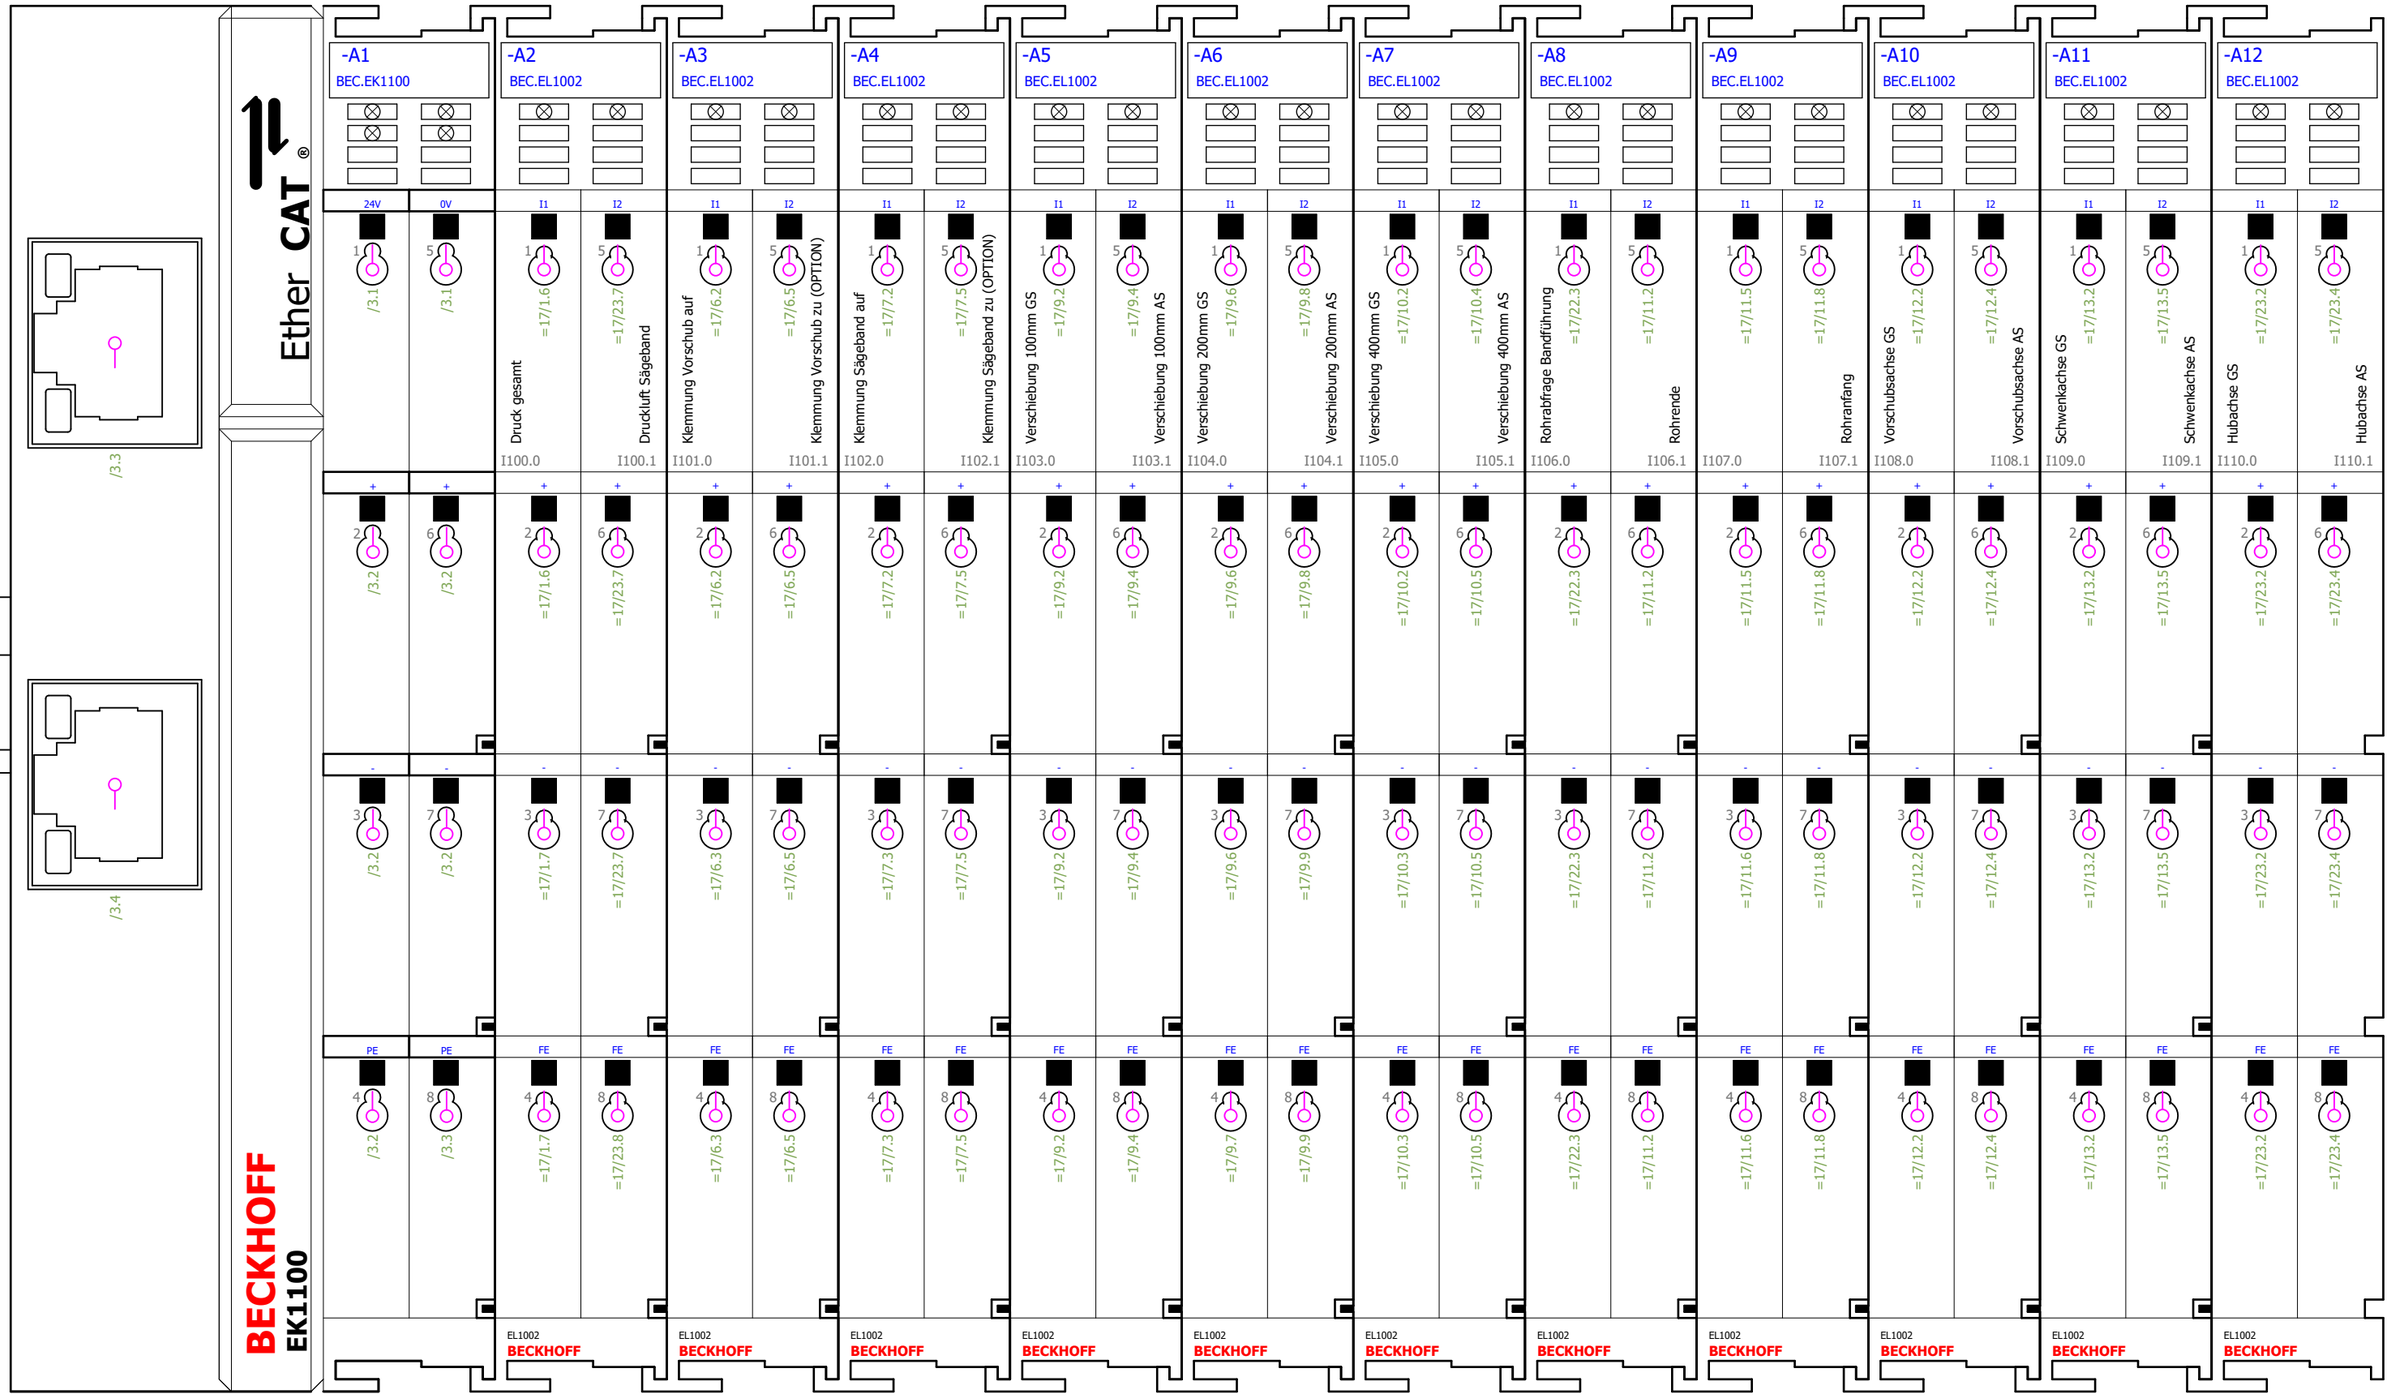

+P/3

2

			Datum	05.11.2026	Hilton	SPS-Übersicht Klemmkasten K3	== = 14 + K3
			Bearb				
			Gepr		BSM 633		104771 Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von		Blatt 64

RIEXINGER
Eugen Riexinger GmbH & Co. KG
Egartenring 2
75378 Bad Liebenzell
www.riex.de

Ser. No. KK YY FF HH

A13	-A14	-A16	-A17	-A18		-A19	-A20	-A21	-A22
BEC.EL1512	BEC.EL5002	BEC.EL9100	BEC.EL2004	BEC.EL2911-2200		BEC.EL2004	BEC.EL2004	BEC.EL2004	BEC.EL2004
I1	I2	D1+	D1-			O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
1	5	1	5			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
Bandbruchsensor	=17/22.4	=17/20.1	=17/20.2			SSI - Zero Setting	=17/20.2	I1+	I2+	Hauptventil	=17/1.3	Klemmung 1 Vorschub GS	=17/2.2	Klemmung 1 Vorschub AS	=17/2.3	Verschiebung 100 mm einfahren	=17/3.1	Verschiebung 100mm ausfahren	=17/3.3	Verschiebung 400mm einfahren	=17/4.2	Verschiebung 400mm ausfahren	=17/4.4
Q100.0						Q100.1				Q101.0		Q101.1		Q102.0		Q102.1		Q103.0		Q103.1		Q104.0		Q104.1	
+	+	CL1+	CL1-	+	+	-	-	I1-	I2-	24V	24V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2°	6°	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
=17/22.5		=17/20.2	=17/20.2	/3.6	/3.7	=17/20.3						=17/1.3		=17/2.2	=17/2.3	=17/3.2	=17/3.4			=17/4.2	=17/4.4				
-	-	D2+	D2-	-	-	-	-	I3+	I4+	0V	0V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3°	7°	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7
=17/22.5				/3.6	/3.7	=17/22.7	=17/5.2			/3.8		=17/5.2	=17/5.6	=17/2.7	=17/2.8	=17/3.6	=17/3.8								
PE	PE	CL2+	CL2-	PE	PE	O3	O4	I3-	I4-	Up	Up	O3	O4	O3	O4	O3	O4	O3	O4	O3	O4	O3	O4	O3	O4
4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4°	8°	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8
=17/22.5						=17/22.6	=17/5.2			/3.8		=17/5.5	=17/2.6	=17/2.7	=17/3.6	=17/3.8									
						Linienlaser	Q100.2	Q100.3				Abblasdüse	Q101.2	Luftdüse Sägeband (OPTION)	Q101.3	Klemmung 2 Sägeband GS	Q102.2	Klemmung 2 Sägeband AS	Q102.3	Verschiebung 200mm einfahren	Q103.2	Verschiebung 200mm ausfahren	Q103.3	Q104.2	Q104.3
EL1512 BECKHOFF		EL5002 BECKHOFF		EL9100 BECKHOFF		EL2004 BECKHOFF		EL2911-2200 BECKHOFF				EL2004 BECKHOFF		EL2004 BECKHOFF		EL2004 BECKHOFF		EL2004 BECKHOFF		EL2004 BECKHOFF		EL9011 BECKHOFF	

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Addr: 16

1 3

			Datum	05.11.2026	Hilton	SPS-Übersicht Klemmkasten K3	== = 14 + K3
			Bearb				
			Gepr		BSM 633		104771 Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von		Blatt 64

Eugen Riexinger GmbH & Co. KG
Egartenring 2
75378 Bad Liebenzell www.riex.de

=04+S/11.7 / =04-KXPE-1.4 GNYE 2,5

=04+S/11.5 / =04-KX0V2

=04+S/11.4 / =04-KX3+

=04+S/11.7 / =04-KXPE-1.3 GNYE 2,5

=04+S/11.3 / =04-KX0V-1.3 WHBU 0,75

=04+S/11.1 / =04-KX1-1.3 DKBU 0,75

=04+S/11.3 / =04-KX0V-1.2 WHBU 0,75

=04+S/11.1 / =04-KX1-1.2 DKBU 0,75

WHBU 1,5

DKBU 1,5

1 24V | 5 0V | 2 + | 3 - | 4 PE | 6 + | 7 - | 8 PE

Versorgung Grundmodul | Einspeisung Powerkontakte

EtherCAT

EK1100

=14+K3-A1

/1

/1

=14+K3-A1

BECKHOFF EK1100

EtherCAT-Koppler für
E-Bus-Klemmen (ELxxxx)

X1 IN | X2 OUT

=04+S/11.9 / =04-ETH3.1

2 + | 3 - | 4 FE | 6 + | 7 - | 8 FE

BECKHOFF 026662

=14+K3-A16

/2

4° Up | 3° 0V

BECKHOFF 290114

=14+K3-A18

/2

2

=16+P/1

			Datum	05.11.2026	Hilton	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	SPS-Übersicht Spannungsversorgung	==	= 14 + K3
			Bearb						
			Gepr		BSM 633			104771	Blatt 3
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von				Blatt 64


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



=16+P-S1
/1.1
11
12
/1.1
21
22
DKBU 0,75
DKBU 0,75
DKBU 0,75
DKBU 0,75

2 I1-
1 I1+
10 I2-
9 I2+
NH-CH1
NH-CH2
BECKHOFF 184494
=14+P-A2
=14/1

Not-Halt

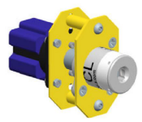

S-MLIN-A022

=16+P-S2
3
4
7
8
DKBU 0,75
DKBU 0,75
DKBU 0,75
DKBU 0,75

4 I3-
3 I3+
12 I4-
11 I4+
Service CH1
Service CH2
BECKHOFF 184494
=14+P-A2
=14/1

Service



=16+P-S3 E
13
14
DKBU 0,75
DKBU 0,75

=16+P-H1
bu
X1
X2
WHBU 0,75

6 I5-
5 I5+
Reset
BECKHOFF 184494
=14+P-A2
=14/1

Reset

=14/1
=14-A4
BECKHOFF 305091
Reset
Q0.3
04
6
DKBU 0,75
WHBU 0,75
=04+PX0V-2.1
=04+S/8.3 /

=14+K3/3

2

			Datum	05.11.2026	Hilton	RIEXINGER Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	Pult Sicherheitsfunktionen	==	= 16
			Bearb						+ P
			Gepr		BSM 633			104771	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von				Blatt 64



=14/1
=14+P-A4
BECKHOFF 305091
Start
Q0.5
Q6
7
=04-PX1-2.2 / =04+S/8.2
DKBU 0,75
13
=16+P-S4
14
DKBU 0,75
=16+P-H2
gn
X1
X2
DKBU 0,75
WHBU 0,75
=04-PX0V-2.2
=04+S/8.3 /
7
I6
I0.5
Start
BECKHOFF 047953
=14+P-A3
=14/1
Start



=14/1
=14+P-A4
BECKHOFF 305091
Stop
Q0.6
Q7
4
=04-PX1-2.3 / =04+S/8.2
DKBU 0,75
11
=16+P-S5
12
DKBU 0,75
4
I7
I0.6
Stop
BECKHOFF 047953
=14+P-A3
=14/1
Stop



=14/1
=14+P-A4
BECKHOFF 305091
Home
Q0.7
Q8
8
=04-PX1-2.4 / =04+S/8.2
DKBU 0,75
13
=16+P-S6
14
DKBU 0,75
=16+P-H3
wh
X1
X2
DKBU 0,75
WHBU 0,75
=04-PX0V-2.3
=04+S/8.3 /
8
I8
I0.7
Home
BECKHOFF 047953
=14+P-A3
=14/1
Home




=14/1
=14+P-A4
BECKHOFF 305091
Störung
Q0.6
Q7
4
DKBU 0,75
=16+P-H4
rd
X1
X2
WHBU 0,75
=04-PX0V-2.4
=04+S/8.3 /
Störung

1 3

			Datum	05.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Pult	==	= 16
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG	Bedienelemente		+ P
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64



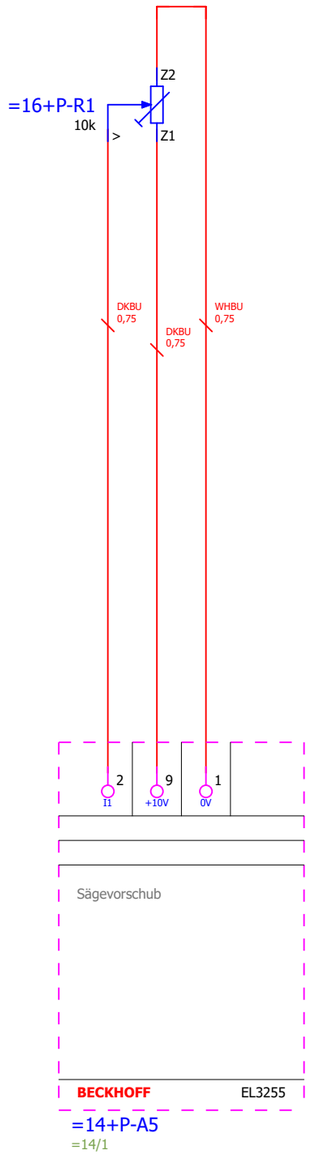

Sägevorschub

			Datum	05.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Pult	==	= 16
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG	Vorschubgeschwindigkeit		+ P
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 3
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

+M

=17+M-S7

RAFI EDI C7

3 7 8 4 1 2 5 6

=17+M-WS7

=17+S-WS7
M12 Bu. 0°
30 m
8x0,34

gn bu rd ye wh bn gy pk

=17+S-X1 1 3 4 2 5 6 7 8

DKBU 0,75 | DKBU 0,75 | DKBU 0,75 | DKBU 0,75 | DKBU 0,75 | DKBU 0,75 | WHBU 0,75 | DKBU 0,75

=04/3.1 / =04-X1-1.4

=04/4.2 / =04-XOV1-3.4

=14/1
=14+S-A5
BECKHOFF 305091
Förderband
Q10.7
Q8
8

4 3
I3- I3+
NH2-CH1
BECKHOFF 184494
=14+S-A2
=14/1

12 11
I4- I4+
NH2-CH2
BECKHOFF 184494
=14+S-A2

8
I8
I10.7
Förderband manuell
BECKHOFF 047953
=14+S-A3
=14/1

=16+P/3

+K1/1

			Datum	06.11.2026	Hilton	Förderbahn Auslauf Bedienung	==	= 17
			Bearb					+ S
			Gepr		BSM 633			
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von		104771	Blatt 1
								Blatt 64

Eugen Riexinger GmbH & Co. KG
Egartenring 2
75378 Bad Liebenzell
www.riex.de

=17+K1-XK1 1 3+ 4+ 5+ 24V / 2.0
=17+K1-XK1 2 3- 4- 5- 0V / 2.0
=17+K1-XK1 PE 3PE 4PE 5PE PE / 2.0

=17+K1-WB1E
/1.2
M8 Bu. 90°
5 m
4x0,25 BN BU

=17+K1-WB2
/1.4
M12 Bu. 0°
5 m
4x0,34 BN BU

=17+K1-WA1
M8 Bu. 0°
5 m
3x0,25 BN BU

+M

=17+M-WB1E

=17+M-B1E
PZ-G52CP
1 3 + - 4

=17+M-WB1E

=17+M-WB2
Brown Blue
1 3 + - 2 White

=17+M-WB2

=17+M-WA1

=17+M-XA1

=17+M-A1
Laser Modul
+ -
Linienlaser Modul



=17+K1-WB1E
/1.2 BK

=17+K1-WB2
/1.4 WH

=17+K1-WK1.1
/2.1
CF130.15.15
5 m
18G1,5 1 2 GNYE 3 4 5

=17+K1-XK1 3 4 5

+M

=17+M-WK1.1

=17+M-XK1
+K3/22.1
1 2 PE 3 4 5

+S/1

2

			Datum	04.11.2026	Hilton	RIEXINGER Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	Bandführung links	== = 17
			Bearb					+ K1
			Gepr		BSM 633			104771 Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von			Blatt 64

1.8 / 24V
1.8 / 0V
1.8 / PE

=17+K1-XK1 6+
=17+K1-XK1 6-
=17+K1-XK1 6PE
7+
7-
7PE
8+
8-
8PE

=17+K1-WB3
/2.2
M12 Bu. 90°
5 m
4x0,34
BN BU

=17+K1-WB4
/2.3
M12 Bu. 90°
5 m
4x0,34
BN BU

=17+K1-WB5
M8 Bu. 0°
5 m
3x0,25
BN BU BK

+M

=17+M-WB3

=17+M-WB4
/2.3

=17+M-WB5

Brown 1
Blue 3
=17+M-B3
E2E-X4B212-M1
2 White

Brown 1
Blue 3
=17+M-B4
E2E-X4B212-M1
2 White



1 3 2/4
BN Operating voltage +24V DC
BU 0V
BK Output A
p1
p2
PNP
FES.542898 FESTO
SDE5-D10-O-Q6-P-M8
=17+M-B5

=17+M-WB3

=17+M-WB4
/2.3

=17+K1-WB3
/2.2 WH

=17+K1-WB4
/2.3 WH

=17+K1-XK1 6
7
8

=17+K1-WK1.1
/1.1 6 7 8

+M

=17+M-WK1.1

=17+M-XK1 6
+K3/23.2
7
8

1

+K3/1

			Datum	04.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Bandführung links Endlage Hubachse	==	= 17
			Bearb						+ K1
			Gepr		BSM 633	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de		104771	Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von				Blatt 64

=14/2
=14+K3-A19
BECKHOFF 026606
Hauptventil
Q101.0
Q1 1
- 2

=17+K3-WY1
M12 Bu. 0°
5 m
4x0,34
300/500V
BK BU

=17+K3-WS1
M8 Bu. 0°
5 m
4x0,25
300/500V
BN BU BK

1 I1 2 + 3 - 4 FE
I100.0
Druck gesamt
BECKHOFF 047950
=14+K3-A2
=14/1

+M

=17+M-WY1

=17+M-Y1
x2
PE
x1

=17+M-WS1

1 3 2/4
BN Operating voltage +24V DC
BU 0V
BK Output A
p1
p2
PNP
FES.542898 FESTO
SDE5-D10-O-Q6-P-M8
=17+M-S1


Hauptventil

Druck gesamt

+K1/2

2

			Datum	05.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Wartungseinheit	== = 17
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG		+ K3
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771 Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de		Blatt 64

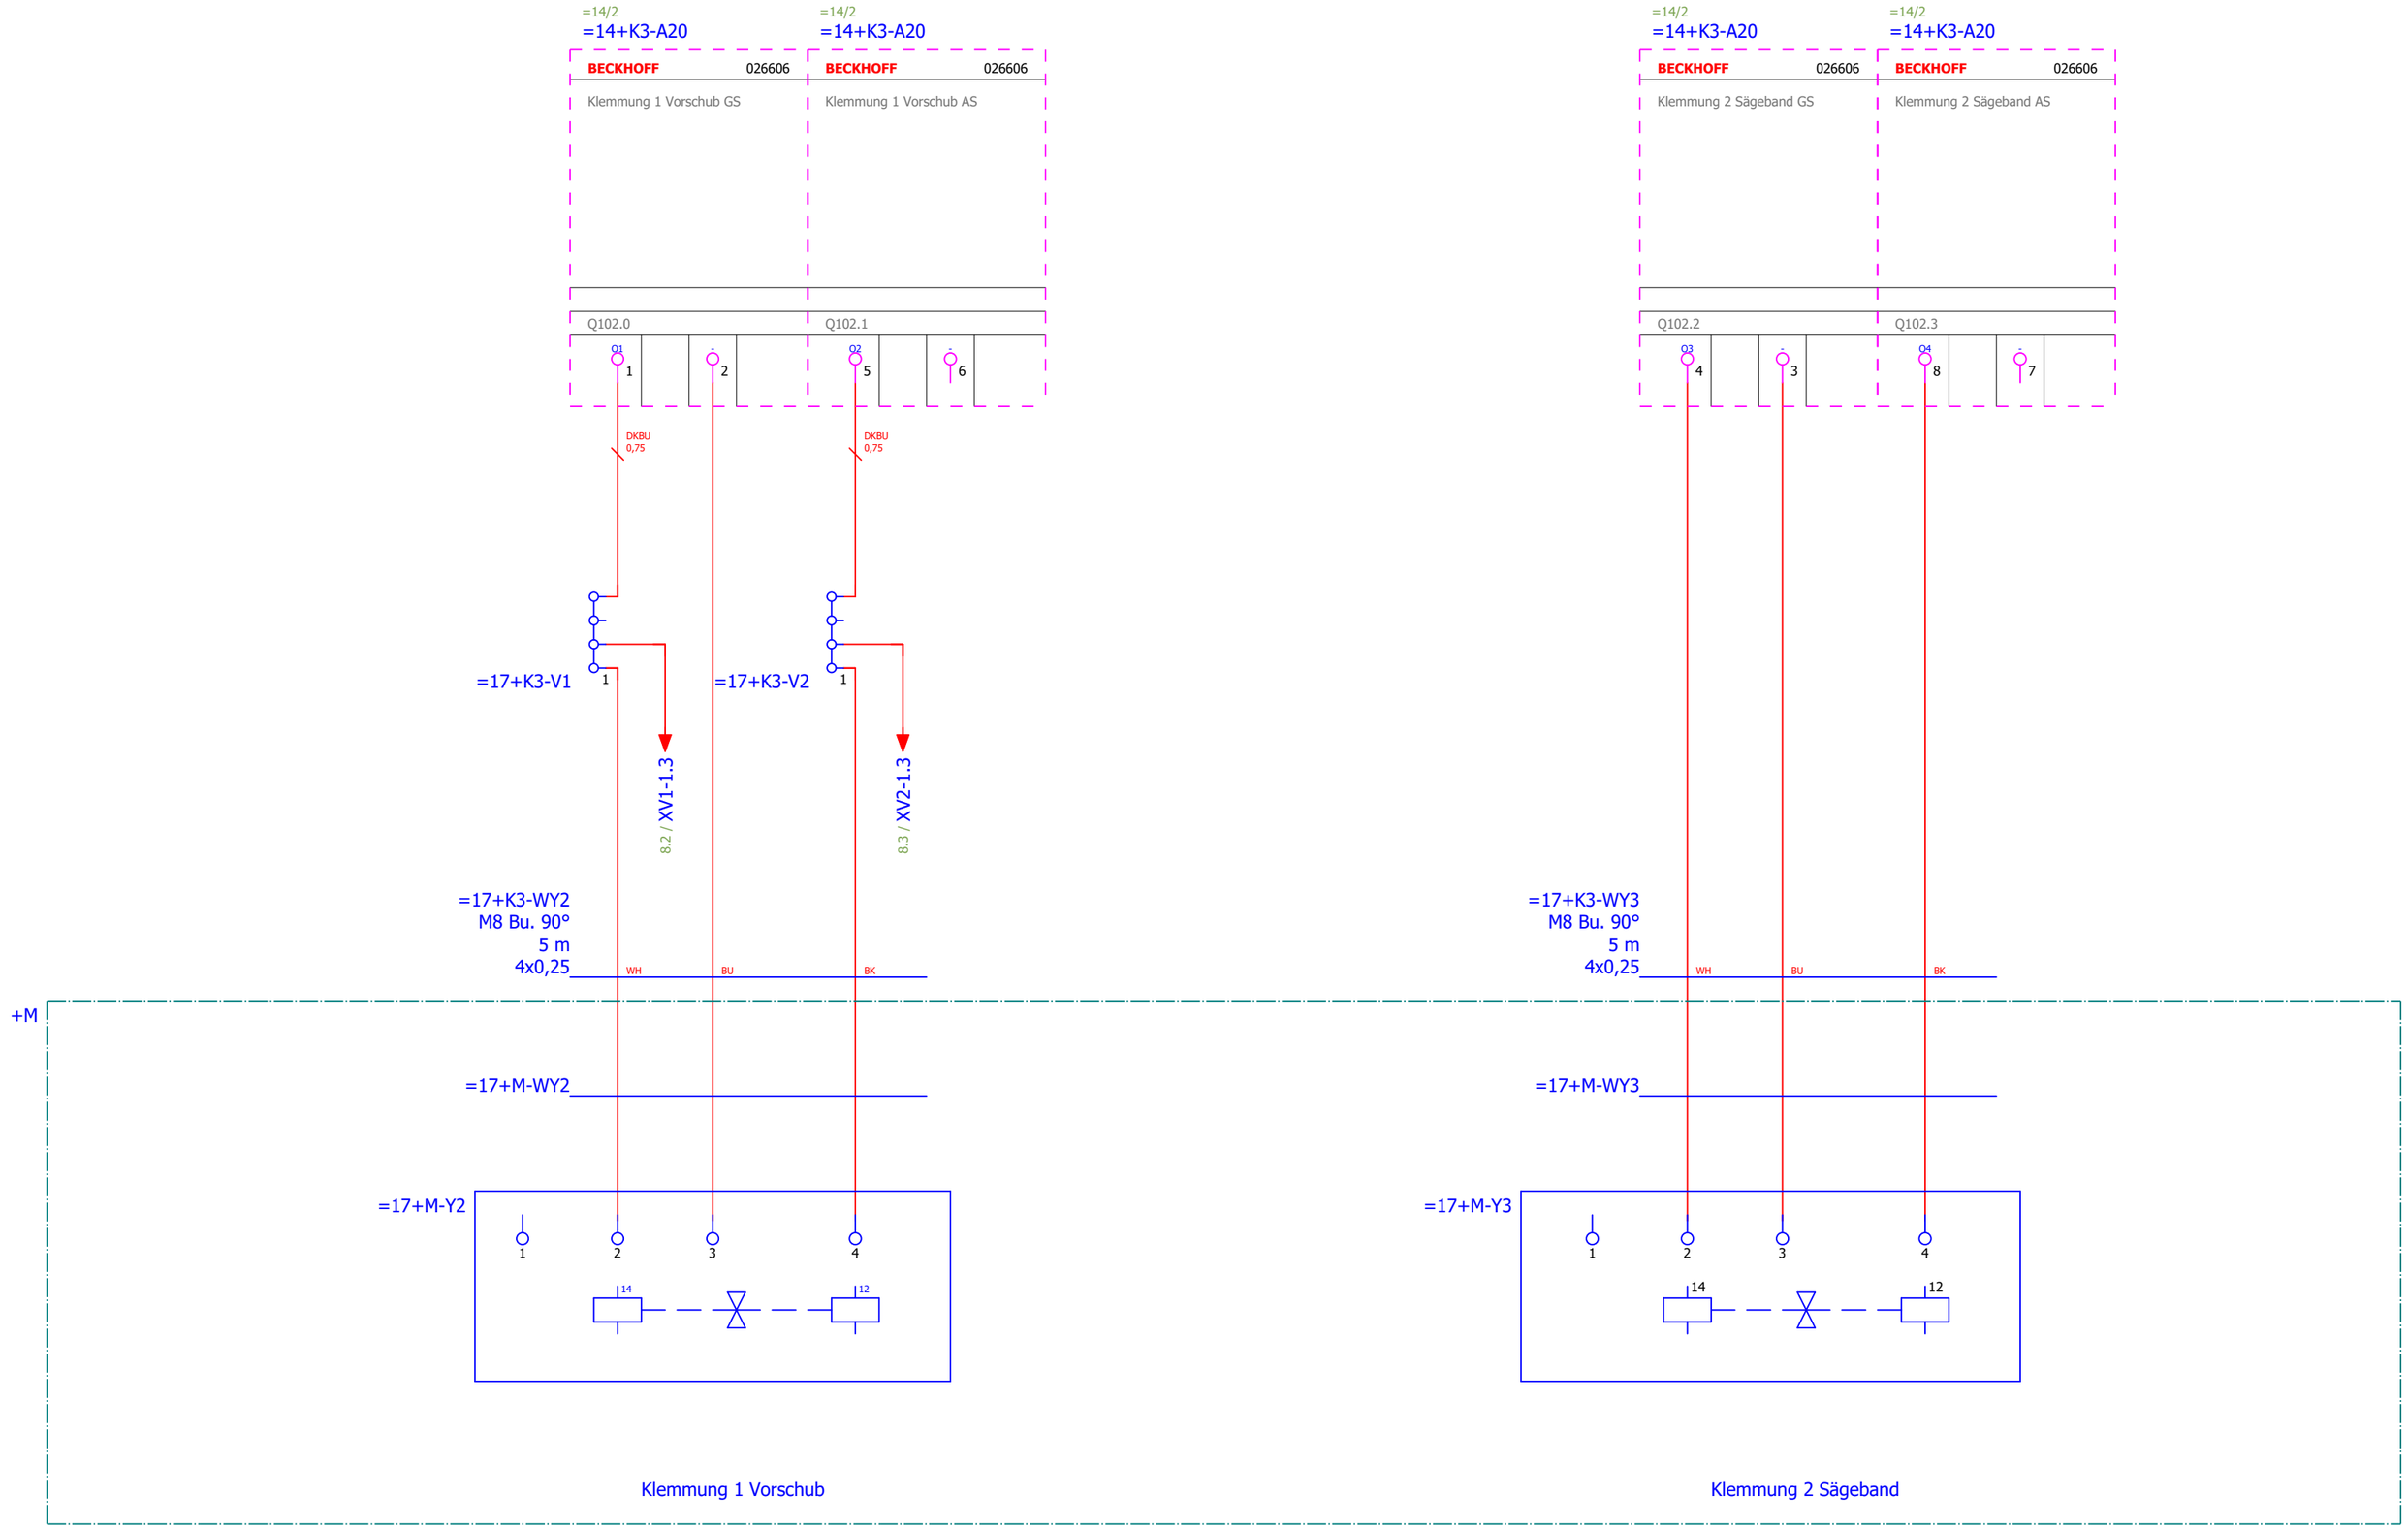

1 3

			Datum	09.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Ventil Klemmung	==	= 17
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+ K3
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

=14/2
=14+K3-A21
BECKHOFF 026606
Verschiebung 100 mm einfahren
Q103.0
Q1 1 - 2

=14/2
=14+K3-A21
BECKHOFF 026606
Verschiebung 100mm ausfahren
Q103.1
Q2 5 - 6

=14/2
=14+K3-A21
BECKHOFF 026606
Verschiebung 200mm einfahren
Q103.2
Q3 4 - 3

=14/2
=14+K3-A21
BECKHOFF 026606
Verschiebung 200mm ausfahren
Q103.3
Q4 8 - 7

=17+K3-WA2
/4.1
PK GY RD BU BKWH

+M

=17+M-WA2

=17+M-A2
5 6 7 8 GND

-Y4 12 14
Verschiebung 100 mm

VTUG-14-MSDR-S1T-25V50-Q10L-UR-Q6S-5G
Ventilinsel

-Y5 12 14
Verschiebung 200 mm

2 4

			Datum	05.11.2026	Hilton	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	Ventilinsel	==	= 17
			Bearb						+ K3
			Gepr		BSM 633			104771	Blatt 3
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von				Blatt 64

=14/2
=14+K3-A22

BECKHOFF 026606

Verschiebung 400mm einfahren

Q104.0

O1 1 - 2

=14/2
=14+K3-A22

BECKHOFF 026606

Verschiebung 400mm ausfahren

Q104.1

O2 5 - 6

=17+K3-WA2
/3.1

VT BK

+M

=17+M-WA2

=17+M-A2

9 10 11 12

-Y6 12 14

Verschiebung 400 mm

VTUG-14-MSDR-S1T-25V50-Q10L-UR-Q6S-5G
Ventilinsel

3 5

			Datum	05.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Ventilinsel	==	= 17
			Bearb						+ K3
			Gepr		BSM 633	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			104771 Blatt 4
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

=14/2
=14+K3-A19

BECKHOFF 026606

Abblasdüse

Q101.2

Q3 4 - 3

=14+K3-A19

BECKHOFF 026606

Luftdüse Sägeband (OPTION)

Q101.3

Q4 8 - 7

=17+K3-WY7
M12 Bu. 0°
5 m
4x0,34
300/500V

BK BU

+M

=17+M-WY7


=17+M-Y7

x2 PE x1

Ausblasdüse


4 6

			Datum	05.11.2026	Hilton	RIEXINGER Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	Ansteuerung Ausblasdüse Luftdüse Sägeband	==	= 17 + K3
			Bearb						
			Gepr		BSM 633			104771	Blatt 5
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von				Blatt 64

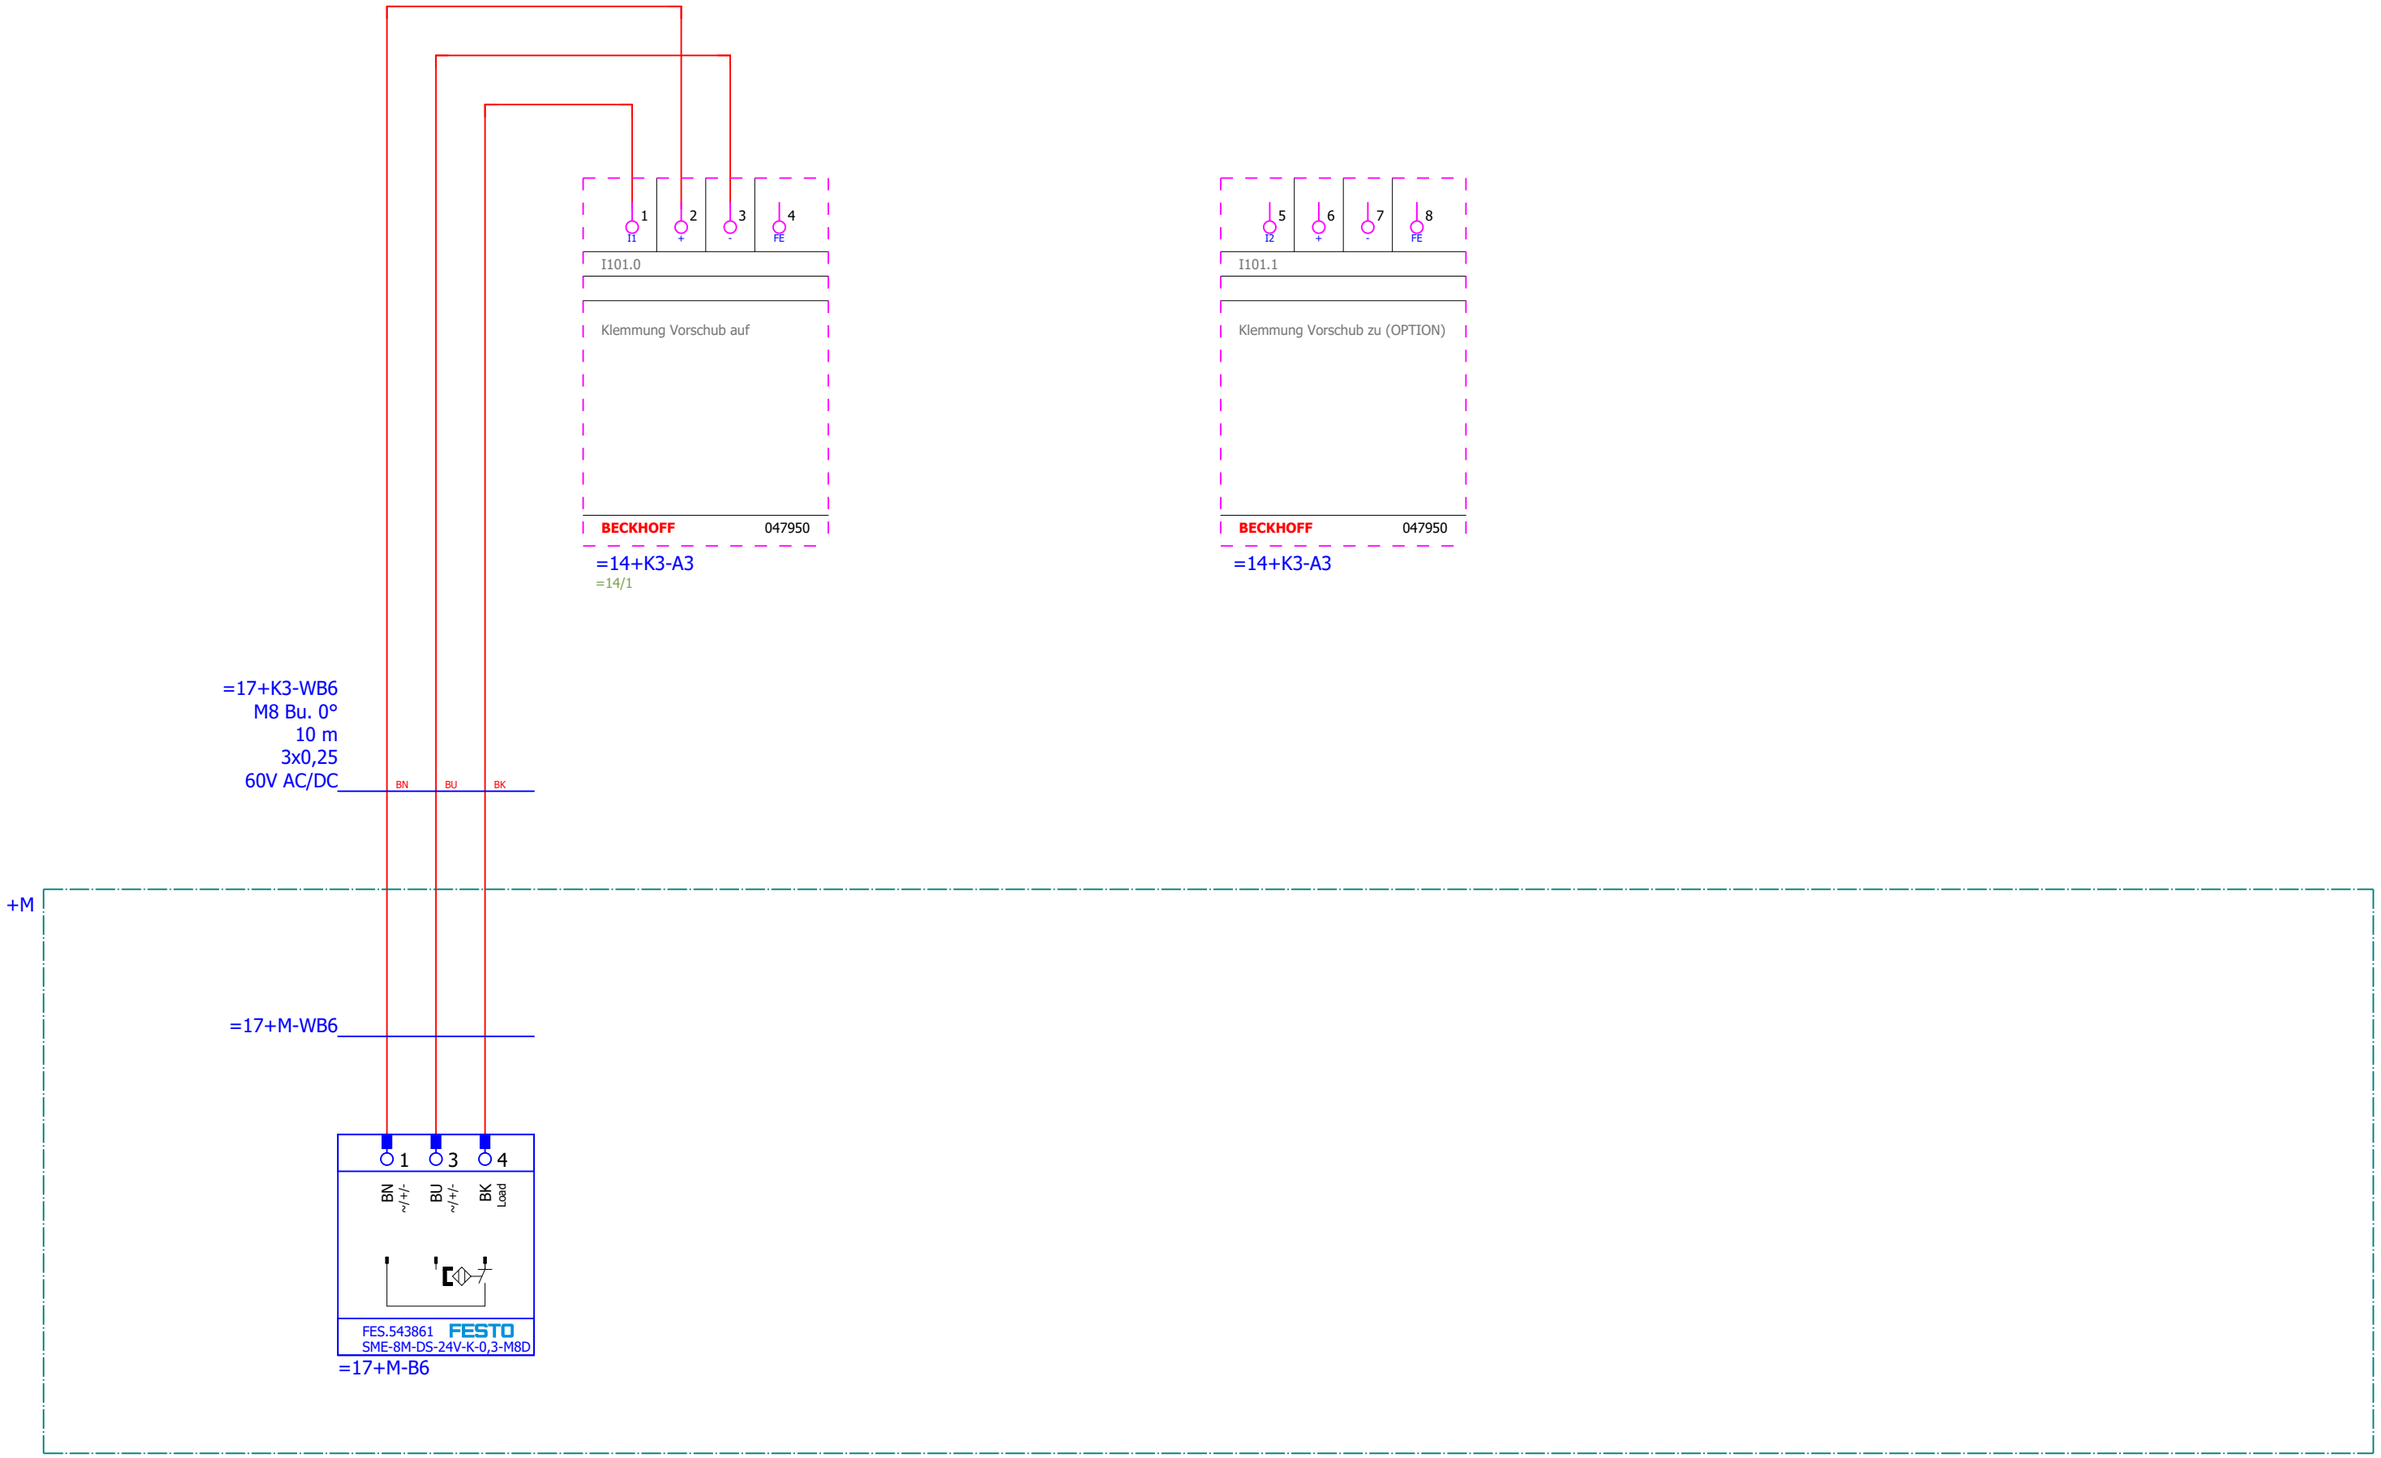

5 7

			Datum	03.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Sensorabfrage Klemmung Vorschub	==	= 17
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+ K3
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 6
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

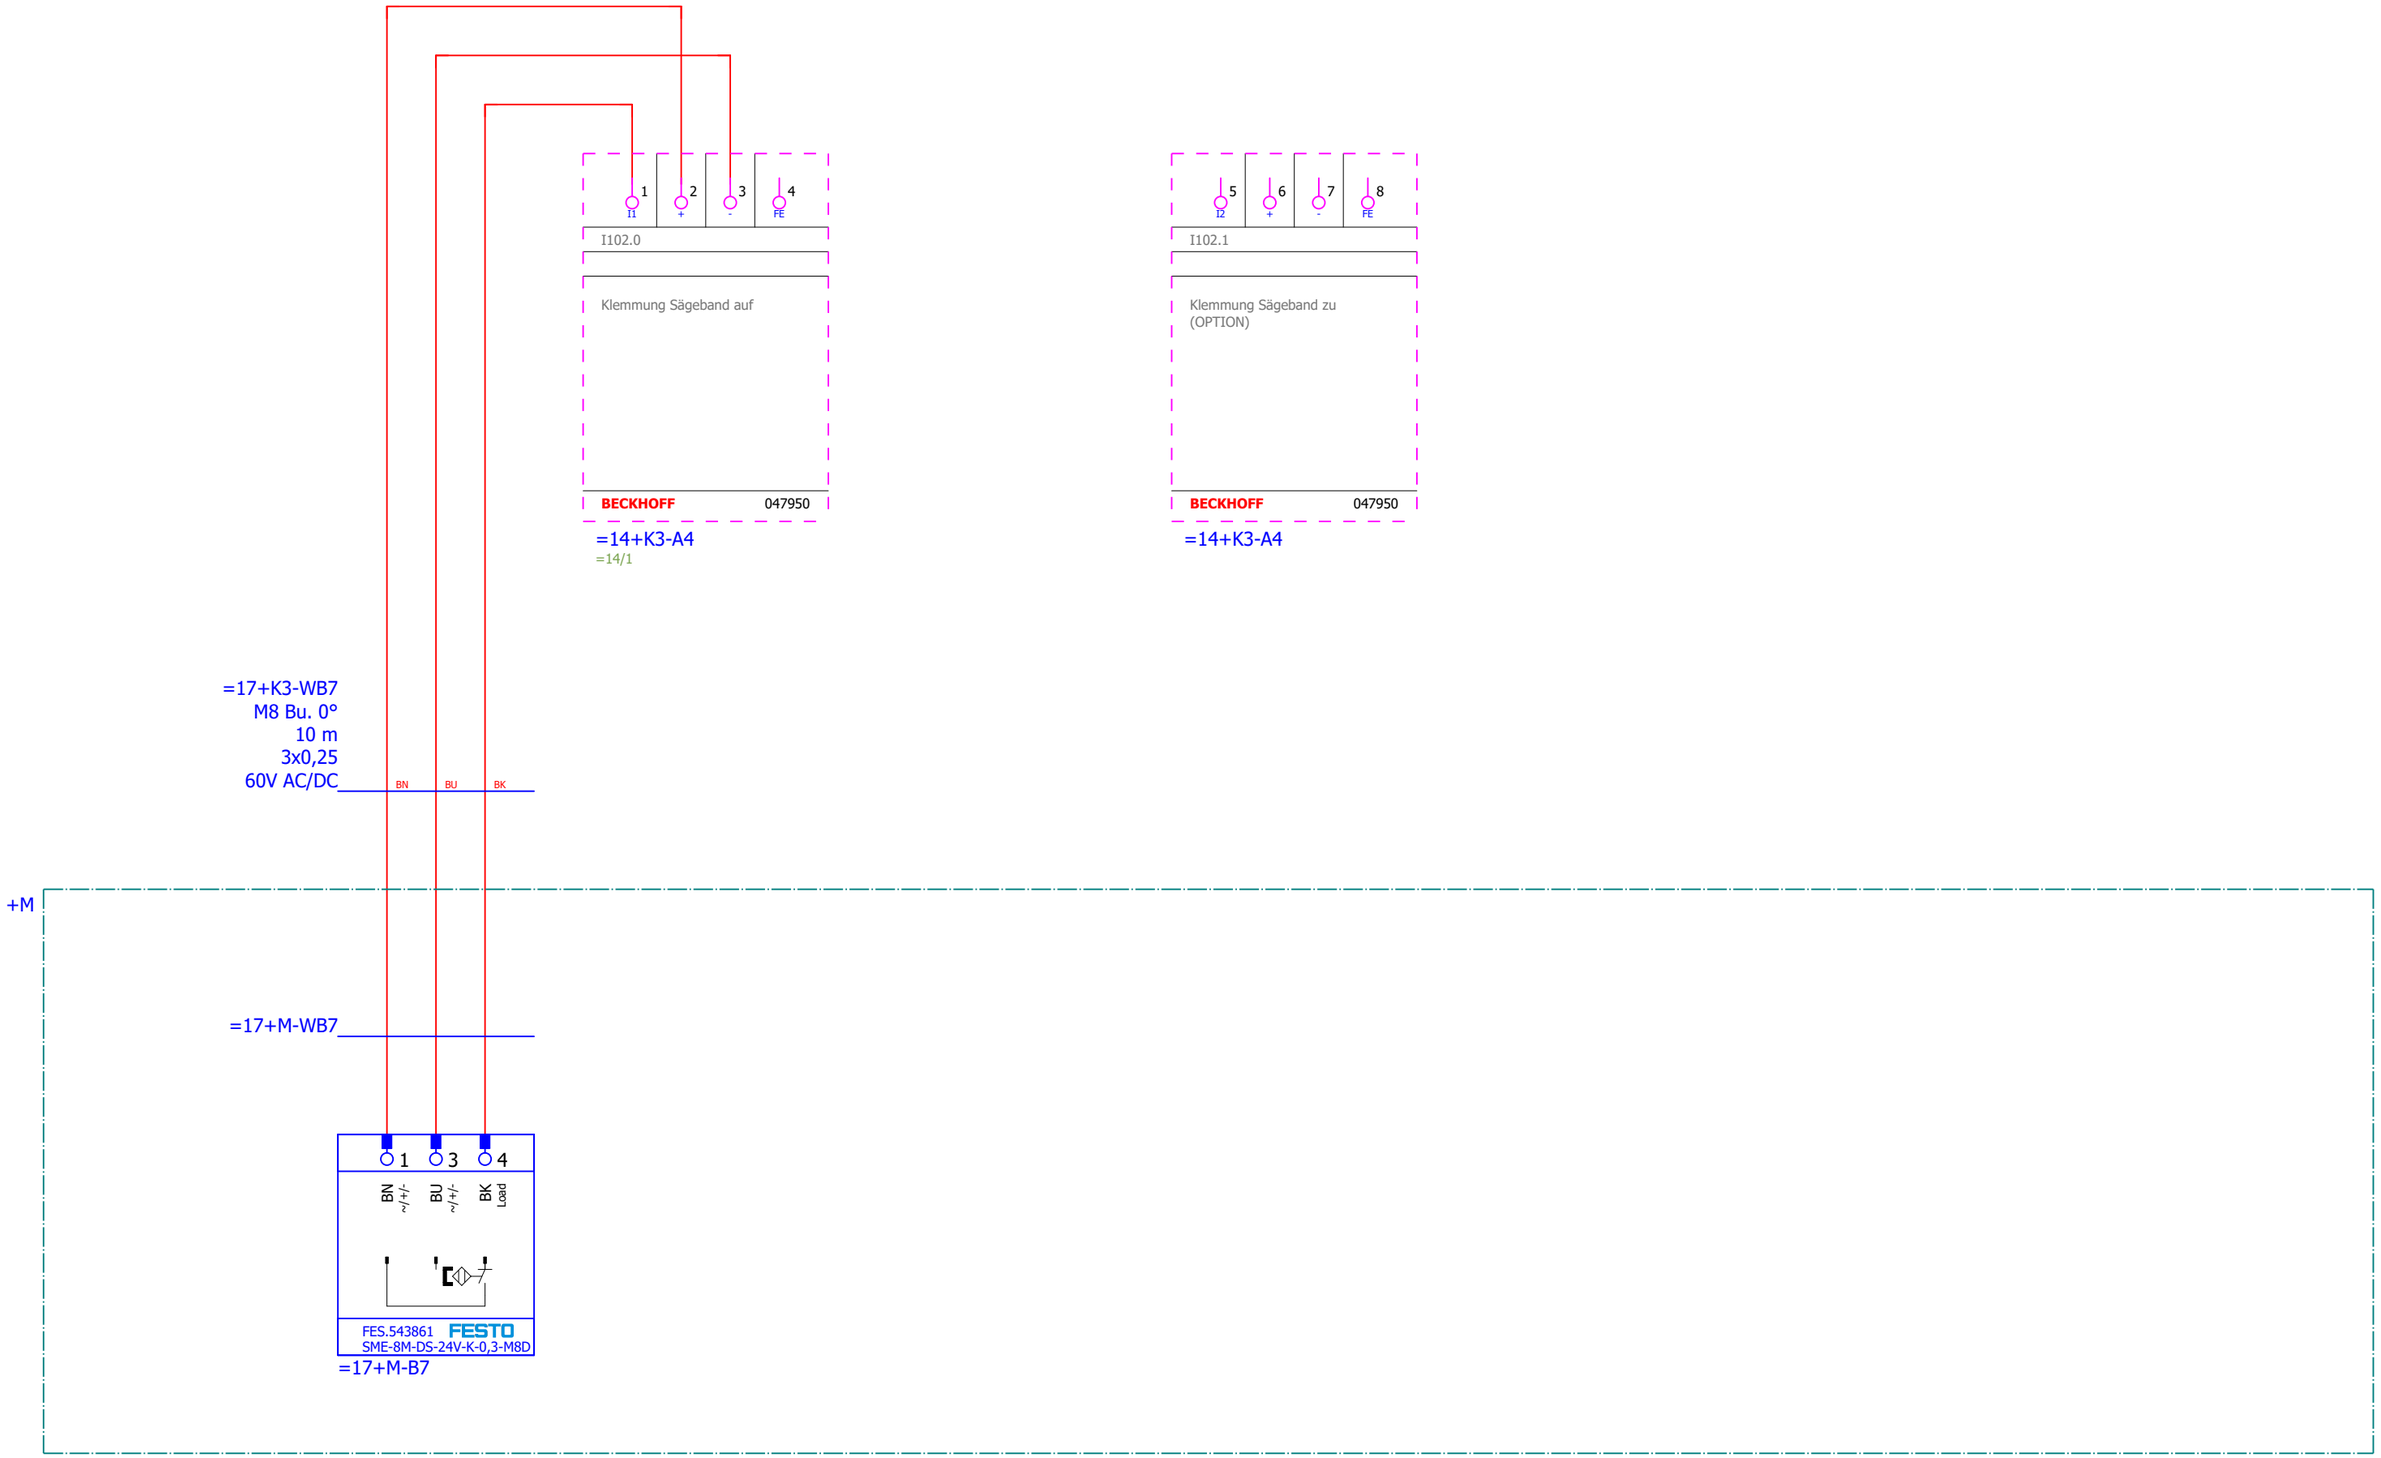

6 8

			Datum	03.11.2026	Hilton	RIEXINGER Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	Sensorabfrage Klemmung Sägeband	==	= 17
			Bearb						+ K3
			Gepr		BSM 633			104771	Blatt 7
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von				Blatt 64

=04+S/11.1 / =04-KX1-2.1

-S10 E 13 14

Drucktaste
Freischalten

-XV1-1.3 / 2.2

-XV2-1.3 / 2.3


-S11 E 13 14

Drucktaste
Lösen

-S12 E 13 14


Drucktaste
Spannen

			Datum	05.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Sensorabfrage Klemmung Sägeband	==	= 17 + K3
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de			
			Gepr		BSM 633			104771	Blatt 8
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von				Blatt 64

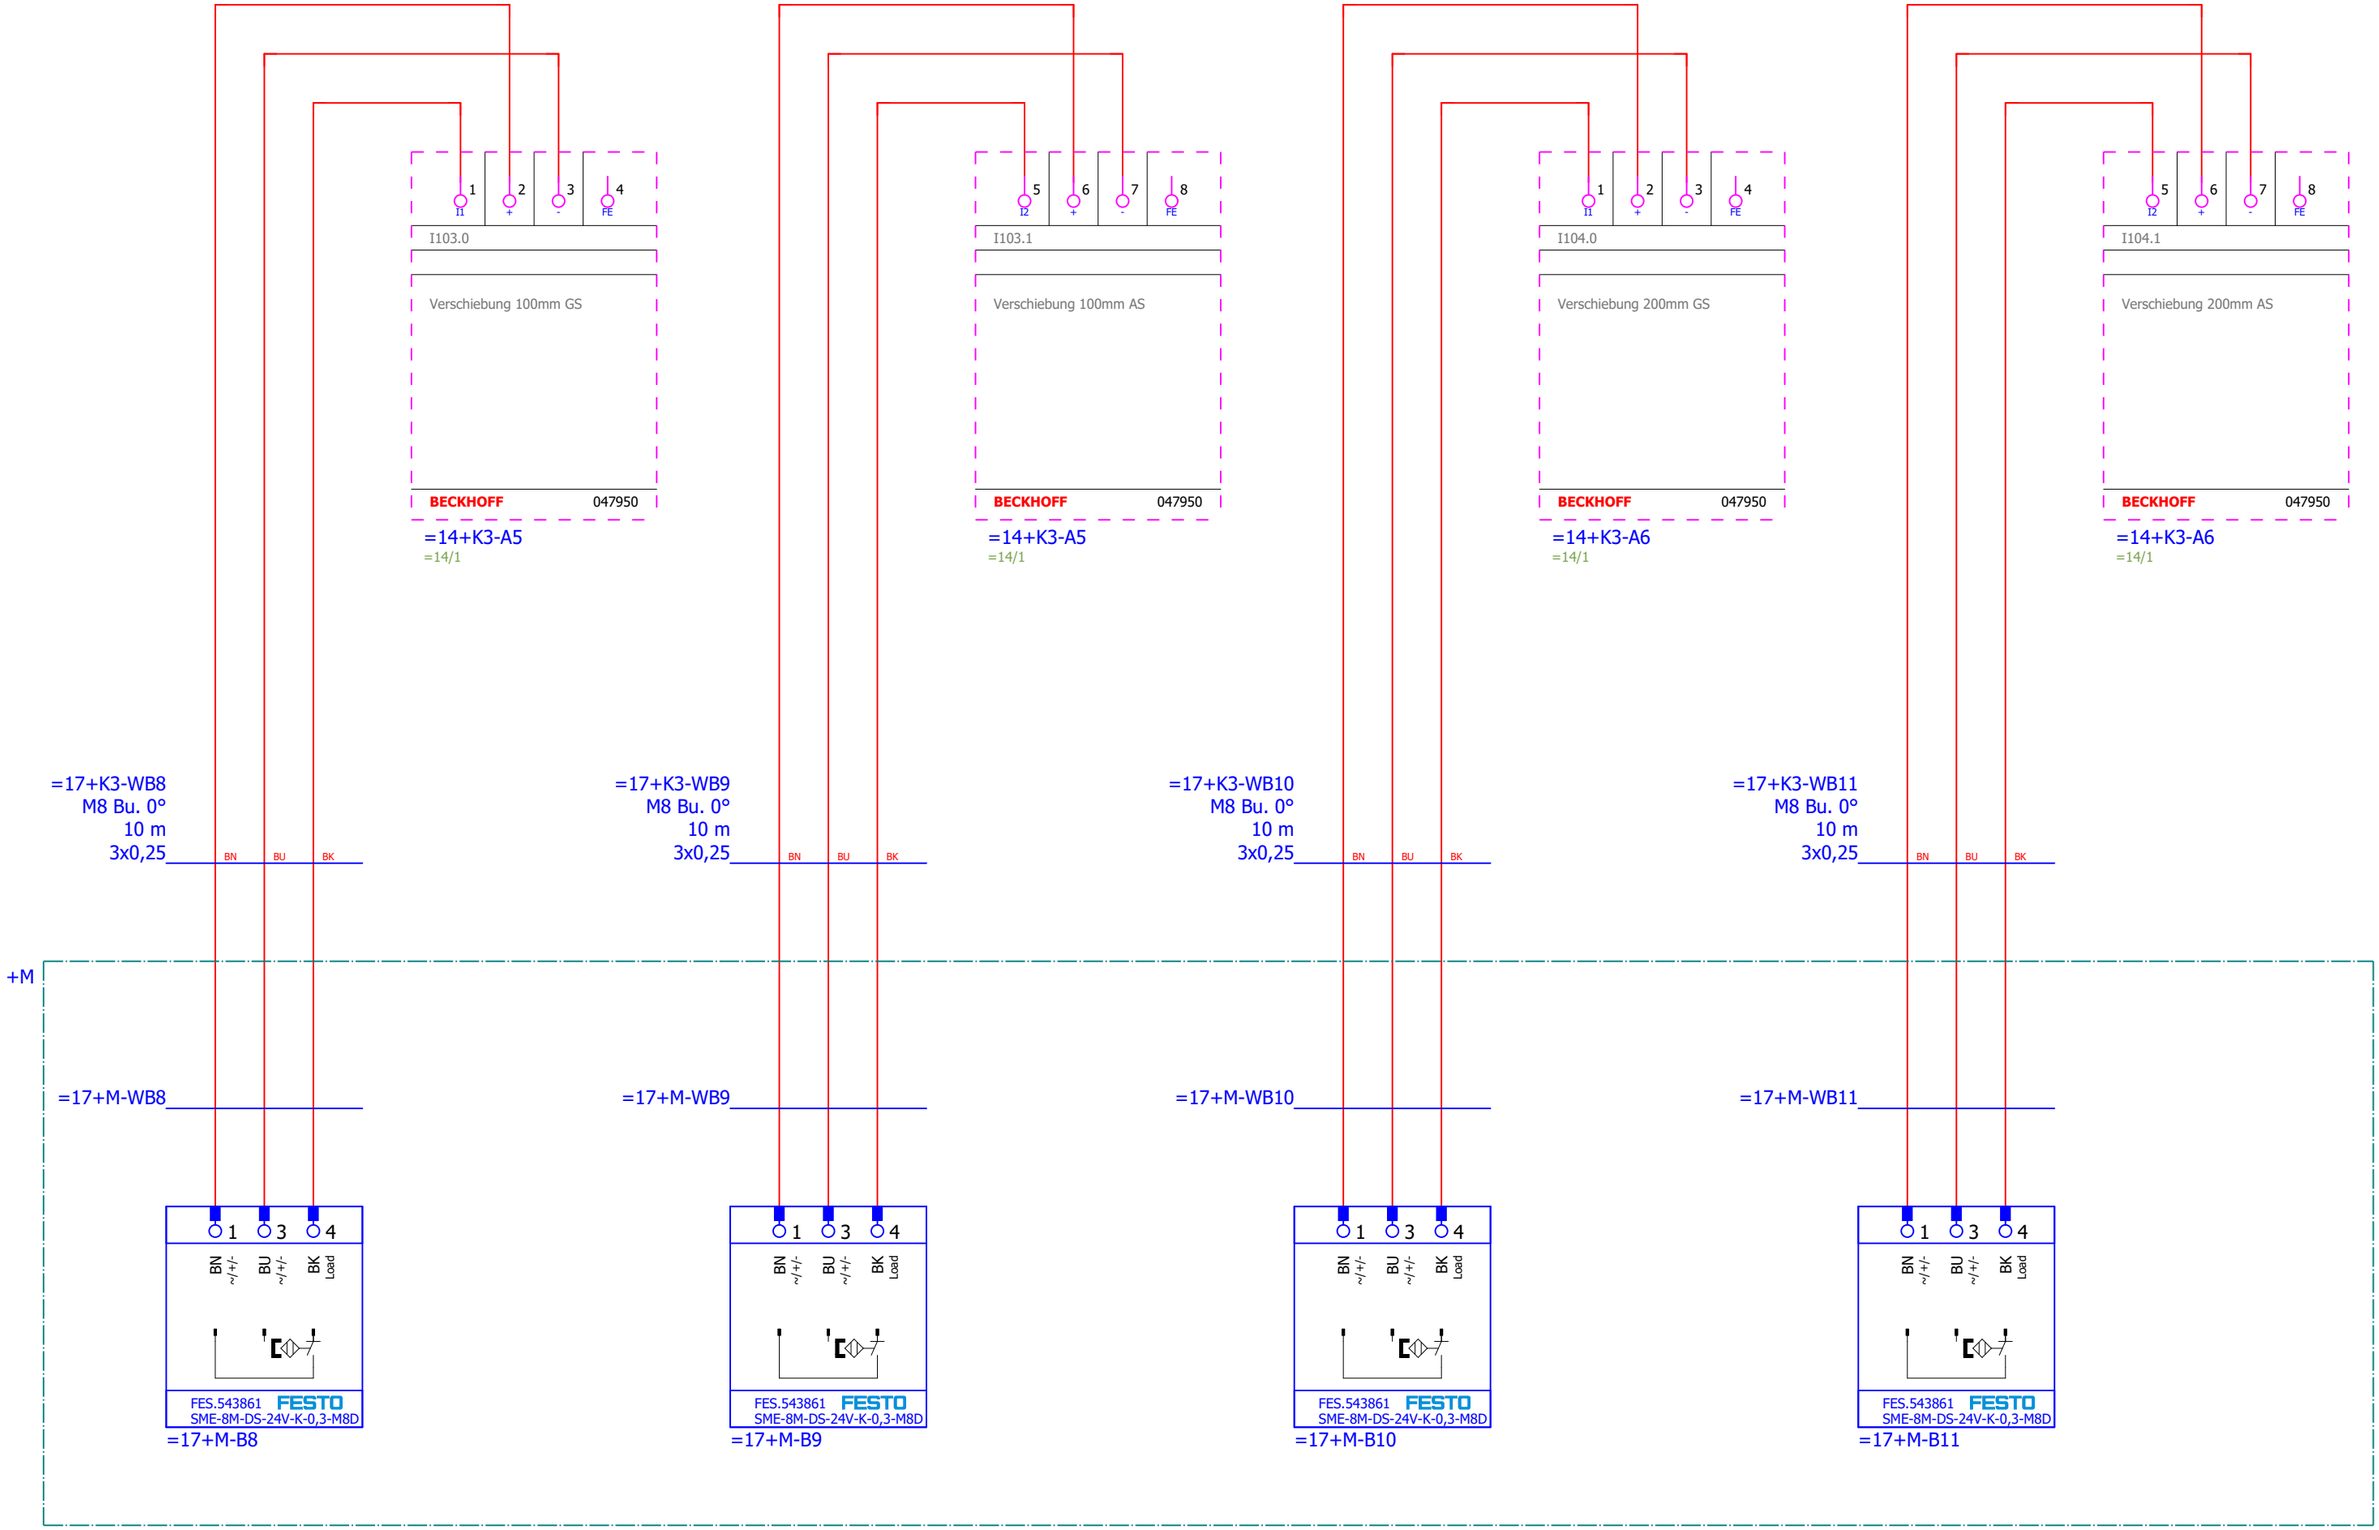


8 10

			Datum	03.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Sensorabfrage Verschiebung	==	= 17
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+ K3
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 9
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

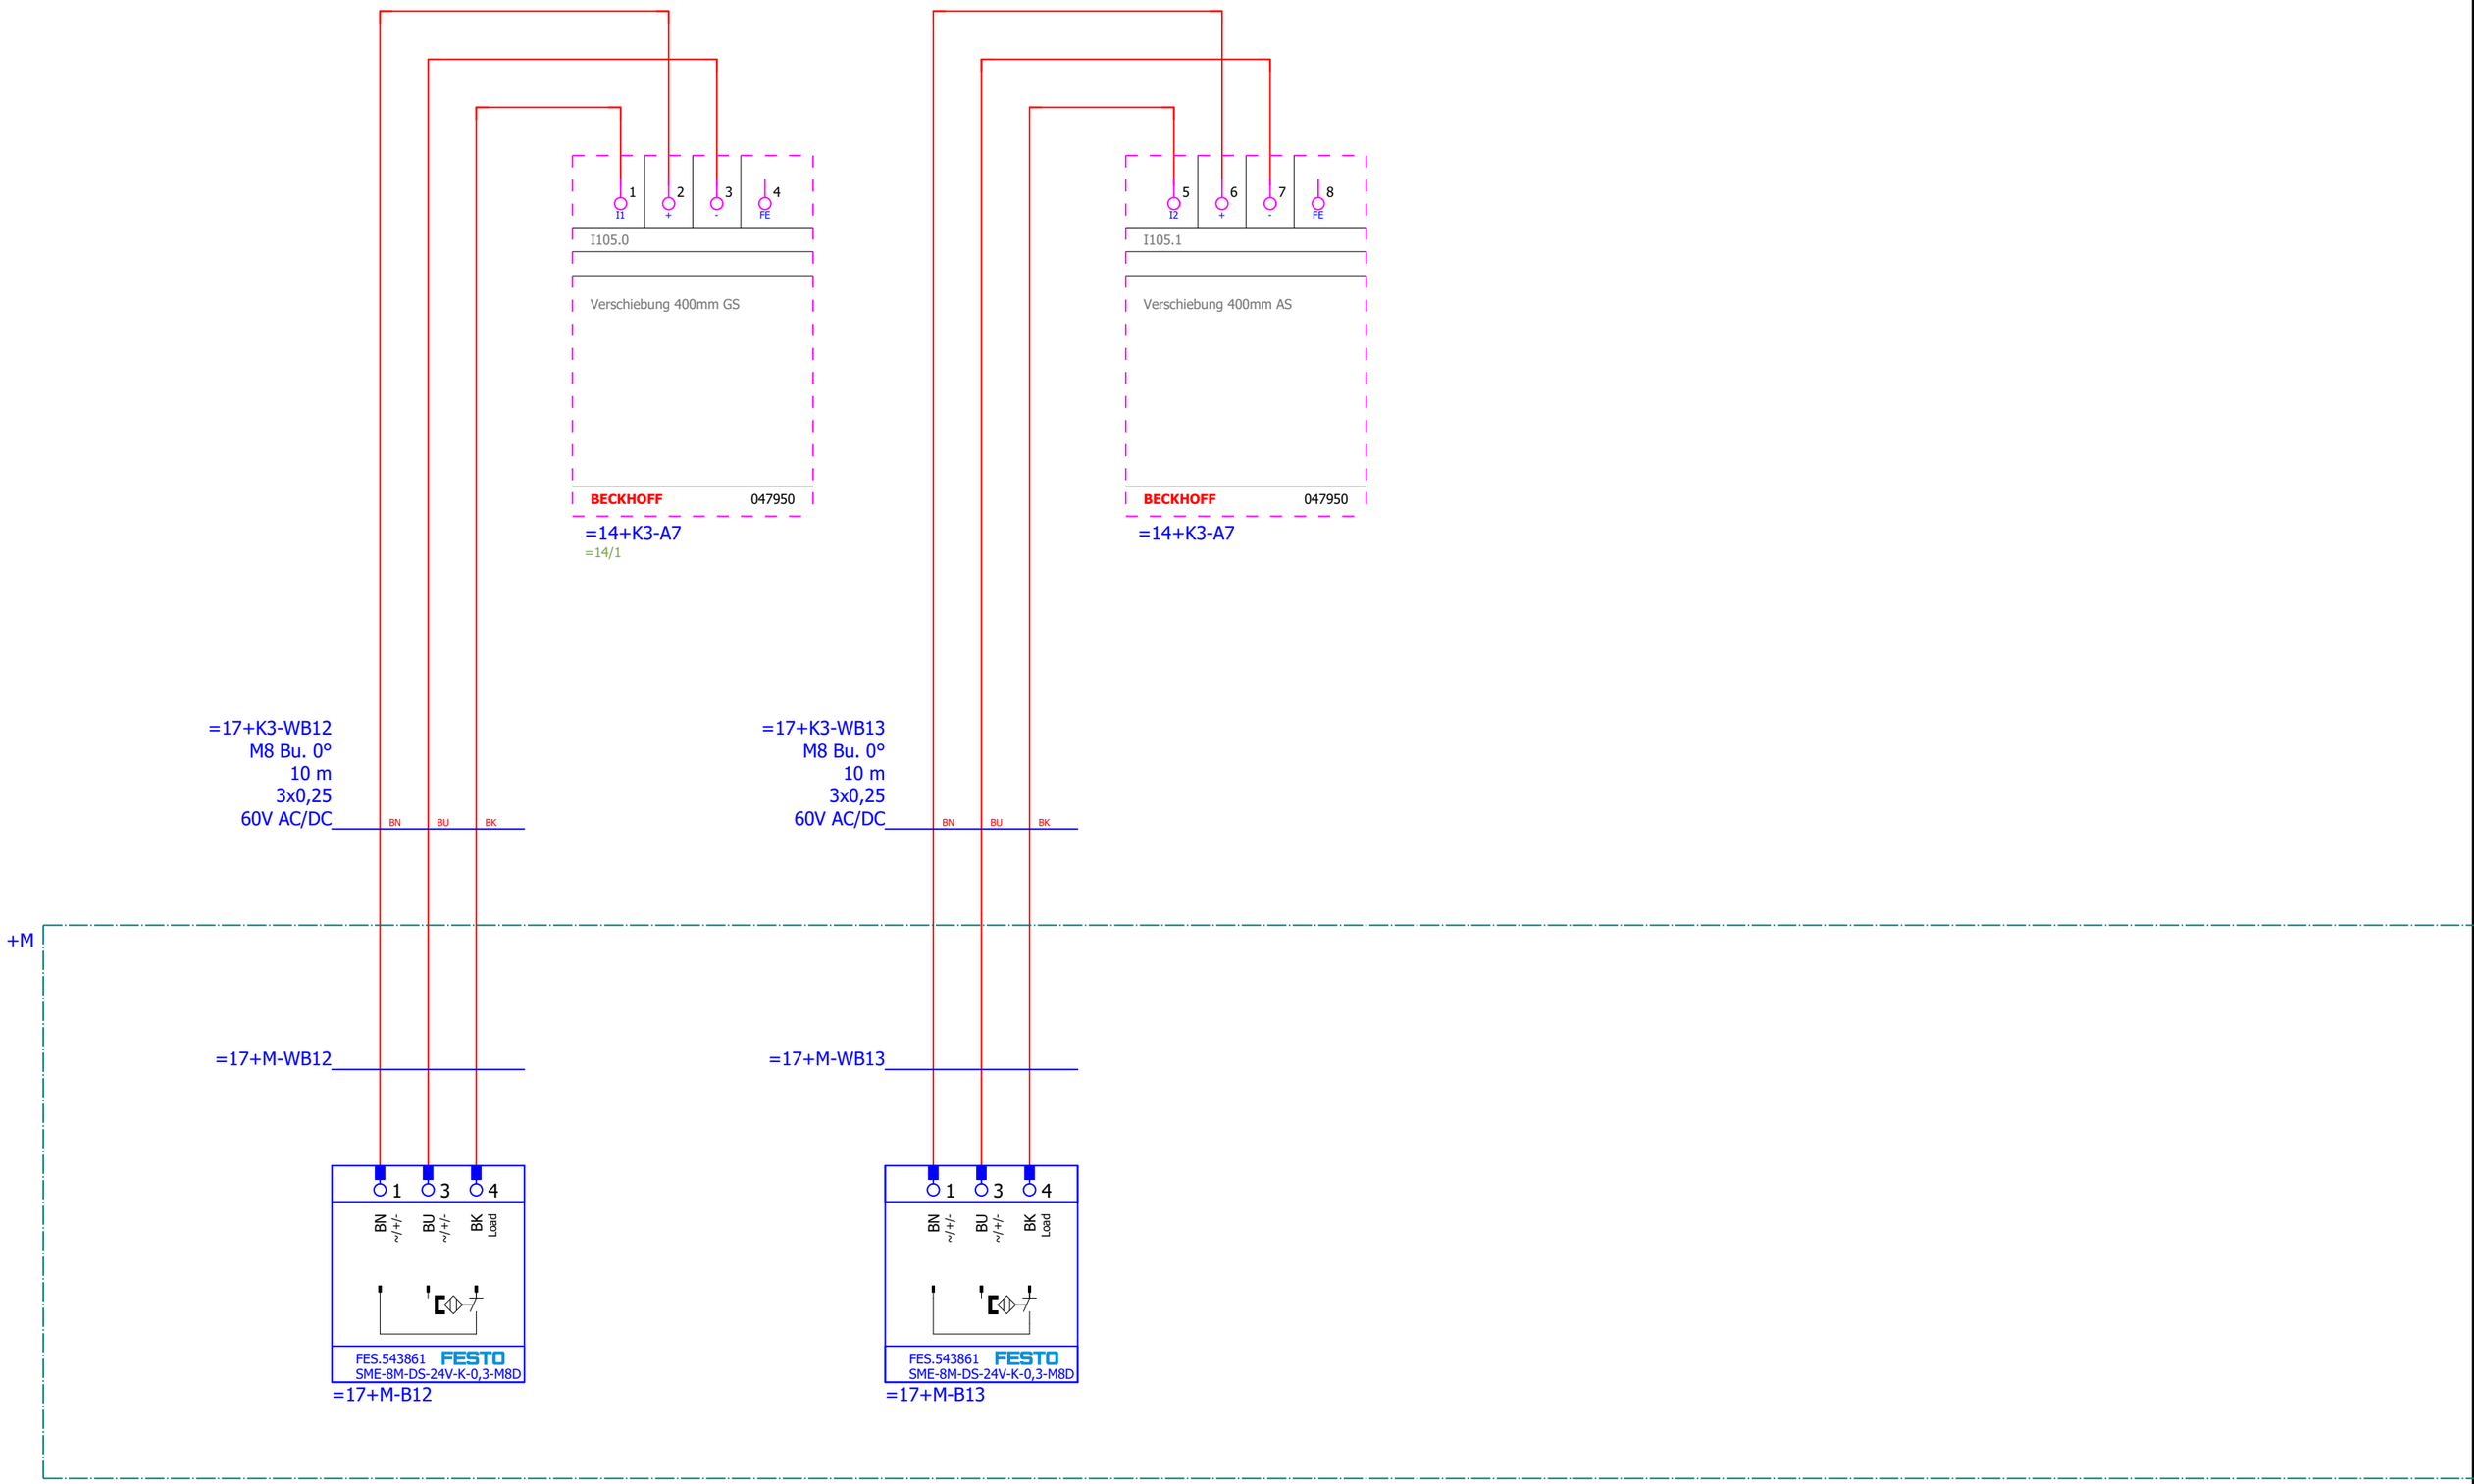


			Datum	03.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Sensorabfrage Verschiebung	==	= 17
			Bearb						+ K3
			Gepr		BSM 633	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			104771 Blatt 10
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

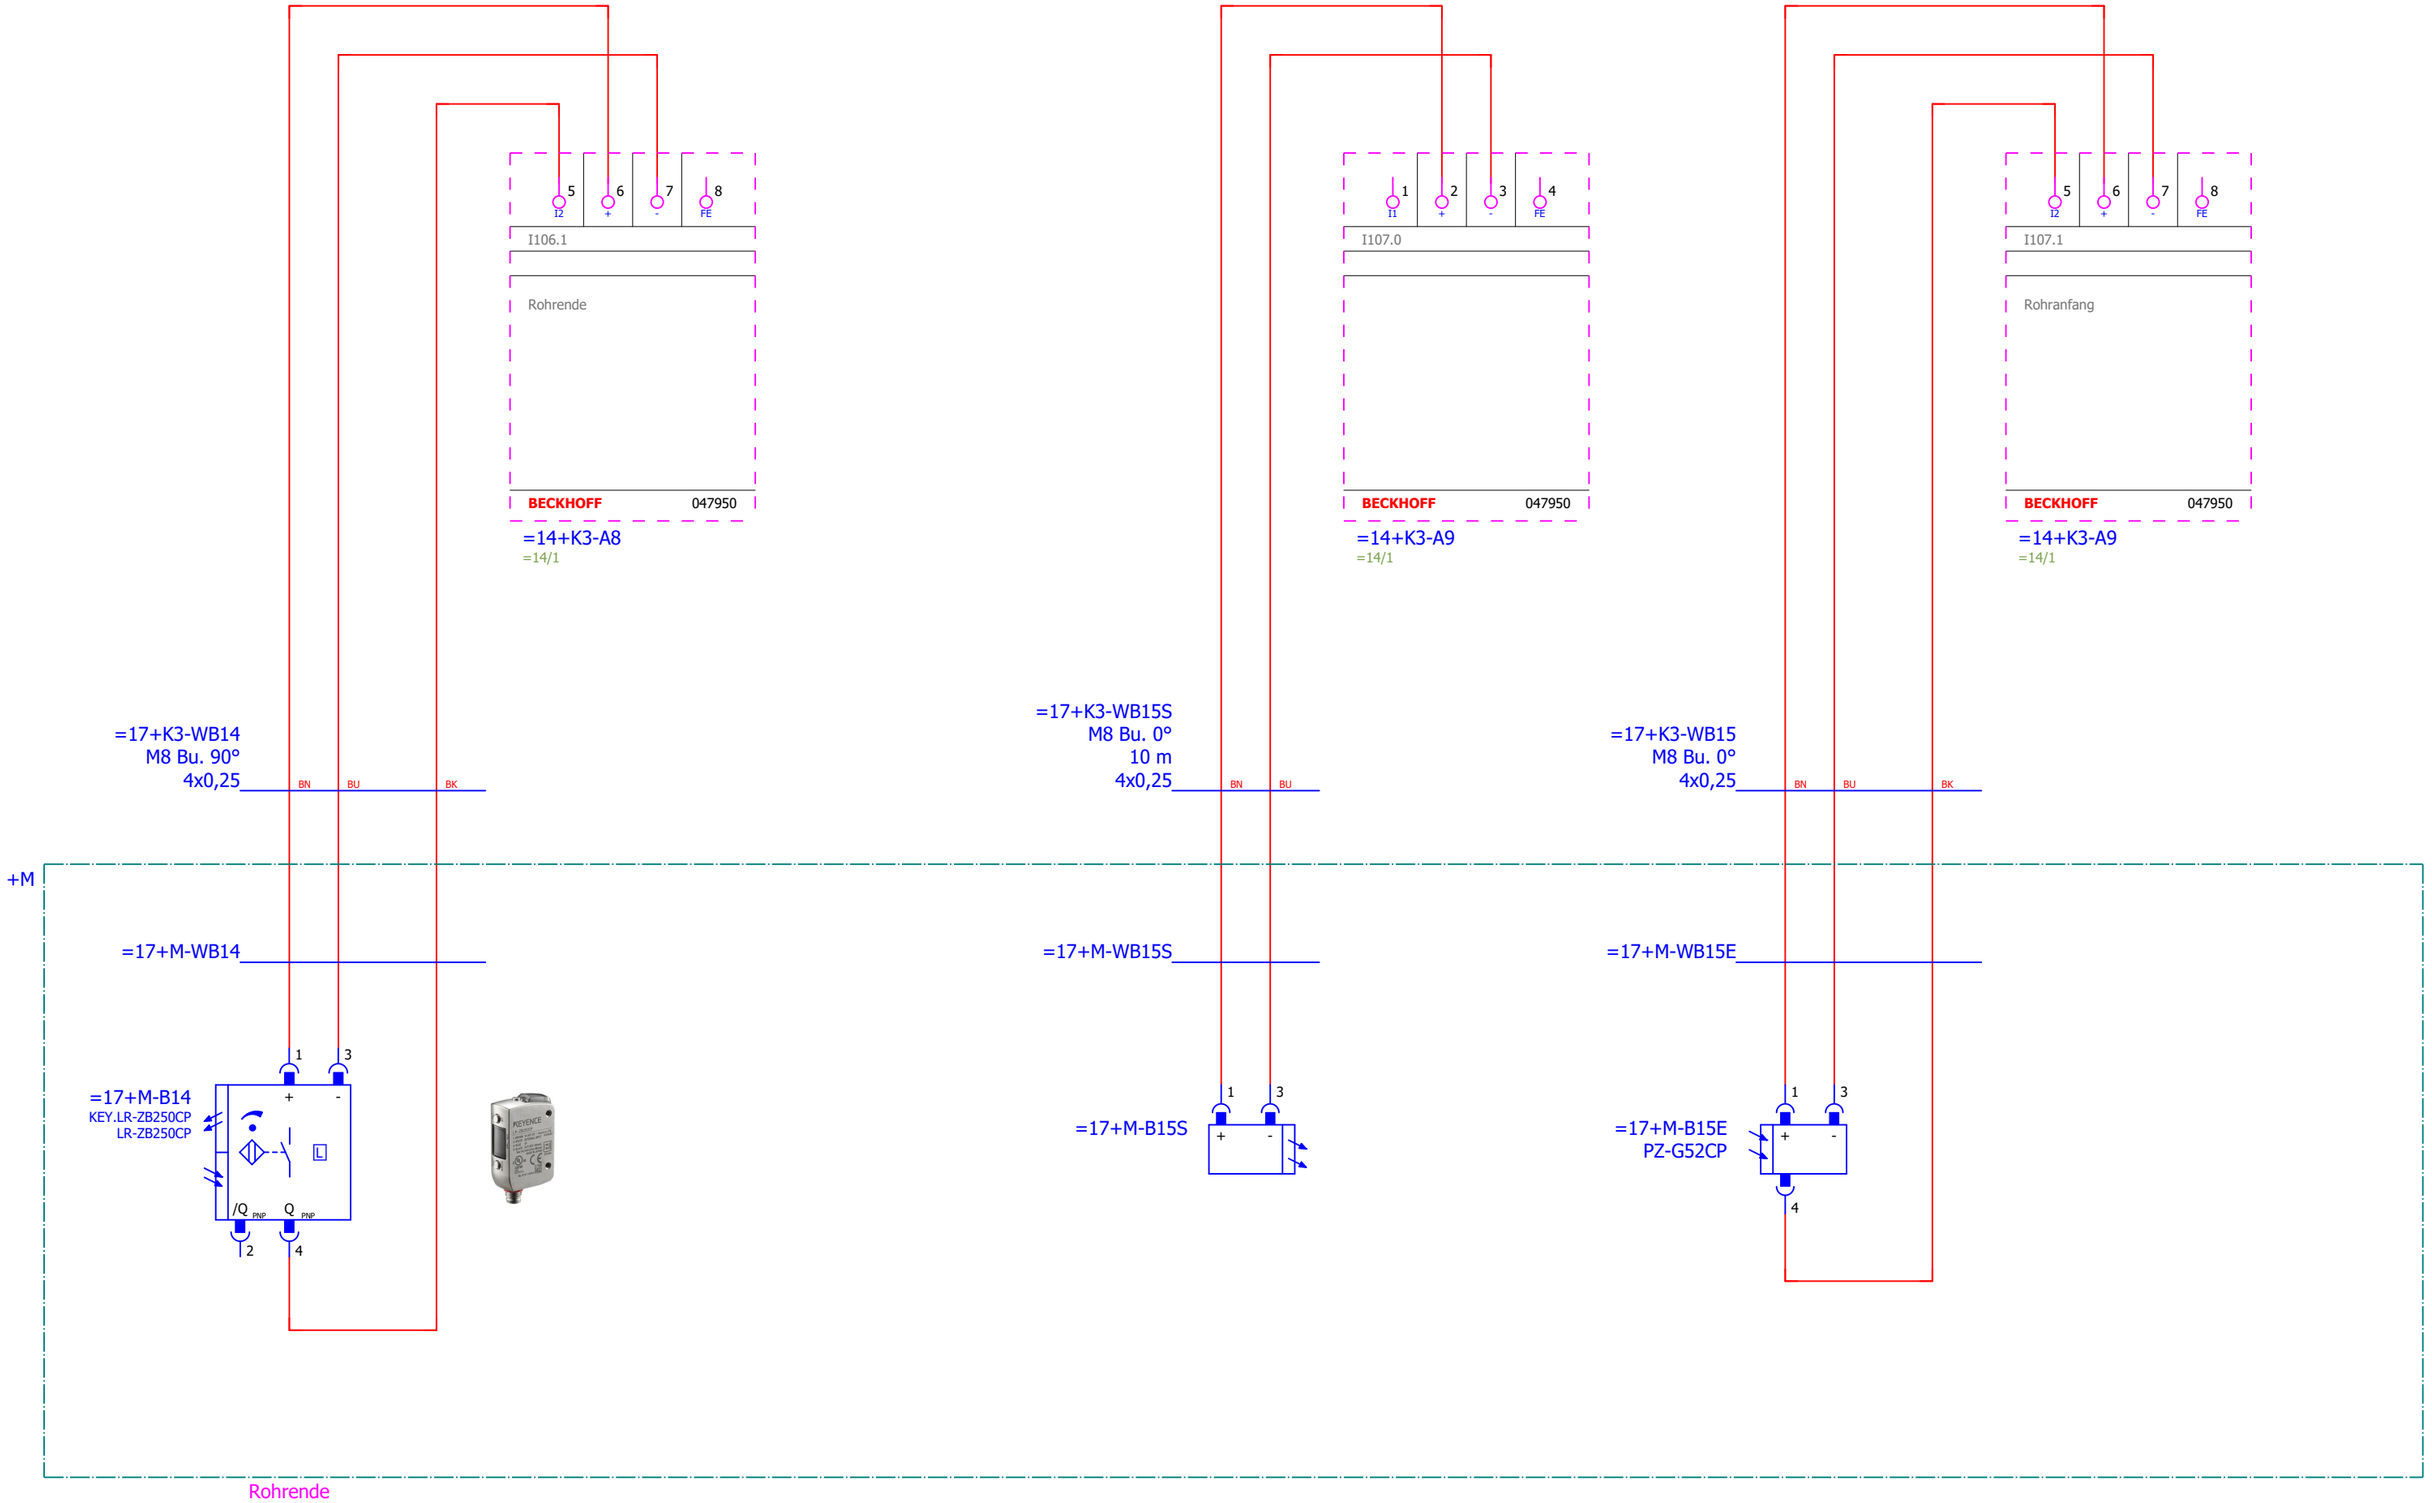

10 12


			Datum	04.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Sensorabfrage	==	= 17
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG	Rohr		+ K3
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2	Positionskontrolle	104771	Blatt 11
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

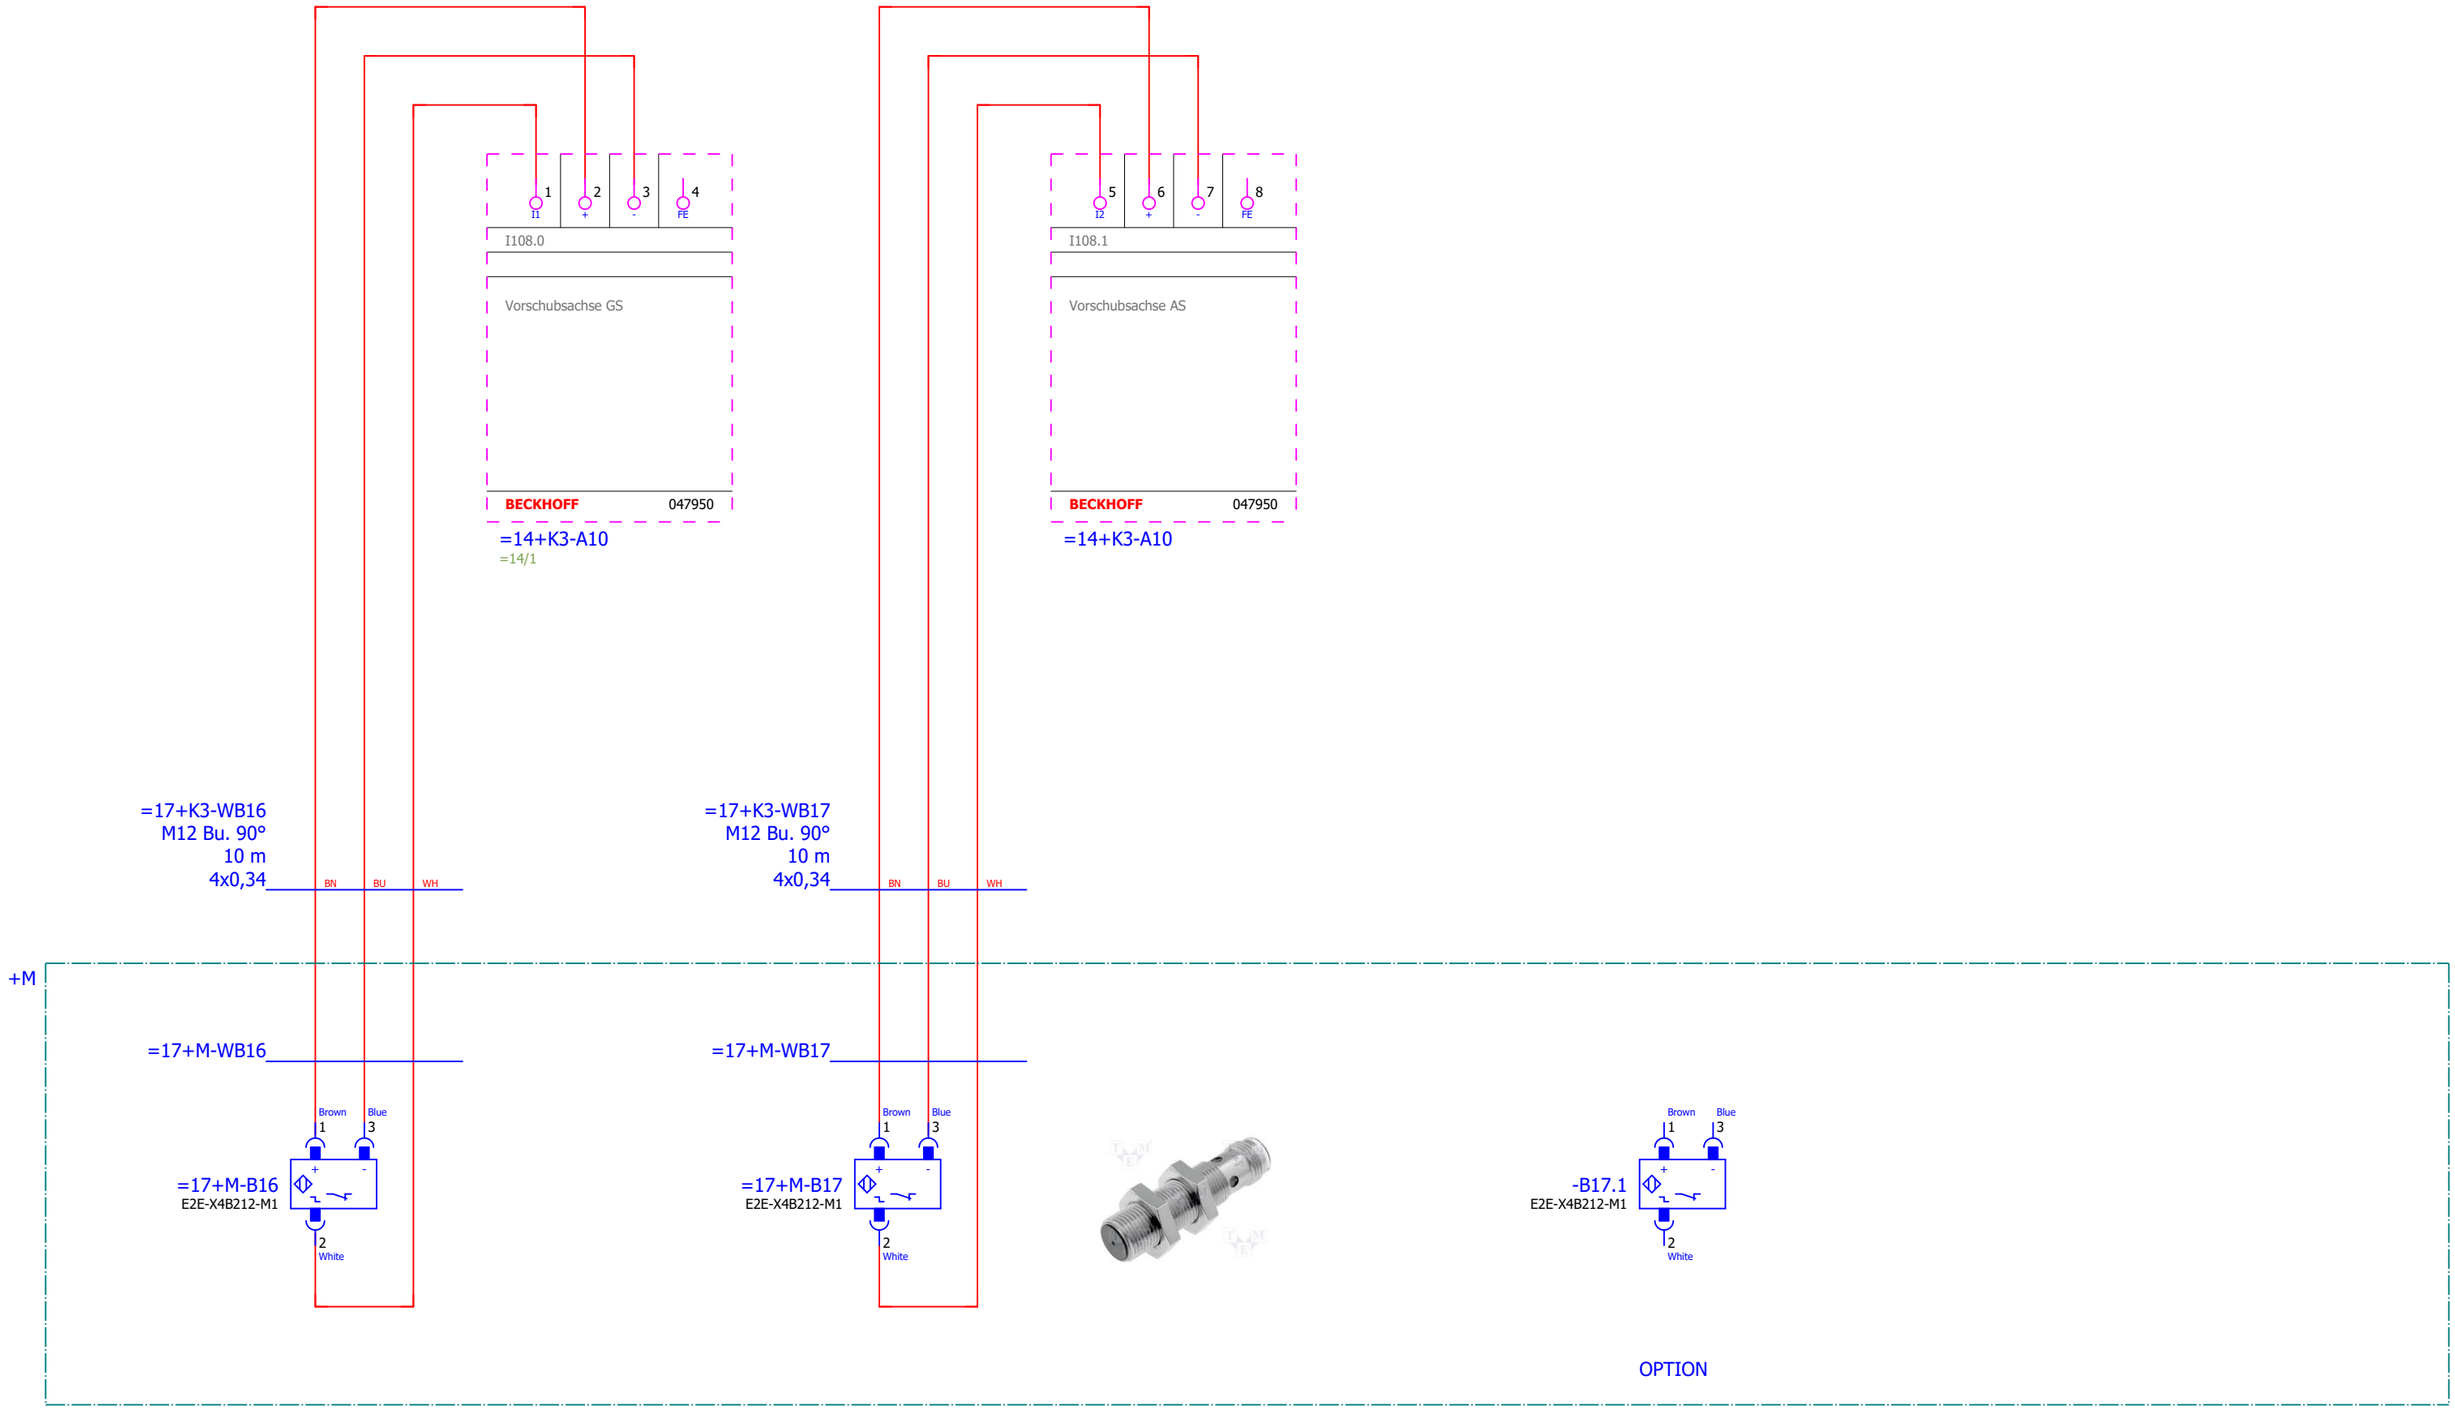

11

13

			Datum	03.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Vorschubachse Endlagen	==	= 17
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+ K3
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 12
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

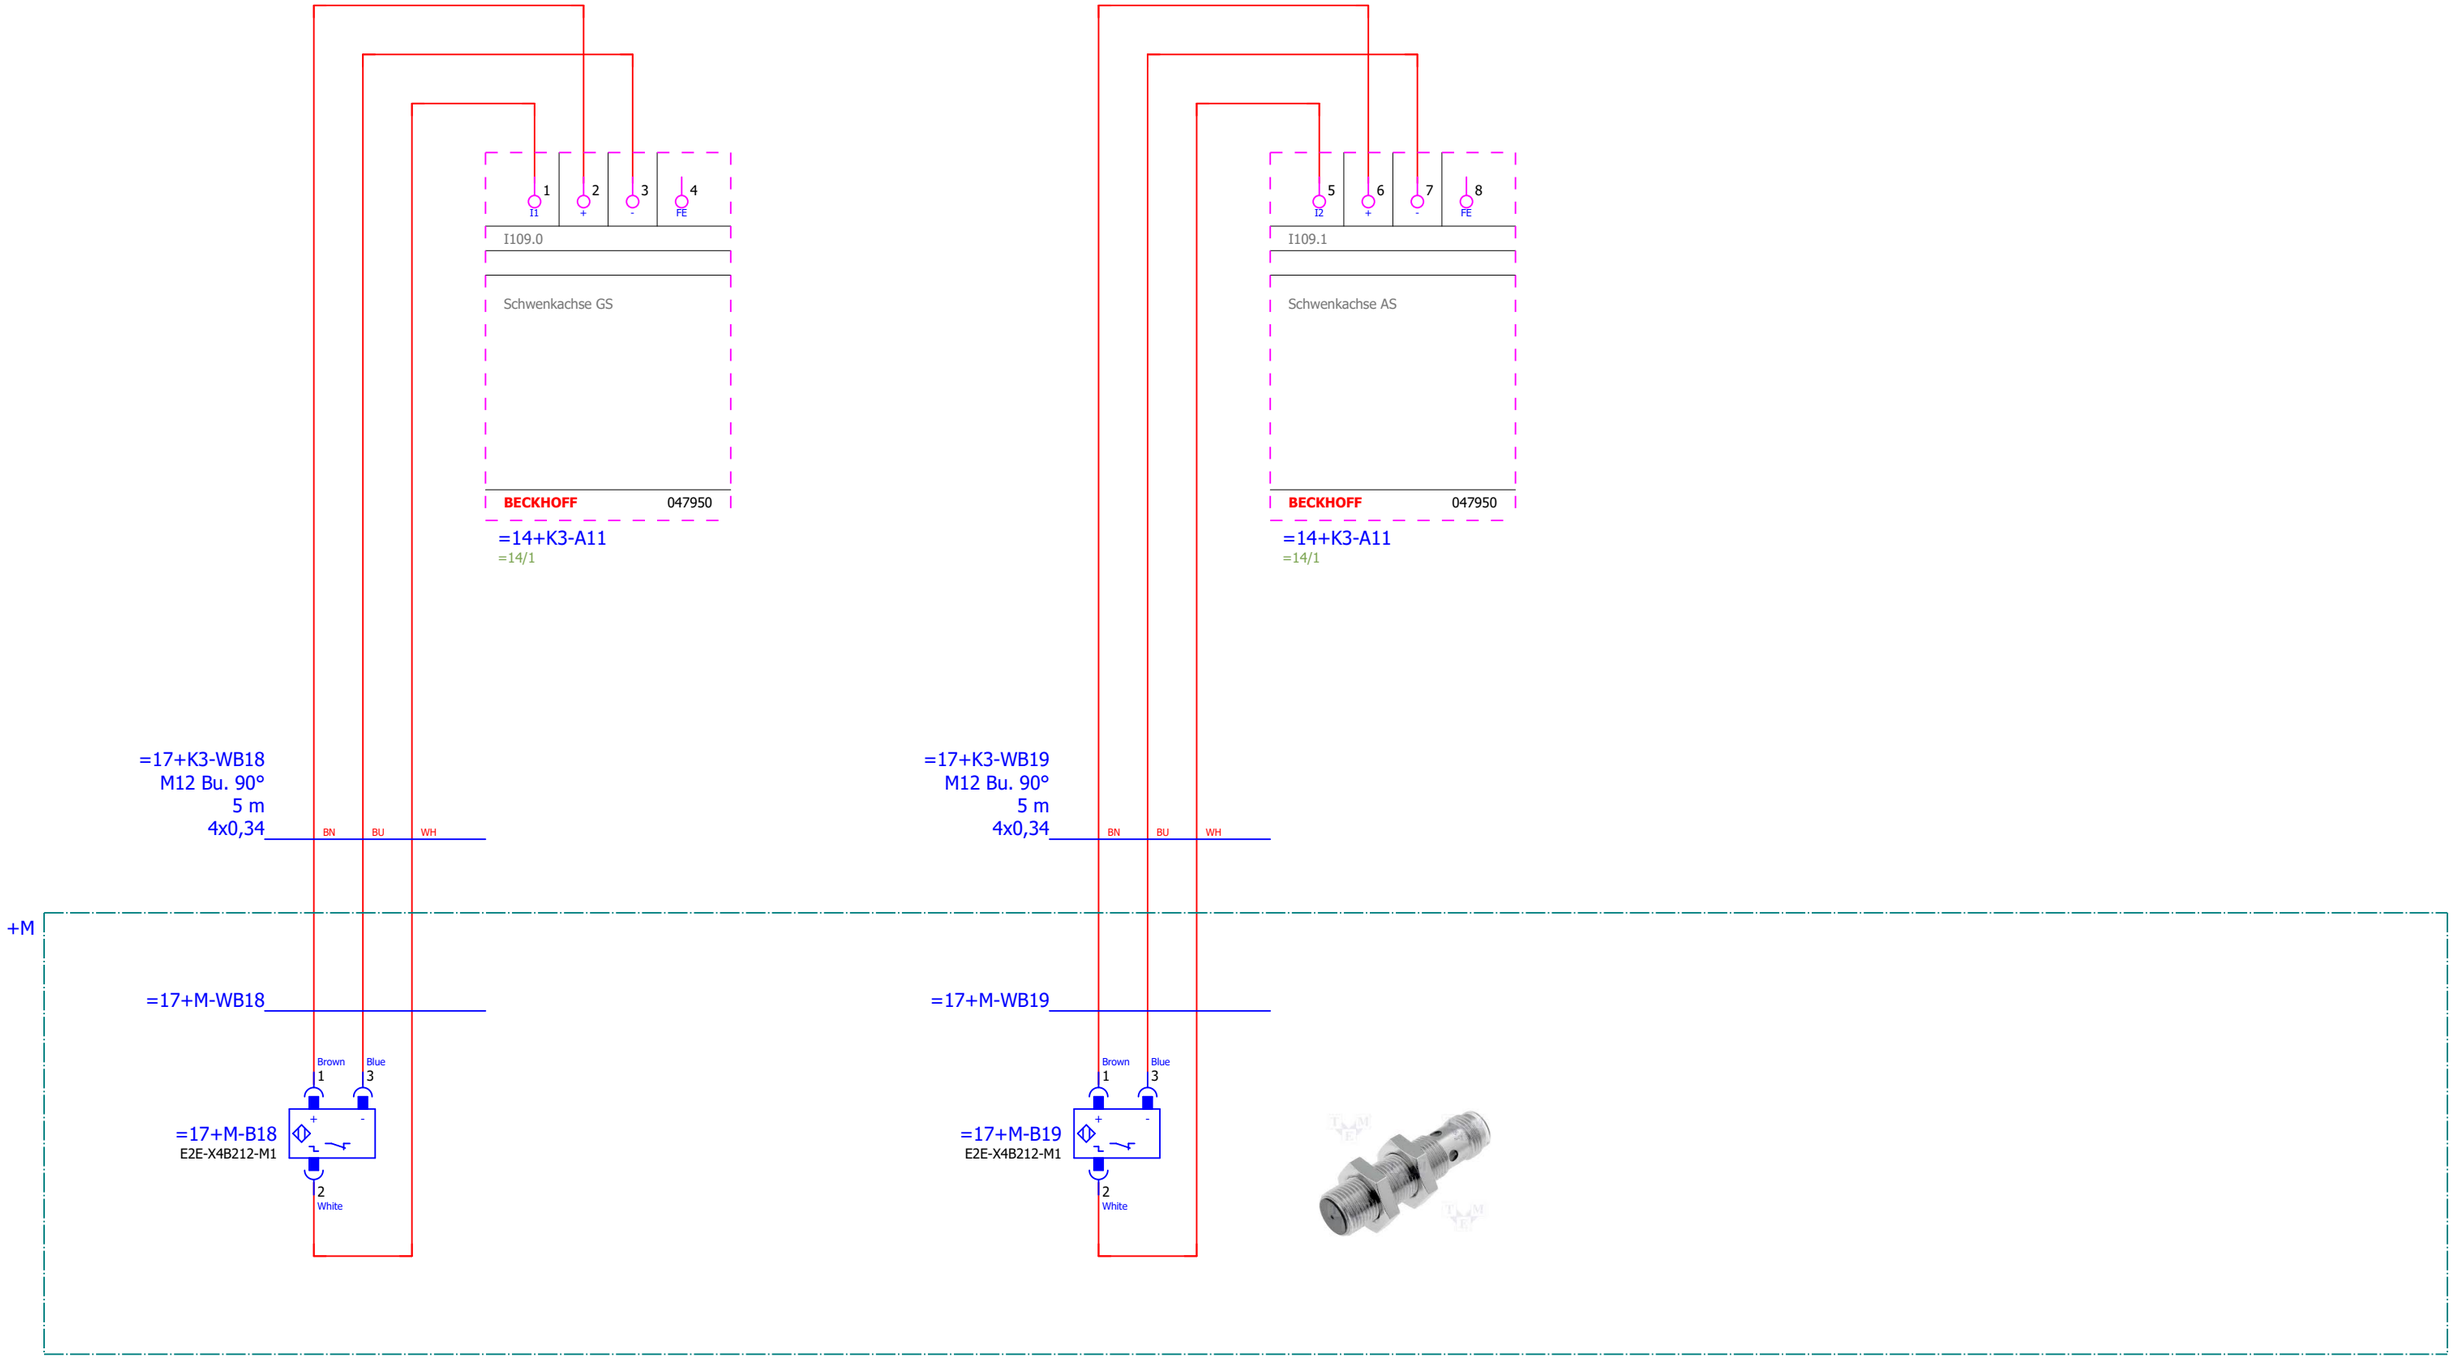

			Datum	03.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Schwenkachse Endlagen	==	= 17
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+ K3
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 13
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

=14/2
=14+K3-A14

=14/2
=14+K3-A17

BECKHOFF 073442

BECKHOFF 026606

SSI - Zero Setting

Q100.1

D1+ 1 | CL1+ 2 | D1- 5 | CL1- 6 | O2 5 | - 6

=04-KX0V-2.2 / =04+S/11.3

=04-KX1-2.2 / =04+S/11.1

=04-KXPE-2.2 / =04+S/11.7

=17+K3-WA3
/20.1
M12 Bu. 0° CY
10 m
8x0,25

WH BN GN YE GY PK BU RD

+M

=17+M-WA3

1 2 3 4 5 6 7 8

=17+M-A3

1 2 3 4 5 6 7 8

CASE

0Vdc

+10Vdc +30Vdc

Clock IN +

Clock IN -

Data OUT +

Data OUT -

Zero setting

Counting diretion





lika

13

22

			Datum	05.11.2026	Hilton	RIEXINGER Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	Schwenkachse Encoder	== = 17 + K3
			Bearb					
			Gepr		BSM 633			104771 Blatt 20 Blatt 64
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von			

+M

=17+M-XK1
+K1/1.1
1 2 PE 3 4 5

=17+M-WK1

=17+K3-WK1
/23.1
CF130.15.15
8 m
18G1,5
1 2 GNYE 3 4 5

=17+K3-XK1
1 2 PE 3 4 5

DKBU 0,75
WHBU 0,75
GNYE 2,5
DKBU 0,75
DKBU 0,75
DKBU 0,75

=04+S/11.1 / =04-KX1-2.3
=04+S/11.3 / =04-KX0V-2.3
=04+S/11.7 / =04-KXPE-2.3

1 2 3 4
I1 + - PE
I106.0
Rohrabfrage Bandführung
BECKHOFF 047950
=14+K3-A8
=14/1

1 2 3 4
I1 + - PE
Bandbruchsensor
BECKHOFF EL1512
=14+K3-A13
=14/2

=14/2
=14+K3-A17
BECKHOFF 026606
Linienlaser
Q100.2
Q3 4
- 3

Rohrabfrage LS Sender

Bandbruchsensor

Linienlaser

			Datum	05.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Bandführung links	==	= 17
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+ K3
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 22
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

+M

-XK1 6 7 8

+K1/2.2

=17+M-WK1

=17+K3-WK1

/22.1

6 7 8

-XK1 6 7 8

DKBU 0,75

DKBU 0,75

DKBU 0,75

1 2 3 4
I1 + - FE

I110.0

Hubachse GS

BECKHOFF 047950

=14+K3-A12

=14/1

5 6 7 8
I2 + - FE

I110.1

Hubachse AS

BECKHOFF 047950

=14+K3-A12

=14/1

5 6 7 8
I2 + - FE

I100.1

Druckluft Sägeband

BECKHOFF 047950

=14+K3-A2

=14/1

Endschalter +

Endschalter -

Druckluft Sensor

22

25

			Datum	05.11.2026	Hilton	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	Bandführung links Endlage Hubachse	==	= 17
			Bearb						+ K3
			Gepr		BSM 633			104771	Blatt 23
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von				Blatt 64

+M

=17+M-WB1S
/25.1
M8 Bu. 90°
0,5 m
4x0,25

=17+M-WB1S
/25.2
BN BU

=17+M-XB1S
1 3

=17+M-B1S
1 3
\+ -

=17+M-WB1S.1

=17+K3-WB1S.1
M8 Bu. 0°
15 m
4x0,25
BN BU

-XK2
1 2 PE

DKBU 0,75
WHBU 0,75
GNYE 2,5


=04+KX1-2.4
=04+S/11.1 /

=04+KX0V-2.4
=04+S/11.3 /

=04+KXPE-2.4
=04+S/11.7 /

Rohrabfrage LS Empfänger


			Datum	05.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Bandführung rechts	==	= 17
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+ K3
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 25
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

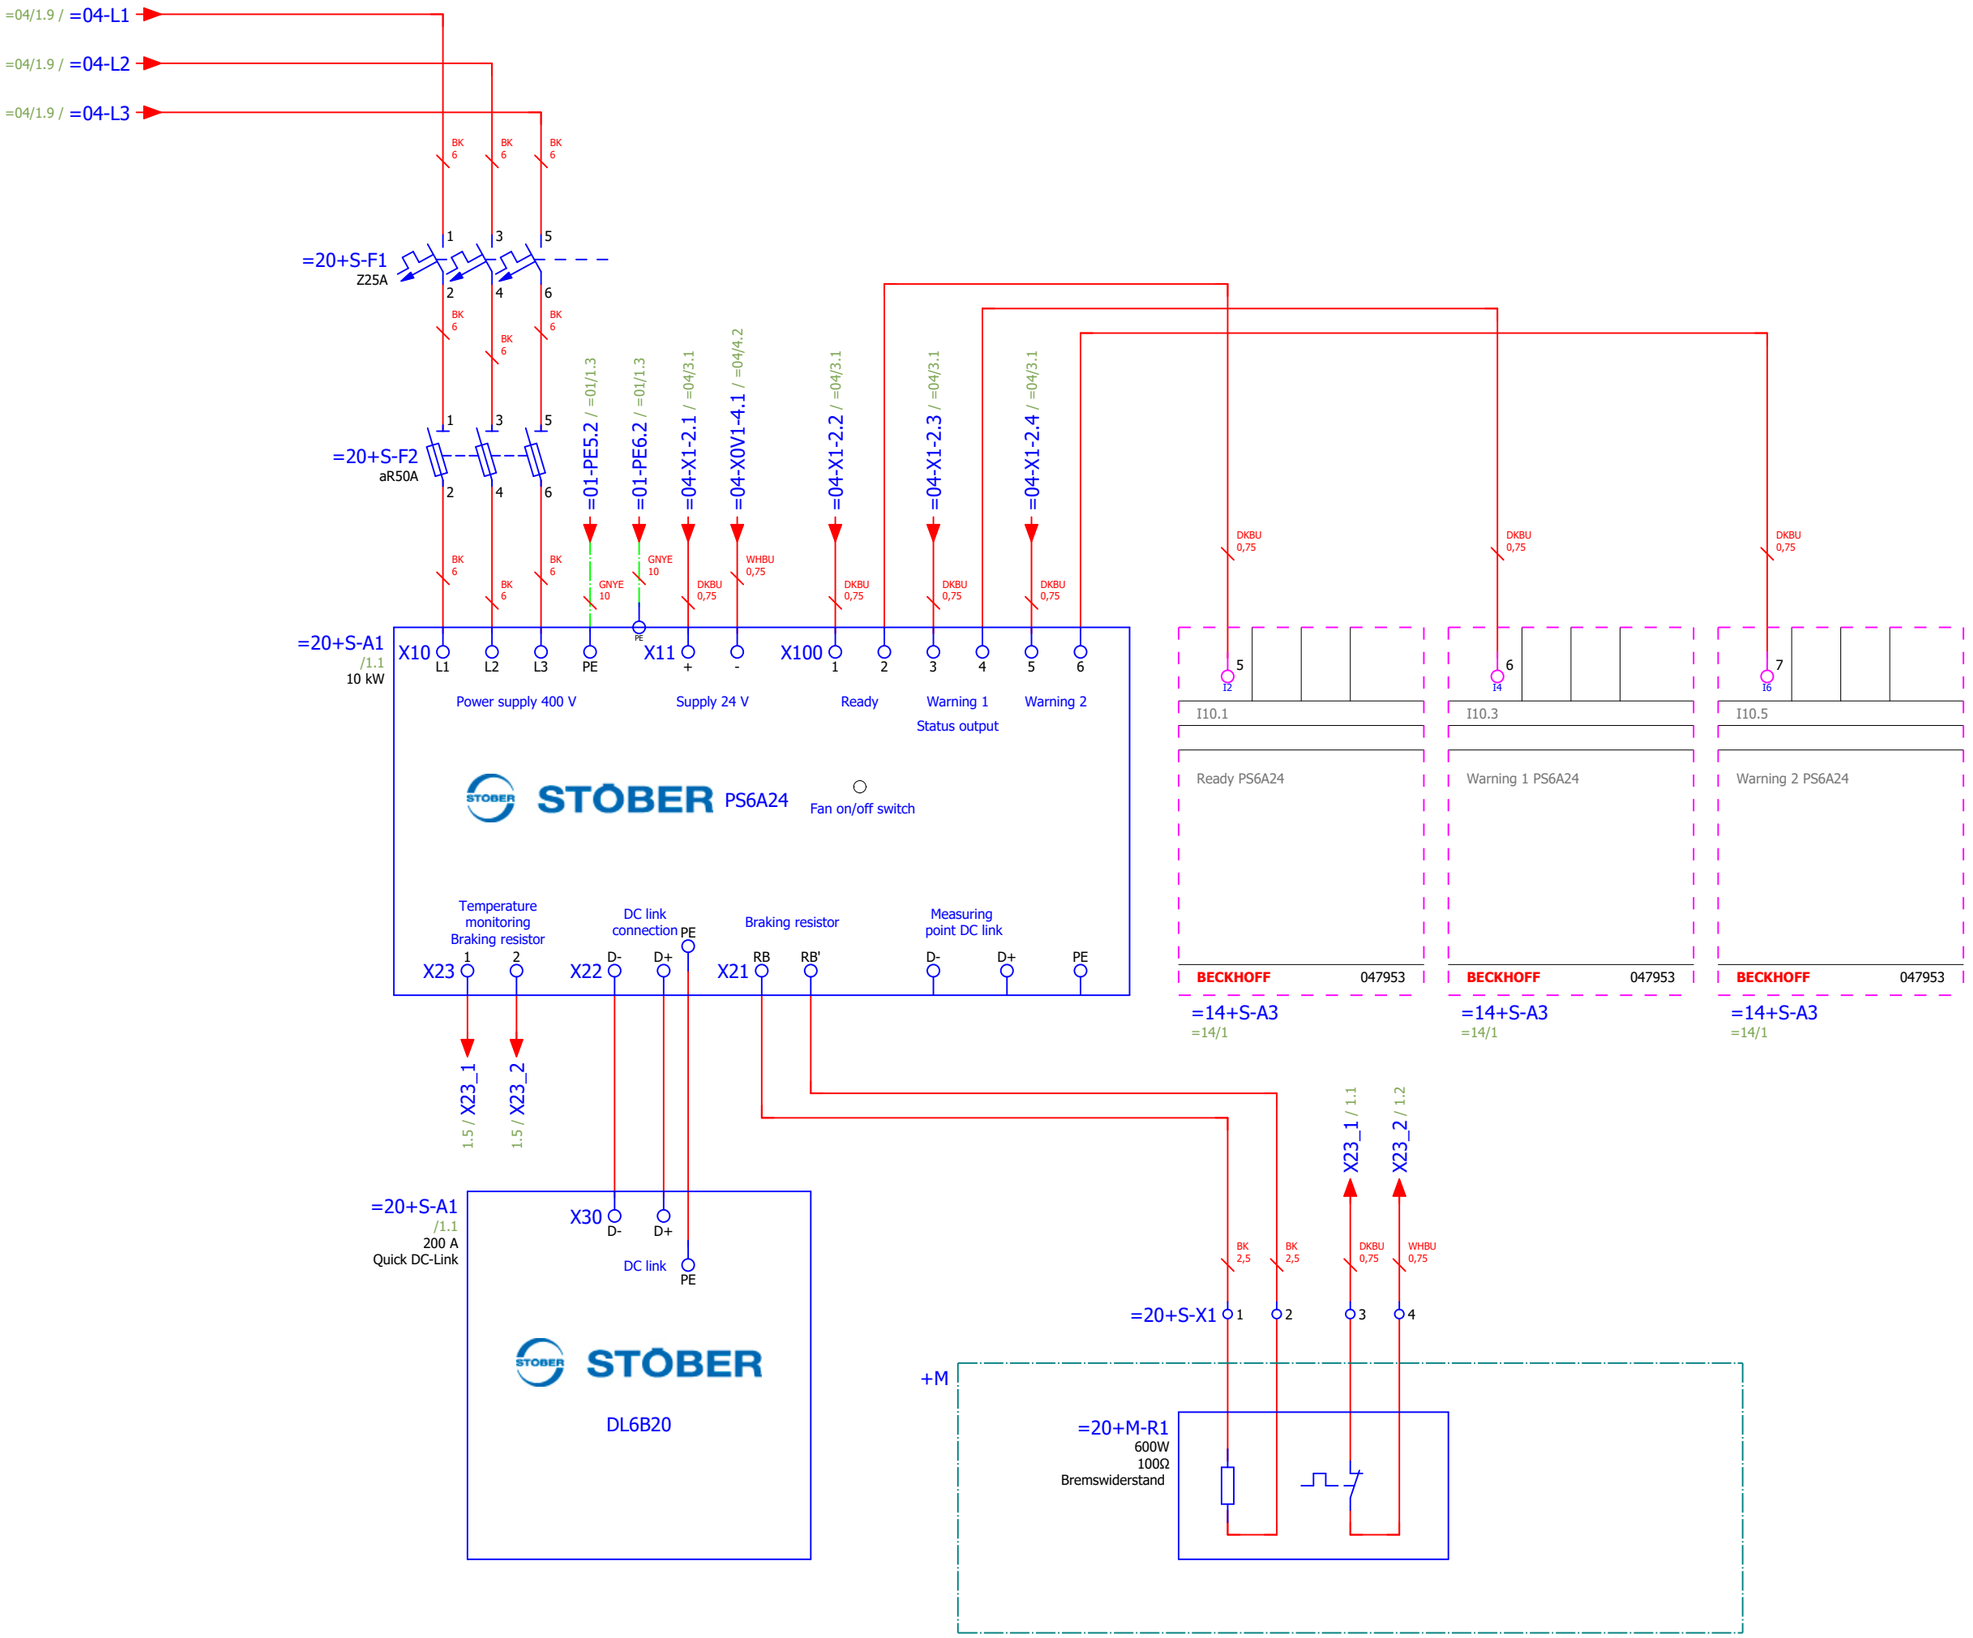

=17+K3/25

=21/1


			Datum	06.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Versorgungsmodul PS6	== = 20
			Bearb					+ S
			Gepr		BSM 633	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG		104771 Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de		Blatt 64

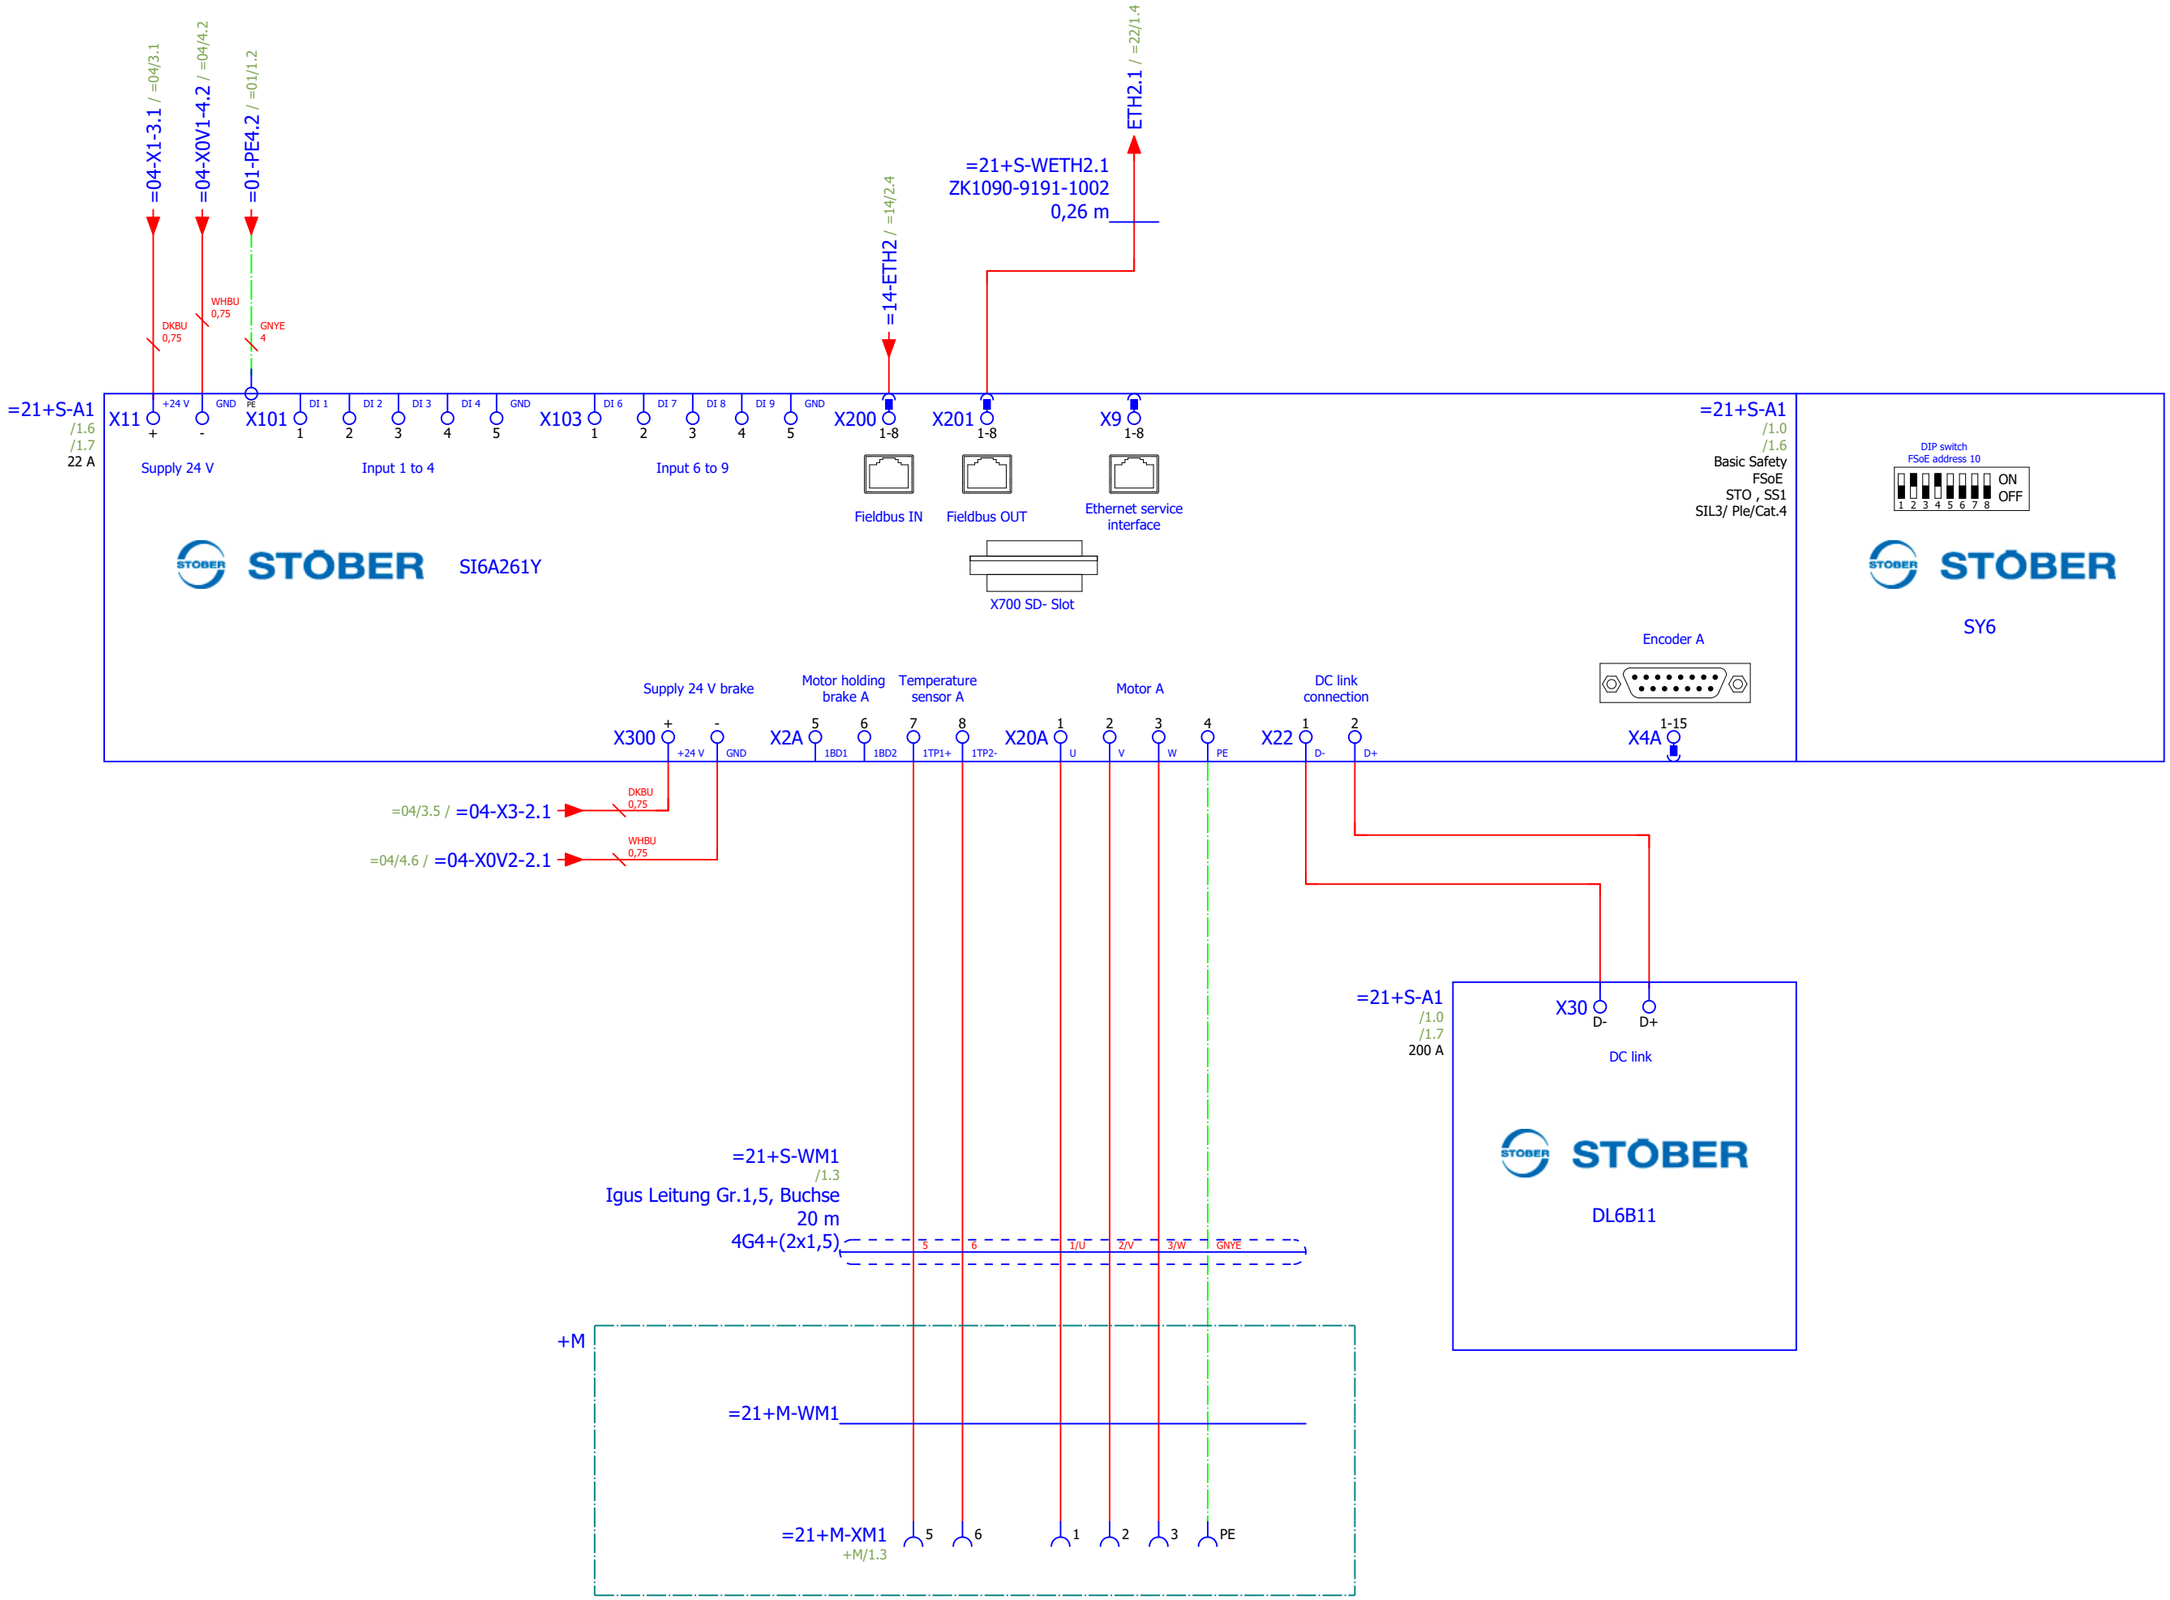

=20/1

+M/1

			Datum	06.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Stöber SI6A261 Sägeband	==	= 21
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+ S
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

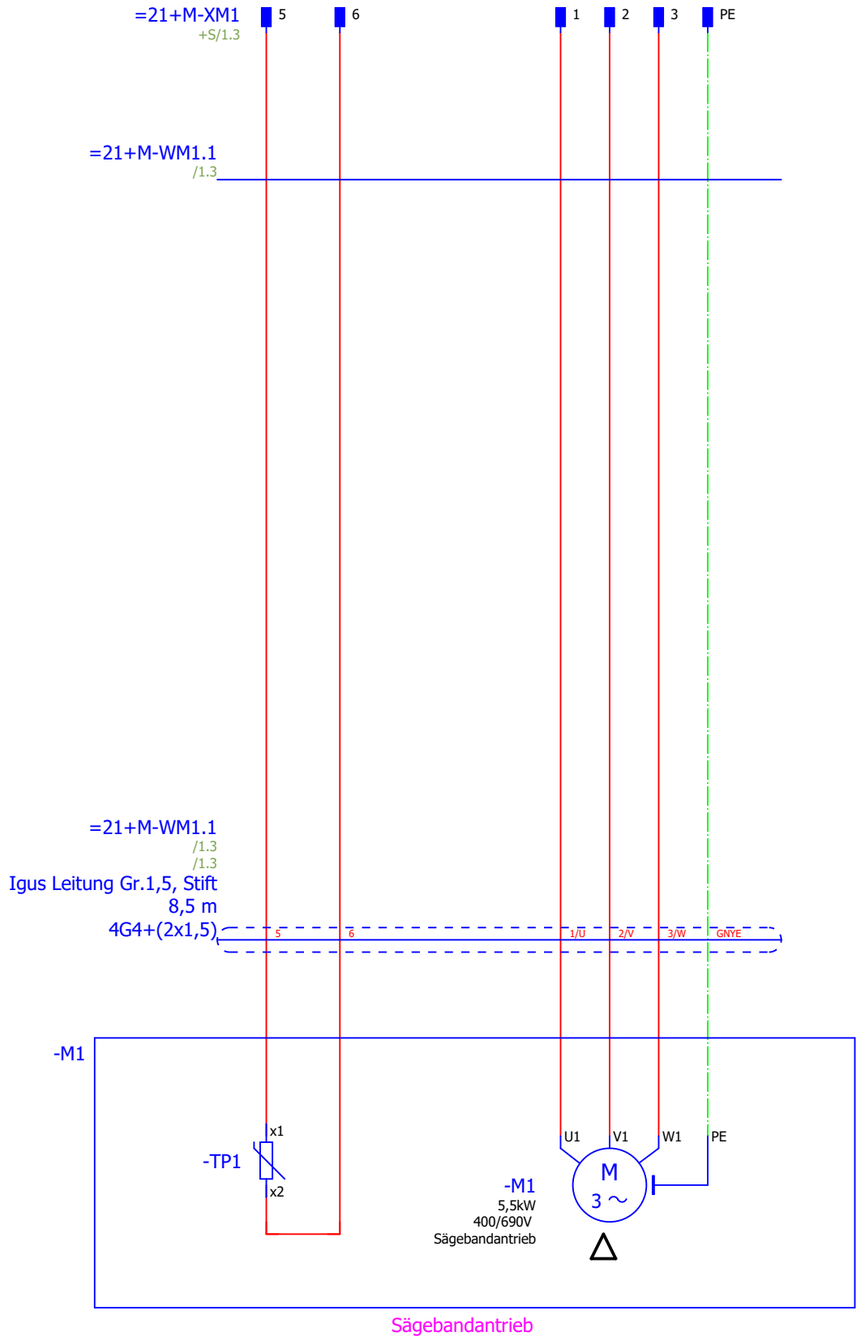


Sägebandantrieb

+S/1

=22+S/1


			Datum	04.11.2026	Hilton	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	Stöber SI6A261 Sägeband	== = 21 + M
			Bearb					
			Gepr		BSM 633			104771 Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von			Blatt 64

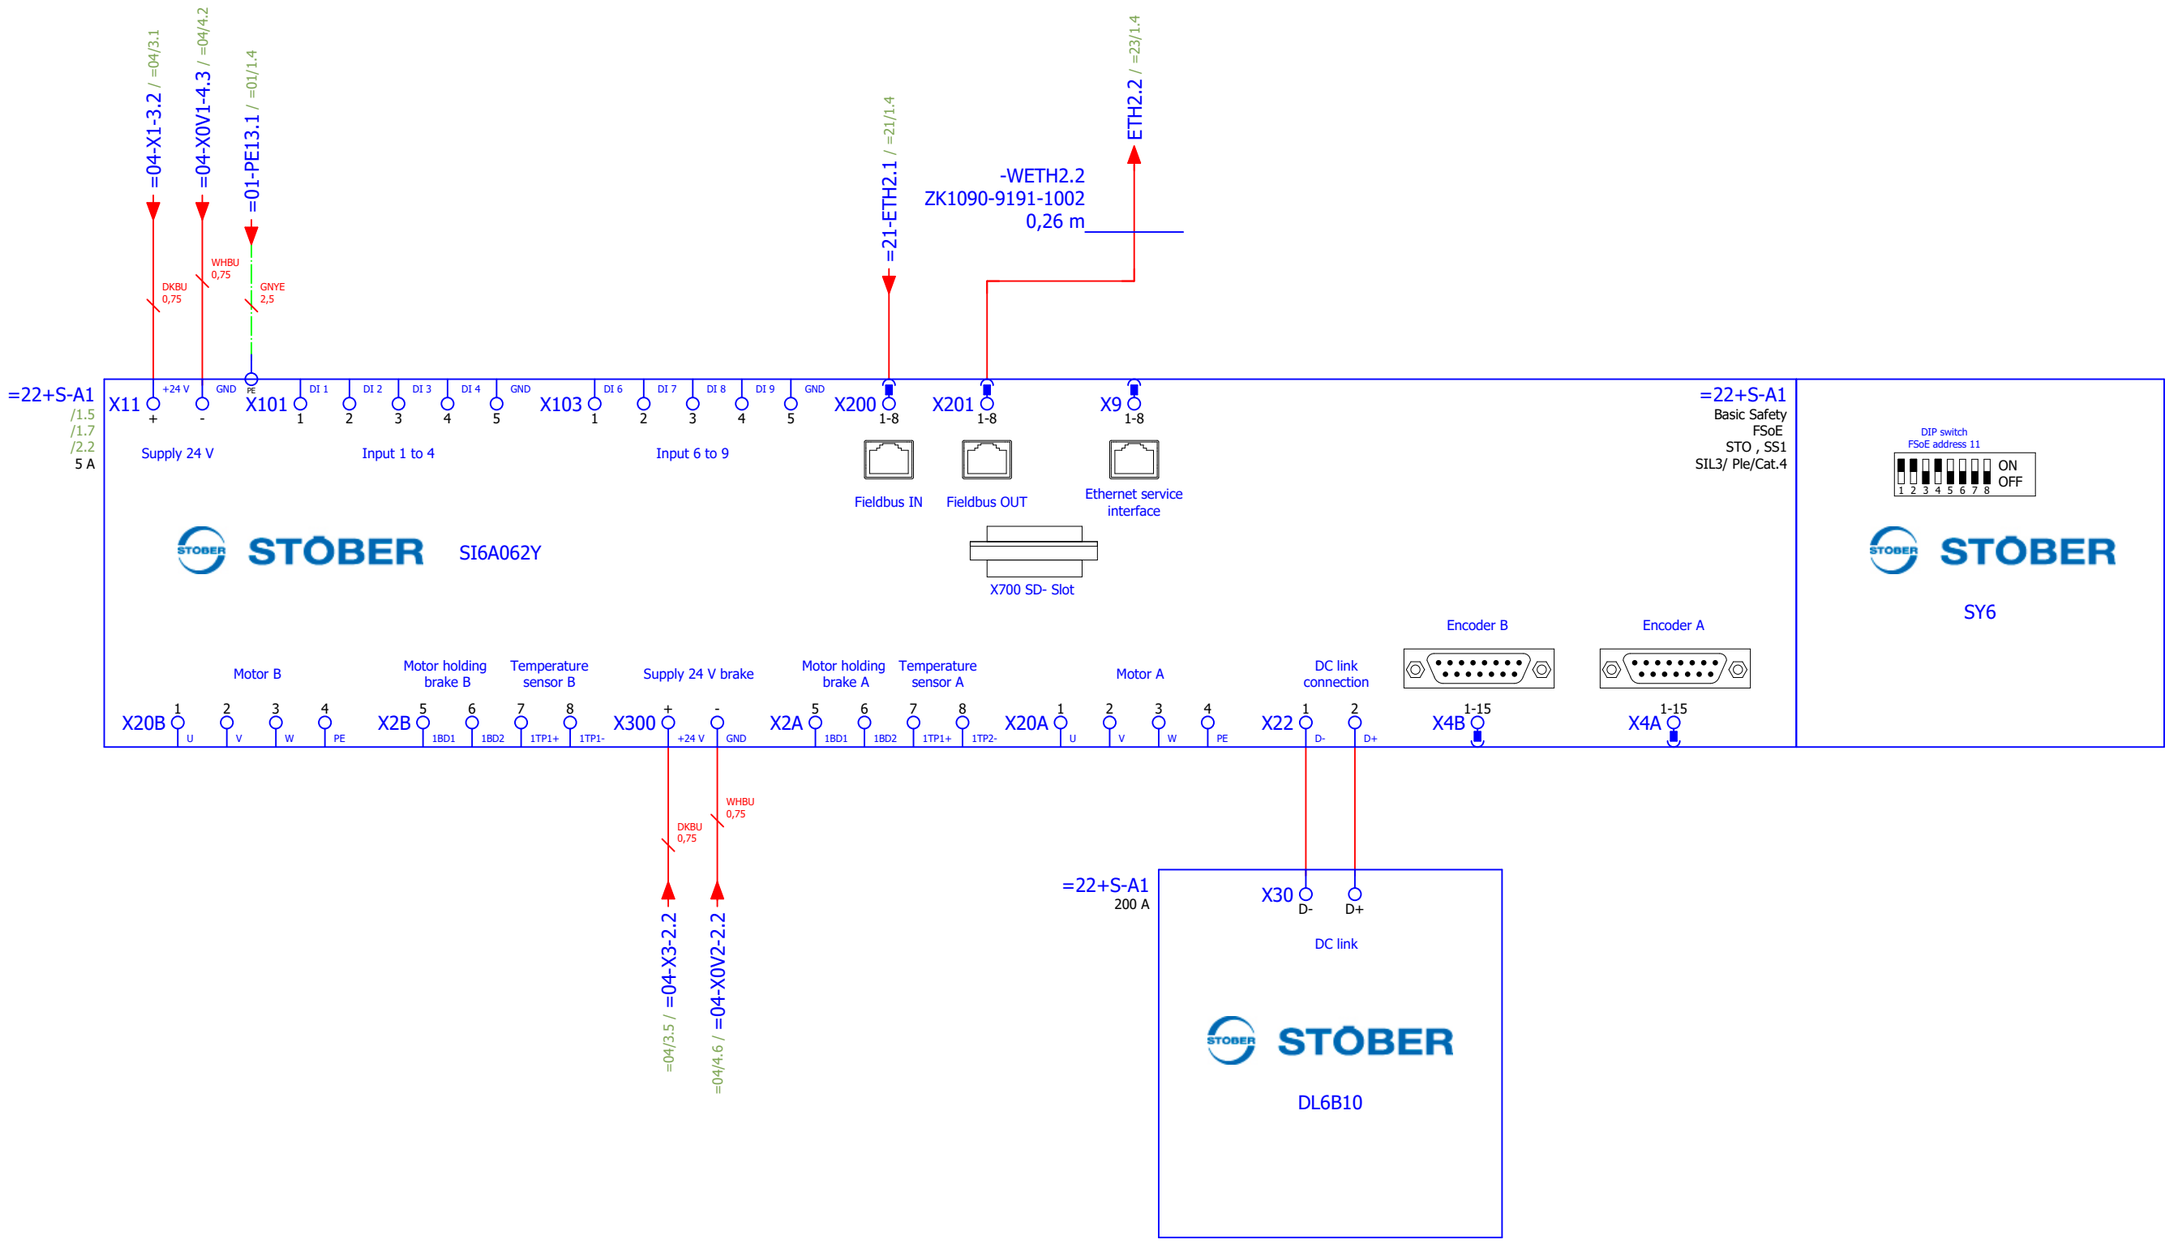

=21+M/1

2

			Datum	06.11.2026	Hilton	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	Stöber SI6A062 X-Achse	== = 22
			Bearb					+ S
			Gepr		BSM 633			104771 Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von			Blatt 64

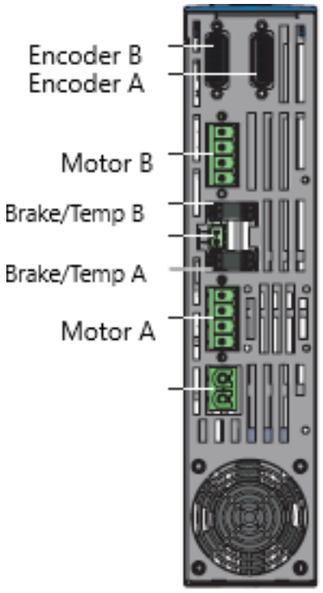

=22+S-A1
/1.0
/1.5
/1.7
5 A

STÖBER

Motor B
Motor holding brake B
Temperature sensor B
Motor holding brake A
Temperature sensor A
Motor A
Encoder B
Encoder A

X20B 1 U, 2 V, 3 W, 4 PE
X2B 5 1BD1, 6 1BD2, 7 1TP1+, 8 1TP1-
X2A 5 1BD1, 6 1BD2, 7 1TP1+, 8 1TP2-
X20A 1 U, 2 V, 3 W, 4 PE
X4B 1-15
X4A 1-15

=22+S-WM2
/2.2
54342
12,5 m
4G1,5 mm²
(2x1,0+2x0,75)
U V W GNYE 5 6 7 8

=22+S-WM1
/2.4
56758
10 m
4G1,0 mm²
(2x0,75+2x0,5)
5 6 7 8 U V W PE

=22+S-WA4
/2.7
54785
12,5 m
2x0,25mm²
+3x2x0,14mm²

=22+S-WA2
/2.8
56740
10 m
2x0,25mm²
+3x2x0,14mm²

+M

=22+M-WM2

=22+M-WM1

=22+M-WA4

=22+M-WA2

=22+M-XM2 1 2 3 PE 5 6 7 8
+M/2.1

=22+M-XM1 5 6 7 8 1 2 3 PE
+M/1.1


=22+M-XA4 9

=22+M-XA2 1
+M/1.5


1

+M/1

			Datum	05.11.2026	Hilton	Eugen Riexinger GmbH & Co. Kg Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	Stöber SI6A062 X-Achse	== = 22
			Bearb					+ S
			Gepr		BSM 633			104771 Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von			Blatt 64

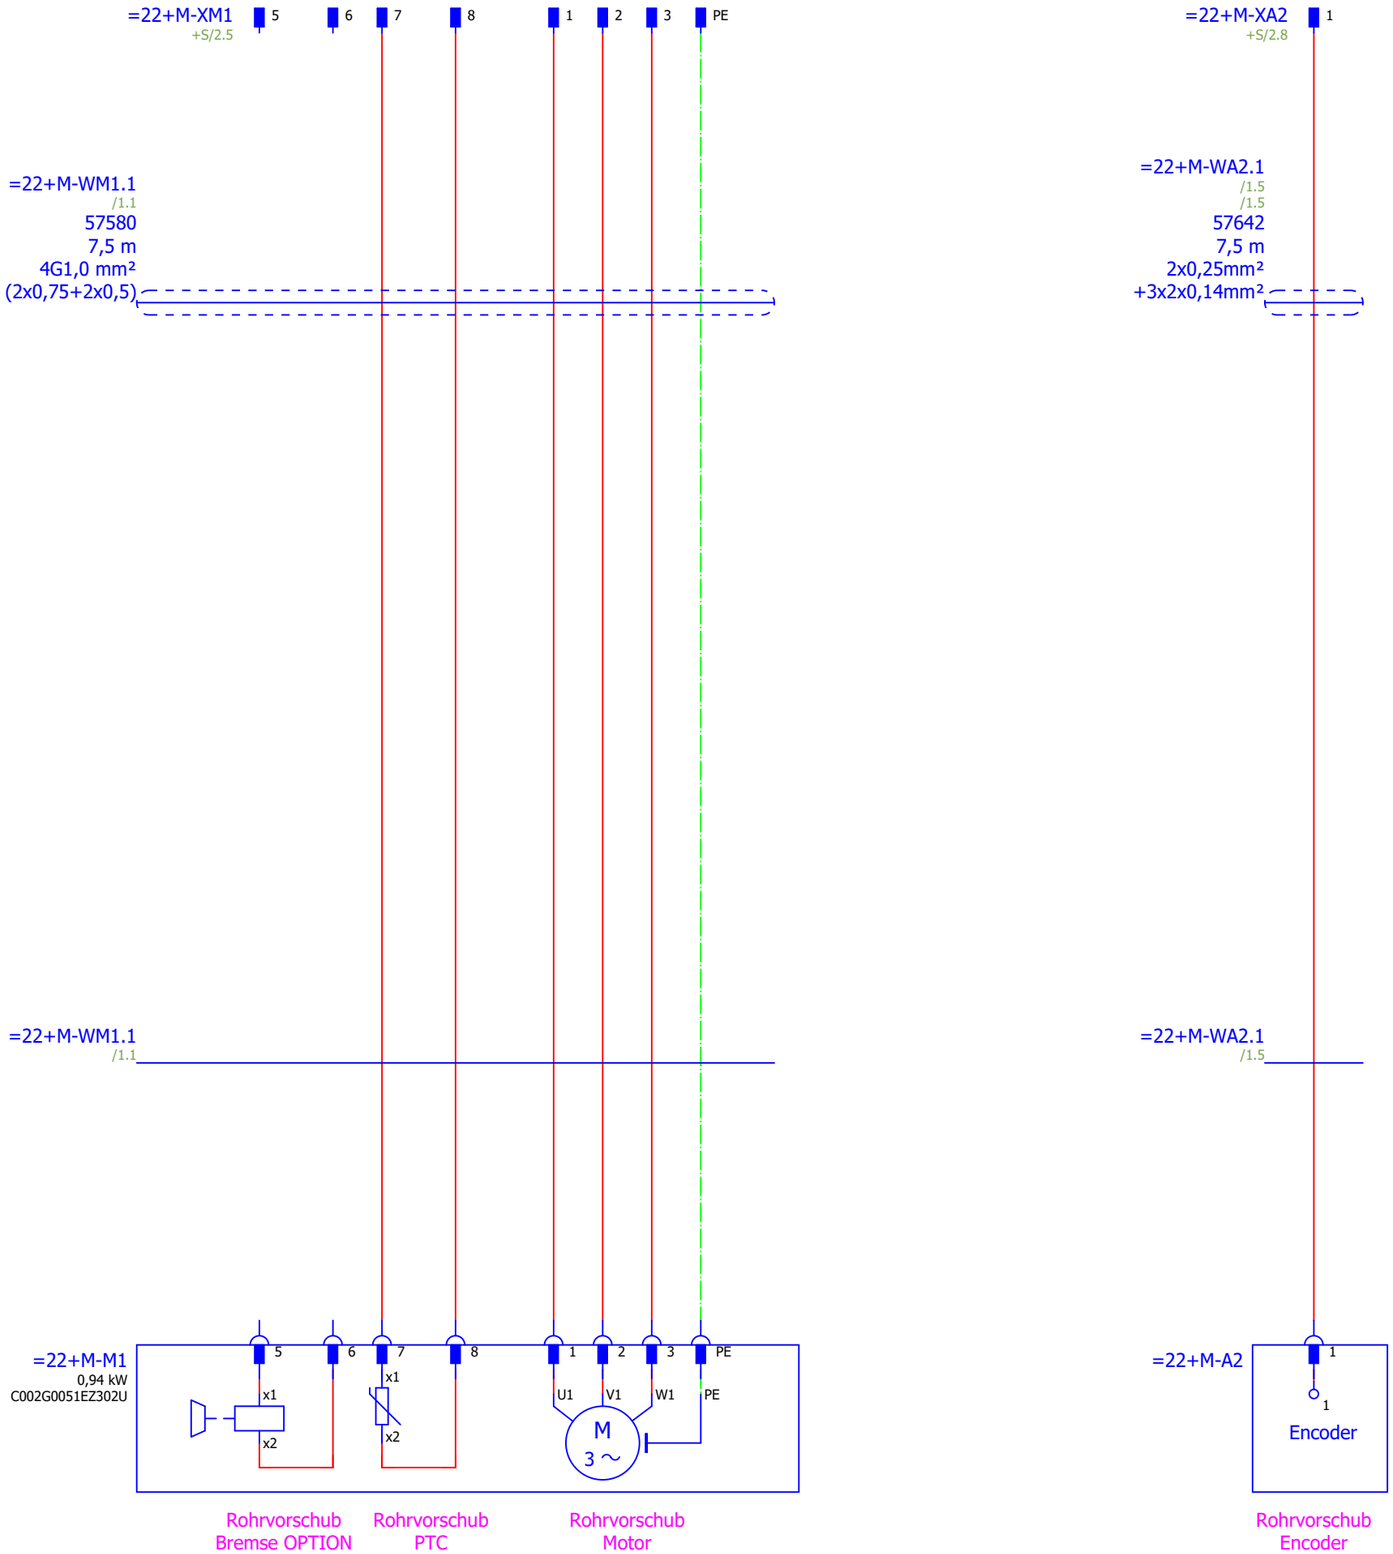


			Datum	05.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Vorschubachse	== = 22
			Bearb					+ M
			Gepr		BSM 633	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG		104771 Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de		Blatt 64

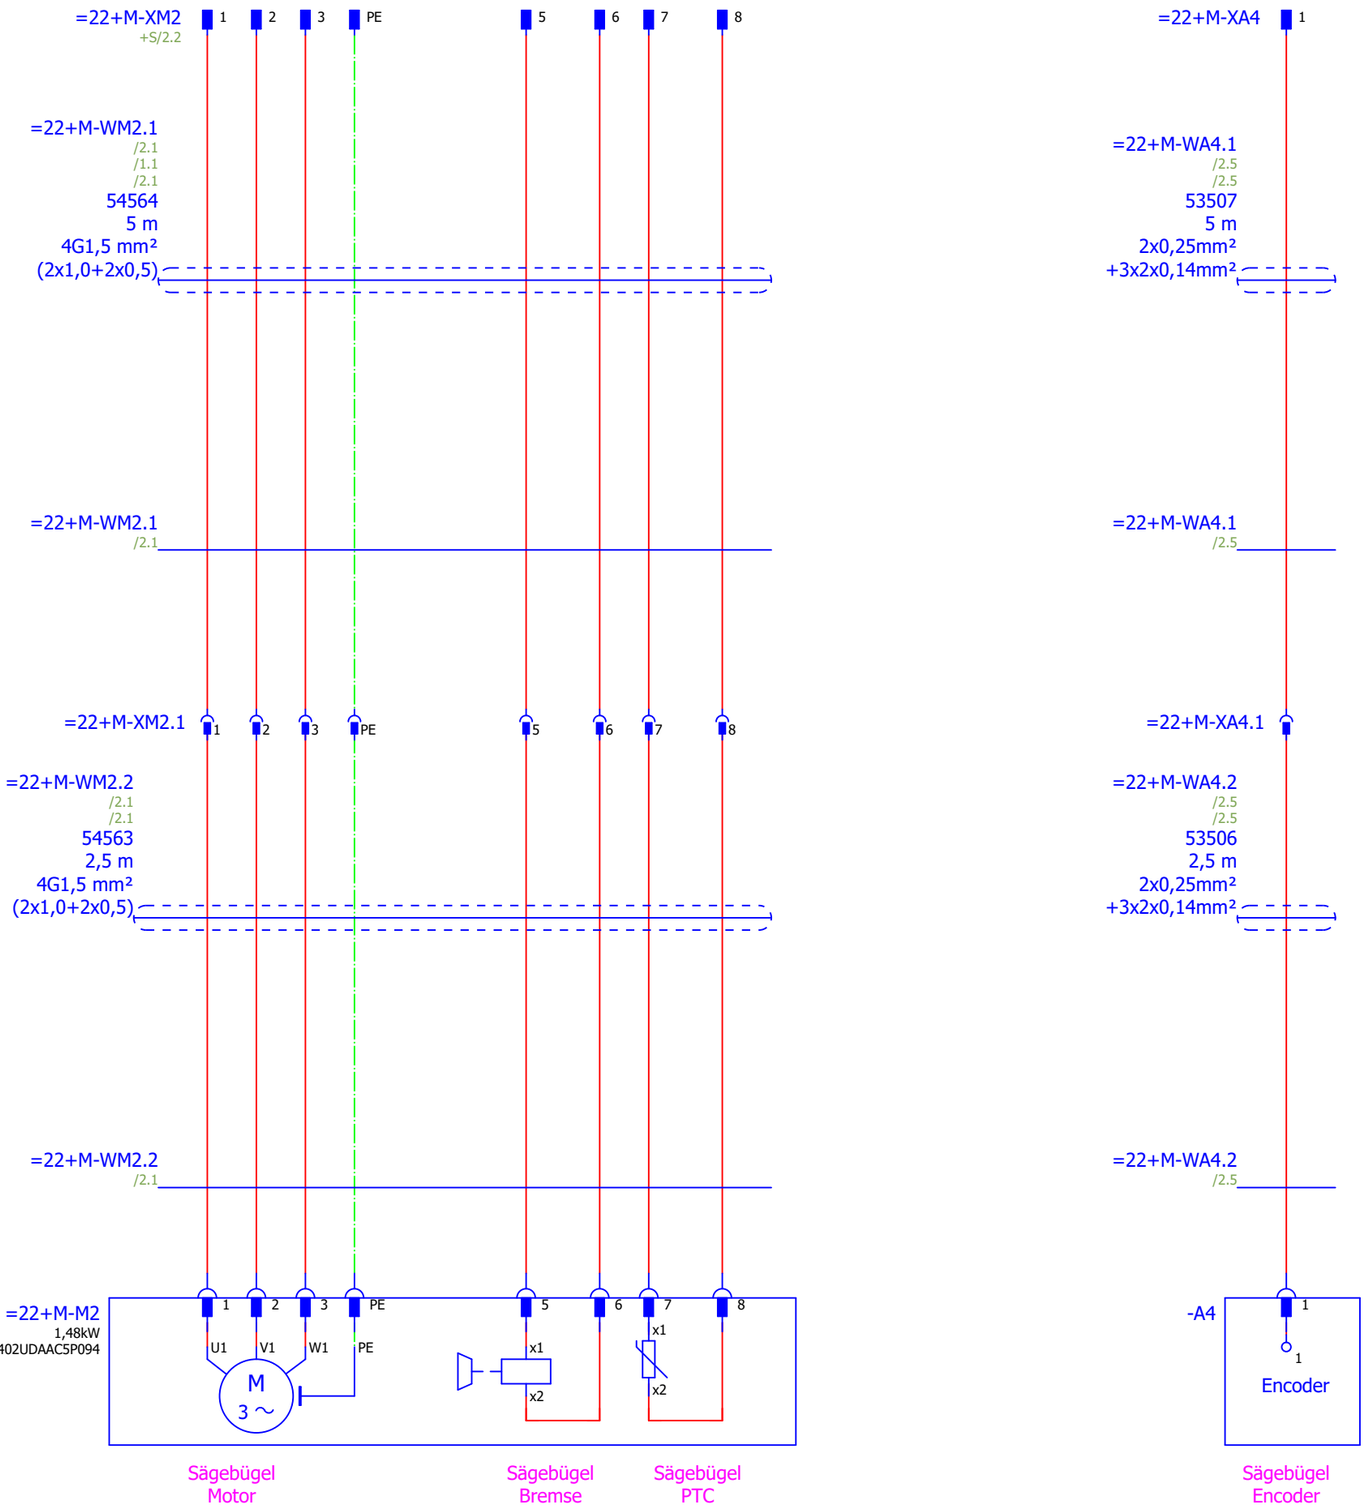

1

=23+S/1


			Datum	05.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Bügelhub	== = 22
			Bearb					+ M
			Gepr		BSM 633			104771 Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de		Blatt 64

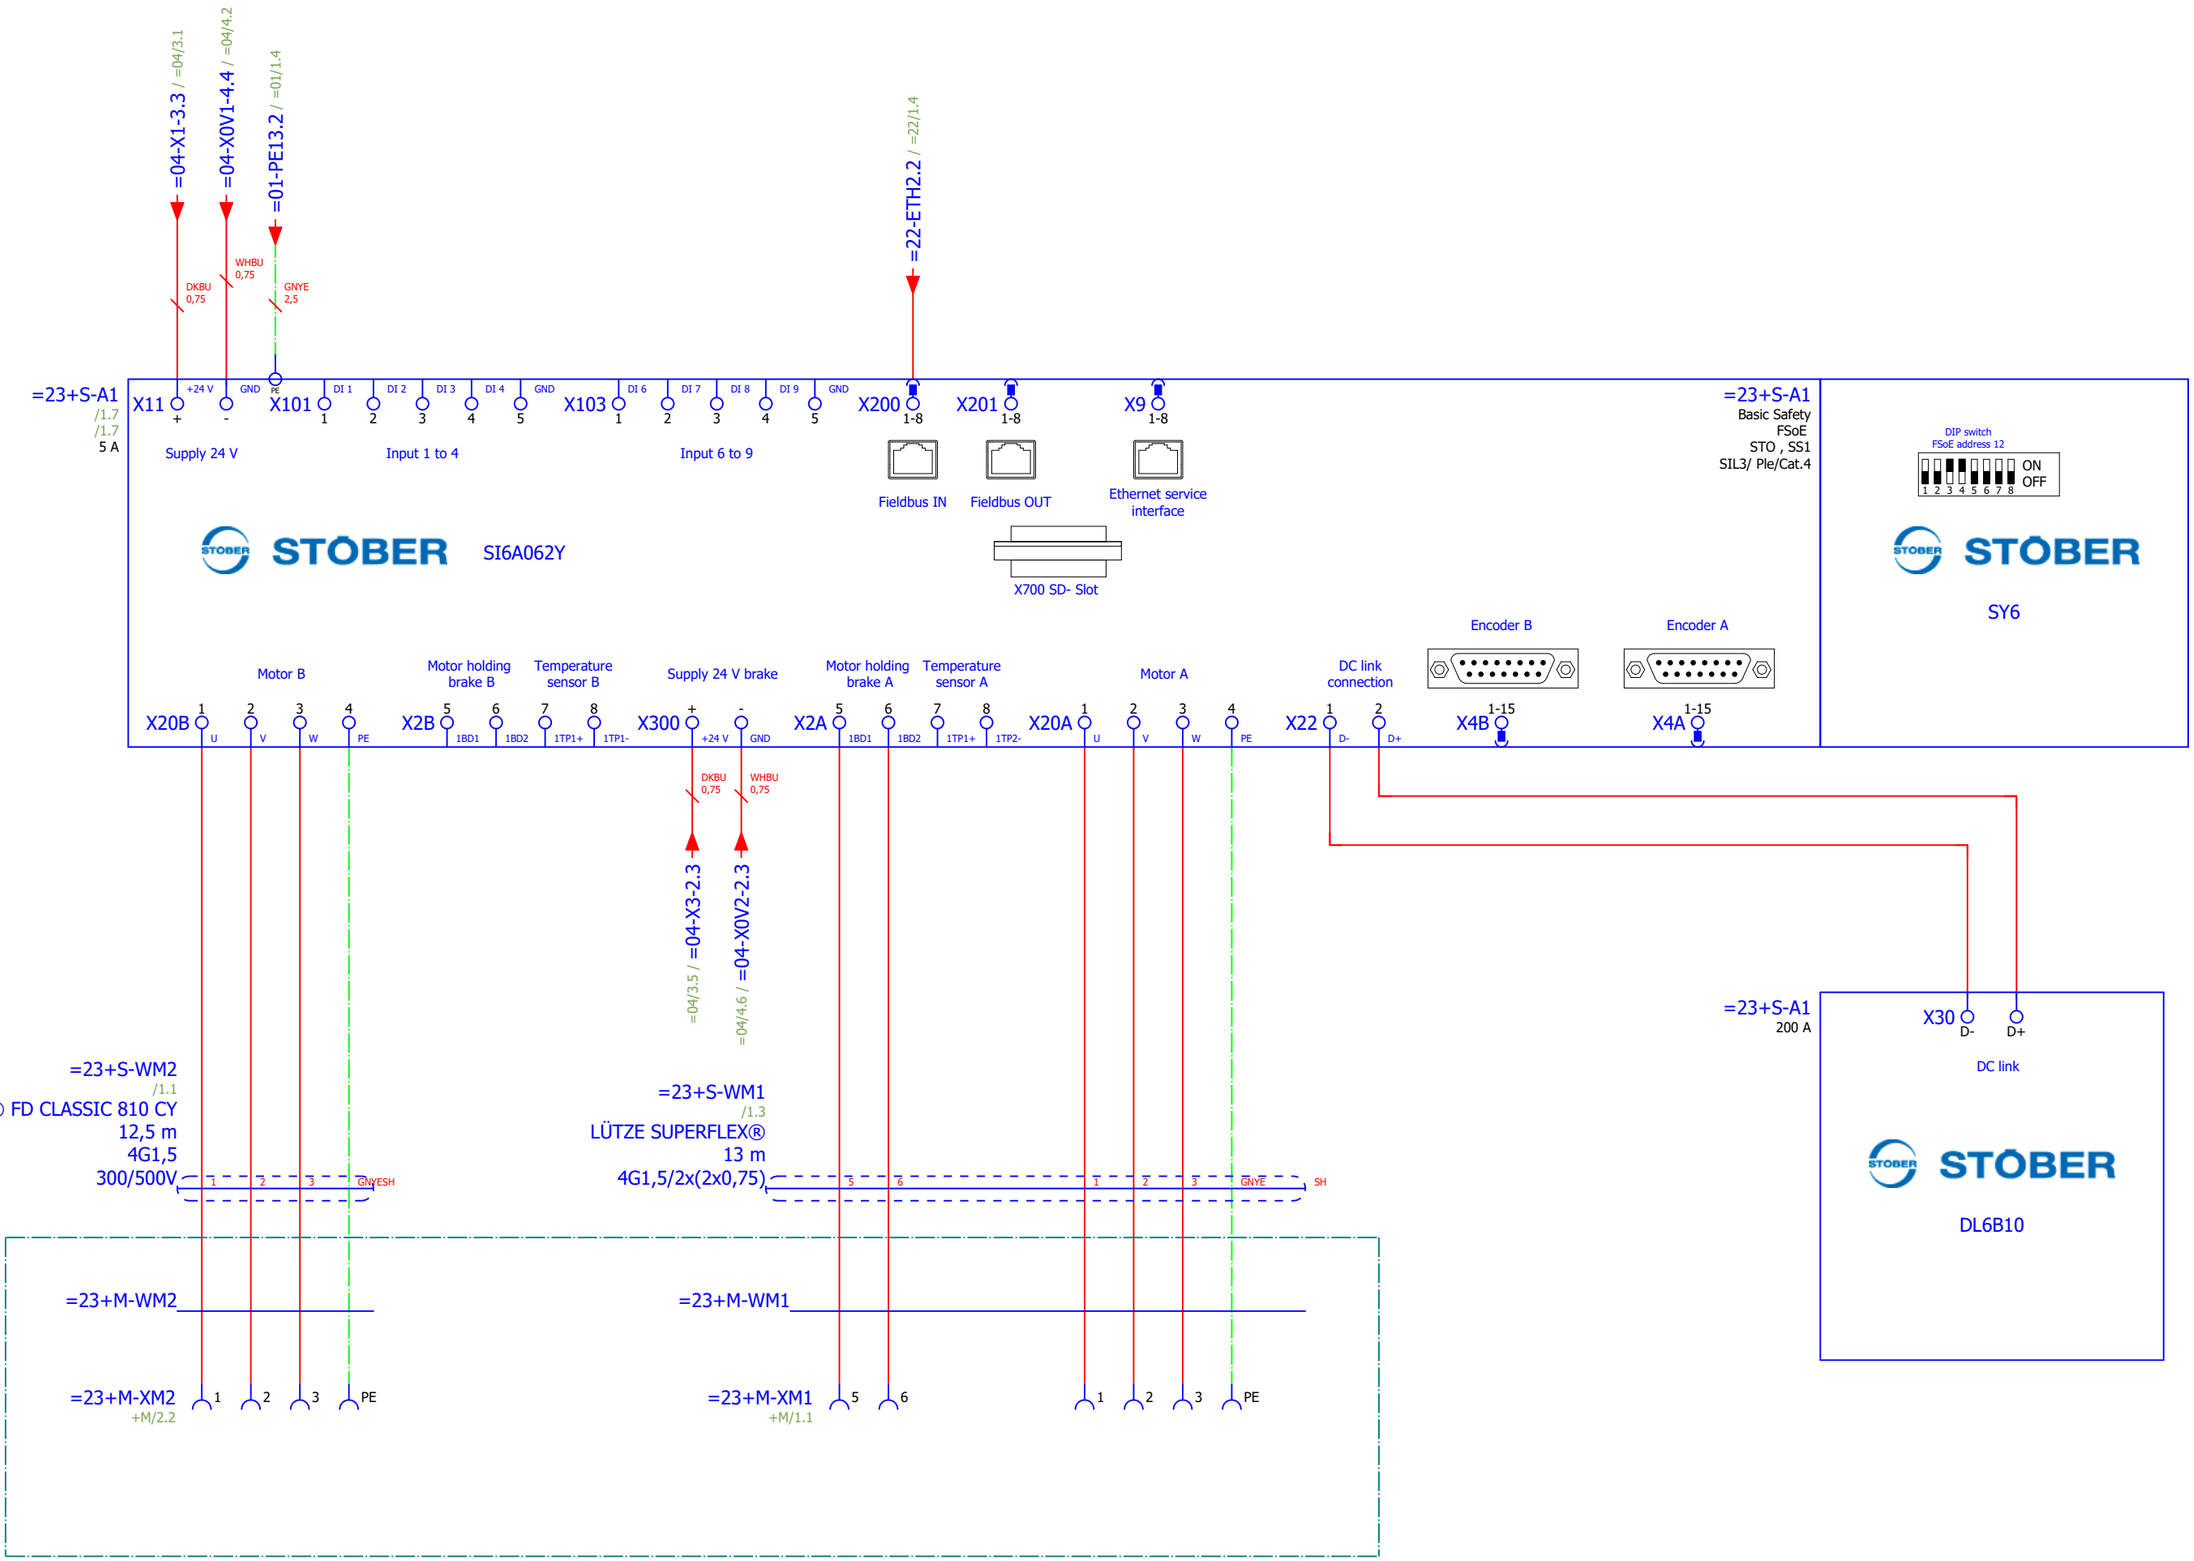

=22+M/2

+M/1

			Datum	06.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Stöber SI6A062 X-Achse	==	= 23
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+ S
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

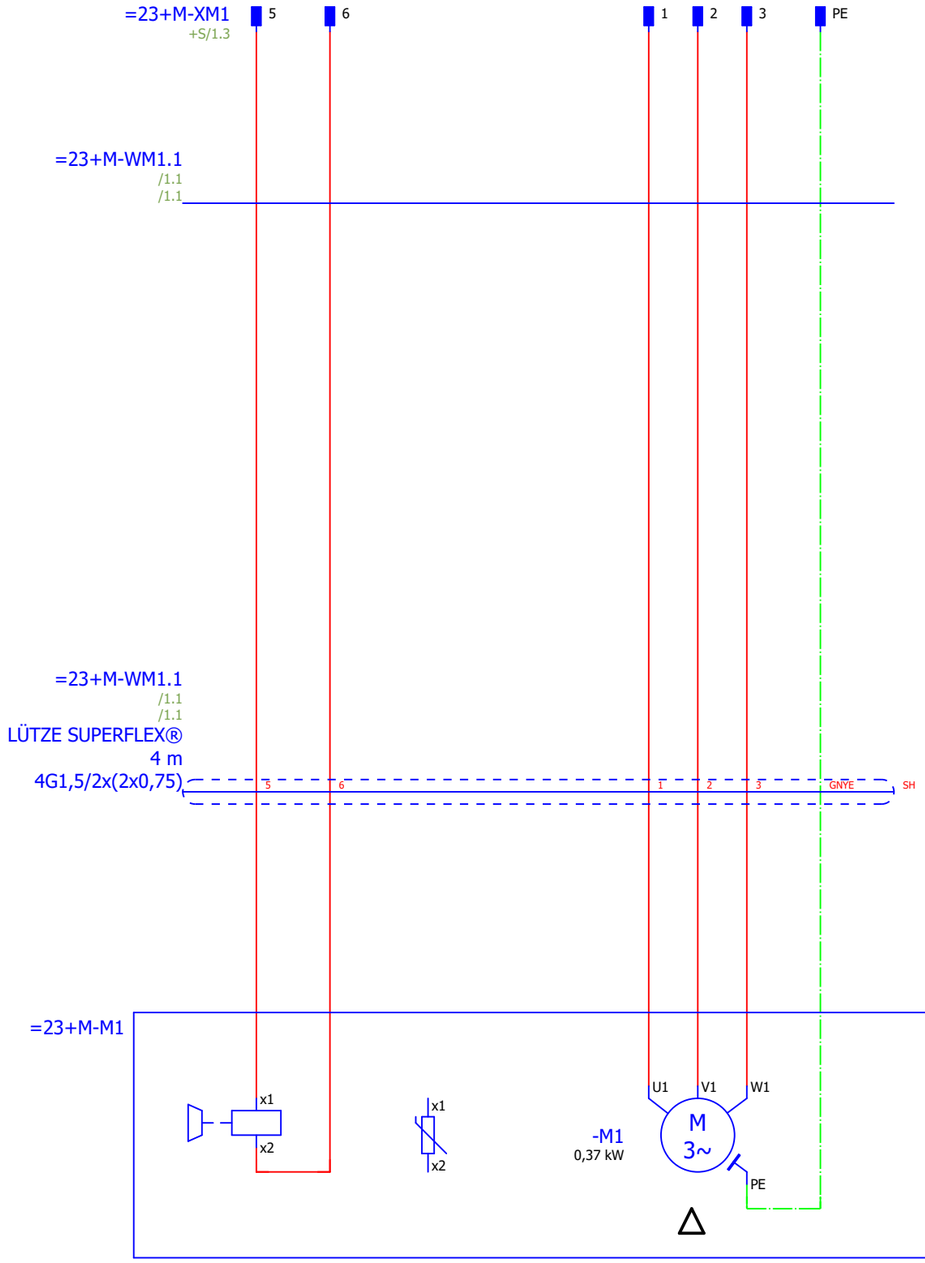


Schwenkachse Bremse

Schwenkachse PTC OPTION

Schwenkachse Motor

			Datum	04.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Schwenkachse	==	= 23
			Bearb						+ M
			Gepr		BSM 633	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG		104771	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

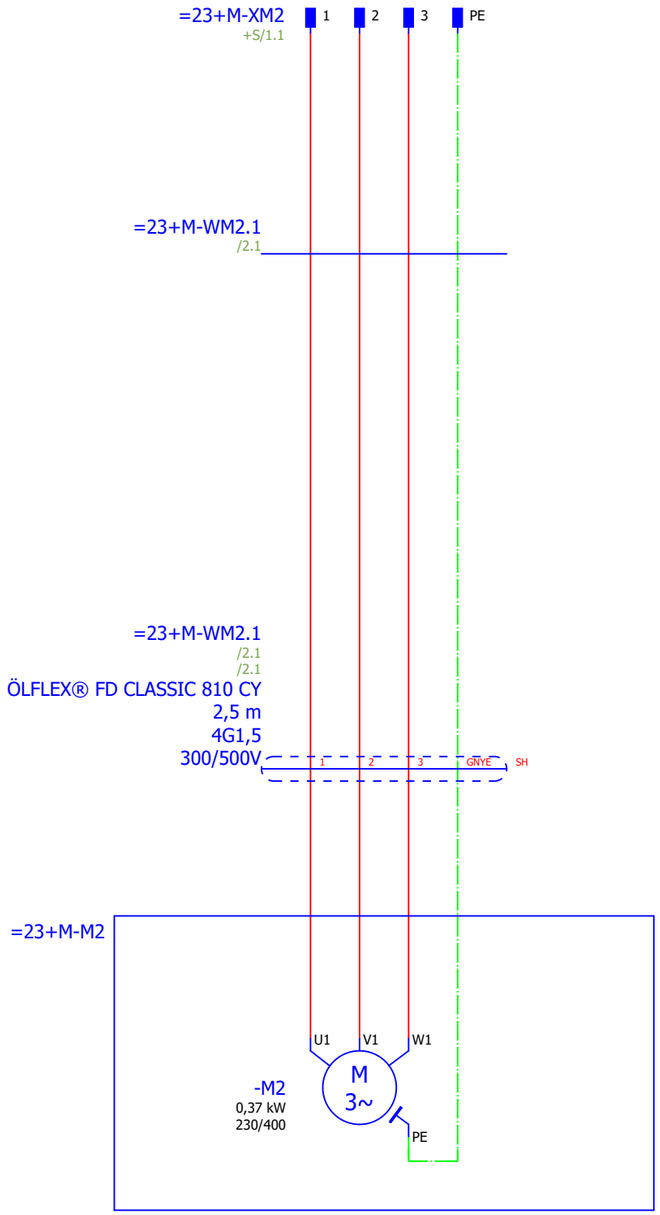


Förderband
Auslauf

1

=CAD+S/1


			Datum	05.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Förderband Auslauf	==	= 23
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+ M
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

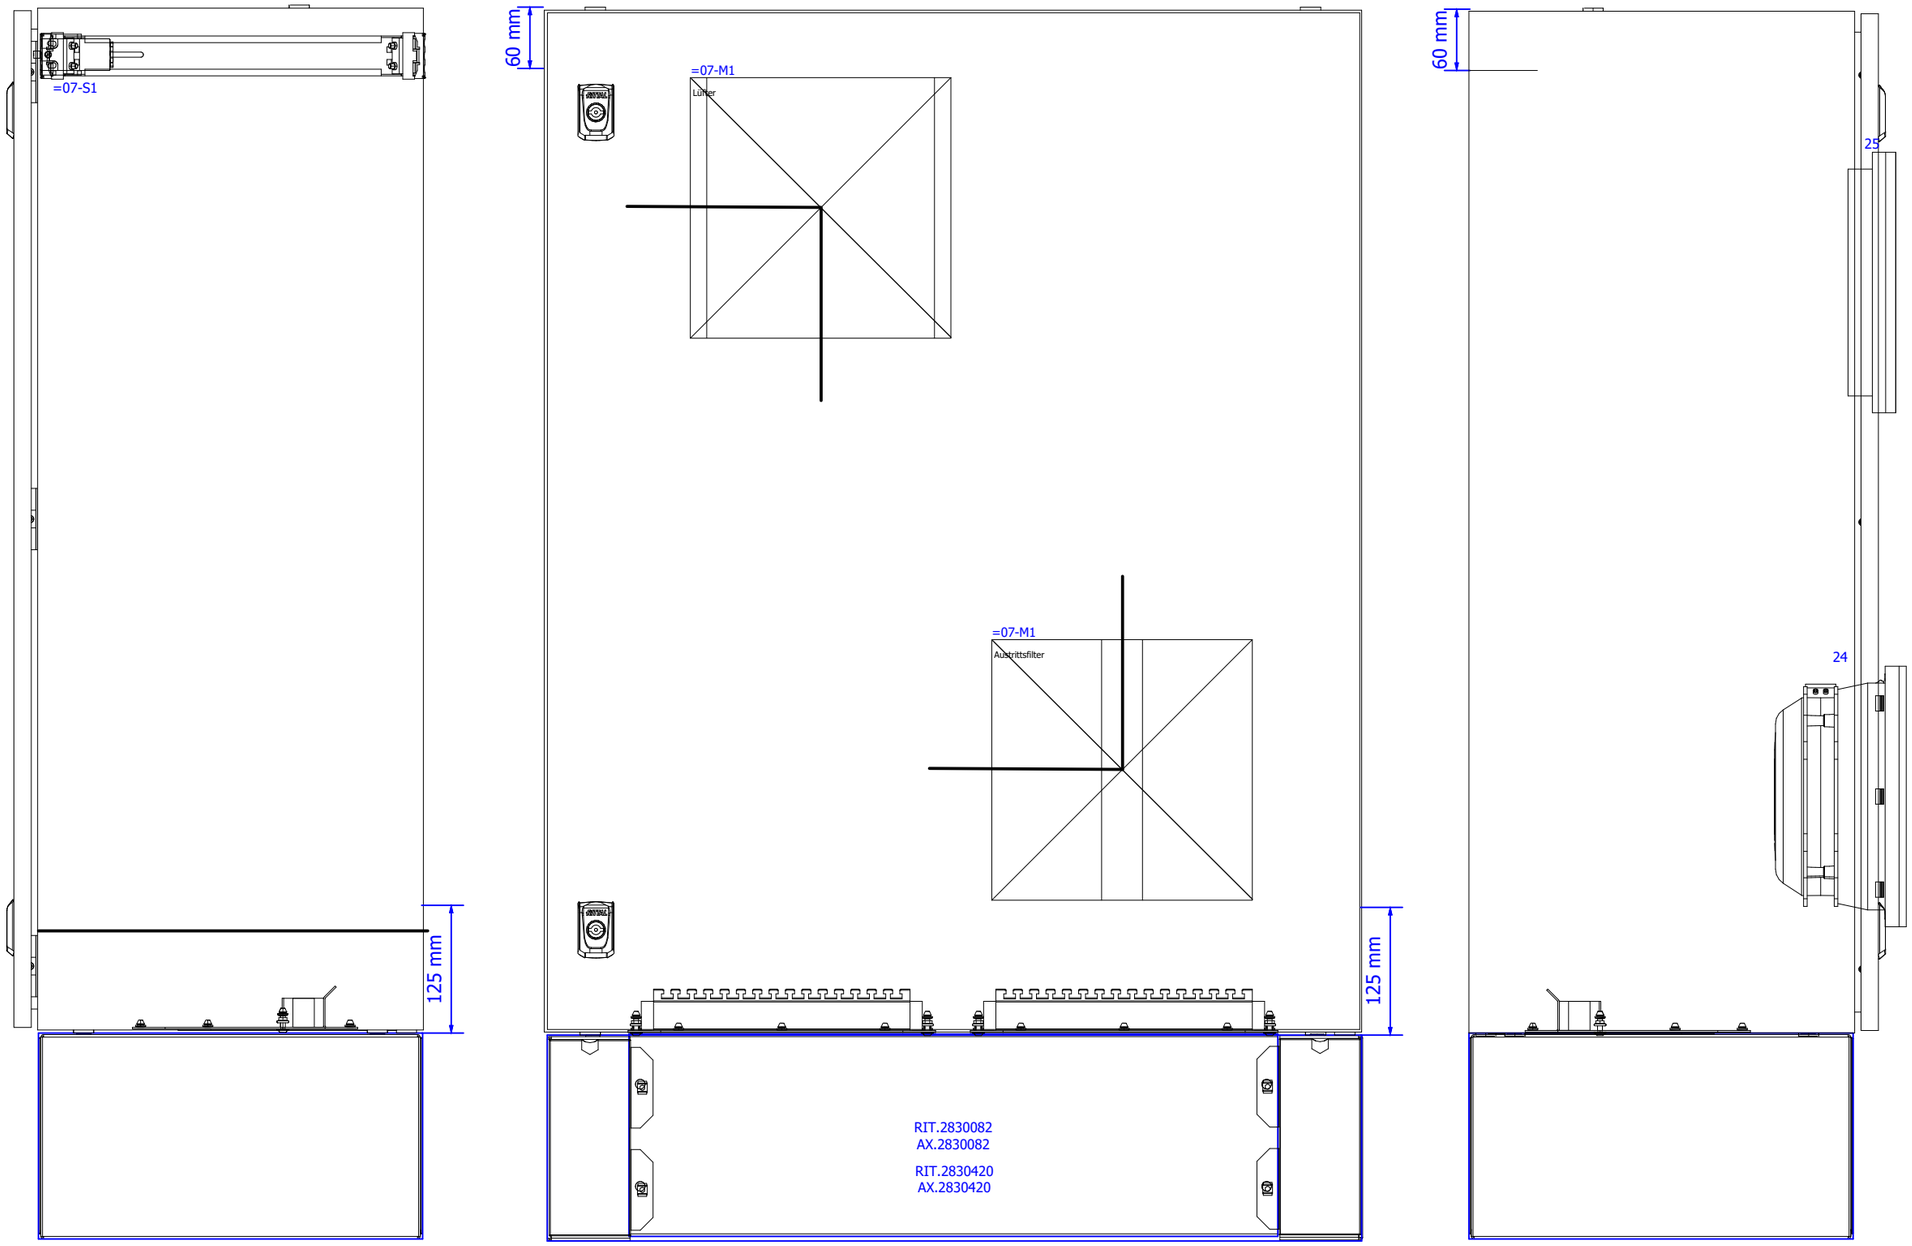


=23+M/2

2

			Datum	09.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Schaltschrank	==	= CAD
			Bearb						+ S
			Gepr		BSM 633	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG		104771	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

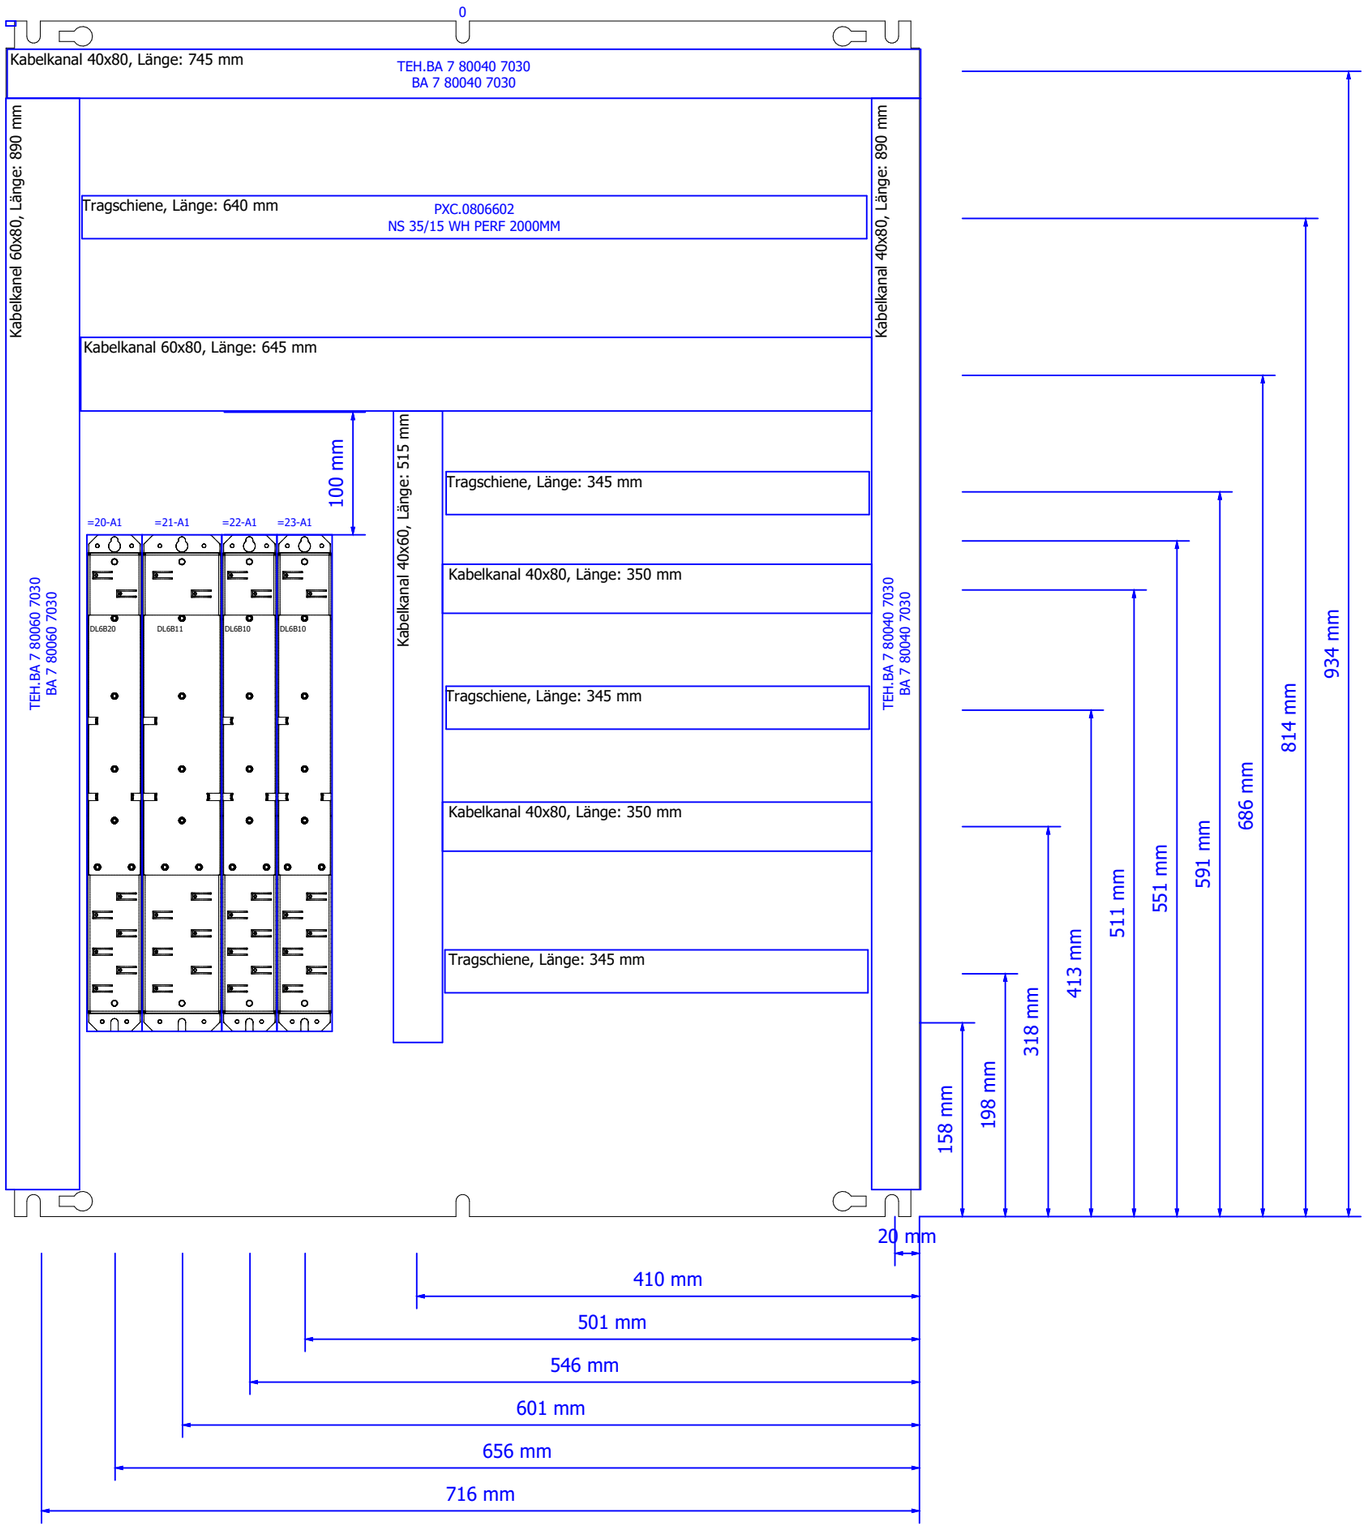

			Datum	09.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Montageplatte	==	= CAD	
			Bearb						+ S	
			Gepr		BSM 633	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			104771	Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de				Blatt 64

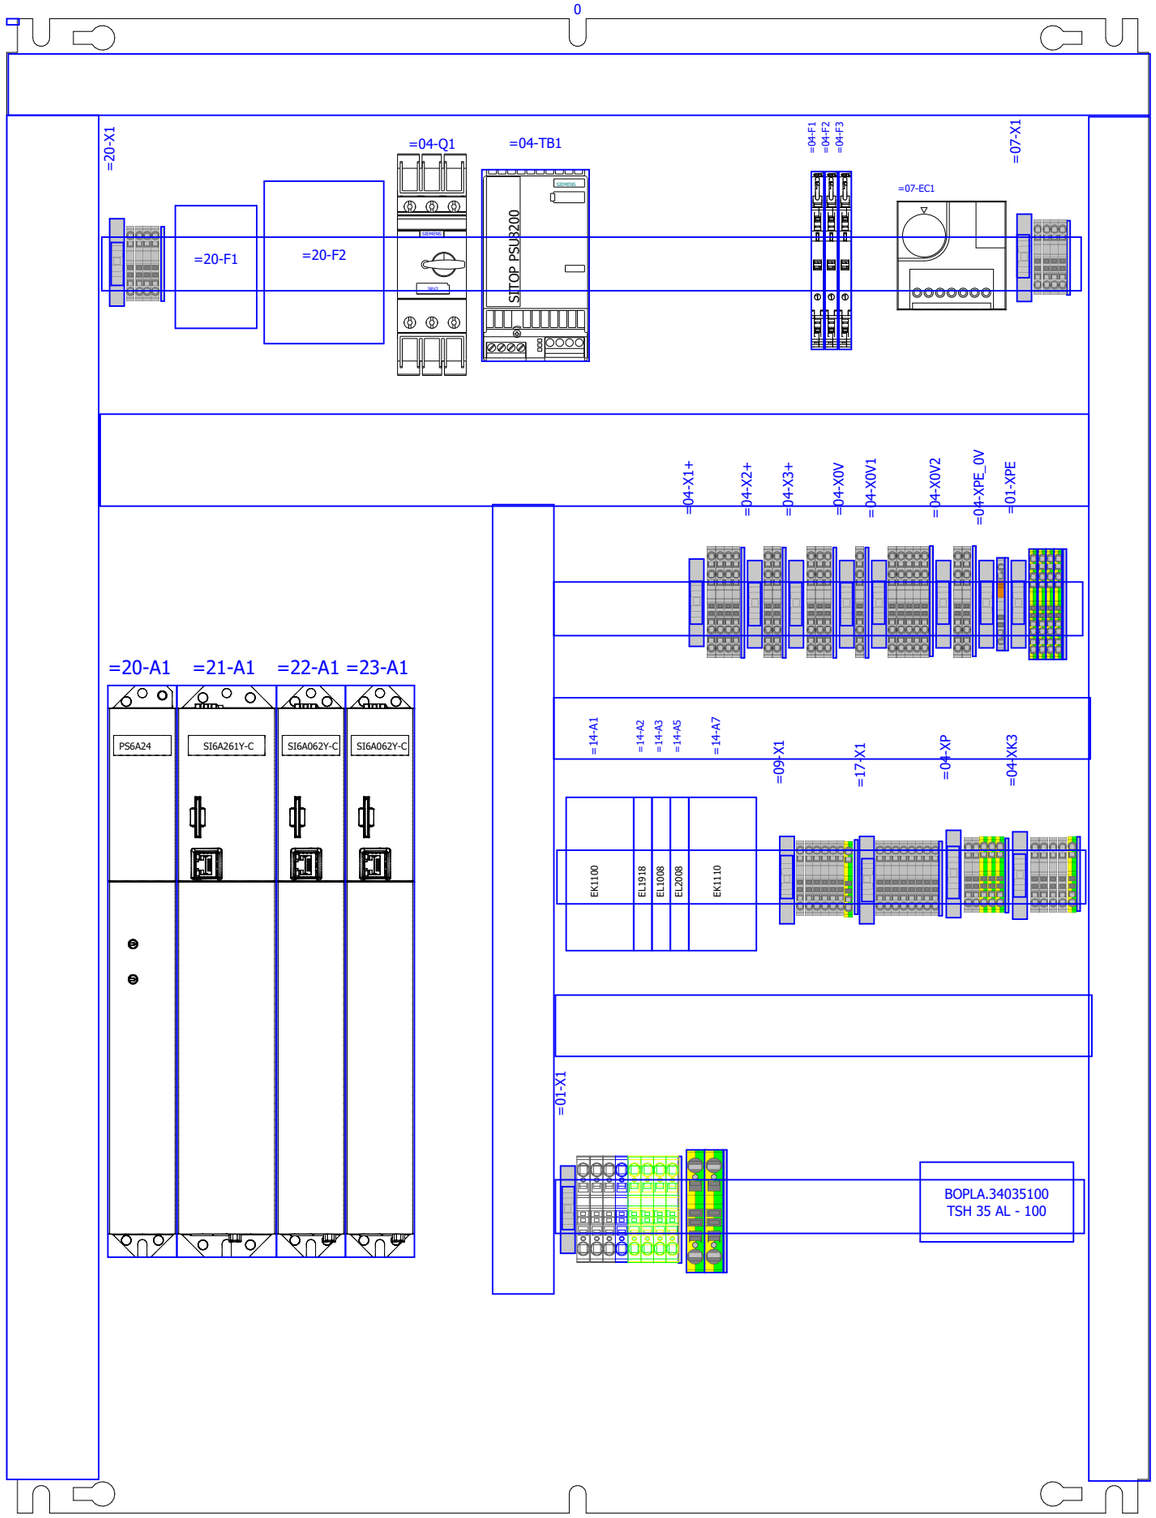



2

+P/1

			Datum	09.11.2026	Hilton	Montageplatte	==	= CAD
			Bearb					+ S
			Gepr		BSM 633			
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von		104771	Blatt 3
								Blatt 64

RIEXINGER
Eugen Riexinger GmbH & Co. KG
Egartenring 2
75378 Bad Liebenzell
www.riex.de

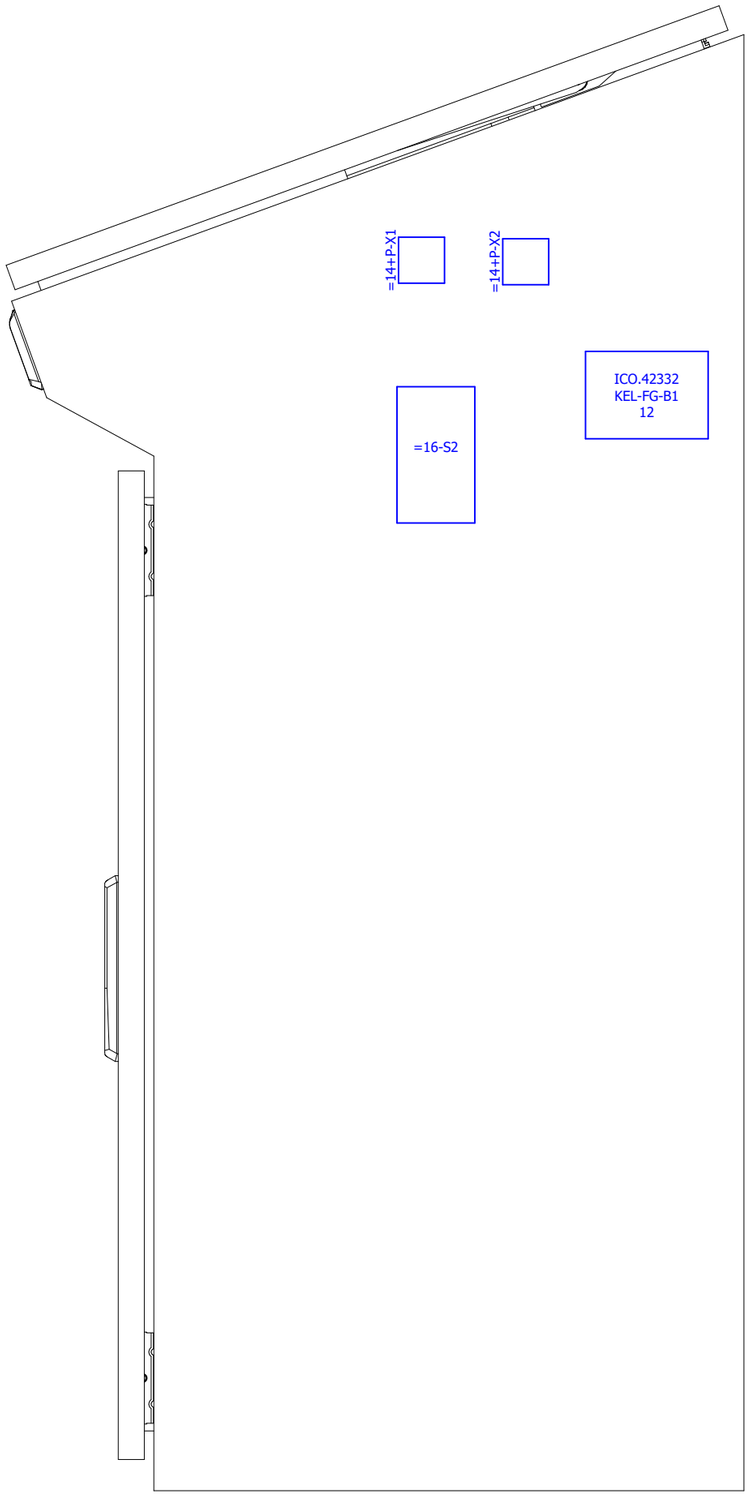

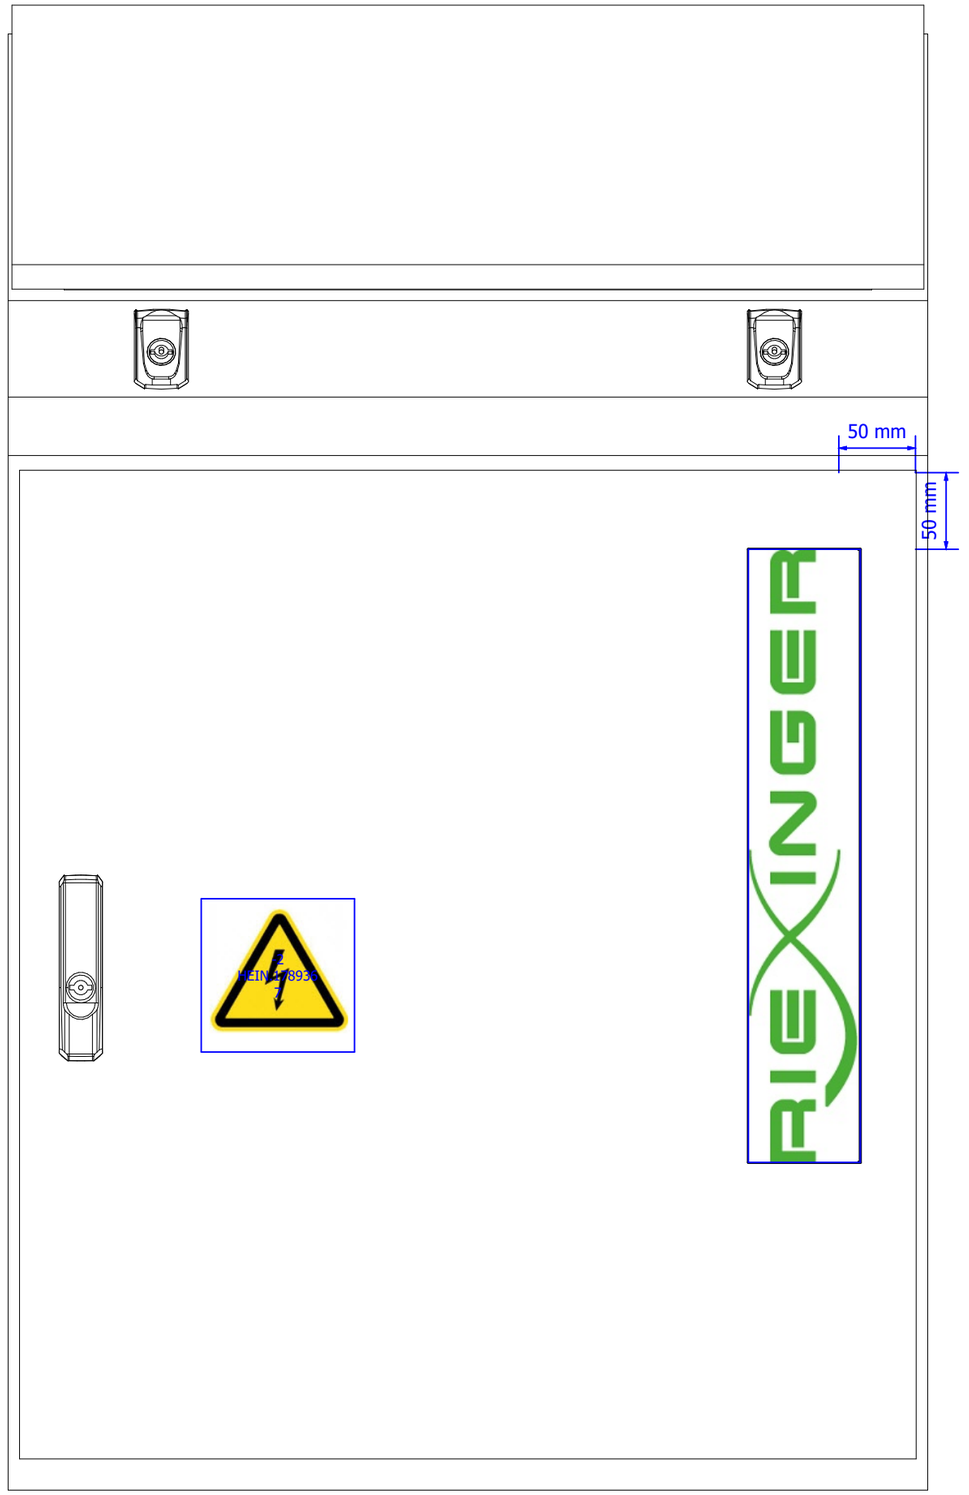

+S/3

2

			Datum	09.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Pult	==	= CAD	
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+ P	
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2			104771	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de				Blatt 64

-M15

=14+P-A0

=16+P-S1

=16+P-S3

=16+P-S4

=16+P-H4

=16+P-R1


=16+P-S5

=16+P-S6


1

3

			Datum	09.11.2026	Hilton	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	Pult Deckel	==	= CAD	
			Bearb						+ P	
			Gepr		BSM 633				104771	Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von					Blatt 64

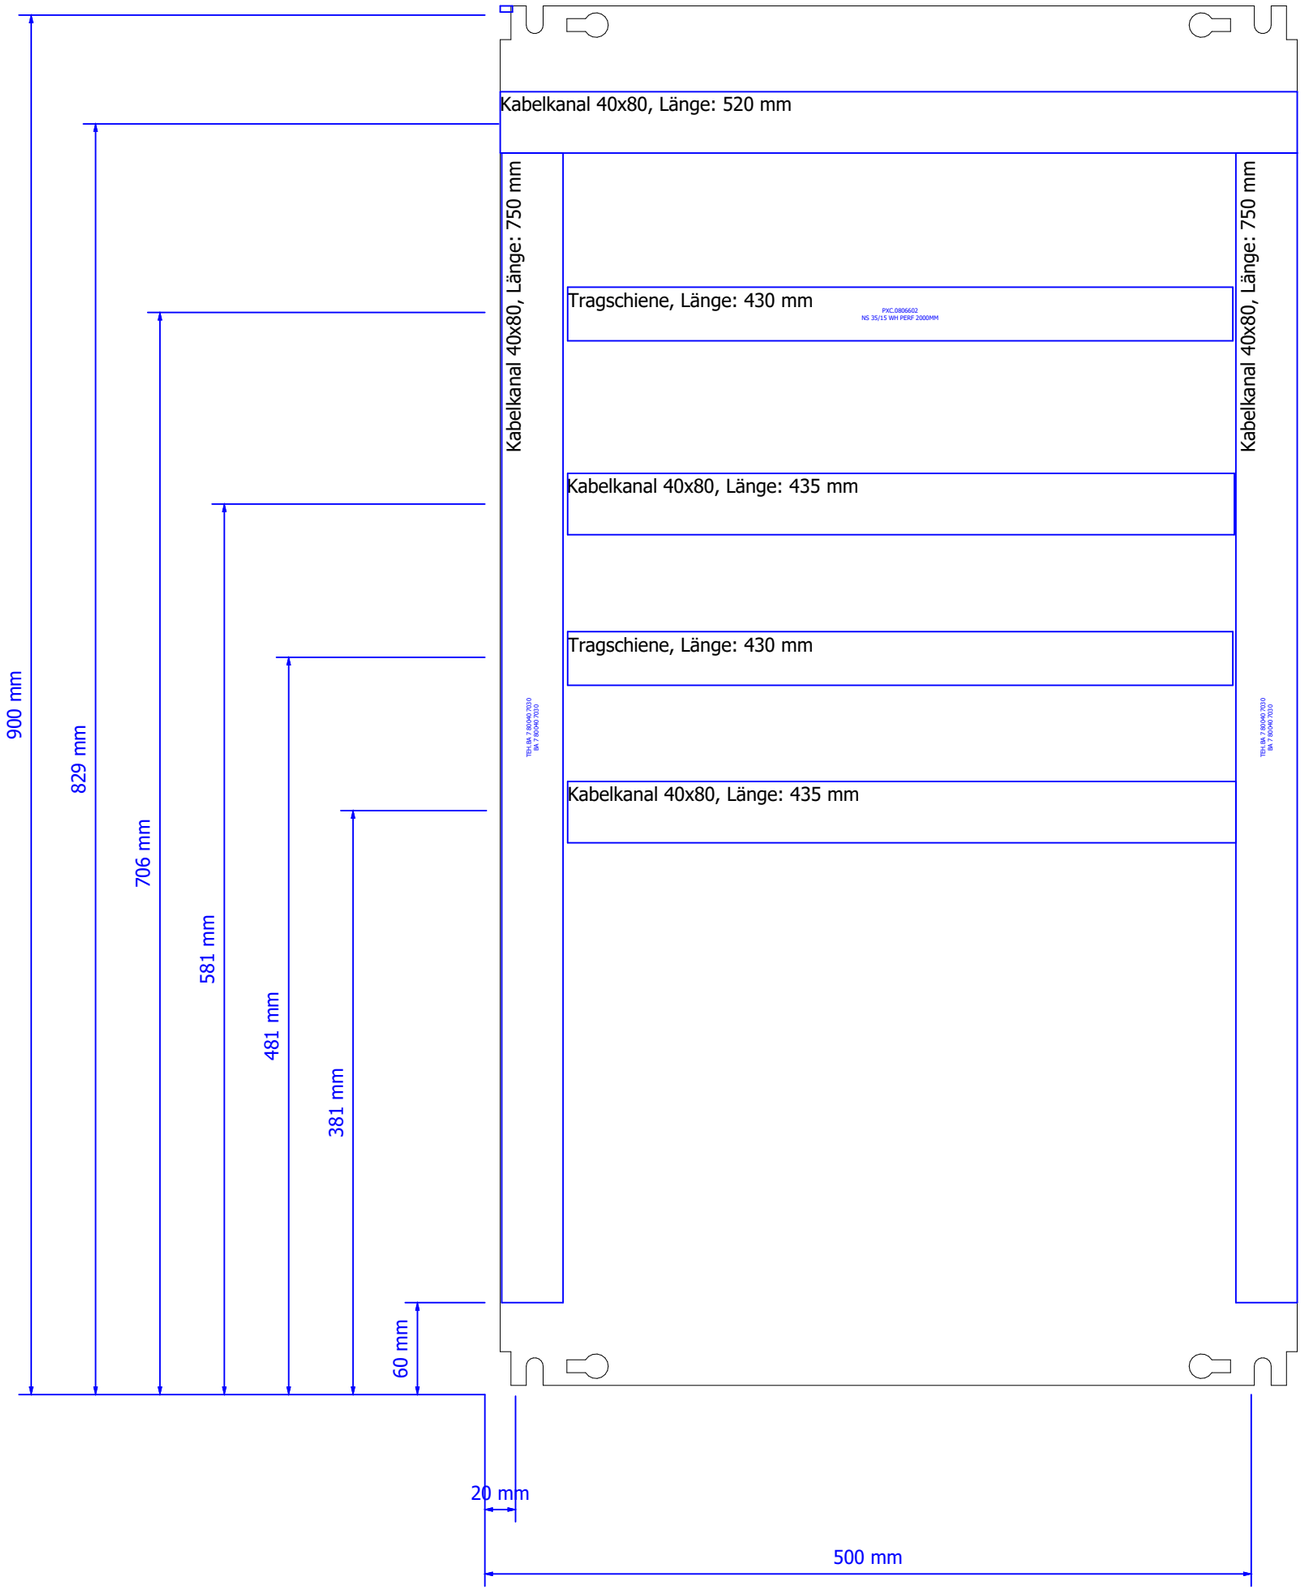

			Datum	09.11.2026	Hilton	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de	Pult Montageplatte	==	= CAD		
			Bearb						+ P		
			Gepr		BSM 633				104771	Blatt	3
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von					Blatt	64

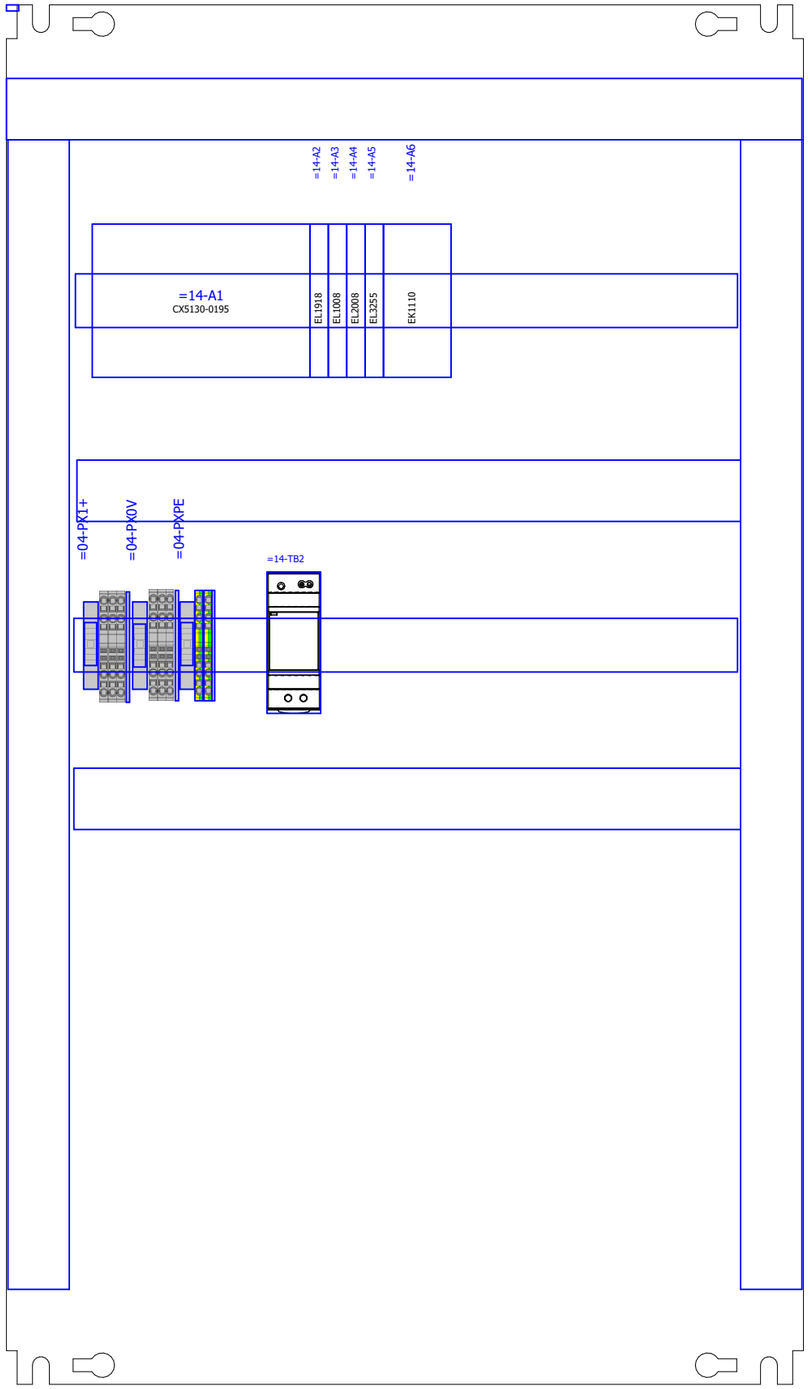



3

+K1/1

			Datum	09.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Pult	==	= CAD
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG	Montageplatte		+ P
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 4
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

-M1

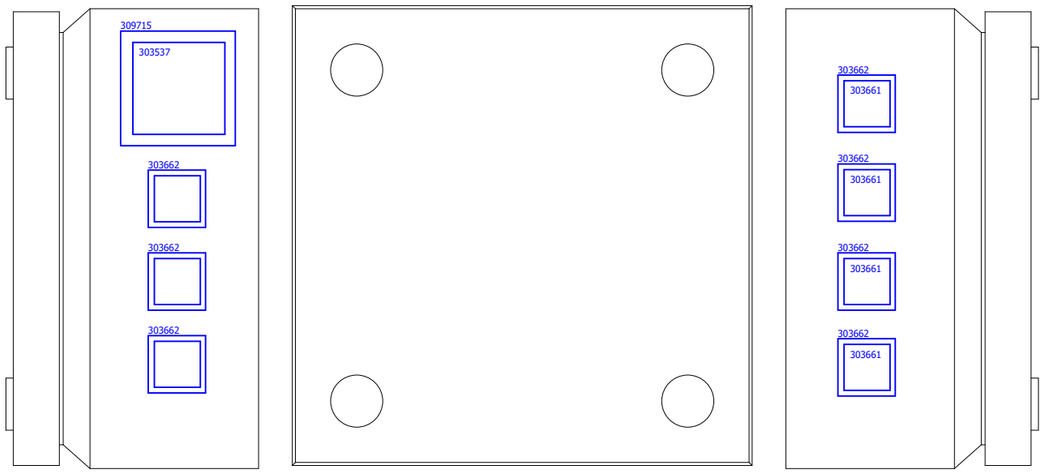


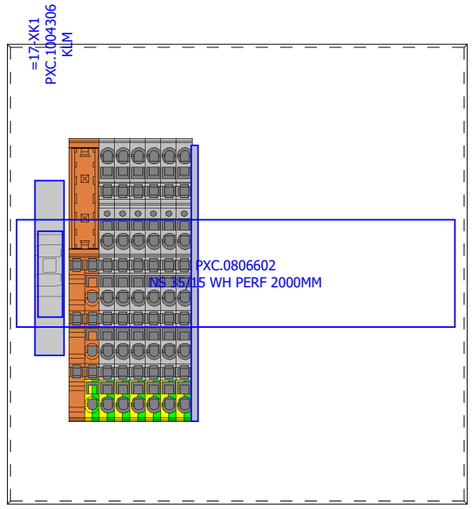

+P/4

+K3/1


			Datum	06.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Klemmkasten 1	==	= CAD
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+ K1
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

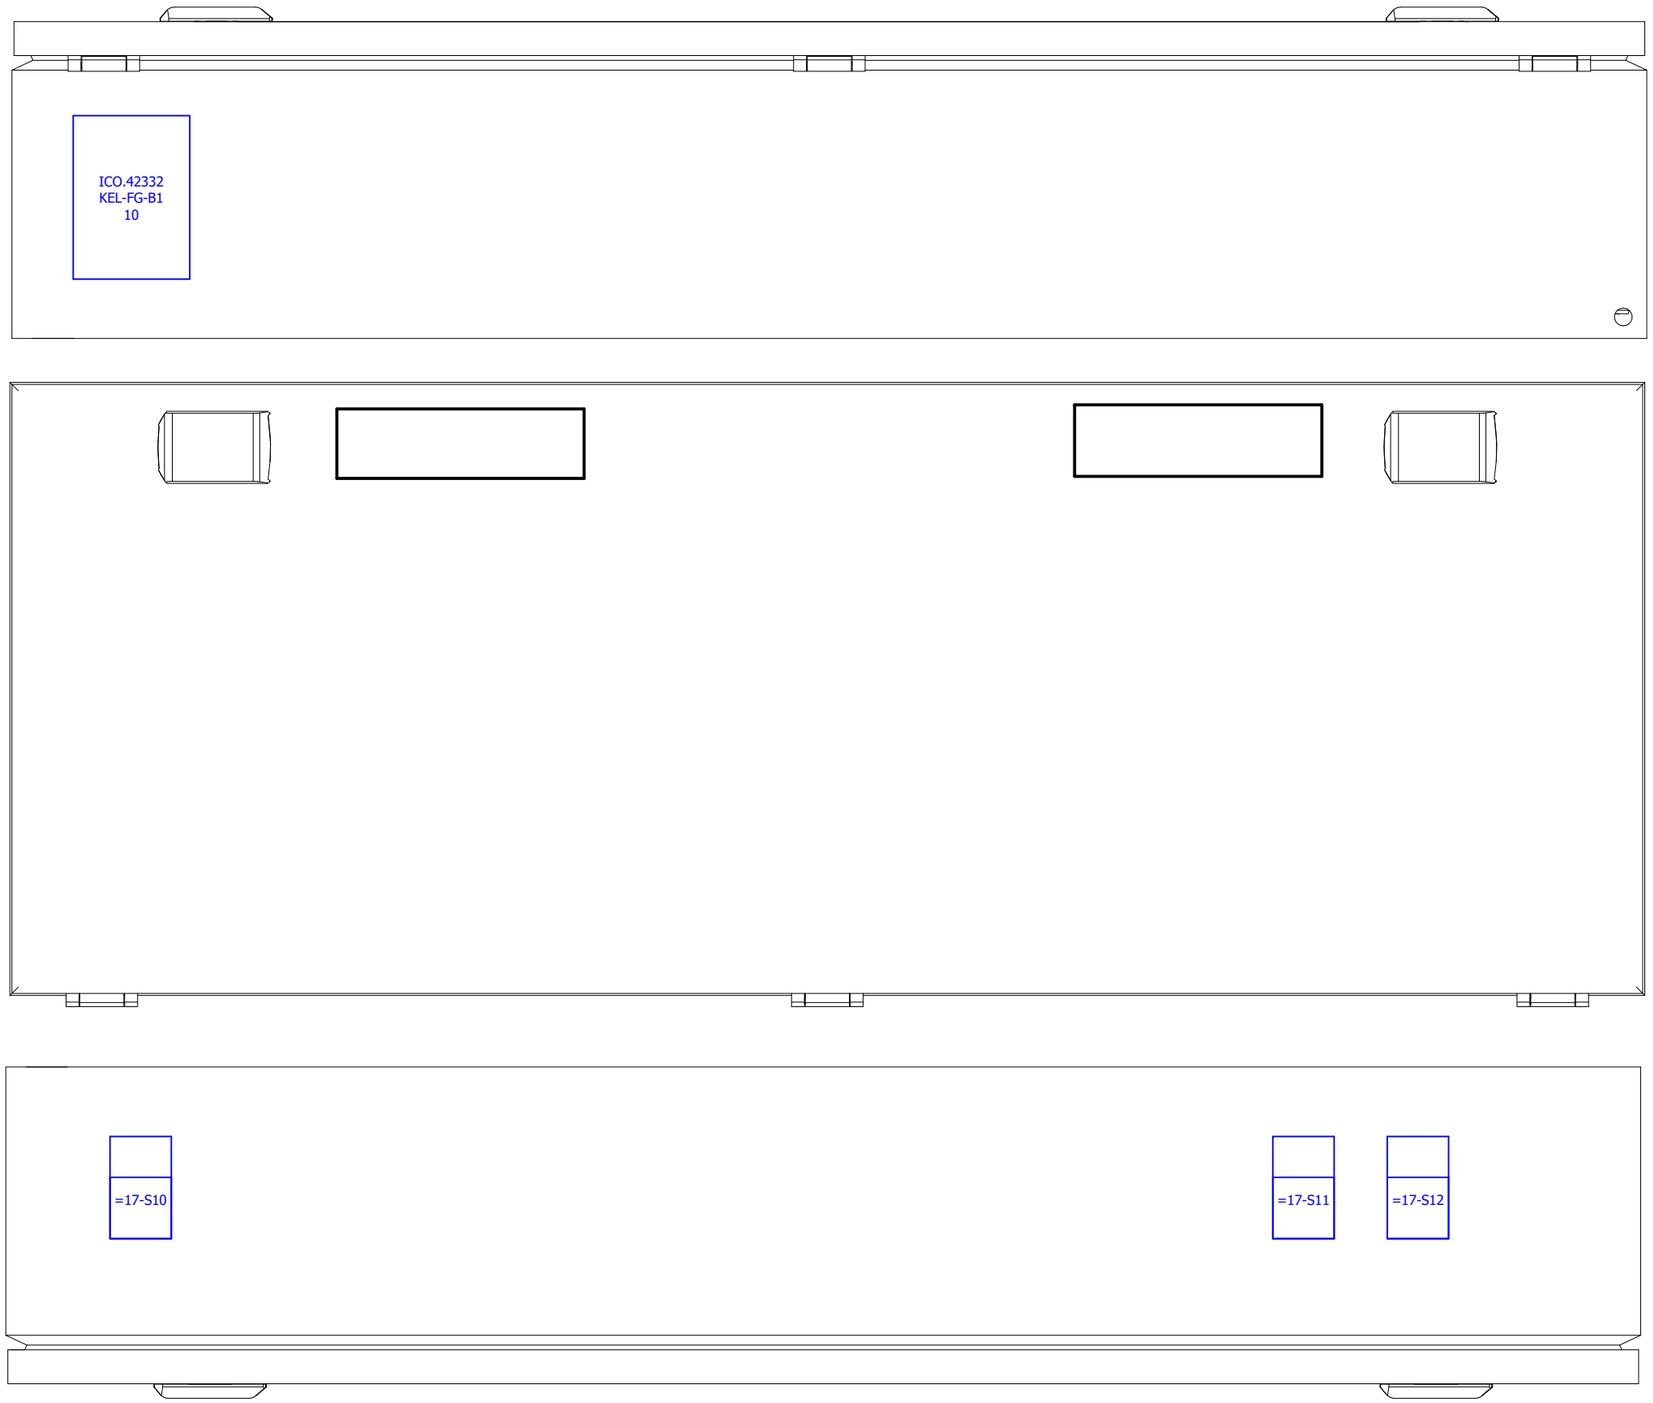

+K1/1

2

			Datum	09.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Klemmkasten 3	==	= CAD
			Bearb						+ K3
			Gepr		BSM 633			104771	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Eugen Riexinger GmbH & Co. KG Egartenring 2 75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64

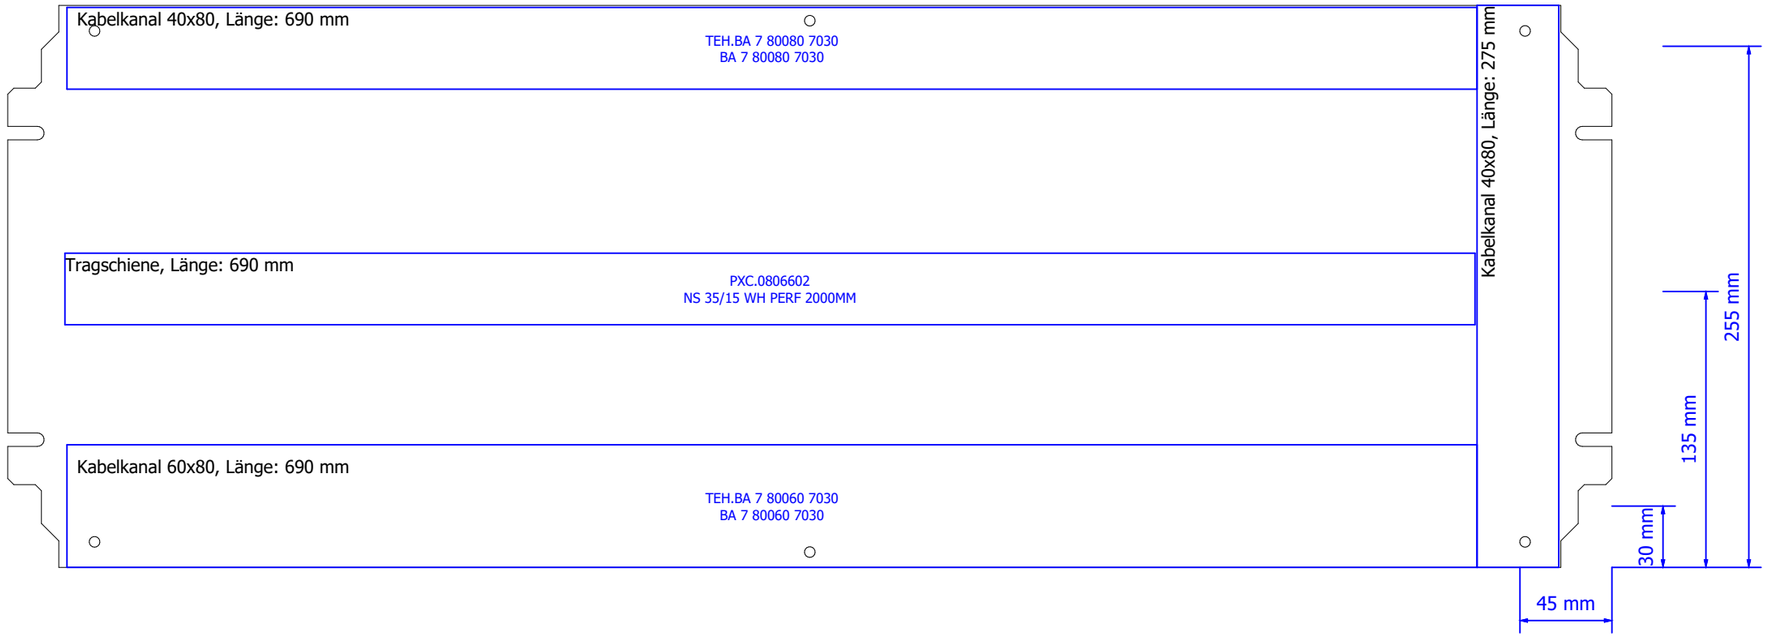

			Datum	09.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Klemmkasten 3 Montageplatte	==	= CAD		
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+ K3		
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2			104771	Blatt	2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de				Blatt	64

Kabelkanal 40x80, Länge: 690 mm

Tragschiene, Länge: 690 mm

Kabelkanal 40x80, Länge: 275 mm

=04-KX1
=04-KX0V
=04-KXPE
=17-V1
=17-V2
=14-A1
=14-A2
=14-A3
=14-A4
=14-A5
=14-A6
=14-A7
=14-A8
=14-A9
=14-A10
=14-A11
=14-A12
=14-A13
=14-A14
=14-A16
=14-A17
=14-A18
=14-A19
=14-A20
=14-A21
=14-A22
=14-A25
=17-XK1
=17-XK2

EK1100
EL1002
EL1002
EL1002
EL1002
EL1002
EL1002
EL1002
EL1002
EL1002
EL1002
EL1512
EL5002
EL9100
EL2004
EL2911-2200
EL2004
EL2004
EL2004
EL9011

70


Kabelkanal 60x80, Länge: 690 mm

2

+/1

			Datum	09.11.2026	Hilton	Klemmkasten 3 Montageplatte	==	= CAD
			Bearb					+ K3
			Gepr		BSM 633		104771	Blatt 3
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von			Blatt 64

Eugen Riexinger GmbH & Co. KG
Egartenring 2
75378 Bad Liebenzell
www.riex.de

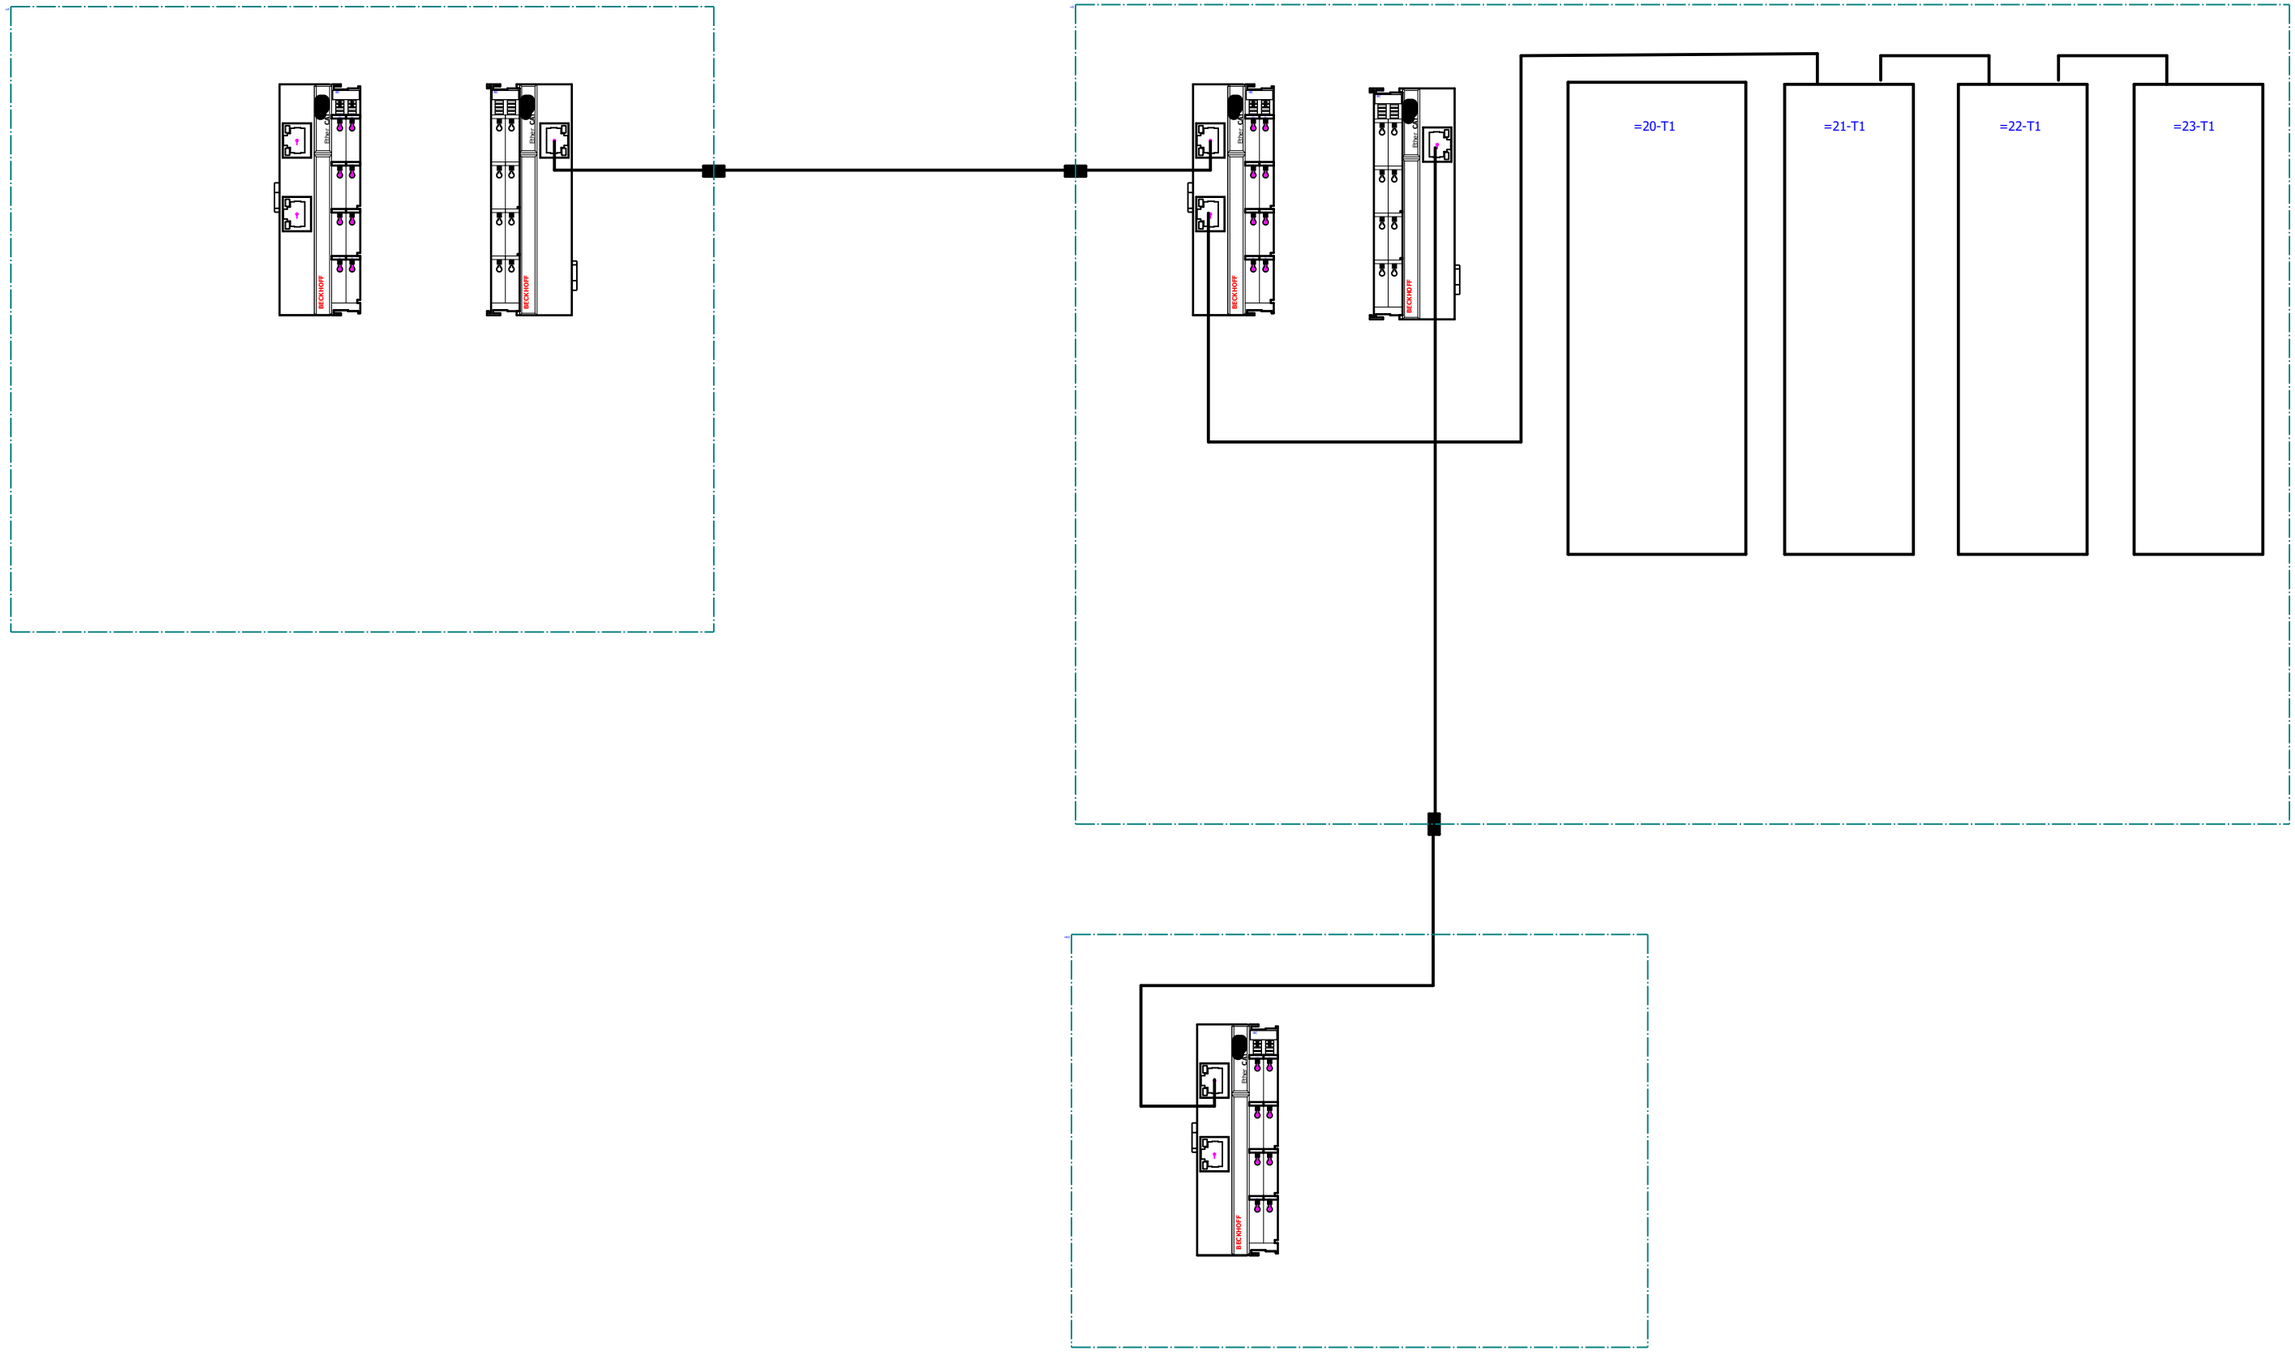

+K3/3

			Datum	06.11.2026	Hilton	RIEXINGER	Topologie	==	= CAD
			Bearb			Eugen Riexinger GmbH & Co. KG			+
			Gepr		BSM 633	Egartenring 2		104771	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	75378 Bad Liebenzell www.riex.de			Blatt 64