


Kopskats un galvenie izmēri

Uz kājām balstīts māla plaukts · Savienojumi un detaļas: S02–S07

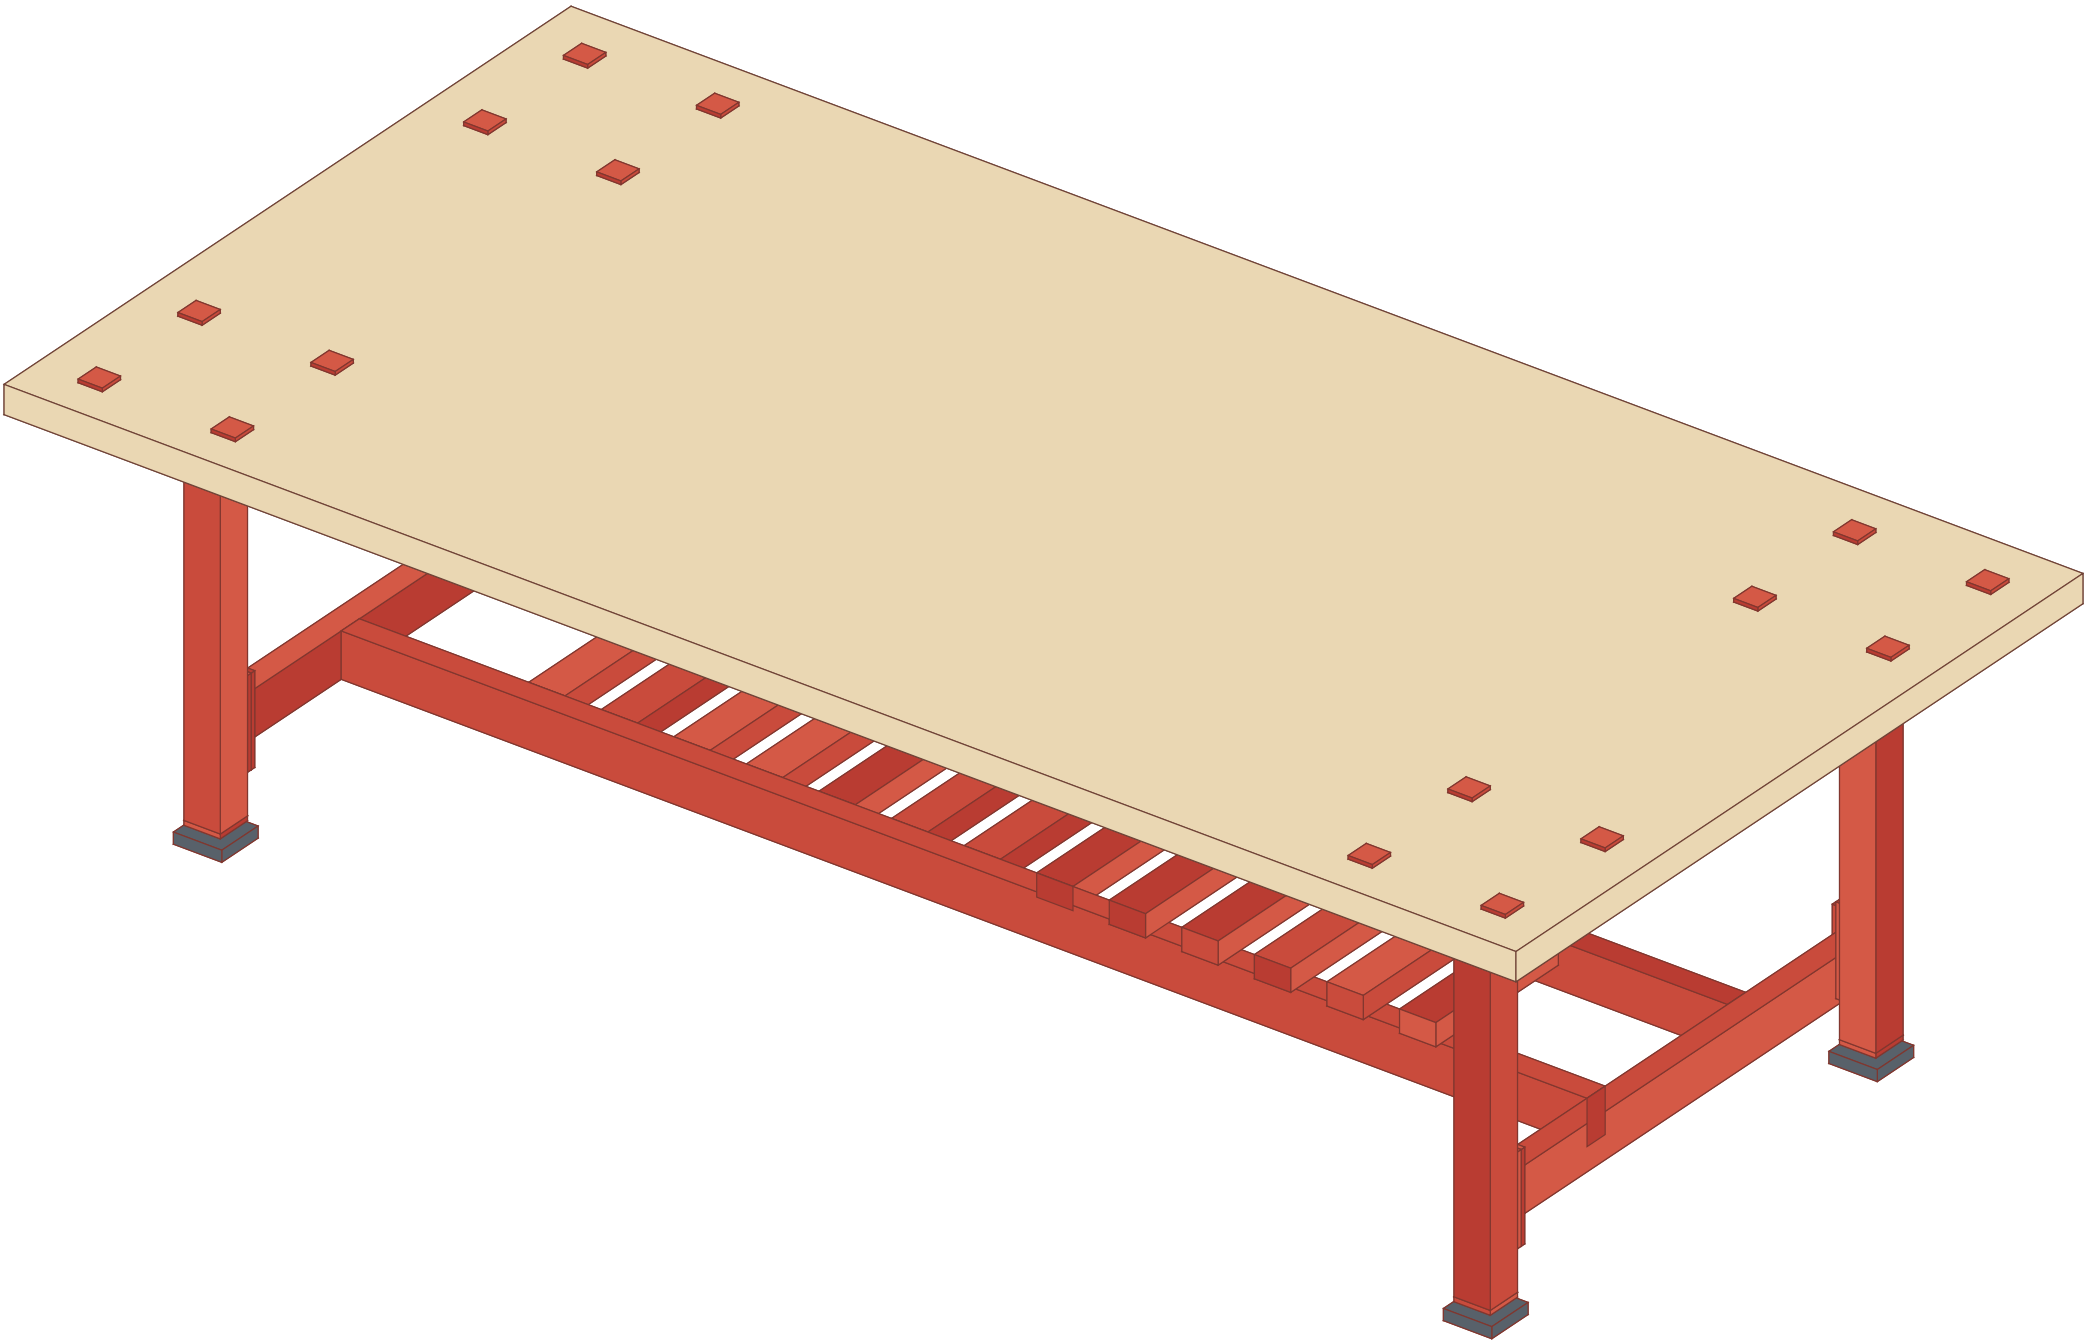

KONSTRUKCIJA

Virsmā: 250 × 125 × 5
Galda augstums: 78
Bērza saplāksnis; BB uz augšu
Tērauds: satīna RAL 3020

8 vietas; reizēm 10
4 noņemamas kājas
Plaukts pie visām 4 kājām

Plaukta slodzes mērķis: 200 kg

PĀRVADĀŠANA

Virsmā: 250 × 125
4 kājas ar 30 × 30 plāksnēm
Plaukta mezgls: 216 × 77,4
Režģa zona: 150 × 35

Vispirms atskrūvēt plauktu.
Virsmā jātur, noņemot kājas.


DARBA VIETA
Pa trim sēdvietām gar sāniem,
pa vienai katrā galā.

VIETA KĀJĀM
Režģis 45 no sāniem, 50 no galiem.
Gala šķērssijas Z=15–23.

SLODZE
Maisi → metāla režģis → kājas.
200 kg ir projektēšanas mērķis.

Tiešie virsmas balsti — plāns

Mērogs 1:10 uz A3 · Četras atsevišķas kāju plāksnes · Bez augšējā rāmja

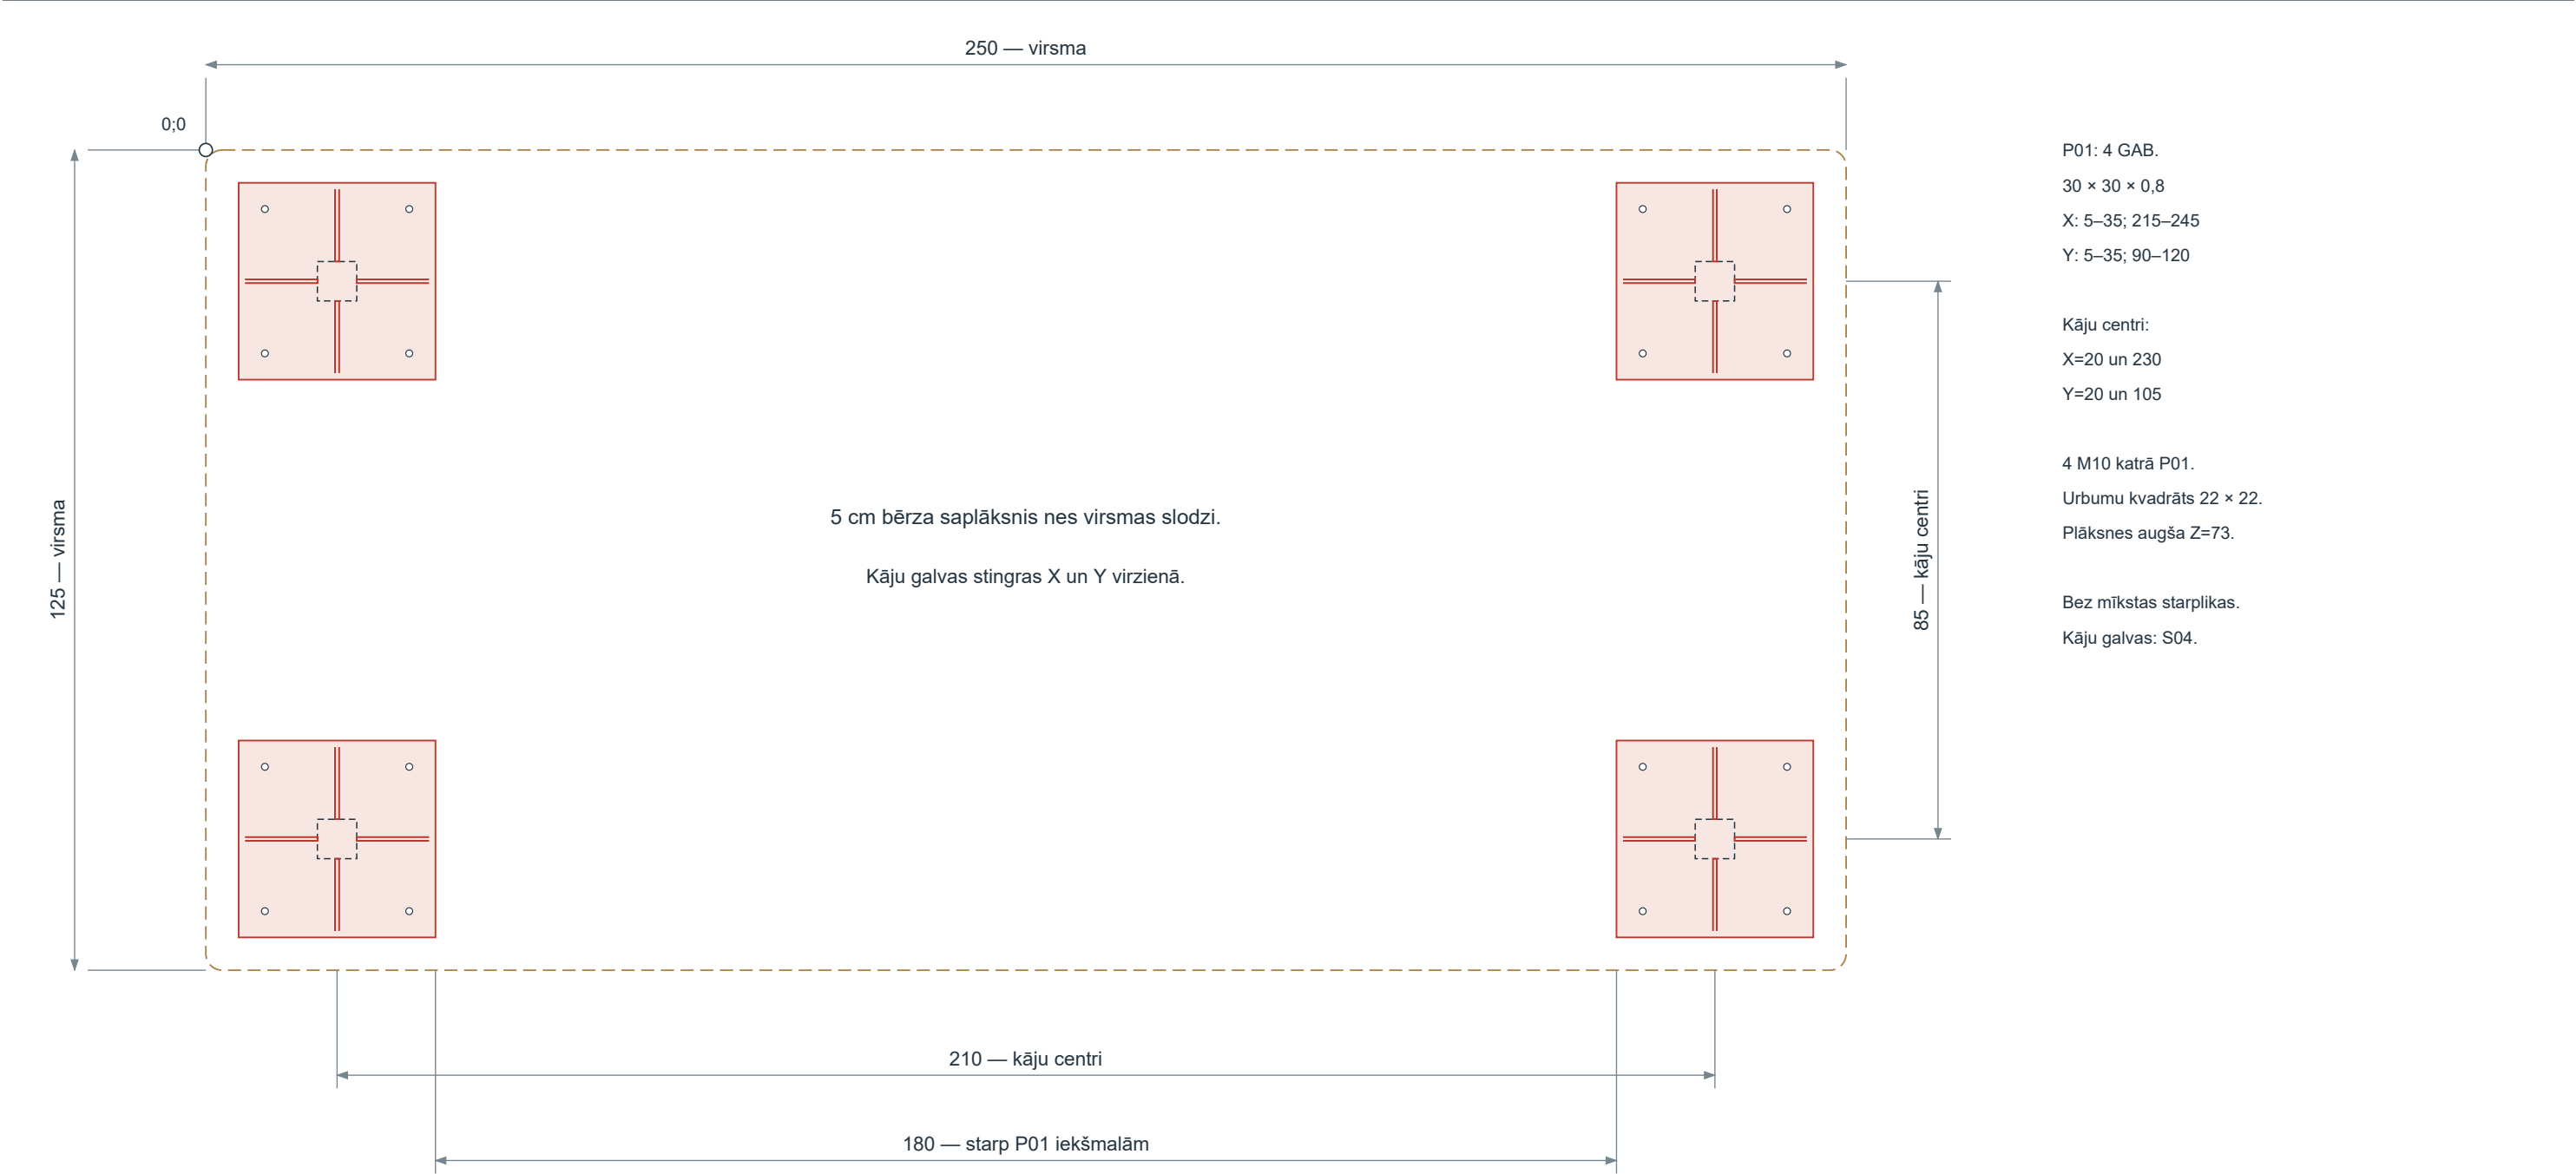

Kāju centru diagonāle: 226,55; diagonāļu starpība ≤0,2. P01 līdzenums ≤0,05 katrai plāksnei.

Visām P01 cieši jābalsta virsma; spraugas koriģēt ar cietām pilnas saskares starplikām.


Nav perimetra siju vai centrālo šķērssiju. Plaukts savieno visas četras kājas zemāk.

Tukša galda stingrību pārbaudīt abos virzienos un stūros: 300 N; sānnobīdes mērķis ≤0,1.


Sānskatī un augstumu ķēde

Mērogs 1:10 uz A3 · Tieši balstīta 5 cm virsma · Bez mīksta starpslāņa

SKATS NO GARĀS MALAS

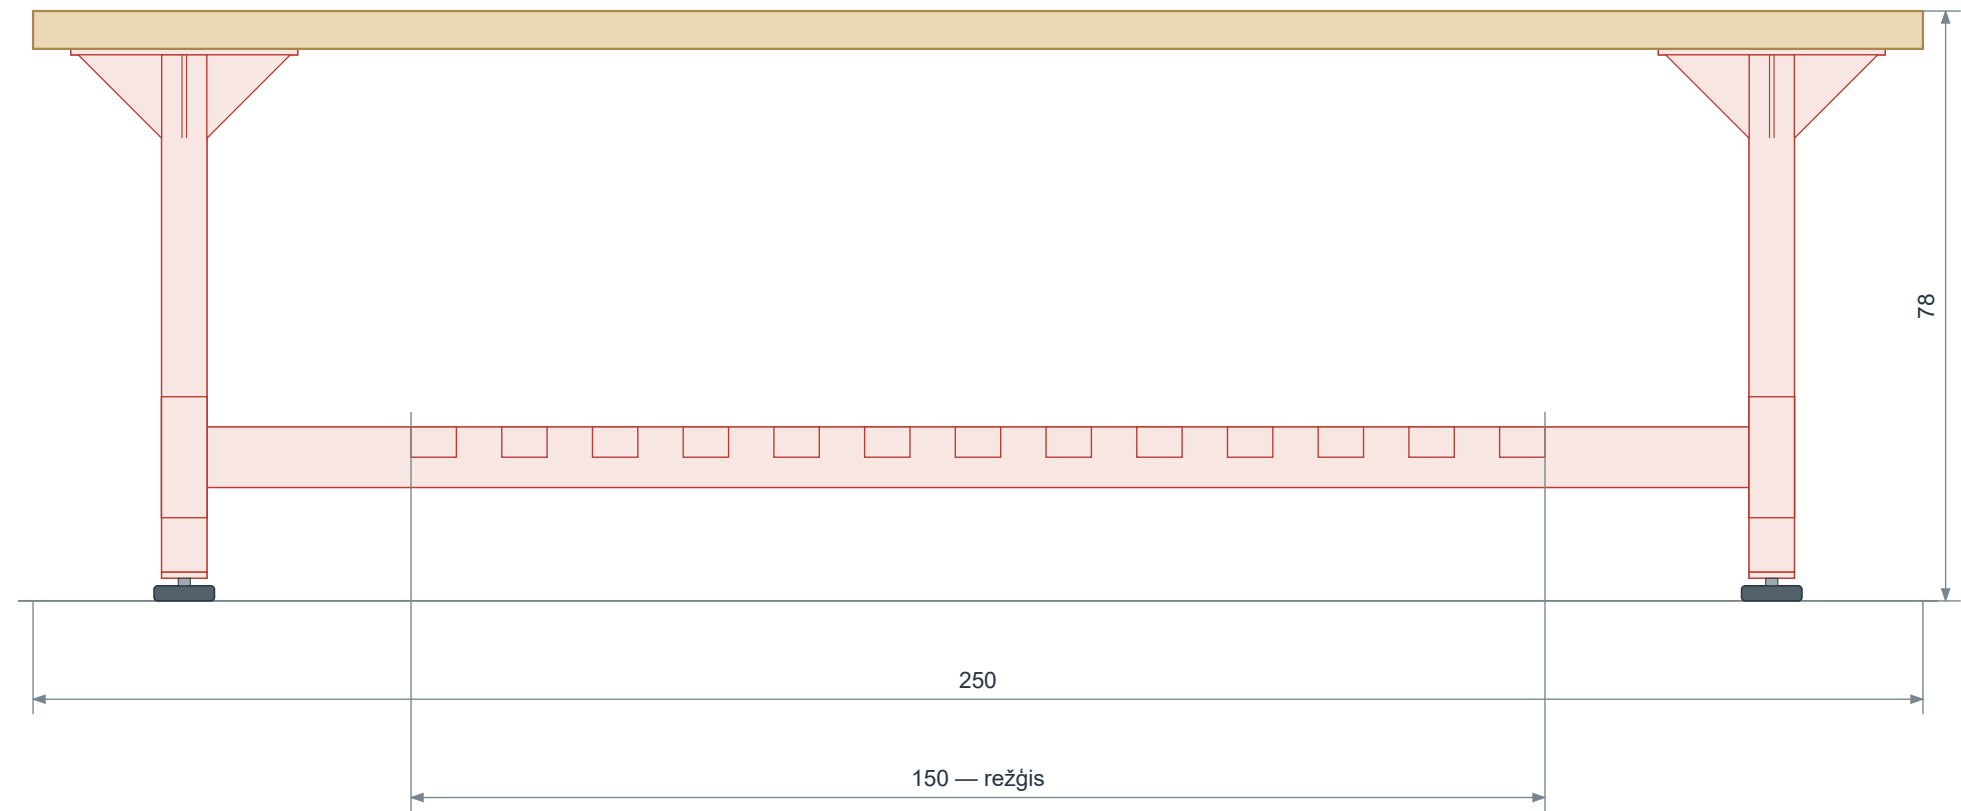

SKATS NO GALA

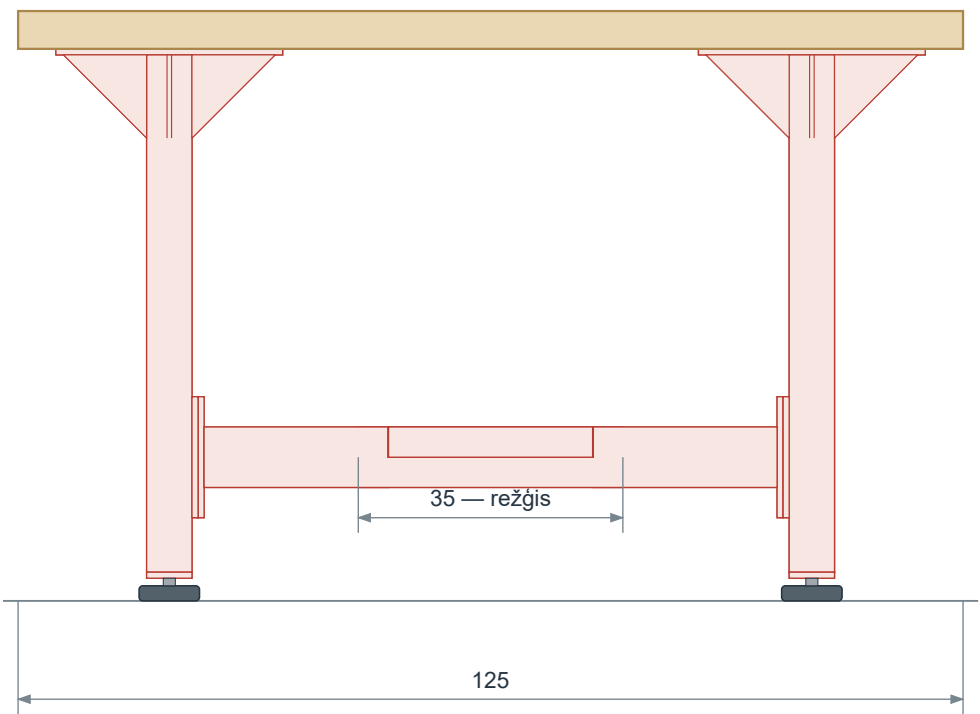

AUGSTUMI NO GRĪDAS

78 — gatavā galda virsma; P06 vienā līmenī

73 — virsmas apakša un P01 augša

72,2 — P01 apakša un L01 augša

61,2 — ribu P05 apakšpunkts

L01 garums 68,4; P01 biezums 0,8

3,8 — kājas caurules apakša

3 — P02 apakša; 0 — grīda

$3 + 0,8 + 68,4 + 0,8 + 5 = 78$

PLAUKTS UN REGULĒŠANA

23 — plaukta metāla balsta virsma.

23 — plaukta tērauda augša; 15 — siju apakša.

Gala šķērssijas atrodas pie X=20 un 230.

Pirms griešanas pārbaudīt krēslus un vietu pēdām.


Balsta augstums = 8 – faktiskais virsmas biezums t.

Pie t=4,81–5,15: balsts 3,19–2,85.

Tērauda augstumi mainās par 5 – t; skatīt aprakstu.

Stingras kāju galvas un pēdas


P01 mērogā 1:2 · Četras ribas katrai kājai · Četri caurejoši M10 katrā galvā

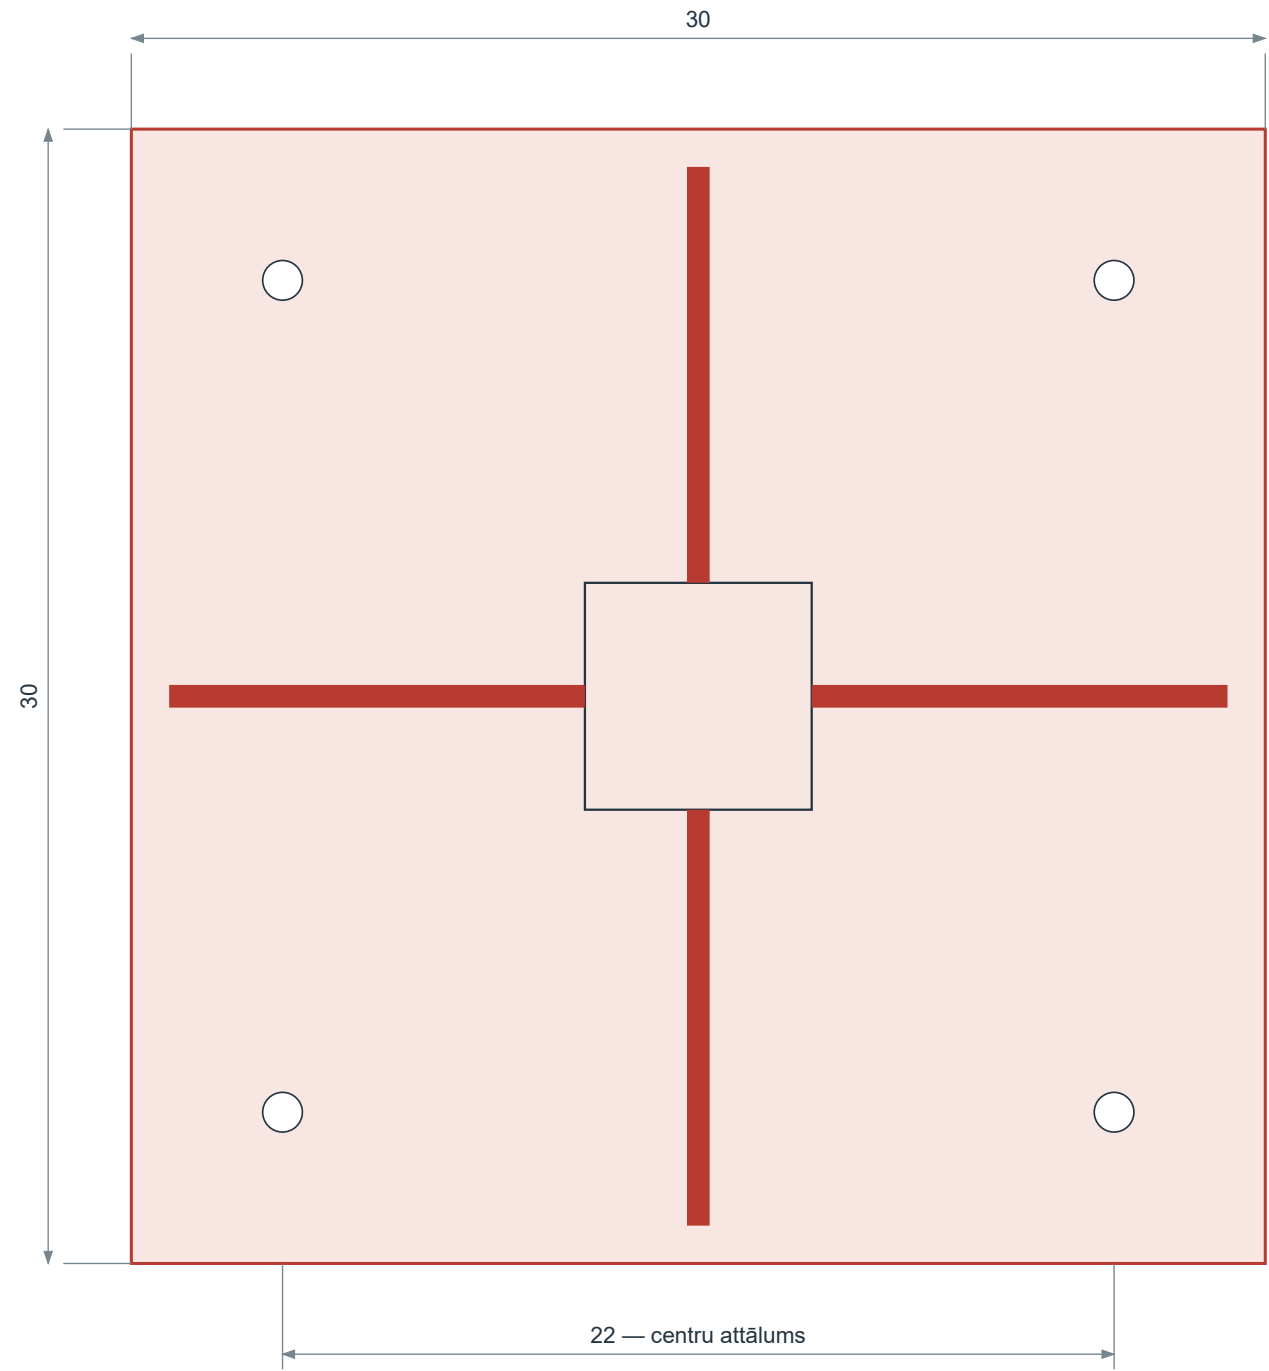

P01: 4 gab.; 30 × 30 × 0,8.
4 urbumi Ø1,05; centri 4 no malām.
L01 centrā; P05 visu četru plakņu vidū.

KĀJAS GALVA — SĀŅSKATS 1:2


L01: 6 × 6 × 0,3; garums 68,4.
P05: 16 gab.; katetes 11 × 11; biezums 0,6.
Ribas cieši pie L01 un P01; šuves abās pusēs.
P01 augša Z=73; apakša Z=72,2.
P05 zemākais punkts Z=61,2.
Stiprinājuma šķērs griezums: S06.

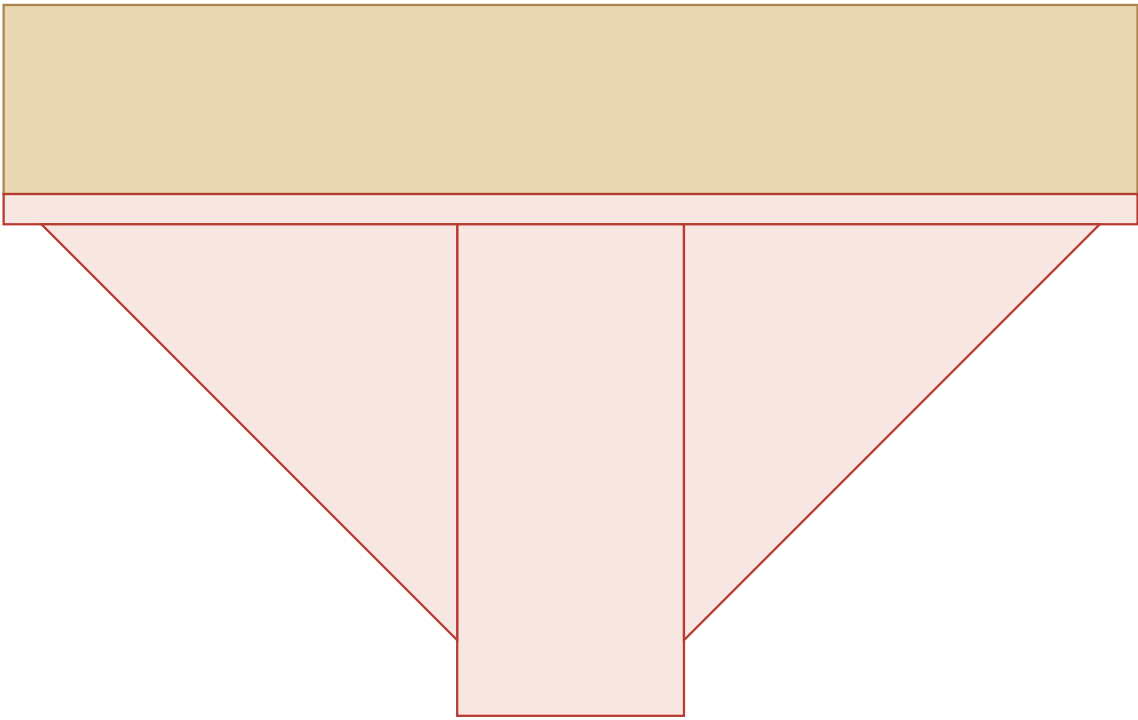

P02: 6 × 6 × 0,8; Ø1,8 centrā; M16 uzgrieznis virs tās.
4 regulējamas neslidošas pēdas Ø ap 8; kontruzgriežņi.
Pilna vītnes saķere; balsta augstums 2,85–3,19.

Plaukta metāla rāmis

Plāns un sānskats mērogā 1:10 uz A3 · Metināts plaukta mezgls pieskrūvēts kājām

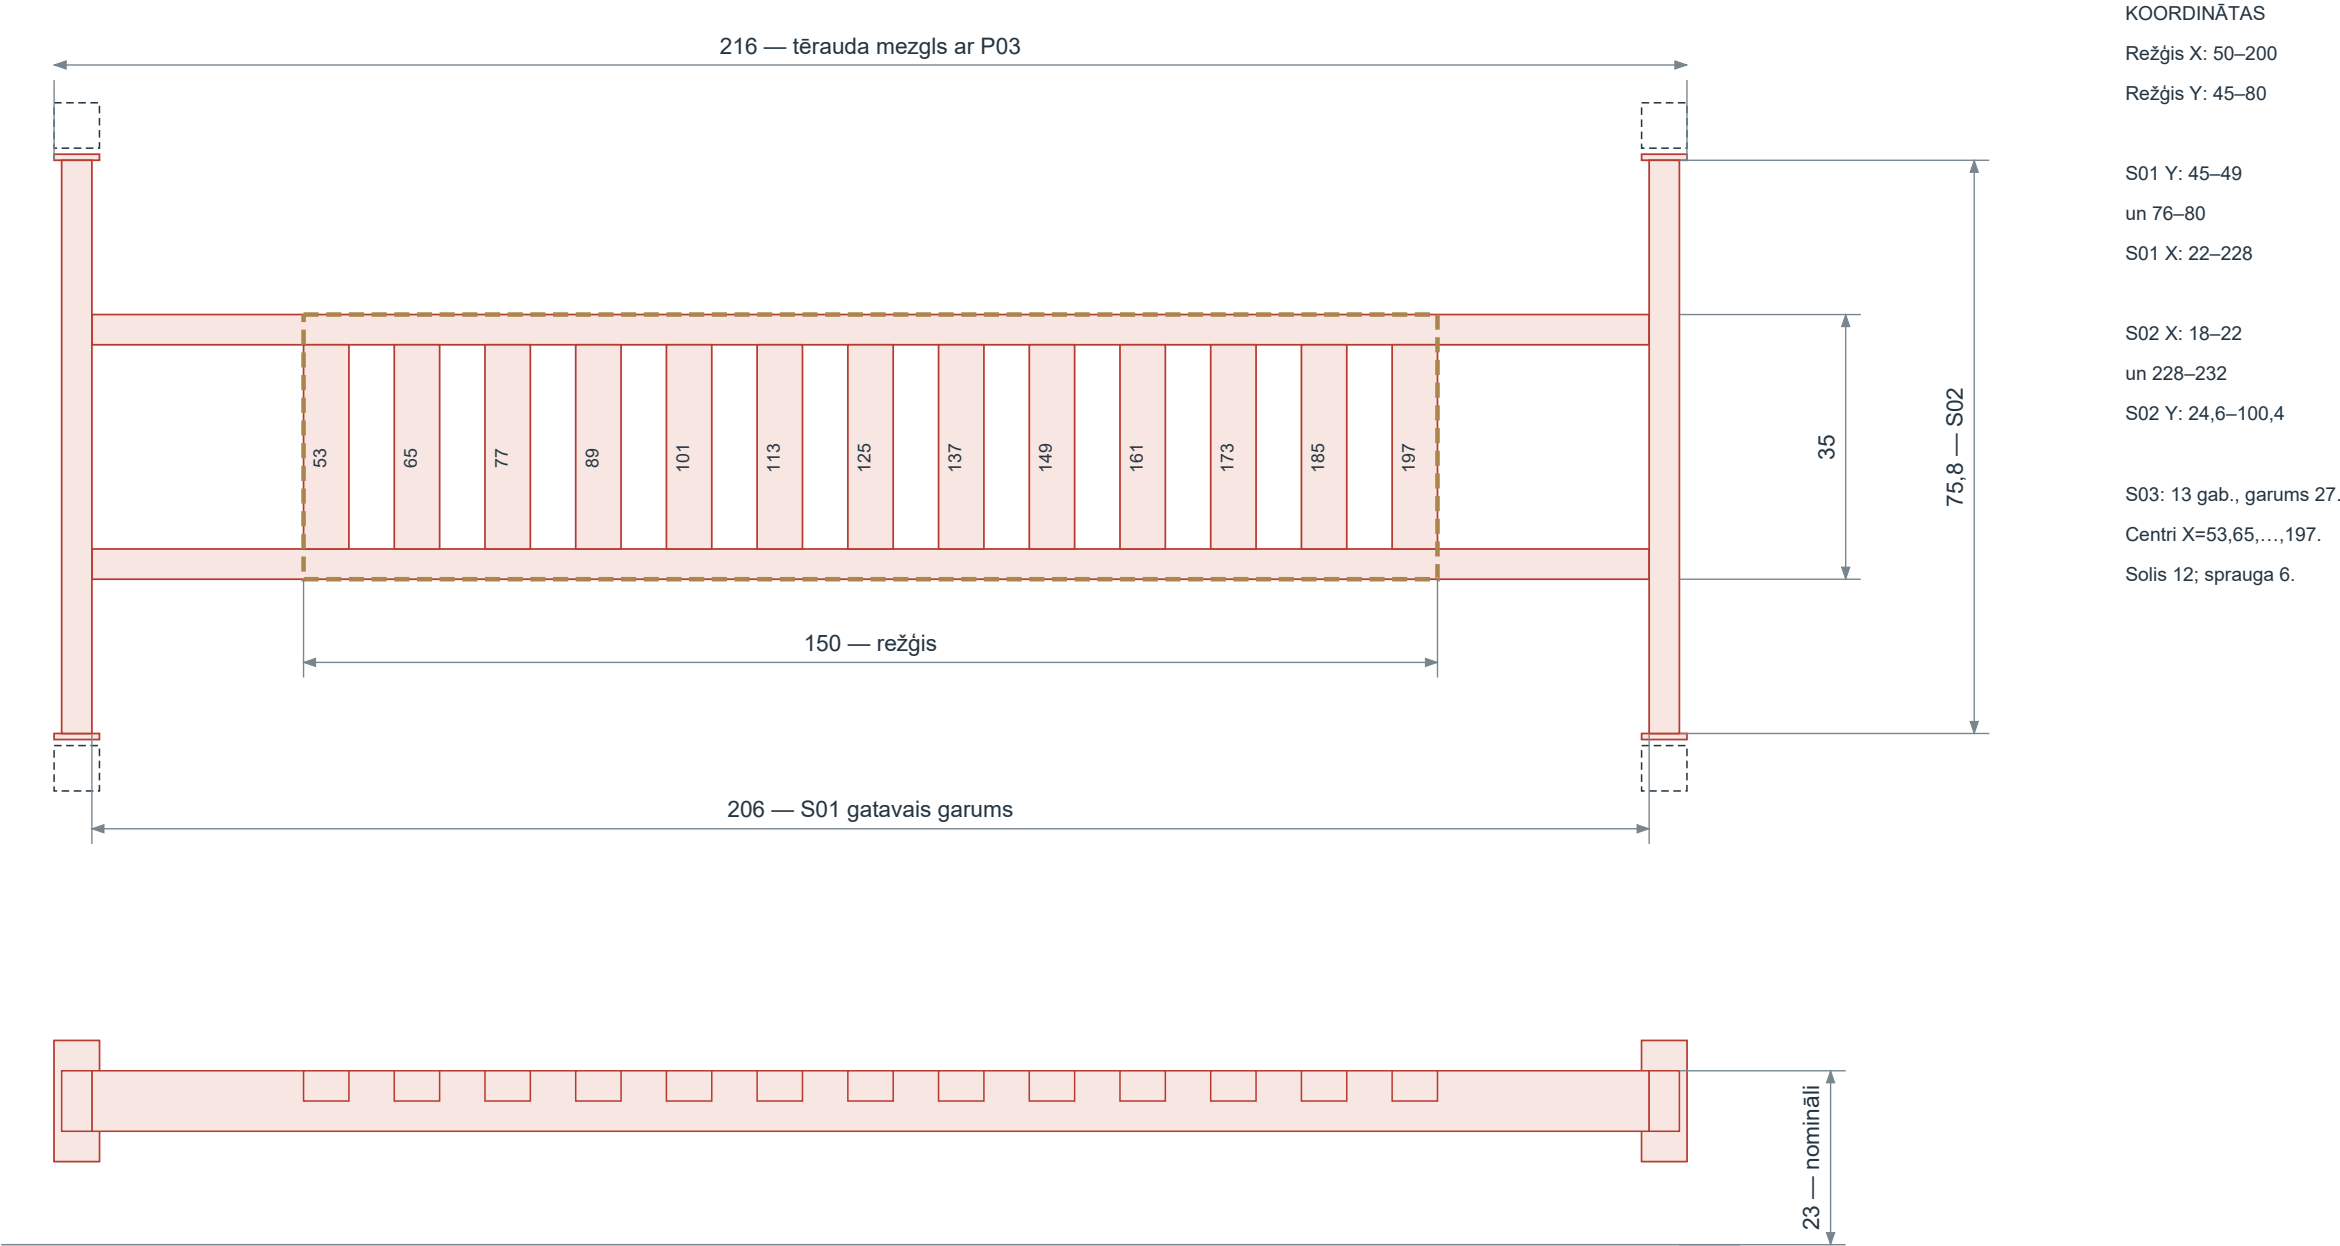

Sānskats ar aizsegtajām detaļām; maisus balsta metāls.

S01 un S02: profils 8 × 4 × 0,3 ar 8 vertikāli. S03: profils 6 × 4 × 0,3 ar 4 vertikāli.


Siju augša Z=23; S01/S02 apakša Z=15; S03 apakša Z=19. Saplākšņa klāja nav.

Plaukta mezgla platums ar noņemamām P03: 77,4 (Y=23,8–101,2). Stiprinājumi: S07.

Līdz 200 kg vienmērīgi izvietotu maisu; neuzskatīt par sertificētu nestspēju.

Virsmas caurejošie stiprinājumi

Plāns 1:10 no augšas · P06 un skrūvju galvas vienā līmenī ar darba virsmu

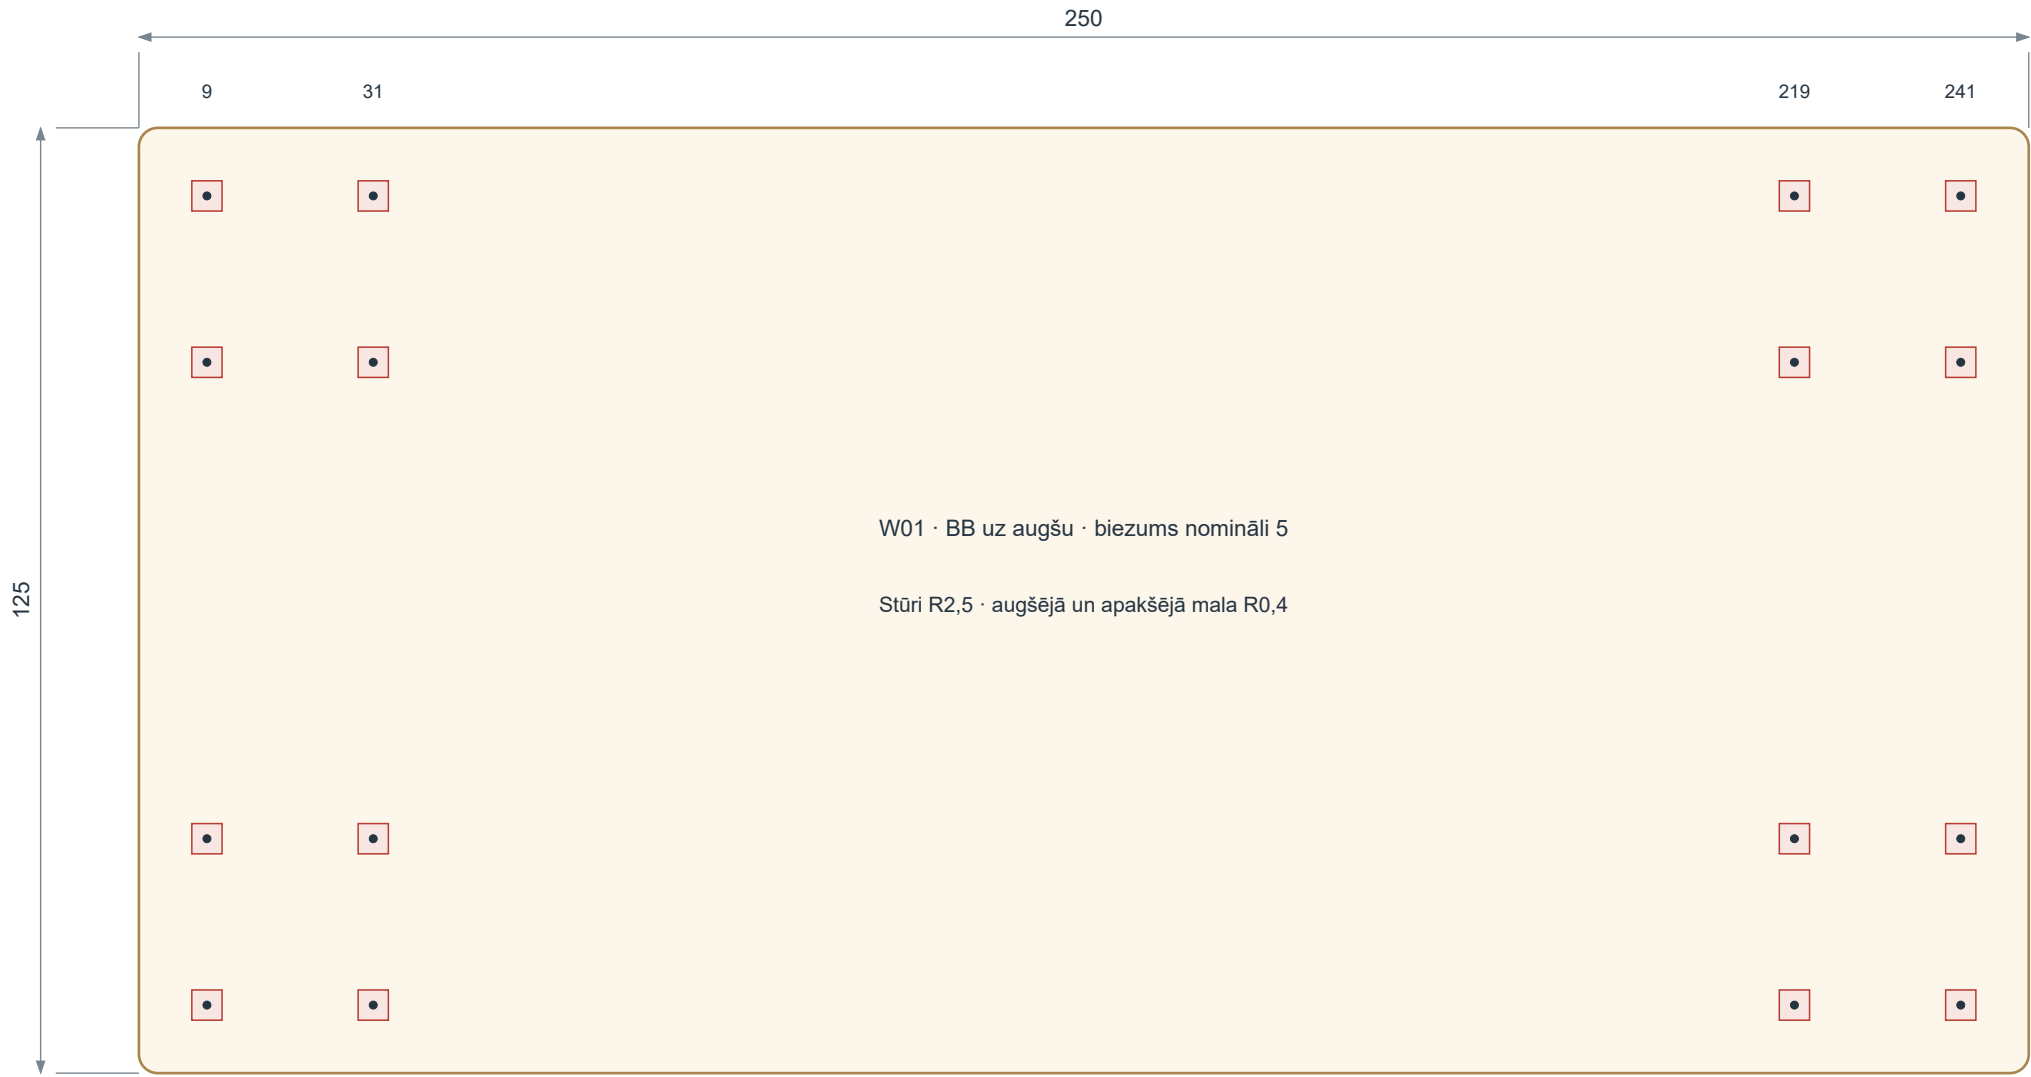

16 STIPRINĀJUMI

X=9; 31; 219; 241

Y=9; 31; 94; 116

Visas X un Y kombinācijas.

W01 urbums Ø1,05 cauri.

Augšā ligzda P06:

4 × 4; dziļums 0,6.


P06: 4 × 4 × 0,6.

Konuss pēc M10 galvas.

Nomināli 90°, Ø2,

dziļums 0,5.

Cieša, cieta saskare.

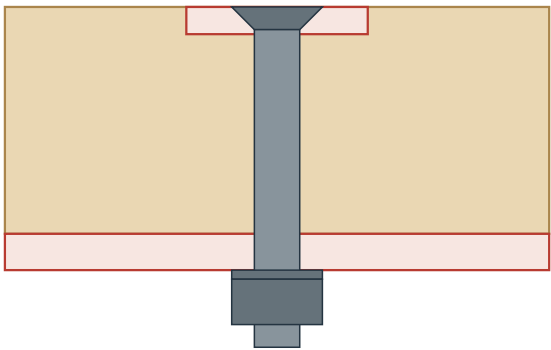

Šķērsgriezums 1:1,67

M10 gremdgalvas skrūve 7,5 KOPĀ ar galvu; klase 8.8.

P06 balsta galvu tēraudā; zem tās paliek 4,4 saplākšņa.

P01 0,8; paplāksne 0,2; pašfiksējošs uzgrieznis ap 1.

Aiz uzgriežņa vismaz 2 vītnes; pārbaudīt faktisko komplektu.

Pievilkt krusteniski līdz ciešai saskarei, nesaspiežot koku.


P06 un galva ir redzami, bet neizvirzās virs darba plaknes.

Saplākšņa malas, ligzdas un urbumus aizsargāt pret mitrumu.

Pēc pirmās nedēļas pārbaudīt pievilkumu; ieliktnus neizmantot.

Plaukta savienojums ar kāju

P03 skats no plaukta puses, mērogs 1:1 · Četri mezgli; katrā divas skrūves M12

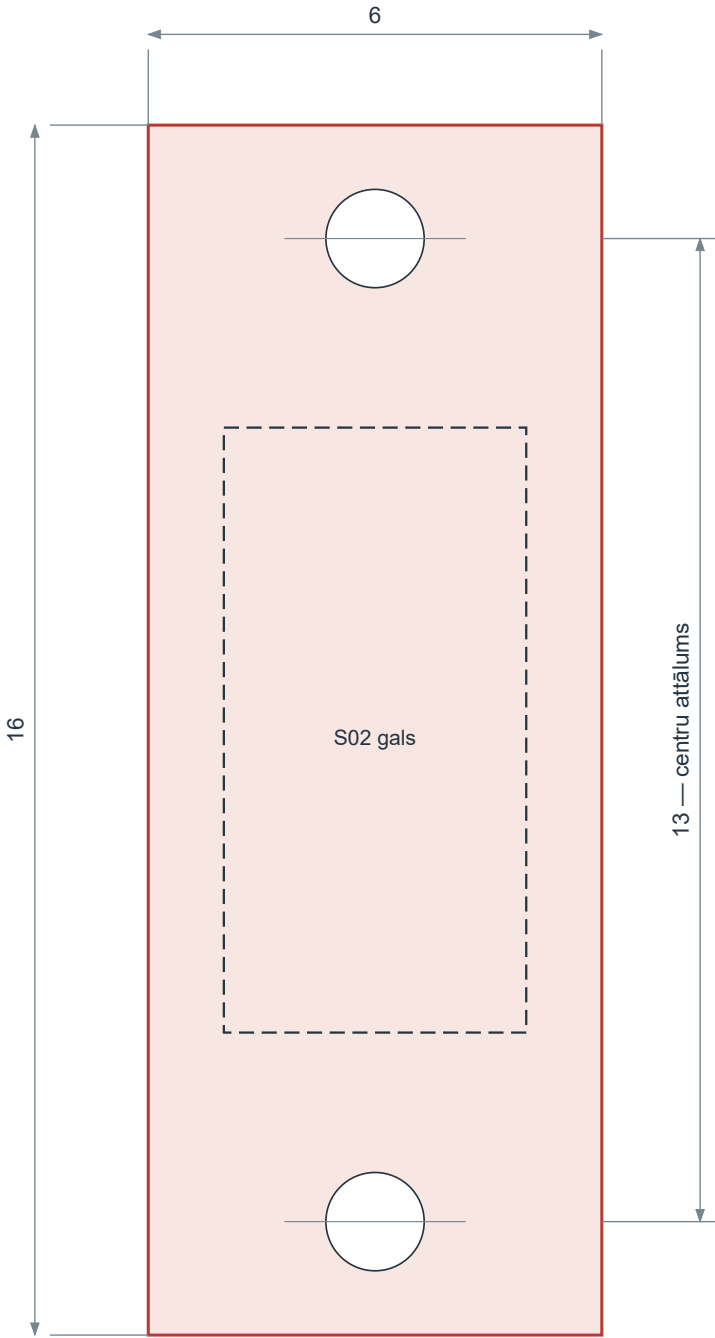

P03: 8 gab.; 16 × 6 × 0,8.
2 urbumi Ø1,3; X platuma centrā.
Centri 1,5 no augšas un apakšas.
P03 centrēta pret S02 galu.

IZVIETOJUMS UN MONTĀŽA

Fiksētā P03 piemetināta kājas iekšējai plaknei.
Noņemamā P03 piemetināta S02 galam.
Pa divām M12 skrūvēm, garums 3,5; paplāksne 0,25.
Uzgrieznis fiksētās P03 aizmugurē, kājas caurulē.
Pirms metināšanas kājas sienā izveidot divas Ø3 atveres.
Skrūves ievietot no plaukta puses; asis Y virzienā.

P03: Z=11–27; urbumu centri Z=12,5 un 25,5.
No kājas caurules apakšas: P03 apakša 7,2;
urbumu centri 8,7 un 21,7. Caurules apakša Z=3,8.

Kājām pie Y=20: fiksētā P03 Y=23–23,8;
noņemamā P03 Y=23,8–24,6.
Kājām pie Y=105: fiksētā P03 Y=101,2–102;
noņemamā P03 Y=100,4–101,2.

Kāju iekšējo plakņu attālums: 79.
 $0,8 + 0,8 + 75,8 + 0,8 + 0,8 = 79$.
M12 saķerei aiz fiksētās plāksnes paliek 1,65.
Uzgriežņa un šuves apvalku pārbaudīt pirms urbšanas.

P03 sānu šuves nepārtrauktas pa visu pieejamo garumu.
S02 gala šuve pie noņemamās P03 pa visu caurules perimetru.
Montēt šablonā; plāksnēm cieši jāsaskaras bez siju piespiedu liekšanas.
Galīgo metinājumu un savienojumu pārbauda kompetents izgatavotājs.