




Ideal Oto Ekspertiz IŞ EMRI NO : IO-16417 EBSIS NO : 32062000216

& EMICHAL WAY	İŞ EMRİNİ AÇAN Ersin Keskin		TAL	EP EDILEN EKSP	ERTIZ TEST & KON	TROLLER		
RAÇ KABUL	TARİHİ	06 12 2021	~0		✓ Kaporta Boya Kontrolü ✓ Motor Performans Te		ormans Testi	
ARAÇ KABUL SAATİ 17:54 ARAÇ TESLİM SAATİ 18:20			✓ Motor Mekanik Kontrolü		ekanik Kontrolü	Arıza Tespit Raporu		
				lç Ekspe	rtiz	Dış Ekspertiz		
RAÇ GİRİŞ K	M	219,132		✓ Alt		ekanik Ekspertiz	Yanal Kayı	Kayma Testi
ARAÇ TESLİM	KM	219,133		Süspansiyon Testi		Fren Testi		
					Dosya E	kspertiz		
				ARA	BILGILERI			
MARKA	VOLKSV	VAGEN	MODEL	BORA	ÜRETİM YILI / YAKIT CİNSİ 2		2000 / Benzin	
MOTOR NO	AKL5306	331	ŞASİ NO	WVWZZZ1	JZYW713086	PLAKA		34BA0399
EKSPE	RTIZ TALE	P EDEN M	ÜŞTERİ BİL	GILERI		ARAÇ SAHI	BI (RUHSAT ÜZEF	linde)
AD & SOYAD		EMRAH KÜ	ÜÇÜKKAYA	Andrews (American Marrier, 1944) of Albert Car	AD & SOYA	.D	EMRAH KÜÇÜKKAY	Ά
TELEFON		054269473	347		T.C / VERGÍ NO / MERSÍS			
C /VEDOLNO	/ MERSIS				ADRES			
I.C / VERGING		▼ EVET	HAYI	₹		VEKİL KİŞ	l Bilgileri (SAT	TCI)
RUHSATIN AS	7	GOROLDO MO7			AD & SOYA	D	And the second second second second second	
RUHSATIN AS GÖRÜLDÜ MÜ								
RUHSATIN AS					TELEFON			
RUHSATIN AS BÖRÜLDÜ MÜ				EKSPERTÍZ '	TELEFON YAPAN TEKNIS	YEN	SATI	GI)

Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için ideal Oto Ekspertiz servisini yetidi kiliyorum. Genel ekspertiz bakım ve musyene sayfasında yer alan şartlan okudum ve kabul ediyorum. Ekspertiz tamamlandığında ödeme tarafımı(z)dan yapıfacaktır. Bu rapor sadece aracın ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerildir. Ekspertiz, motor sırakken yapılmışırı. Gerekliğinde ekspertiz öncesi sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum. Dinomometre test cihazından ve diğer test cihazlandan dolayı oluşabilecek

https://ekspertiz.ezorewebeites.net/seperties/print/1641

1.5



Ideal Oto Ekspertiz - IŞ EMRI NO : IO-16417

Ersin Keskin

ICECTION TSE-HYPE

OTO EKSPERTIZ

> TSE-HYB NO : 34-HYB-20754

Ideal Oto Ekspertiz


IŞ EMRI NO : 10-16417 EBSIS NO : 32062000216

LB313 NO . 32002000210

MOTOR EKSPERTIZ RAPORU

SASI NO :

713086

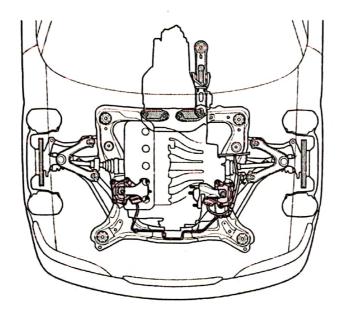

(IYI) KONTROLDEN GEÇTİ

(ORTA) SORUN ÇIKARABİLİR

(KÖTÜ) BAKIM GEREKLİ

MOTOR KORUYUCU KAPAĞI		GÖRÜNEN TÜM KAYIŞLAR	
HAVA FİLTRE KABİNİ		MOTOR SU SIZDIRMAZLIK	V
MOTOR ELEKTRIK TESISATI		YAKIT SİSTEMİ VE SIZDIRMAZLIK	V
MOTOR YAĞI VE SIZDIRMAZLIK		DÎREKSÎYON POMPA KONTRÖLÛ	V
MOTOR YAĞ SEVİYESİ		SOĞUTMA FANLARI	V
YAĞ SOĞUTUCU SU	V	MOTOR SU RADYATÖRÜ VE PANELİ	
MOTOR ISI VE SES İZOLASYON		KLİMA RADYATÖRÜ VE BORULARI	V
TURBO GENEL DURUMU	YOK	ANTIFIRIZ	V
TURBO INTERCOOLER KONTROLÜ	YOK	FREN HİDROLİĞİ	
EGR VALFÍ VE ENJEKSÍYON KONTRÖLŰ	V	AKÜ	

BU PAPOR ŞASE NUMARASININ AYNI OLDUĞU İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU İLE BİR BÜTÜNDÜR VE RAPORUN DEVAMDIR.

ARAÇ KABUL BİLGİ FORMUNDA BULUNAN İMZA İLE GENEL BAKIM VE MUAYENE SAYFASINDA YER ALAN TÜM ŞARTLARI KABUL ETMIŞ OLÜRSUNUZ.

TEKNISYEN

AD SOYAD - IMZA

MOTOR EKSPERTIZ ÖZETI

genel bakım ve sıvı kontrolleri önerildi. km göre triger kontrolü. sibop kapak çevresinde terleme var. yağ soğutucu hortumunda oksitlenme var. motor yağı hafif eksik, yağ çubuk kafası kırık. rotonti bozukluğu var. kalorifer zayıf.

Kontroller ustaların deneyimleriyle ve teknik cihazlarla yapılmıştır. Sökülmesi mümkün olmayan parçalar raporlanmamıştır.

Ersin Keskin ideal



TSE-HYB NO: 34-HYB-20754

Ideal Oto Ekspertiz


IŞ EMRI NO : 10-16417

EBSIS NO: 32062000216

ÖN / ALT MEKANİK EKSPERTİZ RAPORU

SASI NO :

713086

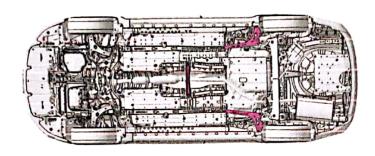

(İYİ) KONTROLDEN GEÇTİ

(ORTA) SORUN ÇIKARABİLİR

JANT VE LASTİK (SAĞ ÖN) YAY ve AMÖRTİSÖR (SAĞ ÖN) JANT VE LASTİK (SOL ÖN) YAY ve AMÖRTİSÖR (SOL ÖN) JANT VE LASTİK (SAĞ ARKA) YAY ve AMÖRTİSÖR (SAĞ ARKA) JANT VE LASTİK (SOL ARKA) YAY ve AMÖRTİSÖR (SOL ARKA) DAVLUMBAZLARIN KONTROLÜ FREN DÍSK DURUMU (SAĞ ÖN) MOTOR ve ŞANZIMAN ALT TAKOZLAR FREN DÍSK DURUMU (SOL ÖN) MOTOR YAĞ SIZDIRMAZLIK FREN DİSK DURUMU (SAĞ ARKA) ŞANZIMAN YAĞ SIZDIRMAZLIK FREN DISK DURUMU (SOL ARKA) YOK DİFERANSİYEL YAĞ SIZDIRMAZLIK FREN BALATASI (SAĞ ÖN) DİREKSİYON KUTUSU YAĞ SIZDIRMAZLİK FREN BALATASI (SOL ÖN) KLİMA KOMPRESÖRÜ YAĞ SIZDIRMAZLIK FREN BALATASI (SAĞ ARKA) **DEBRIYAJ KONTROL** ✓ FREN BALATASI (SOL ARKA) YAKIT DEPOSU ve YAKIT HORTUMLARI ROT KOLLARI ve ROT BAŞLARI EGZOZ SISTEMI SALINCAK BURÇ ROTİLLERİ ARAÇ ALTI MUHAFAZALAR YOK

BU PAPOR SASE NUMARASININ AYNI OLDUĞU IS EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BILGI FORMU İLE BİR BUTÜNDÜR VE PAPORUN DEVAMIDIR

AKS ve AKS KÖRÜKLERİ

ARAÇ KABUL BILGI FORMUNDA BULUNAN İMZA ILE GENEL BAKIM VE MJAYENE SAYFASINDA YER ALAN TÜM ŞARTLARI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

TEKNISYEN

AD SOYAD - IMZA

MEKANIK EKSPERTIZ ÖZETİ

v kayısı ve aktarma organları hafif ses var. sol ön cam düğmesi temassızlık yapıyor. dörtlü düğmesi kontrol.

Ersin Keskin





Ideal Oto Ekspertiz


IŞ EMRI NO : 10-16417

EBSIS NO: 32062000216

KAPORTA & BOYA EKSPERTIZ RAPORU

SASI NO : SON & HANE

713086

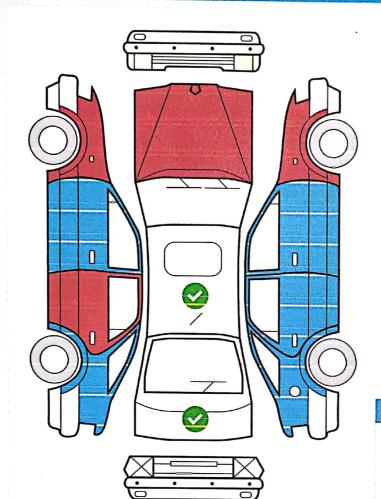

ORJÍNAL

PLASTIK

BOYALI

LOKAL BOYALI

DEĞİŞMİŞ

KAPORTA - BOYA EKSPERTIZ ÖZETİ

muhtelif yerlerde ezik çizikler var. airbag bakılmadı. marşbiyeller boyalı. sağ stop su almış. tamponlarda boya atıkları var. dikiz ayna çerçeveleri kırık.

SOL ÖN ŞASE	ÖN PANEL	
SOL İÇ PODYE	ÖN CAM	
SOL İÇ DİREK	SUNROOF	
SOL ÜST DİREK	ARKA CAM	
SOL MARŞPİYEL	ARKA PANEL	
SOL ARKA ŞASE	ARKA HAVUZ İÇİ	
	SAĞ ÖN ŞASE	

SAĞ İÇ PODYE SAĞ İÇ DİREK SAĞ ÜST DİREK SAĞ MARŞPİYEL SAĞ ARKA ŞASE

TEKNISYEN

BU RAPOR ŞASE NUMARASININ AYNI OLDUĞU. IŞ EMRİ I ARAÇ KABUL I TESLIM I BİLGİ FORMU ILE BİR RITTING IS VERIDORIN DEVAMEND

Müşteri bilgileri	Yürüten yer
	ideal oto ekspertiz avcilar gumuspala mh e-5 yanyol cd no 108 a 34100 istanbul-avcilar

Normal Scan


Araç	Volkswagen - Bora (1J) [97-05]	
Araç plakası	34BA0399	
Motor kodu	AKL	
Model yılı		No.
VIN	WVWZZZ1JZYW713086	
Kilometre durumu	219130	
Referans		
Tarih	06.12.2021 / 18:10	

Sistem	Model yılı	Durum
AKL - Simos 2.2	1998 - 2002	Hata hafızası başarıyla silindi
Dört tekerlekten çekiş - Mark 20 IE	1998 - 2001	Tamam
Önden çekişli - Mark 20 IE	1998 - 2001	Tamam
Dört tekerlekten çekiş - Mark 20 IE	1998 - 2001	Tamam
Önden çekişli - Mark 20 IE	1998 - 2001	Tamam
Elektr.mtr.klt./alet - Generation 2	1998 - 2002	Tamam
hava yastığı - VW 5	1999 - 2005	Hata hafızası başarıyla silindi
Konfor sistem - Generation 2	1998 - 2001	Hata sayısı: 2
Ağ geçidi - Data-bus için Diagnos (Diagnostic for data-bus)	1998 - 2001	Tamam
Cihaz - Benzin (Longlife)	1999 - 2005	Tamam
Cihaz - Dizel (Longlife)	1999 - 2005	Tamam
Cihaz - No longlife	1999 - 2005	Tamam

	Konfor sistem - Generation 2	
Hata kodu	Tanım	Koşul
00943	Elektrikli ısıtmalı yan ayna, sürücü tarafı	- Semptom yok - Sürekli
00944	Elektrikli ısıtmalı yan ayna, yolcu tarafı	- Semptom yok - Sürekli

Mekanikçi:	İmza	





Ideal Oto Ekspertiz

IŞ EMRI NO : 10-16417 EBSIS NO: 32062000216

DINAMOMETRE TEST SONUC	J	
ARACIN ORJÍNAL BEYGÍR GÜCÜ	100 нр	MOTOR PERFORMANS DURUMU
ARACIN VERDİĞİ PERFORMANS DEĞERİ	85 нр	
ARACIN BEYGİR GÜCÜ KAYBI	15 не	%85

SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

E-POSTA: info@idealotoekspertiz.com

ADRES : Gümüşpala Mah. E-5 Yanyol (Londra Asfaltı) Cad. Kapı No:108/A D:/D1 TELEFON: 0538 659 08 34

WEB SITE: www.idealotoekspertiz.com

YANAL KAYMA TEST SONUCU

Müşteri bilgileri	Yürüten yer
	ideal oto ekspertiz avcilar gumuspala mh e-5 yanyol cd no 108 a 34100 istanbul-avcilar

Normal Scan

Araç	Volkswagen - Bora (1J) [97-05]
Araç plakası	34BA0399
Motor kodu	AKL
Model yılı	
VIN	WVWZZZ1JZYW713086
Kilometre durumu	219130
Referans	
Tarih	06.12.2021 / 18:05

Sistem	Model yılı	Durum
AKL - Simos 2.2	1998 - 2002	Hata sayısı: 1
Dört tekerlekten çekiş - Mark 20 IE	1998 - 2001	Tamam
Önden çekişli - Mark 20 IE	1998 - 2001	Tamam
Dört tekerlekten çekiş - Mark 20 IE	1998 - 2001	Tamam
Önden çekişli - Mark 20 IE	1998 - 2001	Tamam
Elektr.mtr.klt./alet - Generation 2	1998 - 2002	Tamam
hava yastığı - VW 5	1999 - 2005	Hata sayısı: 1
Konfor sistem - Generation 2	1998 - 2001	Hata sayısı: 4
Ağ geçidi - Data-bus için Diagnos (Diagnostic for data-bus)	1998 - 2001	Tamam
Cihaz - Benzin (Longlife)	1999 - 2005	Tamam
Cihaz - Dizel (Longlife)	1999 - 2005	Tamam
Cihaz - No longlife	1999 - 2005	Tamam

AKL - Simos 2.2		
Hata kodu	Tanım	Koşul
00537	Lambda düzenlemesi	- Üst stop değeri - Aralıklı

hava yastığı - VW 5		
Hata kodu	Tanım	Koşul
00532	Besleme voltaji	- Sinyal çok düşük - Aralıklı

Konfor sistem - Generation 2		
Hata kodu	Tanım	Koşul
00953	Cupé lambası gecikmesi; bilinmeyen anahtar konumu	- Bilinmeyen sviç durumu - Aralıklı
00943	Elektrikli ısıtmalı yan ayna, sürücü tarafı	- Semptom yok - Sürekli
00912	Sol ön cam kaldırma mekanizması anahtarı	- Hatalı sinyal - Aralıklı
00944	Elektrikli ısıtmalı yan ayna, yolcu tarafı	- Semptom yok - Sürekli

Mekanikçi:	İmza	
	-	