МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Кафедра обчислювальної техніки

ЗВІТ

з лабораторної роботи №2

з дисципліни «Системне програмування вбудованих систем»

«Інтеграція сенсорної підсистеми: схема підключення, верифікація інтерфейсів логічним аналізатором, архітектура програмного проєкту»

Тема проєкту: Motion-Mirroring Teleoperator (№6, Додаток А)
Форма виконання: В (Wokwi), індивідуально

Виконав:
студент групи ІО-31
Сас Євгеній Олександрович

Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ — 2026

Зміст

1. Мета
2. Завдання
3. Виконання
4. 3.1 Конфігурація стенда і відхилення від методички
5. 3.2 Аргументація архітектурних рішень (схема підключення)
6. 3.3 Інструкція з підключення
7. 3.4 Підключення і перевірка всіх пристроїв (самоперевірка)
8. 3.5 Записи логічного аналізатора і їх аналіз
9. 3.6 Структура проєкту, бібліотеки, правила залежностей
10. 3.7 Тестування
11. 3.8 CI
12. 3.9 Журнал проблем
13. 3.10 Внесок за напрямами
14. 3.11 Відеозвіт
15. Висновки
16. Відповіді на контрольні питання
17. Джерела

1. Мета

Довести, що вся апаратна частина продукту Motion-Mirroring Teleoperator сумісна фізично і логічно: - усі пристрої з PRD працюють одночасно в одній прошивці; - піни й периферійні блоки не конфліктують; - кожна шина працює так, як описано в документації, і це підтверджено не лише логом в UART, а й незалежним вимірюванням сигналів логічним аналізатором.

Паралельно треба було побудувати фундамент для ЛР3–ЛР6: шарову структуру прошивки, автоматичну перевірку правил залежностей, хостові тести з покриттям і CI. Наступні роботи не повинні вимагати ні перемонтажу стенда, ні переписування каталогів.

2. Завдання

Відповідно до розділу 4 методички:

1. **4.1.** Pinout-таблиця «пін МК → функція → пристрій» з обґрунтуванням кожного рядка, таблиця адрес і ідентифікаторів, бюджет живлення, параметри шин з розрахунком від дерева тактування, схема і щонайменше два відхилені варіанти розкладки.
2. **4.2.** Для кожного пристрою з PRD: ідентифікація чіпа, мінімальна ініціалізація, перевірка фізичної правдоподібності даних. Усе — в одній прошивці з режимом самоперевірки, вивід якого придатний для автоматичного розбору.
3. **4.3.** Відтворювані записи логічного аналізатора для кожного інтерфейсу продукту (I²C, SPI, UART, PWM; ADC — спосіб фіксації) з параметрами запису.

4. **4.4.** Декодування в текст, зіставлення з datasheet, вимірювання часових параметрів і порівняння з розрахунком, ручне декодування кількох байтів, аналіз аномалій.
5. **4.5.** Шарова архітектура; лише потрібні модулі HAL; зафіксовані версії бібліотек; збірка без попереджень з `-Wall -Wextra`; автоматична перевірка правил залежностей; component diagram.
6. **4.6.** `make test` на хості; тести перетворень одиниць, обробки помилок шини, послідовності команд SPI-flash; тестові вектори з реальних записів; приклад розрахунку з datasheet; покриття; CI на кожен PR.

3. Виконання

3.1 Конфігурація стенда і відхилення від методички

Елемент	За методичкою / PRD	Фактично	Пояснення
Плата	NUCLEO-F446RE / F411RE (Додаток А, документи DS10693/RM0390/UM1724)	**NUCLEO-C031C6** (STM32C031C6T6, Cortex-M0+, 48 МГц, 32 КБ Flash, 12 КБ RAM)	Wokwi симулює лише STM32C031, STM32L031, STM32F103; єдина Nucleo-64 — C031C6. Усі посилання — на DS13867, RM0490, UM2953
MPU-6050	I²C	`wokwi-mpu6050`	вбудована модель Wokwi
W25Q64	SPI	**custom chip** `chips/w25q64/`	у Wokwi немає SPI-флеш; модель написана за datasheet W25Q64JV Rev J (доповнення, а не заміна)
SG92R ×2	PWM	`wokwi-servo` ×2	—
FT232RL	UART	**custom chip** `chips/ft232rl/`	у Wokwi немає; модель TTL-боку: приймає UART і показує рядок «як у терміналі ПК»
LED ×2, B1	GPIO	`wokwi-led` + 330 Ω, `wokwi-pushbutton` на PC13	B1 на платі моделі не активний — кнопка намальована окремо на тому ж піні
Логічний аналізатор	wokwi-logic-analyzer → VCD → PulseView	так само; декодування `sigrok-cli` (той самий рушій libsigrokdecode, методичка §3.3)	—
Камера	лише форма А	немає	тема 6 камери не містить

Повна таблиця компонентів — docs/hardware-components.md.

3.2 Аргументація архітектурних рішень (схема підключення)

Повний документ — docs/pinout.md: 16 рядків таблиці пінів з номерами AF, роз'ємами Arduino/morpho, рівнями, pull-up і джерелами; адреси; бюджет живлення; розрахунки шин; схема; аналіз конфліктів; 5 відхилених варіантів. Ключові рішення:

- **Чому I²C на PB8/PB9 (D15/D14).** Це I2C1_SCL/SDA з AF6 ([DS] Table 15 p.36), піни FT_f, які підтримують Fast-mode і Fm+ ([DS] Table 12 p.34, §5.3.18 p.76). Вони стоять на стандартних місцях Arduino для I²C ([UM] Table 11 p.20). PB6/PB7 теж мають I2C1,

але це Arduino D1/D0 = USART1 — природне місце для FT232RL (відхилений варіант V3).

- **Чому така частота I²C.** FR-01 PRD вимагає читати 14 байт IMU з частотою 200 Гц. При 400 кГц пакет триває ≈ 0.38 мс (8 % часу шини), при 100 кГц — 1.53 мс. TIMINGR = 0x50330309 узято з [RM] Table 115 p.711 для I2CCLK = 48 МГц. Обмеження з [DS] Table 60 (I2CCLK ≥ 9 МГц для Fm) виконується.
- **Чому SCK на PB3, а не на «стандартному» PA5 (D13).** PA5 через SB26 керує світлодіодом LD4 ([UM] Table 10 p.18), тож такт SPI блимав би LED. PB3 має SPI1_SCK на AF0 ([DS] Table 15) і стоїть на D3.
- **Чому CS# на PB0 (D10) і програмний.** D10 — традиційний CS для Arduino-шилдів ([UM] Table 11). Апаратний NSS піднімає лінію після кожного кадру, а W25Q64 потребує утримувати CS# усю команду: 4 байти заголовка плюс до 256 байт даних ([W25] p.35). Це гарантує лише програмне керування.
- **Чому 3 МГц SPI.** Межа C031 — 24 МГц ([DS] Table 62), межа флеш для 03h — 50 МГц. Але аналізатор fx2lafw має 24 MS/s, і для ≥ 8 вибірок на біт SCK не може перевищувати 3 МГц.
- **Чому обидва серво на TIM3 (PB4/PB5).** Однаковий період 50 Гц робить спільні PSC/ARR перевагою, а не конфліктом. PA6/PA7 (теж TIM3_CH1/CH2) зайняті під SPI1 MISO/MOSI (V2).
- **Чому серво живляться окремо.** USB ST-LINK дає 500 мА на всю плату ([UM] Table 7). Мікросерво при старті й застопорюванні тягнуть сотні міліампер. Просідання 5 В перезапускало б МК, а щітковий двигун наводить імпульсні перешкоди. Земля спільна, бо ШІМ рахується від GND МК.
- **Конфлікт камери з іншими інтерфейсами** — не застосовно: камери в темі 6 немає.
- **Електричні обмеження.**
- W25Q64 не витримує 5 В ([W25] §9.1) → живлення лише 3V3.
- FT232RL з VCCIO = 5 В видає до 4.9 В ([FT] Table 5.3) → PB7 FT_f з вимкненим внутрішнім pull-up ([DS] Table 24 note 2) або перемичка VCCIO = 3.3 В.
- Pull-up GY-521 підтягують лінії до VCC модуля → модуль живиться від 3V3.

3.3 Інструкція з підключення

Покрокова інструкція для людини, яка не займалась монтажем, — `docs/pinout.md` §7. Ця ж схема в симуляторі — `diagram.json`. Варіант схеми для кожного запису аналізатора відрізняється лише точками підключення щупів: `docs/captures/*.diagram.json`.

3.4 Підключення і перевірка всіх пристроїв (самоперевірка)

Усі пристрої працюють одночасно в одній прошивці. На старті прошивка виконує самоперевірку (`App/selftest.c`) і виводить в UART по одному рядку на пристрій у форматі `ST,dev=<NAME>,res=<PASS|FAIL>,ключ=значення,...`, без пробілів, тож рядки легко розбирати автоматично. Фактичний вивід у симуляторі (`docs/captures/boot-selftest-all-buses.uart.log`):

```
ST,dev=BEGIN,fw=lr2-1.0,board=NUCLEO-C031C6
ST,dev=MCU,res=PASS,board=NUCLEO-C031C6,sysclk_hz=48000000
ST,dev=MPU6050,res=PASS,bus=I2C1,addr=0x68,who=0x68,acc_mg=0/0/1000,norm_mg=1000,dev_mg
```

```
=0,gyro_mdps=0/0/0,temp_cdeg=2400,chk=AGT
ST,dev=W25Q64,res=PASS,bus=SPI1,jedec=EF4017,test_addr=0x7FF000,len=32,erase_ms=46,mism
atch=0,stage=readback,err=OK
ST,dev=SERVO_PAN,res=PASS,pwm=TIM3_CH1,period_us=20000,pulse_us_0deg=544,pulse_us_180de
g=2400,pulse_us_90deg=1472
ST,dev=SERVO_TILT,res=PASS,pwm=TIM3_CH2,period_us=20000,pulse_us_0deg=544,pulse_us_180d
eg=2400,pulse_us_90deg=1472
ST,dev=LED_LIVE,res=PASS,readback_on=1,readback_off=1
ST,dev=LED_REC,res=PASS,readback_on=1,readback_off=1
ST,dev=BTN_B1,res=PASS,pin=PC13,idle=released
ST,dev=FT232RL,res=PASS,uart=USART1,baud=115200,tx=OK
ST,dev=SUMMARY,res=PASS,pass=9,fail=0
```

Методика перевірки правдоподібності — не «число змінюється», а кількісні критерії з datasheet:


Пристрій	Ідентифікація	Мінімальна ініціалізація	Критерій правдоподібності
MPU-6050	WHO_AM_I (0x75) = 0x68	DEVICE_RESET → 100 мс → PWR_MGMT_1 = 0x01 (PLL гіро X), CONFIG = 3, SMPLRT_DIV = 4 (200 Гц), ±250 °/с, ±2 g; контрольне читання PWR_MGMT_1	модуль прискорення в спокої **1000 ± 110 mg** (±3 % чутливості + ±80 mg zero-g по Z, [PS] §6.2); кожна вісь гіроскопа **< 20 °/с** (initial ZRO, [PS] §6.1); температура 5…45 °C
W25Q64	JEDEC ID = EF 40 17	WREN + перевірка WEL	стирання тестового сектора → усі байти 0xFF; програмування 32 байт → **читання побайтно збігається з записаним**; стирання вкладається в tSE max 400 мс
SG92R ×2	— (немає регістрів)	TIM3 PWM 50 Гц	період, прочитаний з PSC/ARR, = **20 000 мкс**; CCR для 0°/180°/90° = 544/2400/1472 мкс ± 2 мкс; на записі аналізатора ширина збігається до 25 нс (§3.5)
LED ×2	—	GPIO push-pull	рівень IDR (фактичний рівень на виводі, а не ODR) = 1 після «on» і 0 після «off»
B1	—	вхід з pull-up	у спокої «released»
FT232RL	— (USB-бік)	USART1 115200 8N1	передача рядка без помилок HAL; на приймачі (модель FT232RL / термінал ПК) рядок `FT232RL link check: ...`

Наслідки помилок теж перевірено тестами (`tests/test_app.c`): відсутній MPU дає `err=NACK`, 1.2 g дає `chk=aGT`, бітова помилка флеш — `stage=blank,err=VERIFY`, «застряглий» LED — `LED_REC,res=FAIL`, неправильний SYSCLK — `MCU,res=FAIL`.


3.5 Записи логічного аналізатора і їх аналіз

Повний аналіз — [docs/captures/analysis.md](), числа — [docs/captures/measurements.md](). Кожен запис відтворюється командою `make captures`: сценарій Wokwi надсилає в консоль команду `cap i2c|spi|pwm|uart|anomaly`, яка ініціює саме цю транзакцію, а службовий вивід MARK позначає подію в прошивці.


I²C (MPU-6050). Декодовано: `S 68 W 75 P | S 68 R 68 NACK P | S 68 W 3B P | S 68 R 00 00 00 00 40 00 EF 5C 00 00 00 00 00 00 NACK P`. Z = 0x4000 = 1 g, TEMP = 0xEF5C → 24.00 °C. Ручне декодування першої транзакції: START, 1101000 = 0x68, W = 0, ACK, 0x75, ACK, STOP.

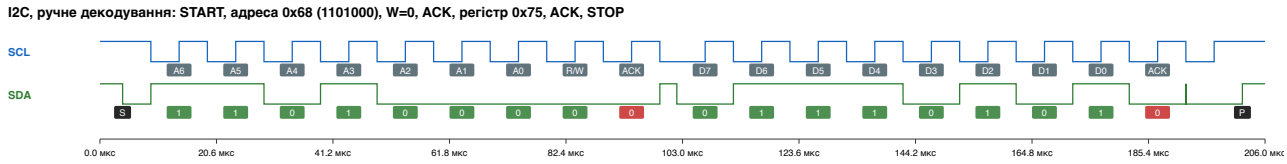

SPI (W25Q64). `9F → EF 40 17`, `06`, `05 → 02` (WEL), `02 7F F1 00 + 16 байт`, `05 → 03` (BUSY) ×3, `05 → 00`, `03 7F F1 00 → ті самі 16 байт`. Режим 0: SCK = 0 на фронтах CS#.

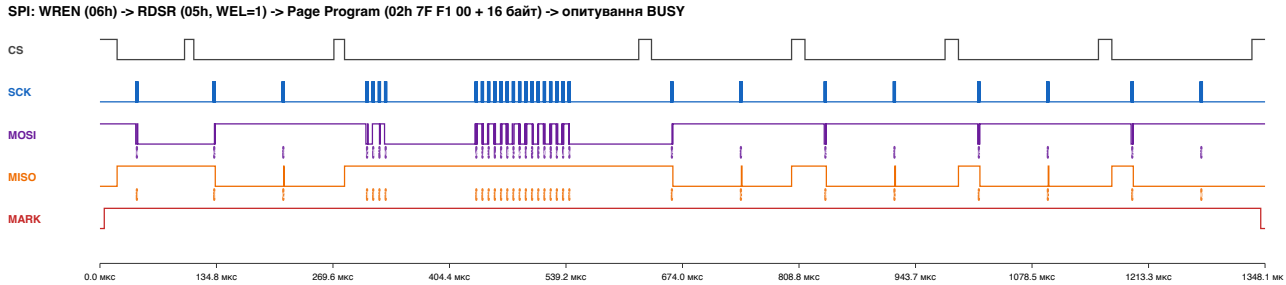

PWM. Виміряно 544.000 / 1472.000 / 2400.000 мкс (pan) і 1008 / 1472 / 1936 мкс (tilt), період 20.000 мс. Збігається з розрахунком до 25 нс.

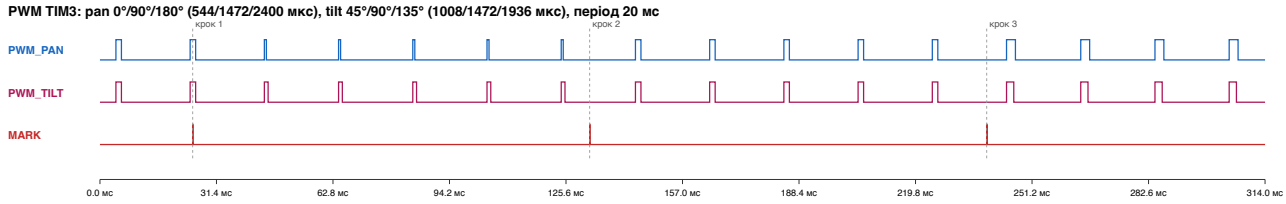

UART. Тривалість біта 8.688 мкс → 115 097 бод. Розрахунок BRR = 417 дає 115 108 бод (−0.08 %). Рядок декодовано на обох лініях (VCP і FT232RL).

ADC. У продукті немає АЦП. Спосіб фіксації — службовий вивід MARK (PA9), той самий, що позначає транзакції шин.


Порівняння з розрахунком (головне):

Параметр	Розрахунок	Виміряно
SCK	3 МГц	2.979 МГц
UART	115 108 бод	115 097 бод
PWM	20 мс / 544…2400 мкс	20.000 мс / 544.000…2400.000 мкс
SCL	400 кГц	**99.7 кГц**

SCL розійшовся з розрахунком: модель Wokwi ігнорує TIMINGR (аномалія A4, доведено контрольним записом з TIMINGR для 100 кГц).


Аномалії (`analysis.md` §6): - **A1 — NACK на 0x69 (створено свідомо).** HAL і шина узгоджені. - **A2 — розбіжність HAL ↔ шина.** `HAL_I2C_Mem_Read` зависає після байта регістра, і на шині немає ні Sr, ні STOP. Перший START після відновлення sigrok бачить як «Start repeat». - **A3 — розбіжність HAL ↔ шина.** `HAL_I2C_Master_Transmit` передає лише перший

байт через preload TXDR і «застряглий» TXIS моделі. - **A4 — модель ігнорує TIMINGR.** - **A5 — невизначений MISO у фазі команди.** - **A6 — MOSI змінюється на тому ж фронті, де флеш його захоплює (setup = 0).**

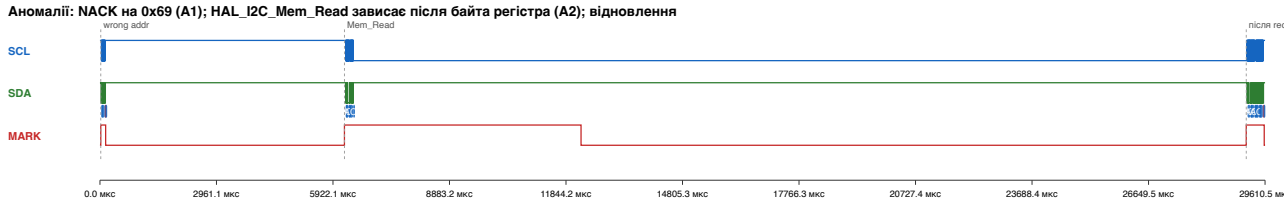

3.6 Структура проєкту, бібліотеки, правила залежностей

Опис — docs/architecture.md.

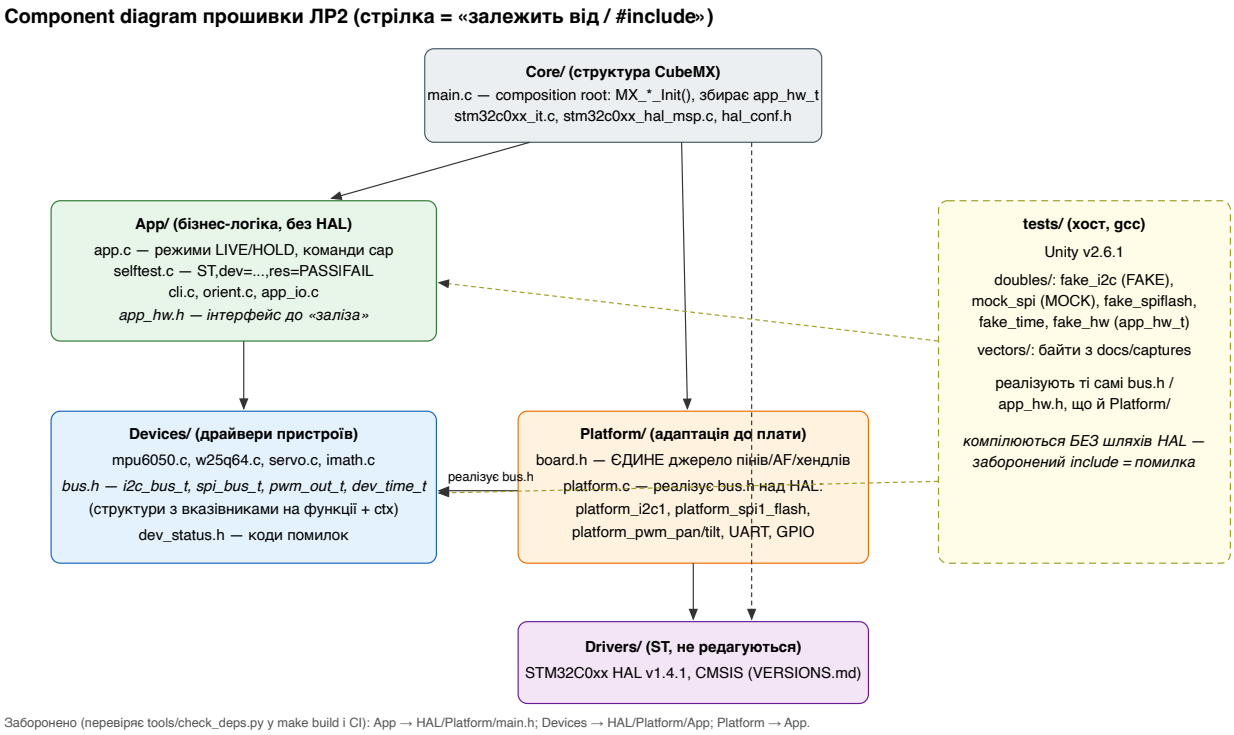

Заборонено (перевіряє tools/check_deps.py у make build і CI): App → HAL/Platform/main.h; Devices → HAL/Platform/App; Platform → App.

- **Шари:** `Core/` (структура CubeMX, composition root), `Drivers/` (HAL/CMSIS ST, не редагуються), `Platform/` (`board.h` — єдине джерело пінів/AF/хендлів; реалізації `bus.h` над HAL), `Devices/` (драйвери, залежать лише від `bus.h`), `App/` (логіка, без HAL), `tests/`.
- **Як драйвер бачить шину:** структура з вказівниками на функції `i2c_bus_t` / `spi_bus_t` / `pwm_out_t` і непрозорий `ctx`. На платі — `platform_i2c1`, у тесті — `fake_i2c_bus()`. Той самий `mpu6050.c` компілюється для ARM і для хоста без змін.
- **Перевірка правила формально:** `tools/check_deps.py` — перший крок `make build` і CI. Вдруге правило перевіряє компілятор: хостові тести збирають `App/` і `Devices/` без шляхів HAL.
- **Модулі HAL:** лише CORTEX, DMA (тільки типи хендлів), FLASH, GPIO, I2C, PWR, RCC, SPI, TIM, UART. Біля кожного в `stm32c0xx_hal_conf.h` коментар, навіщо він потрібен.

- **Версії:** firmware/Drivers/VERSIONS.md — коміти ST HAL `a6c02b4`, CMSIS `bcc8d94`/`01d1814`, Unity v2.6.1 `cbcd08f`, образ Docker.
- **Попередження:** власний код — `-Wall -Wextra -Werror -Wshadow -Wformat=2`, збирається без жодного. Вендорський код — `-Wall -Wextra -Wno-unused-parameter`, придушено лише невикористані параметри у weak-колбеках HAL і лише для `Drivers/`.
- **Розмір:** Flash 26 664 Б з 32 КБ (81 %), RAM 2 488 Б з 12 КБ.

3.7 Тестування

`make test` (у Docker) або `make -C tests` (gcc на хості). Фреймворк Unity v2.6.1. **59 тестів, 0 падінь.**

Файл	Тестів	Що перевіряє
`test_mpu6050.c`	18	перетворення в mg / mdps / °C, зокрема **приклад з datasheet**: −521 LSB = 35.00 °C ([PS] §6.3); округлення; розбір big-endian; WHO_AM_I OK / NACK / неочікуваний ID / TIMEOUT; конфігурація регістрів після init; помилки на 1-му, 4-му і 8-му зверненні; одна транзакція на 14 байт; **вектор із запису I²C** дає ті самі значення, що UART-лог
`test_w25q64.c`	13	**послідовність команд (mock):** 06 → 05 (WEL) → 02 + адреса + дані → 05 до BUSY = 0; без WEL 02h не надсилається; перетин сторінки відхиляється без жодної транзакції; таймаут BUSY; вирівнювання адреси стирання; **MOSI драйвера = MOSI на записі шини** (9Fh, 02h, 03h); чужий виробник, FF FF FF, помилка шини
`test_servo_math.c`	7	кут → імпульс (зокрема значення з запису PWM), роздільність < 1°, межі ходу; isqrt; atan2 проти libm (< 0.25°) у всіх квадрантах; орієнтація з акселерометра
`test_cli.c`	6	розбір команд, регістр, помилки, межі аргументів, `\r\n` = один рядок, переповнення
`test_app.c`	15	самоперевірка: формат придатний до розбору, 9/9 PASS, відсутній MPU, 1.2 g, гіроскоп/температура поза межами, бітова помилка і чужий ID флеш, «застряглий» LED, натиснута кнопка, збій FT232RL, неправильний SYSCLK; режими і кнопка (фронт, а не рівень); команди консолі; `cap *` обрамлені BEGIN/END; аномалія і відновлення

Test doubles: - `fake_i2c` — **fake**: робоча модель регістрів MPU-6050. Перевіряє *результат*, тобто стан регістрів після init. - `mock_spi` — **mock**: журнал транзакцій з утриманим CS#. Перевіряє *послідовність*: WREN перед Page Program. Саме тут потрібен mock, бо fake не «помітив» би, що команди переставлено, якщо кінцевий стан той самий. - `fake_spiflash` — fake для тестів App. - `fake_time` — керований час. - `fake_hw` — повний `app_hw_t`.

Покриття (`make coverage`, gcovr 5.0 у Docker; тести на кожному кроці збирають `Devices/` і `App/` з `--coverage`):

Метрика	Devices/ + App/
Рядки	**95.1 %** (603/634)
Гілки	85.6 % (302/353)
Функції	100 % (63/63)

Поріг — 90 % рядків, CI падає нижче нього. Обґрунтування: ці шари не залежать від заліза, і кожна гілка має бути досяжна з тестів. Свідомо не покрито: - рядки «друку» в

демонстраційних функціях `cap_*` (їх вивід перевіряє сценарій Wokwi); - гілки `default` у `dev_status_str`; - рідкісні помилки посередині `cap_spi`.

`Core/` і `Platform/` не покриваються хостовими тестами, бо це код-клей до HAL, перевірити який можна лише на МК. Його перевіряють симуляція (`make sim`) і записи аналізатора.

Дефекти, знайдені тестами (виправлено в коміті `c816378`): 1. `cli_feed`: рядок з `\r\n` давав дві команди, якщо викликач сам не скидав буфер. Тест `test_reader_assembles_lines`. Виправлення: читач сам починає новий рядок. 2. Фаза читання SPI надсилала на MOSI вміст буфера приймача (0x00) замість 0xFF. Тест `test_probe_matches_capture` порівняв драйвер з байтами на шині. Виправлення: явні dummy 0xFF у `Platform/platform.c`.

3.8 CI

`.github/workflows/ci.yml` на кожен pull request і push у `main`/`lab*`: 1. образ Docker; 2. `make build` (з check-deps); 3. `make build-nucleo`; 4. `make coverage` з порогом; 5. перевірка відтворюваності: дві чисті збірки дають однаковий SHA-256; 6. артефакти: ELF/HEX/BIN і звіт покриття.

Другий job виконує `make sim` (самоперевірка в Wokwi, очікується `ST,dev=SUMMARY,res=PASS`), якщо в репозиторії задано секрет `WOKWI_CLI_TOKEN`.

3.9 Журнал проблем

Проблема 1: прошивка ЛР2 недоступна для F4 у симуляторі. - Симптом: методичка посилається на F411/F446, а в бібліотеці Wokwi їх немає. - Root cause: Wokwi симулює лише C031, L031, F103. - Виправлення: NUCLEO-C031C6, усі розрахунки й посилання переведено на DS13867 / RM0490 / UM2953 (`8ac4a83`).

Проблема 2: модель W25Q64 не завантажувалась. - Симптом: `Failed to load chip-w25q64: requires 130 memory pages, more than the 64 page limit`. - Root cause: масив 8 МБ, а ліміт пам'яті custom chip у Wokwi — 4 МБ. - Виправлення: розріджене зберігання (таблиця «сектор → слот», невиділені сектори читаються як 0xFF) (`8ac4a83`).

Проблема 3: MPU-6050 FAIL: TIMEOUT після успішного WHO_AM_I (аномалії A2/A3). - Симптом: на шині `68 W 6B` і зупинка; HAL повертає TIMEOUT, err = 0x20. - Root cause: модель I²C STM32C0 не підтримує repeated START і preload TXDR, а після читання лишає TXIS = 1. - Виправлення: у Platform для `BOARD_TARGET=wokwi` запис на рівні регістрів RM0490 зі скиданням PE перед транзакцією; запис номера регістра і читання — окремими транзакціями (`8ac4a83`).

Проблема 4: команди сценарію Wokwi не доходили до прошивки. - Симптом: сценарій висів на `wait-serial: 'MODE,HOLD'`. - Root cause: (а) у YAML в одинарних лапках `\n` не обробляється; (б) опитування RXNE втрачало байти (ORE) під час 14-байтового читання MPU у режимі LIVE. - Виправлення: подвійні лапки; прийом USART2 по переривanню в кільцевий буфер (`5a576c4`).

Проблема 5: у VCD потрапляв лише один з двох логічних аналізаторів. - Симптом: каналів PWM_TILT, USART1 і MARK у файлі не було. - Root cause: `wokwi-cli --vcd-file` експортує лише перший аналізатор, а сигналів потрібно 11 при 8 каналах. - Виправлення: окремий варіант схеми для кожного запису з переставленими щупами, як із реальним 8-канальним Saleae (`5a576c4`).

Проблема 6: симуляція не стартувала з CLI. - Симптом: `GDB server listening on port 3333. Simulation is paused...`. - Root cause: `gdbServerPort` у `wokwi.toml` змушує симулятор чекати GDB. - Виправлення: параметр закоментовано, з поясненням (`8ac4a83`).

Проблема 7: SCL 100 кГц замість 400 кГц. - Симптом: tLOW = tHIGH = 5 мкс. - Root cause: модель Wokwi ігнорує TIMINGR — контрольний запис з TIMINGR для 100 кГц дає те саме. - Виправлення: у прошивці нічого не міняється; у звіті — що перевіряти на залізі (`9050742`).

Проблема 8: MOSI = 0x00 у фазі читання — див. дефект 2 у §3.7 (`c816378`).

Проблема 9: PulseView 0.4.2 (офіційна збірка x86 під Rosetta) не відкриває VCD. - Симптом: «Failed to open device / Failed to read file». - Root cause: стара libsigrok у збірці 0.4.2 (поточна sigrok-cli 0.7.2 читає ті самі файли). - Виправлення: декодування `sigrok-cli` (той самий рушій), анотовані осцилограми з VCD (`tools/plot_waveforms.py`); файли сесій `.pvs` з декодерами — у `docs/captures/pulseview/` (`f05c7fd`).

Проблема 10: CubeMX `.ioc` не створено. - Симптом / root cause: завантаження STM32CubeMX вимагає облікового запису myST, а автоматизовано створювати облікові записи не можна. - Виправлення: `Core/` написано у структурі CubeMX з секціями `USER CODE`; `board.h` — єдине джерело пінів. При генерації `.ioc` піни переносяться з `docs/pinout.md` §1.

3.10 Внесок за напрямами

Робота виконана індивідуально. Відповідальний за всі шість напрямів розділу 5 — Сас Євгеній Олександрович.

№	Напрям	Відповідальний	Артефакти	Коміти
1	Звіт і документація	Сас Є. О.	`docs/lab2-report.md`, `docs/lab_2/img/*`, відео	`0f27b4e`
2	Документація і pinout	Сас Є. О.	`docs/pinout.md`, `diagram.json`, `firmware/Platform/board.h`	`8ac4a83`, `0f27b4e`
3	Робота з апаратурою (симулятор)	Сас Є. О.	`diagram.json`, `chips/*`, `docs/captures/*.vcd`, `tools/capture.py`	`8ac4a83`, `5a576c4`
4	Декодування і аналіз	Сас Є. О.	`docs/captures/analysis.md`, `measurements.md`, `*.txt`, `tools/analyze_captures.py`	`9050742`, `0f27b4e`
5	Структура проєкту і збірка	Сас Є. О.	`firmware/**`, `Makefile`, `tools/check_deps.py`, `.github/workflows/ci.yml`	`8ac4a83`, `c816378`
6	Тестування	Сас Є. О.	`tests/**`, звіт покриття	`c816378`

3.11 Відеозвіт

Відео (≈ 1 хв, з голосом): Google Drive. Зміст: 1. Представлення: ім'я, курс, група. 2. Стенд з усіма підключеними пристроями (Wokwi, `diagram.json`). 3. Вивід самоперевірки в UART. 4. Робота пристроїв: нахил MPU-6050 (повзунок accelY) → серво, кнопка B1 → режим HOLD. 5. Фрагмент роботи з записом у PulseView (декодер I²C). 6. Хостові тести і покриття (`make test`, `make coverage`).

4. Висновки

- Схема підключення всіх пристроїв PRD обґрунтована трьома рівнями документації. Datasheet МК дав номери AF і FT-толерантність, reference manual — тактування й таймінги периферії, user manual плати — роз'єми, solder bridges і зайняті піни. Приклад, де потрібні всі три: вибір SCK = PB3 замість PA5 (AF з [DS] Table 15, тактування SPI з [RM] p.877, LD4 на PA5 через SB26 з [UM] Table 10).
- Усі 9 перевірок самотесту проходять в одній прошивці, з кількісними критеріями з datasheet: 1 g ± 110 mg, побайтний readback флеш, ширина ШІМ ± 2 мкс.
- Логічний аналізатор знайшов те, чого не видно в UART-лозі. По-перше, модель I²C ігнорує TIMINGR (100 кГц замість 400). По-друге, HAL повертає TIMEOUT, тоді як на шині передано лише перший байт або немає STOP. По-третє, після зависання шини наступний START декодується як repeated. По-четверте, фаза даних SPI у моделі ідеалізована. Методичка мала рацію: «лог показує, що думає прошивка, аналізатор — що відбувається на дротах».
- Шарова архітектура з інтерфейсами шин дозволила запускати ті самі драйвери на хості з fake/mock і перевіряти не лише результат, а й послідовність команд (WREN перед 02h). Тестові вектори з реальних записів знайшли дефект платформи: сміття на MOSI.
- **Обмеження форми B, які треба закрити на залізі:**
- таймінги Fast-mode I²C і фронти (Saleae + осцилограф);
- repeated START (`make build-nucleo`);
- номінали pull-up;
- струми й просідання живлення від серво;
- калібрування SG92R.
- **Що далі (ЛР3).** Комплементарний фільтр 200 Гц (FR-01/02), запис траєкторії у W25Q64 (FR-07/08). Структура каталогів і стенд для цього вже готові.

5. Відповіді на контрольні питання

1. **Datasheet, RM і UM.**
2. Datasheet — властивості конкретного кристала в конкретному корпусі: AF пінів, FT-толерантність, струми, частоти.
3. Reference manual — як працює периферія і як її налаштувати: регістри, дерево тактування, таймінги.
4. User manual плати — що де розведено на платі: роз'єми, solder bridges, LED, кнопки, живлення.
5. Приклад, де знадобились усі три: вибір SCK = PB3 (див. Висновки).

6. **Open-drain на I²C.** Лінію одночасно можуть тягнути кілька пристроїв: ACK, clock stretching, арбітраж. Open-drain лише тягне до 0, а 1 дає pull-up, тож «конфлікт» безпечний (wired-AND). Push-pull при одночасному «0» від slave і «1» від майстра дасть коротке замикання між виходами. На записі це видно як проміжний рівень, нестабільні або відсутні ACK, а START/STOP перестають розпізнаватися.
7. **Pull-up.**
8. Верхня межа — допустимий час наростання: Rp(max) = tr / (0.8473 · Cb).
9. Нижня межа — струм низького рівня: Rp(min) = (VDD − VOL) / IOL ([I2C] §7.1).
10. Кілька модулів зі своїми pull-up з'єднуються паралельно, тож сумарний опір падає і може стати меншим за Rp(min). Тоді виходи не дотягують лінію до VOL, і зростає струм.
11. **SCCB і I²C.** SCCB (OmniVision) не вимагає ACK від slave: 9-й біт — «don't care», часто з високим рівнем. Стандартний HAL I²C трактує це як NACK і перериває транзакцію (`HAL_I2C_ERROR_AF`), тому для камери потрібен драйвер, що ігнорує 9-й біт, або bit-bang. У темі 6 камери немає.
12. **CPOL/CPHA.**
13. CPOL — рівень SCK у спокої.
14. CPHA — на якому фронті захоплюються дані: 0 — на першому, 1 — на другому.
15. W25Q64 підтримує mode 0 і 3; ми використовуємо mode 0. На записі: SCK = 0 на обох фронтах CS# (CPOL = 0), дані декодуються на фронті SCK (CPHA = 0) і збігаються з очікуваними (EF 40 17).
16. **Програмний CS#.** Апаратний NSS у режимі master знімається між кадрами або вимагає NSSP. W25Q64 потребує утримувати /CS протягом усієї команди (заголовок + до 256 байт), а програмування виконується лише якщо /CS піднято на межі байта ([W25] p.35). Крім того, програмний CS дає змогу кільком пристроям ділити SPI1.
17. **Частота дискретизації.**
18. Мінімум ≥ 4, краще 8–10 вибірок на найкоротший інтервал: I²C 400 кГц ≥ 13 MS/s, SPI 3 МГц ≥ 24 MS/s, UART 115200 ≥ 1 MS/s, PWM 1 MS/s.
19. Зверху частоту обмежують тактування й пропускна здатність USB аналізатора: fx2lafw — 24 MS/s.
20. Wokwi пише зміни з роздільністю 1 нс, тож там обмеження немає.
21. **APB і периферія.** PCLK = 48 МГц задає всі дільники:
22. I²C: tPRESC = (PRESC + 1)/48 МГц = 125 нс → 400 кГц;
23. SPI: 48/16 = 3 МГц;
24. UART: BRR = $48 \cdot 10^6 / 115200 = 417$;
25. таймери: TIMPCLK = PCLK при APB ÷1 (інакше ×2): PSC = 47 → 1 МГц. Якщо зменшити APB вдвічі, довелося б перераховувати все, а SPI вже не досяг би 24 МГц.
26. **Серво і 3V3.** LDO 3V3 обмежений 500 мА на всю плату. Пускові струми двигуна просаджують напругу, від якої живляться МК, IMU і флеш, а щітковий двигун ще й наводить імпульсні перешкоди. Спільна земля потрібна, бо сигнал ШІМ вимірюється відносно GND МК: без неї серво не бачить коректних рівнів, і струм повертається через сигнальний дріт.
27. **Шари і що гарантує правило.** Шари: `Core → App → Devices ← Platform → Drivers`. Правило гарантують `tools/check_deps.py` у `make build` і CI, а також компіляція тестів без шляхів HAL.

28. **Доступ драйвера до шини.** Через `i2c_bus_t`/`spi_bus_t` — вказівники на функції з `ctx`. На платі їх реалізує Platform над HAL. У тесті той самий `mpu6050.c` отримує `fake_i2c_bus()`, а `w25q64.c` — `mock_spi_bus()`.
29. **Fake і mock.**
    - Fake — спрощена робоча реалізація; тест перевіряє стан після операції (`fake_i2c`: регістри MPU після `init`).
    - Mock записує і перевіряє взаємодію, тобто послідовність викликів.
    - Mock потрібен у `test_page_program_sequence`: важливо, щоб 06h прийшла перед 02h, а fake флеш з однаковим кінцевим станом цього не перевірив би.
30. **Що свідомо не покрито тестами.**
    - `Core/` і `Platform/` — код-клей до HAL, перевіряється симуляцією і записами.
    - Друк у `cap_*` — перевіряє сценарій Wokwi.
    - Нереальні гілки `default` у `dev_status_str`.

6. Джерела

1. STMicroelectronics. *DS13867 Rev 4 — STM32C031x4/x6 datasheet.* https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32c031c6.pdf
2. STMicroelectronics. *RM0490 Rev 6 — STM32C0x1 reference manual.* https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0490-stm32c0x1-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf
3. STMicroelectronics. *UM2953 Rev 2 — STM32 Nucleo-64 board (MB1717).* https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2953-stm32-nucleo64-board-mb1717-stmicroelectronics.pdf
4. STMicroelectronics. *stm32c0xx-hal-driver, cmsis-device-c0, cmsis-core; stm32c0xx-nucleo-bsp* (GitHub).
5. InvenSense. *PS-MPU-6000A-00 Rev 3.1; RM-MPU-6000A-00 Rev 4.0.* (дзеркало cdn.sparkfun.com, сайт TDK документи вже не віддає)
6. Winbond. *W25Q64JV datasheet, Revision J.* https://www.winbond.com/resource-files/w25q64jv%20revj%2003272018%20plus.pdf
7. FTDI. *FT232R USB UART IC Datasheet v2.10 (FT_000053).* (дзеркало cdn.sparkfun.com)
8. Tower Pro. *SG92R.* https://www.towerpro.com.tw/product/sg92r-7/
9. NXP. *UM10204 — I²C-bus specification and user manual, Rev 7.*
10. sigrok project. *sigrok-cli, PulseView, libsigrokdecode.* https://sigrok.org/wiki
11. Wokwi. *Logic Analyzer, Custom Chips API, Wokwi CLI, Automation Scenarios.* https://docs.wokwi.com
12. ThrowTheSwitch. *Unity v2.6.1.* https://github.com/ThrowTheSwitch/Unity
13. J. Grenning. *Test-Driven Development for Embedded C.* Pragmatic Bookshelf.