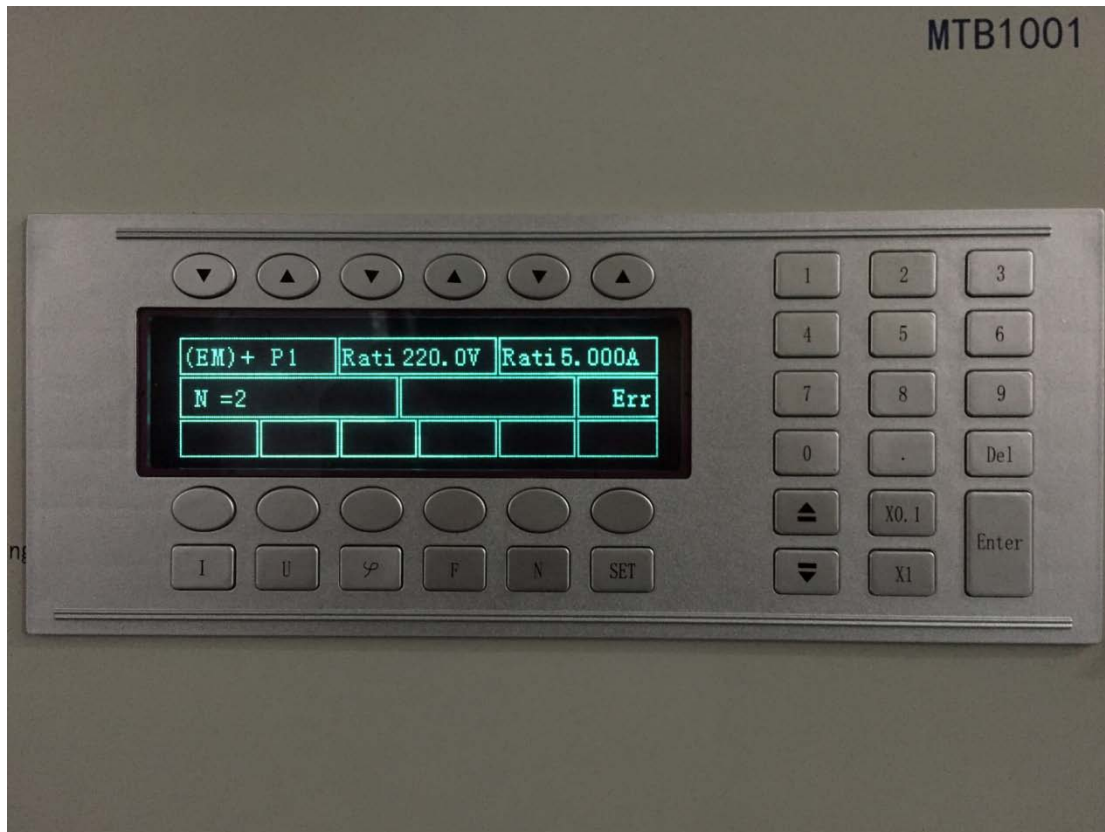1. Input N=1

2. Press the key on error display, it will show N=1

3. Input N=2

4. Press the key on error display, it will show N=2