Recharge AC lente : KLE défectueux



Carte du symptôme

Le temps de recharge Level 2 devient anormalement long.



BMW a identifié un défaut de condensateur dans certaines électroniques de charge KLE.

Le symptôme concerne la recharge Level 2 et peut augmenter le temps de charge.

La campagne prévoit le remplacement du KLE sur les

Ce que BMW documente

BMW a identifié un défaut de condensateur dans certaines électroniques de charge KLE.

Le symptôme concerne la recharge Level 2 et peut augmenter le temps de charge.

La campagne prévoit le remplacement du KLE sur les véhicules concernés puis programmation.

Reconnaissance visuelle




Photo réelle BMW i3 / composant associé.

Le VLM peut l’utiliser pour identifier une famille de pièce ou un état visuel, mais le diagnostic doit être confirmé par les DTC et les sources techniques.

DTC / indices

Un DTC oriente la recherche mais n’autorise pas à remplacer directement un composant. MaintiDoc doit conserver la distinction entre symptôme, code, cause documentée et hypothèse.

Arbre de décision MaintiDoc

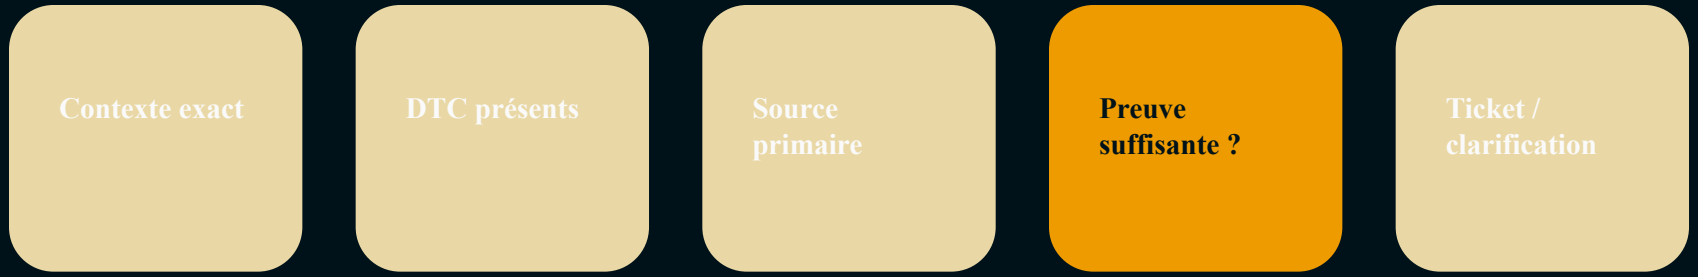

Décision et ticket

Sujet : Recharge AC lente : KLE défectueux

Symptôme : Le temps de recharge Level 2 devient anormalement long.
DTC : —

Décision : appliquer uniquement les contrôles couverts par la source. Si le contexte ne correspond pas exactement au bulletin, poursuivre avec ISTA et demander une clarification.

Toute création de ticket reste soumise à validation humaine.

Sources techniques et visuelles

SOURCE TECHNIQUE
BMW Service Action KLE / NHTSA SB-10058161-5091
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/SB-10058161-5091.pdf

SOURCE VISUELLE
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans MaintiDoc V3.

Règle : les informations de diagnostic doivent être supportées par BMW/NHTSA ; les images servent à la reconnaissance visuelle et sont sourcées séparément.