# Capteur de position rotor : code EME 222011



# Symptôme et contexte



Impossible d’engager une position de conduite ; l’affichage revient en P et peut clignoter.

BMW associe 222011 à l’ajustement du capteur de position rotor non réalisé ou hors tolérance.

Le bulletin demande d’effectuer l’ajustement du capteur avec la fonction de service ISTA.

# DTC et interprétation

**222011**

Le code oriente la recherche. MaintiDoc doit vérifier le contexte du bulletin, la variante et les autres DTC avant de proposer une action.

# Faits vérifiés

BMW associe 222011 à l’ajustement du capteur de position rotor non réalisé ou hors tolérance.

Le bulletin demande d’effectuer l’ajustement du capteur avec la fonction de service ISTA.

Le problème est traité comme un défaut EME / calibration, pas comme une preuve directe de moteur défectueux.


# Image réelle et reconnaissance



Le VLM peut reconnaître le composant ou le contexte visuel. Cette observation doit ensuite être croisée avec la source BMW/NHTSA et les DTC.

Pas de diagnostic confirmé par image seule.

# Diagnostic documentaire

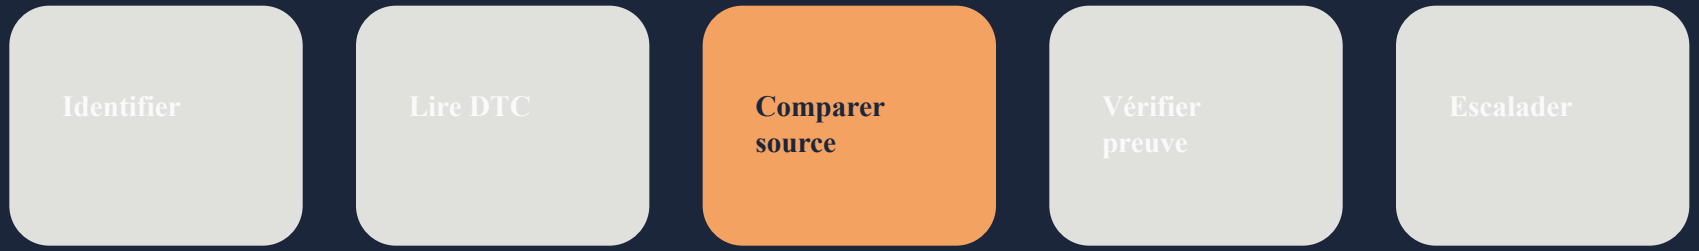

# Décision MaintiDoc

Sujet : Capteur de position rotor : code EME 222011
Symptôme : Impossible d’engager une position de conduite ; l’affichage revient en P et peut clignoter.
DTC : 222011

Décision : suivre la branche de diagnostic uniquement si le scénario correspond à la source. Sinon, demander une clarification ou reprendre le diagnostic ISTA.

Validation humaine requise.

# Sources

TECHNIQUE
BMW SI B12 30 15 / NHTSA MC-10147811-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2015/MC-10147811-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans MaintiDoc V3.

Les faits techniques sont limités à ce que la source BMW/NHTSA supporte.