Capteur pression/température du circuit A/C



Symptôme observé

La climatisation ne refroidit plus et un ou deux défauts du capteur après compresseur sont présents.



BMW cite 801295 et 80112A dans ce scénario sur i3.

La cause documentée est un court-circuit au capteur lié à des particules d’aluminium dans la conduite haute pression.

BMW demande de remplacer ensemble le capteur de pression et la conduite haute pression concernée.

DTC et contrôle

801295 · 80112A

MaintiDoc doit vérifier que le symptôme, la version du véhicule et le DTC correspondent bien au bulletin avant de choisir cette branche.

Ce que la source permet d’affirmer

BMW cite 801295 et 80112A dans ce scénario sur i3.

La cause documentée est un court-circuit au capteur lié à des particules d’aluminium dans la conduite haute pression.


BMW demande de remplacer ensemble le capteur de pression et la conduite haute pression concernée.

Image réelle du composant



L’image sert à identifier visuellement la famille de composant thermique. La conclusion doit rester fondée sur les DTC et la documentation technique.

Chemin MaintiDoc

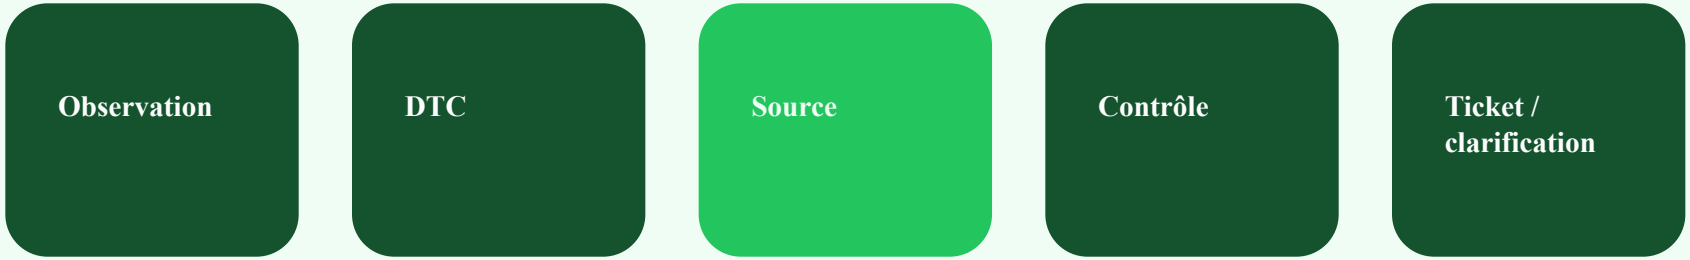

Décision proposée

Sujet : Capteur pression/température du circuit A/C
Symptôme : La climatisation ne refroidit plus et un ou deux défauts du capteur après compresseur sont présents.
DTC : 801295 · 80112A

Décision : appliquer uniquement la correction documentée si le scénario correspond exactement. Sinon, conserver « diagnostic à confirmer » et poursuivre avec ISTA.

Validation humaine requise.

Sources techniques et visuelles

TECHNIQUE
BMW SIB 64 01 20 / NHTSA MC-10174028-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2020/MC-10174028-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle d’un composant thermique BMW i3 / tableau de bord selon le sujet.

Les faits techniques sont limités à ce que BMW/NHTSA documente ; la photo sert à la reconnaissance visuelle.