Chauffage intermittent : EH / IHKA



Symptôme observé

Le véhicule perd par intermittence le chauffage habitacle.



BMW cite E70C3A comme absence de réponse du chauffage électrique.

Des défauts de communication LIN supplémentaires peuvent être présents.

Le bulletin distingue problème logiciel IHKA, chauffage électrique et communication entre modules.

DTC et contrôle

E70C3A · E7147F · E71482

MaintiDoc doit vérifier que le symptôme, la version du véhicule et le DTC correspondent bien au bulletin avant de choisir cette branche.

Ce que la source permet d’affirmer

BMW cite E70C3A comme absence de réponse du chauffage électrique.

Des défauts de communication LIN supplémentaires peuvent être présents.


Le bulletin distingue problème logiciel IHKA, chauffage électrique et communication entre modules.

Image réelle du composant



L’image sert à identifier visuellement la famille de composant thermique. La conclusion doit rester fondée sur les DTC et la documentation technique.

Chemin MaintiDoc

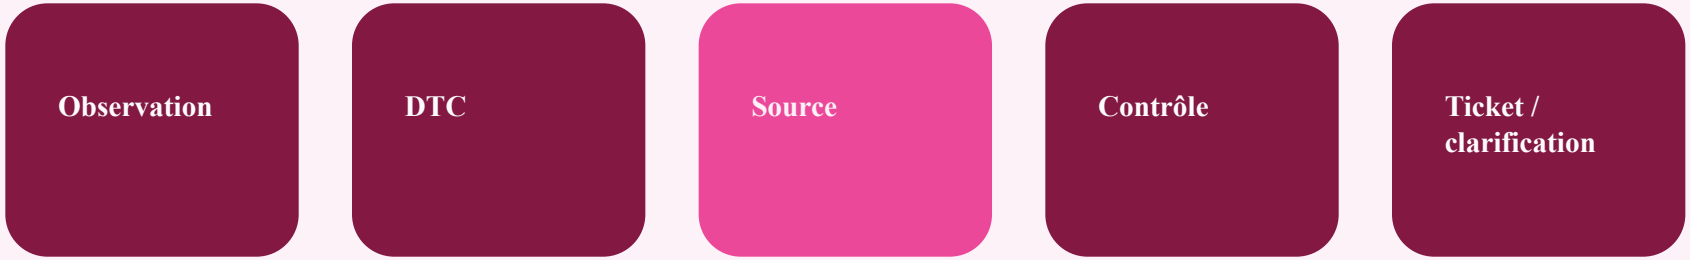

Décision proposée

Sujet : Chauffage intermittent : EH / IHKA
Symptôme : Le véhicule perd par intermittence le chauffage habitacle.
DTC : E70C3A · E7147F · E71482

Décision : appliquer uniquement la correction documentée si le scénario correspond exactement.
Sinon, conserver « diagnostic à confirmer » et poursuivre avec ISTA.

Validation humaine requise.

Sources techniques et visuelles

TECHNIQUE
BMW SI B64 04 19 / NHTSA MC-10160292-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/MC-10160292-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle d’un composant thermique BMW i3 / tableau de bord selon le sujet.

Les faits techniques sont limités à ce que BMW/NHTSA documente ; la photo sert à la reconnaissance visuelle.