DOCUMENTATION OFFICIELLE HOMELAB & RÉSEAU

Guide 11 : Palier 6 - Cybersecurite Reseau L2 (Port-Security, DHCP Snooping & BPDU Guard)

Laboratoire d'infrastructure réseau, virtualisation Proxmox et cybersécurité Fortinet / Cisco

Date : 11 Novembre 2026 **Hôte :** Proxmox VE (192.168.1.200) **SIEM :** Wazuh v4.14.10 (192.168.1.201)

Lab : EVE-NG Community (192.168.1.202) **Statut :** Validé & Opérationnel (Audit 40/40)

Ce guide documente l'implementation de reference du Palier 6 d'Ingenierie Reseau et Securite : le durcissement complet de la couche d'acces (Commutateur Cisco IOL L2 SW1), articulant le controle d'acces physique par adresse MAC (Port-Security), la protection contre les serveurs DHCP pirates (DHCP Snooping) et la preservation de l'integrite de la topologie Spanning-Tree (PortFast & BPDU Guard).

---

1. Contexte et Enjeux Industriels de la Securite Couche 2


La majorite des cyberattaques internes et des incidents d'exploitation surviennent au niveau de la couche liaison de donnees (Couche 2 du modele OSI) :

1. **Saturation de la table CAM (*MAC Flooding*) & Usurpation (*MAC Spoofing*) :** Un attaquant inonde le commutateur de fausses adresses MAC pour saturer sa memoire et transformer le commutateur en concentrateur (*hub*), rendant possible l'ecoute passive de l'ensemble des trames du VLAN.
2. **Serveurs DHCP pirates (*Rogue DHCP*) & Attaques Man-in-the-Middle :** Tout equipement non autorise peut emettre des offres DHCP frauduleuses attribuant aux utilisateurs une fausse passerelle par defaut pour intercepter leurs flux ou un faux DNS pour le phishing.
3. **Boucles et compromissions Spanning-Tree :** Le raccordement accidentel ou hostile d'un commutateur pirate sur une prise murale peut provoquer une tempete de diffusion (*Broadcast Storm*) ou usurper le role de pont racine (*Root Bridge*), destabilisant l'infrastructure.

Le **Palier 6** neutralise integralement ces vecteurs d'attaque sur le segment d'acces utilisateur (VLAN 10).

---

2. Architecture de Securite L2 et Topologie d'Acces

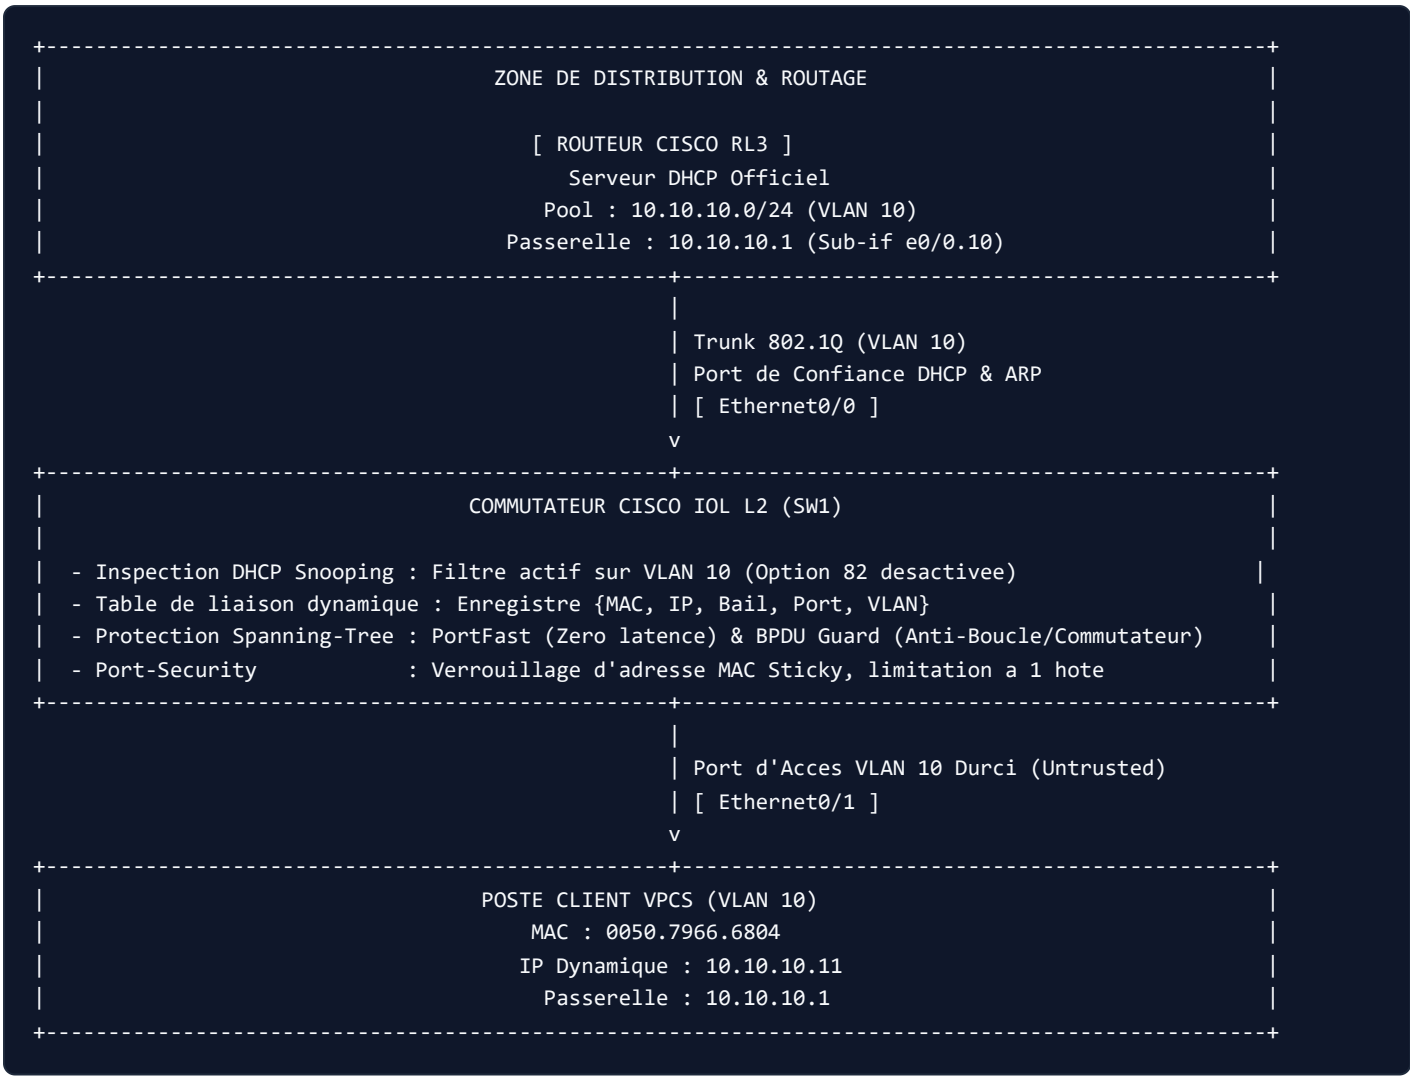

Matrice de Securite des Ports du Commutateur SW1

Interface	Raccordement	Mode Switchport	Role Securite DHCP	Mecanismes L2 Actifs	Action en cas d'attaque
`Ethernet0/0`	Routeur RL3	Trunk 802.1Q	**`Trusted`** **(Oui)**	Liaison montante certifiee	N/A (Trafic d'infrastructure autorise)
`Ethernet0/1`	Client VPCS	Access VLAN 10	**`Untrusted`** **(Non)**	Port-Security, PortFast, BPDU Guard	Blocage de trames non autorisees / err-disabled

3. Implementation de Port-Security

A. Conception Technique et Modes de Violation

Port-Security analyse l'adresse MAC source des trames entrantes sur l'interface :

- **`mac-address sticky`** **:** Le commutateur convertit dynamiquement la premiere adresse MAC apprise en adresse securisee persistante inscrite dans la configuration active (`running-config`).

- `maximum 1` **:** Interdit le raccordement de plusieurs equipements sur la meme prise physique (antidote aux commutateurs sauvages).
- **Modes de violation :**
- `restrict` **:** L'adresse non autorisee est silencieusement jetee, le compteur de violation `Security Violation Count` s'incremente et une alerte Syslog est envoyee au SIEM. Le port reste operationnel (`Secure-up`).
- `shutdown` **:** Des la premiere trame frauduleuse, le commutateur desactive physiquement l'interface et la bascule dans l'etat critique `err-disabled` (`Secure-shutdown`).

B. Configuration Cisco IOS sur SW1

```
interface Ethernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 exit
```

---

4. Implementation du DHCP Snooping

A. Mecanisme de Defense

1. **Ports** `Trusted` **(De Confiance) :** L'interface `Ethernet0/0` reliant le routeur RL3 est explicitee en `ip dhcp snooping trust`. Seul ce port est autorise a acheminer des reponses serveur `DHCP Offer` et `DHCP Ack`.
2. **Ports** `Untrusted` **(Non Fiables) :** Le port `Ethernet0/1` est non fiable par defaut. Si un serveur pirate repond a une requete client, ses paquets sont detruits immediatement.
3. **Desactivation de l'Option 82 :** Dans les reseaux locaux commutateur-routeur Cisco, l'insertion automatique du champ Relay Agent Information (Option 82) avec `giaddr 0.0.0.0` provoque le rejet des paquets par le routeur. La directive `no ip dhcp snooping information option` garantit l'interoperabilite.

B. Configuration Cisco IOS

Sur le Routeur RL3 (Serveur DHCP Officiel) :

```
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.10
ip dhcp pool POOL_VLAN10
 network 10.10.10.0 255.255.255.0
 default-router 10.10.10.1
 dns-server 8.8.8.8
 exit
```

Sur le Commutateur SW1 :

```
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10
no ip dhcp snooping information option

interface Ethernet0/0
 ip dhcp snooping trust
 exit
```

---

5. Durcissement Spanning-Tree : PortFast & BPDU Guard

A. Enjeux et Synergie

- **`spanning-tree portfast` :** Neutralise les 30 secondes d'attente (Listening/Learning) de STP lors du raccordement d'un poste, permettant au client d'obtenir instantanement son bail DHCP.
- **`spanning-tree bpduguard enable` :** Si un commutateur pirate emet une trame BPDU sur ce port d'acces, le port est immediatement coupe en `err-disabled`.

B. Configuration Cisco IOS sur SW1

```
interface Ethernet0/1
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 exit
```

---

6. Preuves de Validation et Resultats Experimentaux en Production

1. Enregistrement de l'Adresse MAC Legitime (Port-Security)

Apres emission du premier ping depuis VPCS (`0050.7966.6804`), SW1 a automatiquement enrichi sa configuration :

```
SW1#show running-config interface Ethernet0/1
interface Ethernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky 0050.7966.6804
 duplex auto
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
end
```

2. Test d'Attaque et Observation de la Violation en Mode Restrict

Apres avoir defini une adresse autorisee factice (`0000.1111.2222`), VPCS tente d'emettre vers `10.10.10.1` :

```
VPCS> ping 10.10.10.1
host (10.10.10.1) not reachable
```

Observation sur SW1 :

```
SW1#show port-security interface Ethernet0/1
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Restrict
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 1
Sticky MAC Addresses       : 1
Last Source Address:Vlan    : 0050.7966.6804:10
Security Violation Count   : 3
```

> **Validation :** Le pirate est bloque, l'adresse de l'attaquant est formellement consignee, et le compteur s'incremente a chaque tentative.

3. Test de Violation en Mode Shutdown et Isolation `err-disabled`

Configuration du mode `shutdown` sur `Ethernet0/1` :

```
*Oct 29 12:00:29.754: %PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violation error detected on Et0/1, putting Et0/1 in err-disabl
*Oct 29 12:00:29.754: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address 00
*Oct 29 12:00:30.754: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/1, changed state to down
*Oct 29 12:00:31.754: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/1, changed state to down
```

Verification du diagnostic :

```
SW1#show interfaces status err-disabled
Port      Name      Status       Reason             Err-disabled Vlans
Et0/1               err-disabled psecure-violation
```

> **Validation :** L'interface a ete coupe physiquement. La procedure de rehabilitation (`shutdown` suivi de `no shutdown` avec la MAC legitime) a retabli le port en etat `Up/Up` .

4. Attribution DHCP et Table de Liaison (DHCP Snooping Binding)

Sur VPCS :

```
VPCS> ip dhcp
DDORA IP 10.10.10.11/24 GW 10.10.10.1
```

Sur SW1, la base de donnees de securite est generee en direct :

```
SW1#show ip dhcp snooping binding
MacAddress         IpAddress      Lease(sec)  Type            VLAN  Interface
------------------ -------------- ---------- -------------- ----- ----------
00:50:79:66:68:04  10.10.10.11    86365       dhcp-snooping   10    Ethernet0/1
Total number of bindings: 1
```

5. Verification de PortFast et BPDU Guard

```
SW1#show spanning-tree interface Ethernet0/1 detail
Port 2 (Ethernet0/1) of VLAN0010 is designated forwarding
  The port is in the portfast mode
  Bpdu guard is enabled
  BPDU: sent 88, received 0
```

---

7. Bilan d'Ingenierie et Competences Acquises

Ce Palier 6 valide les standards industriels de securisation d'acces local :

1. **Controle d'acces granulaire (L2 NAC) :** Neutralisation du spoofing et de l'adjonction de materiels non inventories.
2. **Protection des flux fondamentaux d'infrastructure :** Immunisation contre les serveurs DHCP frauduleux et les attaques MitM.
3. **Resilience et stabilite Spanning-Tree :** Suppression des delais d'attribution d'adresse IP tout en garantissant l'immunite contre les boucles pirates.
4. **Maitrise du cycle de vie operationnel :** Diagnostic des pannes d'isolation en etat `err-disabled` et protocoles de remediation d'incident.
