# LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

## P01 - abgerundeter Gehaeuseboden / Draufsicht innen

3,2-mm-Wand; R6; obere Schulter gestrichelt; keine Deckelstuetzen in der Mitte

Violett: Schulter je 2,0 zurueckgesetzt; Beginn Z45,0.

Rot: vier wandintegrierte Fuehrungslaschen; keine freien Deckelsaeulen.

Blau: notwendige Waveshare-Abstandshalter; Wand/Boden 3,2; R6,0.

# LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

## P01/P02 - Laengswand und 10-mm-Deckeluebergriff

Deckelschuerze Z55..45; freie Bodenoeffnung endet bei Z45

Bodenoeffnung: X36,6..158,6 / Z12,0..45,0 = 122 x 33.

Deckel: Topplatte 3,0; Schuerze 10,0; Oberseite ist Druckbettseite.

Koerper R6,0; Schulter R4,0; Deckel R6,5.

Kontrolle: 50 mm

# LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

## P01 - Stirnwaende

Rechts komplette ZERO-/SPAN-Baugruppe 15,0 mm tiefer; links DC5521

**Rechte Stirnwand / Aussenansicht**

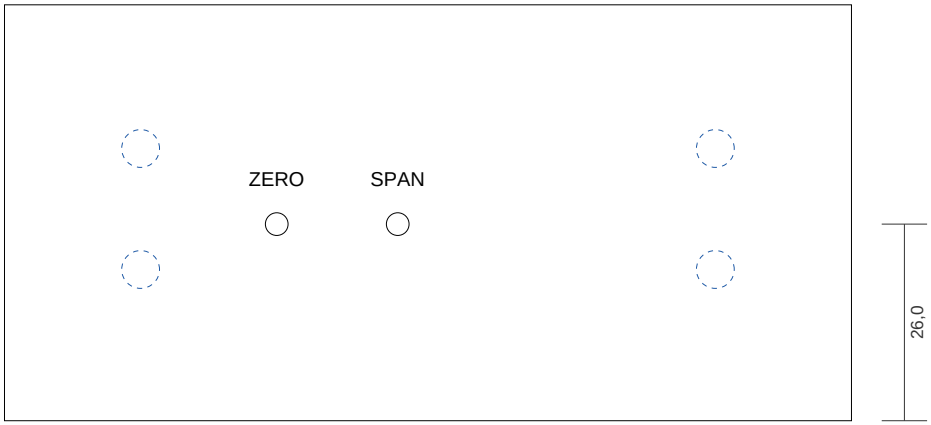


**Linke Stirnwand / Aussenansicht**

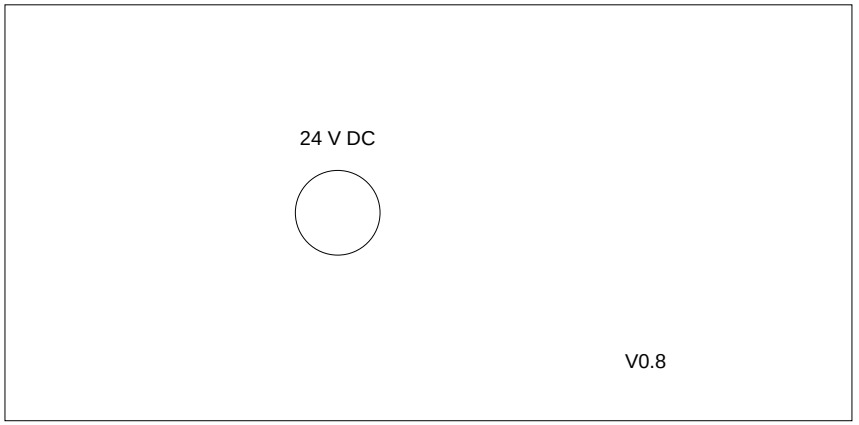


ZERO: Y=36 / Z=26 / D3. SPAN: Y=52 / Z=26 / D3. Abstand 16 Mitte-Mitte.

Platine 80 x 20 x 1,5; Halter Y=18/94, Z=20/36; Lochbild 76 x 16.

**Platine, beide Schalter, vier Halter und beide Serviceoeffnungen gemeinsam -15,0 mm in Z.**

Kontrolle: 50 mm

# LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

## P02 - abgerundeter Ueberwurf-Schiebedeckel

209 x 113; R6,5; 10 mm Schuerze; vier Seitenschlitze und Rastzunge

Aufsetzen: +8,0 mm in X; Schliessen: 8,0 mm nach -X.

Vier Laschen halten vertikal; Federzunge rastet am Ende ein.

**Druck: sichtbare Oberseite auf dem Bett; keine Slicer-Stuetzen vorgesehen.**

Kontrolle: 50 mm

# LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

## P03 - Sensorpod / Draufsicht innen und Schnitt

V0.6-X-Lage beibehalten; rechts 8,0 mm breiter; P08-Nut im erhoehten Dichtrand

Gesamtlaenge inkl. Laschen: 95,0

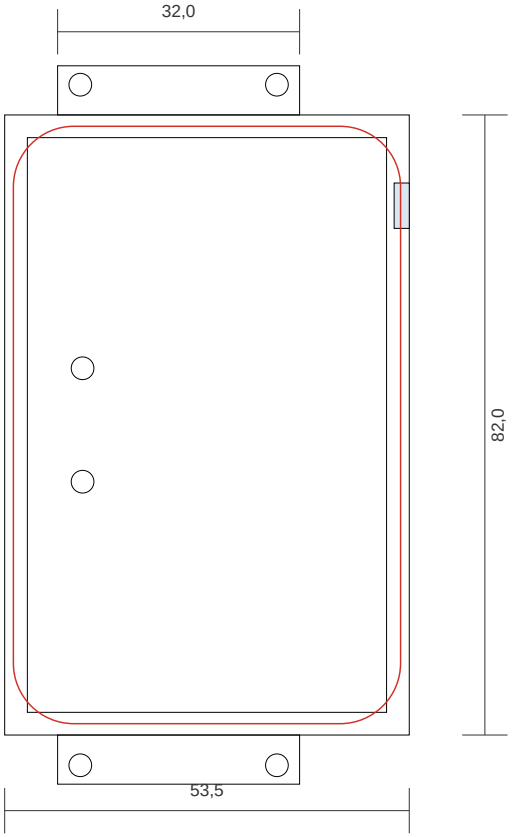


**Schnitt A-A: P03 / P08 / Deckel**

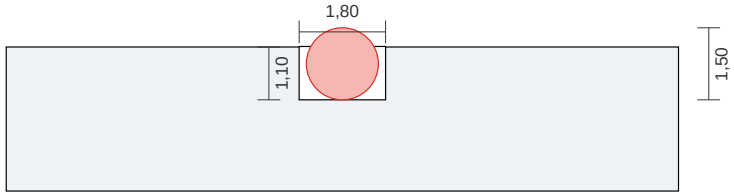


P03 erhoehter Dichtrand Z=54,0..55,0

O-Ring D1,50 | Nut 1,80 x 1,10 | Ueberstand 0,40

Axiale Verpressung: 0,40 / 1,50 = 26,7 %

**P08 Kaufteil: EPDM 70 Shore A, D77,0 x 1,50**

Nutpfad: 51,2 x 79,0, Innenradius R8,0

Sensorbohrungen D3, Abstand 15,0

Kabelschlitz endet bei Z=54,0; Dichtlinie bleibt geschlossen

Kontrolle: 50 mm

# LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

## P07 - Kalibrierhaube / Unterseite und Schnitt

Zwei getrennte EPDM-O-Ringe - je ein geschlossener Ring pro Kammer

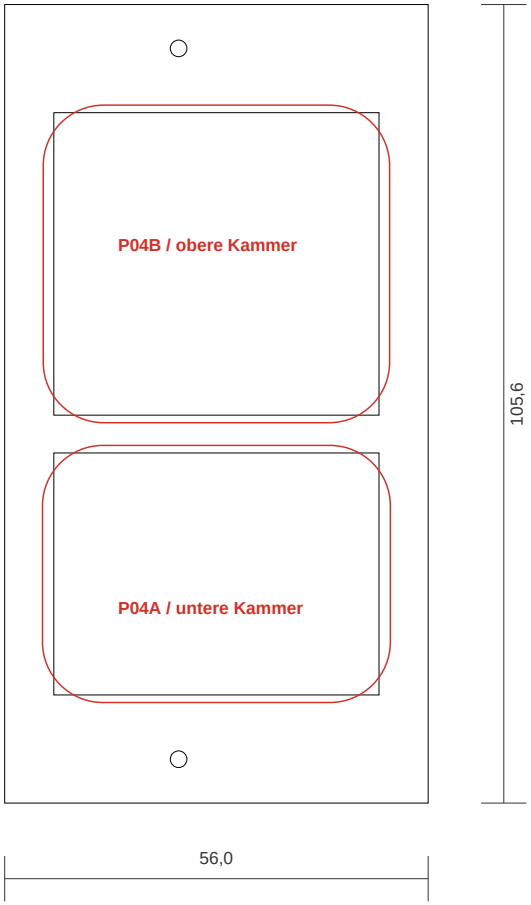


**Schnitt B-B: P07 / P04 / Deckel**

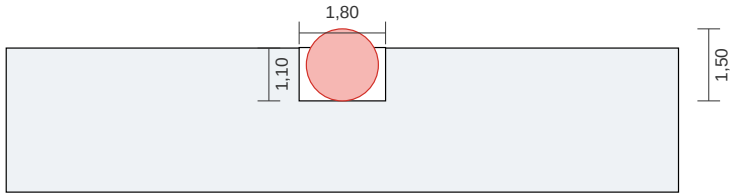


Nut in Unterseite P07; Deckeloberseite bleibt eben

O-Ring D1,50 | Nut 1,80 x 1,10 | Ueberstand 0,40

Axiale Verpressung: 0,40 / 1,50 = 26,7 %

**P04A: D45,0 x 1,50 - SKU H48761**

**P04B: D50,0 x 1,50 - SKU H96773**

Beide Nuten 1,80 x 1,10; Innenradius R8,0

Trennsteg 5,0; Kammern bleiben gegeneinander dicht

Grundplatte 56,0 x 105,6 x 3,0

Kontrolle: 50 mm

# LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

## Kaufteile - EPDM-O-Ringe und Nutdaten

Lagernde Standardringe; keine geklebte Rundschnur im Gasweg

| Pos. | Abmessung | SKU | Nut B x T | Verpressung | Verwendung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P04A | D45,0 x 1,50 | H48761 | 1,80 x 1,10 | 26,7 % | untere Kammer | 1 / 2 empf. |
| P04B | D50,0 x 1,50 | H96773 | 1,80 x 1,10 | 26,7 % | obere Kammer | 1 / 2 empf. |
| P08 | D77,0 x 1,50 | H48789 | 1,80 x 1,10 | 26,7 % | Pod / Deckel | 1 / 2 empf. |

### Einbauhinweise

- Material: EPDM 70 Shore A; geschlossene Kaufteile, nicht schneiden oder kleben.
- Ring vor Montage leicht in die abgerundete Rechteckform legen; nicht verdrehen.
- Rechnerische Dehnung aller drei Pfade < 0,2 %.
- Nuten beim Epoxidieren abkleben; Harz im Nutgrund reduziert die freie Hoehe.
- Schrauben gleichmaessig ueber Kreuz anziehen; Anzugsmoment nach Passversuch festlegen.
- Vor Installation: Sitz, Leckrate, Nullpunkt und Rueckkehr nach Pruefgas pruefen.

**Bestellreferenz: PURCHASED_O_RINGS.csv im V0.8-Ordner**

Erforderlich: je 1 Stueck. Wegen Termin und Montageversuch empfohlen: je 2 Stueck.

Kontrolle: 50 mm



# LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

## P05 - Kabelstopfen und Dichtlinienbezug

Quader 4 x 6 x 8; P08-Dichtrand bleibt oberhalb des Schlitzes geschlossen

Draufsicht 4 x 6

Vorderansicht 4 x 8

Seitenansicht 6 x 8

**Schematischer Schnitt P03 rechte Kabelseite**

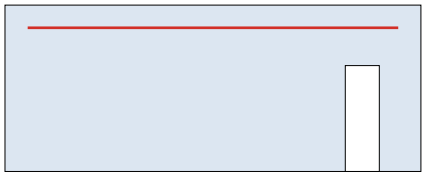

P08-Dichtlinie Z=54..55

Kabelschlitz Z=46..54

P05 schliesst den Schlitz

Kontrolle: 50 mm

# LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

## V0.8 - Gehaeuse- und Deckelmontage

Pruefstation bleibt auf P02; P02 wird als 10-mm-Kappe auf die Schulter gesetzt

---

**Schliessablauf**

1. P03, Sensor, Kabel, P05, P07 und O-Ringe am Deckel montieren.
2. Deckel +8,0 mm in X versetzt ueber die Schulter absenken.
3. Alle vier Wandlaschen durch die offenen Einfuehrungen fuehren.
4. Deckel 8,0 mm nach links schieben; Laschen halten die Kappe vertikal.
5. Federzunge einrasten und umlaufenden 0,30-mm-Spalt kontrollieren.
6. Zum Oeffnen Zunge loesen, 8,0 mm nach rechts schieben und abheben.

**Schematischer Schnitt**

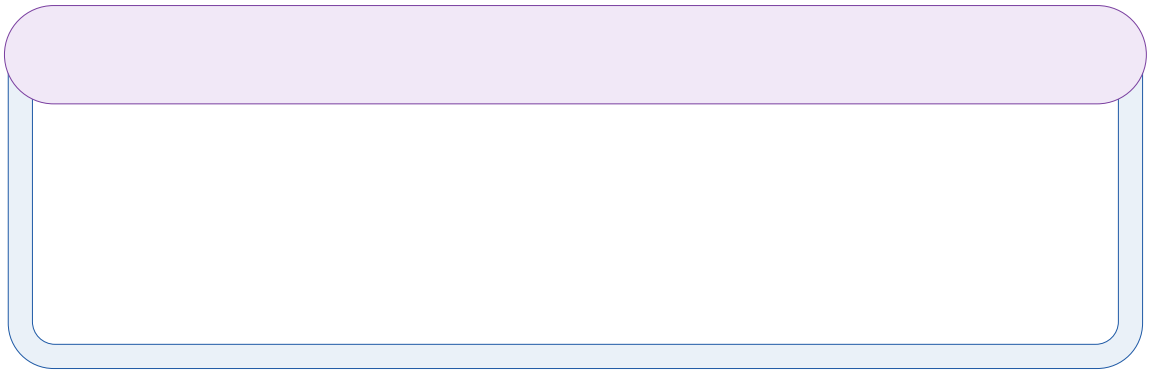

P02: 3 mm Top + 10 mm Schuerze

P01: Schulter ab Z45

**keine Deckelsaeulen**

Kontrolle: 50 mm

# LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

## V0.8 - Freigabe- und Pruefliste

Abgerundete 10-mm-Kappe, dickere Waende und wandintegrierte Schiebefuehrung

---

### Umgesetzt

- Microtaster und Pruefstation aus V0.7 unveraendert uebernommen.
- P01 Wand/Boden 3,2; Ecken R6,0; Schulter R4,0.
- P02 209 x 113 mit R6,5 und 10,0-mm-Uebergriff.
- Keine zusaetzlichen Deckelstuetzen oder Verschlusssaeulen in der Mitte.
- Vier wandintegrierte 45-Grad-Laschen und offene Einfuehrschlitze.
- 8-mm-Schiebeweg mit Federzunge am Ende.
- P01/P02 ohne Slicer-Stuetzen vorgesehen.
- Seitliche freie Oeffnung 122 x 33 unterhalb des Uebergriffs.

### Vor Freigabe praktisch pruefen

[ ] Deckel senkt sich in +8-mm-Lage ohne Verkanten ab.

[ ] Vier Laschen greifen gleichzeitig; kein Klappern oder Klemmen.

[ ] Rastzunge funktioniert mindestens 20 Zyklen ohne Riss.

[ ] P03/P07 und Kabel haben in beiden Lagen Freiraum.

[ ] Deckel ist plan; Schuerze und Ecken sind unverzogen.

[ ] O-Ring-Sitz, Pruefstation, Leckrate und Nullpunkt sind dokumentiert.

Kontrolle: 50 mm