

LAPORAN HASIL INSPEKSI KE PT SUMITOMO INDONESIA


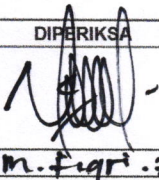
ASSY;KBR19721-E-01

Problem;Error indikator sensor

Tanggal; 22-11-2023

NO	JAM	PROSES	URAIAN	Temuan	STATUS
1	12.35 s/d 16.45	Buzzer	Proses buzzer circuit sesuai intruksi yang bertanda merah di drawing cct 404,405,406,407,408,409,410	Koneksi sesuai drawing	OK
2		Cek colour wire	Proses cek colour wire sesuai nomor pin pada connector 7123-8325	Colour wire sesuai nomor pin pada drawing	OK
3		Buzzer	Proses buzzer circuit dengan colour wire W-L cct 435 dan B-W cct 445 dari connector 7123-8325 ke connector 174357-2	Koneksi sesuai drawing	OK
4		Cek Arus dengan AVO meter	Cek arus cct cct 404,405,406,407,408,409,410 pada harness cabin di connector 7222-8325	Arus tegangan sudah sesuai 04,98 v	OK
5		Buzzer	Proses buzzer joint cct 445 colour B-W yang terhubung	Koneksi sesuai drawing	OK
6		Cek Arus dengan AVO meter	Cek arus cct cct 404,405,406,407,408,409,410 pada harness cabin di connector 174357-2	Arus tegangan sudah sesuai 04,98 v	OK

KONFIRMASI "OK"

DISETUJUI	DIPERIKSA	DIBUAT
 Zuh	 M. Fiqri	 Subimin