

Referència: 1819

Denominació: Peana tarro 50 ml PP

Data: 07/06/2021

Motiu informe: Mostres/ proves del tarro ref.1819 per veure estat de la peça.

Fa molts anys que no va aquest motlle. Es fan mostres per nou client. No hi ha pauta, si plànol.


INFORME TALLER: NO

INFORME PROVA MECÀNIC - Jordi Zamora

S'han fet 200 peces per mostres.

El motlle treballa bé. El motlle en les condicions actuals, seria apte per fer producció, a falta de les observacions C.Q.

PLÀNOL ACTUAL: Si – 30/03/21

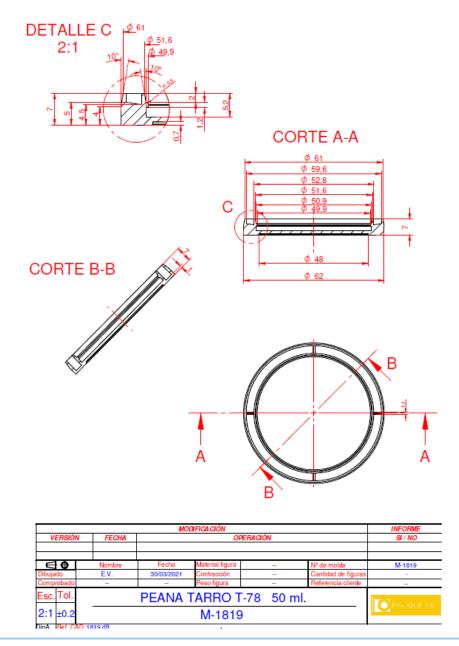

pág. 1 IN.IN.01 v01



INFORME DIMENSIONAL:

Les 2 figures no estan numerades. Tampoc tinc cap injectada marcada. Les marco com A i B. La diferència detectada, son uns cops al interior que no afecta.


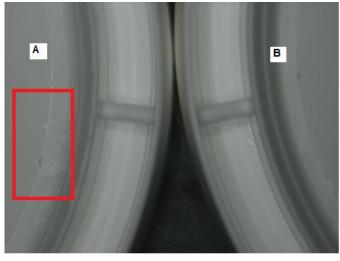


Figura	Ø exterior 62.0 mm	Ø interior 59.6 mm	Ø Ext. Aro interior 52.8 mm	Ø Int. Aro interior 51.6 mm	Alt exterior 7.0 mm	Alt aro interior 5.2 mm
А	62.17	59.63	52.68	51.61	7.03	5.52
В	62.15	59.61	52.66	51.60	7.00	5.46

Dimensional segons plànol ok, l'alçada del aro interior es una mica més, però crec que no influeix en el muntatge

INFORME ASPECTE VISUAL


Al aro interior han sortit un mica de rebava que no afecta visual ni funcionalment.

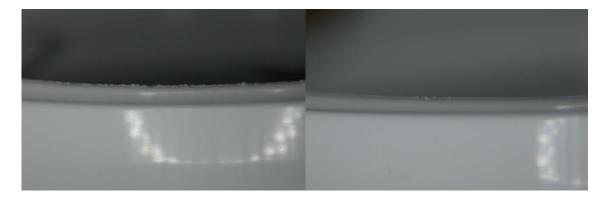


pág. 2 IN.IN.01 v01



DETALL ANCLATGE TARRO REF.1597+ PEANA 1819: TARRO D

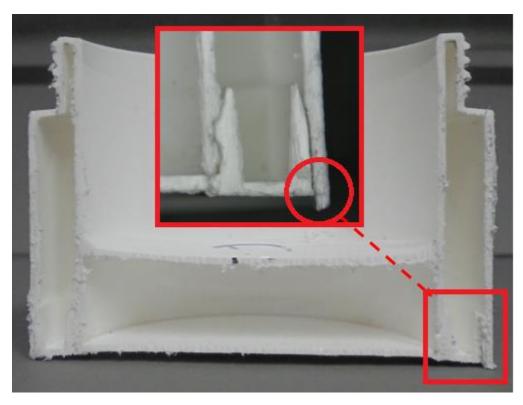


TARRO B

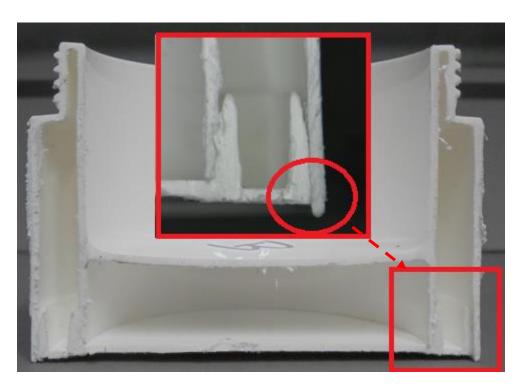


pág. 3 IN.IN.01 v01



MOSTRA TARRO T-89 (REF.1597/0/1 + 1819)

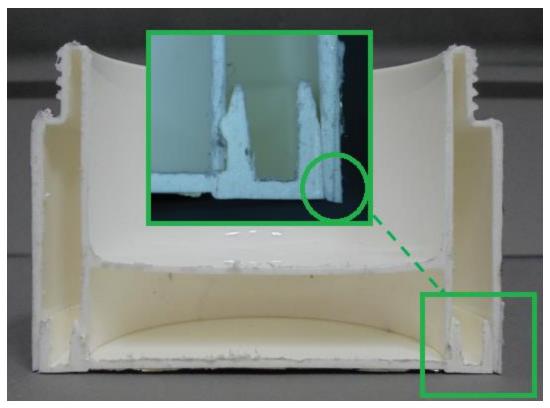

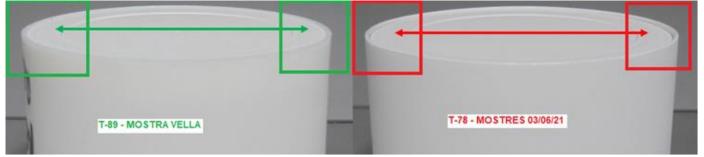

FUNCIONAL/ MUNTATGE:

El muntatge de la peana ref.1819, es correcte, però queda més enfonsada que amb la mostra del tarro T-89.

La profunditat del aro interior del tarro queda més baix, per això la peana s'enfonsa més.

CONCLUSIÓ: La peana sembla ok, però falta ajustar el muntatge amb el tarro. Veure informe tarro ref.1597.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

07/06/21

pág. 4 IN.IN.01 v01