

增值特服-排队机

选择

T10X0001 排队机终端管理系统安装后，启动WINDOWS操作系统，会自动运行BAM. EXE软件，如果希望采用手工启动终端软件，应该在（ ）文件中修改。

- A、CONFIG. SYS
- B、BAM. INI
- C、WIN. INI
- D、CC08. INI

正确答案：C

T10X0002 以下关于MPU板说法正确的有：（ ）

- A、通过EMA进行主备切换
- B、通过TCP/IP与BAM通讯
- C、直接控制所有功能单板
- D、程序和数据放在MPU板内存中

正确答案：A

T10X0003 排队机的配置数据一般以DBF文件形式存放于（ ）目录下。

- A、CC08\BAM\DBF
- B、CC08\BAM\DLOAD
- C、CC08\PUBLIC\DBF
- D、CC08\PUBLIC\DLOAD

正确答案：A

T10X0004 HWC板分配出的HW编号为（ ）。

- A、46
- B、47-75
- C、76-95
- D、96-127

正确答案：D

T10X0005 主节点资源线、HW线资源是由（ ）板分配出来。

- A、NOD、MPU
- B、MPU、MPU
- C、MPU、BNET
- D、NOD、BNET

正确答案：D

T10X0006 以下说法错误的是（ ）

- A、从排队机HWC板引出的HW线可以供VP台使用
- B、从排队机HWC板引出的HW线可以供SPT使用
- C、从排队机HWC板引出的HW线可以供DRV使用
- D、从排队机HWC板引出的HW线只能供VP台使用

正确答案：D

T10X0007 B型排队机，每个模块可提供节点资源()个

- A、11
- B、22
- C、33

D、44

正确答案: D

T10X0008 B排队最多可以接()维护终端。

- A、4
- B、10
- C、16

D、无限制

正确答案: D

T10X0009 排队机再启动分 4 级，其中“保持话单、影响已通话的用户、影响已在接续的用户、加载数据、不加载程序”是()级再启动。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

正确答案: B

T10X0010 A型排队机告警信息文件存放于()目录下。

- A、C:\C&C08A\LOG
- B、C:\C&C08A\MAIN
- C、C、\C&C08A\ACCOUNT
- D、C:\C&C08A\TRACE

正确答案: A

T10X0011 计算机中安装了两块网卡，两块网卡一定不能同时绑定的协议是()

- A、TCP/IP
- B、IPX/SPX
- C、NETBEUI
- D、PPP/SLIP

正确答案: C

T10X0012 B型排队机独立模块的BHCA值是()

- A、120K
- B、200K
- C、300K
- D、400K

正确答案: B

T10X0013 用户在和话务员通话过程中，发生网板倒换，会出现()

- A、断话
- B、不断话
- C、有喀哒声
- D、有停顿

正确答案: B

T10X0014 关于B型排队机选出正确控制方式()。

A、MPU→NET→DRV→NOD

B、MPU→SIG→SPT→DRV

C、MPU→NOD→DRV→AIT

D、MPU→NOD→SPT→DRV

正确答案：C

T10X0015 以下说法正确的是()。

A、即使使用单MPU板，加载时话务员仍能正常工作

B、SPT板和DRV板在集中收号框中，占用相同的HW

C、排队机七号信令的槽位和一号信令槽位不能兼容

D、排队机如果开多个业务，其中继线只能分群使用

正确答案：B

T10X0016 多模块排队机，最多支持()个交换模块。

A、2

B、4

C、16

D、32

正确答案：B

T10X0017 一个远端RSA接口框，最大可支持()远端坐席

A、1框

B、2框

C、3框

D、4框

正确答案：B

T10X0018 为保证排队机的安全可靠，主控框采用()块电源板同时进行负荷分担。

A、2

B、3

C、4

D、6

正确答案：C

T10X0019 排队机再启动分(4)级，其中保持话单、影响已通话的用户、影响已在接续的用户、加载数据、不加载程序是(2)级再启动。

A、1

B、2

C、3

D、4

正确答案：C,D

T10X0020 使用排队机BAM软件，经常很慢或重起计算机现象，应该修改BAM.INI文件的选项

A、NETWORK

B、MAILBOX

C、GETBILL

D、STATISTICS

正确答案：C,D

T10X0021 排队机数据配置中，可能描述单板名称与物理名称不同的单板有()。

A、DTM

- B、DRV
- C、SPT
- D、ASL

正确答案: A, B, D

T10X0022 设备配置数据加载后, MEM板状态总是异常, 可能的情况为()。

- A、MEM板节点错误
- B、HW线资源错误
- C、FEP台通讯不对
- D、IP地址配错

正确答案: A, C, D

T10X0023 在槽位描述中, LAP板与哪些板统一编号()。

- A、MPU
- B、MFC
- C、MEM
- D、NO7

正确答案: B, C, D

T10X0024 排队机在加载中出现重复加载的现象, 可能的原因()。

- A、本局信息表没有设定
- B、BAM中的DLOAD目录文件丢失
- C、MPU板开关设错
- D、BAM所联的模块号错

正确答案: A, B

T10X0025 关于排队机SM模块网板, 下面说法正确的是()

- A、主/备用交换网络可以选择分写共读方式作热备份
- B、主用交换网络离线时, 可以硬件自动倒换, 不需软件控制
- C、当检测到主网故障时, 主机可以命令交换网络进行主备用网互助倒换
- D、可由后台人机命令控制倒换

正确答案: B, C, D

T10X0026 HW线资源可灵活分配的设备是()。

- A、SIG
- B、DRV
- C、ALM
- D、DTM

正确答案: B, D

T10X0027 主节点资源可灵活分配的设备是()

- A、DTM
- B、SPT
- C、CKS
- D、AIT

正确答案: A, B, D

T10X0028 与MPU直接通信的设备有()

- A、CKS
- B、LAP
- C、ALM

D、DRV

正确答案: B,C

T10X0029 B型排队机的网络适应能力描述中那些是正确的()。

A、交换容量达到2K ×2K

B、交换容量达到4K ×4K

C、支持NO. 7信令与MFC信令

D、只支持14位长的NO. 7信令点编码

正确答案: B,C

T10X0030 B排的()等重要部件均可采用双备份, 如出现故障时, 能自动切换, 保证系统连续运行。

A、MPU

B、SIG

C、MEM

D、DRV

正确答案: A,B,C

T10X0031 MPU板正常工作的, 正确的状态灯号描述()。

A、RUN运行灯常亮

B、MUI主用灯常亮

C、LAD等常亮

D、DPE灯常亮

正确答案: B,D

T10X0032 能在排队机中提供多种功能的单板有()。

A、AIT

B、ASL

C、DTM

D、LAP

正确答案: B,D

T10X0033 PWC二次电源板, 可以用在哪些功能框中()。

A、主控框

B、中继框

C、座席框

D、集中收号框

正确答案: A,B,D

T10X0034 HW转接板(HWC)主要完成以下功能有: ()。

A、连接网板与语音处理卡

B、把语音处理卡上的16条上行差分HW转换成非差分的信号, 送到网板上进行间隙交换

C、把网板上对应的16条下行非差分HW转换成差分信号送到语音处理卡

D、以上全不对

正确答案: A,B,C

T10X0035 以下单板属于能提供有16个电路通道的是()。

A、MFC

B、DRV

C、ASL

D、DTM

正确答案：A,B,C

T10X0036 数据存储板MEM其主要作用是()。

A、将排队机的局数据、用户数据和话单实时保存起来

B、具有网络通信功能，板上的网络通信控制器可支持一个LAN网络平台，在排队机支持智能业务中起着关键的作用

C、通过内部邮箱通信直接到TCP/IP通信的转换，可实现路由选择，使排队机具有路由器功能

D、以上全不对

正确答案：B,C

T10X0037 B型排队机如出现加载失败故障，可能与()有关。

A、MCP卡

B、加载电缆及插头

C、MEM板

D、BNET板

正确答案：ABD

T10X0038 关于排队机选出正确控制方式()。

A、MPU→NET→DRV→NOD

B、MPU→SIG→SPT→DRV

C、MPU→NOD→DRV→AIT

D、MPU→NOD→SPT→DTC

正确答案：CD

T10X0039 关于MPU板，下面说法正确的是()

A、MPU正常运行时SW2的4、5、6为ON，其他全部为OFF

B、MPU板SW2开关的DIP开关的4代表数据可写、5代表数据可用

C、A、B机的MPU拨码开关是不同的。

D、主用MPU正常情况下RUN灯为快闪。

正确答案：ABD

T10X0040 关于MPU功能叙述正确的有()

A、以节点方式通过通信板(MC2)与AM/CM及其它SM通信；

B、通过总线或邮箱直接控制主控框的设备；

C、针对用户状态，控制SIG板送出相应的音信号和语音信号；根据本局用户和中继状态，控制MFC板接收和发送多频互控信号；

D、通过EMA进行主备倒换和主机数据热备份。

正确答案：BCD

T10X0041 A排后台管理终端通过()加载程序。

A、TCI板

B、NET板

C、加载电缆

D、PCI卡

正确答案：CD

T11X0001 多模块排队机的SM模块可采用的时钟源有()。

A、时钟框时钟

B、OPT时钟

C、DT8KS时钟

D、网板内部时钟

正确答案: B

T11X0002 单模块排队机的ALM板单板编号配置为0, 则加载后可能影响()。

- A、时钟框工作
- B、告警系统工作
- C、网板工作
- D、只影响SLT板

正确答案: A,B

T11X0003 排队机时钟源出现故障将会影响以下哪个部分: ()。

- A、NO7链路
- B、话务统计结果
- C、座席通话质量
- D、质检系统

正确答案: A,C,D

T11X0004 排队机中能够提供三级时钟同步控制的单板是()。

- A、CKS
- B、CK3
- C、CK2
- D、SLT

正确答案: A,B

T11X0005 下面关于排队机单板的说法正确的是()

- A、CK3板正常情况下, F0灯应常灭, 否则表示时钟参考源未接入或有故障
- B、SPT板正常应为绿色和蓝色(报音)
- C、MEM板显示为故障时, 表示FEP前置机可能有故障
- D、1B+1D坐席只要签入, 在没有电话的情况下ASL电路也显示为忙

正确答案: ABCD

T12X0001 在排队机中定义为链路的中继时隙的状态为()。

- A、故障
- B、空闲
- C、配置成TUP
- D、未知

正确答案: C

T12X0002 排队机中继使用NO. 1信令时, 线路信号采用()。

- A、R1
- B、R2
- C、DL1
- D、DL2

正确答案: C

T12X0003 采用E1方式实现VP台, 必须在排队机上设定相应的()。

- A、PRA数据
- B、7号数据
- C、ISDN数据
- D、1号数据

正确答案: D

T12X0004 排队机NO. 7与EWSD对接, 信令链路只能开在PCM的()时隙。

- A、0
- B、1
- C、16
- D、32

正确答案：B

T12X0005 描述正确的是()。

- A、一个目的信令点只能有一个链路集
- B、在MTP目的信令点表中：对所有和本局有MTP信令关系的信令点都必须描述，包括相邻的和不相邻的目的信令点
- C、MTP链路表中“电路号”是指：No. 7信令链路使用的中继电路号，取值范围0—2047
- D、MTP链路表中“链路号”是一个 SM模块内部的物理信令链路的顺序编号，A模块从0开始，B模块从1开始

正确答案：B

T12X0006 对目前使用的2M数字通道来说，两个交换局之间最多能开()个2M口。

- A、8192
- B、4096
- C、128
- D、256

正确答案：C

T12X0007 用户拨打转移到某业务台的号码，在座席台不能看到原始主叫号码，是因为()

- A、座席台不支持原始主叫号码的显示
- B、电信网络发起呼叫的信令为IAI
- C、电信网络发起呼叫的信令为IAM
- D、以上都不对

正确答案：C

T12X0008 按照排队机内部HW资源分配规则，一框中继，如果满配置，需要分配多少HW()

- A、16
- B、32
- C、44
- D、64

正确答案：B

T12X0009 排队机协议处理板的硬件都一样，不同的只是使用不同的单板软件来实现不同的信令协议，下面用作LAPRSA的单板是()。

- A、CB03LAPA0
- B、CB03LAPA3
- C、CB03LAPA7
- D、CB03LAPA8

正确答案：D

T12X0010 排队机协议处理板的硬件都一样，不同的只是使用不同的单板软件来实现不同的信令协议，下面用作PRA信令的是()。

- A、CB03LAPA8
- B、CB03LAPA7
- C、CB03LAPA0
- D、CB03LAPA3

正确答案: B

T12X0011 排队机协议处理板的硬件都一样,不同的只是使用不同的单板软件来实现不同的信令协议,用作NO7信令的是()。

A、CB03LAPA0

B、CB03LAPA3

C、CB03LAPA7

D、CB03LAPA8

正确答案: A

T12X0012 单模块B型排队机,满配置时中继板的数量是()

A、8

B、16

C、24

D、32

正确答案: C

T12X0013 在B型排队机的资源分配中,一个中继板需要()个主节点和HW。

A、2个、4条

B、1个、2条

C、2个、1条

D、4个、2条

正确答案: B

T12X0014 B型排队机单模块最大配置,可开通的七号链路最大为()条。

A、6

B、16

C、32

D、64

正确答案: C

T12X0015 排队机的MTP路由表没有配置,其他都正确,会导致

A、链路无法建立

B、链路正常,中继电路不正常

C、链路正常,中继电路正常,不能呼叫

D、链路正常,中继电路正常,能呼叫

正确答案: B

T12X0016 A排队机NO.7与EWSD对接,信令链路只能开在PCM的()时隙。

A、0

B、1

C、16

D、32

正确答案: B

T12X0017 排队机使用NO.1信令时,线路信号采用()。

A、R1

B、R2

C、DL1

D、DL2

正确答案: C

T12X0018 当交换机为多模块局时，则()

- A、每个模块都应开有七号信令链路
- B、第一模块必须开有七号信令链路
- C、一个模块上的中继系统可以使用另一模块上的七号信令链路
- D、七号信令链路集须在一个模块内编号

正确答案：C

T12X0019 补充信令表中“是否发A6”适用范围为：()。

- A、只能用于NO.7数据
- B、只能用于NO.1数据
- C、可用于NO.7和NO.1数据
- D、NO.7 和NO.1数据中都不可用

正确答案：C

T12X0020 补充信令表中对应某个业务，“是否发A6”设定为是，如果是七号信令方式，则本局会给对端局送()消息。

- A、IAM
- B、IAI
- C、GSM
- D、GRQ

正确答案：D

T12X0021 在PCM传输中采用()码型，在内部交换用()码型。

- A、BCD
- B、HDB3
- C、HDB4
- D、NRZ

正确答案：B,D

T12X0022 排队机的协议处理板，在七号信令系统中，完成MTP第几级功能()。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

正确答案：A,B

T12X0023 DTM数字中继板的功能()。

- A、码型变换与反变换
- B、时钟信号的提取与插入
- C、线路信号的驱动与接收功能
- D、二/四线转换功能

正确答案：A,B,C

T12X0024 中继电缆的阻抗分为()。

- A、50欧姆
- B、75欧姆
- C、100欧姆
- D、120欧姆

正确答案：A,B

T12X0025 配置NO.7TUP信令系统所必需的硬件准备有()。

- A、MFC
- B、DTR
- C、LAPN7
- D、DTM

正确答案：C,D

T12X0026 中继呼叫跟踪调测，发现现象为“无请求电路可用”，可能的情况是()。

- A、字冠数据错
- B、用户数据错
- C、中继话路数据错
- D、中继信令数据错

正确答案：C,D

T12X0027 下列关于子路由与中继群的关系的描述，不正确的是()。

- A、一个子路由号可以有多个中继群
- B、中继群全局统一编号
- C、中继群能跨模块
- D、优先级和可利用度是相对于同一子路由下的中继群而言

正确答案：A,B,D

T12X0028 出局呼叫过程中主机须查询哪些数据表格()。

- A、被叫字冠分析
- B、路由表
- C、中继群表
- D、中继电路表

正确答案：A,B,C,D

T12X0029 下列哪种情况可能通话是正常()。

- A、中继板某个系统的指示灯常亮
- B、中继板某个系统的指示灯全灭
- C、七号链路指示灯常亮
- D、七号链路指示灯不亮

正确答案：B,C

T12X0030 配置MTP数据时，定义链路集，以下正确的情况是()。

- A、链路集号必需从“0”开始
- B、链路集号可以不从“0”开始
- C、链路集号必须连续编号
- D、链路集号可以不连续编号

正确答案：A,C

T12X0031 关于七号链路和七号设备，下面的说法正确的是()

- A、N07板正常情况下WR、INT、LP三个灯常亮表示链路工作正常
- B、LPN7板正常情况下，3~6灯各表示一条链路，相应链路正常时灯常亮
- C、查看链路正常时应为激活状态，不应有链路故障、阻断、拥塞等情况。
- D、在维护管理菜单主界面（七号信令）/（N07消息跟踪），启动跟踪。正常时应显示信令消息。

正确答案：ABCD

T13X0001 业务参数为：动态队列“是”、缺席处理“等待”、无座席签入，用户呼叫会出现()现象。

- A、排队等待音

- B、释放忙音
- C、无任何声音
- D、提示座席忙请稍候

正确答案：B

T13X0002 对于Intess业务，如果需要延时触发，则触发时延应不小于()秒。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

正确答案：C

T13X0003 排队业务属性表，时延触发点和触发时延字段，对不需要变长收号的业务应该设定为()。

- A、0
- B、3
- C、255
- D、空值

正确答案：D

T13X0004 排队机中实现的优先队列主要针对()业务。

- A、ACD
- B、INTESS
- C、AP
- D、ICD

正确答案：A

T13X0005 客服中心技术规范中，一般在设定业务台参数时，久不应答时长为()。

- A、10秒
- B、15秒
- C、20秒
- D、30秒

正确答案：C

T13X0006 语音描述表“长度”字段的设定值，对哪种音源来说，表示放音次数()。

- A、SIG
- B、SPT
- C、VP
- D、都不是

正确答案：B

T13X0007 一个ICD业务在工作中，出现MEM与业务系统中断，排队机会出现()。

- A、对此业务的呼叫，没有任何声音
- B、排队机会自动的将该ICD业务切换到ACD业务中处理
- C、排队机会自动的将该ICD业务切换到INTESS业务中处理
- D、要切换业务类型，必须维护人员重新设定业务数据

正确答案：B

T13X0008 在处理座席单通故障时，以下可能是排队机问题的情况是()。

- A、线路上能听到用户和座席的声音
- B、只能听到用户声音

C、只能听到座席声音

D、没有声音

正确答案：B

T13X0009 如果用B型排队机的节点资源，全部用于配置座席接口框，最多可配()个座席框。

A、4

B、11

C、22

D、33

正确答案：C

T13X0010 下面哪些功能是用户板不具有的功能()。

A、馈电

B、振铃

C、测试

D、收号

正确答案：D

T13X0011 一个RSA接口框可支持()个座席用户框。

A、1

B、2

C、3

D、4

正确答案：B

T13X0012 采用计算机PCI总线设计的座席接口卡为()。

A、CQ01APC

B、CQ02APC

C、CQ03APC

D、CQ04APC

正确答案：D

T13X0013 CQ04APC卡在正常工作中，正确的灯号为()。

A、RUN灯闪烁，RJ45口绿灯闪烁

B、RUN灯常亮，RJ45口绿灯常亮

C、RUN灯灭，RJ45口常亮

D、RUN灯常亮，RJ45口绿灯闪烁

正确答案：A

T13X0014 维护中要对AIT板进行换板操作，正确操作是()。

A、直接带电插拨

B、关掉座席框电源，再插拨

C、关掉机架电源，再插拨

D、带上防静电手腕，再插拨

正确答案：D

T13X0015 排队机的基本排队原则是针对排队机的()业务。

A、ACD业务

B、AP业务

C、Intess业务

D、ICD业务

正确答案: A

T13X0016 呼叫未在被叫号码分析表中设置号码时, 交换机将如何处理()。

- A、出局处理
- B、入局处理
- C、本局处理
- D、不予处理, 用户听号码有误

正确答案: D

T13X0017 好的排队机系统在加电启动到完全正常工作过程中, 以下那些现象描述是不符合的()。

- A、会听到一段有节奏的“咯哒咯哒”声
- B、每块MEM板要发出一次“笛——數慕猩?”
- C、MPU板的RUN灯常亮
- D、维护台上查看系统软件版本为“? . ? . ? ”

正确答案: C

T13X0018 提起话机无任何声音, 可能的数据错误是()。

- A、没有呼叫源
- B、没有呼叫字冠
- C、没有号段
- D、没有ST设备

正确答案: D

T13X0019 座席耳机受话器阻抗要求()。

- A、<150
- B、1.5k -2.2K
- C、>150
- D、>150K

正确答案: C

T13X0020 下面描述不正确的是()

- A、主叫号码分析表可以对主叫的某些属性进行变换(如主叫号码), 在被叫分析表中的主叫分析标志为是时, 对应此次呼叫的主叫分析表中的记录才会生效
- B、释放控制方式表根据主叫用户类别和释放方式选择码设置呼叫的释放方式, 本表与被叫号码分析表中释放方式选择码相对应
- C、呼叫源是指发起呼叫的用户或入中继, 一般若干个用户或若干个中继群属于同一个呼叫源。
- D、补充信令表是对某些被叫在呼叫中的在被叫方面的补充要求, 只有在被叫分析表中将其补充信令标志置为是时, 其补充信令才会生效

正确答案: D

T13X0021 排队机的呼叫分配是基于()

- A、话务员先闲先受理
- B、由话务员主动抢接用户
- C、按话务员工号轮循方式
- D、按话务员工号顺序选择

正确答案: A

T13X0022 座席无法签入, 有以下几种情况

- A、APC卡坏
- B、DP系列软件使用不当, CQ02APC卡参数不一致

C、1D线有问题，如断路、接触不良

D、AIT板坏

正确答案：A,B,C,D

T13X0023 座席耳机有杂音，可能是以下几种情况造成的

A、排队机接地不好，应采用联合接地方式

B、座席接UPS电源性能不好，UPS电源有谐波干扰，可采取UPS加装滤波器措施解决

C、配线架接地不好，影响1B+1D线，（或配线架上卡线接触不好）

D、1B+1D线间有干扰，1B+1D线应分开布放，并且注意不要和电源线等强干扰电缆一起布放

正确答案：A,B,C,D

T13X0024 在座席扩容时，忘记设定D通道类型，则座席安装后出现

A、无法签入

B、签入不能通话

C、座席一接听就断话

D、1D信号线无电压

正确答案：A

T13X0025 如果座席32芯用户电缆从0开始编号，则11号线的颜色和点数为

A、灰2点

B、粉3点

C、橙3点

D、绿3点

正确答案：C

T13X0026 座席耳机受话器阻抗要求

A、<150

B、1.5k -2.2K

C、>150

D、>150K

正确答案：C

T13X0027 以下说法正确的是（ ）

A、<150

B、1.5k -2.2K

C、>150

D、>150K

正确答案：A,D

T13X0028 当排队机在座席升级过程中，发现座席框发出周期性“咯哒、咯哒”声，可能的情况是

A、没有接座席台

B、D通道类型配置错

C、座席台没有开机

D、AIT板配置有问题

正确答案：B,D

T13X0029 利用E1方式实现VP台，排队机的“中继电路表”中电路状态必须设定为

A、不可用

B、闭塞

C、可用

D、资源

正确答案：D

T13X0030 座席台启动DPW95软件，开始签入排队机时，需要提供的信息为

A、工号

B、台号

C、应答类型

D、APC卡类型

正确答案：A,B,C

T13X0031 座席台在接受排队机的分配来话，一般可以应答的类型为

A、普通来话

B、转接来话

C、全部来话

D、长途来话

正确答案：A,B,C

T13X0032 DPW95座席软件，以下描述正确的是

A、采用自动应答和自动释放方式，用户不挂机，座席无法释放

B、采用自动应答和自动释放方式，用户不挂机，座席可以先释放

C、采用人工应答和人工释放方式，用户不挂机，座席无法释放

D、采用人工应答和人工释放方式，用户不挂机，座席可以先释放

正确答案：A,D

T13X0033 业务台参数表中，以下哪些属性是只针对座席人工应答和人工释放（ ）。

A、队列溢出处理

B、最大等待时长

C、久不应答时长

D、超时释放时长

正确答案：C,D

T13X0034 MEM板数据配置表没有记录，加载后以下现象正确的是（ ）。

A、MEM板状态主备状态异常

B、MEM板周期性出现“笛、笛”叫声

C、CTI_SERVER出现断连

D、MEM主备周期倒换

正确答案：A,B,C,D

T13X0035 以下说法正确的是（ ）

A、<150

B、1.5k -2.2K

C、>150

D、>150K

正确答案：A,D

T13X0036 以下业务的接入码，属于中国电信经营的业务是（ ）

A、114

B、185

C、200

D、1000

正确答案：A,C,D

T13X0037 B型排队机支持的远端座席方式有()

- A、TUA
- B、IP
- C、RSA
- D、LAPRSA

正确答案: A, B, C, D

T13X0038 要对电信服务质量产生投诉,可呼叫以下接入码()

- A、1000
- B、189
- C、180
- D、1860

正确答案: A, C, D

T13X0039 CQ04APC卡的特性()。

- A、可支持双耳机工作
- B、支持软件调节音量
- C、提供DB9接口
- D、提供RJ45接口

正确答案: A, B, D

T13X0040 如果排队机上座席通讯板为CQ03AIT,则在使用CQ04APC卡时,通过()跳线设置。

- A、JP7
- B、JP8
- C、JP9
- D、JP10

正确答案: C, D

T13X0041 以下排队机实现的业务接入中,用到MEM提供的10M接口的是()

- A、114
- B、126
- C、1000
- D、112

正确答案: C, D

T13X0042 在各种新业务系统实现中,排队机可实现()用户的呼叫接入。

- A、电话
- B、IP
- C、计算机
- D、短消息

正确答案: A, B, D

T13X0043 目前排队机主要用于()业务。

- A、1000
- B、800
- C、短消息
- D、200

正确答案: A, C

T13X0044 释放控制方式有(),一般情况下要求设置为互不控。

- A、互不控制

- B、主叫控制：必须主叫挂机，否则呼叫保持
- C、被叫控制：必须被叫挂机，否则呼叫保持
- D、双方控制

正确答案：A,B,C,D

T13X0045 ST用户数据表中哪些字段是必须进行设置的()。

- A、模块号,用户逻辑顺序号
- B、用户号码,设备号
- C、呼叫源码
- D、计费源码

正确答案：A,B,C

T13X0046 本局呼叫的过程中，主机需查询哪些数据表格()。

- A、被叫字冠分析表
- B、号段表
- C、用户索引表
- D、用户设备表

正确答案：A,B,C,D

T13X0047 出现某半框座席无法签入，及有可能的设备故障是()。

- A、NOD
- B、AIT
- C、DRV
- D、MPU

正确答案：A,C

T13X0048 A型排队机改B软件后，比原A排队机增加()功能

- A、支持STP
- B、提供寻呼邮箱
- C、支持ICD业务
- D、可以接受原始被叫

正确答案：ABCD

T13X0049 关于坐席通讯板AIT和坐席通讯卡APC，请问以下哪种配合，1B+1D必须采用屏蔽电缆()。

- A、03AIT和02APC
- B、03AIT和04APC
- C、04AIT和02APC
- D、04AIT和04APC

正确答案：AB

T14X0001 某局有两个双音收号框，10号11号，其中10号收音收号框中SPT板无法正常放音，下面哪种判断是错误的

- A、将10框SPT和DRV换到11框的相应槽位，排除单板本身的原因
- B、将用于10框的HW和NOD连接到11框，如果正常，可以排除是HW和NOD的问题。
- C、将用于10框的HW和NOD连接到11框，如果正常，可以定位为10框母板故障
- D、将用于10框的HW和NOD连接到11框，如果不正常，可能是10框母板故障

正确答案：D

T14X0002 通常在业务中听到的排队等待音，一般由()板完成。

- A、SIG

- B、SPT
- C、VP
- D、DRV

正确答案：A

T14X0003 B排自动报音系统直接连在排队机()上。

- A、网板
- B、DTM
- C、SPT
- D、DRV

正确答案：A

T14X0004 B排单模块系统的VP台可以使用HW线方式，既可以从HWC引出，也可以由网板引出；如果采用接网板，则以下说法正确的是()

- A、只能接HWC板实现HW线方式，因为接HWC的HW电缆和接网板的不同
- B、如果接网板，网板倒换时，将出现VP台无法录放音
- C、直接连到网板，和接HWC板一样，只要网板有资源可用
- D、如果HWC的HW电缆和网板的一样，VP台就可以直接接到网板

正确答案：B

T14X0005 质检话务员在质检操作中，用到VP台的任务有()

- A、监听
- B、插入
- C、录音
- D、放音

正确答案：C,D

T14X0006 对于E1卡的VP台，以下描述正确的是()

- A、可以用于录音
- B、可以用于放音
- C、可以用于二次收号
- D、可以支持TTS功能

正确答案：A,B,C,D

T14X0007 目前VP台中的语音卡可以采用ADP卡和E1卡，以下说法正确的是()

- A、ADP卡VP台不能采用中继方式连接
- B、采用ADP卡方式，必须要有单独的语音文件服务器
- C、使用E1卡VP台，语音文件不能放在VP台本机
- D、E1卡和ADP卡方式的VP台，每个工控机最多支持的邮箱通道是相同的

正确答案：A,B

T14X0008 若VP台通过DT与排队机相连时，则必须注意()

- A、与VP台相连的中继板必须设置为DTM(1号)，即对应单板上的MOD灯必须常亮
- B、E1语音卡的跳线必须跳成E1模式
- C、VP台配置文件vp.ini中对于B通道的描述要修改为DID_DT，不能再使用DID_HW
- D、VP台对应排队机的进程应该修改为82，不能再使用61

正确答案：A,B,C,D

T14X0009 为满足不同业务的需要，排队机可提供的资源设备有()

- A、SIG
- B、VP

- C、FP
- D、SPT

正确答案：A,B,C,D

T14X0010 SPT板完成如下哪些单板的功能？（ ）

- A、SPC
- B、DTC
- C、SIG
- D、TKD

正确答案：AD

T15X0001 采用ISA方式的E1卡VP台，以下描述正确的是（ ）

- A、接中继线方式工作正常，红灯常亮
- B、接中继线方式工作正常，绿灯常亮
- C、接HW线方式工作正常，绿灯常亮
- D、接HW线方式工作正常，红灯常亮

正确答案：B

T15X0002 在传真台启动时，出现Get CLSID failure! 错误信息是因为（ ）

- A、TiffD11组件没有安装
- B、Dialogic语音卡驱动不正确
- C、FP台与排队机建立连接失败
- D、GammaLink传真卡驱动不正确

正确答案：A

T15X0003 FEP启动时所调用的配置文件为（ ）

- A、MEMIP.INI
- B、MEMIP.DAT
- C、FEP.INI
- D、FEP.DAT

正确答案：B

T15X0004 传真台上，每块传真卡可提供（ ）路传真通道。

- A、12
- B、24
- C、30
- D、32

正确答案：A

T15X0005 E1方式的VP台最多可配（ ）块E1卡，ADP方式的VP台最多可配2块ADP卡。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

正确答案：D

T15X0006 CTI_SERVER或FEP界面上，表示与MEM连接状态的情况是（ ）

- A、CONNECT
- B、DISCONNECT
- C、MAIN
- D、BACK

正确答案: B, C, D

T15X0007 vp台作为排队机的有机组成部分,它通过()方式与排队机交换网板建立时隙连接,完成录音和放音。

- A、HW
- B、DTM
- C、CTI_SERVER
- D、MEM

正确答案: A, B

T15X0008 vp台在启动工作前必需经过以下哪些过程后才可能正常工作()

- A、登录FEP成功
- B、登录ACD成功
- C、登录DTM成功
- D、登录BNET成功

正确答案: A, B

T15X0009 603R003版排队机版本,在配置VP台时分配的进程号PID为()

- A、60
- B、61
- C、82
- D、85

正确答案: C

T15X0010 VP台出现不能登录排队机,需要检查以下哪些方面()

- A、VP台的语音服务器映射路径
- B、VP. INI文件配置
- C、CTI-SERVER配置和工作是否正常
- D、排队机MEM板配置和工作是否正常

正确答案: B, C, D

T15X0011 话务员在质检操作中,用到VP台的有()

- A、监听
- B、插入
- C、录音
- D、放音

正确答案: C, D

T15X0012 采用DIALOGIC卡方式的VP台,使用中要求配置DIALOGIC卡的中断号为()

- A、3
- B、5
- C、6
- D、7

正确答案: D

T15X0013 使用Goldwave采编软件制作SPT板格式语音,采样率选()

- A、2000HZ
- B、4000HZ
- C、6000HZ
- D、8000HZ

正确答案: D

T15X0014 制作VP台格式语音，采样率选()

- A、2000HZ
- B、4000HZ
- C、6000HZ
- D、8000HZ

正确答案: C

T15X0015 排队机与语音台VP工控机即可以通过HW方式相连，也可以通过中继方式相连，请问以下哪种方式排队机与VP台之间为HW方式相连()

- A排B软件
- B排独立局
- B排多模块局 (OPT方式)
- B排多模块局 (E16方式)

正确答案: ABD

T16X0001 A型排队机，在终端上取完话单后，系统自动产生一未分拣话单临时文件，此文件是位于C:\C&C08A\ACP\ACP_DAT\目录下，该文件名为()

- A、BILL_L.TMP
- B、BILL_D.TMP
- C、BILL_G.TMP
- D、BILL_N.TMP

正确答案: C

T16X0002 B型排队机采用独立模块方式，SM模块描述中必需描述为()。

- A、B模块
- B、B1模块
- C、B2模块
- D、管理模块

正确答案: B

T16X0003 排队机用在短消息网关中，LAP板的主节点描述为()。

- A、4、4、3、3
- B、5、5、4、4
- C、48、48、4、4
- D、80、80、64、64

正确答案: D

T16X0004 以下哪些操作，必需通过加载后，数据才会生效()。

- A、槽位描述表中，增加座席接口板
- B、呼叫源表中，增加一条呼叫源为1的记录
- C、中继群表中，增加一个中继群
- D、业务设定表中，增加一个业务台号

正确答案: A

T16X0005 将原先的NO.7板更换为LAP板，配置数据需做哪些修改()。

- A、单板类型
- B、节点号
- C、HW组号
- D、起始时隙

正确答案: A

T16X0006 要使排队机支持8短消息中心，则要求设置排队机软件参数为()。

- A、FFBF
- B、FFEF
- C、FFAF
- D、FFCF

正确答案：B

T16X0007 要使排队机支持24个VP台，则要求设置排队机软件参数为()。

- A、FFBF
- B、FFEF
- C、FFAF
- D、FFCF

正确答案：A

T16X0008 从排队机交换网板后对外部提供的HW资源为()。

- A、0-47、76-91
- B、0-96
- C、0-127
- D、0-47、96-127

正确答案：A

T16X0009 排队机只有一个局向，某个中继板上有一个系统在线工作，如果要开通第二个系统作为话路，数据设置完后应做()级再启动。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、都不对

正确答案：D

T16X0010 数字中继板用于连接远端座席，单板应设定为()

- A、RDT
- B、IDT
- C、TUP
- D、DTM

正确答案：A

T16X0011 以下数据管理，哪种数据修改后必须加载排队机？()

- A、添加座席接口板
- B、添加一个智能业务
- C、添加一条链路
- D、添加SPT语音

正确答案：A

T16X0012 配置远端坐席的节点类型为()

- A、RSA_0
- B、RSA_1
- C、NOD
- D、LPRSA

正确答案：B

T16X0013 远端RSA单板周期性复位，单板上RUN指示灯快闪，LOSF，LOSC等报警灯灭，近端的

RDT单板的LOS指示灯周期性灭亮,对以上现象,通常应从哪些方面分析? ()

- A、中继线路
- B、单板是否有问题
- C、排队机数据配置是否有误
- D、NO.7号信令板是否影响

正确答案: A, B, C

T16X0014 设备配置数据加载后, MEM板状态总是异常, 可能的情况为()

- A、MEM板节点错误
- B、HW线资源错误
- C、FEP台通讯不对
- D、IP地址配错

正确答案: A, C, D

T16X0015 排队机时钟源出现故障将会影响以下哪个部分()

- A、NO7链路
- B、话务统计结果
- C、座席通话质量
- D、质检系统

正确答案: A, C, D

T16X0016 RSA远端座席有一块RSA单板不开工, 用户框后半框不可用, 处理思路()

- A、传输中断或传输有大误码
- B、远端RSA板单板坏
- C、DTM中继板故障
- D、可能是信令板LAP板故障

正确答案: A, B, C, D

T16X0017 SPT板报工号时出现杂音, 请确认以下处理建议()

- A、单个SPT是否正常
- B、检查NOD、HW数据是否正确
- C、跟踪SPT的HW时隙, 观察时隙占用情况
- D、倒换网板

正确答案: A, B, C, D

T16X0018 排队机维护中发现两块SPT板中其中一块不能加载语音, 后台发送语音加载, SPT板上指示灯没有任何变化, 查询语音信息为空, 以下判断正确为()

- A、可能HW配置有问题, 检查该板对应的HW描述
- B、可能主节点号分配错误, 检查槽位描述表主节点资源
- C、倒换两块SPT板, 判断槽位和物理HW线正确与否
- D、从现象上足以判断SPT板上内存坏了

正确答案: A, C

T16X0019 对排队机的备用MPU板进行数据加载不成功, 错误的描述为()

- A、有可能是加载电缆的问题
- B、有可能维护终端的软备份开关没有打开
- C、有可能主、备MPU板上的备份开关没有拨到OFF (左边)
- D、排队机正在运行时根本不能对备用MPU板进行数据加载

正确答案: B, D

T16X0020 坐席可正常签入排队机, 但听不到来话, 不可能的原因有()

- A、APC卡故障
- B、ASL板故障
- C、B线问题
- D、坐席侧的接头1B和1D线的位置接反了

正确答案：B,C,D,

T16X0021 可用于二次收号的设备有()

- A、VP台
- B、FP台
- C、SIG板
- D、DRV板

正确答案：A,D

T16X0022 B型排队机如出现加载失败故障，可能与()有关

- A、MCP卡
- B、加载电缆及插头
- C、MEM板
- D、BNET板

正确答案：B,C,D

T16X0023 在一般情况下，如果BAM只用了一块MCP卡，系统正常情况下，如果MCP卡两接头之一接触不良，可能的结果有()

- A、可正常加载已完成的数据，但无法在维护面板中看到任何东西
- B、可以在维护面板中看到要维护的设备，但无法正常进行数据加载
- C、对维护面板视图和数据加载没有任何影响
- D、以上都不对

正确答案：A,B

判断

T10P0001 A排中HW最大数为24条，其中，0-7只能给用户框，8-23只能给中继框。

- A、正确
- B、错误

正确答案：A

T11P0001 CKS为二、三级时钟合一板，替代原CKCK3，提供二、三级时钟。CKS可以不但可以通过SLT和主机通讯，还可以直接和主机通讯。

- A、正确
- B、错误

正确答案：A

T11P0002 A型排队机QTB中继母板跳线JK1短路时，表示NET板从第一块DTC（或TUP）提取上级8K时钟。JK2短路时，表示NET板从第二块DTC（或TUP）提取上级8K时钟。

- A、正确
- B、错误

正确答案：A

T12P0001 双方No.7号板信令链路初始化后进入信令链路定位状态，若信令链路定位成功则双

方No. 7号板的对应物理链路灯INT、WR、LP常亮。若INT、WR灯常亮，LP灯暗，则表明信令链路定位失败。

A、正确

B、错误

正确答案：B

T12P0002 排队机硬件配置时，插N O 7板的槽位不能插M F C板。

A、正确

B、错误

正确答案：B

T13P0001 现在公司提供的APC卡只能通话硬件调整话务员耳机音量。

A、正确

B、错误

正确答案：B

T13P0002 话务员插入和三方通话必须使用会场，如果会场资源用尽新的操作将失败。

A、正确

B、错误

正确答案：A

T13P0003 C&C 0 8 Q排队机如果开多个业务，其中继线只能分群使用。

A、正确

B、错误

正确答案：B

T13P0004 座席通信板A I T上对应座席的灯没有亮，说明该座席P C机未开机。

A、正确

B、错误

正确答案：B

T14P0001 SPT板和DRV板在集中收号框中，占用相同的HW。

A、正确

B、错误

正确答案：A

T15P0001 VP台每一个通道都可以同时进行放音和收号。

A、正确

B、错误

正确答案：A

T15P0002 A型排队机从NET网板到HW分配箱CDC板的距离不得大于30米，从CDC板到邮箱台ADP卡的距离不大于4米。

A、正确

B、错误

正确答案：B

T15P0003 A型排队机的质检邮箱系统中语音台由工控机、语音处理卡（ADP）、网卡、HW分配箱（工控机箱+CDC板）以及相关电缆组成。

A、正确

B、错误

正确答案：B

填空

T10T0001 排队机有资源受{ } 和{ } 的限制,同时决定了排队机的容量。

排队机有资源受{NOD} 和{HW} 的限制,同时决定了排队机的容量。

T10T0002 A型排队机控制结构采用三级分布式分散控制方式,整个系统由{ } 板,{ } 板和各功能单板组成。

A型排队机控制结构采用三级分布式分散控制方式,整个系统由{MPU} 板,{NOD} 板和各功能单板组成。

T10T0003 B型排队机的配置数据一般以{ } 形式存放于 { } 目录下。

B型排队机的配置数据一般以{DBF 格式文件} 形式存放于 {C:\CC08\BAM\DBF} 目录下。

T10T0004 B型排队机的普通用户框的实际容量为 { } 个1B+1D坐席,对于远端RSA的用户框来说,实际容量为 { } 个1B+1D坐席。

B型排队机的普通用户框的实际容量为 {124} 个1B+1D坐席,对于远端RSA的用户框来说,实际容量为 {116} 个1B+1D坐席。

T10T0005 A型排队机改B软件时,MPU板必须换为{ }。

A型排队机改B软件时,MPU板必须换为{CC07MPU0}。

T10T0006 CC { } TCI板可以代替 板使用,提供 { } 个串口,在板位配置中将此板设置为 { } , 串口速度为 { } 。

CC {04} TCI板可以代替NCP板使用,提供 {2} 个串口,在板位配置中将此板设置为 {NCP} , 串口速度为 {38400} 。

T10T0007 在ACD业务台参数设置表中:等待提示语由 { } 板提供、等待音1由 { } 板提供。

在ACD业务台参数设置表中:等待提示语由 {SPT} 板提供、等待音1由 {SIG} 板提供。

T10T0008 A型排队机最大配置 { } 座席, { } 中继,最小配置{ } 座席, { } 中继。最大可连接{ } 条 { } KB/s的NO.7信令链路。

A型排队机最大配置 {256} 座席, {480} 中继,最小配置{16} 座席, {60} 中继。最大可连接{6} 条 {64} KB/s的NO.7信令链路。

T10T0009 B型排队机最大配置 { } 座席, { } 中继,最小配置 { } 座席, { } 中继。最大可连接{ } 条{ } KB/s的NO.7信令链路。

B型排队机最大配置 {512} 座席, {1440} 中继,最小配置 {16} 座席, {60} 中继。最大可连接{ 16 }条{ 64} KB/s的NO.7信令链路。

T10T0010 A型排队机CC05NET交换容量为{ } K、可分配 { } 条HW。其中由CC05NET牛角头分配{ } 条HW。

A型排队机CC05NET交换容量为{ 2 } K、可分配 {64} 条HW。其中由CC05NET牛角头分配{ 10} 条HW。

T10T0011 B型排队机CB01NET交换容量为 { } K、可分配 { } 条HW。由母板直接分配的HW编号为{ }, HWC板分配的HW编号为 { } 。

B型排队机CB01NET交换容量为 {4} K、可分配 {128} 条HW。由母板直接分配的HW编号为{ 0-95 } , HWC板分配的HW编号为 {96-127} 。

T10T0012 B排集中收号框HW电缆应直接与 { } , SPT板提供 { } 路语音。

B排集中收号框HW电缆应直接与 {HWC板} , SPT板提供 {128} 路语音。

T10T0013 BHCA的含义是{ }，A排的BHCA值{ } KB排的BHCA值{ }。BHCA的含义是{最大忙时呼叫量}，A排的BHCA值{>121} KB排的BHCA值{200KB}。

T10T0014 B排FEP台与{ }板通讯。

B排FEP台与{ MEM }板通讯。

T10T0015 A排队机再启动分{ }级，其中“保持话单、影响已通话的用户、影响已在接续的用户、加载数据、不加载程序”是{ }级再启动。

A排队机再启动分{4}级，其中“保持话单、影响已通话的用户、影响已在接续的用户、加载数据、不加载程序”是{2}级再启动。

T10T0016 B型排队机的功能框分为：{ }、{ }、{ }、{ }、{ }。

B型排队机的功能框分为：{ 主控框 }、{ 时钟框 }、{ 中继框 }、{ 座席用户框 }、{ 集中收号框 }。

T10T0017 B型排队机最大配置{ }座席，{ }中继，最小配置{ }座席，{ }中继。最大可连接{ }条{ }KB/s的NO.7信令链路。

B型排队机最大配置{512}座席，{1440}中继，最小配置{16}座席，{60}中继。最大可连接{16}条{64}KB/s的NO.7信令链路。

T10T0018 B型排队机终端系统初始安装后的登录用户为：{ }。

B型排队机终端系统初始安装后的登录用户为：{ CC08 }。

T10T0019 排队机采用的排队原则是：

{ }后台终端系统中，BAM与排队机前台主机之间的通信方式为{ }，BAM与各功能台之间的通信协议为{ }。

排队机采用的排队原则是：{ 话务量均匀分配，座席先闲先受话，中继用户先呼入先接受服务 }后台终端系统中，BAM与排队机前台主机之间的通信方式为{ HDLC }，BAM与各功能台之间的通信协议为{ TCP/IP }。

T10T0020 排队机再启动分{ }级，其中“保持话单、影响已通话的用户、影响已在接续的用户、加载数据、不加载程序”是{ }级再启动。

排队机再启动分{ 四 }级，其中“保持话单、影响已通话的用户、影响已在接续的用户、加载数据、不加载程序”是{ 三 }级再启动。

T10T0021 在BAM中，终端软件默认的安装目录为{ }；所有的用户、中继等数据存放在{ }目录中；加载到前台主机中的程序和数据存放在{ }目录中。

在BAM中，终端软件默认的安装目录为{ C:\Cc08 }；所有的用户、中继等数据存放在{ C:\Cc08\Bam\Dbf }目录中；加载到前台主机中的程序和数据存放在{ C:\Cc08\Bam\Dload }目录中。

T10T0022 主节点资源N O D线是由{ }板分配出来，H W线资源是由{ }板分配出来。主节点资源N O D线是由{ NOD }板分配出来，H W线资源是由{ BNET }板分配出来。

T10T0023 B型排队机CB02NET交换容量为{ }K、可分配{ }条HW。由母板直接分配的HW编号为{ }，HWC板分配的HW编号为{ }。

B型排队机CB02NET交换容量为{ 4 × 4 } K、可分配{ 128 }条HW。由母板直接分配的HW编号为{ 0-95 }，HWC板分配的HW编号为{ 96-127 }。

T10T0024 M E M板的作用为{ }。

M E M板的作用为{路由选择功能}。

T10T0025 在B型排队机的资源分配中，一个中继板需要{ }个主节点，{ }条H W；一个座席框需要{ }个主节点，{ }条H W；一个双音收号框需要{ }个主节点，{ }条H W。

在B型排队机的资源分配中，一个中继板需要 {1}个主节点，{2}条HW；一个座席框需要 {2}个主节点，{4}条HW；一个双音收号框需要{4}个主节点，{8}条HW。

T10T0026 排队机的控制结构采用 { }方式，整个控制系统由 { }板、{ }板和各个功能单板组成，各级间的通信方式分别为{ } 和{ }。

排队机的控制结构采用 {三级分布分散群机控制}方式，整个控制系统由{主控板MPU}板、{通信主节点板NOD}板和各个功能单板组成，各级间的通信方式分别为{ 邮箱 } 和{ 串口 }。

T10T0027 B软件排队机使用N07单板时起始时隙为{ }，使用LPN7单板时起始时隙为{ }。B软件排队机使用N07单板时起始时隙为{0, 16}，使用LPN7单板时起始时隙为{ 0 }。

T10T0028 以下信令的含义是：CFL：{ } CLF：{ } ANN：{ } UNN：{ }。

以下信令的含义是：CFL：{呼叫故障} CLF：{正常拆线} ANN：{不计费应答} UNN：{空号}。

T10T0029 IP PHONE框在使用中，最多走的是哪两种信令方式：{ } 和{ }。

IP PHONE框在使用中，最多走的是哪两种信令方式：{PRA}和{一号信令}。

T10T0030 在多模块排队机（采用 方式）的数据设定中，AM/CM与SM之间的 话路必须作为一个虚拟的中继群，此中继群没有中继电路，但是在中继群表中电路类型必须为{ }。

在多模块排队机（采用OPT方式）的数据设定中，AM/CM与SM之间的OPT话路必须作为一个虚拟的中继群，此中继群没有中继电路，但是在中继群表中电路类型必须为{OPT}。

T10T0031 A型排队机最大配置 { }座席，{ }中继。最大可连接{ }条{ } KB/s的NO.7信令链路。

A型排队机最大配置 {256}座席，{ 480}中继。最大可连接{ 480 }条{ 6 } KB/s的NO.7信令链路。

T10T0032 当七号链路定位成功后，NO7板上的相应的三个指示灯应该为 { } 状态。

当七号链路定位成功后，NO7板上的相应的三个指示灯应该为 {常亮} 状态。

T10T0033 在配置数据中，中继板的单板类型在走一号信令方式时应配置为{ }，走七号信令时应配置为{ }。

在配置数据中，中继板的单板类型在走一号信令方式时应配置为{DTM}，走七号信令时应配置为{ TUP }。

T10T0034 排队机用于七号时，建立信令链路必须由{ }板、{ }板、{ }板共同完成。

排队机用于七号时，建立信令链路必须由{ TUP }板、{ NO7 }板、{ BNET }板共同完成。

T10T0035 中继采用7号方式对接，为避免中继电路的双向同抢，一般采用中继电路选择方式为{ }。

中继采用7号方式对接，为避免中继电路的双向同抢，一般采用中继电路选择方式为{主控/非主控}。

T10T0036 LAPRSA—RSA方式下需配置RDT，RDT的节点类型为{ }，节点号为对应主节点的编号，HW组号设为{ }。

LAPRSA—RSA方式下需配置RDT，RDT的节点类型为{NOD}，节点号为对应主节点的编号，HW组号设为{255}。

T10T0037 采用PRA呼出时，如果需要用原始被叫号码替代发送到对端的被叫号码。一般将排队机软件参数设为{ }。

采用PRA呼出时，如果需要用原始被叫号码替代发送到对端的被叫号码。一般将排队机软件参数设为{Ff f c}。

T10T0038 在LAPRSA组网方案中，每个连接远端RSA的PCM中有{ }个时隙是系统占用的。

在LAPRSA组网方案中，每个连接远端RSA的PCM中有{4}个时隙是系统占用的。

T10T0039 在利用IP PHONE框实现IP 坐席时，BAM中：C:\CC08\BAM\Download中{ }是在IP坐席签入排队机时需要调用的AP流程，在开局调测时，该软件需要替换后才能正常工作；同时，在被叫号码分析表中必须添加一条呼叫字冠为{ }的AP业务，才能使坐席正常签入排队机。

在利用IP PHONE框实现IP 坐席时，BAM中：C:\CC08\BAM\Download中{AP_ROM.DAT}是在IP坐席签入排队机时需要调用的AP流程，在开局调测时，该软件需要替换后才能正常工作；同时，在被叫号码分析表中必须添加一条呼叫字冠为{777}的AP业务，才能使坐席正常签入排队机。

T10T0040 在ACD业务台参数设置表中：等待提示语由{ }板提供、等待音1由 { } 板提供。

在ACD业务台参数设置表中：等待提示语由{SPT }板提供、等待音1由 { SIG } 板提供。

T10T0041 排队机上1B+1D座席耳机有杂音，原因可能是： { }，{ }，{ }，{ }。

排队机上1B+1D座席耳机有杂音，原因可能是： {排队机联合接地}，{UPS问题}，{1B+1D分开布放}，{配线架问题}。

T10T0042 如果两块MEM板IP地址设成一样，出现的故障现象是 { }。

如果两块MEM板IP地址设成一样，出现的故障现象是{两块MEM板交替变成主备用，状态时好时坏}。

T10T0043 B排095以前版本呼出时呼叫源码一般默认为0，但在602R003。095版本中对应ACD业务呼出时所用的呼叫源码应该设为{ }。

B排095以前版本呼出时呼叫源码一般默认为0，但在602R003。095版本中对应ACD业务呼出时所用的呼叫源码应该设为{对应的模块号}。

T10T0044 对于A排而言，如要修改‘局数据’的配置，可通过 { } 和 { } 方式进行数据发送。

对于A排而言，如要修改‘局数据’的配置，可通过 {数据加载} 和 {一致性检查} 方式进行数据发送。

T10T0045 1B+1D数据线之间电压 { }，音频线之间电压 { }。
1B+1D数据线之间电压 {-48v}，音频线之间电压 {-48v}。

T10T0046 座席框中，ASL板用于 { }通信，AIT板用于 { }通信，两板配合使用可接{ }个座席台。

座席框中，ASL板用于 { 话音 }通信，AIT板用于 { 数据}通信，两板配合使用可接{16}个座席台。

T10T0047 A型排队机用于112业务时，SPT板可用{ } 代替。
A型排队机用于112业务时，SPT板可用{ TKD} 代替。

T10T0048 双音收号框中的D R V板的主要作用是{ }；用户框中的D R V板的主要作用是 { }。

双音收号框中的D R V板的主要作用是{ 二次收号}；用户框中的D R V板的主要作用是 {一次收号和驱动}。

T10T0049 PCI E1卡每个卡支持{ }个语音通道，每个VP台最多可以安装{ }块PCI E1卡。
PCI E1卡每个卡支持{60}个语音通道，每个VP台最多可以安装{2}块PCI E1卡。

T10T0050 一个复帧包括 { }个子帧。每个子帧包括{ }个时隙。
一个复帧包括 {16}个子帧。每个子帧包括{32}个时隙。

T10T0051 排队机602R001版本的质检台与排队机通讯的端口号为{ }，而602R003版本的质检台与排队机通讯的端口号为{ }。

排队机602R001版本的质检台与排队机通讯的端口号为{61}，而602R003版本的质检台与排队机

通讯的端口号为{82}。

T10T0052 A型排队机的话单文件保存在管理台的{ }目录下。
A型排队机的话单文件保存在管理台的{C:\C&C08A\ACP\ACP_STAT}目录下。

问答题：

1、排队机后台终端应保证规范的目录结构，在安装维护过程中产生的临时文件必须及时删除，严禁无关的文件目录存在。排队机后台管理终端主要包括以下目录结构，C:\CC08I\ACD\Vxx\；C:\CC08I\DOC\；C:\CC08I\ACD\Vxx.OLD\；C:\CC08I\ACD\Vxx.BAK\；C:\CC08I\DP\Vxx\；C:\C&C08A\；请简要说明以上目录的内容、用处。（5分）

C:\CC08I\ACD\Vxx\：安装程序

C:\CC08I\DOC\：文档及特殊说明

C:\CC08I\ACD\Vxx.OLD\：原运行的目录备份

C:\CC08I\ACD\Vxx.BAK\：运行目录的备份

C:\CC08I\DP\Vxx\：相应版本的 DP 软件备份

C:\C&C08A\：排队机运行目录

1、A 排开 7 号信令，需在做什么准备（包括硬件、信令数据协商）（4分）

答案：

硬件要求：需同步锁相。

信令数据协商：

1）本局源信令点地址编码（OPC），对端局目的地信令点地址编码（DPC）。

2）电路识别码（CIC）。

3）信令链路编码（SLC）及 No.7 信令，所用 PCM 系统，信令链路所用时隙号，SLC 为双方约定的彼此间信令链路的编号。

4）中继电路选择方式：为尽量避免双向电路的双向同抢，采用"主控/非主控"和"大-小/小-大"两种方式，由信令点编码大的交换局主控偶数电路，信令点编码小的主控奇数电路（排队机中对于入中继，设定时对端局最好全设为"主控"方式，而本端排队机则设为"非主控"方式）。


2、下表是 A 型排队机的中继群设定表，请指出其中数据配置是否有错？如有，请指出来，并修改？（3分）

序号	局向	信令	方向	信号音	是否转发	A6	中继选择	优先级	直通分机号	保留电路
0	0	0	出	一次拨号音		、	大--小	普通		

答：有错误。由于信令选择码为 0，即七号信令，对于七号信令中继，只能选择‘主控’方式，不能选择‘大--小’，‘小--大’方式。


也可以将信令选择码改为 1 号信令。

1、在图中画出的座席连接方式并标注通道类型。（2分）

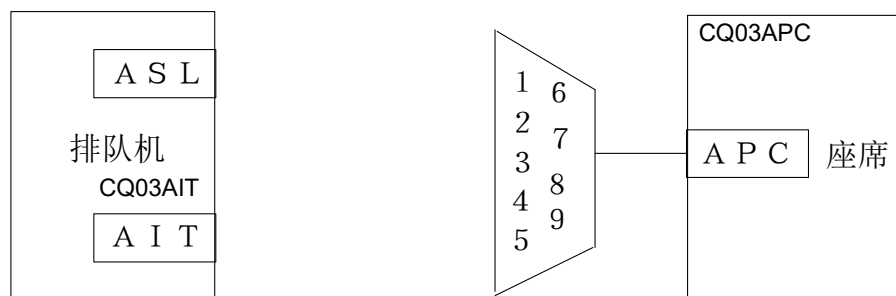

答案：A S L 接 1 2 脚，A I T 接 4 5 脚

2、在图中画出的座席连接方式并标注通道类型。（2 分）

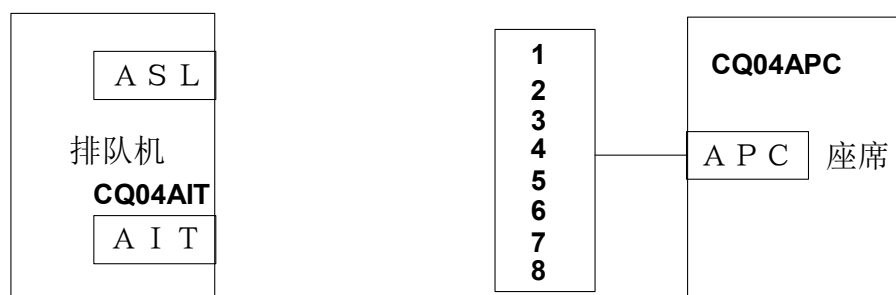

答案：A S L 接 4 5 脚，A I T 接 7 8 脚

3、AIT 板频繁上报故障或复位（座席工作状态不正常），请写出 3 种可能导致该问题的原因。（3 分）

答案：

- 1) 排队机接地不好，重接地线；
- 2) AIT 板或 ASL 板故障；
- 3) 用户框 PWX 性能不好；
- 4) AIT 板对应的某个座席计算机性能不好（在座席监视中常为告警态或未知态）；
- 5) 此 AIT 板对应的某个座席 APC 卡性能不好

4、从硬件结构上分析计算 CC08A 型机电话用户收敛比为 1:4,而排队机座席的收敛比为 1:1。

1) CC08A 型机用户框每半框分配 1 条 HW（32 个话路）、接 128 个电话。

$$32/128=1:4$$

2) 排队机用户框每半框分配 2 条 HW（64 个话路）、接 64 个座席。

$$64/64=1:1$$

5、现要开一寻呼排队（ACD）业务，接入码为 114，但对端交换机送来的被叫号码为 914，为此，需要对 914 进行号码变换为 114。下面表主要配置了号码变换所涉及的表格，请分析这几张表中数据设置是否正确？如不正确，请修改。（4 分）

号首处理表：

呼叫源码	号首集	被叫号码	被叫号码变换标志	被叫号码变换索引	是否重新分析	主叫号码变换索引
0	0	914	是	0	否	

号码变换表：

变换索引号	变换类型	变换位置	变换长度	新号码
0	改号	0	3	114

被叫号码分析表：

号首集	呼 叫 字 冠	业 务 类 别	业 务 属 性	路 由 选 择 码	最 小 号 长	最 大 号 长	补 充 信 令 标 志	号 首 处 理 标 志
0	914	智 能 业 务	本局		3	3	否	是
0	114	智 能 业 务	本局		3	3	否	否

答：有错误在号首处理表中，是否重新分析应选‘是’，在被叫号码分析表中，接入码 914 的业务类别应为‘基本业务’。

6、简述在 ACD 业务台参数设置表中参数 **久不应答时长** 的作用，并回答当只有一个座席上班时，此参数是否起作用？（3 分）

1 久不应答时长:当座席采用人工应答时,若分配到该座席的电话在**久不应答时长**定义的时间内没有应答,则排队机将该座席强制示忙.
不起作用

7、简述 A 排如何设置 117 报时，117 报时的语音由哪块板提供。（3 分）

117 报时的语音由 SIG 板提供

设置 117 报时：

本局设定—>业务设定表中设置业务字符 117 为信号音

本局设定—>信号音设定表中设置 117 目的码，并设置信号音为 2

1、一个正在正常使用的客服局点，排队机采用 B 排，现在需要扩容，采用 LAPRSA 的方式，增加远端座席，根据所需增加的硬件描述一下有关排队机所要做的数据，并说明做数据时的注意事项。（4 分）

答案：

远端坐席框的配置主要包括 1、机框描述（描述 RSA 框、用户框）；2、槽位描述（描述 LAPRSA 板、RSA 板、RDT 板、DRV 板、AIT 板、ASB 板、ASL 板、DSL 板）；3、主节点描述（描述 RDT、RSA_0 板的节点）；4、HW 描述（主要是 LAPRSA、AIT/ASL）；5、RSA 描述表（确定是否互助）五张表。下面是配置时的注意事项。

1) LAPRSA—RSA 方式下用户框与远端 RSA 框的“是否透明”设置为是，级别设为 2，否则在维护台将无法查看用户框的单板状态信息；而在 RSA—RSA 方式下用户框与远端 RSA 框的级别需设为 1；

2) LAPRSA—RSA 方式下 RSA_1 的节点类型设为 LPRSA，节点号无须关心，通常均设为 255，从节点号为 31，在此方式下无需配置 RSA_0；而在 RSA—RSA 方式下，RSA_1 的节点类型为 RSA_0，节点号为对应 RSA_0 的单板编号，从节点号为 31，RSA_0 的节点类型为 NOD，节点号为对应主节点的编号，从节点号为 31；

3) LAPRSA—RSA 方式下需配置 RDT，RDT 的节点类型为 NOD，节点号为对应主节点的编号，HW 组号设为 255

4) LAPRSA 插在 LAP 板的槽位上，与 LAP、NO7 统一编号，无需配置节点类型和节点号，相关域设为 255；

5) RSA 不采用互助主节点，互助主节点均设为与主节点相同，可成为自主主节点。

6) 目前排队机 RSA0、RSA1 单板均分别由原来的 C805RSA0/1 单板升级为 C806LSA0、C806RSA0 单板，此时远端用户框左右半框节点号必须配置为 0、3（或 4、7，对于第二个

远端用户框)，而非原 C805RSA 单板时配置的 0、2；注意物理连线亦需作相应更改。

7) 对于排队机坐席板，HW 分配选择轮选方式，RSA1，IDT，LAPRSA 板选择固定分配方式。

2、请列举一个您在维护过程中遇到的 A 排典型维护事例，简述您分析处理问题的全过程。（5 分）

答案：

（无标准答案）可从以下几个方面评分：问题是否有代表意义，问题分析是否透彻，分析思路是否清晰，解决方案是否最佳。

3、在数据设定时，B 型排队机的单板编号的原则是什么？（5 分）

答：

- 1) 同一种单板统一编号
- 2) 主控框中的单板板号是固定的，与槽位有关，即槽位对应板号
- 3) 有一些单板，虽然功能不同，但其槽位兼容，他们要统一编号
- 4) 中继设备的编号有特定规则，即先对所有的 DT 进行顺序编号，再所有的 AT 编号，DT 编号为 0、1 到 N，AT 编号为 $N \times 8 + M$ （已编号 AT 板）
- 5) 用户设备的编号无需固定，只要在同一模块内不重复且从 0 开始按序编号即可

1、某排队机开局时发现电话存在单通、掉话等现象，现场工程师决定使用指定中继拨打的方法进行电路测试，请给出排队机上实现此测试方法的数据设定要点及拨打方法。（5 分）

答：

- 1) 在排队机上增加一部普通电话，在 ST 用户数据表将用来测试的话机号码的用户类别设成“话务员”。（1 分）
- 2) 在被叫分析表中设置被叫号码 b90b，业务类型为“新业务/补充业务”，业务属性设为“专线呼叫”，最小/最大号长为“4/24”，其它同普通本局字冠。（2 分）
- 3) 拨打 *90*两位模块号*四位电路号*任意的呼叫号码#（2 分）

1、某局原有 ICD 系统一套（采用单模块排队机），随着业务的发展，需要对系统进行新的扩容和技术改造，将单模块排队机改造为两模块排队机，并在新增的排队机模块上开通 IP 座席，采用 PRA(30B+D 信令)，排队机使用 V602R003 版本和标准的 AP 流程，IP 座席使用 CCCBAR 接续控制软件，IP 框采用 MASTERPLUS 版本。

申请分配的 IP 地址如下：

NMU: 10.11.142.40

FEP1: 10.11.142.14,

FEP2: 10.11.142.15,

IP 座席通过路由器 (10.11.143.1) 访问客服中心局域网。

[illegible]

1、请按数据规范要求完成下表的数据制作（填写表格中使用数字~~(1)~~-~~(14)~~标记的选项）（共 3 分，每错一空扣一分）。

单板类型	逻辑板号	逻辑框号	槽位号	能否复位	缺省状态	主备组号
FBC	0	3	2	是	单板正常	255
FBC	2	3	4	是	单板正常	255
ALM	0	4	6	是	单板正常	255
MCC	3	4	13	是	单板正常	255
MCC	2	4	14	是	单板正常	255
MCC	1	4	15	是	单板正常	0
MCC	0	4	16	是	单板正常	0
SNT	1	4	20	是	单板正常	0
SNT	0	4	21	是	单板正常	0

模块号	光路号 1	光路号 2	板号 1	板号 2	板上链 路号	板上时隙号
232	255	255	<u>2</u>	3	0	11110000000000000000000000000000
233	255	255	<u>2</u>	3	1	00001111000000000000000000000000
1	0	2	<u>2</u>	3	2	00000000111100000000000000000000
2	1	3	2	3	3	00000000000011111111000000000000

2、根据上表回答下面问题（4分）

此两个模块到 AM 模块的模块间通讯带宽分别是多少？（1分）

答：1号模块：256K 2号模块：512K

假如如果更改了上表的部分数据，则 AM/CM 需要重新加载那些单板？加载时如何设置拨码开关？（1分）

答：SNT/CTN/MCCS/MCCM；拨码开关从上往下：1-ON；2，3，4-OFF

当前光路配置是负荷分担还是主备用？（1分）

答：负荷分担

制每块 FBI 可以提供 2 条光路，如果只使用了其中的一条光路，而另外一条光路既未连接 SM 模块，又未设定阻止链路上报故障，则可能出现的问题是什么？（1分）

答：该FBI单板显示故障

3、IP 座席在完成 CCCBAR 软件的安装后需要配置 Dpdll.ini 才能正常使用，请完成相关的参数配置。（3分，每错一空扣1分）

Dpdll.ini

[排队机]

卡号 = 4

型号 = B

主机版本 = 602R003

模块号 = 1

[控制方式]

IO = NET

DID = TUA

PSN = 258

StationNo = 1

CARDIO = 0

[FEP]

IP0 = 10.11.142.14

IP1 = 10.11.142.15

NmApi.ini

[NmAPI]

接入码= 777

工号=0001

H.323 网关地址= 10.11.142.40

H.323 网关使能=1

NMCCALL 建立时间=60

[语音通道]

AUDIO=H.323

4、IP 框与排队机之间采用 PRA（30B+D 信令）方式，请简要说明排队机中与 IP 座席有关的数据设定要点（PRA 数据的设定、智能业务数据的设定）。（5 分）

答：

1) 配置数据设定

此增加 DTM 板，在槽位描述表中单板类型配置为 PRA

此增加 LAP 板，在槽位描述表中单板类型配置成 LPRA

2) 用户数据设定

此号段表中配置 PRA 用户的外码

此用户索引表中配置 PRA 用户的索引

此 PRA 用户数据表中配置 PRA 用户号码的相关属性：如远端话务员、呼叫呼出权限选择前 5 项、新业务权限选择直接拨入和主叫线识别及被叫线识别等

此 ISDN 数据表中培植 30B+D 的通道、呼叫等待数目、呼叫最大次数等数据

3) 字冠数据设定

此在被叫号码分析表中增加 PRA 用户数据的字冠

此在被叫号码分析表中增加 777 为号首的本局智能业务（对应的自动流程的号码 777，不能修改），777 的最大最小号长均为 7

4) 中继数据设定

此在中继电路数据表中配置 PRI 中继电路, PRA 中继只需要配置 DTM 板两个 2M 的第 0 时隙, CIC 主控标志选择“主控”, 中继群号可以选择一个与其它中继群不一样的即可。

5) 排队机业务数据设定

此在业务设定表中增加业务属性为 AP、业务名称是 777 的智能业务。

在业务属性表中增加接入码是 777, 业务属性为 AP 的智能业务, 最大最小号长均为 7。

在排队机数据通道配置表中, 增加一部分 D 通道为 NB+D 的数据, 这个通道实际上在硬件配置上并不存在对应的 ASB 板。IP 坐席签入时就使用这部分虚拟的通道号码 (因为 IP 坐席无对应的 ASB 板, 在排队机上物理配置上 并不存在)。