



MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

0000471

ORDENANZA N° 1.309.-

VISTO: Lo actuado en el Expediente N° 231-Interno-1982 y conforme a lo dispuesto por el Art. 30°, inc. 2), de la Ordenanza General de Presupuesto en vigencia; el

INTENDENTE MUNICIPAL DE ALTA GRACIA

EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

ORDENANZA

- Art. 1°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Alta Gracia a contratar en forma directa con "Ingenieros y Arquitectos Asociados", integrada por: Arq. Enrique DEVALLE, Ing. Civ. Eduardo LARSSON, Ing. Elec. Segundo GONZALEZ, Ing. Civ. Carlos LARSSON, Ing. Civ. Marcelo FUNES CORREA, quienes por Decreto N° 230/80 de fecha 25 de Abril de 1980, fueron adjudicatarios del llamado a Concurso dispuesto por Decreto N° 430/79 para la ejecución del Proyecto "Terminal de Omnibus y Dependencias Municipales de Alta Gracia".-
- Art. 2°: EL objeto de la contratación será el de adecuar el proyecto oportunamente presentado y aprobado en un todo conforme a las directivas impartidas por la Dirección Provincial de Arquitectura, que se acompañan / formando parte de la presente, en lo referente a planos y pliegos, exceptuándose lo referente a:
- a) Proyecto y ejecución de prolongación de la red de alimentación eléctrica en 13,2 Kv. y Subestación Transformadora Subterránea.-
 - b) Proyecto de Pavimento de la Playa de Maniobras y Estacionamiento.-
 - c) Proyecto de Prolongación de la red cloacal externa.-
- Art. 3°: LOS gastos de contratación ascenderán a la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$ 36.000.288.-) conforme a lo presupuestado por "Ingenieros y Arquitectos Asociados", debiendo ser imputados a la Partida II-1-VIII-1-1-I, Estación Terminal de Omnibus.-
- Art. 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M., y archívese.-

ALTA GRACIA, 22 de Setiembre de 1982.-


Arq. Rodolfo H. Lamberghini
Sec. Obras y Serv. Públicos




Osmar Rene Seletti
Intendente Municipal


HUGO R. MORESCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
y General Interino


JUAN J. ARLISON
SECRETARIO DE GOBIERNO



0000472

OBSERVACIONES GENERALES

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ES COPIA

[Handwritten signature]

DRA. MIRTHA L. SEQUEIRA
ORIGINAL N. YOF



0000473

- .) Referencias de detalles en plantas y cortes.-
- 2) Diferenciación en plantas de los diferentes tipos en mampostería según se especifica en pliego.-
- 3) Se han revisado algunos locales y teniendo en cuenta las observaciones efectuadas, se recomienda revisar la planilla de locales y su correlación con los planos.-
- 4) Sería conveniente especificar en forma detallada y con la mayor precisión posible los herrajes, de igual modo para broncearía y artefactos sanitarios en general. En caso de que las especificaciones sean sacada de catálogos indicar los mismos. En la carpintería de cristal templado, sería conveniente indicar la posición de los herrajes (cerraduras, bisagras, etc.) si son elementos standard indicar catálogos.-
- 5) En detalles de carpintería sería conveniente indicar la terminación de los revoques con respecto a la misma.-
- 6) Falta plano de relevamiento planialtimétrico.-
- 7) Verificar comportamiento estructural de los muros de contención de ladrillos huecos en general.-
- 8) En todos los casos en que se especifica revoques, no se completa la referencia a la totalidad de los muros, provocando confusiones en la interpretación.-
- 9) Falta especificaciones y detalles constructivos de los muebles en general (planos y pliegos).-
- 10) Planta cubierta de techo, en donde se indicarán niveles, juntas de dilatación y detalles necesarios.-

M.C.-

ES COPIA


DRA. MIRTA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR

Plano de Replanteo

Esc. 1: 100

- 1) Indicar los radios de todas las curvas.
- 2) Indicar en que lugar se especifica la forma de construir el muro medianero / (vista parcial, fundaciones, columnas, en cadenados, etc.)
- 3) Indicar si hay muros medianeros construidos y si se conservan o sufren alguna modificación.-
- 4) Analizar si es conveniente o no referir la posición de los muros con respecto a los ejes de replanteo.-
- 5) Falta ubicar las columnas metálicas en acceso.-

Plano de Planta Baja

Esc. 1: 100

- 1) Falta definir niveles (en playa de maniobras, de omnibus, vereda sobre Avenida Libertador. etc.)
- 2) Controlar nivel previsto para playa de estacionamiento de autos.-
- 3) Verificar niveles de vereda sobre J. Hernández.-
- 4) Controlar niveles y cota indicada en el sector de andenes.-
- 5) Completar los niveles faltantes.-
- 6) En caso de existir planos de detalles, hacer referencia de los mismos en éste / plano.-

//.. 2.-

ES COPIA

DRA. WIRTA SEQUEIRA
OF. 1. 1. 1.



- 7) Falta lavar estructura en cortes.
- 8) Aunque no corresponde la observación para éste plano, es necesario agregar un toma corriente para máquina registradora en boletería.-

Plano de Planta Alta y Cortes

esc. 1: 100

- 1) Faltan cotas.-
- 2) Indicar como corresponde el corte.-
- 3) Faltan indicar cotas de nivel en cortes.-

Plano N° 1 - Planta (Sector)

esc. 1:50

- 1) Faltan detalles de planteros y asientos en local 4.-
- 2) Indicar conducto de chimenea de caldera (Sala de máquina).-
- 3) Graficar carpintería según plano correspondiente.-
- 4) Falta indicación de terminación en pisos. locales 19 y 16.-
- 5) Verificar cotas en local 15.-
- 6) Acotar posición de cristales.
- 7) Calcular según paso del hombre la escalera local 1.
- 8) Efectuar corrección de designación de umbrales donde corresponda.-
- 9) Completar cotas.-
- 10) Falta referencia de detalles en espejo de agua, local 2 -3.-

ES COPIA

DRA. MIRTA SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR

//... 3.-

Plano N° 2 - Planta Baja

0000476

esc. 1:50

- 1) Cotas de nivel en andenes (contrahuellas) no coinciden con plano de planta en escala 1:100.-
- 2) Falta aclarar terminación de pavimento y cordón tope de ruedas en andenes.-
- 3) En local 22 faltan aclaraciones y cotas.
- 4) Aclarar solución de encuentro de carpintería - 49/T3 con 13/T1.-
- 5) Carpintería 21/T1 no coincide dimensión con plano de carpintería.-
- 6) Aclarar solución de encuentro de carpintería, 28/T2 - 52/T2 - 25/T2.-

Plano N° 3 - Planta Alta

esc. 1:50

- 1) Falta indicar chimenea de caldera.-
- 2) En planta entrepiso corresponde indicar carpinterías 41/T3 y 42/T3 en proyección en lugar de planta baja.-
- 3) En planta entrepiso completar niveles, cotas y aclarar cota en local 28.-
- 4) Efectuar correspondencia con vistas de / carpintería en 34/T2 y 33/T2 (dimensiones)
- 5) Completar cotas y verificar pendiente de la rampa en local 34.-
- 6) Verificar posición de ventana y completar cotas en local 38.-
- 7) Efectuar correspondencia de cotas de nivel y posición de junta de dilatación, / con plano N° 13 (en esc. 1:20 local 39)

//...4.-

ES COPIA

DRA. MIRTA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR



no N° 4 - Cortes

0000477

1:50

- 1) Completar detalles y referencias correspondientes, indicar chimenea y completar niveles en corte 1 - 1.-
- 2) Completar especificaciones de aislación hidrófuga, acotar puñas, verificar encuentro de losa con muro (si no hay problemas de dilatación). Completar las especificaciones en general en detalle 2.-
- 3) Completar corte 2 - 2, agregar cotas que faltan y aclarar según plano Ch.2.-
- 4) Completar especificaciones y aclarar detalles de rejilla en D4.-

ano N° 5 - Cortes

1:50

- 1) En D3 verificar cote y solución técnica ídem D7 (solución de planteo, muro de contención y drenaje)
- 2) Aclarar la fijación de premoldeados en encefa y completar especificaciones de aislación hidrófuga en D6.-
- 3) Completar cotas en corte 3 - 3.-
- 4) En corte 4 - 4: a) completar cotas; b) efectuar correspondencia de cotas con plano T3 y correspondencia de detalles; c) Aclarar bordes de cubierta; d) especificaciones de revoque, referirla a los muros correspondientes:-

//.. 5.-

ES COPIA

DRA. MIRTA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR



Plano N° 6 - Cortes

Esc. 1:50

- 1) En corte 5 - 5 verificar cotas según plano de carpintería.-
- 2) En corte 6 - 6A, sería conveniente hacer detalle del borde del escenario.-

Plano N° 7 - Cortes.

Esc. 1:50

- 1) En corte 6 - 6B. efectuar correspondencia con detalles 1:20 y con plano de carpintería (cotas)

Plano N° 8 - Fachadas

Esc. 1:50

- 1) En fachada sector B. la capacidad del tanque indicada no coincide con el plano I.S.5.

Plano N° 11 - Cocina Restautante

Esc. 1:50

- 1) Completar cotas.-
- 2) Desarrollar vistas de muebles.-
- 3) Aclarar la ubicación de la lomitera que se especifica en pliego.-
- 4) Completar las especificaciones de todo el equipamiento de cocina (lo indicado / en pliego es insuficiente)
- 5) Aclarar dimensiones, tipo y calidad de pileta de lavado.-
- 6) Completar indicaciones de zona secado.-

11.11.61

ES COPIA

DRA. MIRTHA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR



- 7) En local 11, en planilla de locales se indican cúpulas de iluminación; en planta no se marca su proyección.-
- 8) Corregir especificaciones de mortero y completar referencias.-
- 9) Completar el detalle de corte mostrador.-

Plano N° 12 - Cortes

Esc. 1:20

- 1) Completar detalles de espejo (borde y colocación) Corte 1 - 1.-
- 2) En corte 2 - 2, completar detalles de campanas.-
- 3) Faltan especificaciones de muebles.-

Plano N° 13 - Locales Sanitarios

Esc. 1:20

- 1) En detalle mesadas completar y verificar cotas.-
- 2) En planta sanitarios camarines; completar especificaciones; completar N° de locales, indicar posición de mesada de mármol y espejo, completar cotas, referir a plano de electricidad la ubicación de los termotanques eléctricos para preveer su alimentación; efectuar vistas de mesadas; en escalera verificar / correlación con planillas de locales y acotar.-

//.. 7.-

ES COPIA


DRA. MIRTA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR

3) En planta sanitario público, indicar posición de soga-manos y completar especificaciones.-

4) En corte 1 - 1 ampliar detalles, completar cotas y especificaciones.-

Plano N° 14 - Sanitarios Públicos

Esc. 1:20

1) Especificar canaletas de desagüe en / mingitorios.-

Plano N° 15 - Cortes.

Esc. 1:20

1) En corte 3-3 aclarar terminaciones / de escalera.-

2) En cortes 1 - 1 aclarar terminaciones previstas y efectuar correlación con / planos en escala 1:50.-

3) En planta completar cotas.-

4) En detalle mostrador, aclarar terminaciones, efectuar correlación de cotas con planta, completar cotas y reveer / solución de ángulo de H°V°.-

Plano N° 16 - Escalera Principal

Esc. 1:20

1) Completar cotas y aclarar solución // constructiva en planta.-

2) En corte, completar cotas, especificaciones y hacer detalles

//...8.-

ES COPIA


DRA. MIRTA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR



Plano N° 17 - Escaleras - Fuentes

Esc. 1:20 - 1:5

- 1) En general; completar cotas, especificaciones, referencias, y detalles.-
- 2) En escalera de ingreso ver observación N° 7 del plano N° 1 y efectuar correspondencia con dicho plano y planilla de locales.-
- 3) En detalle fuente verificar correspondencia con planillas de locales.-

Plano N° 18 - Sala de proyec. y Máq.

Esc. 1:20

- 1) Aclarar terminación de base apoyo / equipo de proyección.-
- 2) Completar en corte cotas de contrahuella.-

Plano N° 19 - Planilla de locales.

- 1) En ítem pintura diferenciar cielorrasos de muros.-
- 2) Ver observación de nota N°3 de notas generales.-


Plano CH1 - Carpintería de chapa:

Esc. 1:50

- 1) Observación N° 4 de notas generales.
- 2) Completar las planillas de especificaciones en general.-
- 3) Efectuar correlación con plano 13 en carpintería N° 30.-

ES COPIA

//.. 9.-


DRA. WIRTA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR



- 4) Completar especificaciones de remate superior de los tubos de ventilación.-
- 5) Efectuar correlación de conducto "C" con plano de detalle de cocina.-

CH 2 - Carpintería de chapa

1:1

- 1) Resolver contacto de la carpintería / metálica con la de aluminio.-
- 2) Ver nota N° 5 de notas generales.-
- 3) Completar especificaciones de aluminio.
- 4) Detalle 16: completar cotas, especificaciones y efectuar ampliación de detalle (corte transversal).-

T 1 - Carpintería templado

1:50

- 1) Completar cotas.-
- 2) Efectuar detalles de guía superior e / inferior en 2 Tl.-
- 3) Ver observación N° 4 de notas generales.
- 4) En 18 Tl no hay correspondencia con lo indicado en planta.-
- 5) Efectuar correlación de cotas con planta en 20 y 21 Tl.-

T 2 - Carpintería templado

1:50

- 1) Ver observación N° 4 de Nota general.-
- 2) En 28 T2 correlacionar cota con corte / 6 - 6 B.-

//.. 10.-

ES COPIA

DRA. MIRTA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR



- 3) En 29 3-2 completar lateral
- 4) En 33 a 37 T2 aclarar sistema de accionamiento.-
- 5) En 38 y 39 T2 aclarar solución de encuentro con quiebre de piso.-

Plano T3 - Carpintería templado.

Esc. 1:50

- 1) Ver observación N° 4 de Nota general.-
- 2) En 41 T3. verificar cotas según corte 4 - 4 .-
- 3) En 44 T3 falta referencia.-
- 4) En 48 y 49 T3 corregir e indicar solución en cristal templado.-

Plano P1 - Parasoles

Esc. 1:20

- 1) Completar especificaciones de materiales, secciones de tubos y cotas.-

Plano P2 - Parasoles

Esc. 1:20 - 1:2

- 1) Completar especificaciones de materiales.-
- 2) En detalle de parasol y cubierta completar solución de borde de estructura según corte 4 - 4, plano N° 5.-

ES COPIA

DRA. MIRTA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR

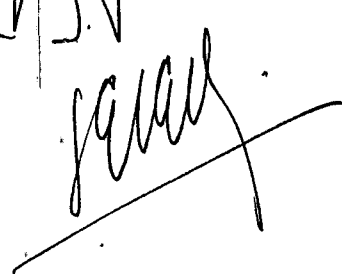
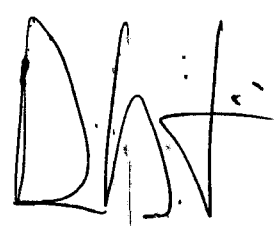
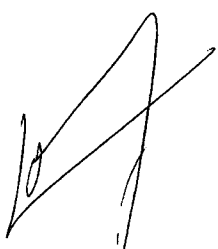
M.C.- 19-5-82.-

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ES COPIA



DRA. MIRTA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR



PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS



0000485

- Trabajos preparatorios - Cerco ver plano, no coincide con lo especificado -

.6. Mampostería cribadas de bloques cementicio - no se ubica en planos.-

.2. Capa aisladora - aclarar azotado (esp.mínimo 2 cm,)

.4. Ver Jaharro y enlucido (verificar doses)

.1. Corregir mortero tipo (1/4:1:4)

.2. Indicar plano N° (aclarar) redacción incompleta.

0.1.3. Aliarita(se indica la marca de superior calidad)

1.5. En detalle de plano 4 no figura el listón perimetral que si figura en pliego.-

.2. No figura el lustre semimate natural.

.3.2. Ver. (especificar terciado en vez de chapa)

.3.3. Falta especificación de materiales (caños,planchuelas)

14. Vidrios - falta cristal templado esmerilado)

15. Instalación Sanitaria * falta especificación de grifería, artefactos y accesorios.-

16. Instalación Eléctrica - falta seca manos.

20.1. Falta completar especificaciones.

20.3. Espejos completar lo especificado con el detalle.

20.4. Lo especificado en el Pliego no esta expresado en los planos.-

20.5. Mayor precisión en cuanto a las características del artefacto.

20.10. Equipo de fuentes para espejo de agua.-

NOTA: NO FIGURAN EN PLIEGO

a) Conducto de ventilación

b) Cúpula acrílica

c) Escalera Caracol

d) Planilla de morteros y hormigones.-

ES COPIA

DRA. WIRYA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR



0000486

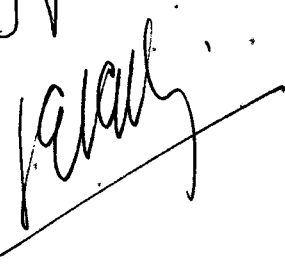
INFORME ESTRUCTURAL

ES COPIA


DRA. MIRTA C. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR









CORDOBA, 13 DE MAYO 0000487

SR. CORDINADOR
CANDEIARIO M. PEREYRA
/ D.

Ref.: Proyecto Estación Ter-
minal de Alta Gracia.
Comisión Especial

En mi carácter de miembro//
la Comisión Especial designada por esta Repartición para el a-
sis del legajo de Proyecto de la obra "Terminal de Omnibus de
e Gracia", hago llegar a Ud. las observaciones más significati-
que a mi juicio, se pueden efectuar con relación al proyecto
la estructura resistente de la mencionada obra.-

Para formular estas observa-
nes se han utilizado los criterios que emplea la D.P.A. para//
ejecución de proyectos que se elaboran en la Repartición, como
bién los requisitos que se exigen para la recepción de legajos
proyectos que se contratan fuera de la misma.-

Enumeraremos, en orden de//
ortancia, algunos puntos:

1) Necesidad de la presenta-
ón de una "Memoria de Cálculo" en la que queden dilucidados los
ectos teóricos y numéricos de la estabilidad de la obra, con//
pecial referencia a los aspectos sismo resistentes.-

2) Se estiman necesarios al-
os ajustes en el pliego de Condiciones Técnicas y en tal senti-
se recomienda:

Pag. 19: Utilizar para la//
se de cañería sanitaria plantillas de Hormigón Armado y ejecu-
en el mismo material y de manera monolítica las cámaras de//
spección y sépticas.-

Pag. 21 y 25: Especificar//
norma que se utiliza para la prevención sísmica. La norma que//
a se halla vigente en la provincia es la que establece la Ley//
vincial 6138, es decir "CONCAR 70".-

Pag. 24 y 37: Precisar el//
lor de la tensión características del Hormigón, en pag. 24 se//
de:

170 Kg/cm²

en pag. 37:

210 Kg/cm²

Pag. 27: parecería convenien-
fijar con más precisión el tipo de acero a utilizarse, es de-7

/// 2

Ing. CIVIL EUGENIO R. PEYLOUBET
Jefe División Estructuras
Dirección Provincial de Arquitectura

ES COPIA

DRA. MIRTA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR



... fijar su límite característico de fluencia, dureza natural o
... mica, conformación superficial, etc.

3) Debido a los valores de/
... axil y flexión relativos a ciertas columnas que aparecen/
... planillas de cálculo y a la tensión admisible fijada para/
... horizonte de apoyo, convendría dilucidar si se ha empleado al/
... teoría de interacción entre suelo y estructura superior, da/
... condición de colapsible que tienen los horizontes de suelo/
... se empotran las fundaciones.-

En el ensayo de suelos para
... conveniente tener algunos valores de presión de consolidación/
... sobre muestras inalteradas extraídas de los horizontes más/
... representativos.-

4) Convendría incorporar de/
... s estructurales de los elementos sanitarios citados anterior/
... , es decir cámaras de inspección, sépticas, etc.-

Para finalizar quiero dejar
... do que el presente listado no puede, dada la magnitud del//
... ecto, ser exhaustivo, debiendo efectuarse por parte de los//
... nsables todas las revisiones y ampliaciones de proyecto que
... nsideren necesarias con el objeto de que la obra cumpla con
... iencia los fines para los cuales se la construye.-

En lo referente a la exacti/
... y correcto contenido del cálculo estructural, en lo que hace
... s aspectos teóricos, numéricos y gráficos de la documentación
... entada, ello es de responsabilidad del equipo proyectista y/
... a sido verificado por esta Comisión Especial.-

Ing. Civil EUGENIO R. PEYLOUBET
Jefe División Estructuras
Dirección Provincial de Arquitectos

ES COPIA

DRA. NIRYA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR



0000489

INFORME ELECTRICIDAD

[Handwritten mark]

Dhst

ES COPIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
DRA. RIRTA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR

[Handwritten mark]



Informe N° 153

0000490

DEPARTAMENTO OBRAS POR CONTRATO

CORDOBA, 14 de Mayo de 1982.-

Por

ordinador Comisión Revisora

oyecto Estación Terminal Alta Gracia

q° CANDELARIO M. PEREYRA

D

REF: Expte. 160M-0047-06608-82.- Proyecto Estación Terminal Alta Gracia-Dpto. Santa María.-

Abogado a la tarea de revisión de la documentación presentada por el equipo elaborador del proyecto de referencia, está en condiciones de informar lo siguiente, en cuanto a las instalaciones eléctricas:

PUNTO 1

Ampliación de planos. Se deben arbitrar los medios a los fines de hacerlos más manuales.-

PUNTO 2 EPEC

Sub-estación transformadora. Dentro del proyecto se debe incluir su desarrollo completo.-

PUNTO 3

Baja tensión-Programar la realización de un muy buen sonido, música funcional, buscar personas, intercomunicadores y relojes.-

PUNTO 4

Iluminación emergencia. Se deben dejar todas las provisiones necesarias a los fines de poder disponer en determinado momento de una iluminación suplementaria (solo cajas, conductos y caños).-

PUNTO 5

Tableros-Sistema de puesta a tierra-Diseñar en plano los tableros, es decir vista frontal de los mismos y en cuanto al sistema de puesta a tierra, esquematizar su desarrollo en plano, indicando lugar profundidad, cantidad de jabalinas, electrodos, etc.-

//// 2 vuelta

ES COPIA

DRA. MIRTA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR



0000491

INFORME TERMOMECHANICA Y GAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ES COPIA

[Handwritten signature]
DRA. MIRTA L. SEQUEIRA
OFICIAL-MAJOR

Córdoba, 06 de Mayo de 1.982

Señor
Jefe División Especialistas
Ing. Humberto Monzón
S _____ / _____ D



Ref./ Expte. N° 160M. 0047-06608/82

Obra: ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS - Alta Gracia.-

De mi mayor consideración:

Me dirijo a esa jefatura con el fin de elevar el informe correspondiente al proyecto de la obra de referencia, según resolución N° 222 del Honorable Directorio de ésta repartición.

Observaciones:

I- Instalación termomecánica

- 1) No es adecuada la ubicación de los locales destinados a sala de máquinas A°A°, fundamentalmente por razones de ruidos y mantenimiento; se debe tener en cuenta que cada equipo tiene 20 H.P. en compresor/es, amén del ruido de los ventiladores. El equipo "a" se encuentra ubicado entre dos oficinas de la Dirección Municipal de Cultura y el equipo "b" al lado de la cabina de proyección del Salón de Actos.
Se puede considerar la posibilidad de ubicar sendos equipos en azotea; de no ser posible reubicar las salas de máquinas, se debe prever una excelente aislación acústica y montar los equipos sobre piso o base flotante.
- 2) Sería conveniente cambiar el sistema de condensación de los equipos: aire en lugar de agua; mediante dos circuitos de refrigerante independientes, que interconecten las unidades compactas con sendos condensadores remotos enfriados por aire. Esta variante presentaría tres ventajas importantes: a) menor costo inicial de instalación; b) independizar totalmente las dos unidades de refrigeración y c) se disminuiría considerablemente las tareas de mantenimiento.
En caso de mantener el criterio de condensación por agua, se debe prever circuitos independientes de agua para cada equipo.
- 3) La necesidad de ventilación solicitada en pliego se contradice con el equipo especificado, a saber:

volumen de aire a tratar: 1.312 m³

ventilación solicitada: 12 veces/hora el volumen indicado.

$1.312 \text{ m}^3/\text{h} \times 12/60 = 262 \text{ m}^3 \text{ min.}$ es decir que hay que inyectar 262 m³ min. de aire a los locales.

El equipo especificado debe tener una capacidad de 283 m³ min; vale decir que en total se inyectan 566 m³ min. de aire lo que nos da una renovación horaria de 25, valor éste muy superior al máximo recomendado para éste tipo de locales.

- 4) Sería conveniente especificar que los equipos pueden ser con compresores

ES COPIA.

DR. MIRTA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR

méticos ó semiherméticos.



pliego de especificaciones se solicita serpentina de calefacción, de 145.000 al/h por equipo; la capacidad total nominal que entregará la caldera a cada serpentina será del orden de las 35.000 kcal h.

la especificación de las electrobombas se debe indicar que serán a 1.400 r.p.m.

los circuitos de agua es aconsejable reemplazar las válvulas exclusas (bloqueo) r válvulas esféricas.

s manómetros en las bombas deben ser instalados.

pecificar si la capacidad de la caldera es nominal o efectiva.

os tubos de la caldera no deben ser soldados, deben ser mandrilados.

debe reverse el cálculo de conductos de insuflación, velocidad máxima: 400m min.

Verificar velocidad de salida en rejillas del salón de actos, max. 170 m min.

Verificar velocidad en rejías de retorno, max. 150 m min.

La salida de aire en los equipos debe ser en el sentido de flujo de los venti-
ladores.

En el empalme de los conductos de retorno con las respectivas cajas, se produzca un considerable estrangulamiento.

Se debe preveer el sectorizado de las bocas de inyección en el escenario del salón de actos.

Se debe ver la posibilidad de reubicar las dos bocas de retorno ubicadas en el escenario del salón de actos.

Reveer cálculo conductos de retorno.

Preveer aislación en conductos de retorno, puesto que los mismos se encuentran en locales no acondicionados.

Preveer filtro de aire en toma de aire exterior.

) El caudal de aire solicitado por equipo sobrepasa las necesidades de los locales.

) Verificar temperatura de inyección de aire para el ciclo invierno.

) No sería imprescindible en éste caso el uso de pozo de enfriamiento para la cal-
dera.

) La aislación de la caldera es conveniente realizarla con vidrotel y forro de
ch°g° N° 27 BNG.

ES COPIA


DRA. MIRTA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR

El zorro de la chimenea debe preverse puerta antiploter a contrapeso y acceso a limpieza. 0000494

Prever protección de mampostería en chimenea donde cruza local restaurante.

Línea de alimentación de combustible de cisterna a quemador se debe incluir con llave esférica para purga y llenado de línea, conectar además bomba cual tipo reloj para un eventual vaciado con sus respectivas llaves de bloqueo.

La aislación hidrófuga/ anticorrosiva de la cisterna de combustible debe utilizarse velo de vidrio en lugar de arpillera.

Ventilación de la cisterna de combustible debe ser como mínimo $\varnothing 2"$ (51 mm).

Cañería para agua caliente y sistema de combustible será schedule 40 ASTM A 53, las uniones de tramos serán soldadas, previéndose bridas y/o uniones dobles cóncavas en los lugares de conexión para el desarme.

Valvulas motorizadas modulantes de tres vías deben preverse en by-pass.

Para la aislación térmica de la cañería de calefacción es preferible utilizar medias rígidas de vidrotel de 38 mm de espesor con recubrimiento de papel de aluminio. La cañería que se instale al exterior debe ser aislada con 50 mm del mismo material forro estanco de ch^{co} n°27 BNG.

Se debe prever el cambio automático de las bombas.

Para el circuito de agua caliente de caldera a equipos se deben prever colectores ubicados a altura-hombre y de allí salir con circuitos independientes.

Es imprescindible desairar el circuito de agua caliente por ser circuito cerrado, ventilar la caldera.

Se debe especificar como va instalada la cisterna en lo que anclaje se refiere.

Las uniones de conductos deben ser: rectangulares : bridas tipo slip.
redondos: enchufes cónicos con topes de bombo.

La aislación de los conductos debe preverse con envoltura de film de polietileno sobre el vidrotel.

En todas las bocas de impulsión deben preverse cuellos telescópicos.

Es conveniente utilizar filtros de aire metálicos (mallas de aluminio) que son lavables en lugar de filtros descartables, en los equipos acondicionadores.

ES COPIA

DRA. MIRTA SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR

más de las observaciones ennumeradas, para una correcta evaluación del proyecto sería conveniente que en los respectivos planos se incluyeran las planillas de cálculo de conductos y cañerías como asimismo por separado planillas del análisis de calor por locales, selección de equipos (calor sensible y latente) y cálculo de bombas.

Se destacar que sería conveniente ordenar, ampliar y aclarar algunos conceptos, y eliminar ambigüedades en el pliego de especificaciones técnicas.-

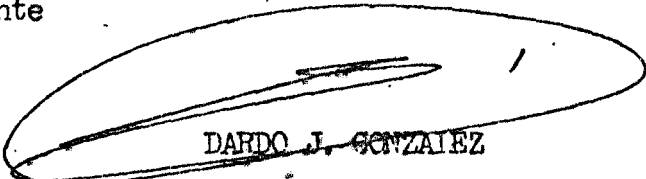
Instalación de gas:

Debe aclararse en pliego que la aislación reglamentaria para cañería subterránea es la tipo "C" (velo de vidrio y asfalto).-

) Para verificar diámetros de cañería sería necesario que en el plano se incluyeran los consumos de cada artefacto.

ta: En copias de planos del proyecto se señaló con lápiz algunos de los conceptos observados y otros a corregir.

Sin más, Atentamente


DARDO J. GONZALEZ

SECCION TERMOMECANICA

Adjunto copias planos, y pliego de condiciones.-

DIVISION ESPECIALISTAS

06-05-82

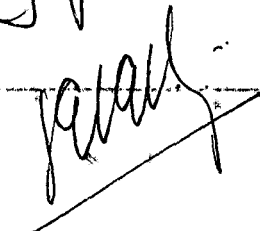
Con el informe que antecede confeccionado por el Sr. Dardo González, PASE al Sr. coordinador (res. N° 222) Arq. Pereyra para sus gobierno y efectos estime corresponder.

atte.


Ing. Monzón

ES COPIA


DRA. MIRTA SEQUIERA
OFICIAL MAYOR


D. H. F.

J. J. J.





INFORME INSTALACION SANITARIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ES COPIA

[Handwritten signature]
DRA. MIRTA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR

[Handwritten signature]

CORDOBA, 13 de Mayo de 19



Arqº CANDELARIO MARIO PEREZ.
S. D.

REF: OBRA ESTACION TERMINAL DE
OMNIBUS - ALTA GRACIA -
DPTO. SANTA MARIA.-

De acuerdo a lo ordenado por ósa superioridad, se procedió a visar el proyecto de instalación sanitaria / de la obra de referencia, para su posterior aprobación pudiéndose constatar lo siguiente:

Mal proyectado sistema pozo de enfriamiento.-

Mal proyectado descargas P.F.A. de baños en vestuarios.-

No puede colocarse P.F.A. en descarga de pileta de cocina; determinar correctamente y en forma clara los distintos servicios de / cocina, calcular consumo para verificar si corresponde colocar in / terceptor de grasas.-

Mal proyectado descarga de lavatorio en sanitarios de mujeres y / varones.-

Mal proyectado sistema de mingitorio en baños de hombres.-

Anti:reglamentario ventilación de extremo de cañería a boca de ins / pección.-

Mal proyectado descarga de inodoro a la turca en grupos sanitarios.

Falta proyectar ventilación en cañerías de baños P.Alta.-

Falta proyectar ventilación extremo de cañerías en P.Baja.-

Falta proyectar alimentación tanque de expansión y torre de enfria / miento.-

Falta proyectar desagües sala equipo de aire acondicionado y torre de enfriamiento.-

Excesiva cantidad de caños para descargas pluviales horizontales.-

Falta proyectar desagües pluviales en playa de estacionamiento y / de maniobra.-

//...2.-

ES COPIA

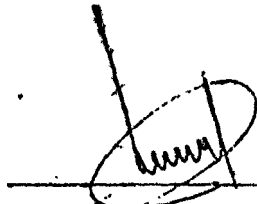
DRA. MIRTA SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR



0000498

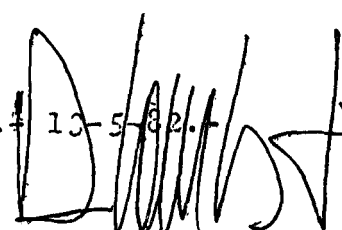
- 14°) Antirreglamentario colocación de P.P.A. en descargas viales.-
- 15°) Verificar diámetro de colector y bajadas.-
- 16°) Falta colocar diámetros de cañerías de agua fría y caliente de los distintos grupos sanitarios.-
- 17°) Aclarar y proyectar correctamente sistema de provisión de agua, para los espejos de agua.-
- 18°) Aclarar en qué forma desagotará el espejo de agua. (presentar detalles de los mismos).-
- 19°) Calcular correctamente diámetro de la cañería del servicio / de contraincendio.-
- 20°) Especificar capacidad y tipo de extintores a colocar.-
- 21°) Verificar diámetro de colectora a instalar. (excesivo diámetro.-
- 22°) Deberá dar tapada de colectora existente para verificar si hay altura suficiente, para instalar la nueva colectora.-

Se aconseja salvo mejor criterio, intercalar cámara de inspección en todos los grupos sanitarios que / sea posible para poder contar con un acceso rápido y cómodo / en caso de obstrucción de las cañerías cloacales.-


Juan Carlos Luna.

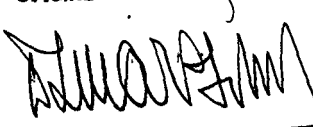
ES COPIA

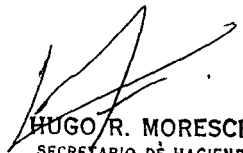
aH.C. 13-5-82

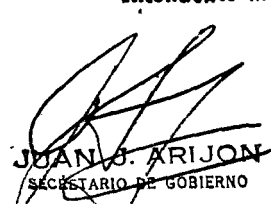

Arq. Rodolfo H. Lamberghini
Sec. Obras y Serv. Públicos




DRA. MIRTA C. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR


Osmar Rene Seletti
Intendente Municipal


HUGO R. MORESCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
y General Interino


JUAN B. ARIJON
SECRETARIO DE GOBIERNO