

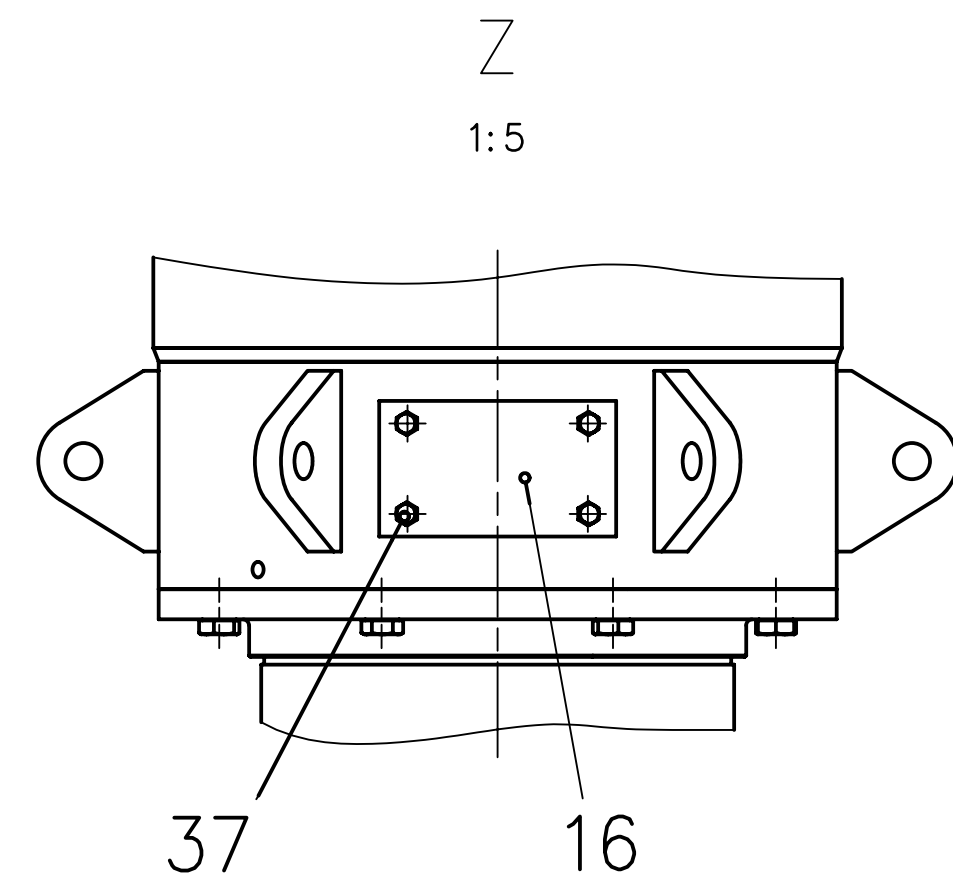
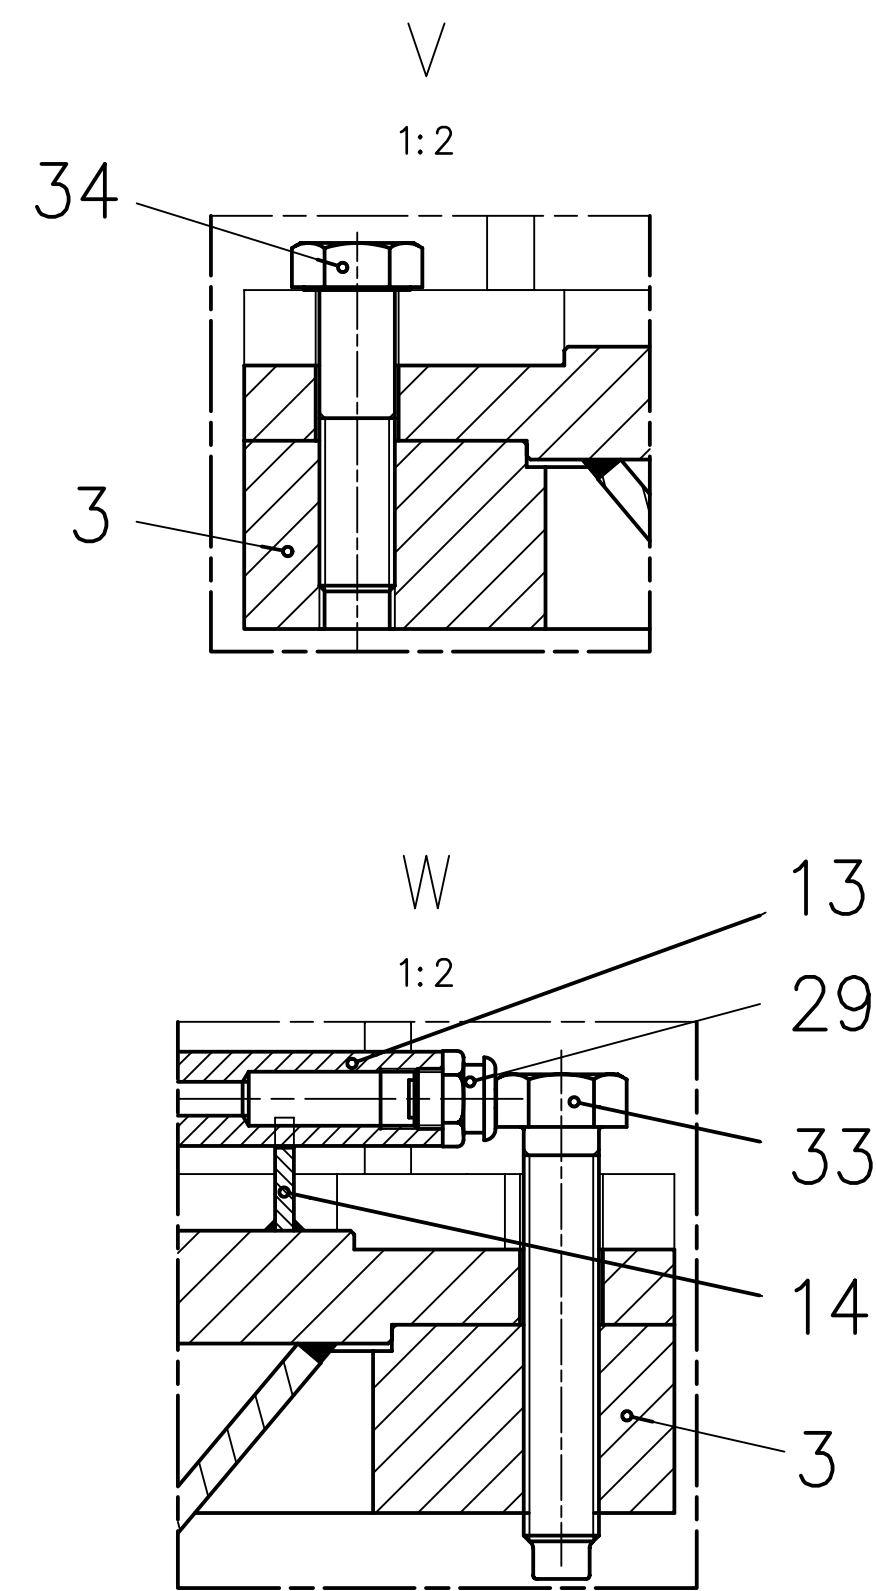
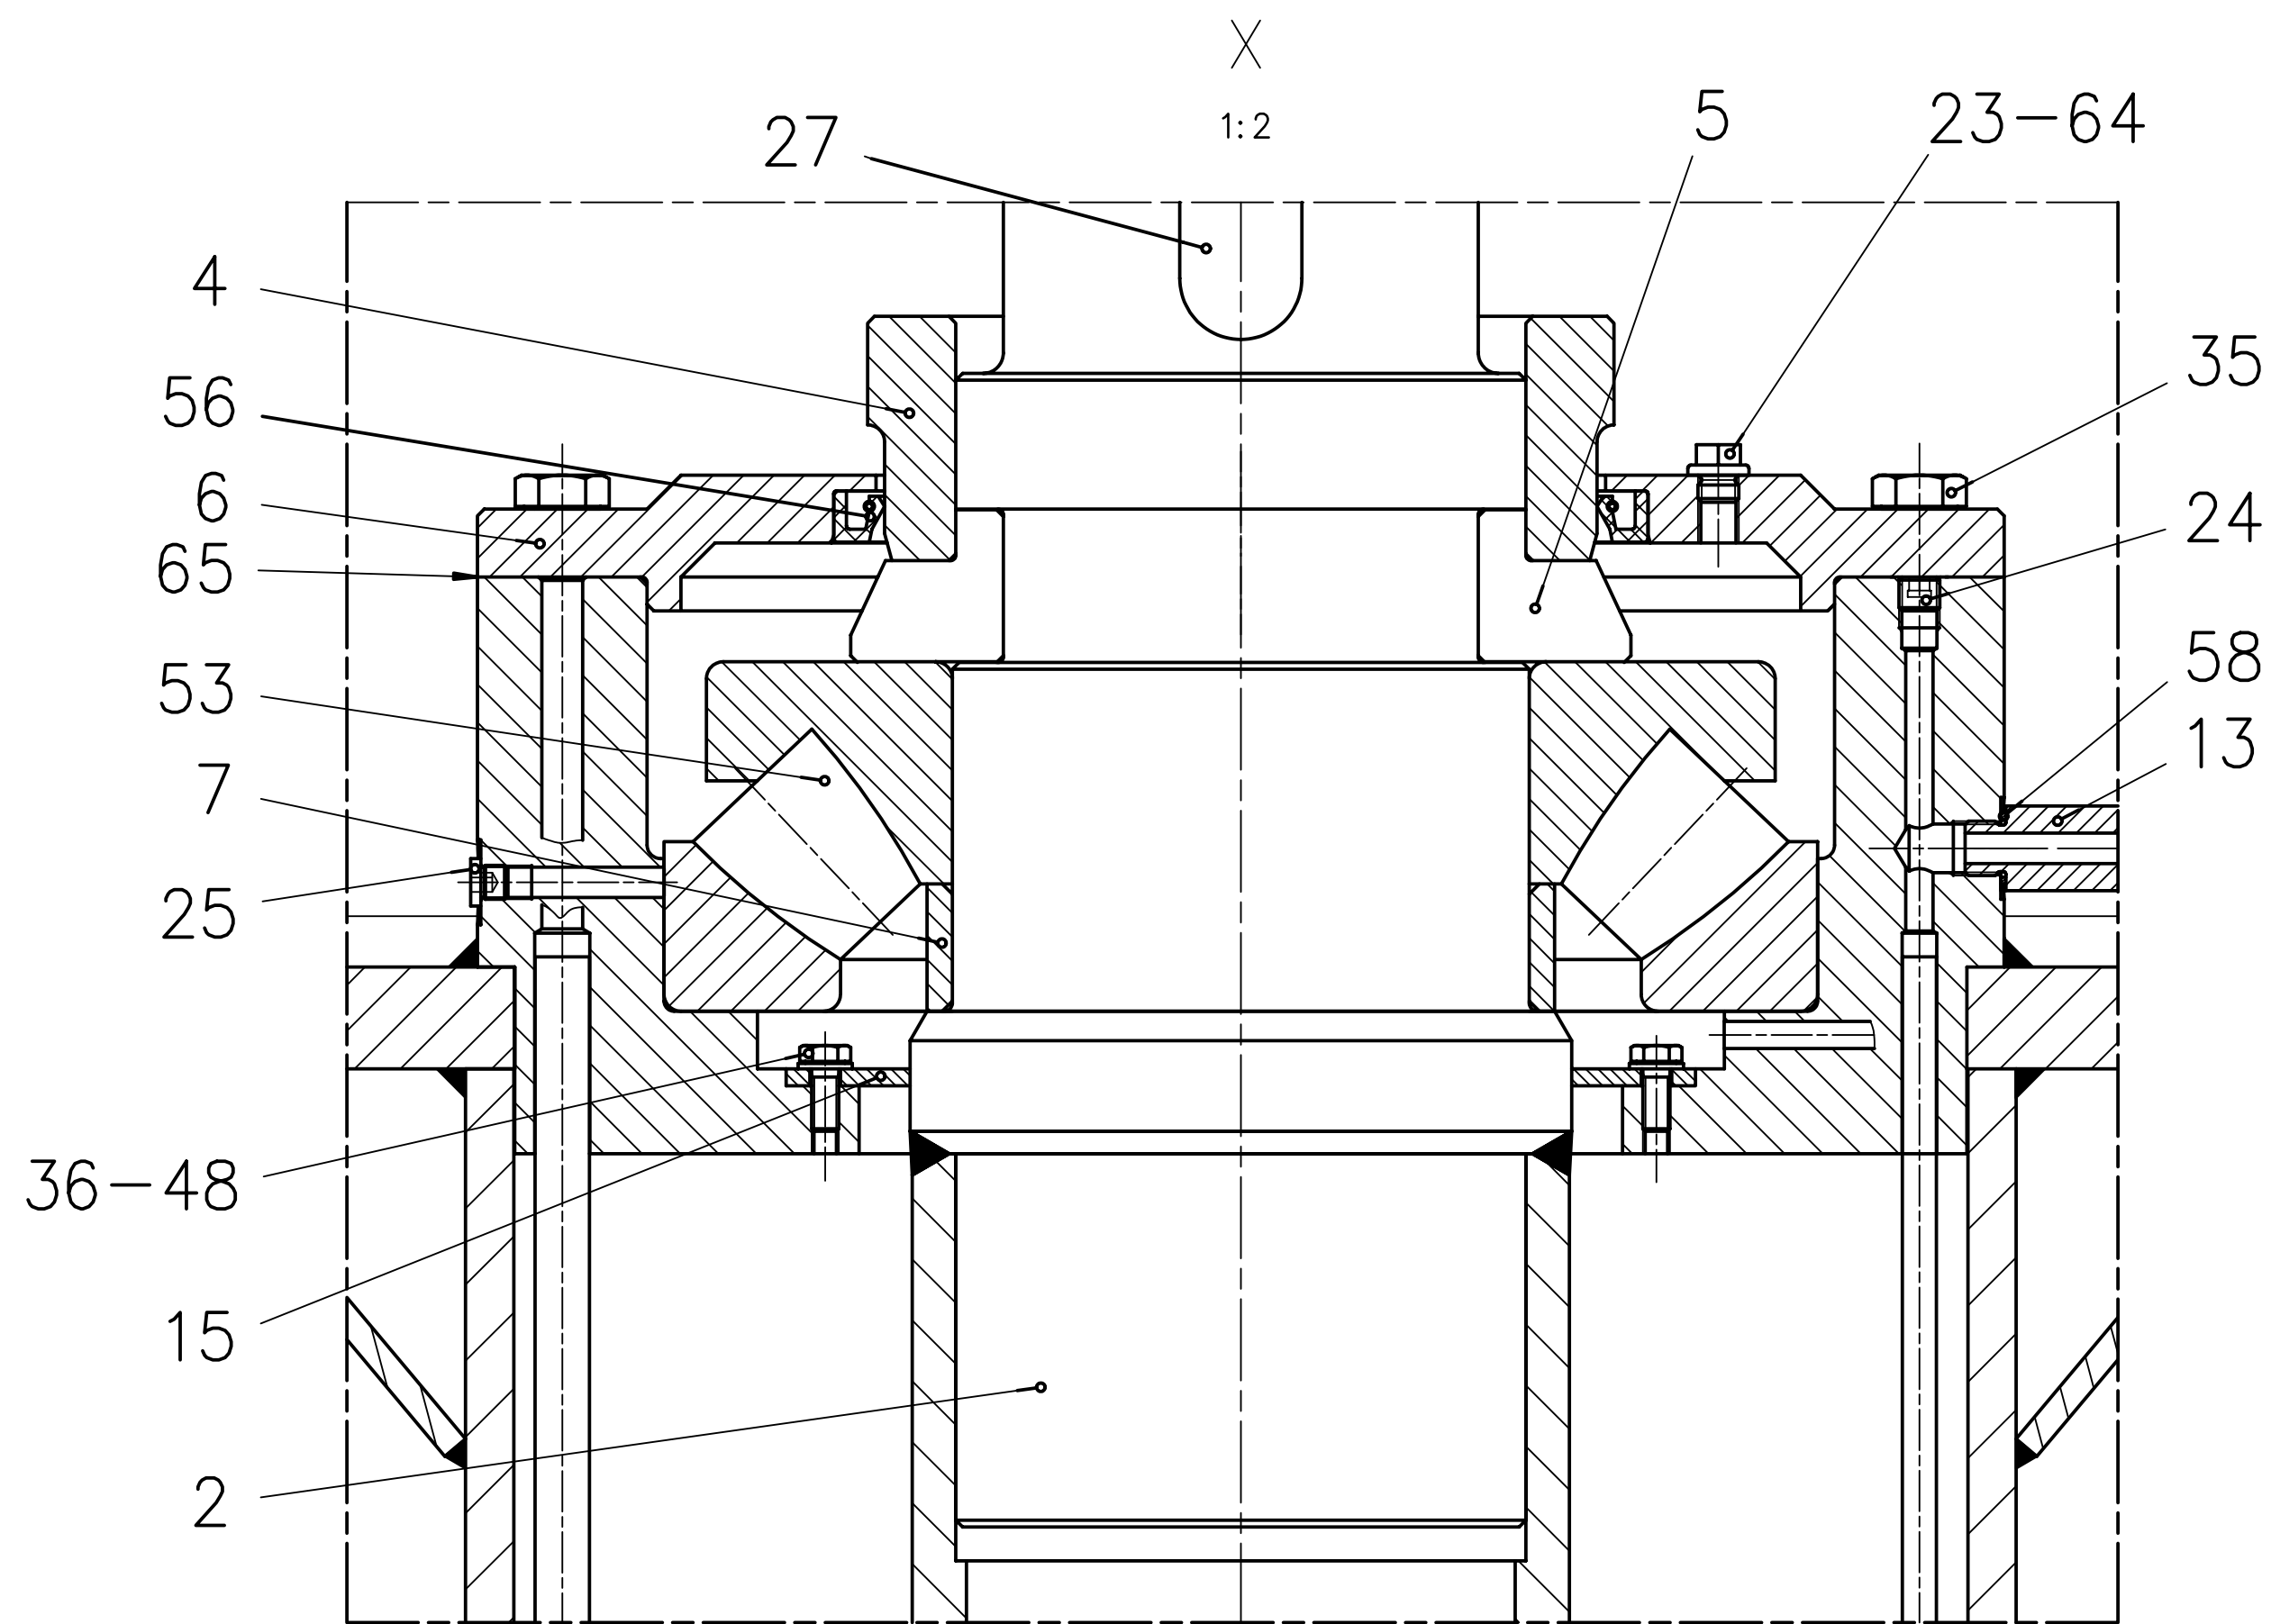
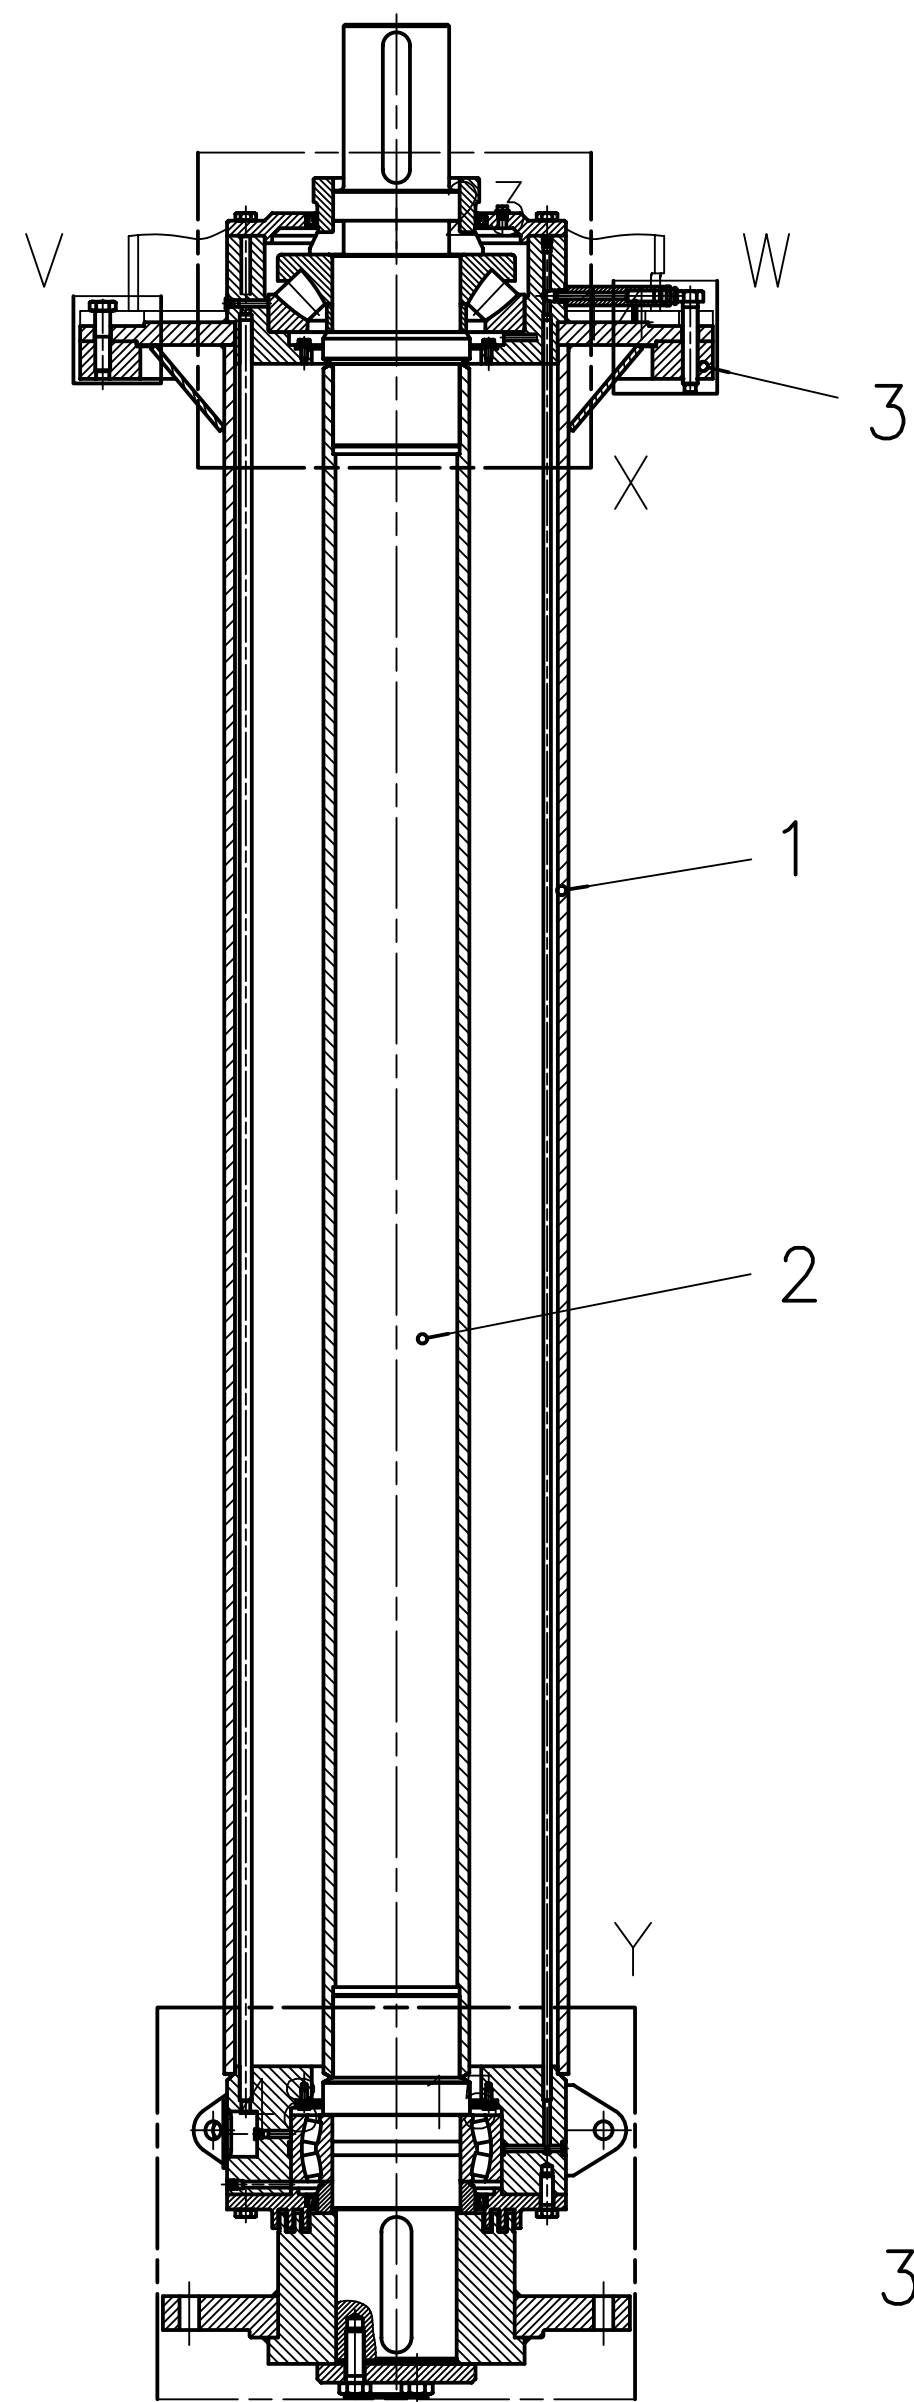


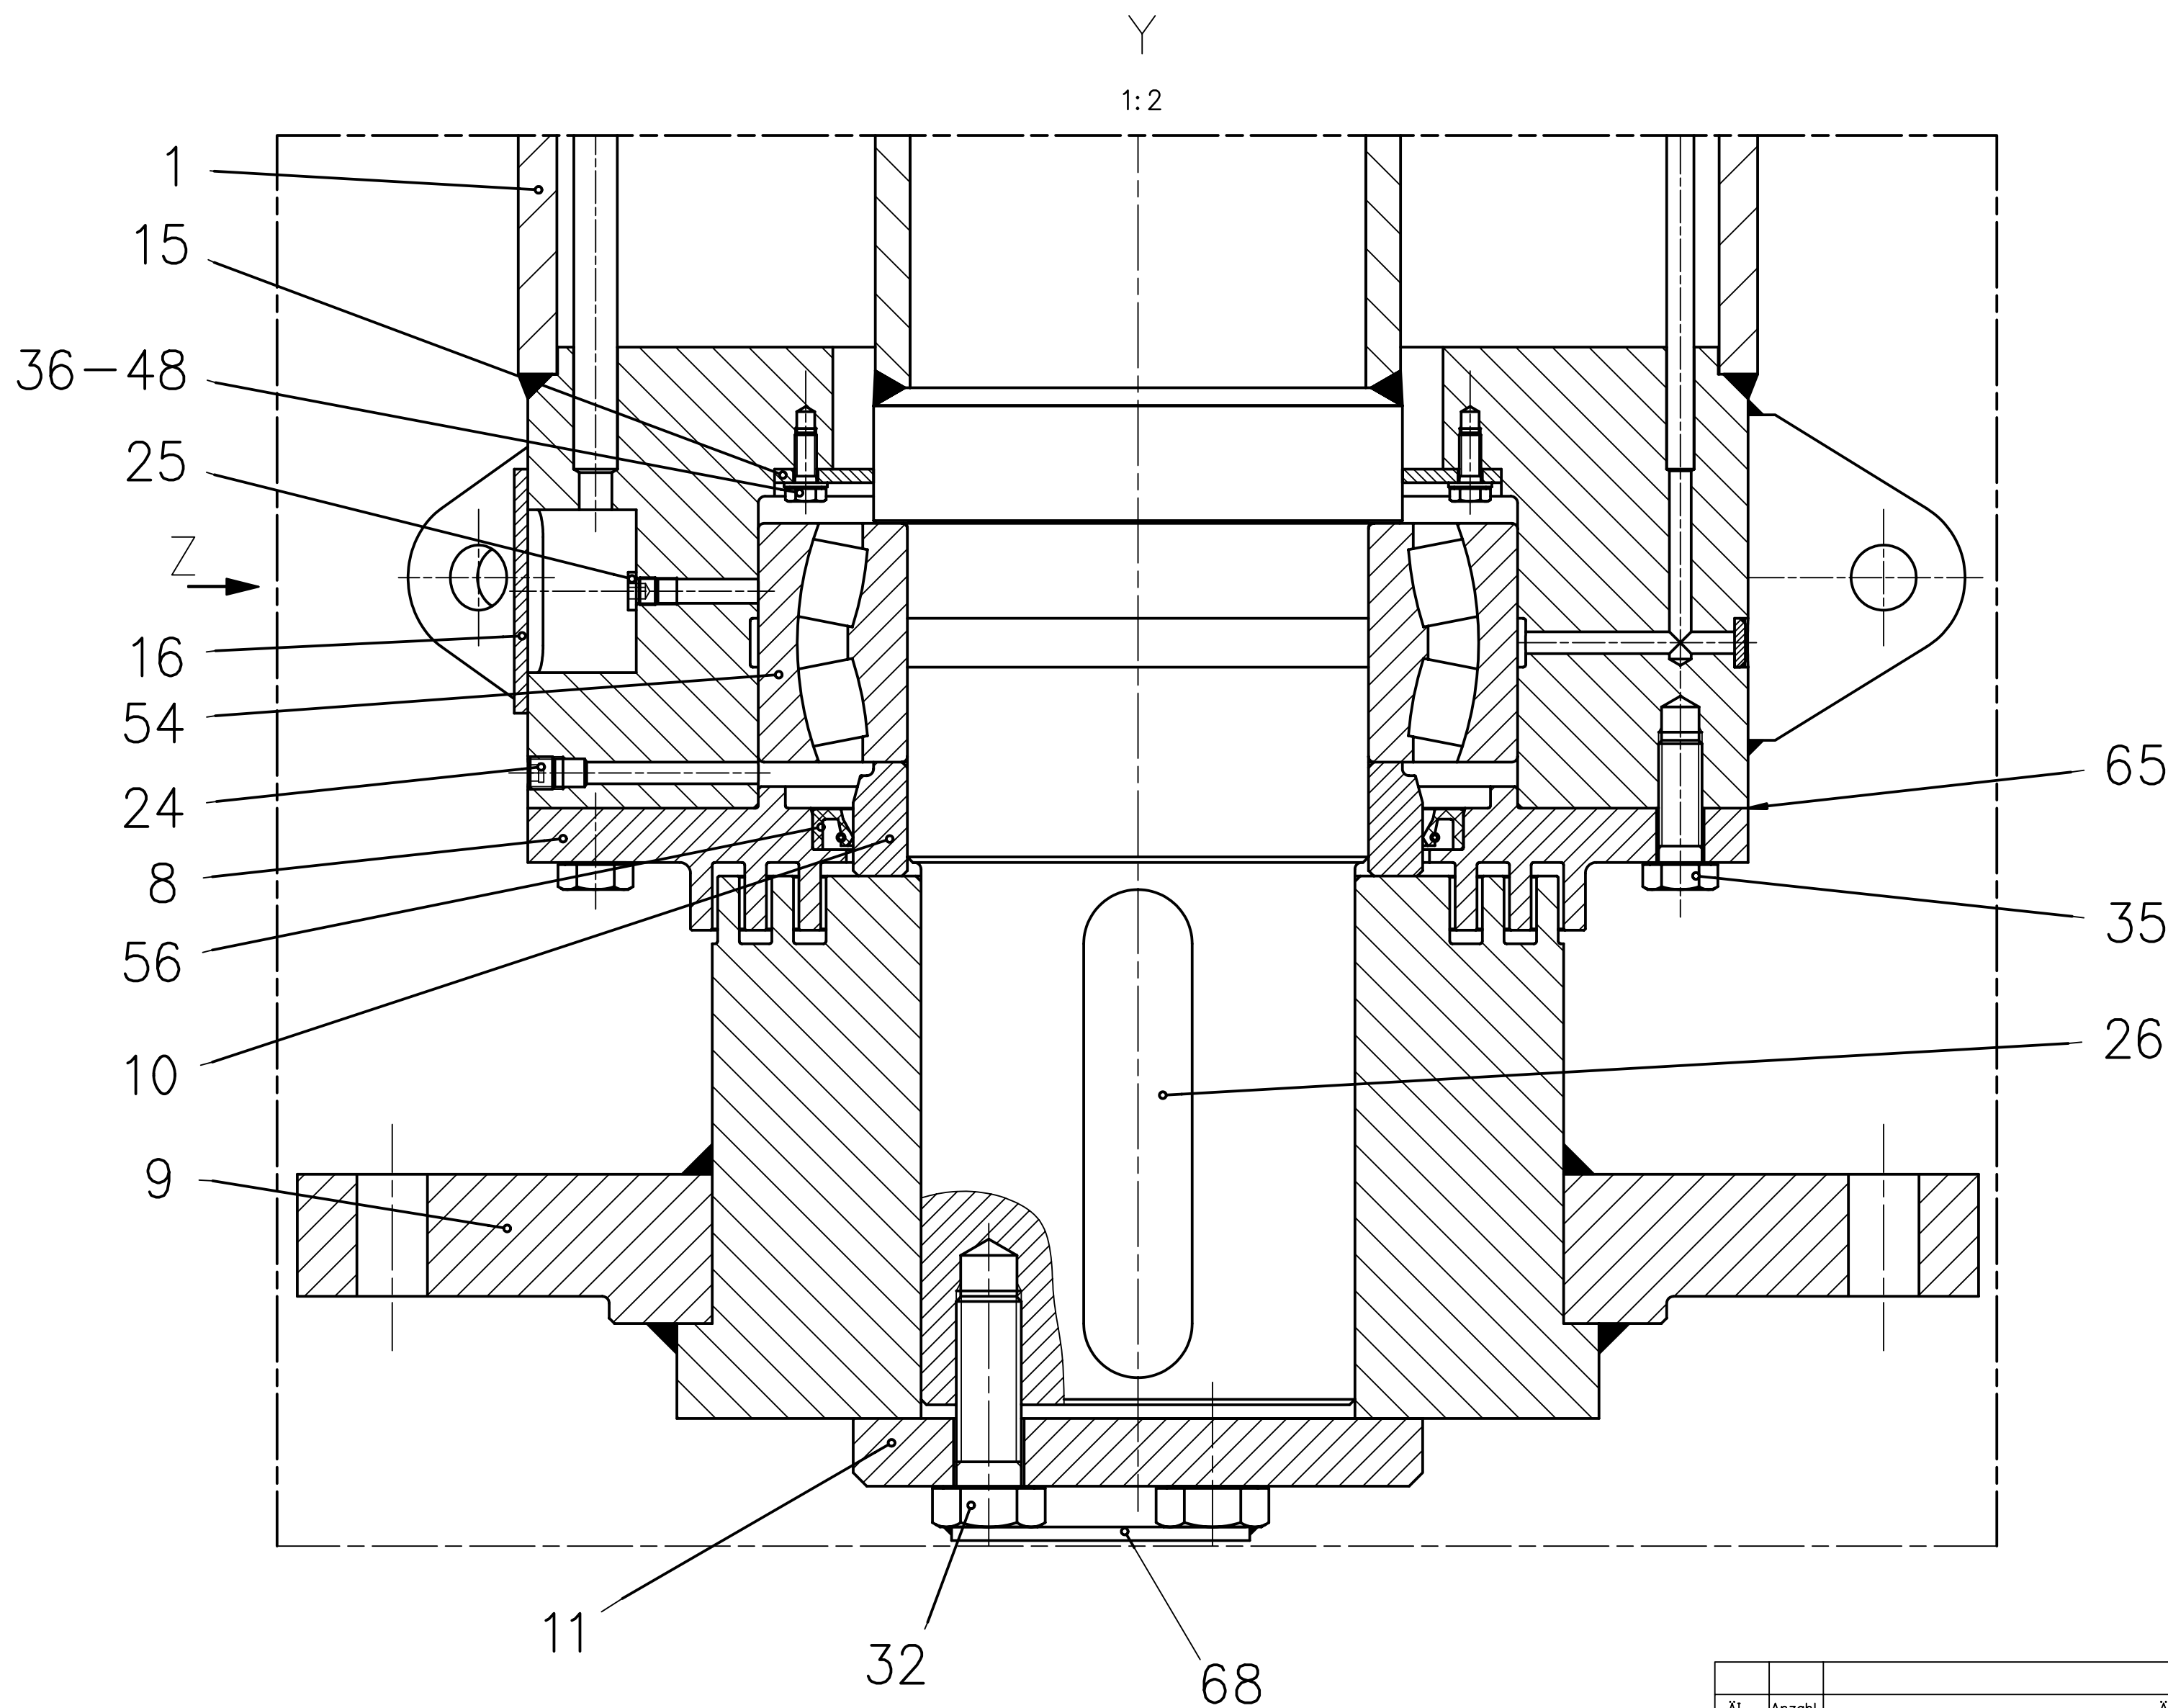

- Schrauben zum Ausrichten des Ringes.
Nach dem Schweißen
Schrauben entfernen.
SCREWS FOR LEVELING THE RING.
REMOVE SCREWS AFTER WELDING.
- 62 Wälzlager bei Montage mit Fett vollgeketet
BEARINGS PACKED WITH GREASE ON WORKS ASSEMBLY
- 62 - die Schraube Pos. 23 und 24 entfernen.
- die Lager über die Schmierrohrleitung solange mit Fett
füllen, bis das Fett an den Gewindebohrungen austritt.
danach die Schraube Pos. 23 und 24 wieder montieren.
- REMOVE BOLT POS. 23 and 24.
- FILL THE BEARINGS ABOVE THE LUBRICATION PIPING WITH
GREASE UNTIL THE GREASE COME OUT OF THE TAPPED HOLES.
REFIT THE BOLT POS. 23 and 24.
- 63 Lagersitze vor Lagermontage mit Konservierungsmittel behandelt
BEARING SEATS TREATED WITH PRESERVATIVE BEFORE ASSEMBLY

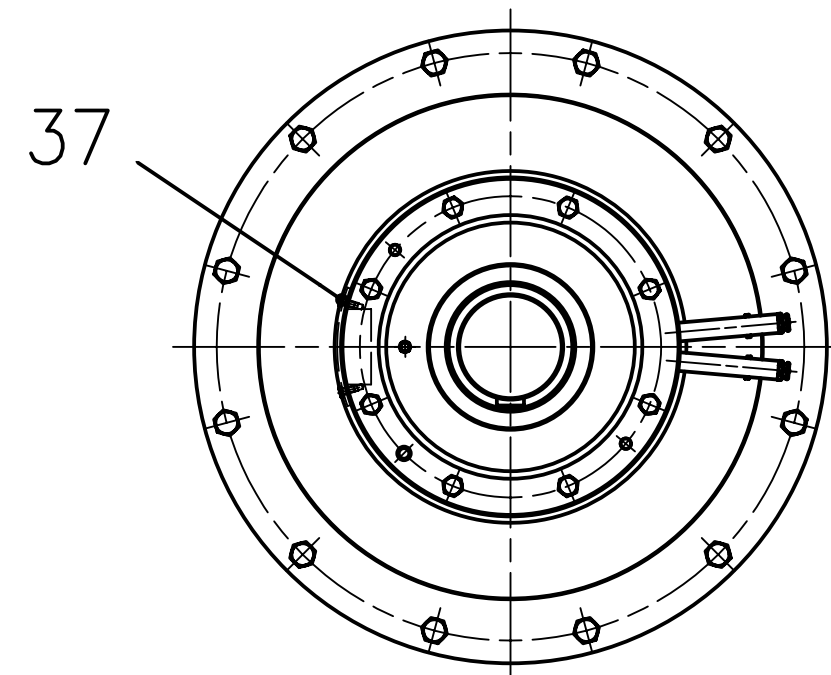

Äl	Anzahl	Änderungen	Datum	Name	Gepr.

Ges.-Gew.	1410,-kg	Plotdatum	13.11.2003	Betreff:	
Gez.	10.10.2003 FER	Ersatz für			
Gepr.	13.11.2003 Ad	Entstanden aus			
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 - mK		Schutzvermerk nach ISO 16016			
Oberflächenzeichen Mittenrauhwert R_a in μm	Anlieferzustand	$R_a \leq 50$	$R_a \leq 12,5$	$R_a \leq 3,2$	$R_a \leq 0,8$
Maßstab	LAGERPATRONE; KPL.				
1:10	BEARING CARTRIDGE; CPL.				

LOESCHE

CAD

049334-00-1

Total BLBLNr.