


Ingenieurbüro Rethemeier · Kfz-Sachverständige
Detmolder Str. 480 · 33605 Bielefeld

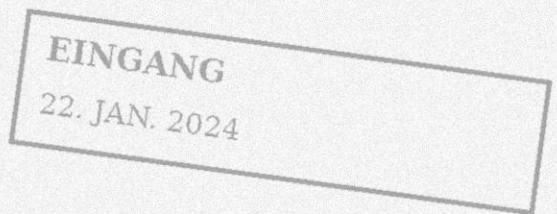

Haftpflichtschadengutachten Nr. 24-0158

Auftraggeber: Jonas Albers, Wittekindstraße 30, 33615 Bielefeld
Besichtigung: 17.01.2024 in der Werkstatt Autohaus Teutoburger Wald

Fahrzeug

Hersteller/Typ: VW Golf VII 1.5 TSI · Kennzeichen BI-JA 330
Erstzulassung 03/2019 · Laufleistung 58.212 km · Farbe Uranograu

Schadenbeschreibung

Anstoß rechts seitlich im Bereich Beifahrertür und B-Säule.
Tür vorn rechts und hinten rechts eingedrückt, Schweller verformt,
Seitenairbag nicht ausgelöst. Fahrzeug ist fahrfähig und verkehrssicher.

Kalkulation

Reparaturkosten netto	5.748,04 EUR
Reparaturkosten brutto	6.840,17 EUR
Merkantile Wertminderung	350,00 EUR
Wiederbeschaffungswert brutto	18.900,00 EUR
Restwert	9.400,00 EUR
Reparaturdauer 5 Arbeitstage, Wiederbeschaffungsdauer 12 Kalendertage	
Nutzungsausfall Gruppe D: 15,00 EUR je Tag	

Ergebnis: wirtschaftlicher Reparaturschaden, eine Instandsetzung ist sinnvoll.