

OPERACIÓN NORMAL

DICTAMEN FIRMADO

INMUEBLE	Sitio Dev Puebla Prueba (site-dev)
INCIDENTE	73cbd3bb-d0c1-4f6e-becf-13439d692652
APERTURA	2026-09-13 03:28:03 UTC
CIERRE	EN CURSO
SEVERIDAD · DISPARO	warning · sasmex
EVENTO DE RED	SIN EVENTO ASOCIADO
FOLIO	TKB-site-dev-20260913-73CBD3BB-T
HASH DE CONTENIDO	4e978c8668471131780bf7fcd386706abe34164c6f9a3ebc9cbf6256b6ff7b59

El SHA-256 de este archivo queda registrado como evidencia inmutable del incidente. Verifíquelo desde la consola o con sha256sum contra ese registro.

SIN FUENTE DE CALIBRACIÓN DECLARADA · las aceleraciones y velocidades de este documento son valores RELATIVOS del sensor, no unidades físicas.

1. CROQUIS DEL EVENTO




SIN CARTOGRAFÍA BASE · PROYECCIÓN EQUIRECTANGULAR LOCAL

2. ENVOLVENTE DE ACELERACIÓN POR CANAL

ENVOLVENTE DE PICO POR SEGUNDO (1 Hz). NO es la forma de onda cruda: el sistema muestrea a 100 sps y no transmite el crudo en continuo.



ENE
±0.05 g

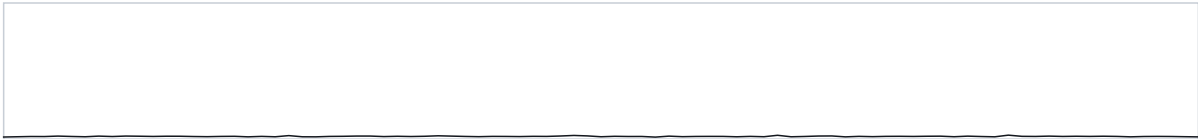

ENN
±0.05 g



ENZ
±0.05 g



3. FORMA DE ONDA CRUDA Y CONTENIDO ESPECTRAL

ANÁLISIS ESPECTRAL NO DISPONIBLE. Requiere la forma de onda cruda a 100 sps; el sistema no la transmite en continuo (solo sube a evidencia en eventos confirmados). Este incidente no tiene miniSEED archivado.

4. MÉTRICAS POR CANAL

CANAL	PGA (g)	PGV (cm/s)	RMS	STA/LTA	MUESTRAS	RECORTE
EHZ	0.0000	0.00	535.3571	2.93	67	no
ENE	0.0015	0.11	1425.2625	1.93	89	no
ENN	0.0014	0.10	1341.8601	1.84	89	no
ENZ	0.0009	0.06	877.2321	1.73	87	no

5. INTENSIDAD MEDIDA EN EL INMUEBLE

PGA PICO	0.0015 g
PGV PICO	0.11 cm/s
INSTANTE DEL PICO	2026-09-13 03:30:32 UTC
BANDA	SACUDIDA LEVE (por debajo de los umbrales)
UMBRAL DE COMPARACIÓN	PGA 0.070/0.100 g · PGV 4.0/7.0 cm/s · umbrales del inmueble v19, vigentes en la apertura

No se reporta intensidad macrosísmica (MMI) ni isosistas: TAKAB no las calcula. La banda que sigue es la sacudida MEDIDA por el sensor del propio inmueble.

6. CORROBORACIÓN MULTI-ESTACIÓN

SIN CORROBORACIÓN MULTI-ESTACIÓN PARA ESTE INCIDENTE.

7. DESEMPEÑO DE LA RED

TIEMPO DE AVISO GANADO	NO CALCULABLE · no aplica: la sacudida no superó el umbral de vigilancia del inmueble
ESTACIONES QUE CONTRIBUYERON	0
CORRELACIÓN CON CATÁLOGO	SIN CORRELACIÓN EN EL CATÁLOGO DE REFERENCIA: ningún sismo publicado satisface el criterio de identidad con este incidente.

8. INSTRUMENTACIÓN

STRUCTURAL · RS4D	serie S/N · 100 sps · montaje floor · calibración NO DECLARADA
STRUCTURAL · RS4D	serie S/N · 100 sps · montaje no declarado · calibración NO DECLARADA

STRUCTURAL · RS4D

STRUCTURAL · RS4D

STRUCTURAL · RS4D

STRUCTURAL · RS4D

serie S/N · 100 sps · montaje floor · calibración NO DECLARADA

serie S/N · 100 sps · montaje no declarado · calibración NO DECLARADA

serie S/N · 100 sps · montaje floor · calibración NO DECLARADA

serie R4F74 · 100 sps · montaje no declarado · calibración StationXML

AM.R4F74 · FDSN raspberrysshake.org · Scale EHZ 399650000 M/S, EN* 384500

M/S**2 @5 Hz · sensibilidad plana, sin deconvolución de respuesta completa

· aplicado 2026-07-09 (T-1.41)

9. CADENA DE DICTÁMENES

ESTADO	VEREDICTO	FECHA	REGLAS	SUCEDE A
FIRMADO	OPERACIÓN NORMAL	2026-09-13 15:03	sin versión	a73533c2
FIRMADO	OPERACIÓN NORMAL	2026-09-13 14:08	sin versión	2588c575
FIRMADO	OPERACIÓN NORMAL	2026-09-13 04:28	sin versión	5eb71313
PRELIMINAR	HABITAR · MONITOREO	2026-09-13 03:29	dictamen-v1	—

Las correcciones INSERTAN una versión nueva; ninguna fila se reescribe.

10. CADENA DE CUSTODIA

2026-09-13 03:28:03	notify_sent	system:notify:email:cascade
2026-09-13 03:28:03	notify_sent	system:notify:push:parallel
2026-09-13 03:29:05	dictamen	system
2026-09-13 03:36:32	damage_people_at_risk	user:a1ebe580-2031-7092-767e-5de5bace2dc0
2026-09-13 03:36:32	notify_sent	system:notify:email:parallel:a57b1a96-758a-40f4-b7a7-5d1f78948c81
2026-09-13 03:53:44	dictamen_request	user:a1eba5e0-f0b1-7077-d971-920f3e30b9c4
2026-09-13 03:53:44	notify_sent	system:notify:email:parallel:e22780fc-d710-41ae-aba3-ff3d47c50f05
2026-09-13 03:56:34	headcount_closed	user:a1ebe580-2031-7092-767e-5de5bace2dc0
2026-09-13 03:56:44	headcount_closed	user:a1ebe580-2031-7092-767e-5de5bace2dc0
2026-09-13 03:56:51	headcount_closed	user:a1ebe580-2031-7092-767e-5de5bace2dc0
2026-09-13 03:56:52	headcount_closed	user:a1ebe580-2031-7092-767e-5de5bace2dc0
2026-09-13 03:56:52	headcount_closed	user:a1ebe580-2031-7092-767e-5de5bace2dc0
2026-09-13 03:56:53	headcount_closed	user:a1ebe580-2031-7092-767e-5de5bace2dc0
2026-09-13 03:57:52	ack	user:a1eba5e0-f0b1-7077-d971-920f3e30b9c4
2026-09-13 03:59:38	headcount_closed	user:a1ebe580-2031-7092-767e-5de5bace2dc0
2026-09-13 04:28:52	dictamen_signed	user:a13b3590-4081-70ae-7d34-ce050f960bda
2026-09-13 04:28:52	notify_sent	system:notify:push:parallel:35325cc0-0864-4222-bad4-b9c495b276be
2026-09-13 14:08:26	dictamen_signed	user:a13b3590-4081-70ae-7d34-ce050f960bda
2026-09-13 14:08:26	notify_sent	system:notify:push:parallel:6a671122-67f1-4c3b-a226-ae35d6ad1f0b
2026-09-13 15:03:51	dictamen_signed	user:a13b3590-4081-70ae-7d34-ce050f960bda
2026-09-13 15:03:51	notify_sent	system:notify:push:parallel:329e835f-b12b-463c-8408-28908486e633
PHOTO		6878fbc0a7353082be20125d8c5564629e2a3875ddb2fd03bc4a070810edcd0f3
PHOTO		3b56659e2214ef9a5c8973b5100456a51be8c3c17c2e3f3e820b37b53e9c103a
PHOTO		a0eff45579e9d8f611f4110d450e23a36cfa78866a17aedf819efa1de2cebc4e
PHOTO		53db2536c6632cc2fd204a628070ce61bbf29a4dca6fa1d14cffffcb7e1fba505
REPORT_PDF		cdb15289d4fdb9d463233fdd06b2b174ea6ab345c03a1a456561e00bde16d285
REPORT_PDF		8cb9c5c20f47b733db3908ff664cc0e975ace73b000d2951e00d9797910200cb
REPORT_PDF		e03ad1f3943cca1478216338b5e85f2dc7c4c229d288399750d3f0e73b96af22
REPORT_PDF		364f52748ba92e1e8863add5df9539e0bfa83f701862ddb40d2c5fd52910c40d
REPORT_PDF		97fff84fa6c3fa56a90113bb6c78a53c4c1db4ca49d8a34609f3d0cc89205944
REPORT_PDF		1e6c0a4e89573e0d90800c4ad9a4e4ddeb47cdc12242e47e6fcd24d245afee9

11. EVACUACIÓN OBSERVADA (CCTV)

SIN COBERTURA CCTV DECLARADA · este sitio no tiene cámara configurada. La ausencia de análisis de evacuación en este documento no indica que nadie evacuara.

12. ANÁLISIS

RESUMEN EJECUTIVO

Folio TKB-site-dev-20260913-73CBD3BB-T. El dictamen vigente es «OPERACIÓN NORMAL», firmado por un inspector. El incidente se abrió con severidad warning con un pico medido de 0.001 g, clasificado como sacudida leve (por debajo de los umbrales). Este documento no sustituye una evaluación estructural formal.

QUÉ PASÓ

El incidente se abrió el 2026-09-13T03:28:03.485164+00:00 a partir de un acuse del receptor SASMEX (contacto seco en el gabinete). Ninguna otra estación de la red corroboró el evento. El evento no tiene epicentro localizado. Tiempo de aviso ganado: NO CALCULABLE · no aplica: la sacudida no superó el umbral de vigilancia del inmueble. Acciones registradas en la bitácora del incidente: ack x1, damage_people_at_risk x1, dictamen x1, dictamen_request x1, dictamen_signed x3, headcount_closed x7, notify_sent x7.

QUÉ SE MIDió

Aceleración pico: 0.001 g. Velocidad pico: 0.11 cm/s. Banda de sacudida: SACUDIDA LEVE (por debajo de los umbrales). Se archivaron features de 4 canal(es). Los valores son RELATIVOS del sensor: no hay fuente de calibración declarada. No hay forma de onda cruda archivada para este incidente.

POR QUÉ ESTE VEREDICTO

El veredicto «OPERACIÓN NORMAL» lo produjo el conjunto de reglas sin versión. El registro de fundamento (basis) de este dictamen no quedó guardado, por lo que no puede reconstruirse qué umbral lo determinó.

QUÉ HACER AHORA

1. Operación normal. 2. Sin acciones adicionales derivadas de este evento.

LIMITACIONES Y DATOS AUSENTES

Este dictamen lo firmó un inspector sobre una evaluación automática. TAKAB no calcula intensidad macrosísmica ni isosistas, y no localiza sismos: lo que reporta es la sacudida medida en el propio inmueble. Datos ausentes en este incidente: (1) SIN FUENTE DE CALIBRACIÓN DECLARADA · las aceleraciones y velocidades de este documento son valores RELATIVOS del sensor, no unidades físicas. (2) Tiempo de aviso: NO CALCULABLE · no aplica: la sacudida no superó el umbral de vigilancia del inmueble. (3) Ninguna otra estación de la red corroboró el evento. (4) No hay sismo de catálogo (SSN) asociable a este incidente. (5) ANÁLISIS ESPECTRAL NO DISPONIBLE. Requiere la forma de onda cruda a 100 sps; el sistema no la transmite en continuo (solo sube a evidencia en eventos confirmados). Este incidente no tiene miniSEED archivado. (6) El evento no tiene epicentro localizado.

13. MARCO NORMATIVO DECLARADO POR EL CLIENTE

SIN MARCO NORMATIVO DECLARADO POR EL CLIENTE · la ausencia de etiquetas no significa cumplimiento ni incumplimiento: significa que no se declaró ninguna.

14. FIRMA Y DESLINDE

FIRMÓ

a13b3590-4081-70ae-7d34-ce050f960bda

Firma de usuario autenticado (Cognito). NO es una firma criptográfica ni un sello de tiempo de HSM.

Dictamen operativo FIRMADO por inspector, sobre evidencia instrumental de TAKAB Ailert. No sustituye la evaluación estructural formal ni certifica reingreso seguro sin firma de ingeniería.