8 (рис. 10) – указатель передачи. Индикатор отображает информацию о передаче КП, на которой мопед движется в данный момент.

## Подготовка к выезду после длительной стоянки

Перед первой поездкой необходимо произвести следующие действия:

- удалить предохраняющую смазку со всех деталей;
- вымыть мопед;
- довести давление в шинах до нормы (накачать);
- выкрутить свечу зажигания;
- ввести в свечное отверстие путем распыления смазку, затем медленно провернуть коленчатый вал при помощи пускового рычага;
- проверить и отрегулировать зазор между электродами свечи, вкрутить свечу на штатное место;

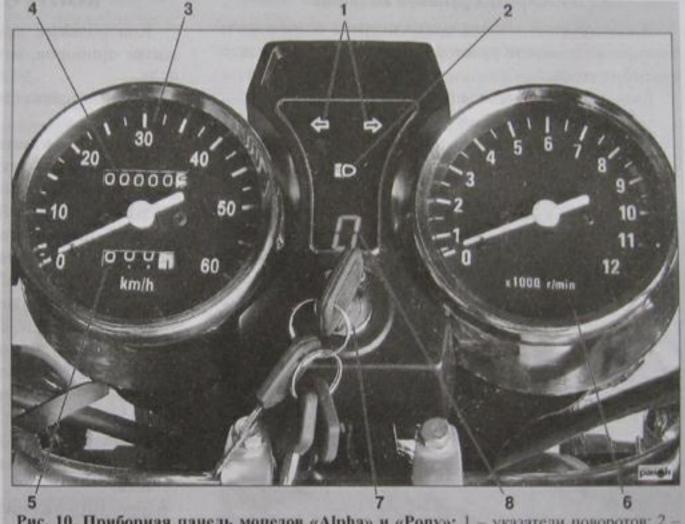


Рис. 10. Приборная панель мопедов «Alpha» и «Pony»: 1 — указатели поворотов; 2 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 3 — спидометр; 4 — указатель общего пробега (одометр); 5 — указатель пробега за поездку; 6 — тахометр; 7 — замок зажигания; 8 — цифровой индикатор передачи (показывает, на какой передаче движется мопед)