
COSIVIA
104, Rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

Note de Programmation
Réhabilitation Thermique de la Résidence située aux Clayes-sous-Bois
(78) comportant 123 logements collectifs

Consultation pour une mission de maîtrise d'œuvre

SOMMAIRE

I.1	CONTEXTE DU PROJET	3
II.1	DESCRIPTIF DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	3
1.	Descriptif et caractéristiques du site	3
2.	Description de la typologie des Bâtiments	4
3.	Référence cadastrale	5
III.1	Diagnostic du bâti	6
4.	Vétusté des façades	6
5.	Dysfonctionnements de la ventilation	6
6.	Dysfonctionnements du chauffage au sol	6
7.	Dégradation des menuiseries	7
8.	État des halls et marquises	7
IV.1	Détail des caractéristiques de la résidence	8
1.	Etiquette DPE actuelle	8
V.1	Historique des interventions réalisées sur la résidence	8
VI.1	Programme des travaux	9
VII.1	Illustrations architecturales + Photos	9
VIII.1	Études et diagnostics à prévoir	10
IX.1	Contraintes d'exécution	10
X.1	Les personnes à contacter pour la visite du site :	10
XI.1	Les 4 axes important du projet	10
XII.1	OBJET ET CONTENU DE LA MISSION	11
XIII.1	Composition attendue de l'équipe MOE	12
XIV.1	Intentions architecturales à privilégier	12
XV.1	Synthèse et recommandations MOE	12
XVI.1	Calendrier prévisionnel	12
XVIII.1	Ressources à disposition :	13

I.1 CONTEXTE DU PROJET

Cette note de programme est établie par la SA COSIVIA dans le cadre de la consultation de maîtrise d'œuvre relative à la réhabilitation thermique de la Résidence de logements locatifs sociaux de la SAIM des Clayes-sous-Bois (78). Elle précise les besoins du maître d'ouvrage, le diagnostic du bâti existant et les orientations techniques et architecturales attendues du futur maître d'œuvre.

II.1 DESCRIPTIF DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

1. Descriptif et caractéristiques du site

La résidence des Clayes-sous-Bois, située 4 à 8, avenue de Villepreux et 4 à 13, rue Romain Rolland, est un ensemble immobilier construit en 1977, comprenant 123 logements répartis sur 7 bâtiments collectifs (R+4 à R+5). L'objectif de la présente opération est de réhabiliter l'ensemble du site afin d'améliorer les performances énergétiques, la sécurité, le confort et l'image architecturale du patrimoine.

Vue aérienne des constructions concernées par le programme :



2. Description de la typologie des Bâtiments

Le présent Programme n°102, se compose de 5 bâtiments monolithiques.

Les bâtiments se développent essentiellement en R+4, avec rez-de-chaussée surélevé, et pour partie en R+4, regroupant 13 cages d'escaliers, afin d'innover respectivement au total 123 logements (de T2,...T3, à T5).

BATIMENT	NBRE DE LOGT	HALL D'ENTREE	T3	T4	ETAGE
A	20	2	10	10	4

BATIMENT	NBRE DE LOGT	HALL D'ENTREE	T2	T3	T4	T5	ETAGE
B	20	2	5	5	6	4	4

BATIMENT	NBRE DE LOGT	HALL D'ENTREE	T3	T4	ETAGE
C	30	3	15	15	4


BATIMENT	NBRE DE LOGT	HALL D'ENTREE	T3	T4	ETAGE
D	24	3	12	12	4

BATIMENT	NBRE DE LOGT	HALL D'ENTREE	T3	T4	ETAGE
E	20	2	10	10	4

BATIMENT	NBRE DE LOGT	HALL D'ENTREE	T3	ETAGE
F	9	1	9	4

3. Référence cadastrale

Site située sur 4 Parcelles n°297, n°298, n°299, n°301, Section AE, pour une surface S à définir par voie de Géomètre.

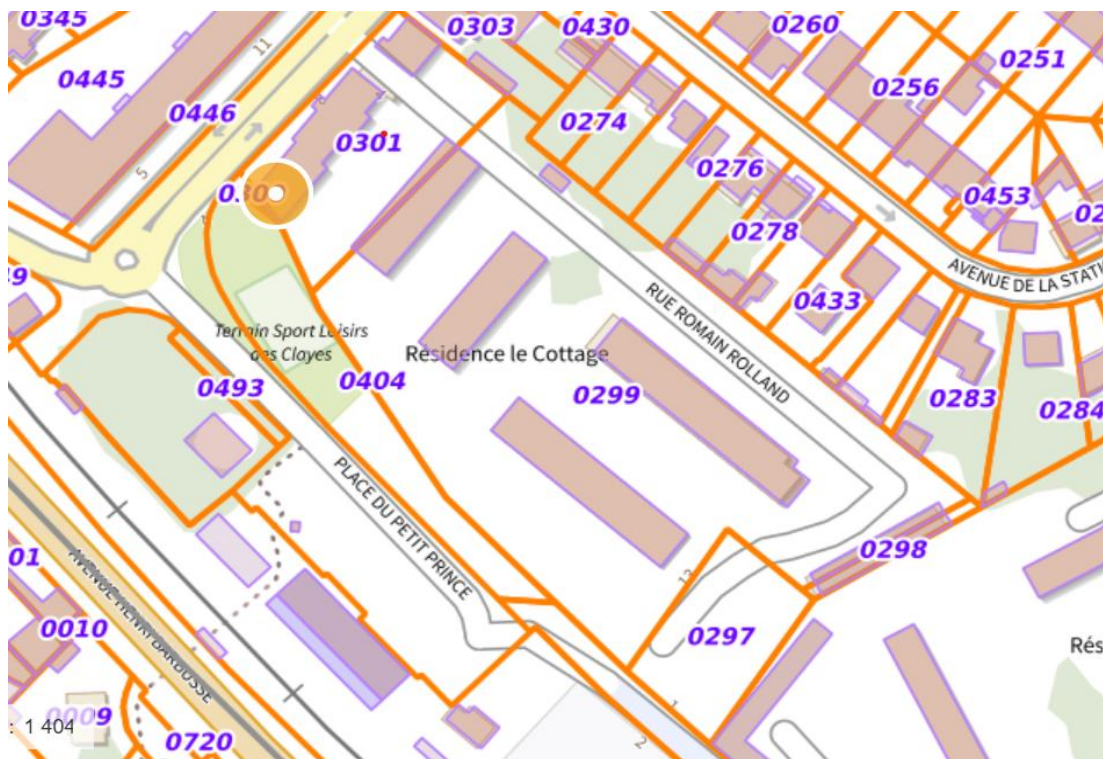

III.1 Diagnostic du bâti

4. Vétusté des façades

Les façades présentent des dégradations généralisées des enduits et éléments en béton armé. Des fissurations, cloquages et désordres structurels légers sont visibles sur les nez de balcons et appuis de fenêtres. Les salissures et décollements d'enduits témoignent d'une perte d'étanchéité et d'une faible isolation thermique.



5. Dysfonctionnements de la ventilation

Le système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) installé en 2010 montre des signes de dysfonctionnement : condensations dans les pièces humides, moisissures, dépression, insuffisante et déséquilibre des débits. Des taches d'humidité ont été constatées dans plusieurs logements.

Dans le cadre de l'amélioration du suivi technique et de la fiabilité du système de ventilation mécanique des bâtiments, il est recommandé de prévoir dans le projet la révision complète du système de ventilation :

- Réaliser un contrôle général des tourelles de VMC (état des moteurs, encrassement, courroies, gaines et bouches d'extraction).
- Vérifier les débits d'air et les ajuster si nécessaire pour garantir la conformité aux valeurs réglementaires.
- Procéder au nettoyage ou au remplacement des filtres et organes encrassés.
- Examiner l'état des connexions électriques, des protections et des dispositifs de sécurité associés.
- Revoir les Installations des points lumineux de défaillance en partie commune

6. Dysfonctionnements du chauffage au sol

Type d'installation : chauffage collectif à eau chaude avec distribution par colonnes verticales et planchers chauffants hydrauliques (chape béton, tubes acier ou cuivre noyés). Rénovation récente : uniquement de la chaufferie

Constats actuels dans certain logement : Chauffage inégal dans les logements : pièces froides / pièces surchauffées. Colonnes très chaudes dans les parties paliers.

Afin d'assurer la pérennité du réseau de chauffage, d'améliorer le confort des occupants et de réduire les déperditions, il est demandé à la maîtrise d'œuvre de prévoir :

- La dépose et la condamnation du chauffage au sol existant, devenu obsolète et non performant.
- L'installation d'un nouveau système de chauffage par radiateurs, dimensionné selon les besoins thermiques des logements et le régime de température de la chaufferie.
- Le calorifugeage des colonnes de distribution situées dans les parties communes et les paliers, pour limiter les pertes et la surchauffe dans les parties communes en été notamment.
- Le maintien de la distribution d'ECS par modules MTA, avec vérification de la cohérence hydraulique du réseau rénové.
- La mise en place d'une régulation adaptée (vannes thermostatiques, équilibrage, loi d'eau) garantissant un fonctionnement homogène et économe du système.

7. Dégradation des menuiseries


Les menuiseries actuelles en PVC sur bâtis bois présentent des déformations, infiltrations et dégradations avancées des cadres bois. Les performances thermiques et acoustiques sont insuffisantes, notamment en façade sur voie ferrée.

8. État des halls et marquises

Les halls d'entrée et marquises des bâtiments rue Romain Rolland montrent des signes de vétusté avancée : peintures écaillées, luminaires obsolètes et structures métalliques des marquises oxydées. Une requalification complète est nécessaire pour moderniser l'image d'ensemble.

IV.1 Détail des caractéristiques de la résidence

1. Etiquette DPE actuelle

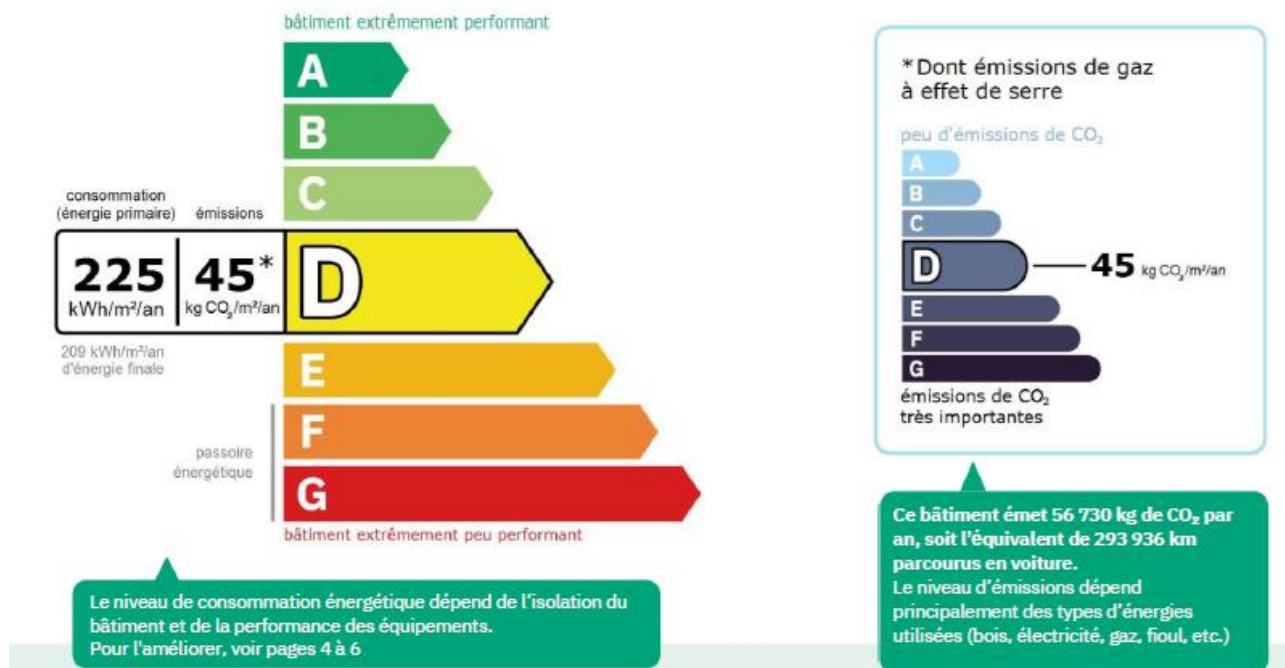

V.1 Historique des interventions réalisées sur la résidence

Dans le cadre de l'entretien pérenne du patrimoine et de l'amélioration continue des performances énergétiques et fonctionnelles des bâtiments, plusieurs opérations ont été conduites au cours des dernières années :

2000 - Isolation thermique par l'extérieur des façades

Mise en œuvre d'un système d'isolation par l'extérieur visant à améliorer la performance énergétique de l'ensemble des bâtiments et à réduire les déperditions thermiques des enveloppes.

2010 - Installation d'un système de ventilation mécanique

Création et déploiement d'une ventilation mécanique adaptée, permettant d'assurer un renouvellement d'air maîtrisé et d'améliorer la qualité de l'air intérieur dans les logements.

2019 - Modernisation de la chaufferie et amélioration de la production d'eau chaude

Réfection complète de la chaufferie.

Installation de modules assurant la production d'eau chaude sanitaire.

Remplacement des chaudières dans les logements situés avenue de Villepreux, dans une optique d'optimisation du rendement énergétique et de fiabilisation du réseau.

2021- Réfection du hall d'entrée

Travaux de rénovation et de mise en valeur du hall d'entrée, afin d'améliorer l'accueil, la sécurité et l'image générale de la résidence.

VI.1 Programme des travaux

Les travaux prévus s'articulent autour des thématiques suivantes :

- Réfection complète de l'étanchéité des toitures terrasses
- Isolation thermique par l'extérieur avec bardages qualitatifs sur l'avenue de Villepreux
- Remplacement chauffage au sol par des radiateurs dans les logements
- Remplacement intégral des menuiseries extérieures
- Révision et amélioration du système de ventilation
- Modernisation des halls d'entrée et remplacement des marquises rue Romain Rolland
- Requalification de l'entrée principale avenue de Villepreux et aménagement des abords
- Création de skydome dans les cages d'escaliers ?
- Pose et remplacement des volets roulants défectueux
- Mise en sécurité électrique des logements
- Le traitement d'accès en caves,
- Marquage et numérotation des places stationnement
- Installation de stop park
- Création d'un deuxième local ménage
- Réfection de la loge gardien
- Plantation d'arbres au sein de la résidence

VII.1 Illustrations architecturales + Photos



VIII.1 Études et diagnostics à prévoir

Les études complémentaires comprendront :

- Diagnostic amiante et plomb avant travaux
- Audit énergétique et étude thermique réglementaire
- Diagnostic structurel des bétons et menuiseries
- Étude acoustique et relevé topographique



IX.1 Contraintes d'exécution

Les travaux seront réalisés en site occupé. Il conviendra d'organiser un phasage précis et une communication régulière avec les locataires. Des dispositifs d'accompagnement devront être mis en place afin de limiter les nuisances et d'assurer la sécurité des occupants.

X.1 Les personnes à contacter pour la visite du site :

Chargé de secteur de secteur : Mr Laurent LEMOINE

l.lemoine@cosivia.fr

Tel : 06 60 52 16 54

XI.1 Les 4 axes important du projet

Amélioration de la performance énergétique

- Diagnostic énergétique initial (DPE)
- Étude thermique réglementaire et simulation des gains
- Intégration des aides financières (CEE, etc.)

Confort et qualité d'usage

- Isolation thermique
- Qualité de l'air intérieur (VMC)
- Accès, sécurité, éclairage chauffages, etc.
- Voir si les platines de contrôle d'accès sur les halls sont modifiables pour l'installation d'un système VIGIK+

Valorisation patrimoniale

- Modernisation des façades en cohérence architecturale
- Mise en valeur des entrées et espaces extérieurs
- Pérennisation des équipements techniques et image de qualité

Contraintes spécifiques

- Opération en site occupé : nécessité de phasage précis et de dialogue permanent avec les résidents.
- Respect strict du budget alloué, avec recherche d'optimisation.
- Prise en compte des exigences réglementaires en vigueur (règlement thermique, accessibilité, sécurité incendie).

XII.1 OBJET ET CONTENU DE LA MISSION

L'objectif du présent cahier des charges est d'établir les bases techniques nécessaires à la réhabilitation de plusieurs bâtiments dans le cadre d'une opération de grosse réhabilitation en milieu occupé. Dans le cadre d'une mission complète conformément à la loi MOP, la maîtrise d'œuvre assure l'ensemble des phases, depuis les études préliminaires jusqu'à l'assistance aux opérations de réception.

Le maître d'œuvre retenu devra :

- Réaliser un diagnostic technique global, de la résidence ;
- Proposer des scénarios d'intervention par bâtiment ;
- Élaborer un projet de réhabilitation en fonction de l'enveloppe global et cohérent, adapté aux spécificités du site ;
- Suivre les phases de conception, consultation, exécution et réception.

La mission confiée à la maîtrise d'œuvre comprend :

1- Phase conception

- Analyse du bâtiment et diagnostics préliminaires.
- Rédaction des pièces techniques (CCTP, plans, DPGF).
- Assistance à la consultation des entreprises.

2- Phase réalisation

- Participation aux éventuelles réunions publiques de présentation des travaux pour ces trois programmes aux locataires.
- Suivi et coordination des travaux.
- Organisation des réunions de chantier.
- Contrôle de la conformité des ouvrages.

3- Phase réception

- Réalisation des opérations préalables à la réception (OPR).
- D'assister la maîtrise d'ouvrage lors des opérations de réception
- Suivi des réserves et parfait achèvement.

XIII.1 Composition attendue de l'équipe MOE

L'équipe devra comprendre :

- Architecte mandataire
- BET fluides / thermiques
- BET structure
- Économiste de la construction

En option : OPC

Mission complète loi MOP : diagnostic, études, assistance marchés, direction de travaux et AOR.

XIV.1 Intentions architecturales à privilégier

Le projet devra mettre en valeur les façades principales de l'avenue de Villepreux par des bardages qualitatifs, moderniser l'entrée de la résidence et harmoniser l'ensemble des halls rue Romain Rolland. Une attention particulière sera portée à la cohérence architecturale, à la durabilité des matériaux et à la qualité perçue.

XV.1 Synthèse et recommandations MOE

La réhabilitation de la résidence Les Clayes-sous-Bois constitue une opération stratégique visant à améliorer le confort des habitants, la performance énergétique et l'image architecturale du patrimoine. L'équipe de maîtrise d'œuvre devra proposer un projet global, équilibré techniquement et esthétiquement, en garantissant la maîtrise des coûts et des délais.

XVI.1 Calendrier prévisionnel

L'objectif principal de la mission confiée au Maître d'Œuvre est de produire, dans un calendrier contraint, le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) nécessaire à la publication des appels d'offres travaux en 2026.

Étapes clés	Période prévisionnelle
Notification du marché MOE	Fin mars 2026
Réunion de lancement et remise des données	Début avril 2026
Études Diagnostic (DIAG)	Semaine 1 à 2 avril 2026
Études APS	Mi-Mai – début juin 2026
Études APD	Mi-Mai 2026
Validation des études APD	Fin juin 2026
Rédaction du Dossier de Consultation (DCE)	Début juin – mi-Juillet 2026
Finalisation et validation du DCE	Fin juin 2026
Publication de l'appel d'offres travaux	Fin juillet 2026

XVII.1 Ressources à disposition :

- Plan de masse
- Plan RDC
- Plan R-1
- Plan R-2
- Plan R+1
- Plan R+2
- Façades NO-NE
- Façades SE-SO

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la direction du Patrimoine et de la Maîtrise d'ouvrage.