



GAAP Architectes

Piece Note Intention architecturale et technique

AO EMMAUS – MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE – PLESSIS TREVISE

1 – COMPREHENSION DE LA MISSION	1
Compréhension des problématiques du projet.....	1
Etat des logements collectifs.....	1
Détail du programme des logements collectifs et ses points d'attention.....	2
Etat des maisons individuelles	3
Détail du programme des 9 maisons et ses points d'attention	3
Analyse critique détaillée de tous les aspects du projet	4
Identification des points particuliers d'attention	4

Février 2026 – ind. 0



1 – COMPREHENSION DE LA MISSION

Compréhension des problématiques du projet

Description

La compréhension de la mission commence par une bonne appréhension de son objet d'étude. Il s'agit dans le cas de cet appel d'offre d'une résidence construite au début des années 1970 sur l'emplacement de l'ancienne cité d'urgence bâtie par l'abbé Pierre suite à l'appel du 1^{er} février 1954. Les logements collectifs sont répartis dans 18 blocs identiques de 5 niveaux disséminés de façon aléatoire autour d'un grand espace central sans affectation. Les 50 maisons individuelles sont réparties en quiconque autour de l'allée des kiosques. Les nappes de parking situées entre les avenues bordant la cité et les bâtiments, la tracé sinueux et labyrinthique des voies de desserte coupent la cité de son environnement la renfermant sur elle-même. De 2000 à 2007 vont se succéder :

- la création d'un espace public central,
- la démolition de 41 maisons la réhabilitation des 9 restantes et la construction de 49 maisons en 3 tranches
- la construction de 27 logements collectifs
- La construction de 8 et 41 logements pour le relogement des habitants
- la démolition de 48 logements et la construction de 46 logements collectifs
- La création du lotissement de la cité de la joie.



Aujourd'hui la cité est répartie comme ci-contre. Les bâtiments A à E sont résidentialisés sur les cages d'escaliers et disposent de leurs parkings ouverts. 2 typologies se démarquent sur le projet : les 9 maisons individuelles et les plots de logements collectifs autour du jardin Abbé Pierre.




Nous avons bien noté que **la tranche ferme** concerne uniquement la **réhabilitation thermique des logements collectifs**, hors parties communes et espaces extérieurs.

Les **9 maisons** individuelles sont l'objet d'une **Tranche Optionnelle 1**.

La **tranche optionnelle 2** concernent les parties communes uniquement (OM, et plus suivant RC)

La **tranche optionnelle 3** concernant les travaux de complément d'accessibilité et de reprise de la résidentialisation partielle **sur les espaces extérieurs**.

Etat des logements collectifs

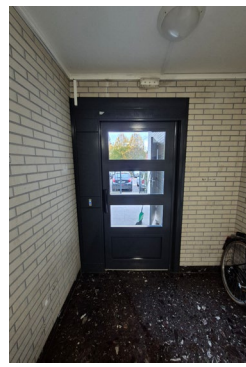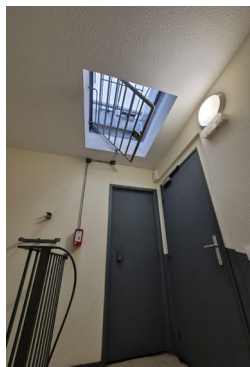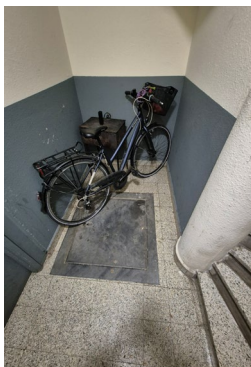


Nous avons bien noté que la réhabilitation intérieure thermique était distinctes de la TO2 des parties communes. Ceux-ci sont de conception identique ou presque sur les 10 cages d'escaliers : Ils disposent tous d'une entrée protégée par une clôture avec portillon, une casquette d'entrée à cheval sur le local OM accessible depuis l'extérieur. Les halls sont équipés de boîtes aux lettres sans sas. L'ensemble des logements est accessible via une cage d'escalier fermée et désenfumée qui dessert des paliers de 4 logements. Les

cages d'escaliers sont équipées de trappes d'accès aux vides sanitaires des immeubles.



GAAP Architectes

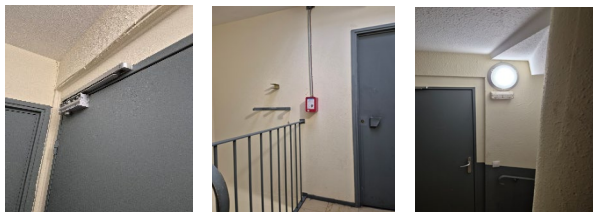

En termes de sécurité incendie la configuration est de type 3^e famille A sans circulations désenfumées. Nous avons relevé que les cages d'escaliers sont bien équipées d'exutoires pneumatiques, les portes des escaliers sont coupe-feu et bien équipées de fermes porte. En revanche les BASH ne sont pas posés en nombres suffisant ou sont dégradés.

D'un point de vue structurelle, nous n'avons pas relevé de désordres majeurs : seules quelques poussées d'acier sont actuellement observables à différents enduits de la résidence, de même que quelques épaufrures.

En TO2, plus gênant un des locaux OM présente une fissure horizontale. Il serait judicieux de vérifier les fondations avec une étude G5 et comprendre la cause de ce potentiel tassement. D'ordre général le joint de dilatation entre les locaux OM manifestement de 2003 sont tous à reprendre.

Parties privatives



Nous n'avons malheureusement pas pu visiter de logement lors de notre visite après quelques tentatives infructueuses.

Détail du programme des logements collectifs et ses points d'attention



ITE

Ce point avancé dans le programme nous semble tout à fait adéquat sur ce site : Il ne compte pas de bâtiment avoisinant ou mitoyen. La géométrie du volume est simple : pas de balcons ou d'angles complexes à traiter. Nous n'avons pas non plus observé d'écoinçon de taille trop petite pour une mise en œuvre problématique. De même les accès aux bâtiments sont aisés avec des retours en maçonnerie d'au moins 30cm. Reste à noter la présence d'une alimentation GAZ sur les bâtiments B et A. Autre avantage, cela permet également de redessiner les façades et de transformer l'image de la résidence de façon élégante et contemporaine.

Menuiseries extérieures

Ce point n'appelle pas de remarque particulière : avec une mise en œuvre d'ITE ajouté aux piéres performances des mexts en place, ce point nous semble incontournable. Et comme pour l'ITE, une solution contemporaine pourra être travaillée avec du PVC plaxé afin de rompre avec les menuiseries en PVC blanc. Ce sera aussi l'occasion de travailler les occultants. Actuellement nous avons bien observé que l'ensemble des logements n'en étaient pas équipés. Nous étudierons également la

possibilité de masquer les coffres de volets roulants afin de redonner un maximum de clair de vitrage aux logements.

Isolation de toitures terrasses

Là aussi, ce point nous semble tout à fait pertinent : les toitures étant les parties les plus déperditives et celles-ci étant non accessibles, il s'agit d'une intervention à coût maîtrisé (pas de recharge de seuil etc à prévoir). Autre point au chapitre suivant : les pacs et moteurs de VMC.

Isolation des planchers bas

Bien que nous n'ayons pas pu visiter le vide sanitaire, ce point semble lui aussi une intervention intelligente car elle ne nécessite pas d'accès aux logements et permet un vrai gain en confort, notamment pour les logements à RDC. Des solutions de flocages sont à envisager pour le traitement à moindre coût.

Mise en œuvre d'une VMC basse pression

Ce point, tout à fait classique n'appelle lui non plus pas de remarque particulière : les toitures disposent de suffisamment de place et les conduits existants pourront être réutilisés.

Têtes thermostatiques

Là encore, pas de remarque sur ce point. Bien qu'un remplacement des émetteurs permettrait de mieux dimensionner les émissions de chaleur pour éviter des surchauffes inutiles.

Production ECS

La mise en œuvre de ballons thermodynamiques et l'isolation (calorifugeage du réseau) apportent un gain intéressant et non négligeable. Toutefois il conviendra de vérifier si les entrées et sorties d'air sont suffisantes. A ce stade leur positionnement en chaufferie évitera les problèmes de nuisances sonores et de vibrations pour les logements ce qui semble pertinent.

Remplacement des chaudières à condensation par des PACS

SARL D'Architecture **Global and Architectural Project / GAAP /**
250b boulevard Saint Germain – 75 007 PARIS
t : 09 73 89 66 06 / m : contact@gaap-architectes.com /
s : 818 314 460 00036 R.C.S de Paris / ape : 7111Z / tva intra. : FR74818314460 /



GAAP Architectes

Ce point est sans doute le plus complexe à mettre en œuvre en site occupé : en effet il induit la création d'un local, la création d'une gaine pour les alimentations en chauffages des logements. Cette solution devra donc être étudiée avec mise en parallèle de la capacité portante de la dalle de toiture, de la possibilité de créer un local vis-à-vis de la ville et du PLU.

Etat des maisons individuelles (TO1)

Au nombre de 9, 2 se distinguent : ce sont les maisons F qui disposent d'une légère ITE et qui ont un mur avoisinant avec le CTM de la ville ou équivalent. Les 7 autres sont identiques avec une toiture en bac acier simple peau, des murs béton préfabriqué sans lésions apparentes.

Elles sont toutes dotées d'une sorte de petit porche dont l'intérêt fonctionnel est indéniable, mais dont le rôle dans les déperditions thermique l'est tout autant, transformant le plancher de l'étage en radiateur de froid en hiver. De même le linéaire de façade est supérieur aux maisons classiques du fait du décroché de volume entre le R+1 et le RDC. En fin la toiture en bac acier peu ou pas isolé font de ces maisons les candidates idéales à une rénovation thermique conséquente.



Détail du programme des 9 maisons et ses points d'attention (TO1)

ITE

Ce point avancé dans le programme nous pose plus complexe sur les maisons : certains ont des avoisinants (convention de surplomb à aller négocier), elles ont des porches, des fenêtres d'angles. Les maisons F devront faire l'objet d'une dépose du complexe existant. Toutefois, Autre avantage, cela permet également de redessiner les façades et de transformer l'image de la résidence de façon élégante et contemporaine.

Menuiseries extérieures

Ce point n'appelle pas de remarque particulière : avec une mise en œuvre d'ITE ajoutée aux piètres performances des menuiseries en place, ce point nous semble incontournable. Et comme pour l'ITE, une solution contemporaine pourra être travaillée avec du PVC plaqué afin de rompre avec les menuiseries en PVC blanc. Ce point pourrait également nous permettre de vous proposer de revoir la conception des petits porches avec un ensemble menuisé qui aurait l'avantage de supprimer les ponts thermiques et réduire le risque du fait des renforcements répétés sur la voie publique.

Isolation des toitures / combles

Là aussi, ce point nous semble tout à fait pertinent : les toitures étant les parties les plus déperditives et celles-ci étant coté de combles non aménagés d'après le diagnostic, il s'agit d'une intervention à coût maîtrisé. Autre point au chapitre suivant : les pacs et moteurs de VMC.

Isolation des planchers haut RDC

Les maisons n'étant pas équipées de vides sanitaires, leur plancher bas n'est pas isolable en milieu occupé (il faudrait faire une chape de 15cm, recharger les seuils refaire les escaliers, etc.). En revanche comme évoqué les maisons sont équipées d'un porche dont le plancher haut n'est autre que plancher des chambres à l'étage. Nous proposons cette version dont le traitement n'est pas aisé du fait de la menuiserie d'angle toute hauteur qui devra faire l'objet d'une modification avec un dormant particulièrement large en linteau ou bien, comme évoqué au point Mext : de « fermer » ce porche et de le transformer en jardin d'hiver.

Mise en œuvre d'une VMC basse pression

Ce point, tout à fait classique n'appelle lui non plus pas de remarque particulière : les combles disposent de suffisamment de place et les conduits existants pourront être réutilisés.

Têtes thermostatiques

Là encore, pas de remarque sur ce point. Bien qu'un remplacement des émetteurs permettrait de mieux dimensionner les émissions de chaleur pour éviter des surchauffes inutiles.

Production ECS

La mise en œuvre de ballons thermodynamiques et l'isolation (calorifugeage du réseau) apportent un gain intéressant et non négligeable. Toutefois sur les maisons il s'agit, avec le point des PACS, des points du programme les plus complexes. N'ayant pas de plan et n'ayant pas pu visiter les maisons, nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces ballons sont de grande taille, bruyant



GAAP Architectes

et devant disposer d'entrée d'air et de sortie d'air conséquentes. Cette proposition est donc à étudier finement avec dimension du matériel qui sera fait en APS par notre BET WAB.

Remplacement des chaudières à condensation par des PACS

Comme le précédent, ce point est sans doute le plus complexe à mettre en œuvre en site occupé : en effet il induit la création d'un local, la création d'une gaine pour les alimentations en chauffages et l'installation de la machine. Cette solution devra donc être étudiée avec mise en parallèle de la capacité portante de la dalle de toiture, de la possibilité de créer un local vis-à-vis de la ville et du PLU.

Problématiques principales

Problématique du milieu occupé

Au regard juste du programme, toutes les interventions pourront avoir lieu par l'extérieur. Cependant, nous pourrions nous en assurer uniquement en phase DIAG, quand nous aurons parfaitement identifié les pathologies et moyens à mobiliser pour les résoudre. Les menuiseries extérieures ainsi que le remplacement des VMC étant des composants assez faciles à remplacer en milieu occupé. En revanche la mise en œuvre de PAC et de ballon thermodynamique notamment dans les maisons va poser la question de la faisabilité en milieu occupé. A confirmé sur plans et en réunion locataire.

Problématique Amiante / plomb

Le dernier point et non des moindres est celui des diagnostics amiante et plomb. Au regard de l'année de construction et de notre expérience, il est fort probable que de l'amiante soit trouvé lors des diagnostics avant travaux. Notre BET IPC a dans l'offre une mission d'analyse et de guidage des diagnostics avant travaux, mais pas de MOE amiante, ne disposant pas d'éléments concrets pour la chiffrer aussi ce point pourra faire l'objet d'un avenant selon le retour des prélèvements mais aussi de ce que vous MOA souhaitez faire. Cependant, nous pourrions nous en assurer en phase DIAG/APS, quand nous aurons parfaitement identifié les pathologies et moyens à mobiliser pour les résoudre.

Analyse critique détaillée de tous les aspects du projet

La mission de Maitrise d'œuvre telle que nous la concevons

Notre rôle à vos côtés est de faire le lien entre vos besoins et objectifs (de résultats et de coûts) et la faisabilité technique et économique.

Vous l'aurez compris dans les pages précédentes, notre but a été de comprendre votre programme, de vous alerter sur les points à arbitrer afin de rester dans la donnée économique de l'enveloppe donnée en vous apportant des solutions, au-delà d'une application stricto sensu du programme donné, à la lumière de notre expérience sur des programmes similaires. L'idée première étant de mettre en œuvre des solutions pérennes qui vous permettront un retour sur investissement.

Nous restons toutefois à votre écoute et ferons de notre mieux si une des dispositions que nous vous recommandons ne vous avez pas convaincu pour raison X ou Y, comme sur la question de l'ITE notamment.

Enfin, s'agissant de notre mission, nous avons décidé de répondre avec 2 BET : notre BET fluides, environnemental et thermique : **WAB**, mais aussi de IPC pour la partie structure, économie de la construction et amiante. Ils sauront nous orienter au mieux en phase diagnostique pour identifier la ou les sources du problème, puis nous accompagner dans les solutions techniques les plus convaincantes jusqu'à la livraison.

Identification des points particuliers d'attention

Sur ce projet, nous estimons que les points d'attention sont assez nombreux et liés aux problématiques soulevées précédemment. Certains d'entre eux relevant de l'état existant, il serait souhaitable de les anticiper, notamment sur l'aspect documentaire afin de pouvoir produire les pièces dès signature de l'OS. Ces éléments sont notamment : les plans globaux de RDC, les plans d'étages, de toiture et des façades en DWG, ainsi que les diag amiante, plomb et éventuellement une étude G5.

Points à anticiper

La définition du programme devra être établie rapidement. Comme expliqué précédemment, nous vous assisterons pour vous garantir que le programme soit conforme à vos attentes en termes de résultats car vraisemblablement il ne pourra pas être mis en œuvre tel qu'énoncé, or cela passe par une phase diagnostic poussée donnant un parfait état des lieux.

De même la mise en œuvre d'une ITE va nous amener, dès l'OS, **à confirmer avec WAB le statut des balcons, la gestion des écoinçons**. Habitué à ce travail que nous avons notamment fait sur l'opération de ROQUETTE 2, nous serons à disposition pour affiner le programme et faire les choix les plus adéquats pour les locataires tout en atteignant les objectifs. Dans le prolongement de cette réflexion, il conviendra de nous **fournir l'ensemble des plans géomètre en DWG des façades et des plans**, base sur laquelle nous réaliserons notre recollement accompagné de notre BET.

A cette fin, dès réception de l'OS nous prendrons attache auprès du responsable d'équipement ou d'un ou d'une de ses collègues pour faire un recollement des pièces graphiques reçues, afin la encore d'avoir le diagnostic le plus réaliste possible.

Points d'attention de conception

Tout se jouera principalement sur la DP et sur le diagnostic. La première car elle sera la cristallisation de l'intervention et du budget final. La seconde parce qu'il s'agit de la phase cruciale pour traiter les points d'attention un par un de manière exhaustive lors de la conception et faire en sorte que l'exécution des travaux soit simple et sans surprise et sans travaux supplémentaires, garantissant ainsi le budget.

Fin