



Direction du Patrimoine - Maîtrise d'Ouvrage

Programme - Février 2025

19 rue Gabriel Péri, CHATILLON (92320)



Réhabilitation énergétique d'une résidence de 143 logements et traitement des pathologies intérieures / extérieures


1 Localisation et cadre réglementaire

1.1 Contexte urbain et environnement immédiat

La résidence « Gabriel Péri » est située au 19 rue Gabriel Péri, à Châtillon (92320). Elle est implantée dans le centre-ville de Châtillon.

Cet ensemble immobilier est situé dans un quartier résidentiel et animé, proche de toutes les commodités (commerces, transports, écoles et infrastructures collectives).

Le voisinage est exclusivement du logement collectif de type R+2 à R+9.

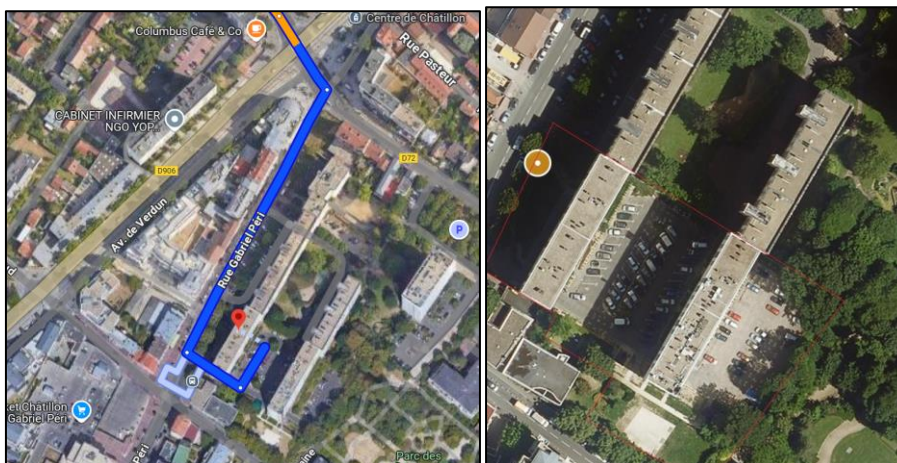

1.2 Contexte bâti et organisation de l'ensemble immobilier

La résidence a été **construite** dans les **années 1950's**. Elle est composée de 4 bâtiments indépendants les uns des autres, disposant chacun de son hall, paliers, cages d'ascenseurs et escaliers, comptabilisant **143 logements**.

Le tout s'élève en **R+10** (R+11 : toiture avec les équipements techniques) sur deux niveaux de sous-sol à usage exclusif de caves et quelques équipements collectifs (type sous-station, chaufferie notamment).

Au **rez-de-chaussée** d'un des bâtiments se trouve la loge gardien qui a été entièrement refaite à neuf dans le cadre d'un plan général de travaux au sein d'RLF.



La résidence dispose également de **locaux communs accessibles depuis l'extérieur** :


- Un local ordures ménagères (OM) semi-ouvert utilisé par l'ensemble de la résidence
- Un local ordures ménagères (OM) fermé situé côté rue Gabriel Péri, installé à l'entrée de la résidence
- Un local vélos à proximité de la loge gardien
- Un local entretien accessible par la société de ménage uniquement
- Un jardin accessible uniquement pour les résidents.



72 stationnements privatifs complètent cette résidence. L'accès se fait par la rue Gabriel Péri.




La résidence est clôturée et sécurisée par un portail principal pour les véhicules, ainsi que par deux portillons piétons.

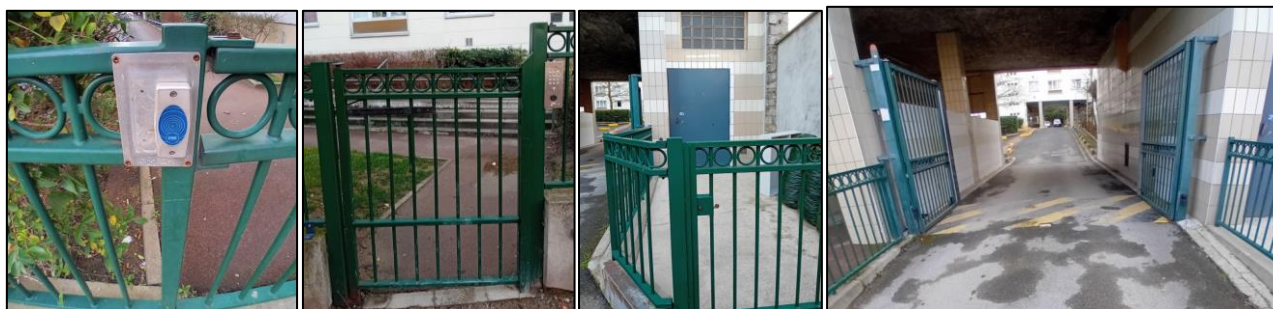


1.3 Contexte réglementaire

La parcelle est cadastrée J section 142, comme indiqué sur l'extrait cadastral ci-après :

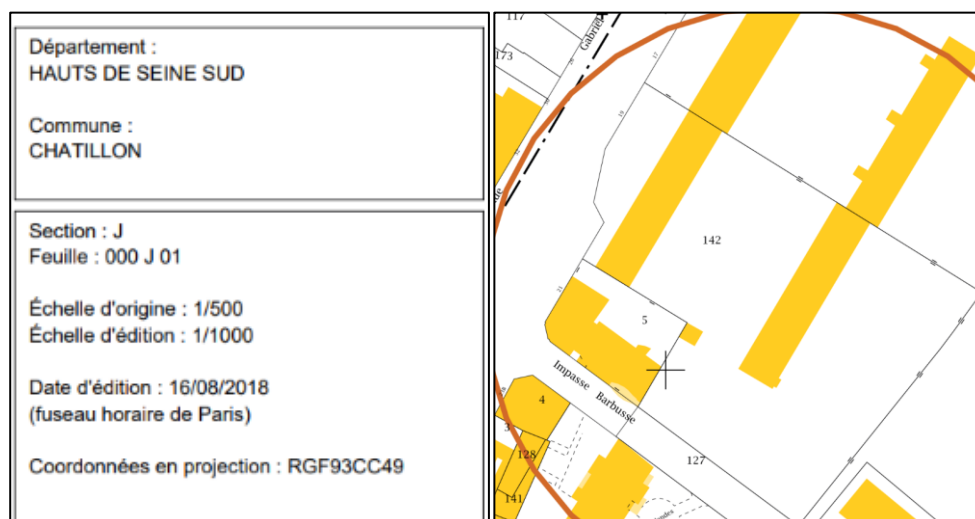

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) indique que cet ensemble immobilier se trouve en **zone U4c, zone « Grandes Résidences »**, repérée comme suit sur le document graphique :

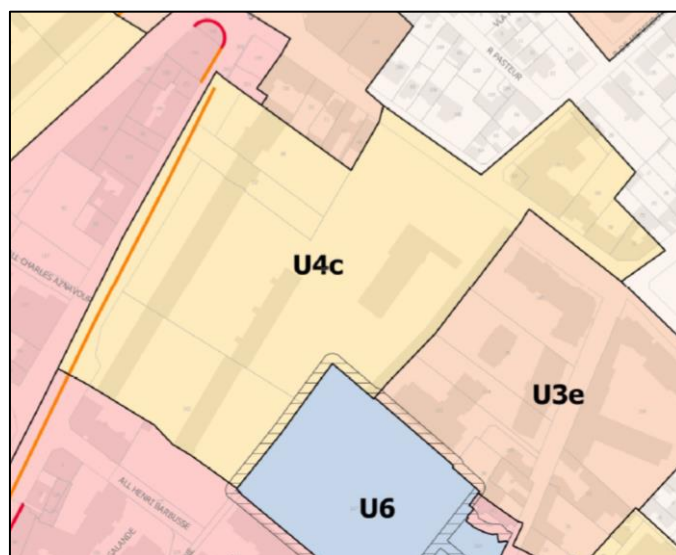

Ce PLUI a été approuvé par le Conseil du territoire le **11 décembre 2024** et est entré en vigueur le **13 janvier 2025**.

Le site se trouve à proximité d'une zone à espace paysager protégé et d'un secteur faisant objet d'une OAP trans-communale (au titre de l'article L151-6 du Code de l'urbanisme).

Le plan risque retrait et gonflement argiles indique que le site se trouve en risque fort.

Il conviendra de respecter les dispositions générales et particulières de cette zone (notamment les dispositions relatives aux travaux en réhabilitation). L'intégralité des annexes devra être lue et analysée minutieusement par le Maître d'œuvre pour appréhender au mieux l'environnement de la résidence et la réglementation s'appliquant aux travaux à mener.

2 Premiers éléments de diagnostic technique et architectural

Les éléments ci-après sont donnés à titre indicatif et seront à confirmer par le MOE lors de la phase diagnostic.

2.1 L'enveloppe et le bâti :

La résidence a été acquise par RLF en décembre 2018. Il y a eu **des travaux sur certains composants (système de chauffage et ECS) en 2023.**

Elle a une consommation énergétique moyenne (étiquette D). Les derniers **Diagnostics de Performance Energétique** ont été émis les 11 juillet et 10 août 2024.

Des **diagnostics amiante** ont été réalisés (le dernier datant du 07 janvier 2021). Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante (notamment en façades et en toiture).

Toutefois, **toutes les investigations n'ont pas pu être menées** si bien que des sondages complémentaires devront permettre d'identifier ou non la présence d'amiante dans ces ouvrages (notamment, certains conduits et canalisations, flocages et calorifugeages).

A) Accès à la résidence et espaces extérieurs

La résidence n'est **pas accessible aux personnes à mobilité réduite.**

Certaines **marches des escaliers extérieurs** sont abîmées et incrustées de mousses/moisissures.



Le revêtement de sol des **cheminements véhicules et piétons** est à **reprendre ponctuellement**. C'est notamment le cas pour les **accès aux caves** situées en sous-sol des différents bâtiments.



Les **espaces extérieurs** sont par endroit à traiter : **nettoyage des espaces verts** (mauvaises herbes, moisissures et mousses autour des trottoirs et plaques d'égouts), **traitements ponctuels** par ajout de terres végétales.



B) Façades et pignons

Les façades sont organisées de la façon suivante :

- Façades extérieures revêtues d'un enduit monocouche
- Couverture par toiture terrasse avec étanchéité
- Menuiseries extérieures en PVC et double vitrage, sans volet roulant.

Il n'y a pas de balcon, ni de terrasse sur cette résidence.

Le DPE indique qu'il n'y aurait pas d'isolation thermique extérieure. Ce point sera à vérifier par la maîtrise d'œuvre.

Cela pourrait expliquer que **plusieurs ponts thermiques ont été identifiés** du rez-de-chaussée jusqu'à la terrasse technique au dernier niveau.

Le retour des résidents va dans ce sens puisque ceux-ci se plaignent d'avoir froid en hiver et chaud en été.

Par ailleurs, des **pathologies** ont été constatées lors de notre visite ; par exemple,

- Le **couvre joint à reprendre** au niveau des **mitoyens**,
- Les **descentes de poutre apparentes** du passage traversant véhicules sont **abîmées**,
- On distingue quelques **ferraillages** au niveau des **soubassements de poteaux**, du passage traversant véhicules,
- Des **fissures** sont visibles depuis la rue au niveau des **ouvertures en second jour** des parties communes,
- Des **fissures** sont apparentes en **partie basse des bâtiments**.





C) Toiture

Couverture par toiture terrasse avec étanchéité bicouche.

La toiture est une **terrasse-technique**, accessible par skydome, comprenant la plupart des équipements techniques de la résidence et plusieurs antennes relais. Elle est protégée par un garde-corps de sécurité.

Les **conduits de ventilation** sont en **mauvais état**. L'**étanchéité** présente des **défauts ponctuels**.



D) Menuiseries extérieures et occultations

Les menuiseries extérieures sont en **PVC**, **double vitrage**. Les portes fenêtres sont **battantes**.

Les menuiseries extérieures ne semblent pas avoir fait l'objet de **rénovation**. Elles ne sont **pas équipées de volet roulant**.



2.2 Les équipements de chauffage et de ventilation :

A) Ventilation

La ventilation est de **type naturel**. Les logements disposent tous de grilles **en partie haute et basse**. Les parties communes et locaux afférents sont pratiquement tous **ventilés**.

Néanmoins, la ventilation existante n'assure **pas un usage correct**, puisque des traces d'humidité sont clairement apparentes et certains locataires se plaignent d'humidité et odeurs dans leurs logements.

Il conviendra donc pour la Maitrise d'œuvre de vérifier l'origine de ces pathologies et de les traiter.



Les locaux communs ne disposent pas tous d'un **système d'aération/ventilation**.

B) Chauffage et eau chaude

La chaufferie est **commune** aux 4 bâtiments et est **localisée au sous-sol du bâtiment D**. Elle semble en **bon état général**.



Le chauffage est **collectif au gaz**. L'ECS est **individuelle** via ballon (100 L).

La résidence est équipée d'un **chauffage au sol**, qui semble **gêner acoustiquement** les habitants.

2.3 Les parties communes :

A) Halls

La résidence dispose de 2 types de hall / d'accès aux halls :

- Des halls avec casquette
- Des halls dont l'accès se fait par un porche.

Des **pathologies** ont été recensées lors de notre visite sur site :

- Les **revêtements de sol extérieur, murs, casquettes** sont à reprendre ponctuellement (fissures, moisissures, mousses, reprise d'enduit et peinture)



- Les **grilles positionnées au sol devant chaque entrée** sont en mauvais état et peuvent même être dangereuses pour les utilisateurs



Les 4 halls sont conçus de la même façon : **une porte vitrée sécurisée métallique**, avec un système de digicode/platine, un **bloc boîtes aux lettres à l'extérieur**.

De petite dimension, ils sont équipés de **carrelage au sol et de peinture sur les murs**.

Les portes métalliques et semi-vitrées des différents halls ainsi que les blocs boîtes aux lettres sont **d'époque**, globalement **en bon état général**. Les halls ne semblent **pas isolés thermiquement**.


Les accès aux différents halls se font par **platine monobloc** à défilement de noms avec système de vigik intégré (à l'extérieur) et bouton poussoir (à l'intérieur).



B) Cages d'escaliers et paliers

Les cages d'escaliers et paliers sont d'époque et n'ont, à priori, pas fait l'objet de gros travaux depuis sa construction.

- Les sols carrelés et les murs peints sont à reprendre par endroit :

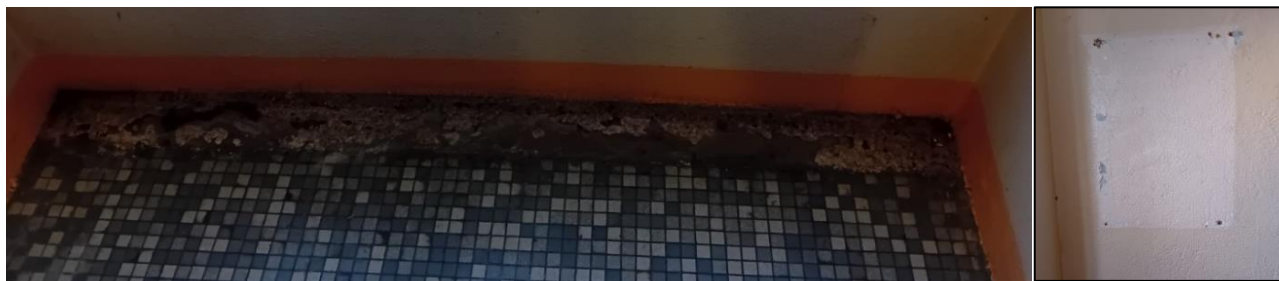

- Les quelques marches largement abîmées et l'absence de contre-marches rendent le tout dangereux pour les usagers :



- Les traces d'humidité et les murs atrophiés attirent le regard dans les étages de la résidence :




C) Les équipements techniques :


Les équipements techniques (**sécurité, gaz, incendie...**) semblent en **bon état général**. Toutefois, un étiquetage sur les différents équipements devra être fait pour identifier le logement concerné.




Les tableaux électriques installés dans les logements **ne semblent pas d'origine**.

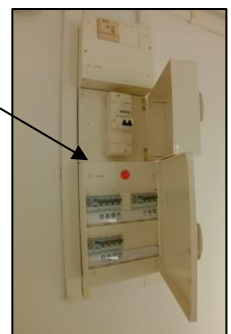

Les éclairages (hublots muraux) semblent également **d'origine**.

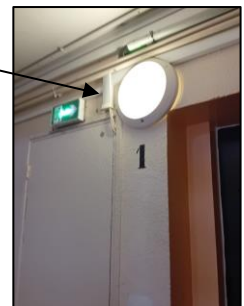

Les ascenseurs sont entretenus régulièrement et **ne seront pas traités dans le cadre de ce programme travaux**.

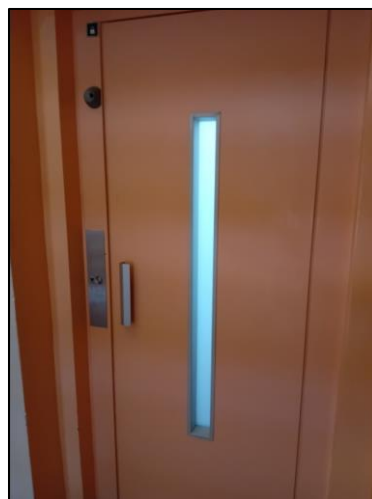

2.4 Les logements :

A) Les portes palières

Les portes palières sont **pleines opaques en métal**. Elles n'ont à priori **pas fait l'objet de remplacement depuis la construction** de la résidence.

Elles sont posées sur seuil à la suisse, équipées d'une poignée de tirage et d'une sonnette sur le champlat.



B) Les pièces sèches

Les pièces sèches sont en **bon état général**. En revanche, certains logements présentent des **tâches d'humidité** plus ou moins importantes, notamment les logements du rez-de-chaussée.

C) Les pièces humides


Les appareils sanitaires sont en **bon état général**. En revanche, certains logements présentent des **tâches d'humidité** plus ou moins importantes, voire des **infiltrations**. C'est notamment le cas de logements situés au rez-de-chaussée.

2.5 Equipements pour les locataires :

A) Locaux vélos/poussettes

La résidence possède un seul local vélos à **rez-de-chaussée du bâtiment D**, **sous-dimensionné par rapport aux besoins des usagers**. Ces locaux sont **accessibles** par l'extérieur.

Les murs et plafonds sont bruts et mériteraient un traitement. Ce local n'est **pas isolé thermiquement**.

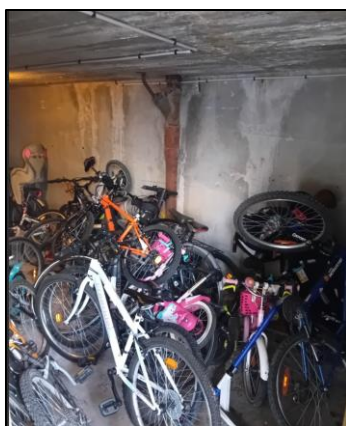

La résidence ne possède pas de local poussettes. Le seul local vélos fait double usage.

Ce local devra donc être **aménagé** pour permettre un véritable usage (installation de racks à minima).

B) Locaux OM/encombrants

La résidence dispose de **deux locaux OM** : 1 semi-ouvert et l'autre fermé, comme explicité au début de ce programme travaux.



En revanche, il n'y a **pas de local encombrant**. La ville de Châtillon propose un système de QR Code qui permet d'enregistrer, sur la même base que la ville de Paris, un encombrant à déposer sur la voie publique, que les services de la ville viennent chercher ultérieurement. Néanmoins, les usagers posent leurs encombrants dans le local poubelles et ne font pas nécessairement les démarches adéquates.

Le local semi-ouvert a été créé il y a quelques années pour répondre aux besoins des usagers. Le local fermé **nécessite un nettoyage et une reprise des peintures**.

C) Sous-sol

Les sous-sols desservent les caves et le local chaufferie.

L'accès aux caves se fait par l'intérieur par les parties communes. Les escaliers du sous-sol sont à nettoyer intégralement.



L'accès peut également se faire par l'extérieur avec une clé sur organigramme. Le cheminement n'est pas en très bon état : le revêtement de sol est très abîmé et glissant (mousses par endroit) ce qui rend l'accès dangereux.



Les **circulations** des sous-sols, en béton, nécessitent d'être **nettoyés**. Certaines portes de caves ont été forcées et présentent quelques pathologies résiduelles.



Les caves sont **privatives**, chaque locataire bénéficiant d'une cave minimum.

Les sous-sols ne sont **ni isolés thermiquement, ni ventilés**.

3 Programme travaux, objectifs fonctionnels et techniques

3.1 Les missions du Maitre d'œuvre

Il est demandé au Maitre d'œuvre de **se rendre sur site** avant d'établir son diagnostic technique de la résidence et **d'analyser l'intégralité des documents techniques, administratifs et autres documents** nécessaires à la compréhension du projet, afin de s'assurer que rien ne soit oublié ou que rien ne puisse s'opposer au programme de travaux à lancer.

Les **missions** du Maitre d'œuvre ne seront **pas limitées à la liste du programme de travaux indiquée ci-après**. Il devra avoir une vision globale du projet et de son environnement, du respect des dispositions légales et réglementaires et devra anticiper au maximum les spécificités techniques du projet.

Il devra également :

- **Respecter la démarche de ré-emploi et ré-utilisation des matériaux** sur l'ensemble du périmètre de travaux ;
- **Respecter la charte de chantier RLF** (à faibles nuisances)

3.2 Descriptif du programme travaux

Le programme prévisionnel de travaux et l'estimation de l'enveloppe budgétaire allouée à l'opération sont basés sur le recueil des pathologies constatées par le Maitre d'ouvrage.

Ce programme n'a pas de prétention d'exhaustivité : le Maitre d'œuvre devra l'analyser et le compléter lors de la mission diagnostic.

Le **programme** et le **budget** seront arbitrés et arrêtés de manière définitive à l'issue de la **phase APD**.

La résidence nécessite **une réhabilitation énergétique et un traitement des pathologies intérieures / extérieures**.

Ainsi, RLF envisage une réhabilitation de la résidence en **milieu occupé**.

Le projet devra répondre aux enjeux suivants :

A) Amélioration des performances énergétiques de la résidence :

- ✓ **Améliorer les performances thermiques de la résidence**, afin de réduire les charges locatives, améliorer le confort des occupants, et réduire l'impact environnemental de la résidence ; notamment à travers le **traitement** de l'enveloppe du bâtiment (isolation thermique et acoustique, menuiseries extérieures, occultations, toiture et **traitement des pathologies existantes**).

B) Sécurisation de la résidence :

- ✓ **Sécuriser la résidence** par le changement de clôtures (plus hautes) et/ou par l'apport de végétaux complémentaires pour éviter les intrusions.

C) Réhabilitation des parties communes intérieures de la résidence :

- ✓ **Réhabiliter les parties communes intérieures** de la résidence, notamment par la **vérification de l'intégralité** du système électrique, gaz, sécurité incendie en parties privatives et parties communes, par la **mise en place de rampes d'accès PMR** et la **mise aux normes des installations**, par la **reprise des pathologies existantes** sur les murs, sols et plafonds.

D) Réhabilitation des parties communes extérieures :

- ✓ **Entretien et aménagement des locaux communs** (vélos, OM), **des espaces verts** (apport de pleine terre, nettoyage des moisissures et mousses apparentes) et **des cheminements divers** (notamment reprise du tapis), **traitement des pathologies existantes** (notamment par la reprise des fissures apparentes, enduit et peinture).

E) Réhabilitation des parties privatives touchées par des pathologies :

- ✓ Par une **remise en état des pièces sèches et humides touchées** par des problématiques de type infiltration, humidité, ventilation défectueuse...

4 Modalités de réalisation de l'opération, contrainte du projet

Les travaux seront réalisés en **milieu occupé**.

5 Budget travaux

Le budget dévolu aux travaux est de **3 425 K € HT (soit 3 767,5 K TTC)**.

6 Planning prévisionnel

<u>Événements</u>	<u>Date</u>	<u>Durée de l'étape</u>
Annonce MOE	Mars 2025	-
Désignation MOE	Juin 2025	3 mois (<i>environ</i>)
Diagnostics	Juillet 2025	4 semaines
APS	Septembre 2025	4 semaines
APD	Novembre 2025	6 semaines
PRO / DCE	Janvier 2026	6 semaines
Annonce entreprises	Janvier 2026	-
Désignation entreprises	Avril 2026	3 mois
Réception	Novembre 2027	18 mois
Fin GPA	Novembre 2028	12 mois