



Direction du Patrimoine - Maîtrise d'Ouvrage

Note de présentation - Mars 2024

Programme - Mars 2024

**8 à 14 Allée Marcel Paul
TORCY (77)**




**Réhabilitation énergétique et travaux de remise en
état d'une résidence de 82 logements**

1. Localisation et cadre réglementaire

1.1. Contexte urbain et environnement immédiat

La résidence « LES FOSSES » est située au 8 à 14 allée Marcel Paul sur la commune de Torcy (77).

Cet ensemble immobilier est situé dans un **quartier résidentiel et familial proche des commodités** (écoles, commerces - Centre commercial Bay 2), à 11 minutes à pied de la station de RER Torcy (RER B) et à quelques minutes des axes A104 et A4.

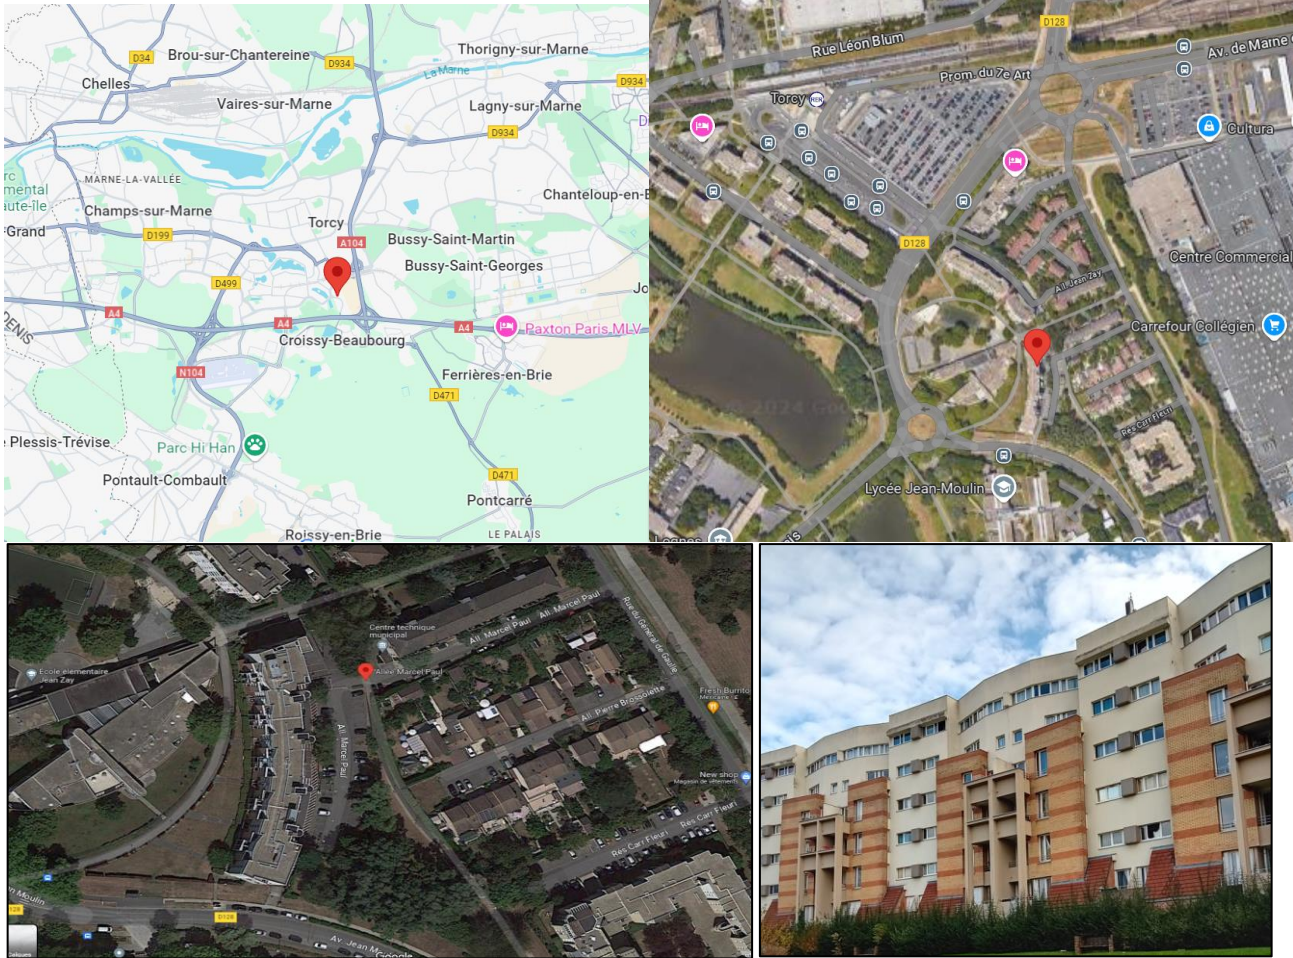


1.2. Contexte bâti

La résidence a été **construite** dans les **années 1980**. Elle est composée de **4 bâtiments**, disposant chacun de son hall, paliers, cage d'ascenseurs et escaliers. Le tout s'élève en **R+5** (R+6 : toiture avec les équipements techniques notamment la chaufferie).

1.3. Contexte réglementaire


A) Plan cadastral

La parcelle est **cadastrée AL section 140**, comme indiqué sur l'extrait cadastral ci-après :

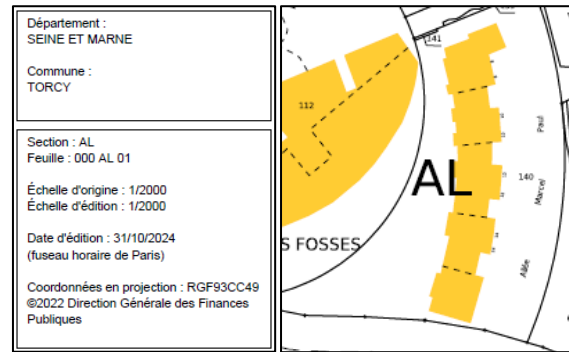

B) Plan Local d'Urbanisme

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Torcy indique que cet ensemble immobilier se trouve en **zone UR**, zone qui regroupe les grandes résidences et quartiers issus principalement de la Ville Nouvelle. Cette zone, repérée comme suit sur le document graphique, est concernée par des servitudes liées aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

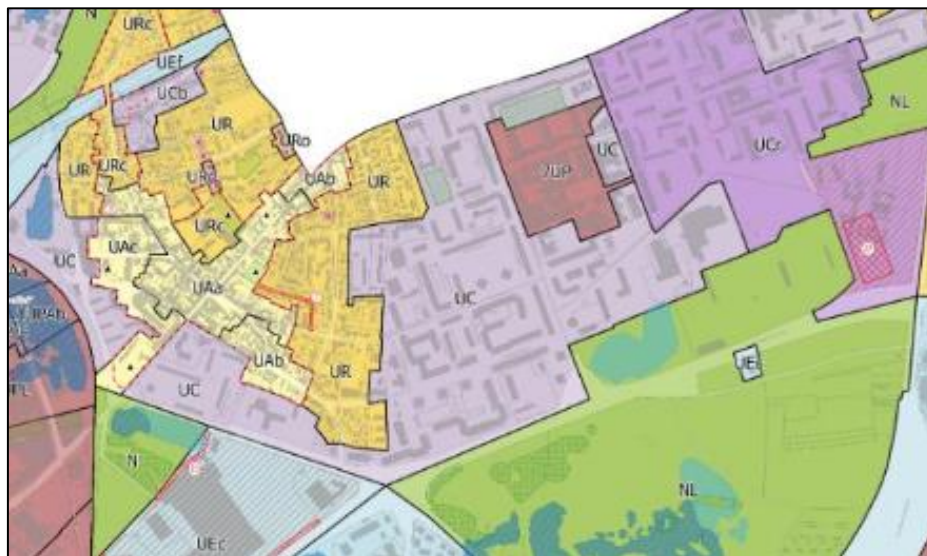


L'article 7 - UR relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives indique que *« les constructions nouvelles peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou en retrait », mais que ces dispositions « ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation » du PLU.*

Ce PLU a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 24/03/2017, modifié pour la dernière fois le 24/11/2023, applicable depuis lors. Une révision, afin d'alléger le PLU, a été faite le **24/05/2024**.

Il conviendra de respecter les dispositions générales et particulières de cette zone (notamment les dispositions relatives aux travaux en réhabilitation). L'intégralité des annexes devra être lue et analysée minutieusement par le Maître d'œuvre pour appréhender au mieux l'environnement de la résidence et les travaux à mener.

C) Plan des servitudes

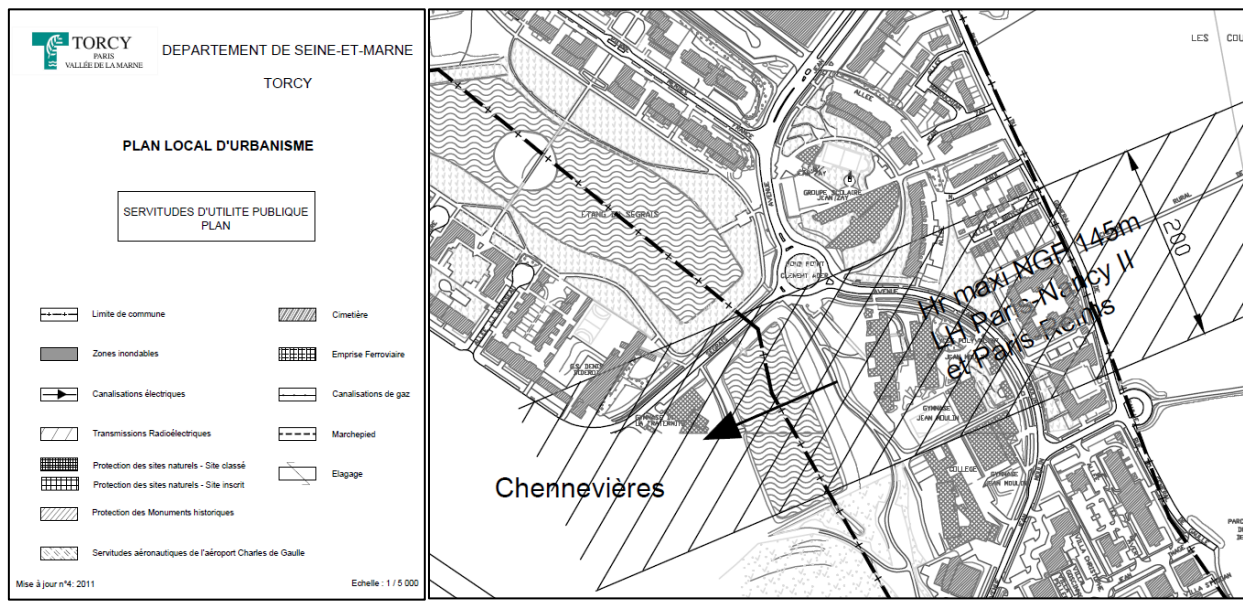


La résidence est grevée d'une **servitude** : elle se situe dans la **zone de transmission radioélectriques**.

Il existe également une **servitude de passage** entre le domaine public et la résidence.

D) Plan de Prévention des Risques naturels et Inondations

La résidence ne se situe **pas dans une zone PPRI** (PPRI Vallée de la Marne). En revanche, il semblerait qu'elle soit située à proximité d'**anciennes zones humides potentielles** comme en atteste la carte d'information de vigilance réalisé par le SAGE en 2014 (cartographie ADAGE Environnement - juillet 2018).

E) Plan d'exposition au bruit

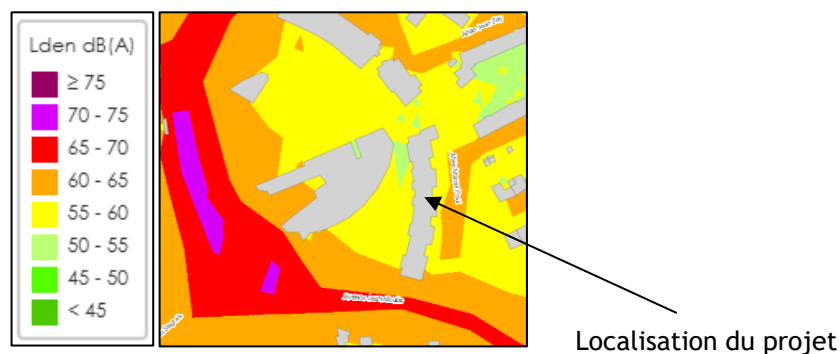

2. Premiers éléments de diagnostic technique et architectural

Les éléments ci-après sont donnés à titre indicatif et seront à confirmer par le MOE lors de la phase diagnostic.

2.1. Organisation de l'ensemble immobilier

La résidence a été **construite** dans les **années 1980**. Elle est composée de **4 bâtiments**, disposant chacun de son hall, paliers, cage d'ascenseurs et escaliers. Le tout s'élève en **R+5** (R+6 : toiture avec les équipements techniques notamment la chaufferie).

A rez-de-chaussée de la résidence, des locaux communs sont accessibles depuis l'intérieur des halls ou depuis l'extérieur : **locaux vélos**, **locaux entretien**.




Le programme immobilier dispose également d'un **sous-sol commun** accessible par l'extérieur. Ce sous-sol est composé de **parkings (boxes fermés)** et de **locaux communs** (locaux OM, 1 local inutilisé et 1 local technique).



En bas de la rampe de parking en sous-sol se trouve un **local CPCU** ainsi que le **local transformateur**.



A l'extérieur se trouve un **parking privé** accessible depuis l'espace public et disposant d'un accès par des barrières. Des **boxes** au RDC de la résidence complètent également le programme immobilier. A l'arrière de la résidence, des **espaces communs arborés** relativement bien entretenus sont **clôturés**.

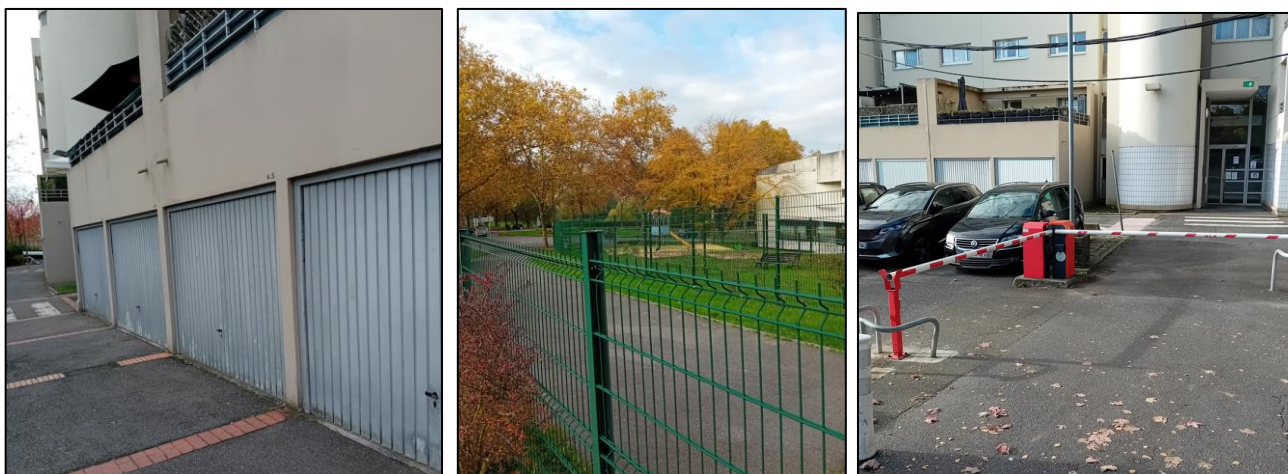

La résidence dispose également d'une **loge gardien**, dont l'accès est indépendant. Des travaux sur la loge sont en cours et sont menés indépendamment du programme de travaux à lancer.



2.2. Amiante :

Un **dossier technique amiante** a été réalisé le **07/09/2016**. Il a été repéré des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante sur jugement de l'opérateur :

- Flocages sous-sol commun - parking pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation ;
- Calorifugeages sous-sol commun - parking pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation ;



En revanche, **certains locaux n'ont pas pu être visités**. Aussi, des **investigations complémentaires** devront être réalisés afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

En outre, des **rapports de missions de repérage d'amiante** ont été réalisés en parties privatives. Les prélèvements et investigations menés **ne présentent pas de matériaux amiantés**.

2.3. L'enveloppe et le bâti :

La résidence a une consommation énergétique moyenne (étiquette D). Elle **n'a pas bénéficié de réhabilitation importante depuis sa construction**.

1. Les façades

Les façades sont de deux types :

- **Côté parking :**
 - Carrelage en sous-bassement
 - Enduit mural



- Côté jardin :

- Briquettes
- Enduit mural




Nous avons pu constater que la façade présentait des **pathologies** : infiltrations diverses, effritement de la façade.



2. La toiture

N'ayant pas pu accéder à la toiture, nous n'avons pas pu établir de diagnostic. Il conviendra de visiter la toiture et de constater la nature des éventuelles pathologies.

L'accès se fait par une trappe, dans chacun des bâtiments de la résidence. L'échelle est positionnée au dernier étage dans la cage d'escalier.

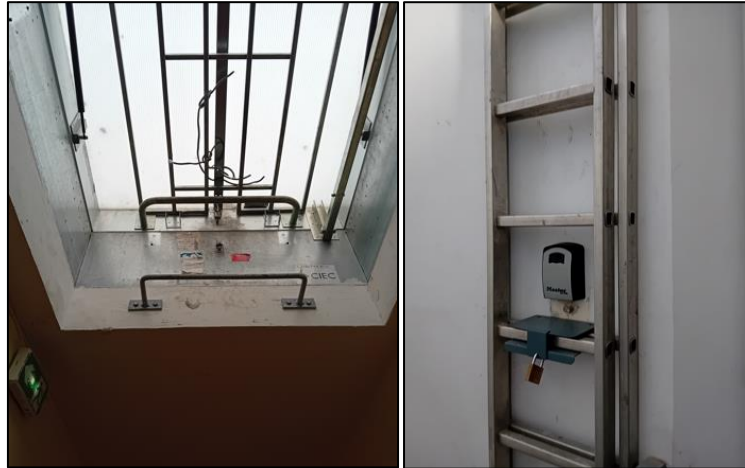

3. Les menuiseries extérieures et occultations

Les menuiseries extérieures sont en **PVC** et ne disposent **pas de système d'occultation** (excepté le logement à rez-de-chaussée du 8 allée Marcel Paul, dont les volets sont en mauvais état).



Lors du diagnostic, il conviendra de **vérifier l'état des menuiseries**.

2.4. Les équipements de chauffage, de ventilation et d'électricité :

A) Ventilation

Nous n'avons pas pu entrer dans les parties privatives pour évaluer la qualité de l'air et les éventuelles pathologies liées à la ventilation.

En revanche, dans les parties communes, il a été constaté que :

- Les locaux communs ne disposent **pas tous** de système d'aération/ventilation. Les locaux communs présentent des grilles d'aération en façade, en revanche les autres locaux ne semblent pas en disposer.



- Les circulations en étages disposent également d'une ventilation (haute et basse) :



Un contrôle des ventilations devra être réalisé pour en vérifier la conformité.

- La cage d'escalier, quant à elle, est semi fermée : au dernier étage, des grilles sont positionnées et au rez-de-chaussée, l'escalier est ouvert sur l'extérieur.



B) Chauffage et eau chaude

Le chauffage est **collectif**, raccordé au CPCU.



La production de chauffage et ECS est fournie par la **sous-station** commune située sur la toiture de la résidence. Deux chaudières pressurisées, en cascade, assurent la production de chaleur. La résidence est équipée de **radiateurs à tête thermostatique**.

Un rapport d'audit a été réalisé le 12/06/2023.

2.5. Les parties communes :

A) Les équipements techniques des parties communes

Les équipements techniques (sécurité, gaz, incendie...) semblent en **bon état général**.

Les gaines palières sont dans un **état correct**.




Les ascenseurs ont fait l'objet de travaux en janvier 2024.



B) Halls


Les halls présentent une **porte vitrée sécurisée métallique**, avec un système de **digicode/platine**, un bloc de **boîtes aux lettres**.

Ils bénéficient de carrelage au sol et sur les murs dans l'entrée, de revêtement de type lino et de peinture sur les murs dans les circulations, de luminaires en applique au plafond. Ils n'ont pas fait l'objet de gros travaux depuis sa construction.

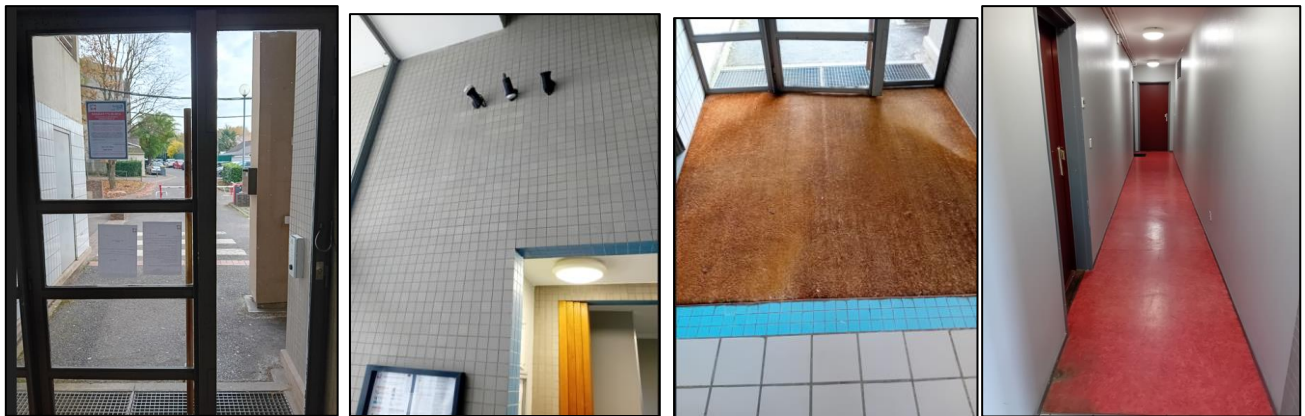

C) Cages d'escaliers

Les sols et les murs sont peints. L'électricité semble en bon état général.

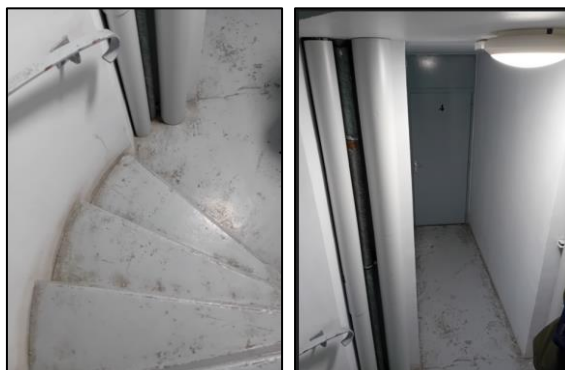


D) Sous-sol

L'accès au sous-sol se fait de deux façons :

- **Soit en tant que piéton par un escalier extérieur** : les accès depuis l'espace public sont sécurisés, mais ne sont pas en très bon état.



La gardienne a évoqué un problème récurrent d'eau s'infiltrant sous le pas de porte et pénétrant dans la colonne béton. L'eau stagne en bas près du siphon du parking à la fin de sa course :

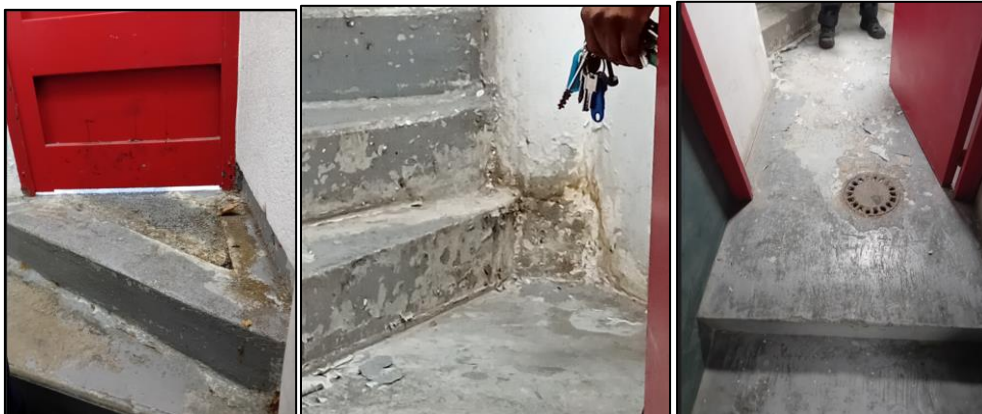


- **Soit par la rampe d'accès véhicule** : l'accès se fait par télécommande depuis son véhicule. La porte à bascule, en métal et peinture, semble en bon état général. La rampe en revanche présente des pathologies (trous dans le revêtement de sol extérieur).





Le sous-sol dispose de places de stationnement, toutes **boxées**. Certaines portes ont été remplacées. Les boxes sont **ventilés**.

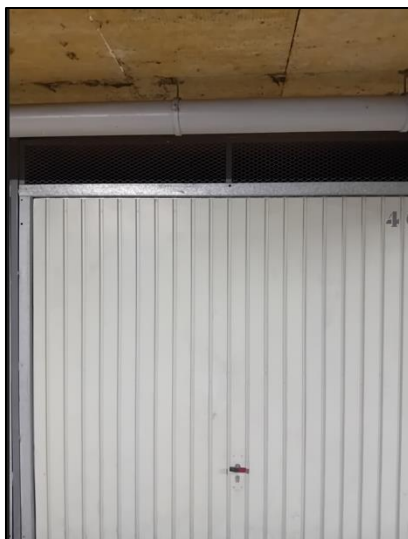

Le parking n'est pas en très bon état. Plusieurs pathologies ont été constatées au niveau du **plafond** principalement mais aussi des **sols**.





Le matériel de **sécurité incendie** est bien présent.



E) Les extérieurs

La résidence dispose également d'un parking extérieur et des boxes. L'accès se fait depuis la voie publique, par l'allée Marcel Paul, via un **contrôle d'accès par barrière**.





Les revêtements de sol sont à reprendre par endroit.



La résidence est clôturée vis-à-vis du domaine public sur la face arrière (côté école).




En revanche, elle ne l'est pas sur la face avant. Les piétons peuvent traverser la résidence pour rejoindre la gare.



2.6. Equipements pour les locataires :


A) Locaux vélos/poussettes

La résidence possède des locaux vélos/poussettes à **rez-de-chaussée**, en **bon état général**. Ces locaux sont **accessibles** depuis les halls d'entrée. Des racks à vélo muraux ont été installés pour maximiser l'espace. Ces espaces semblent plébiscités par les usagers au regard du nombre de vélos.

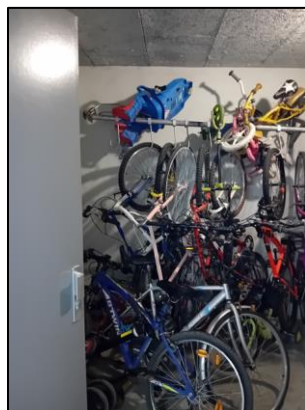

B) Locaux OM/encombrants

La résidence possède des locaux OM en **sous-sol** (1 par bâtiment). Les poubelles sont sorties depuis le portillon piéton du parking vers l'espace public.

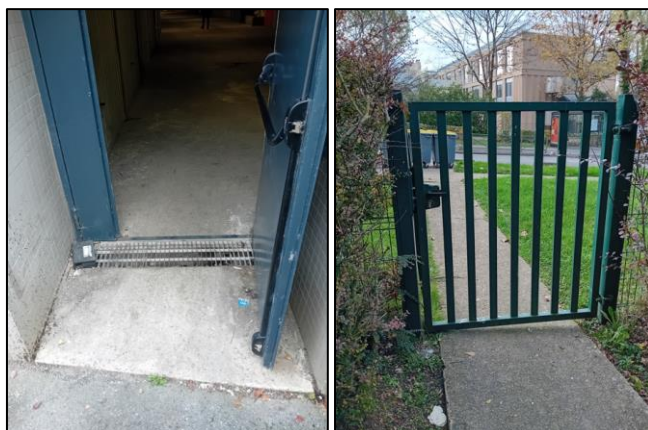

Ces locaux sont de **bonne taille**, **ventilés**, disposant d'un **siphon** et d'un **robinet de puisage**.



Ils mériteraient un **nettoyage global** et une **reprise générale de peinture**.

2.7. Les logements :

Les portes palières semblent récentes.



Des pathologies ont été indiquées par les locataires sur les **menuiseries extérieures**.

3. Programme travaux, objectifs fonctionnels et techniques

3.1. Les missions du Maitre d'œuvre

Il est demandé au Maitre d'œuvre de **se rendre sur site** avant d'établir son diagnostic technique de la résidence et **d'analyser l'intégralité des documents techniques, administratifs et autres documents** nécessaires à la compréhension du projet, afin de s'assurer que rien ne soit oublié ou que rien ne puisse s'opposer au programme de travaux à lancer.

Les **missions** du Maitre d'œuvre ne seront **pas limitées à la liste du programme de travaux indiquée ci-après**. Il devra avoir une vision globale du projet et de son environnement, du respect des dispositions légales et réglementaires et devra anticiper au maximum les spécificités techniques du projet.

Il devra également :

- **Respecter la démarche de ré-emploi et ré-utilisation des matériaux** sur l'ensemble du périmètre de travaux ;
- **Respecter la charte de chantier RFL (à faibles nuisances) / chantier vert.**

3.2. Descriptif du programme travaux

Le programme prévisionnel de travaux et l'estimation de l'enveloppe budgétaire alloué à l'opération sont basées sur le recueil des pathologies constatées par le Maitre d'ouvrage.

Ce programme n'a pas de prétention d'exhaustivité : le Maitre d'œuvre devra l'analyser et le compléter lors de la mission diagnostic.

Le **programme** et le **budget** seront arbitrés et arrêtés de manière définitive à l'issue de la **phase AVP**.

La résidence nécessite des **travaux d'isolation thermique (façades, menuiseries extérieures, portes de halls)**.

Ainsi, RLF envisage une réhabilitation de l'ensemble en **milieu occupé**.

Le projet devra répondre aux enjeux suivants :

A) Amélioration des performances énergétiques de la résidence

- ✓ **Améliorer les performances thermiques de la résidence**, afin de réduire les charges locatives, améliorer le confort des occupants, et réduire l'impact environnemental de la résidence ; notamment à travers le **traitement** de l'enveloppe du bâtiment (isolation thermique, menuiseries extérieures, occultations, toiture...)

B) Travaux ponctuels de remise en état, ou mise aux normes, des parties communes intérieures ou extérieures

- ✓ **Améliorer l'état général des parties communes de la résidence (espaces intérieurs et espaces extérieurs)**, par des travaux ponctuels

4. Modalités de réalisation de l'opération, contrainte du projet

Les travaux seront réalisés en **milieu occupé**.

5. Budget travaux

Le budget « travaux » est de **1 550 K € HT** (soit **1 705 K€ TTC**).

6. Planning prévisionnel

<u>Evénements</u>	<u>Date</u>	<u>Durée de l'étape</u>
Annonce MOE	Décembre 2024	-
Désignation MOE	Avril 2025	4 mois (<i>environ</i>)
Diagnostics	Mai 2025	4 semaines
APS	Juin 2025	4 semaines
APD	Juillet 2025	6 semaines
Obtention autorisation d'urbanisme	Septembre 2025	6 semaines
PRO / DCE	Septembre 2025	-
Annonce entreprises	Septembre 2025	-
Désignation entreprises	Décembre 2025	3 mois
Réception	Juin 2027	18 mois
Fin GPA	Juin 2028	12 mois