

作业内容

1. 确认 PA2197 的组件正确，无漏件错件。（如图一所示）
2. 准备相应的 22 内外箱，刀卡，隔板和气泡袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA2197 按照如图二，三所示的方式放入内箱中。（如图二、三所示）
4. 确认 PA2197 无漏装后，将其内箱与外箱配合后并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2197	PA2197 Bezel 组件	144
59-081296-01	591*461*220 22 的内箱	1
59-081297-01	610*502*220 22 的外箱	1
59-221734-01	573*419 隔板	6
59-222409-01	565*60 长刀卡（NV10 BEZEL 刀卡）	12
59-222408-01	416*60 短刀卡（NV10 BEZEL 刀卡）	21
小封口袋	120*80mm 透明 PE 自封袋（生产自购）	72



图一，PA2197



图二，将 2PCS PA2197 和 1 袋螺母如图装入单元格内。

品质检查

- 自检：
1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA2197 无漏装，多装等不良。
- 互检：
1. 确认 PA2197 的物料无漏装。
2. 确认 PA2197 的物料符合对应 PA2197 BOM 的清单。

使用工具


打包机

作业信息

作业工时：s/pcs
作业产量：pcs/h



图三，将 PA2197 按照每格 2pcs+1 袋螺母，每层 24 格，每箱 3 层的方式包装，同时在底部放 2 个隔板，层与层的间隔各放一块隔板，在最顶部放 2 个隔板，共 6 块隔板。

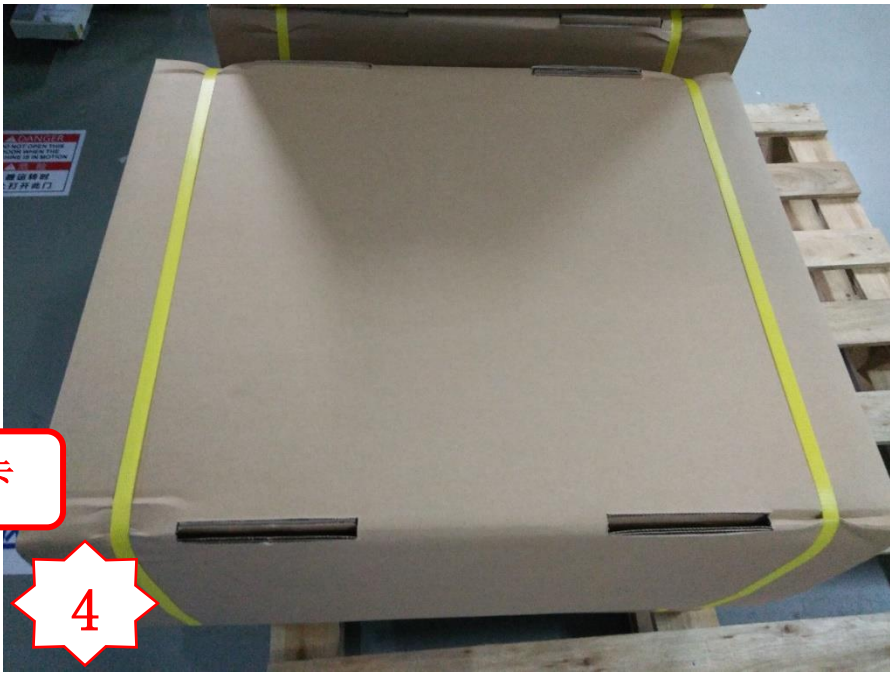

图四，确认 PA2197 无漏装后，将内箱与外箱配合并打包装带待出货。