

Bunch Note Feeder Project Assembly Work Instruction

BNF 组装工程作业指导书

受控文件

APPROVED 27 NOV 2025

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
1.0	2018-11-14	Haven Huang		首次发行
1.0	2018-11-24	Haven Huang		更新 (P1、P2、P3、P7、P24、P25、P30)
1.0	2019-12-3	Haven Huang		更新 P3, P6, P20, P23, P25-P27, P31
1.1	2019-12-26	Haven Huang		全部油的位置改成 NYE 油及拆分工位
1.2	2020-8-22	Haven Huang		更新 P30
1,0	2020-9-4	Haven Huang		增加 P45, P46, 更新 P13(1.2)
1.2	2020-12-17	Haven Huang		更新 P40, 增加 P45-47
1.3	2021-5-25	Haven Huang		更新 NYE 368F 油用量及更新工位
1.4	2021-8-8	Haven Huang		更新 P34, P45
1.5	2021-9-7	Haven Huang		更新 NYE 油用量细节 P3-P5, P9, P11, P13, P16, P21, P31, P35-P36, P38
1.4	2022-8-10	Jason Guo		更新 P1, 增加线材替代料 WR2246, WR2246 (1.1) 更新 P46 , 补加条码标签位置图示 (1.4)。
2.0	2024-03-09	Vicky Chen		版本变更, 更新物料要求及作业工序
2.1	2024-06-26	Vicky Chen		调整工位及增加治具图片
2.1	2025-01-22	Vicky Chen		调整作业工位, 增加治具图片, 增加产量信息
2.2	2025-11-25	Vicky Chen		P1、P2 调整焊锡温度, P7 调整螺丝锁入力度, P9 增加治具图片

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3385	前置	页数	1/56	版本	2.2	1 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis	确认人： 张凤云	制定人： Vicky			

作业内容

1. 将 WR2246 线焊接到 PA3290 上。注意：红线焊接在 RED WIRE 的孔（如图一所示）

2. 治具辅助焊接。（如图二所示）

3. WR2246 焊接后不能超出 PA3290 的平面。（如图三所示）

4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3290	MR02012 EMC FILTER PCB ASSY	1
WR2246	DRIVER MOTOR CABLE	1

品质检查



自检：

1. 焊接线方向是否正确
2. 烙铁温度每次开线前测量一次并记录点检表。
3. 焊点要均匀，不能有虚焊、冷焊、假焊、漏焊、错焊等焊接不良
4. 检查线是否有超出 PCBA 的平面

互检：

1. 检查 WR2246 的线没有破损

使用工具

电烙铁 温度：350-380℃


治具



备注：此工位必须带静电环操作！


产量信息

作业工时： 31.51s/pcs 作业产量：114 pcs/h

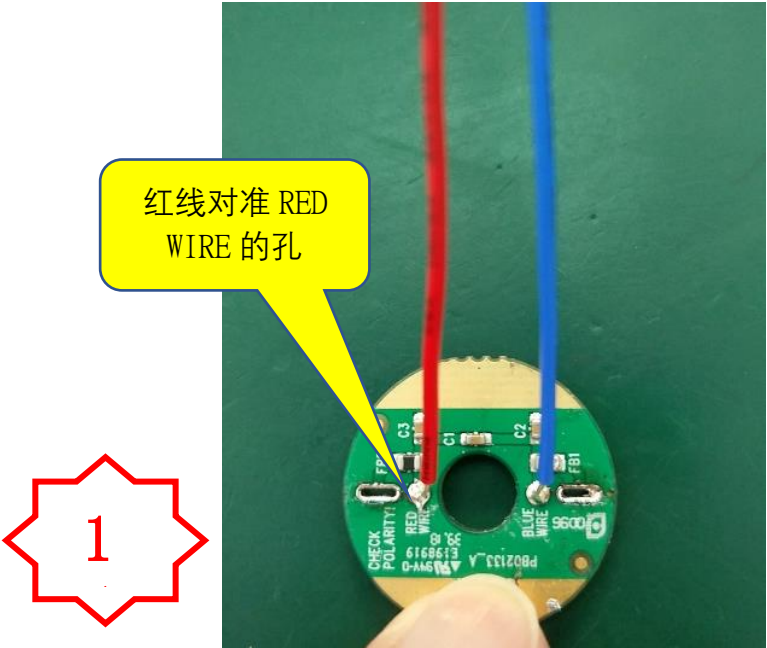


图一，将 WR2246 线焊接到 PA3290 上

注意：红线焊接在 RED WIRE 的孔

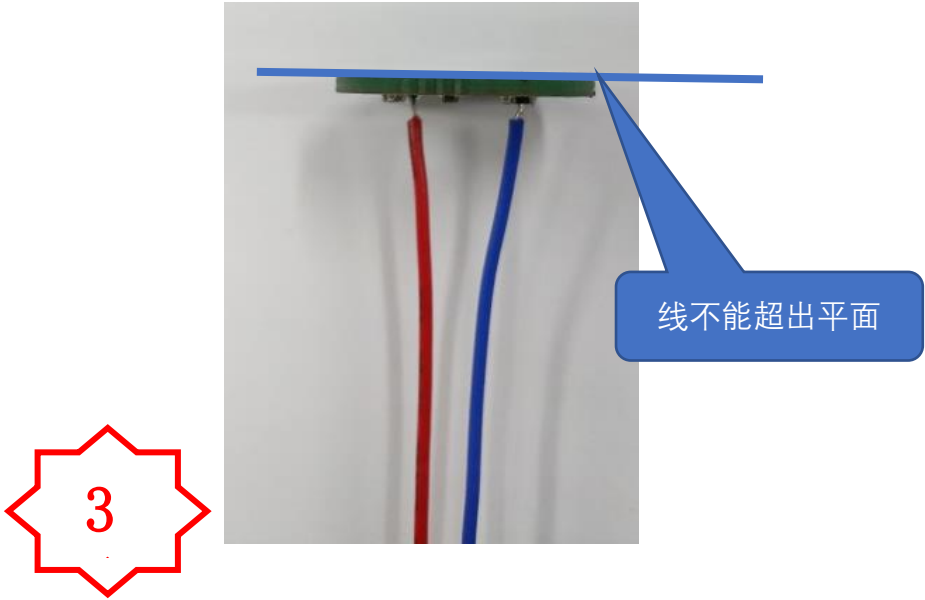

图三，WR2246 焊接后不能超出 PA3290 的平面。

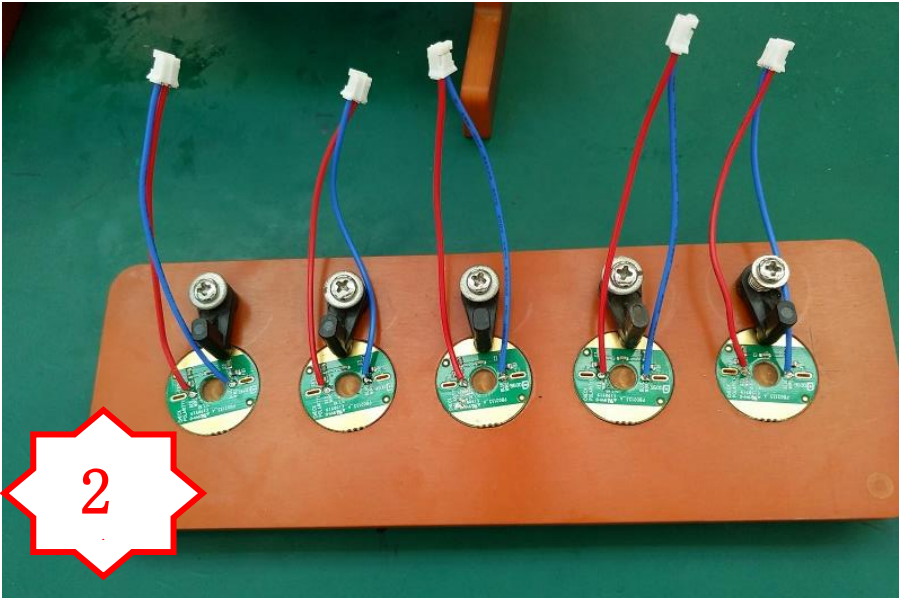

图二，治具辅助焊接

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3134	前置	页数	2/56	版本	2.2	27 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Vicky			

作业内容

1. 将 PA3385 装到马达上然后进行焊接。注意：红线对红点，然后将 PCBA 装到马达上不留间隙。（如图一所示）
2. 将装好组件放入治具进行焊接。（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
MR2012	DRIVER MOTOR	1
PA3385	BNF MOTOR FILTER BOARD ASSY	1

品质检查



自检：

1. 焊接缆线方向正确
2. 烙铁温度每次开线前测量一次并记录点检表。
3. 焊点要均匀，不能有虚焊、冷焊、假焊、漏焊、错焊等焊接不良
4. 检查是否马达与 PCBA 之间有较大间隙

互检：

1. 检查 WR2246 的线没有破损
2. 检查线是否有超出 PCBA 的平面

使用工具

电烙铁 温度：370-390℃


焊马达治具



备注：此工位必须带静电环操作！


产量信息

作业工时： 34.02s/pcs 作业产量：106 pcs/h

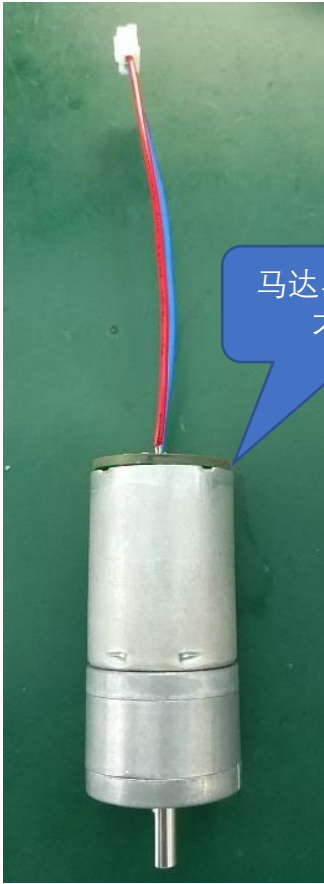

1

图一， 将 PA3385 装到马达上然后进行焊接。注意：红线对红点，然后将 PCBA 装到马达上不留间隙。

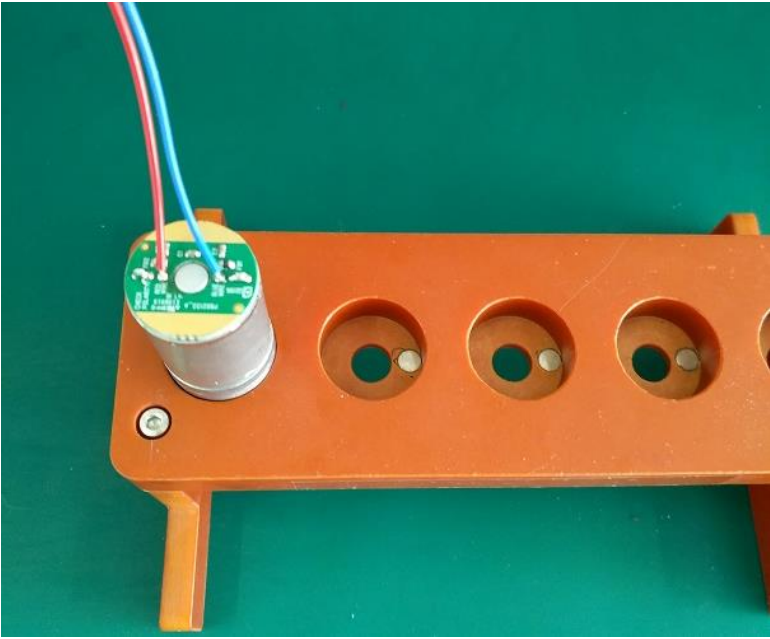

2

图二， 将装好组件放入治具进行焊接

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PM2900	刷油(两边)-1	页数	3/56	版本	2.1	3 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis	确认人：	张凤云		制定人：	Vicky

作业内容

1. 点 0.0071g NYE 368F 在 PM2900 两侧的柱子上 (如图一所示)
2. 用刷子将油均匀刷在整个柱子上 (如图二所示)
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2900	DRIVE WHEEL	2

品质检查

- 自检：
1. 检查 2 处 NYE 油是否有漏刷。
2. 检查刷油位置是否正确
- 互检：
1. 检查 PM2900 是否有变形、无包胶等来料不良。

使用工具

NYE368F 油，台式旋转涂油机



图一，点 0.0071g NYE 368F 在 PM2900 两侧的柱子上



图二，用刷子将油均匀刷在整个柱子上

产量信息

作业工时：15.68 s/pcs 作业产量：230 pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PM2900	刷油（单边）-2	页数	4/56	版本	2.1	4 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Vicky	

作业内容

1. 点 0.0071g NYE 368F 在 PM2900 一侧的柱子上 (如图一所示)
2. 用刷子将油均匀刷在整个柱子上 (如图二所示)
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2900	DRIVE WHEEL	4

品质检查

自检:

1. 检查 NYE 油是否有漏刷。
2. 检查刷油位置是否正确

互检:

1. 检查 PM2900 是否有变形、无包胶等来料不良。


使用工具

NYE368F 油，台式旋转涂油机




产量信息

作业工时: 15.68 s/pcs 作业产量: 230 pcs/h

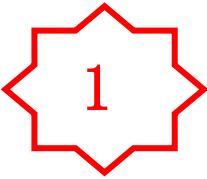

图一，点 0.0071g NYE 368F 在 PM2900 一侧的柱子上

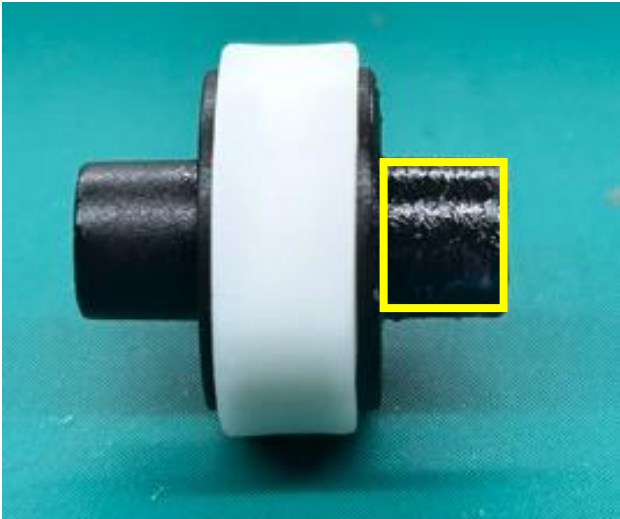

图二，用刷子将油均匀刷在整个柱子上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PM2788	刷油	页数	5/56	版本	2.1	5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Vicky	

受控文件

APPROVED 27 NOV 2025

作业内容

1. 点 0.0071g NYE 368F 在 PM2788 两侧的柱子上 (如图一所示)
2. 用刷子将油均匀刷在整个柱子上 (如图二所示)
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2788	DRIVE WHEEL WITH FLAT	2

品质检查

- 自检:
1. 检查 PM2788 轮子两侧的 NYE 油是否有漏刷。
2. 避免油刷到轮子的红色表面。

- 互检:
1. 检查 PM2788 红色表面是否有损坏。

使用工具

NYE368F 油，台式旋转涂油机



产量信息

作业工时: 15.68 s/pcs 作业产量: 230 pcs/h



图一，点 0.0071g NYE 368F 在 PM2788 两侧的柱子上



图二，用刷子将油均匀刷在整个柱子上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3126-1	前置	页数	6/56	版本	2.1	6 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 将 PM2971 头部扣位先装入 PM2760 平面上的第一个孔中，再将后面的扣位推入后面的孔，确认卡扣装配到位。 (如图二所示)
- 3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2971		1
PM2760		1

1



图一，物料识别

品质检查


- 自检:
- 1. 检查 PM2971 装配卡扣扣合到位。
- 互检:
- 1. 检查 PM2971 来料无混料、缺胶不良。

使用工具

产量信息

作业工时: 11.82 s/pcs 作业产量: 305 pcs/h

2

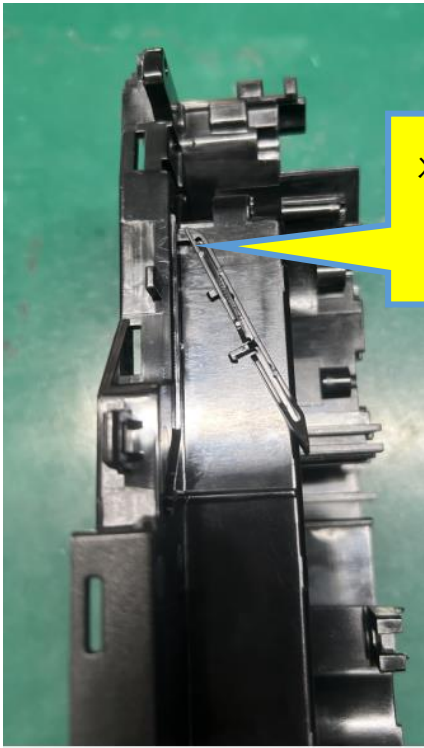

图二，将 PM2971 头部扣位先装入 PM2760 平面上的第一个孔中，再将后面的扣位推入后面的孔，确认卡扣装配到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3126-2	前置	页数	7/56	版本	2.2	7 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Vicky			

作业内容

1. 将两个马达组件装到治具上, 注意方向(如图一所示)
2. 放入 PM2760 跟马达孔对准, 再打入加了乐泰胶的 SC137 螺丝。(如图二所示)
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3134	MOTOR ASSY	2
PA3126-1	LHS BODY	1
SC137	T8 MACHINE SCREW	4

品质检查



- 自检:
1. 检查 SC137 不能漏打、是否加了乐泰螺纹胶
2. 检查打缆线的方向有没有错
- 互检:
1. 检查马达线是否焊反及空焊、假焊、错焊
2. 检查 PM2971 无漏装或装配不到位。

使用工具

PM2760 马达锁螺丝治具
电批(电批扭力:**3.8±0.3kgf.cm**)
螺纹胶(乐泰 7400)



备注: 此工位必须带静电环操作!



产量信息

作业工时: 63.58 s/pcs 作业产量: 57pcs/h

1

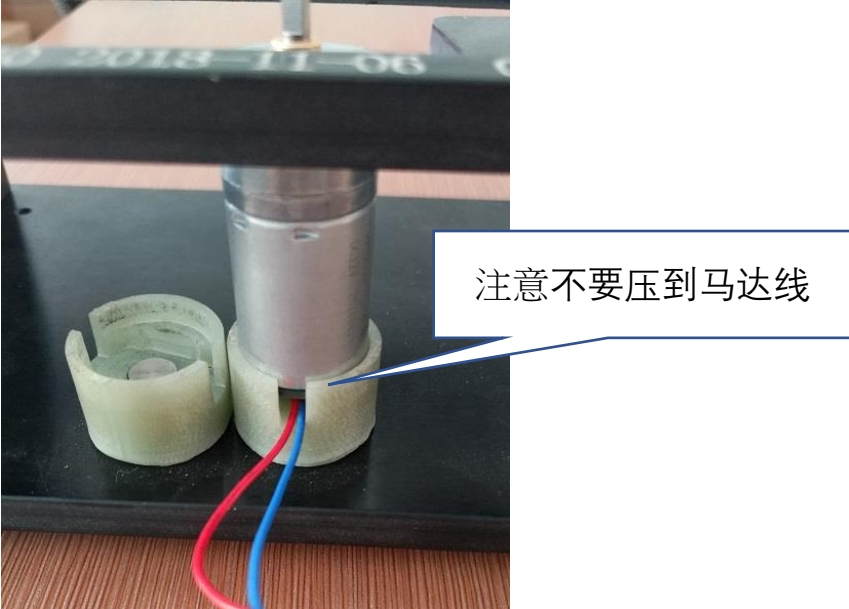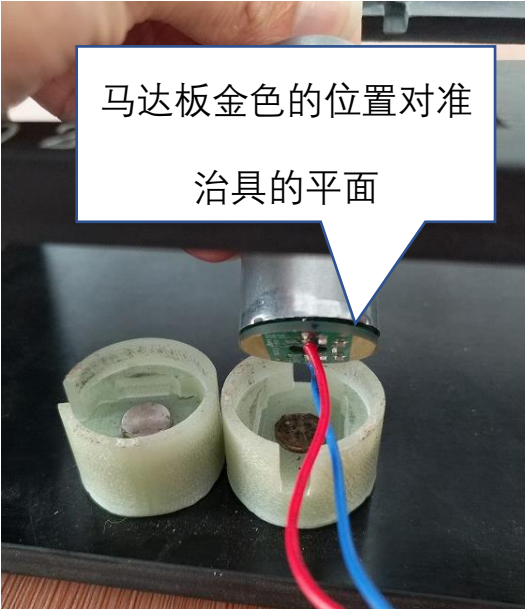

图一, 将两个马达组件装到治具上, 注意方向

2



图二, 放入 PM2760 跟马达孔对准, 再打入加了乐泰胶的 SC137 螺丝。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3125-2	前置	页数	9/56	版本	2.2	9 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky		

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 将 2 个 PM2786 预装入 PA3125-1 上的 PM2761 中，再用治具压合。(如图二所示)
- 3. 检查 PM2786*2 装配到位，然后装入一个 PM2784。(如图三所示)
- 4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3125-1		1
PM2784	PAY IN LIGHTPIPE	1
PM2786	PAY OUT LIGHTPIPE	2

品质检查

自检：

- 1. 检查 PM2784 ， 2 个 PM02786 是否装配到位有没有漏装

互检：



- 1. 检查 PM2784、PM2786 不可有变形、发黄，缩水，脏污，气泡等
- 2 检查 PM2761 有没有来料发白 缩水，破损不良

使用工具


导光柱压合治具

产量信息


作业工时：25.33 s/pcs 作业产量：142 pcs/h

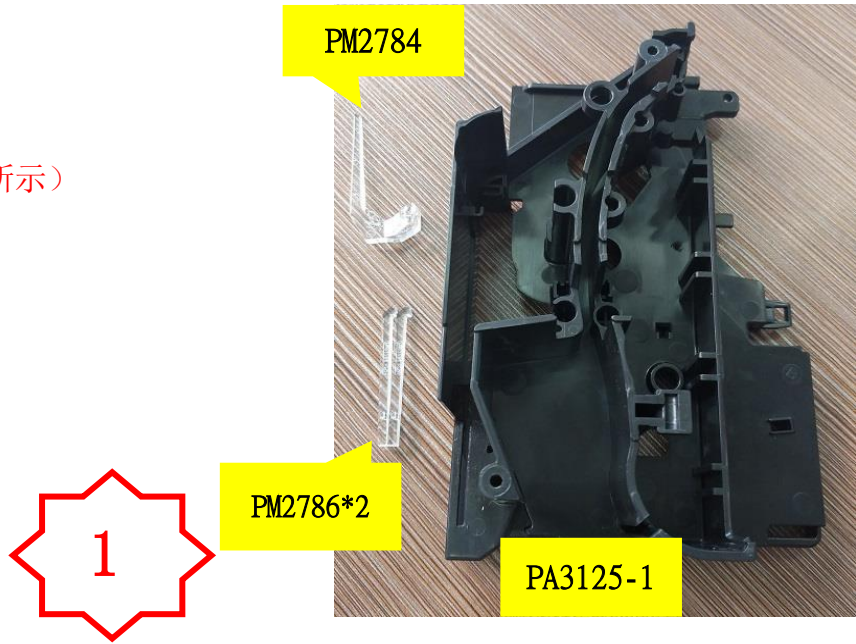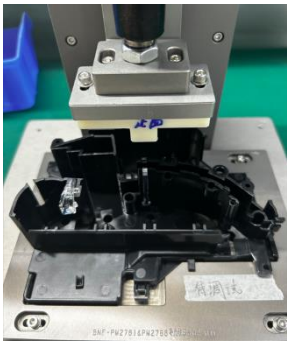

图一，物料识别

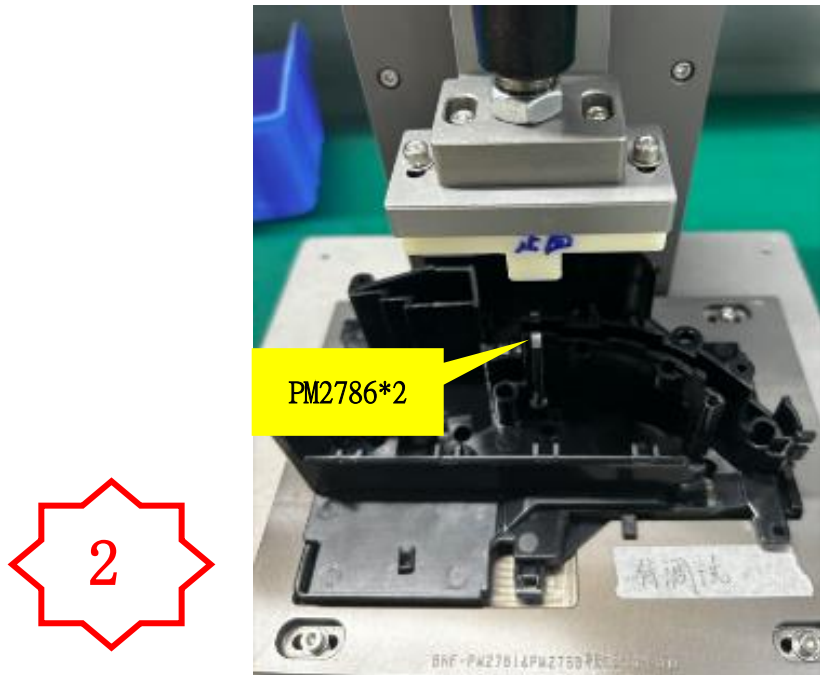

图二，将 2 个 PM2786 预装入 PA3125-1 上的 PM2761 中，再用治具压合。

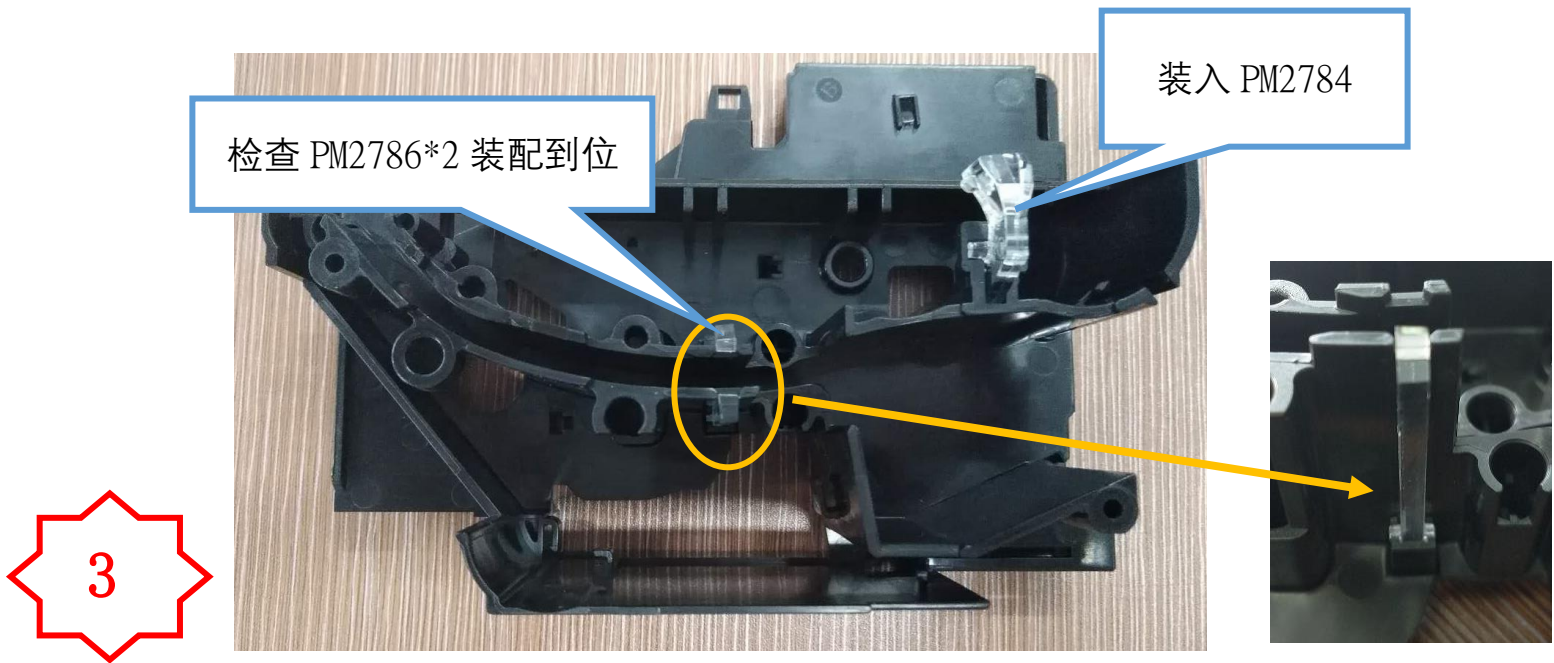

图二，检查 PM2786*2 装配到位，然后装入一个 PM2784。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3125-3	前置	页数	10/56	版本	2.1	10 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Vicky	

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 PM2970 头部扣位先装入 PA3125-1 上的 PM2761 平面上的第一个孔中，再将后面的扣位推入后面的孔，确认卡扣装配到位。（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3125-2		1
PM02970		1

1



图一，物料识别

品质检查


- 自检：
1. 检查 PM2970 卡扣装配到位，无漏装不良
- 互检：
2. 检查 PM2784 ， 2 个 PM02784 是否装配到位有没有漏装

使用工具

产量信息

作业工时：11.82 s/pcs 作业产量：305 pcs/h

2

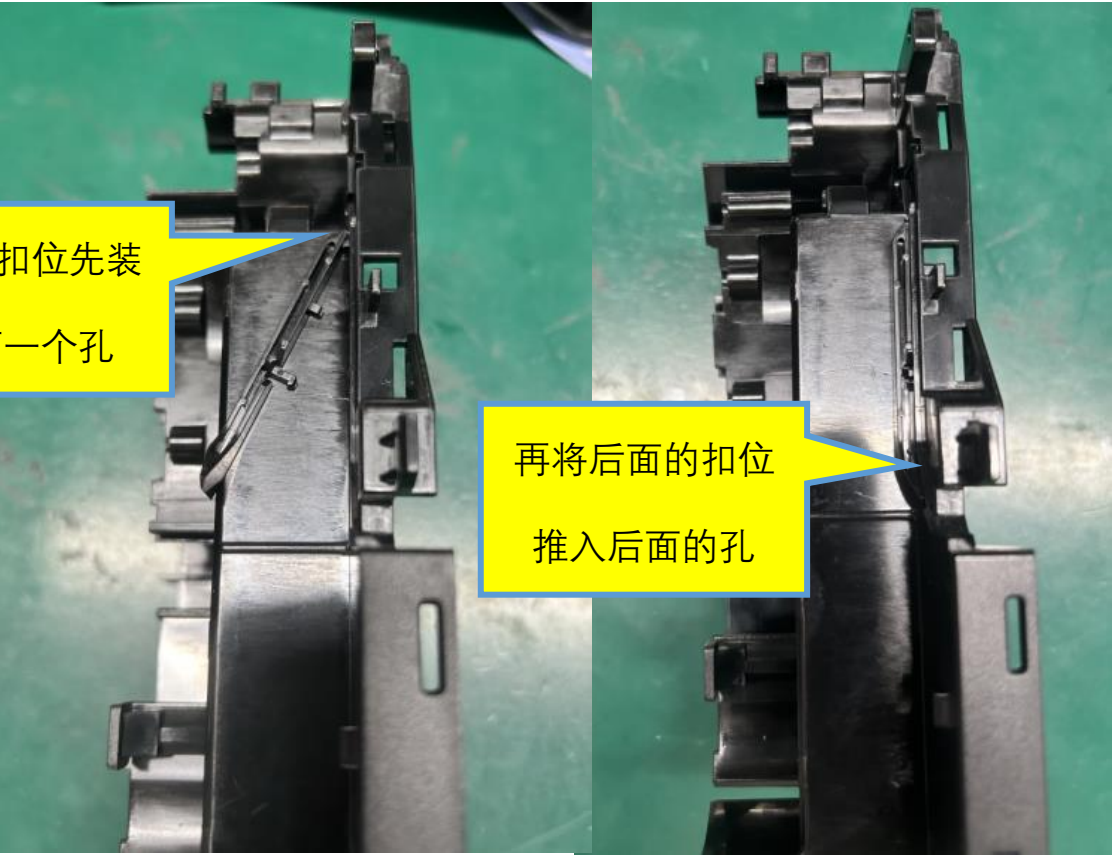

图二，将 PM2970 头部扣位先装入 PA3125-1 上的 PM2761 平面上的第一个孔中，再将后面的扣位推入后面的孔，确认卡扣装配到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PM2773	前置	页数	11/56	版本	2.1	12
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis	确认人： 张凤云		制定人： Vicky			

受控文件

APPROVED 27 NOV 2025

作业内容

1. 点 0.0168g NYE 368F 在 PM2773 齿上（如图一所示）
2. 用刷子将油涂抹均匀，注意刷均匀后刷子不可带走堆积的油（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2773	LACH ACTUATOR	1



图一，点 0.0168g NYE 368F 在 PM2773 齿上

品质检查

- 自检：
1. 检查 PM2773 是否有漏刷油
2. 检查油是否涂抹均匀
3. 检查油的用量是否正确
- 互检：
1. PM2773 来料齿是否有损伤或变形

使用工具

NYE368F 油，点油机，刷子



图二，用刷子将油涂抹均匀，注意刷均匀后刷子不可带走堆积的油

产量信息


作业工时： 15.68s/pcs 作业产量： 230pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3127-1	前置	页数	12/56	版本	2.1	12 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Vicky			

作业内容

1. ①将已刷油的 PM2773 装到 PM2770 里, ②将 PM2588 放到位, ③穿入一个 MC2075 (如图一所示)
2. 将组件先装入方块支撑治具, 再放到定位治具上进行压合 MC2075 轴。(如图二所示)
3. 检查轴是否压合到位, PM2773 要滑动顺畅(如图三所示)
4. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2588	PLANET GEAR	1
PM2770	LATCH SUPPORT	1
PM2773	LACH ACTUATOR (刷油)	1
MC2075	3MM SHAFT	1

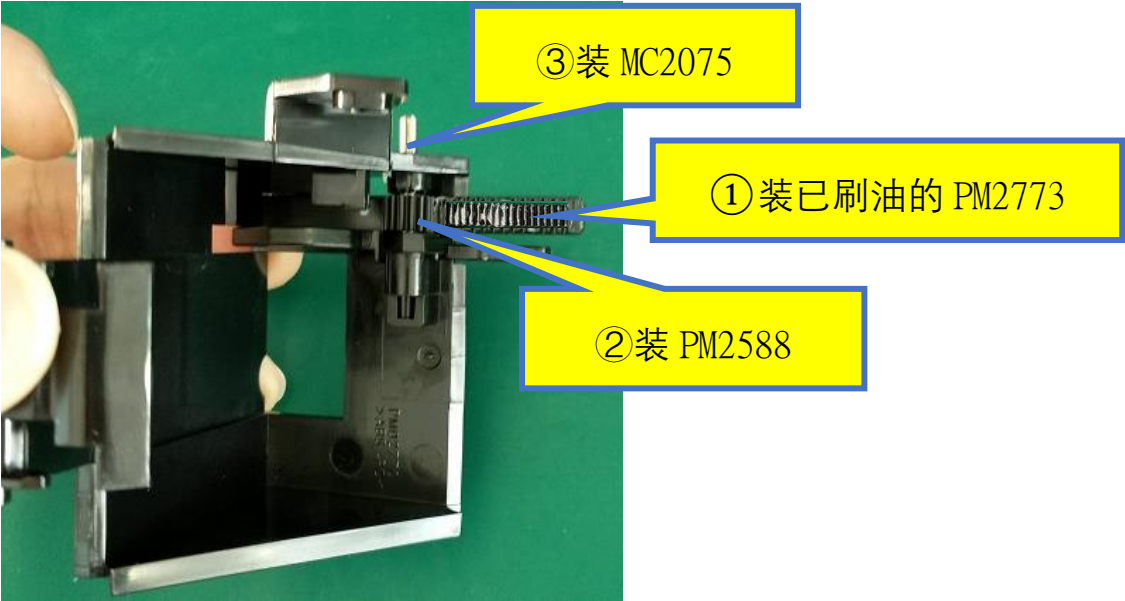

图一, ①将已刷油的 PM2773 装到 PM2770 里, ②将 PM2588 放到位, ③穿入一个 MC2075。

品质检查


- 自检:
1. MC2075 底部和塑胶面基本接触
2. 检查 PM2773 是否刷了 368F 油
3. 检查 PM2773 是否滑动顺畅
- 互检:
1. PM2588、PM2773、PM2770 来料是否有披锋、缩水等不良
2. 检查 PM2773 无漏刷油

使用工具

PM2773+PM2588+MC2075 压合治具

产量信息

作业工时: 29.25 s/pcs 作业产量: 123 pcs/h

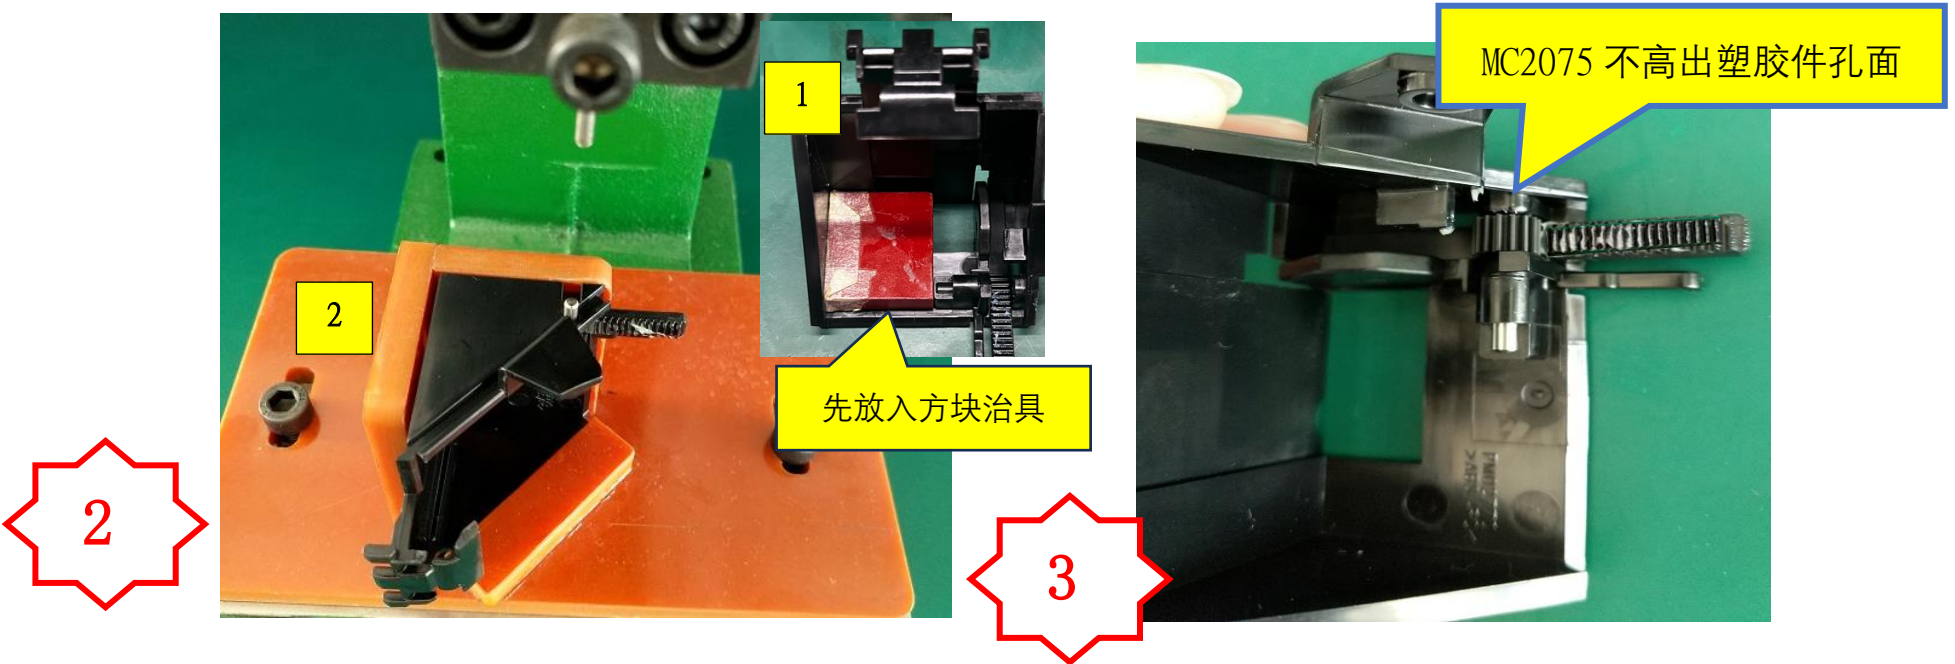

图二, 将组件先装入方块支撑治具, 再放到定位治具上进行压合 MC2075 轴。

图三, 检查轴是否压合到位, PM2773 要滑动顺畅

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PM2767 刷油 1	前置	页数	13/56	版本	2.1	13 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 使用点油机在 PM2767 齿上加大约 0.0168g NYE 368F 油 (如图一所示)
2. 用毛刷将油涂抹均匀在齿上 (如图二所示)
3. 注意变形不良品不能使用要挑出。(如图三所示)
4. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2767	RELEASE LATCH	1

品质检查

- 自检:
1. 检查 PM2767 上的油是否有漏刷
2. 检查油是否有涂抹均匀
3. 检查油的用量是否正确
- 互检:
1. PM2767 来料是否有变形

使用工具

NYE368F 油, 点油机, 刷子



产量信息

作业工时: 15.68s/pcs 作业产量: 230 pcs/h

1




图一，使用点油机在 PM2767 齿上加大约 0.0168g NYE 368F 油

2



图二，用毛刷将油涂抹均匀在齿上

3

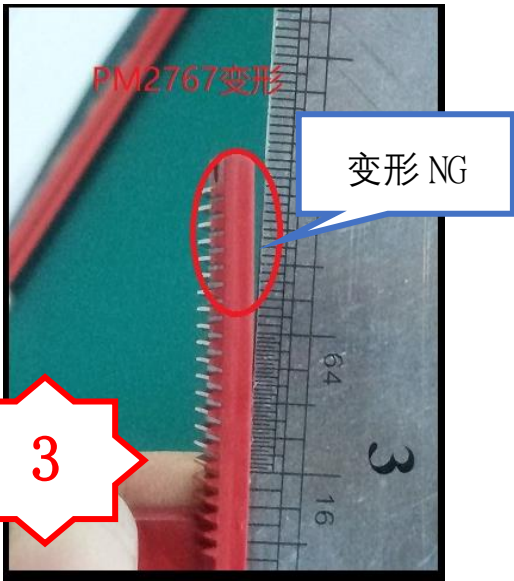

图三，注意变形不良品不能使用要挑出。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PM2767 刷油 2	前置	页数	14/56	版本	2.2	14 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人:	张凤云		制定人:	Vicky

作业内容

1. 在 PM2767 上两侧突出的骨位 4 处各刷约 0.0071g NYE 368F 油，并将凸台上下涂抹均匀。(如图一所示)
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2767	RELEASE LATCH	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 PM2767 上的油是否有漏刷
2. 检查油是否有涂抹均匀
3. 检查油的用量是否正确
- 互检：
1. PM2767 来料是否有变形，披锋等不良

使用工具

NYE368F 油，点油机，刷子



图一，在 PM2767 上两侧突出的骨位 4 处各刷约 0.0071g NYE 368F 油，并将凸台上下涂抹均匀。

产量信息

作业工时： 27.13s/pcs 作业产量：133 pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3127-2	前置	页数	15/56	版本	2.2	15 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 将 SP2077 弹簧扣入已刷油的 PM2767 卡扣里面 (如图一所示)
2. ① 把 PM2773 推到位, ② 把 PM2767 第一个齿对准 PM2588 齿轮, 检查 PM2767 和 PM2773 与 PM2770 表面起级不能大于 0.5mm (如图二所示)
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3127-1		1
PM2767	RELEASE LATCH (已刷油)	1
SP2077	FLAP SPRING	1

品质检查

- 自检:
1. PM2767 和 PM2773 与 PM2770 表面起级不能大于 0.5mm


- 互检:
1. PM2767 齿面和凸起处是否有刷油
2. MC2075 不能高于塑胶件孔的表面

使用工具


塞尺

产量信息

作业工时: 21.50s/pcs 作业产量: 167pcs/h

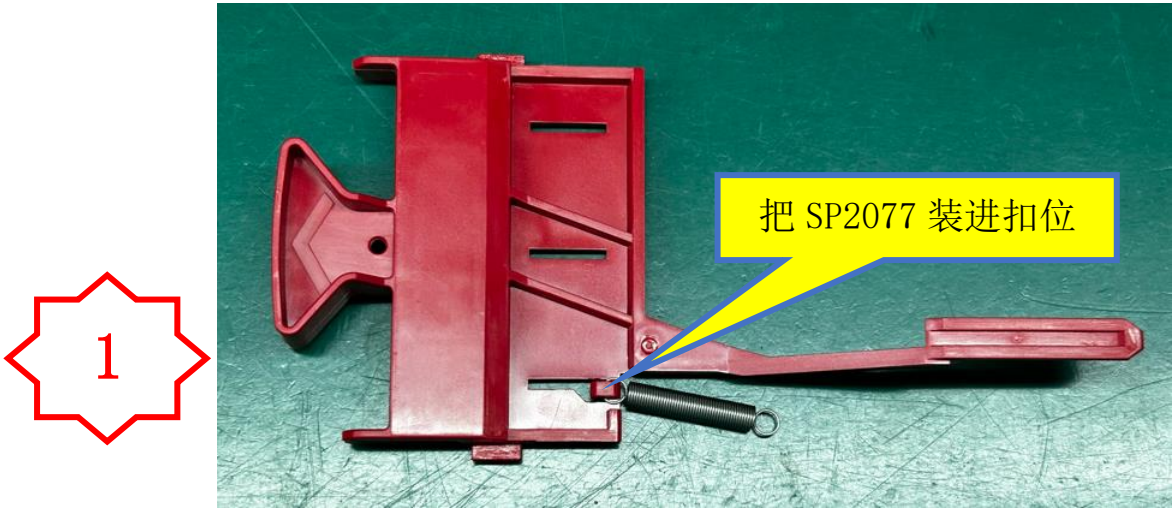

图一, 将 SP2077 弹簧扣入已刷油的 PM2767 卡扣里面

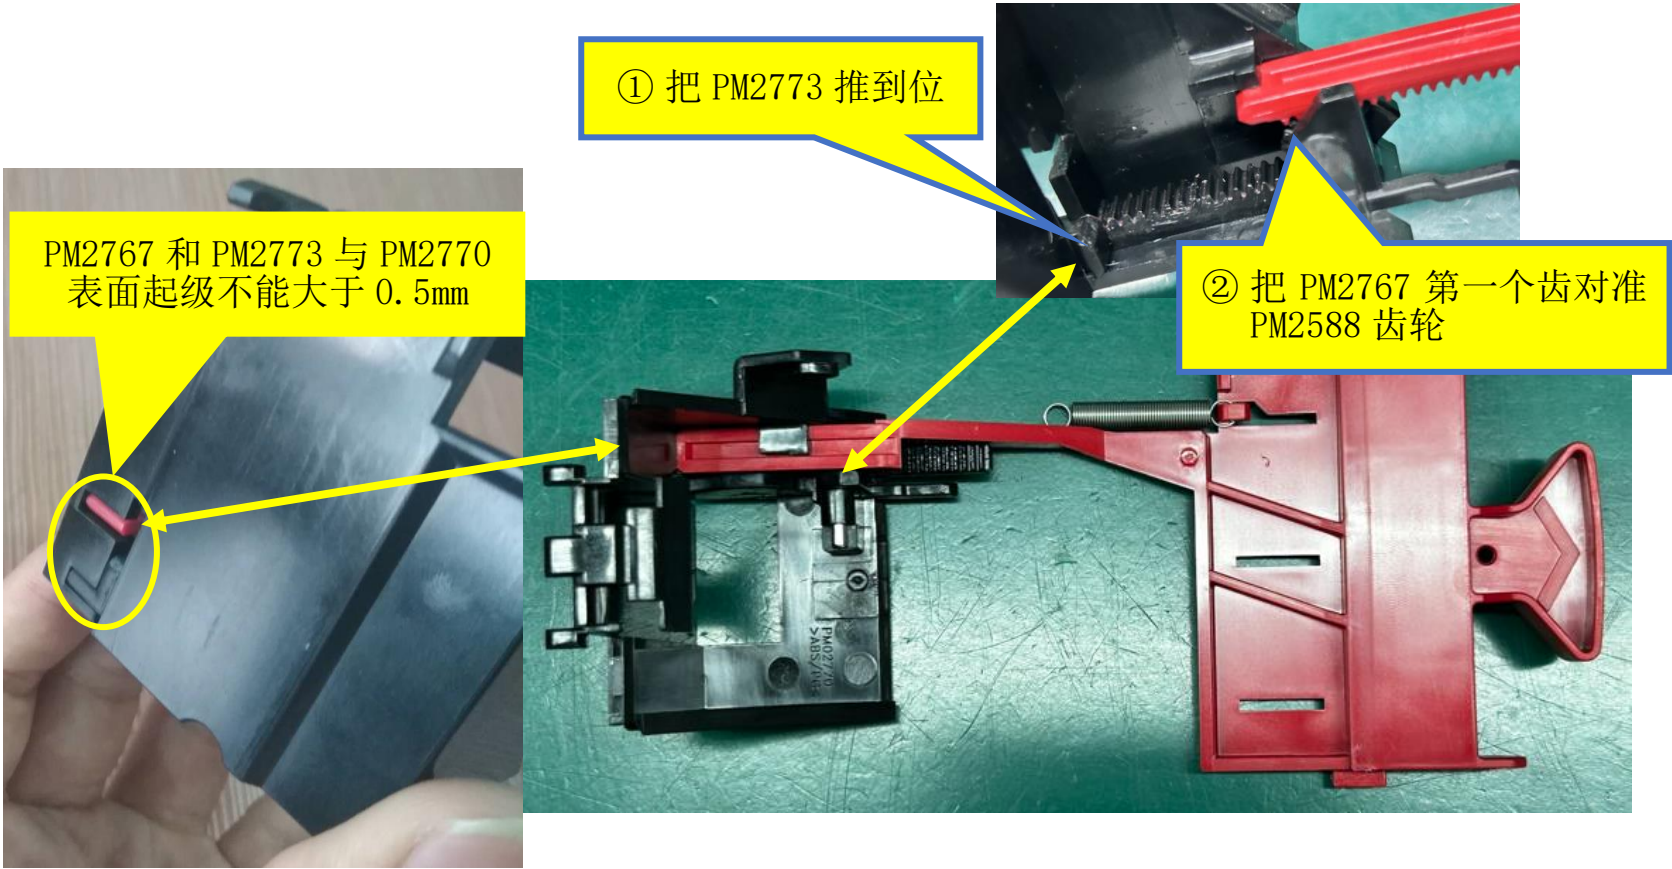

图二, ① 把 PM2773 推到位, ② 把 PM2767 第一个齿对准 PM2588 齿轮, 检查 PM2767 和 PM2773 与 PM2770 表面起级不能大于 0.5mm

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	MP2060 MP2061	前置	页数	16/56	版本	2.1	16 (1/2) APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

1. 用点油机分别在 MP2060、 MP2061 加大约 0.0071g NYE368 油，然后用毛刷将油均匀刷在柱子上 (如图一、二所示)
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
MP2060		3
MP2061		3

品质检查

- 自检：
1. 检查油是否有漏刷，或者刷到槽上
- 互检：
1. 检查 MP2060 和 MP2061 来料是否有披锋，变形等不良



使用工具

NYE368F 油，点油机，刷子




产量信息

作业工时： 15.68s/pcs 作业产量： 230 pcs/h

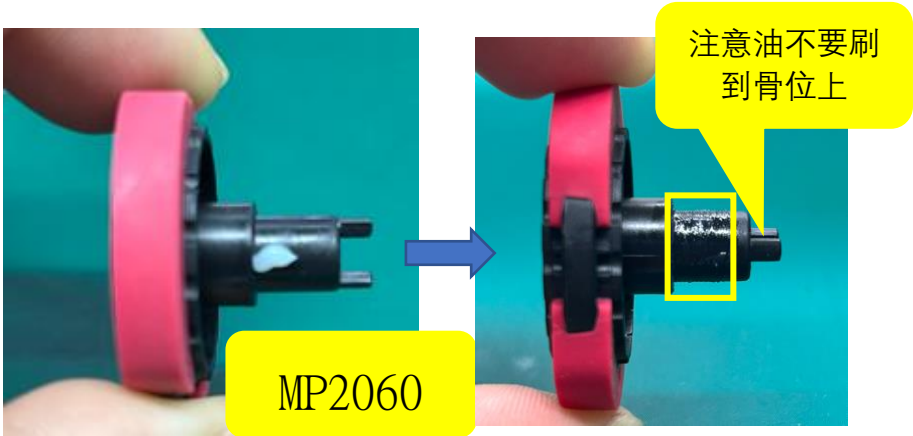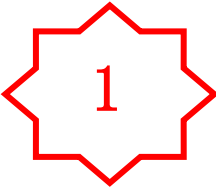

图一，用点油机在 MP2060 加大约 0.0071g NYE368 油，然后用毛刷将油均匀刷在柱子上。

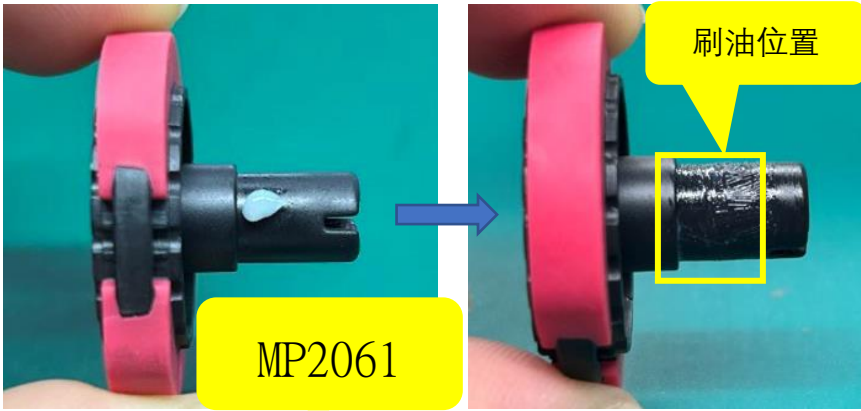

图二，用点油机在 MP2061 加大约 0.0071g NYE368 油，然后用毛刷将油均匀刷在柱子上。


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	MP2062 MP2063	前置	页数	16/56	版本	2.1	16 (2/2) APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

1. 用点油机分别在 MP2062、MP2063 加大约 0.0071g NYE368 油，然后用毛刷将油均匀刷在柱子上 (如图一、二所示)
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
MP2062		1
MP2063		1

1

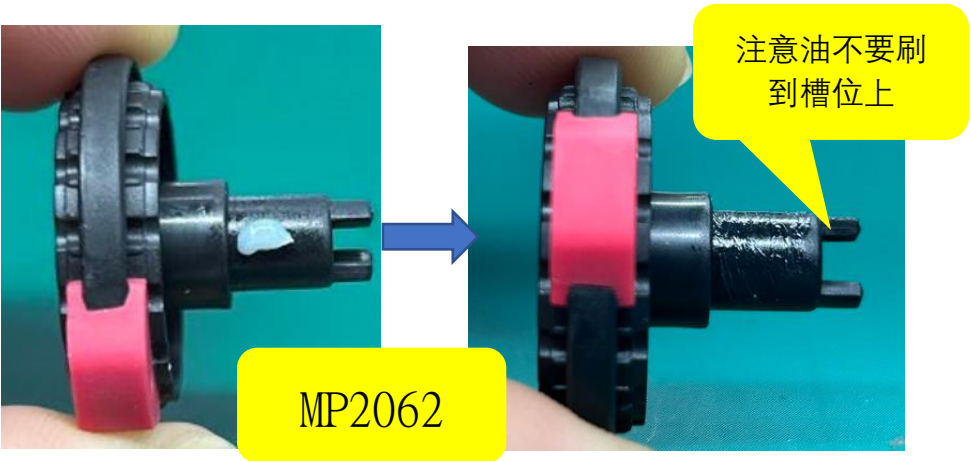

图一，用点油机在 MP2062 加大约 0.0071g NYE368 油，然后用毛刷将油均匀刷在柱子上。

品质检查

自检：

1. 检查油是否有漏刷，或者刷到槽上

互检：


1. 检查 MP2062 和 MP2063 来料是否有披锋，变形等不良

使用工具

NYE368F 油，点油机，刷子



2

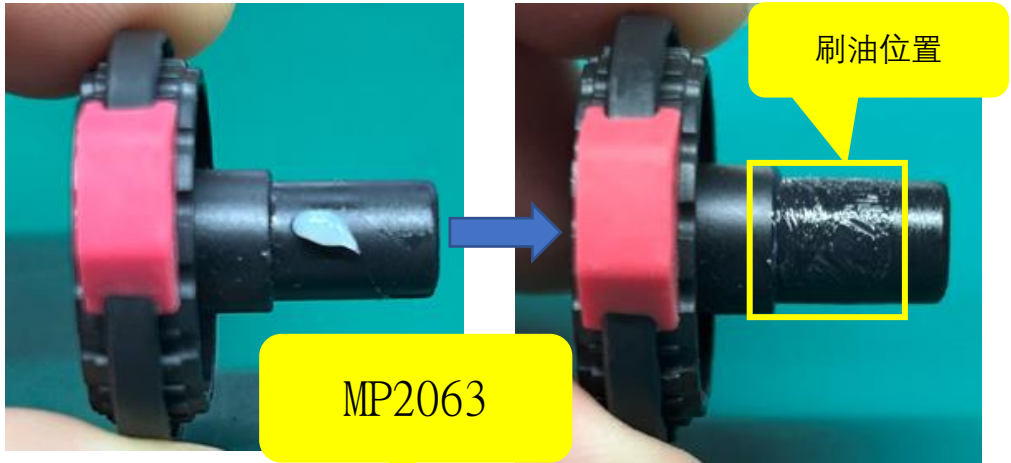

图二，用点油机在 MP2063 加大约 0.0071g NYE368 油，然后用毛刷将油均匀刷在柱子上。

产量信息

作业工时： 15.68s/pcs 作业产量： 230 pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3128-1	前置	页数	17/56	版本	2.1	12 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Vicky			

作业内容

1. 将 MP2062 和 PM2063 包胶轮子长孔位统一方向装进 PM2771 方孔位置第一个孔, 注意装配到位, 轮子之间的卡槽一定要扣合到位。(如图一所示)
2. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2771	LOWER NOTEPASH	1
MP2062	已加油轮子	1
MP2063	已加油轮子	1

品质检查


- 自检:
1. 检查 MP2062 和 PM2063 轮子装配位置、方向正确。
2. 检查轮子上的卡槽是否有互相卡住

- 互检:
1. 检查包胶轮子无漏刷油

使用工具

产量信息

作业工时: 11.0s/pcs 作业产量: 327 pcs/h

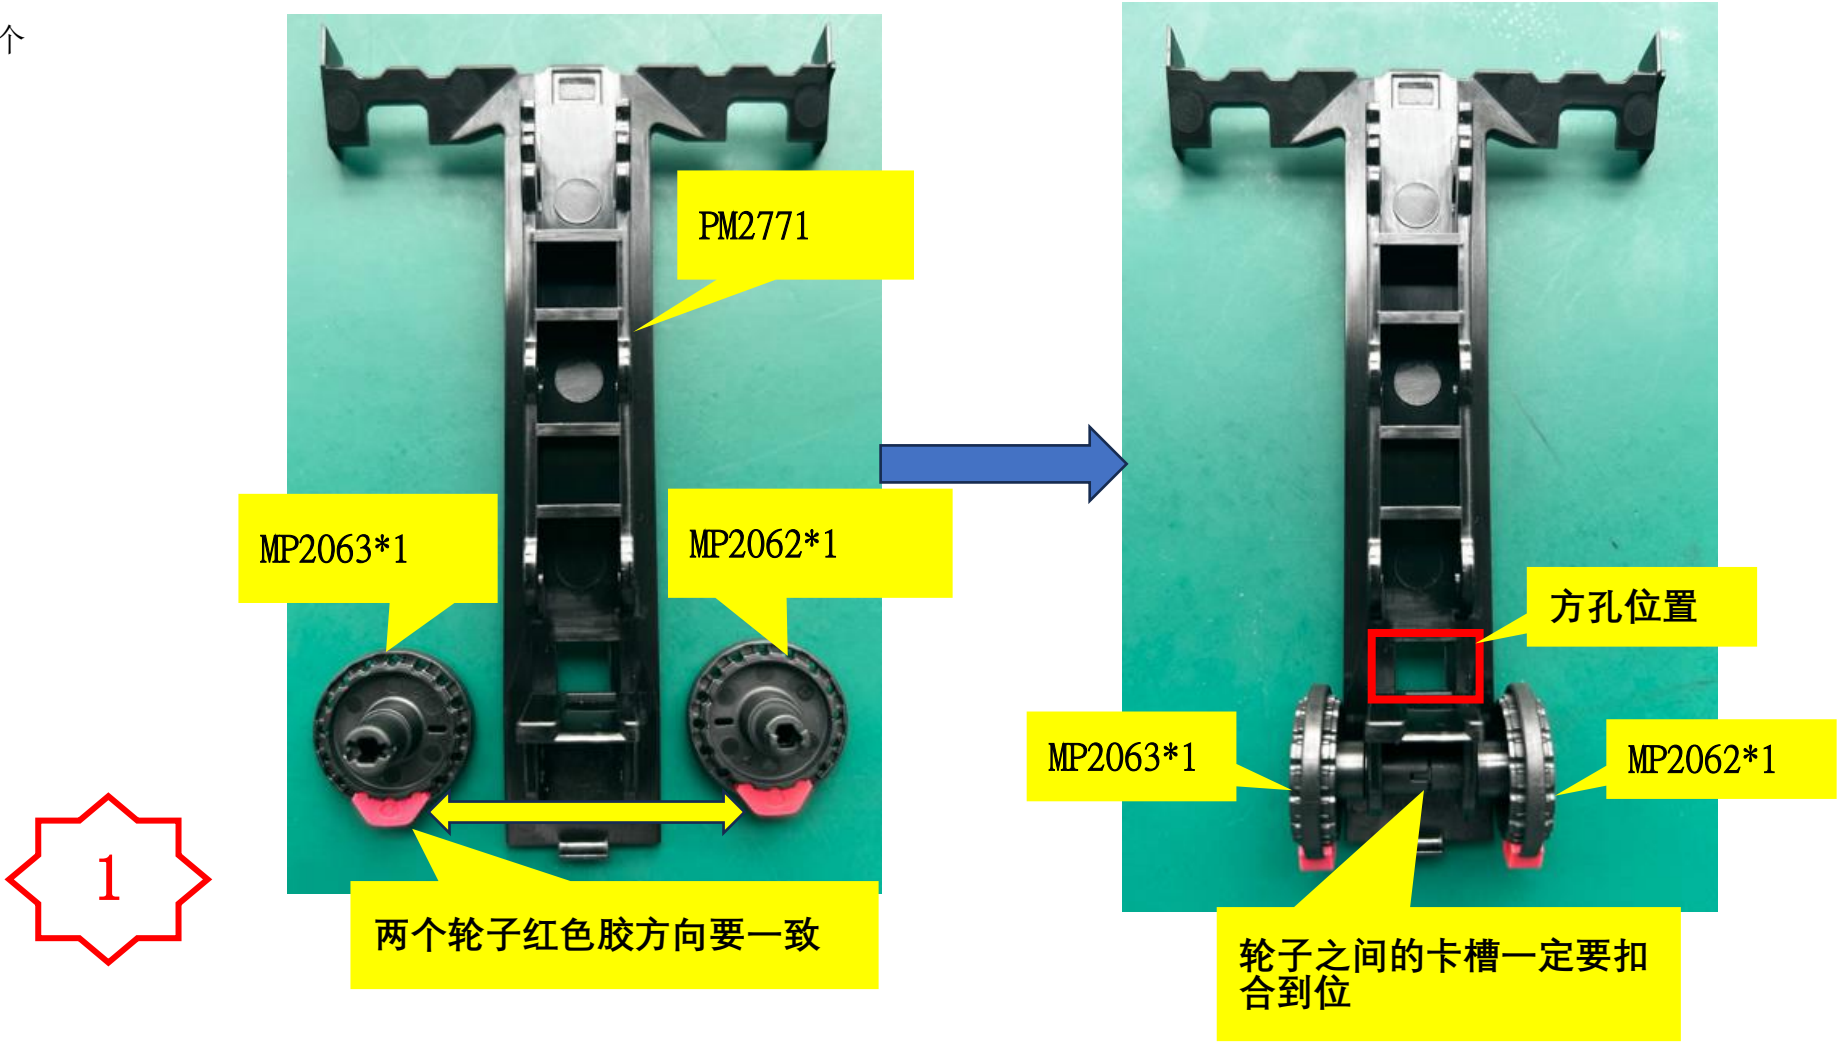

图一, 将 MP2062 和 PM2063 包胶轮子长孔位统一方向装进 PM2771 方孔位置第一个孔, 注意装配到位, 轮子之间的卡槽一定要扣合到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3128-2	前置	页数	18/56	版本	2.1	18 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis	确认人： 张凤云	制定人： Vicky			

作业内容

1. 将 6 个轮子长孔位朝上统一装进 PM2771 组件, 注意装配位置及方向，轮子之间的卡槽一定要扣合到位。(如图一所示)
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2771	LOWER NOTEPASH	1
MP2060	已加油轮子	3
MP2061	已加油轮子	3

品质检查


- 自检：
1. 检查轮子上的点是否一一对应，装配位置、方向正确。
2. 检查轮子上的卡槽是否有互相卡住。

- 互检：
1. 检查 MP2062 和 PM2063 轮子装配位置、方向正确。

使用工具

产量信息

作业工时：29.88 s/pcs 作业产量： 120pcs/h

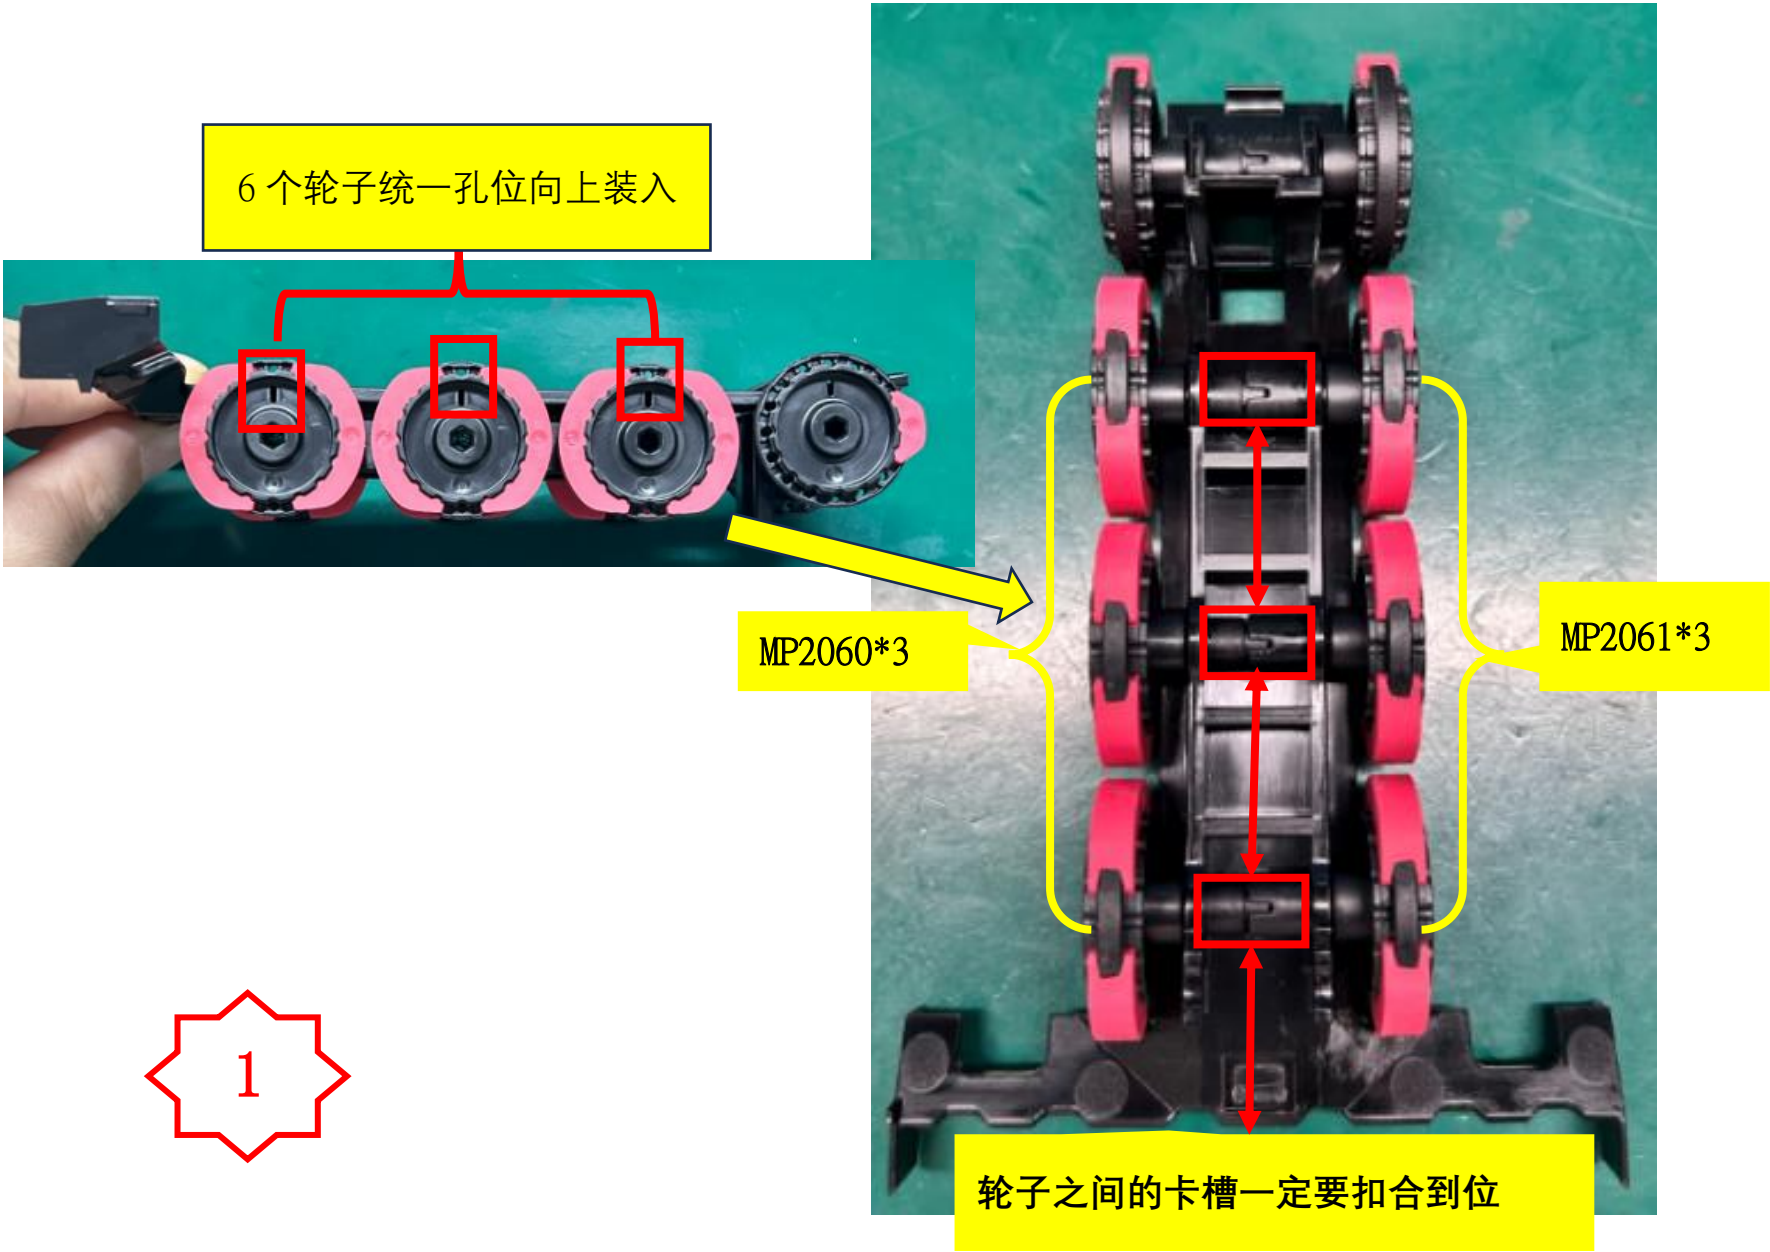

图一，将 6 个轮子长孔位朝上统一装进 PM2771 组件, 注意装配位置及方向，轮子之间的卡槽一定要扣合到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3129-1	前置	页数	19/56	版本	2.1	19
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis	确认人： 张凤云		制定人： Vicky			

受控文件

APPROVED 27 NOV 2025

作业内容

1. 在治具孔上放入 MC2339 。（如图一所示）
2. 在轴 MC2339 上卡入卡簧 MC275。（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
MC275	CIRCLIP	1
MC2339	GROOVED SHAFT	1

品质检查

- 自检：
1. 检查卡簧是否卡到位
2. 检查 MC275 卡入后是否有变形

- 互检：
1. 检查 MC275 是否有变形


使用工具

MC2339/MC275 卡簧装配治具
卡簧钳

产量信息


作业工时：14.5 s/pcs 作业产量：248 pcs/h

1

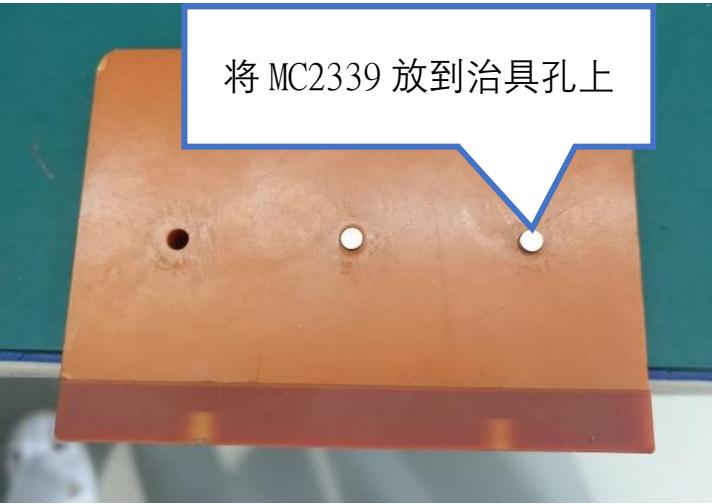

图一，在治具孔上放入 MC2339

2

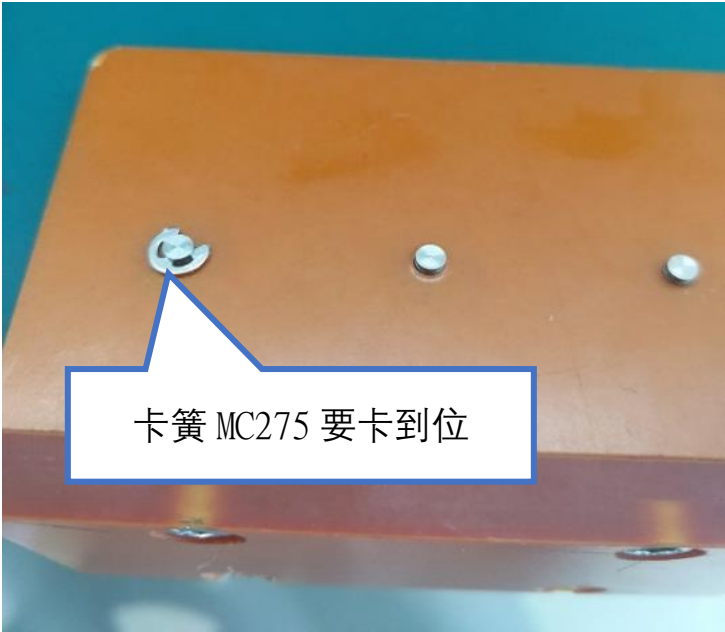

图二，在轴 MC2339 上卡入卡簧 MC275

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3129-2	前置	页数	20/56	版本	2.1	20251127
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

受控文件

APPROVED 27 NOV 2025

作业内容

1. 用点油机在 PM2104 两侧的凸台各加大约 0.0071g 油。(如图一所示)
2. 用点油机在 PM647 两侧的凸台各加大约 0.0071g 油。(如图二所示)
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM647	13T GEAR	1
PM2104	16T GEAR	1

品质检查

自检:

1. 检查 PM2104 和 PM647 是否有漏刷油
2. 检查油是否有涂抹均匀

互检:

1. 检查 PM2104 和 PM647 齿轮是否有损坏

使用工具

NYE 368F 油, 点油机, 刷子




产量信息

作业工时: 15.68 s/pcs 作业产量: 230pcs/h



图一, 用点油机在 PM2104 两侧的凸台各加大约 0.0071g 油

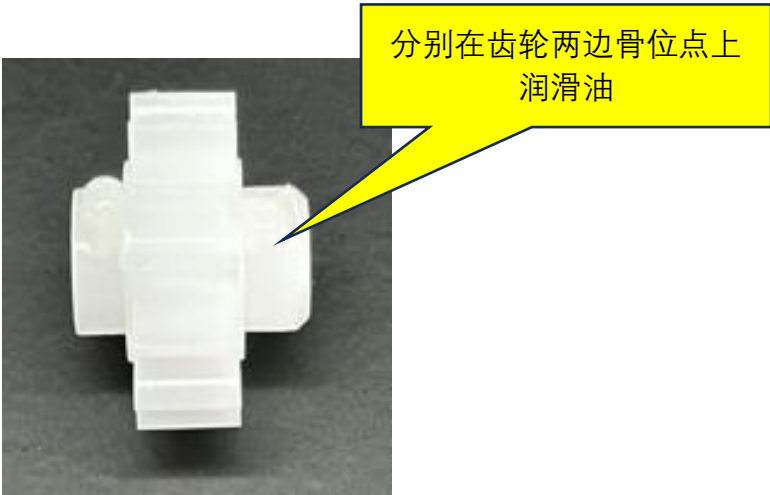

图二, 用点油机在 PM647 两侧的凸台各加大约 0.0071g 油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3131-1	前置	页数	22/56	版本	2.1	25 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 将 PM2765 放入治具上，在 PM2765 两边的柱子上放入 SP172，方向如上图所示，然后进行压合 (如图一所示)
- 2. 检查两侧压完 SP172 后需贴平底面 (如图二所示)
- 3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
SP172	ROLLER SPRING	2
PM2765	FRICTION PLATE	1

品质检查


- 自检:
- 1. 检查 2 个 SP172 是否贴合塑胶表面
- 互检:
- 1. 检查 SP172 有无变形

使用工具


PM2765+SP172 压合治具

产量信息

作业工时: 18.59s/pcs 作业产量: 194pcs/h

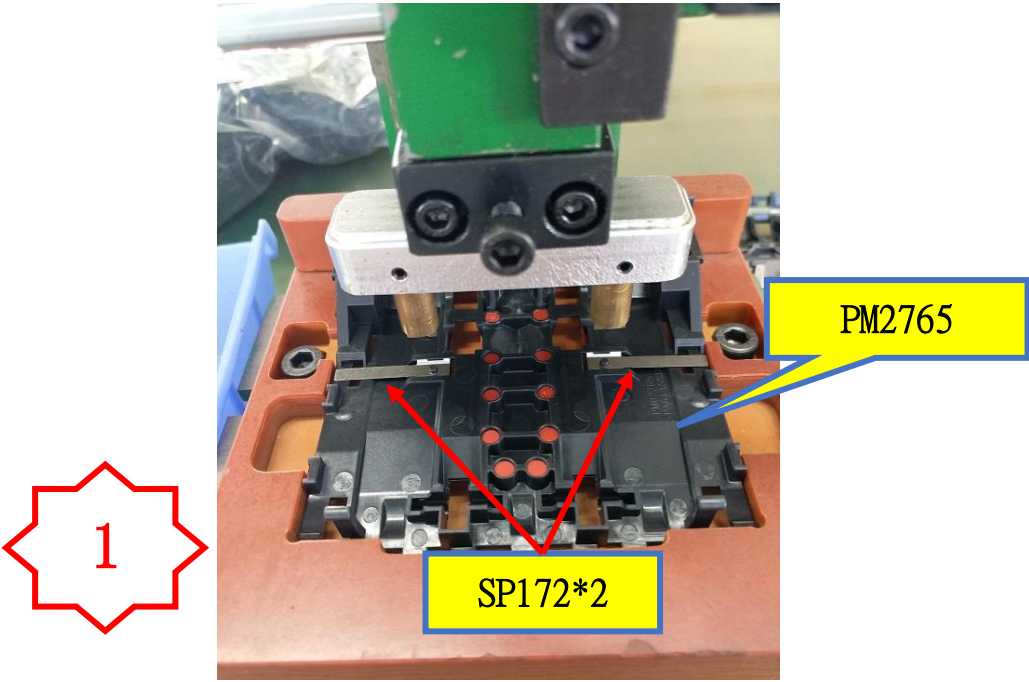

图一，将 PM2765 放入治具上，在 PM2765 两边的柱子上放入 SP172，方向如上图所示，然后进行压合

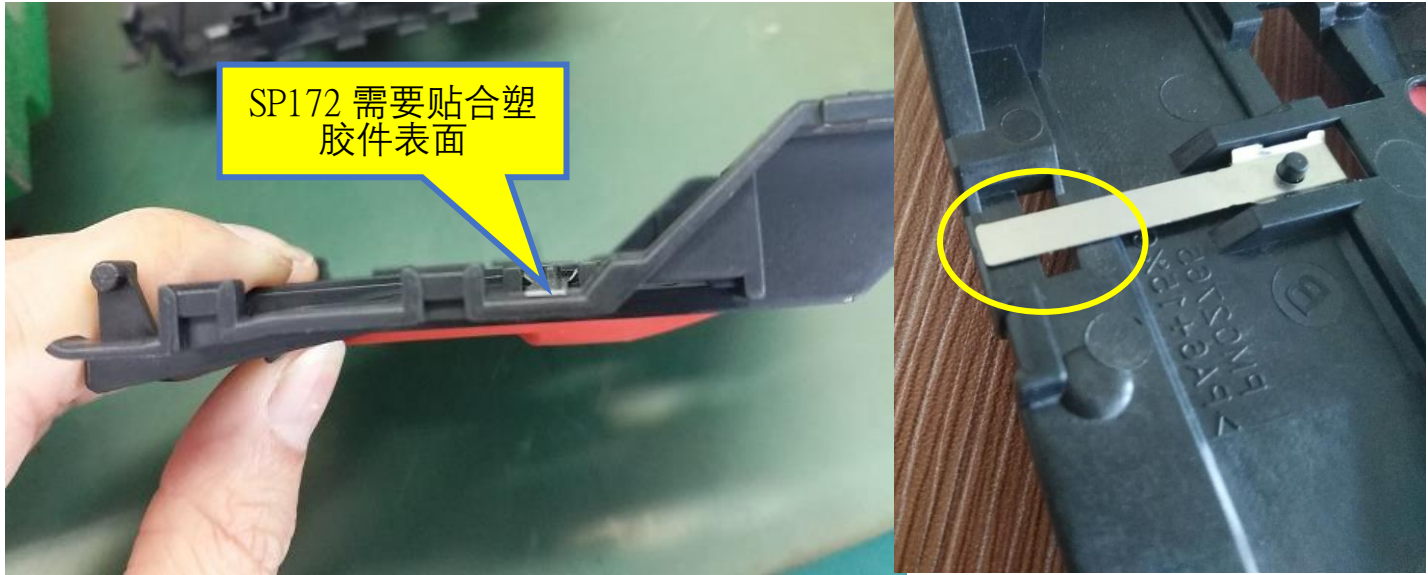

图二，检查两侧压完 SP172 后需贴平底面

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3131-2	前置	页数	23/56	版本	2.1	23 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky		

作业内容

- 1. 将 MC2337 穿到 PA3131-1 中 (如图一所示)
- 2. 将 MC2337 放置到中间的位置 (如图二所示)
- 3. 装入两个 PM2769, 注意卡扣需扣到 MC2337 上, 检查两个 PM2769 装到位后回弹顺畅。(如图三所示)
- 4. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3131-1		1
MC2337	LEAF SPRING	1
PM2769	BNF NOTE GUIDE	2


品质检查

- 自检:
- 1. 检查 PM2769 是否卡到位
 - 2. 检查 MC2337 是否有变形
- 互检:
- 1. 检查 SP172 是否贴合塑胶表面

使用工具


产量信息

作业工时: 20.86s/pcs 作业产量: 173pcs/h

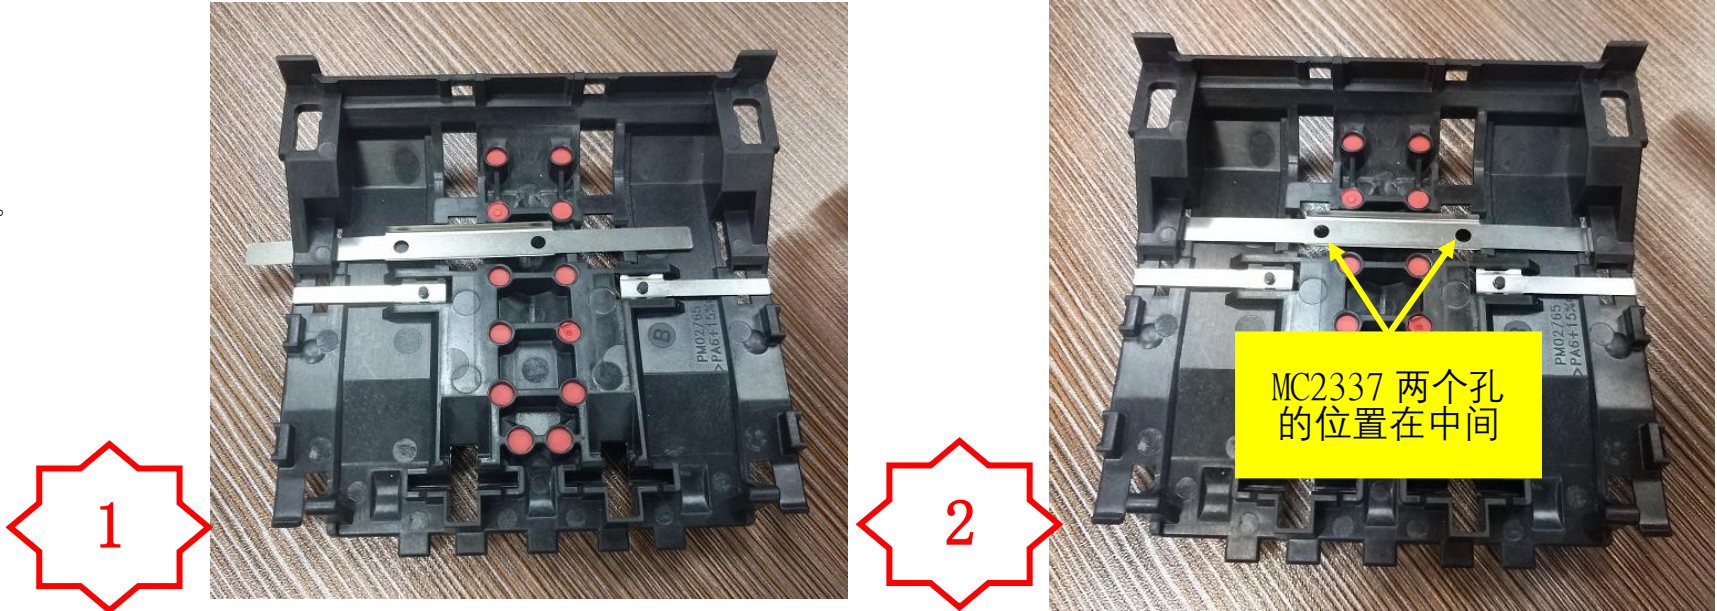

图一, 将 MC2337 穿到 PA3131-1 中

图二, 将 MC2337 放置到中间的位置

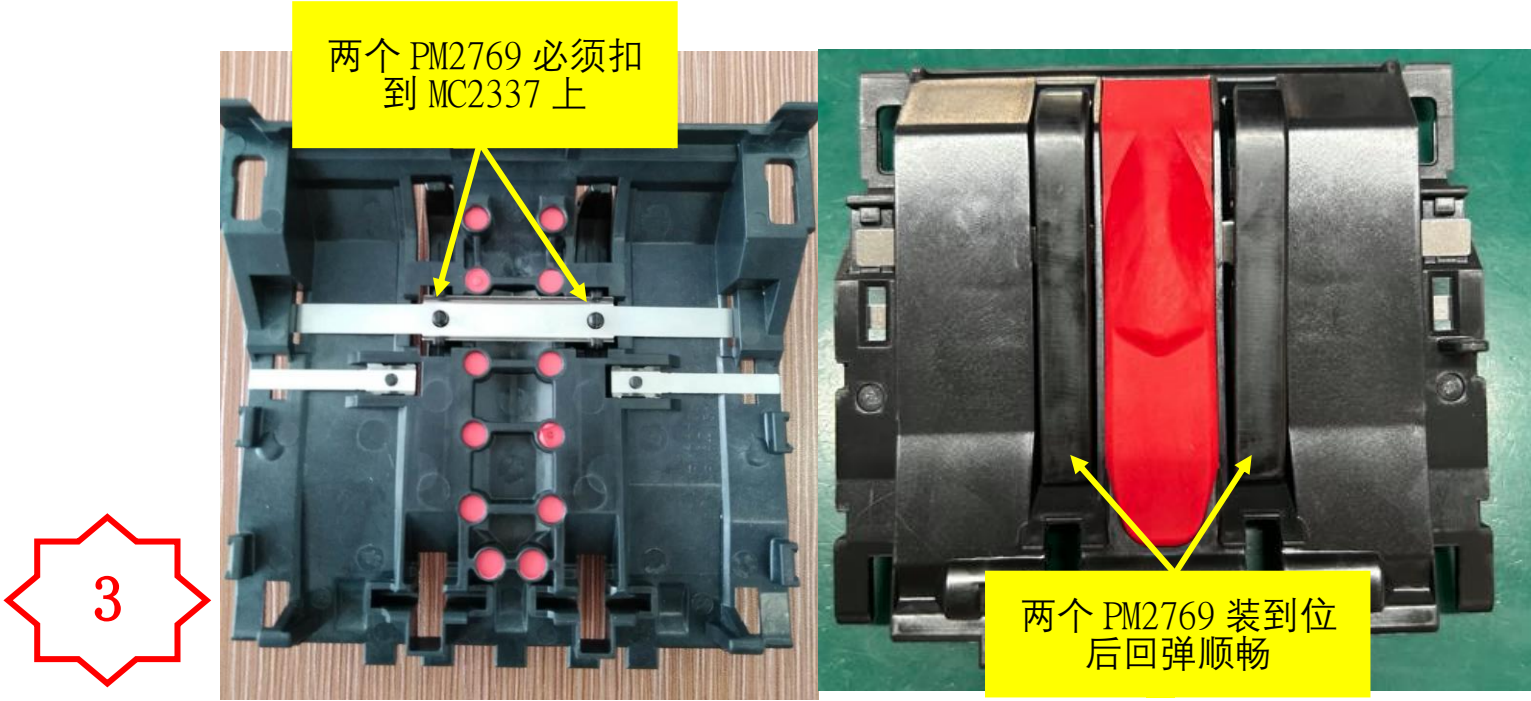

图三, 装入两个 PM2769, 注意卡扣需扣到 MC2337 上, 检查两个 PM2769 装到位后回弹顺畅。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3130-1	前置	页数	25/56	版本	2.1	25 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis	确认人： 张凤云	制定人： Vicky			

作业内容

1. 用点油机在 PM2764 的 4 处滑槽各加大约 0.0071gNYE 368F 油 (如图一所示)
2. 用毛刷将油脂上下 8 个面涂抹均匀。(如图二所示)
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2764	TOP COVER	1

品质检查

自检:

1. 检查 PM2764 上的油是否漏刷油及涂抹均匀

互检:

1. 检查 PM2764 是否有披锋、缩水等来料不良



使用工具

NYE 368F 油, 点油机, 毛刷




产量信息

作业工时: 35.85s/pcs 作业产量: 100 pcs/h

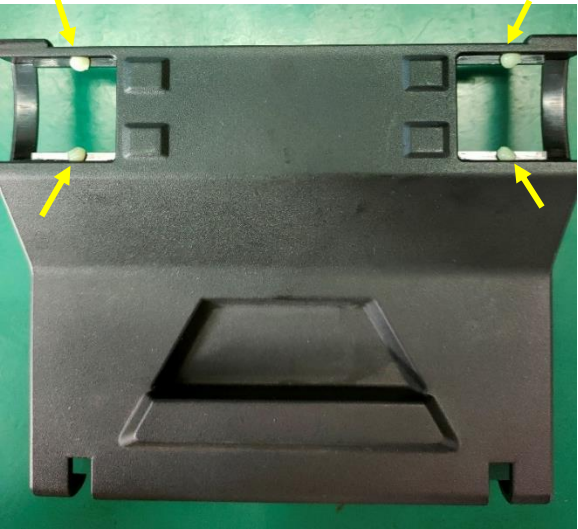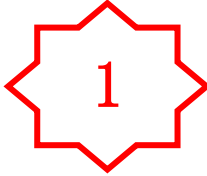

图一, 用点油机在 PM2764 的 4 处滑槽各加大约 0.0071gNYE 368F 油

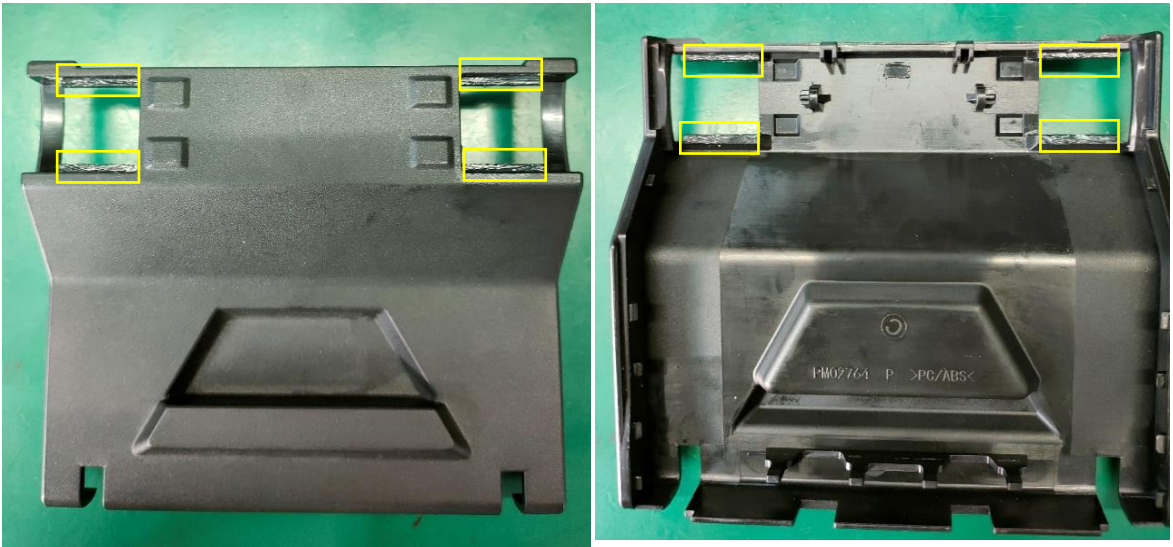

图二, 用毛刷将油脂上下 8 个面涂抹均匀。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3130-2	前置	页数	26/56	版本	2.1	26 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky		

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 装入两个 PM2766 (如图二所示)
- 3. 卡入 2 个 SP149, 检查 2 个 PM2766 是否可回弹复位 (如图三所示)
- 4. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2766	LOCKING LATCH	2
SP149	LATCH SPRING	2
PA3130-1	PM2764 刷油	1


品质检查

- 自检:
- 1. 检查 S0149 弹簧不漏装,
 - 2. 检查 PM2766 能否正常回弹复位,
- 互检:
- 1. 检查 PM2764、PM2766 是否有披锋、缩水等来料不良
 - 2. 检查 PM2764 是否漏刷油

使用工具

产量信息

作业工时: 32.78s/pcs 作业产量: 110pcs/h

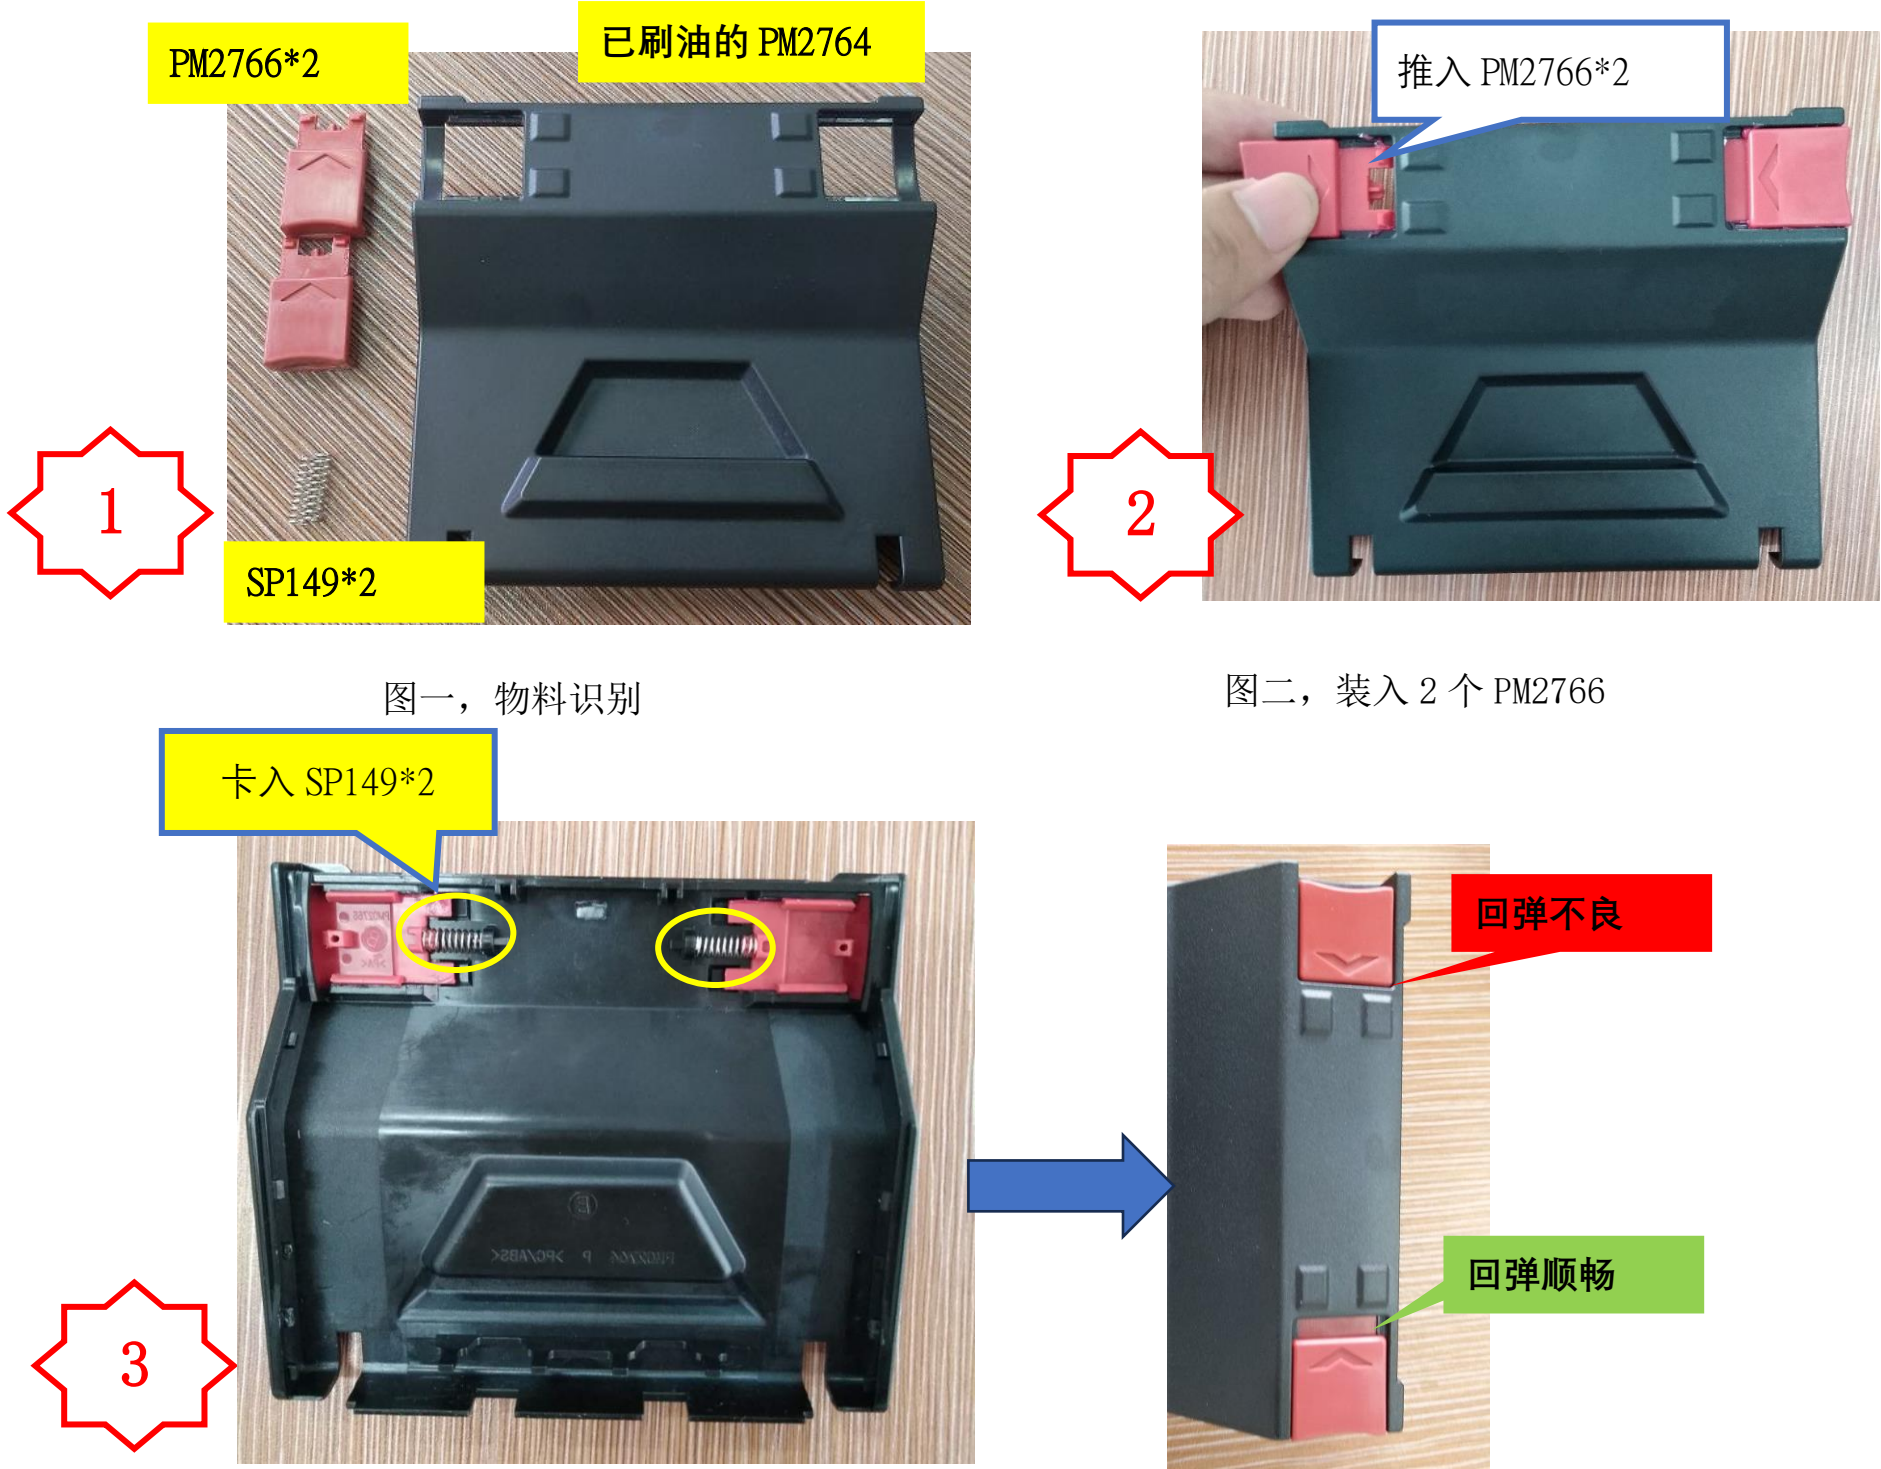

图三, 卡入 2 个 SP149, 检查 2 个 PM2766 是否可回弹复位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PM2778+MC2017	前置	页数	27/56	版本	2.1	25
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Vicky			

受控文件

APPROVED 27 NOV 2025

作业内容

1. 在 PM2778 上压入一个 MC2017 如图 1 所示)
2. 压合后总长度是 41.1-41.5mm (如图 2 所示)
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
MC2017	HEX SHAFT	1
PM2778	BNF ENCODER WHEEL	1

品质检查

- 自检:
1. 检查压合后尺寸是否在范围
2. 检查 PM2778 压合后是否有变形和损坏
- 互检:
1. 检查 PM2778 是否有缩水、变形。


使用工具

PM2778+MC2017 压合治具 卡尺/通止规

产量信息

作业工时: 10.72 s/pcs 作业产量: 336 pcs/h

1

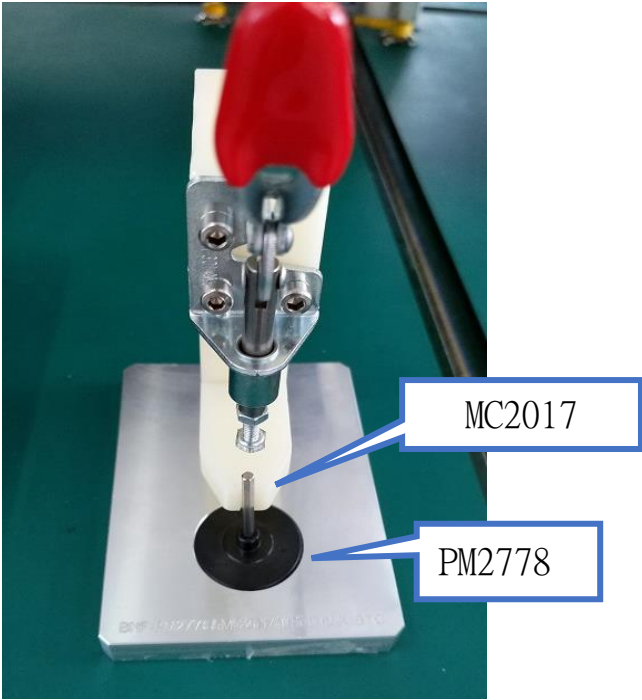

图一，在 PM2778 上压入一个 MC2017

2



图二，压合之后尺寸是 41.1-41.5mm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PM2778+MC2338	前置	页数	28/56	版本	2.2	28 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

1. 先将 MC2338 轴预装入 PM2778，注意 6 角轴对准 6 角孔，确认装到位后再进行压合。（如图 1 所示）
2. 压合后总长度尺寸是 103.90-104.30mm（如图 2 所示）
3. 物料号描述如下：


ITL P/N	描述/名称	数量
MC2338	BNF AXLE SHAFT HEX 3X98MM	1
PM2778	BNF ENCODER WHEEL	1

品质检查

- 自检：
1. 检查压合后尺寸是否在范围
2. 检查 PM2778 压合后是否有变形和损坏
- 互检：
1. 检查 PM2778 是否有缩水、变形。


使用工具

PM2778+MC2338 气动压合治具
气压：0.5-0.7MPa
卡尺/测量检具

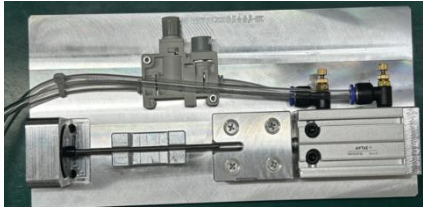

产量信息

作业工时：10.72 s/pcs 作业产量： 336pcs/h

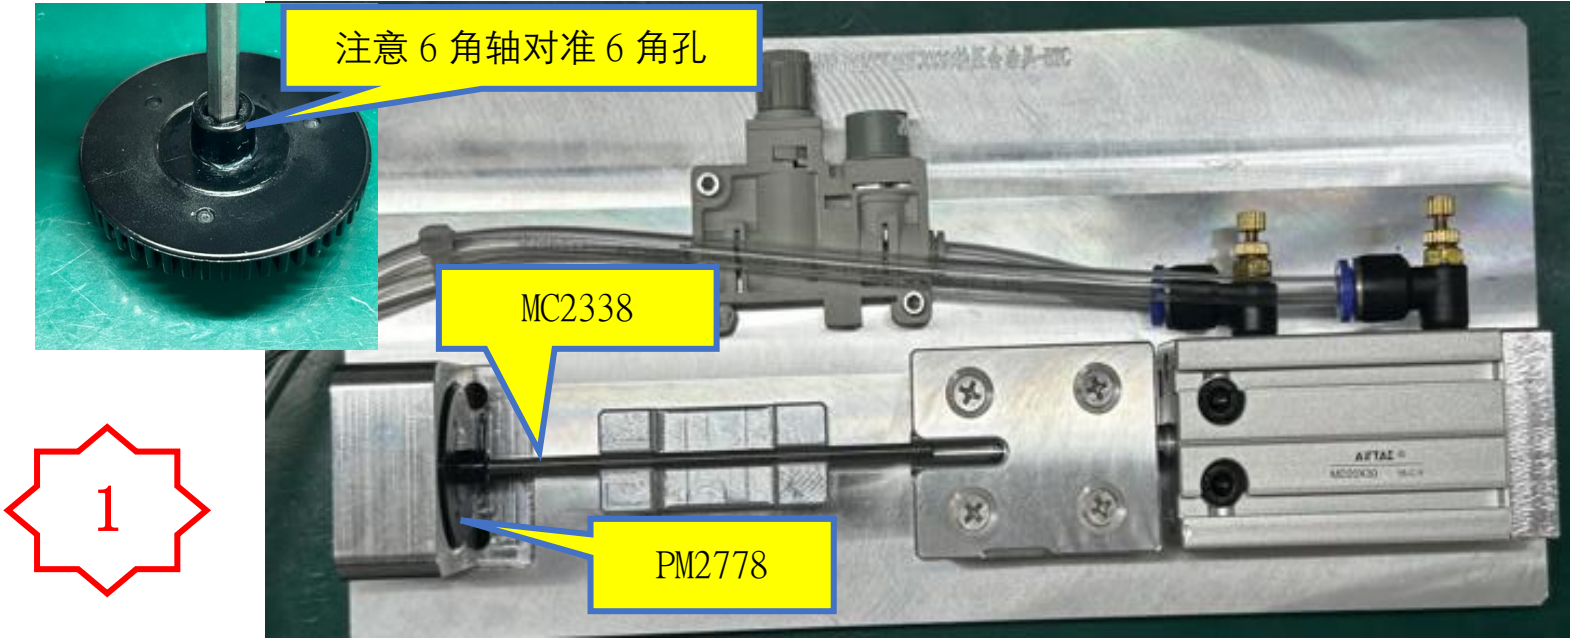

图一，先将 MC2338 轴预装入 PM2778，注意 6 角轴对准 6 角孔，确认装到位后再进行压合。



图二，压合后总长度尺寸是 103.90-104.30mm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PM2779+MC2338	前置	页数	29/56	版本	2.1	29 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis	确认人：	张凤云	制定人：	Vicky	

作业内容

1. 先将 MC2338 轴预装入 PM2779，注意 6 角轴对准 6 角孔，确认装到位后再进行压合。（如图一所示）
2. 检查装配到位后要求尺寸为：106.30-106.50mm（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2779	BNF POSITION FLAG	1
MC2338	HEX SHAFT LONG	1

品质检查

自检：


1. 检查 PM2779 装到 MC2338 上无损坏，装配到位尺寸 106.30-106.50mm

互检：

1. 是否 MC2338 来料无混料，错料等不良

使用工具

PM2779+MC2338 气动压合治具
气压：0.5-0.7MPa
卡尺/测量检具

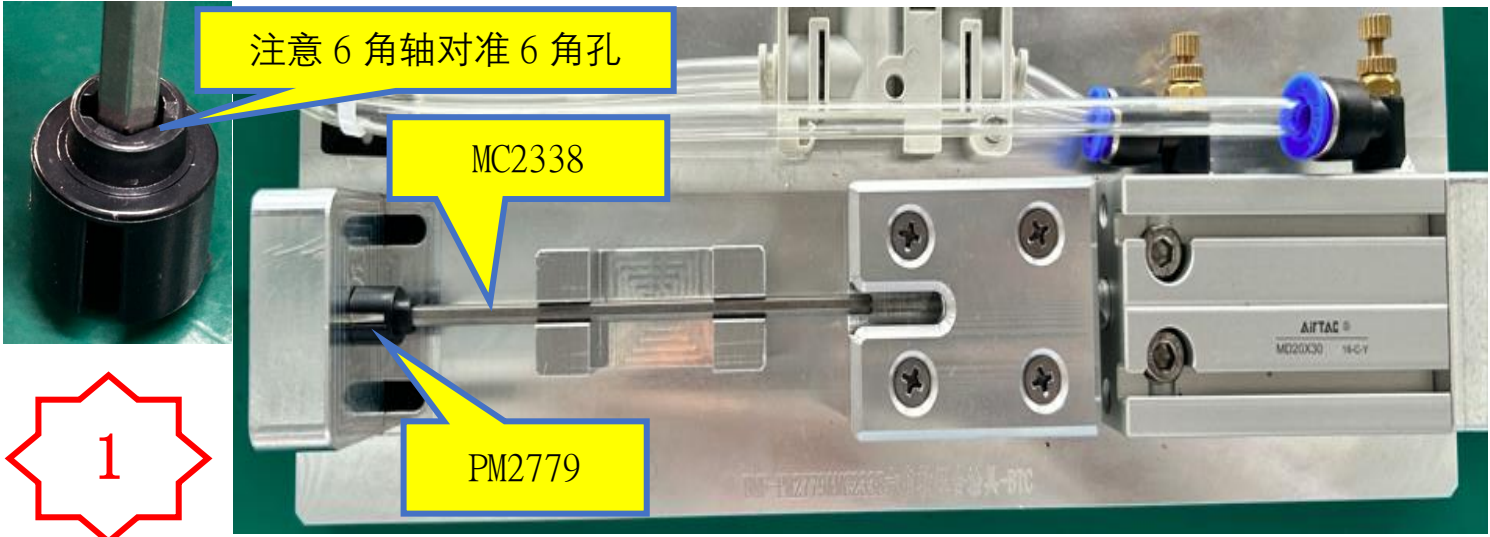

图一，先将 MC2338 轴预装入 PM2779，注意 6 角轴对准 6 角孔，确认装到位后再进行压合。



图二，检查装配到位后要求尺寸为：106.30-106.50mm。

产量信息

作业工时：10.72 s/pcs 作业产量： 336pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PM2900+MC239	前置	页数	30/56	版本	2.1	39 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

1. 在 MC239 五金轴①上装上 1 个没刷油的 PM2900, 再将刷了单边油的 PM2900 分别装在轴的两端口部位置, 然后在 MC239 五金轴②上装上 2 个没刷油的 PM2900, 再将刷了单边油的 PM2900 分别装在轴的两端口部位置. (如图一所示)
2. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2900	DRIVE WHEEL (不刷油)	3
PM2900	DRIVE WHEEL 单边刷油	4
MC239	HEX SHAFT	2

品质检查

自检:

- 检查是否错料
- 刷了油的轮子位置不可装错


互检:

- 检查 PM2900 是否有批锋、缺胶等来料不良

使用工具

产量信息

作业工时: 11.82 s/pcs 作业产量: 305pcs/h

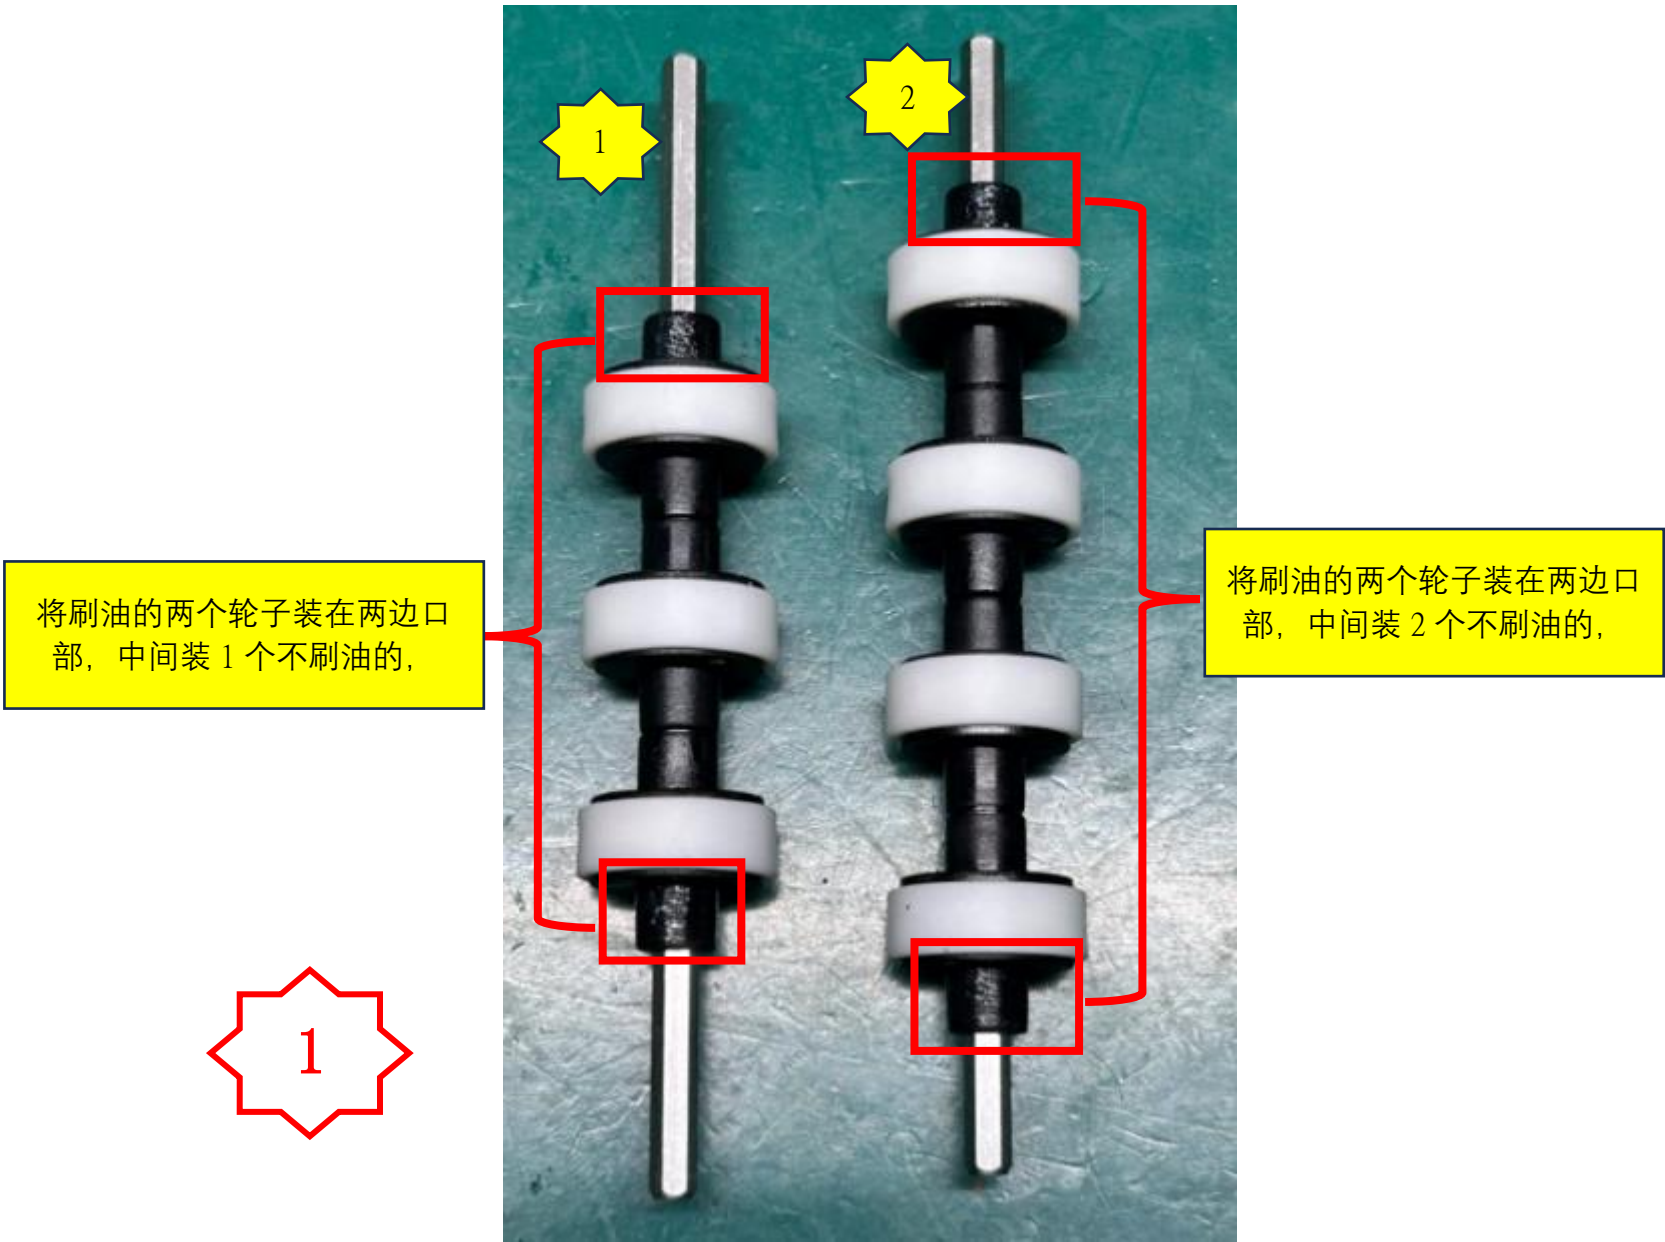

图一, 在 MC239 五金轴①上装上 1 个 PM2900, 再将刷了单边油的 PM2900 分别装在轴的两端口部位置, 在 MC239 五金轴②上装上 2 个 PM2900, 再将刷了单边油的 PM2900 分别装在轴的两端口部位置.

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 在 PA3126 组件上先装上治具 (如图二所示)
3. 将物料识别中的料装到在相应位置 (如图三所示)
4. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3126	LHS BODY ASSY	1
PM652	PRESSURE WELL	2
PM2900	两边刷油	2
SP188	DRIVE WHEEL	2

品质检查

- 自检:
1. 检查 PM2900 无漏装
2. 检查 PM652*+SP188*2 无漏装


- 互检:
1. 检查 PM2900 无漏刷油。

使用工具


防止 MC239 轴脱落辅助治具

产量信息


作业工时: 40.32 s/pcs 作业产量: 89pcs/h

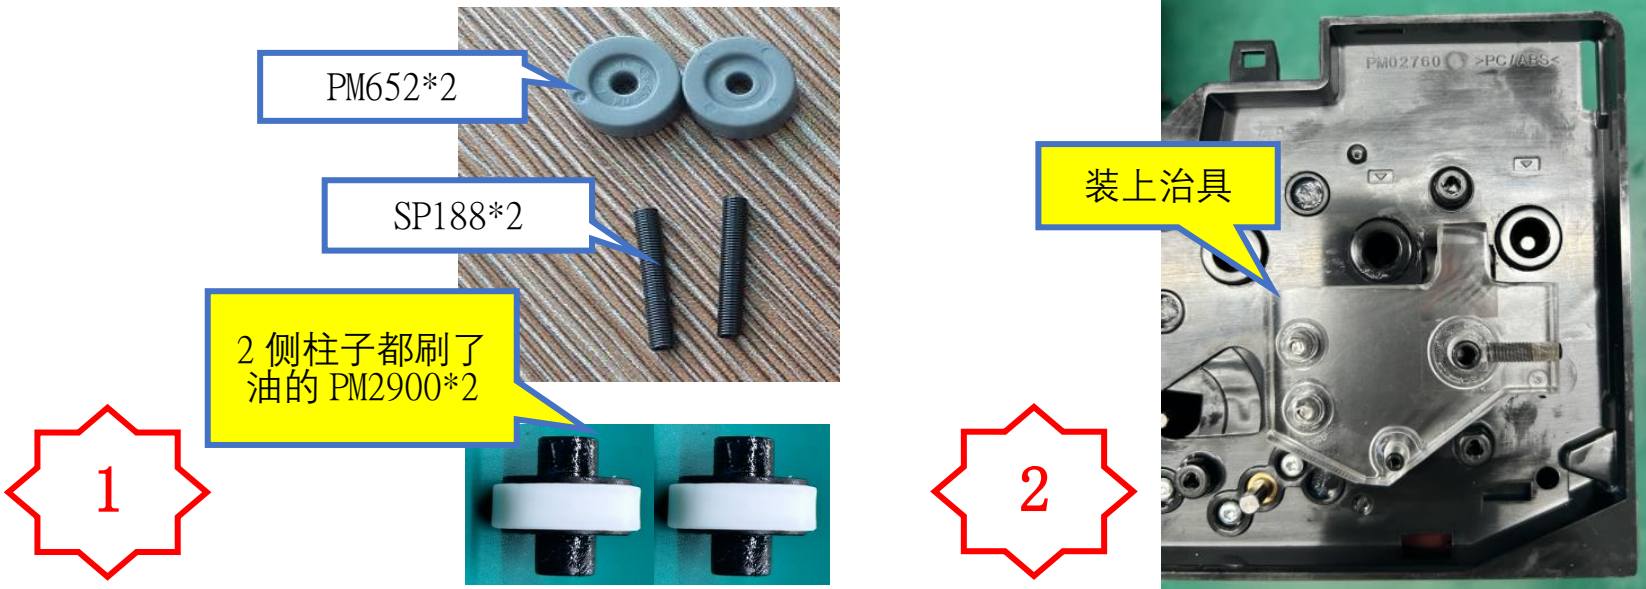

图一，物料识别

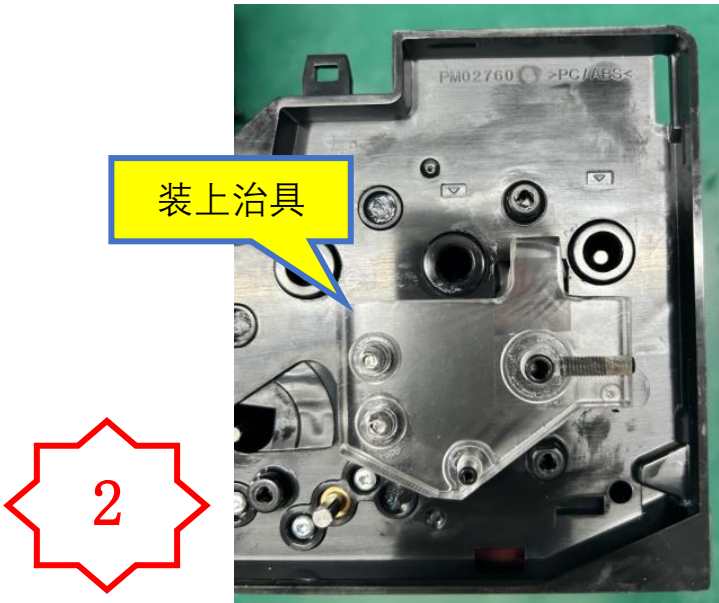

图二，在 PA3126 组件上先装上治具

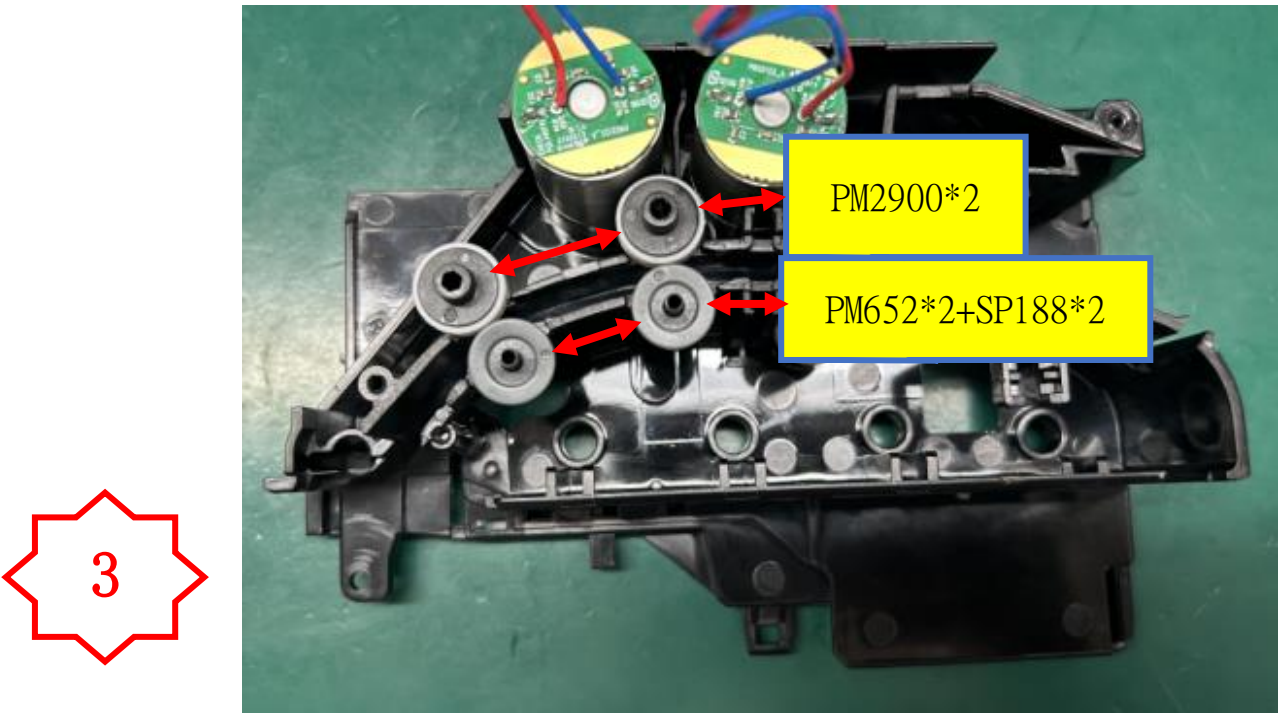

图三，将物料识别中的料装到在相应位置

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 将物料识别中的料装到在相应位置, 注意 PM2900*3 装在马达边上孔径。(如图二所示)
3. 将 PA3127 装到 PA3124-1 上, 注意红色组件装配位置, 靠近钩子的一根线要在钩子里面 (如图三所示)
4. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2900*3+MC239	组件 1	1
PM2900*4+MC239	组件 2	1
PA3124-1	组件	1
PA3127	红色托盘组件	1


品质检查

- 自检:
1. 检查是否有混料
2. 检查 3 个轮子的轴和 4 个轮子的轴装的位置是否正确和方向是 否正确
3. 检查马达线是否分布在红色组件的两侧
- 互检:
1. 检查马达方向是否正确
2. 检查 SP2077 弹簧不漏装

使用工具


产量信息

作业工时: 40.32s/pcs 作业产量: 89pcs/h

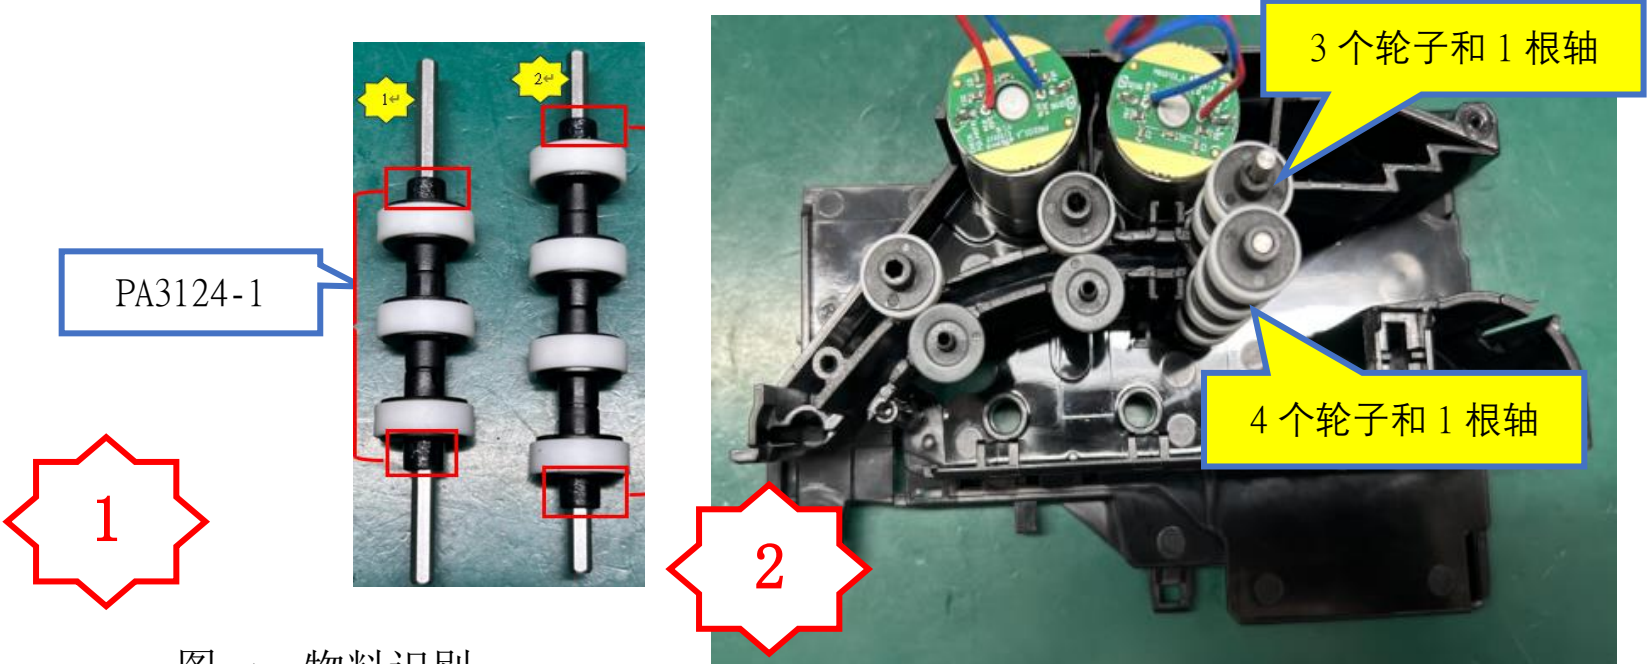

图一, 物料识别

图二, 将物料识别中的料装到在相应位置, 注意 PM2900*3 装在马达边上孔径。

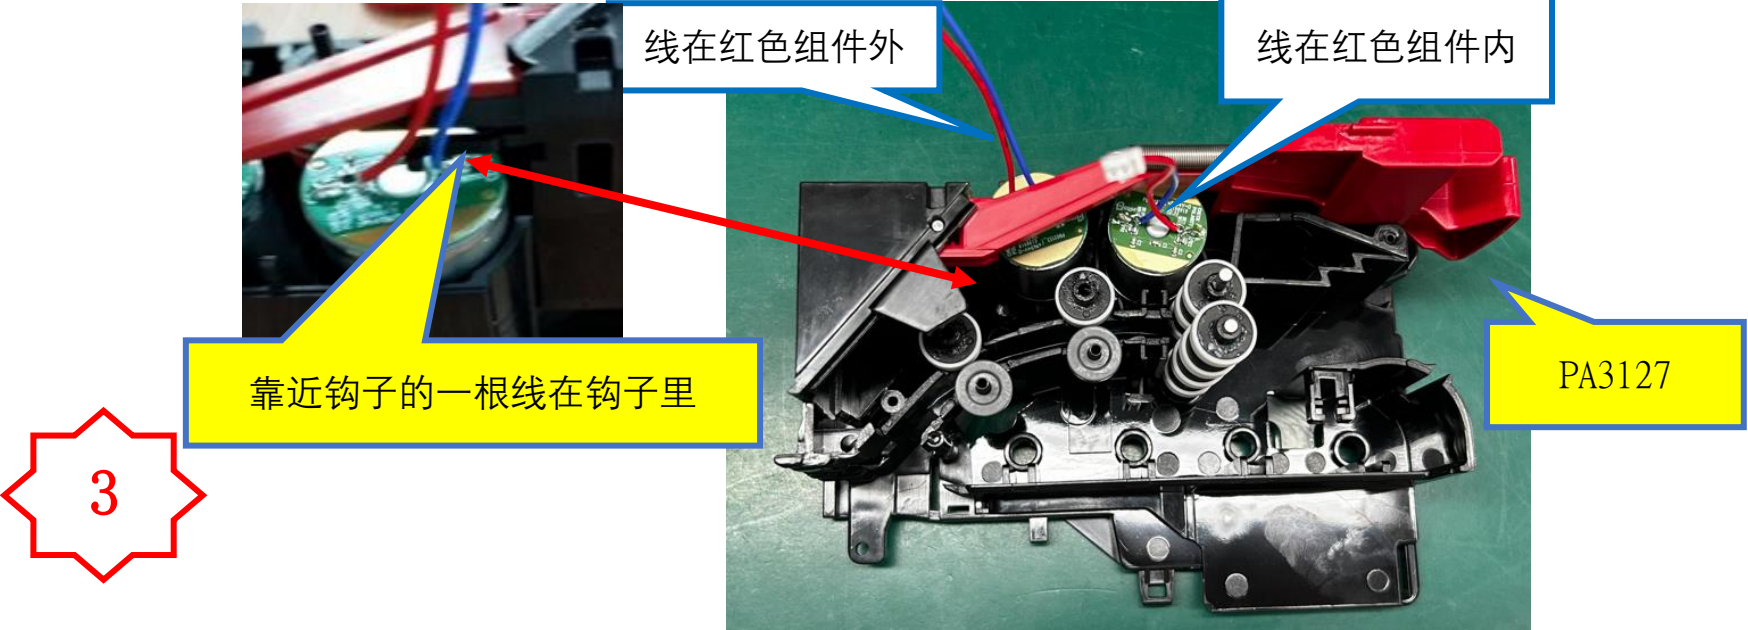

图三, 将 PA3127 装到 PA3124-1 上, 注意红色组件装配位置, 靠近钩子的一根线要在钩子里面。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3124-3	整机装配	页数	33/56	版本	2.1	33 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky		

作业内容

1. 将 PA3125 装入 PA3124-2 组件上，注意装配细节，再将 PA3131-3 装入。(如图一所示)
2. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3124-2	组件	1
PA3125	组件	1
PA3131-3	组件	1

品质检查


- 自检:
- PA3125 组件是否装到位
 - PA3131 是否漏装

- 互检:
- 是否漏装轮子
 - 马达线是否穿错

使用工具

产量信息

作业工时: 40.32 s/pcs 作业产量: 89 pcs/h

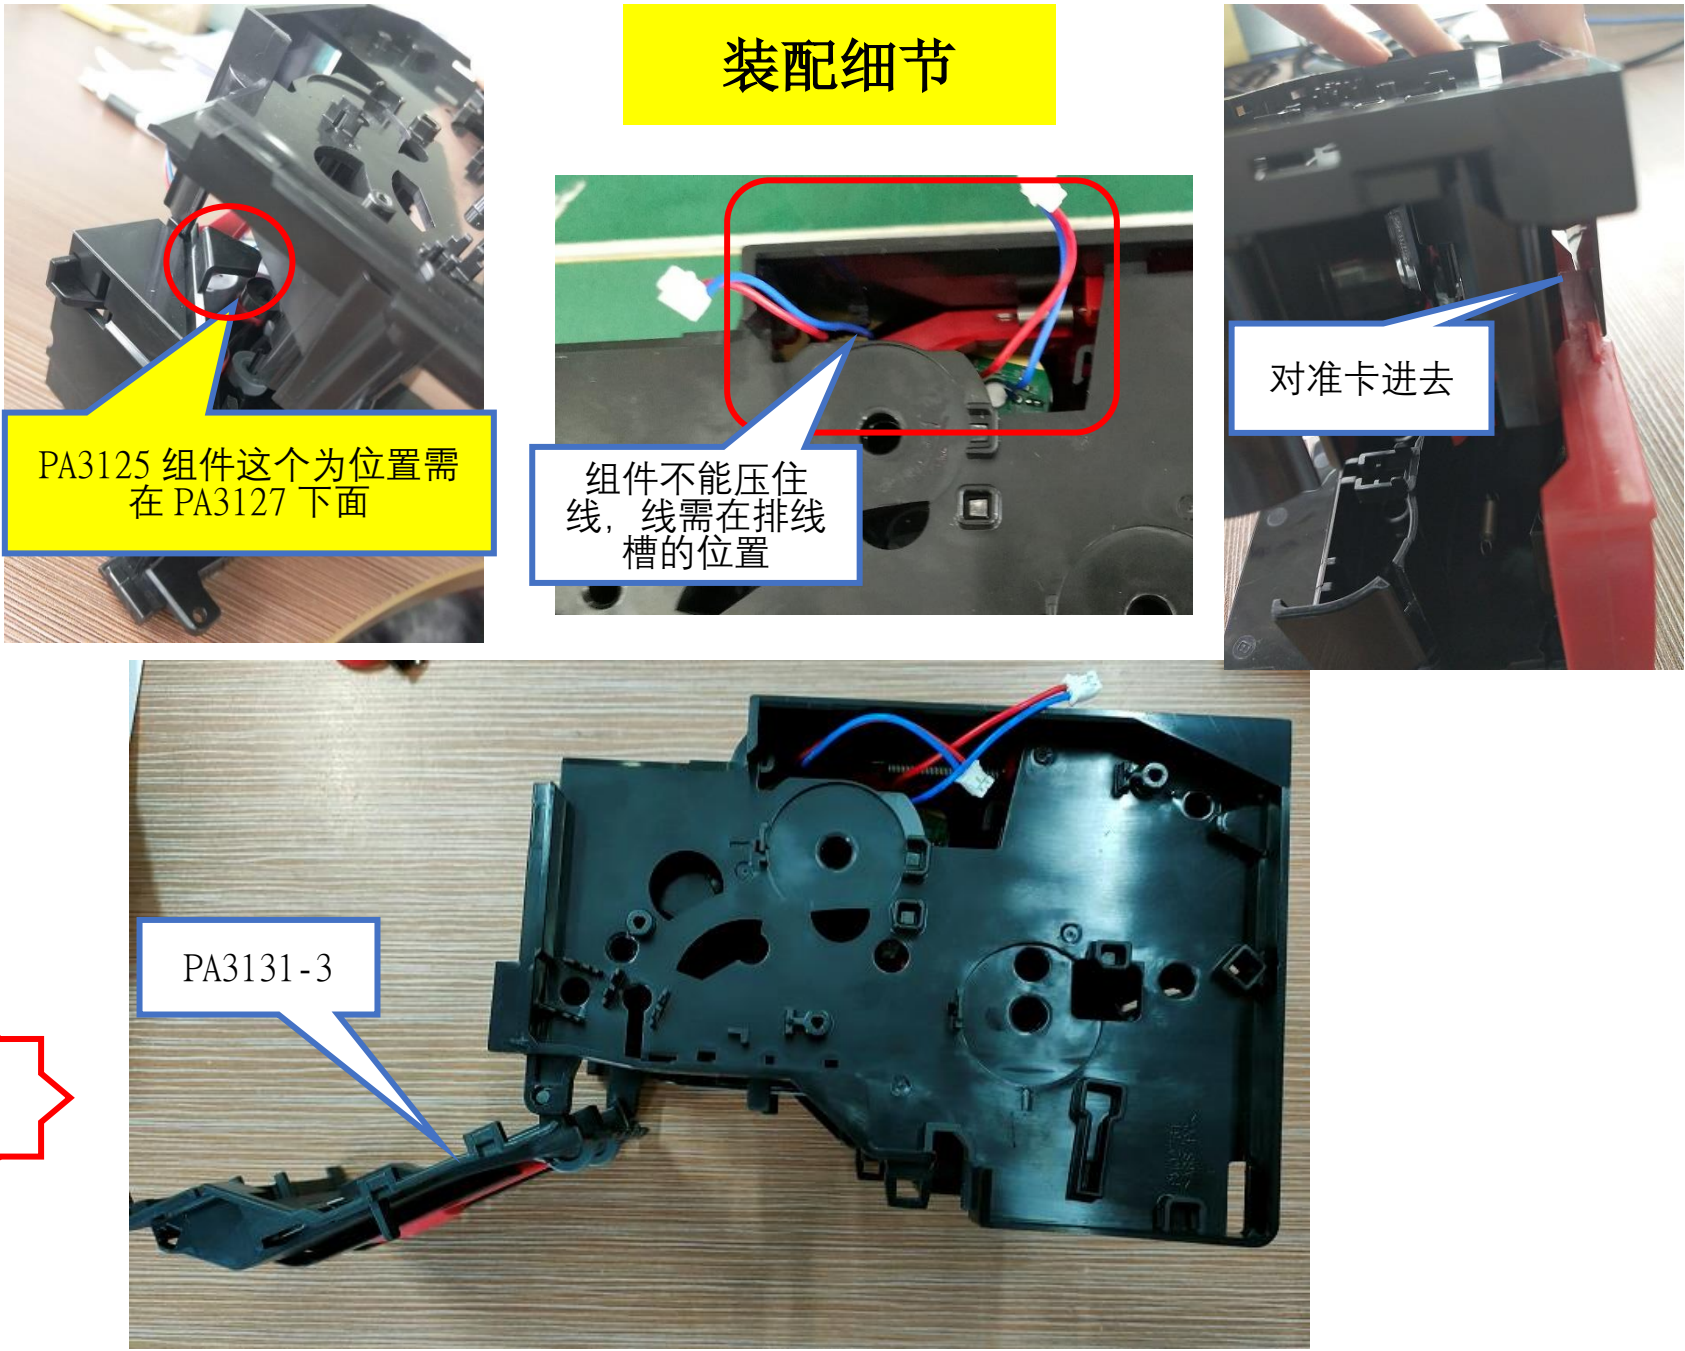

图一，将 PA3125 装入 PA3124-2 组件上，注意装配细节，再将 PA3131-3 装入。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3124-4	整机装配	页数	34/56	版本	2.1	34 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Vicky		

作业内容

1. 确认 PA3131 红色朝下将两边骨位装到 PA3124-3 两边孔，再打 2 颗 SC119（如图一所示）
2. 锁螺丝后检查是否有错漏问题(如图二所示)
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3124-3		1
SC119	TORX SCREW	2

品质检查

- 自检：
3. 检查 PA3131 装配到位
4. 检查 2 个 SC119 是否有漏打


- 互检：
1. 检查 PA3124-3 装配到位。

使用工具


电批/扭力：6.0±0.3kgf.cm

产量信息

作业工时： 34.22s/pcs 作业产量：105 pcs/h

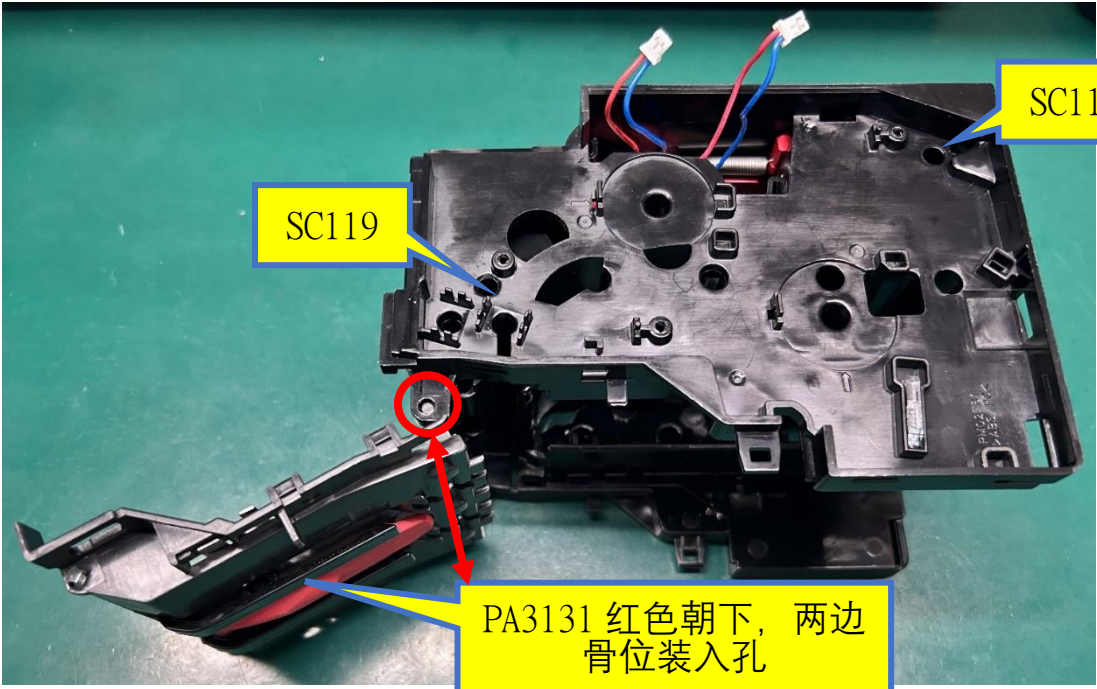

图一，确认 PA3131 红色朝下将两边骨位装到 PA3124-3 两边孔，再打 2 颗 SC119

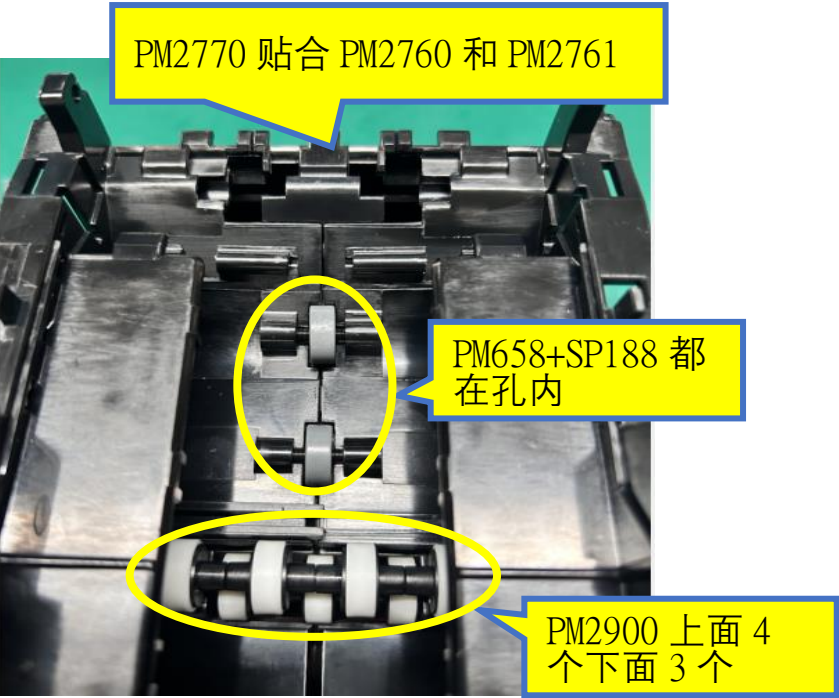

图二，锁螺丝后检查是否有错漏问题

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3124-5	整机装配	页数	35/56	版本	2.2	35 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis	确认人： 张凤云		制定人： Vicky			

作业内容

1. 将两根线都卡到卡扣内，用镊子将弹簧拉到卡扣位扣住 (如图一所示)
2. 检查拉动红色手柄可以回弹顺畅，PM2773 和 PM2767 高出 PM2770 平面不能大于 0.5mm (如图二所示)
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3124-4		1

品质检查

自检：

1. 检查马达线是否卡到位
2. 检查弹簧是否装到位，红色手柄能否正常拉出并弹回
3. PM2773 和 PM2767 高出 PM2770 平面不能大于 0.5mm

互检：


1. 检查马达线是否正确穿出
2. 检查两颗 SC119 是否有漏打

使用工具


镊子、塞尺

产量信息

作业工时：44.48 s/pcs 作业产量：81 pcs/h

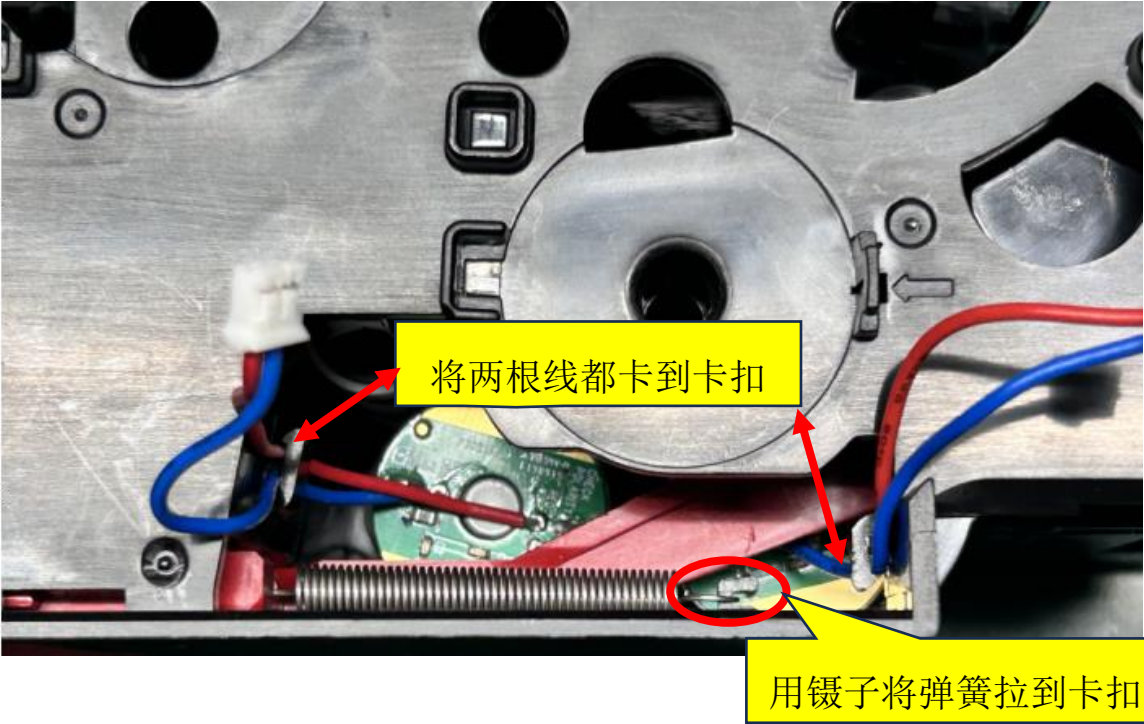

图一，将两根线都卡到卡扣内，用镊子将弹簧拉到卡扣位扣住

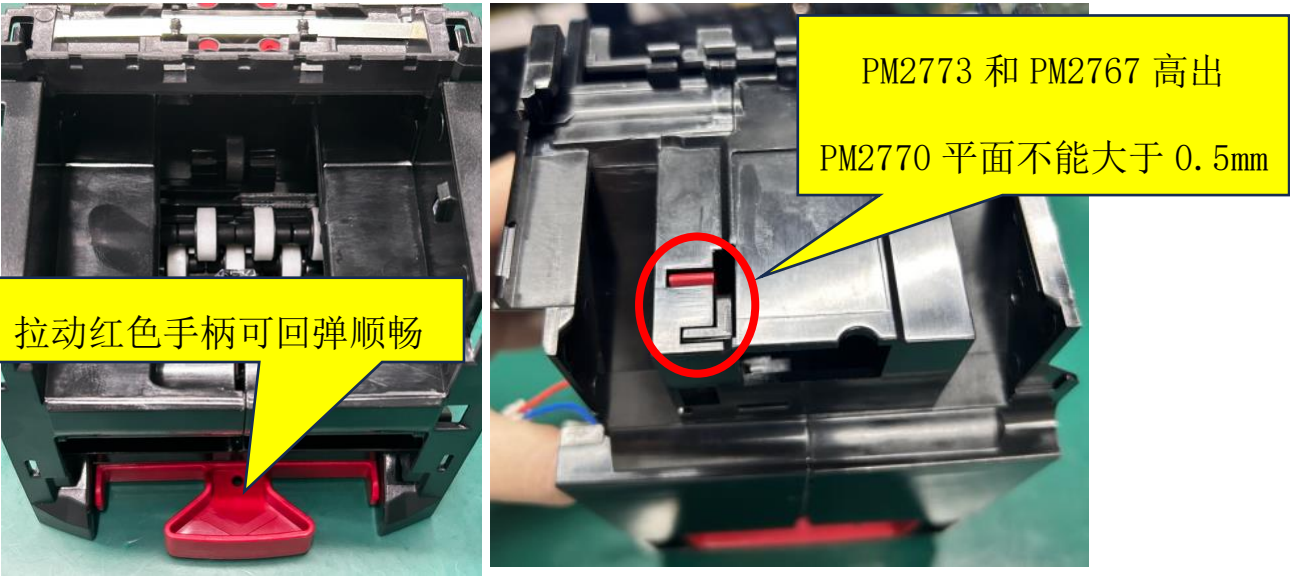


图二，检查拉动红色手柄可以回弹顺畅，PM2773 和 PM2767 高出 PM2770 平面不能大于 0.5mm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3123-1	整机装配	页数	36/56	版本	2.1	36 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky		


作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 装入两个 PM2788 (如图二所示)
- 3. 将 SP2067 装到孔里, 然后装入 PM2772 到槽里 (如图三所示)
- 4. 装入 PM2772 后, SP2067 在上面 (如图四所示)
- 5. 物料号描述如下:


ITL P/N	描述/名称	数量
PA3124		1
PM2772	DIVERTER	1
PM2788	已刷油 DRIVE WHEEL WITH FLAT	2
SP2067	SPRING	1

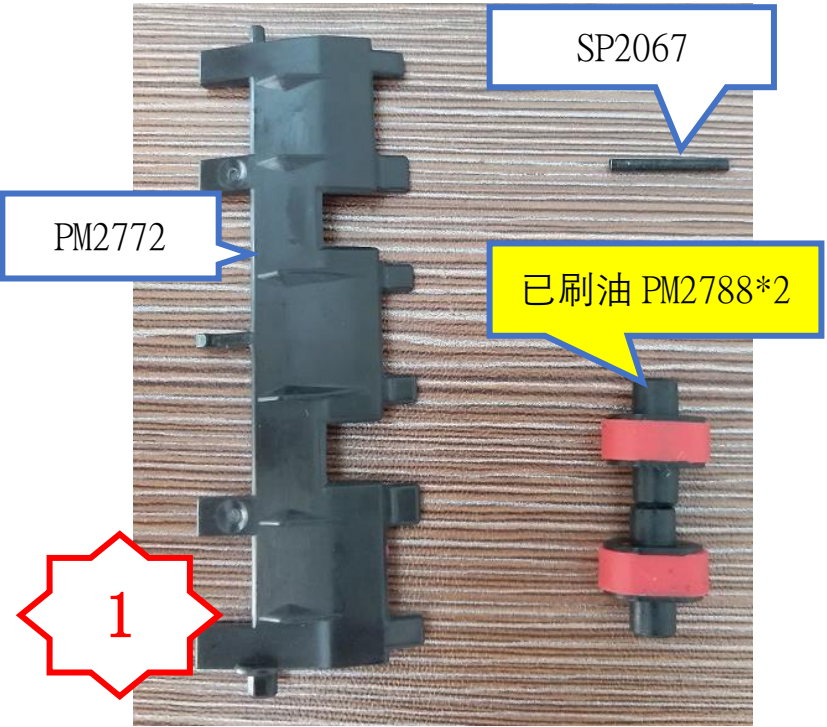


图一，物料识别

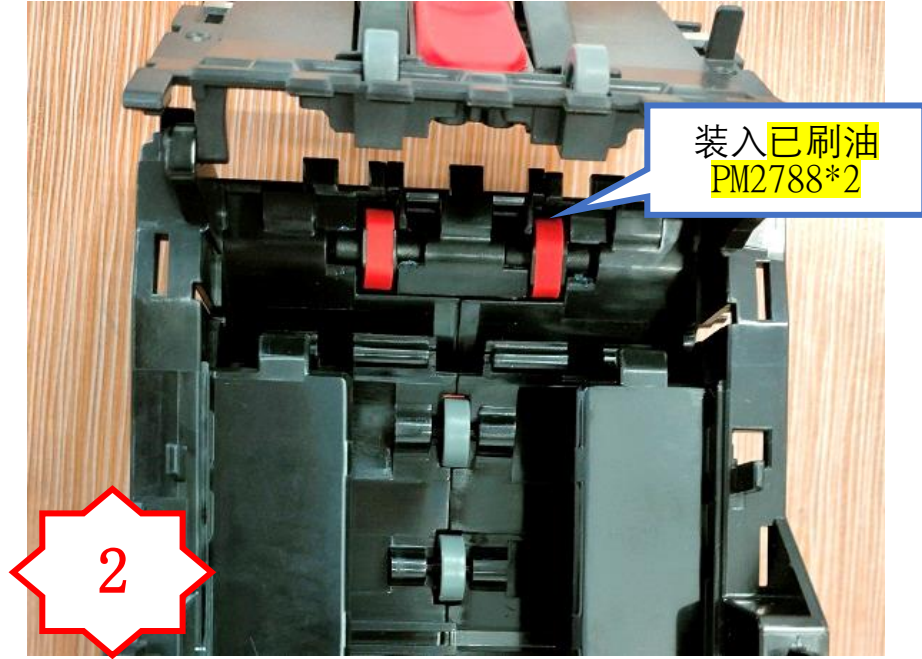

图二，装入两个 PM2788

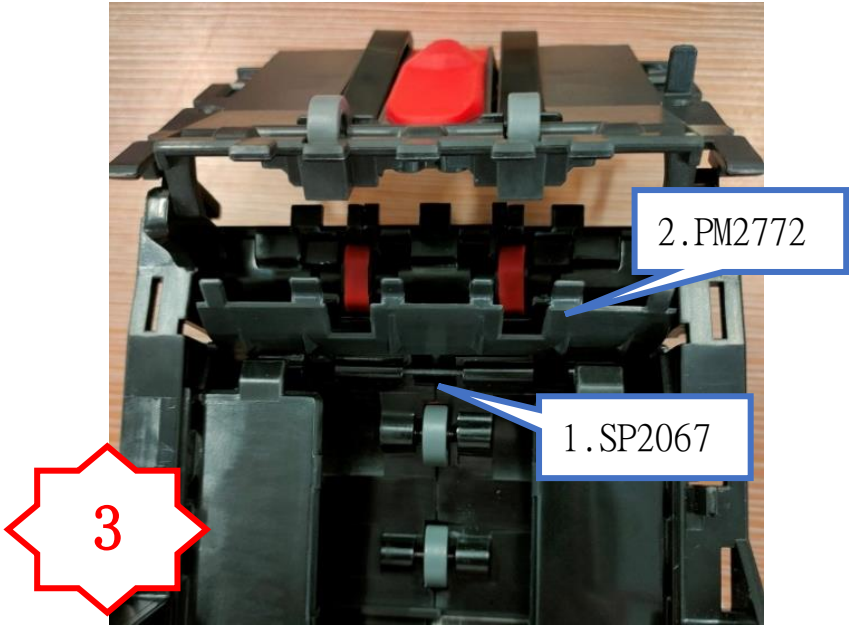

图三，将 SP2067 装到孔里, 然后装入 PM2772 到槽里

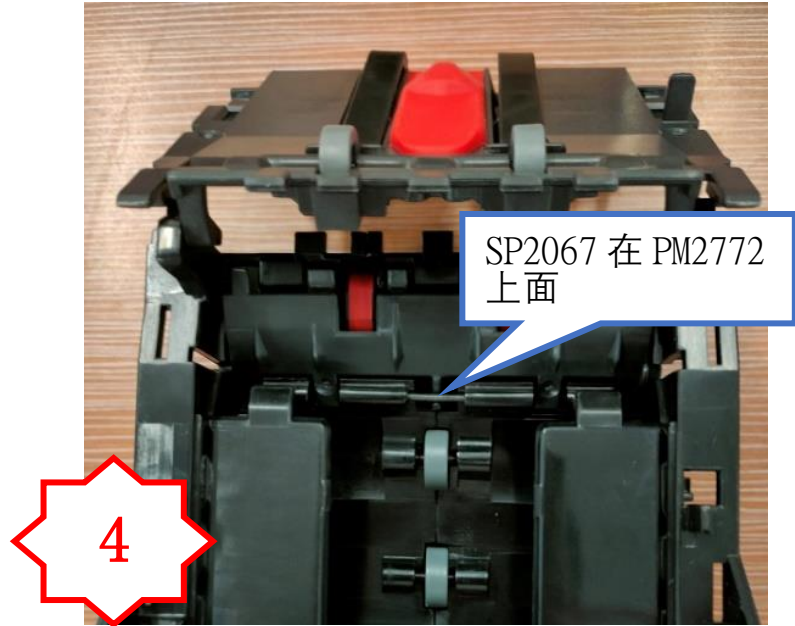

图四，装入后 SP2067 在上面

品质检查

- 自检:
- 1. 检查 PM2788 轮子是否漏装, 是否装到位
 - 2. 检查 SP2067 弹簧是否到位
 - 3. 检查 PM2772 是否到位
- 互检:
- 1. 红色手柄能否正常拉出, 并弹回
 - 2. 检查 PM2788 轮子是否漏刷油

使用工具

产量信息


作业工时: 45.41s/pcs 作业产量: 79 pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3123-2	整机装配	页数	37/56	版本	2.2	34 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Vicky			

作业内容

- 1. 检查 PA3128 组件 8 个轮子统一方向，然后将方孔对准导光柱装入 PA3123-1 组件 (如图一所示)
- 2. 装配到位后，检查两侧卡扣卡到位，导光柱需要与塑胶件平齐。(如图二所示)
- 3. 在 PM2900 四个轮子间的 3 个槽位卡入 PM3929, 注意 PM3929 的方向骨位朝上，装配到位后活动顺畅。(如图三所示)
- 3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3123-1		1
PA3128	BNF MAIN BODY AND DIVERTER ASSY	1
PM3929	BNF PAYOUT FLAP	1

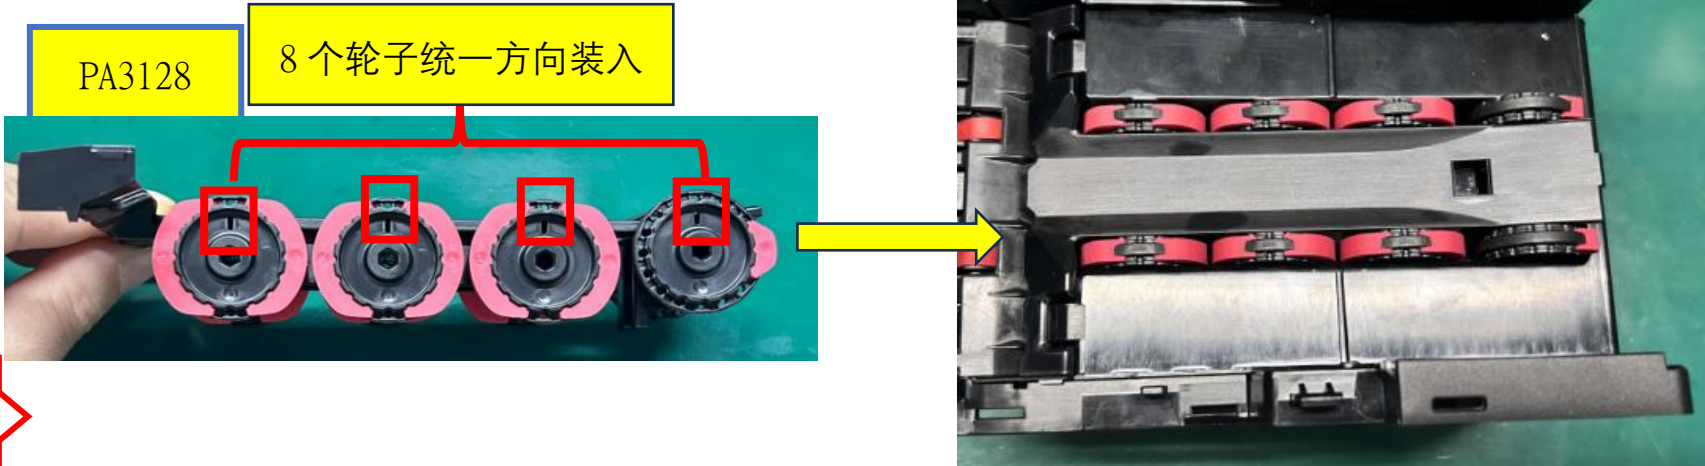

图一，检查 PA3128 组件 8 个轮子统一方向，然后将方孔对准导光柱装入 PA3123-1 组件


品质检查

- 自检:
- 1. 检查 PA3128 组件装配到位，导光柱需要与塑胶件平齐
 - 2. 检查 PM3929 无漏装，装配方向正确，卡扣卡到位
- 互检:
- 1. PA3128 是否正确装配
 - 2. 检查 SP2067、PM2772 无漏装及装配不到位。


使用工具

产量信息

作业工时: 25.33s/pcs 作业产量: 142pcs/h

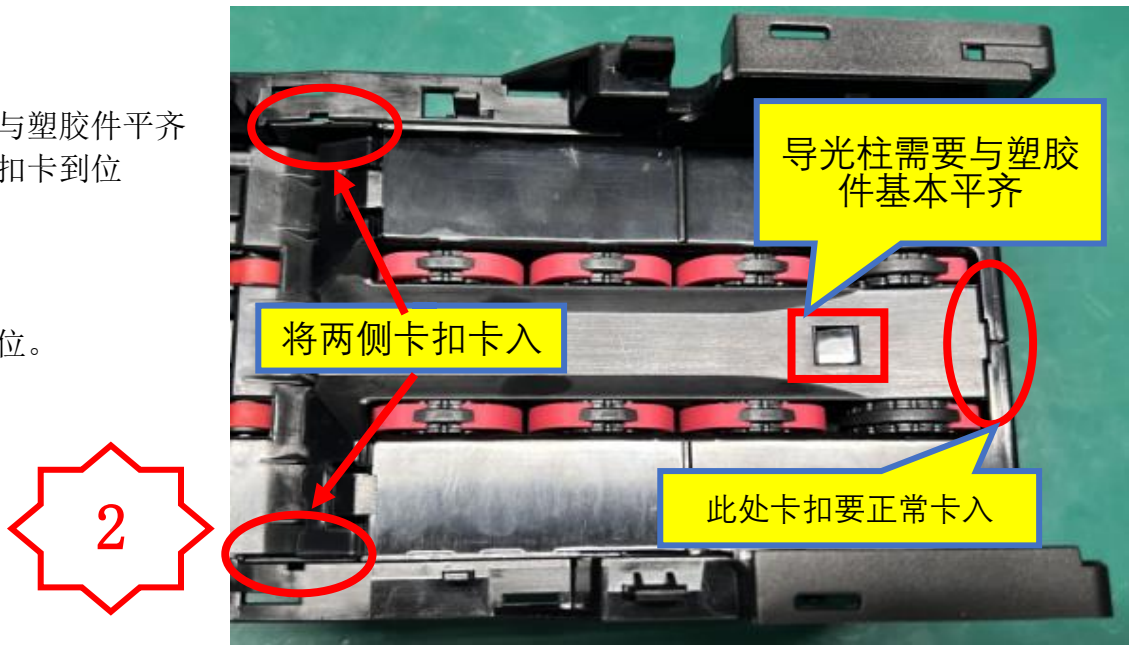

图二，装配到位后，检查两侧卡扣卡到位，导光柱需要与塑胶件平齐。

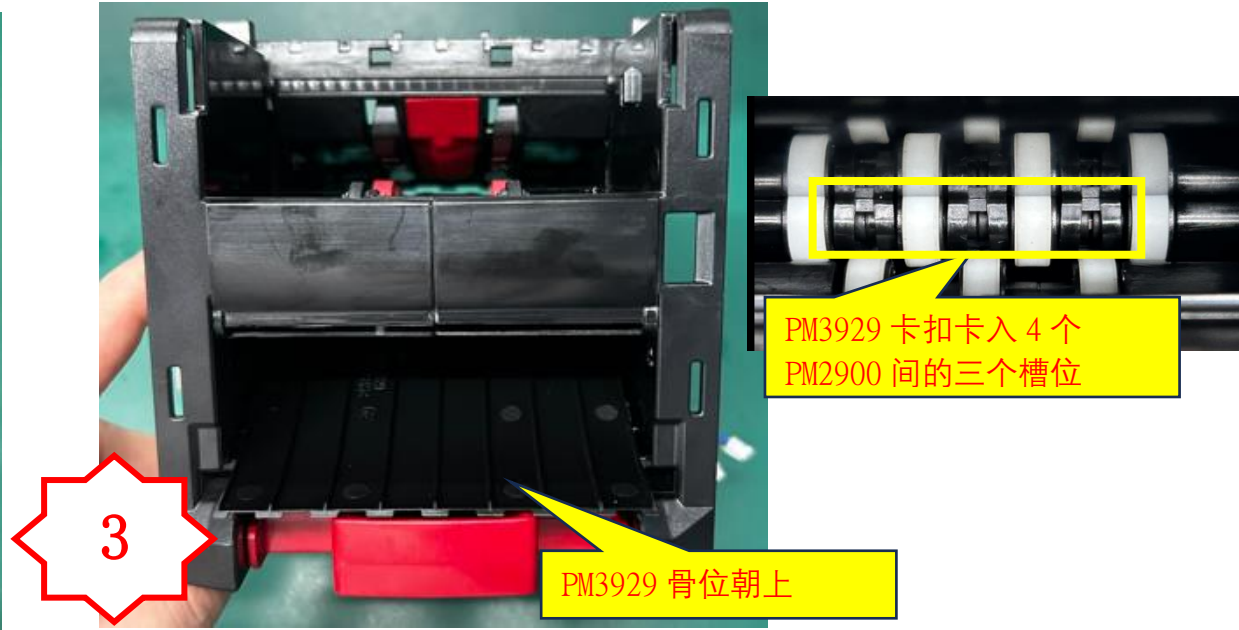

图三，在 PM2900 四个轮子间的 3 个槽位卡入 PM3929, 注意 PM3929 的方向骨位朝上，装配到位后活动顺畅。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3122-3	整机装配	页数	38/56	版本	2.2	38 (1/2) APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis	确认人： 张凤云	制定人： Vicky			

作业内容

1. 将治具压合垫片和五金轴定位治具分别装入组件上。
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3122-2		1

品质检查

- 自检：
1. 检查两个辅助治具装配到位。
- 互检：
1. 检查组件 18 处刷油位置无漏刷油

使用工具


治具压合垫片

五金轴定位治具

产量信息

作业工时： 43.33s/pcs 作业产量： 83 pcs/h

1

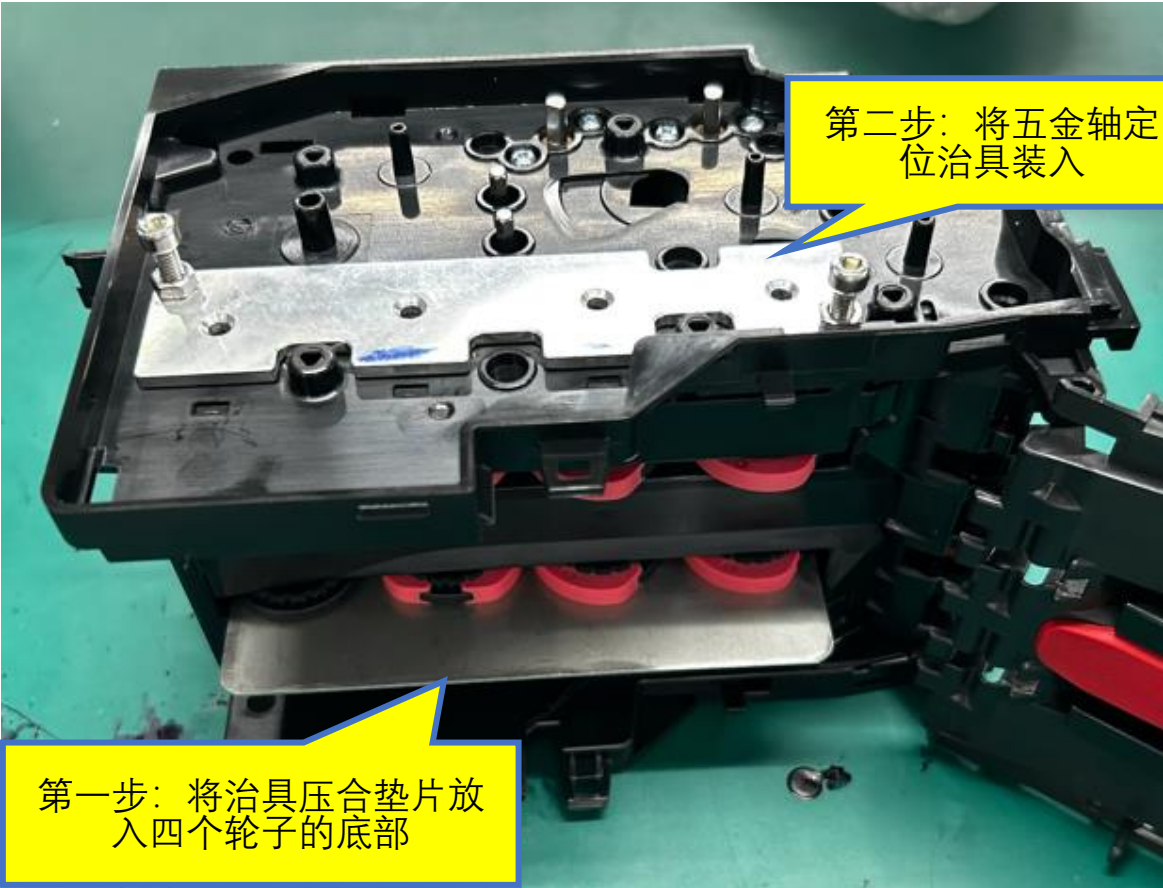

图一，将治具压合垫片和五金轴定位治具分别装入组件上。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3122-3	整机装配	页数	38/56	版本	2.2	38 (2/2) APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 将 PA3122-2 放到治具上, 再放入 4 根 MC323 五金轴进行压合, 压合前要确认五金轴装配到位。(如图 1 所示)
- 2. 检查压合后五金轴顶部到胶件圆孔平面深度尺寸: 3.0±0.3mm (如图 2 所示)
- 3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3122-2		1
MC323		4

品质检查

- 自检:
- 1. 检查 MC323 轴装配到位无漏装。
- 互检:
- 1. 检查组件 18 处刷油位置无漏刷油

使用工具


卡尺, 气动压合治具

气压: 0.5-0.7MPa




产量信息

作业工时: 43.33s/pcs 作业产量: 83 pcs/h

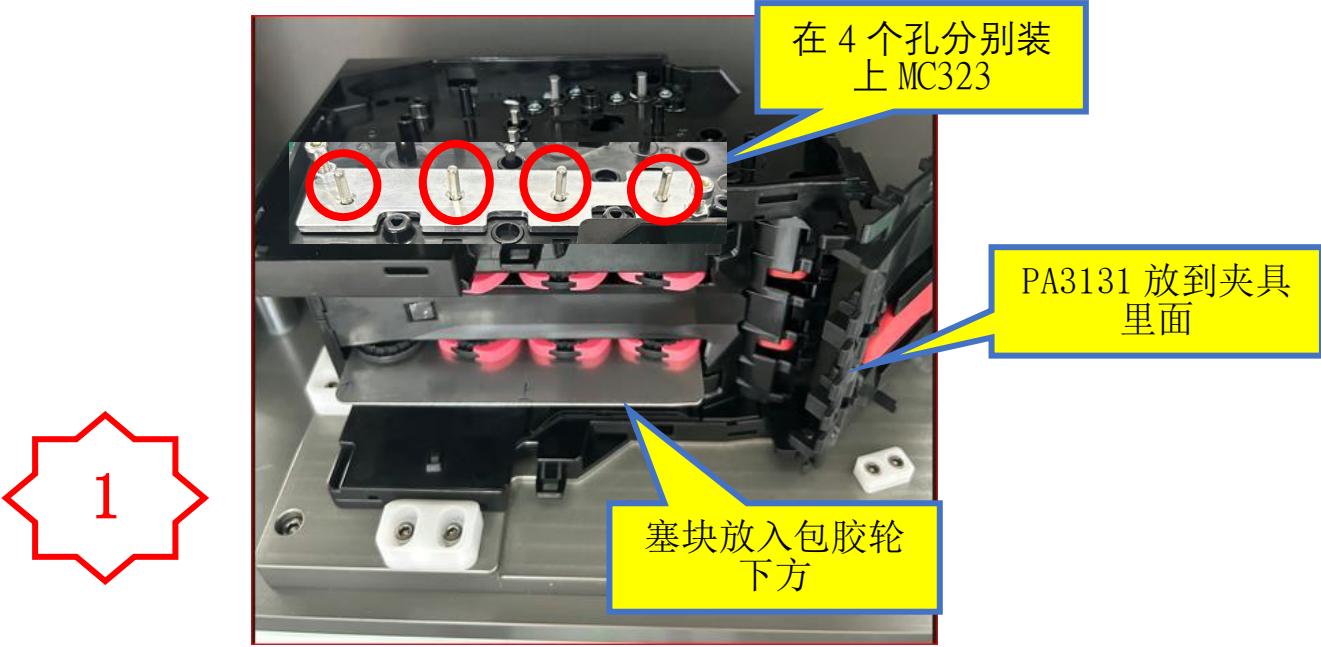

图一, 将 PA3122-2 放到治具上, 再放入 4 根 MC323 五金轴进行压合, 压合前要确认五金轴装配到位。

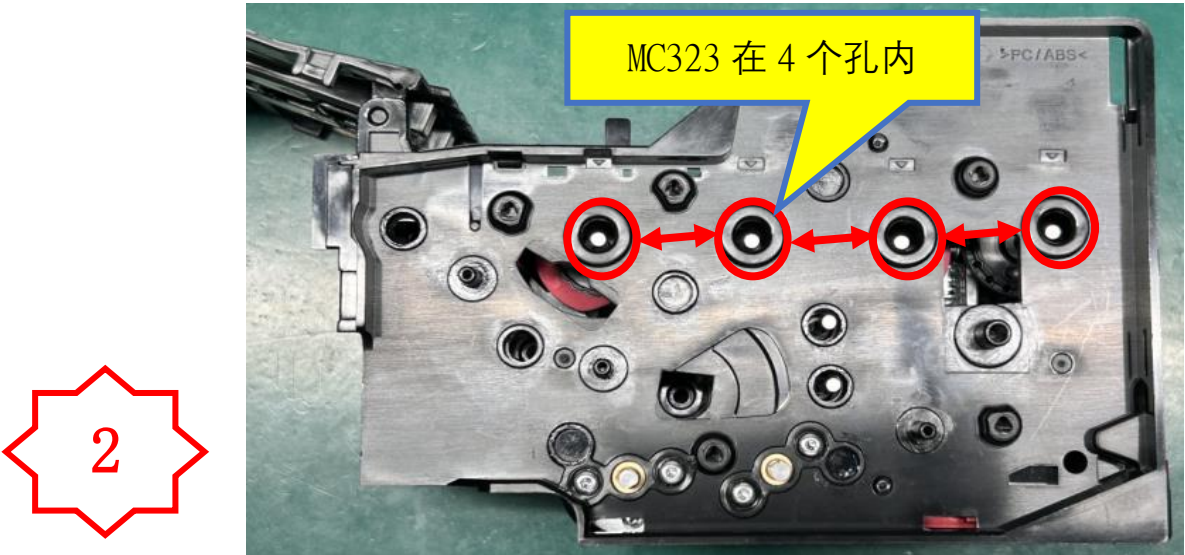

图二, 检查压合后五金轴顶部到胶件圆孔平面深度尺寸: 3.0±0.3mm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3122-4	整机装配	页数	39/56	版本	2.1	39 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Vicky			

作业内容

1. 用点油机在黄色箭头标示位置（共 18 处）各加大约 0.0071g NYE368F 油（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3122-3	BNF MAIN BODY AND DIVERTER ASSY	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 18 处油是否漏点油，油量每处大约 0.0071g
- 互检：
1. 检查 4 根 MC323 轴是否有漏装



使用工具

NYE 368F 油，点油机



产量信息

作业工时：52.21 s/pcs 作业产量：69 pcs/h

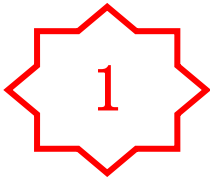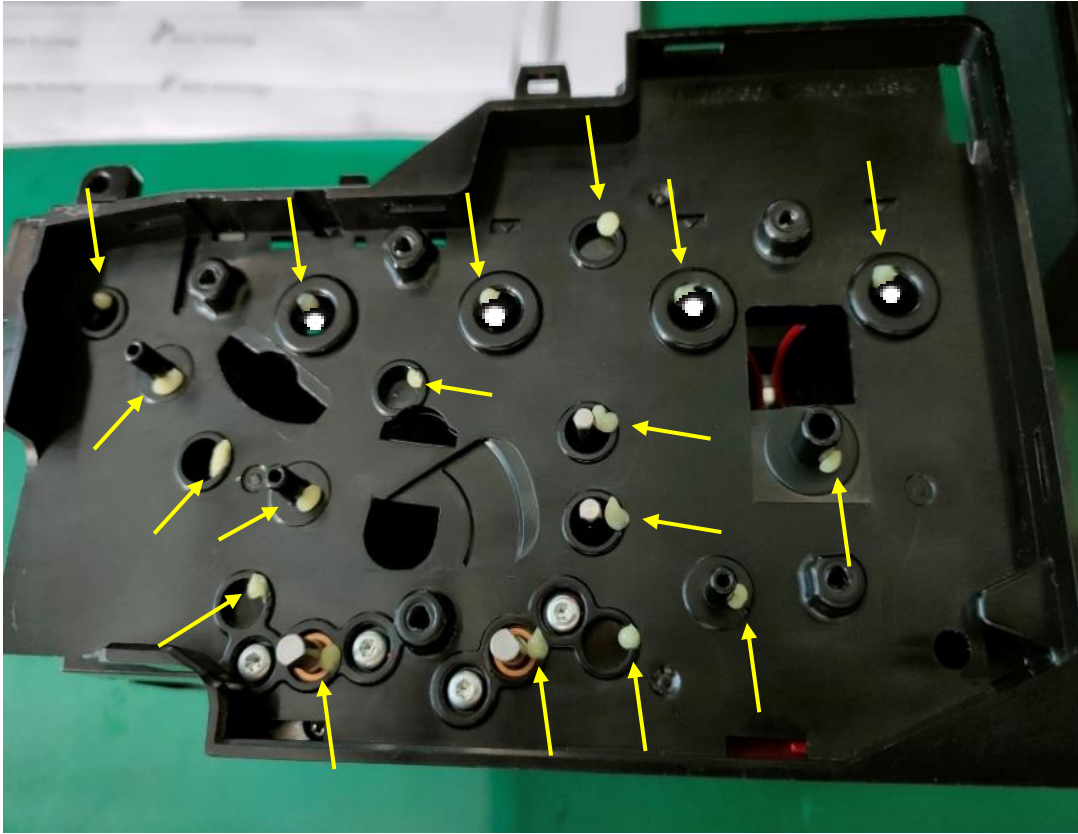

图一，用点油机在 18 处各加大约 0.0071g NYE368F 油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3122-5	整机装配	页数	40/56	版本	2.1	40 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky		

作业内容

1. 在 PA3122-4 上图示的 4 个孔分别装上 PM2776, 装入时请注意 PA3128 上的 8 个轮子长孔都是统一向上, 黑色骨在顶部居中, 再将齿轮箭头对准胶件上的三角标记。(如图 1 所示)

2. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3122-4		1
PM2776	26T GEAR	4

品质检查

自检:

- 1. 检查箭头、箭头和 8 个轮子的黑色骨顶部中间孔对齐
- 2. 检查 PM2776 齿轮是否安装到位


互检:

- 1. 检查齿轮是否有缩水、变形。
- 2. 检查 MC323 五金轴是否有漏装。

使用工具

产量信息

作业工时: 48.68s/pcs 作业产量: 74 pcs/h

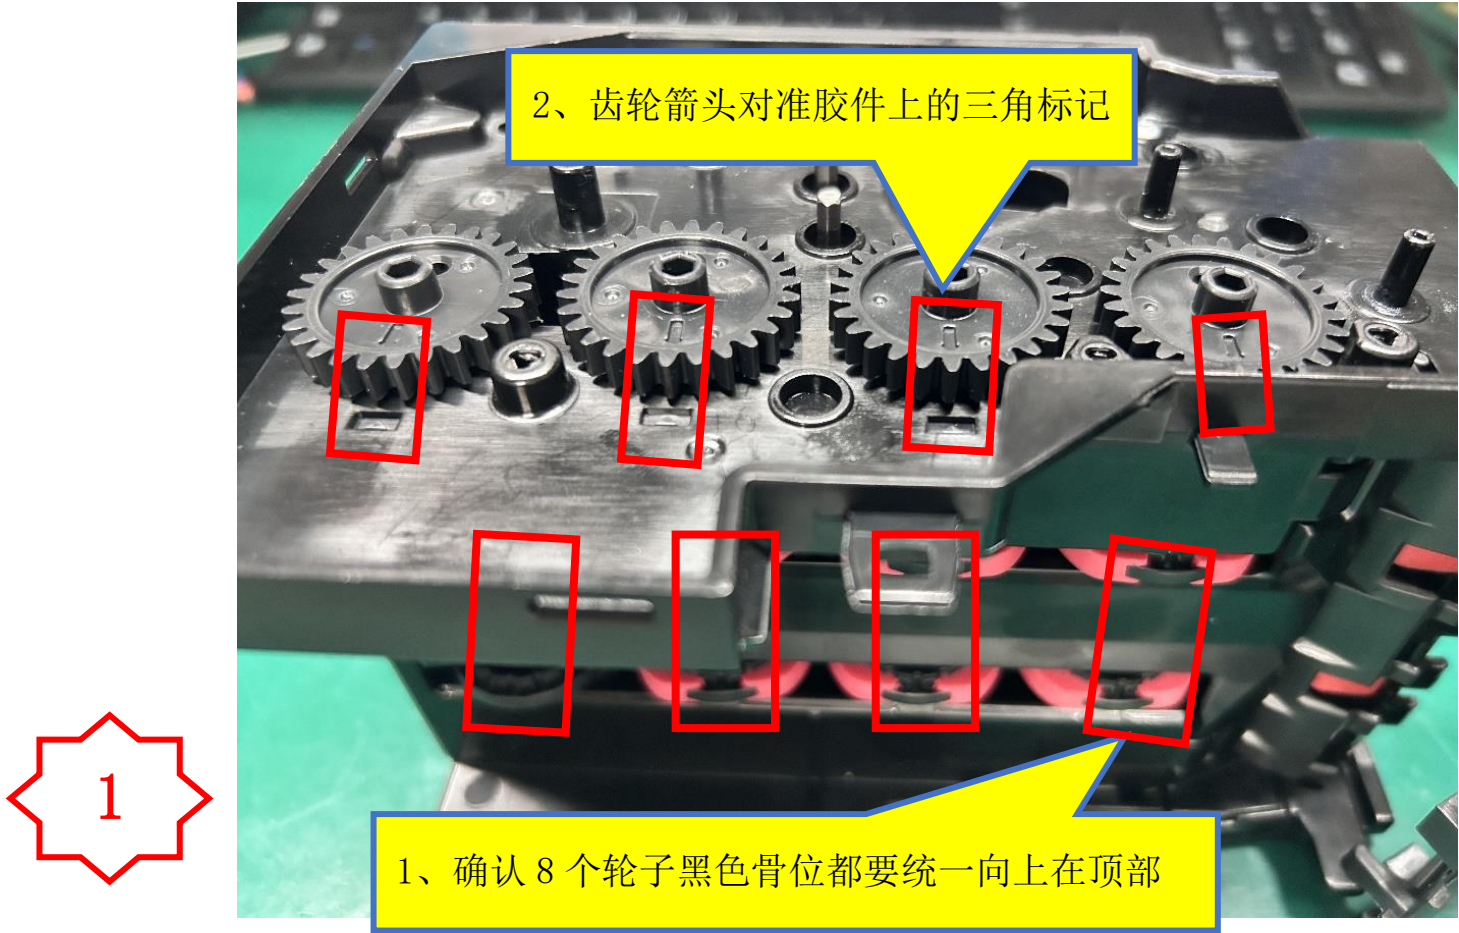

图一, 在 PA3122-3 上图示的 4 个孔分别装上 PM2776, 装入时请注意 PA3128 上的 8 个轮子统一方向, 黑色骨在顶部居中, 再将齿轮箭头对准胶件上的三角标记。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3122-6	整机装配	页数	41/56	版本	2.1	42
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Vicky		

受控文件

APPROVED 27 NOV 2025

作业内容

1. 在 PA3122-5 的马达轴上装入两个 PM2780，注意平面朝下方向装入，再装入 1 根 MC239 如图所示位置。**(如图一所示)**
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3122-5		1
MC239	HEX SHAFT	1
PM2780	BNF MOTOR GEAR 13T1M	2

品质检查


- 自检：
1. 检查 MC239 轴是否有漏装, 装配位置是否正确
2. 检查 PM2780 方向是否正确

- 互检：
1. 检查 4 个 PM2776 无漏装，装配方向正确

使用工具

产量信息

作业工时：13.75 s/pcs 作业产量：262 pcs/h

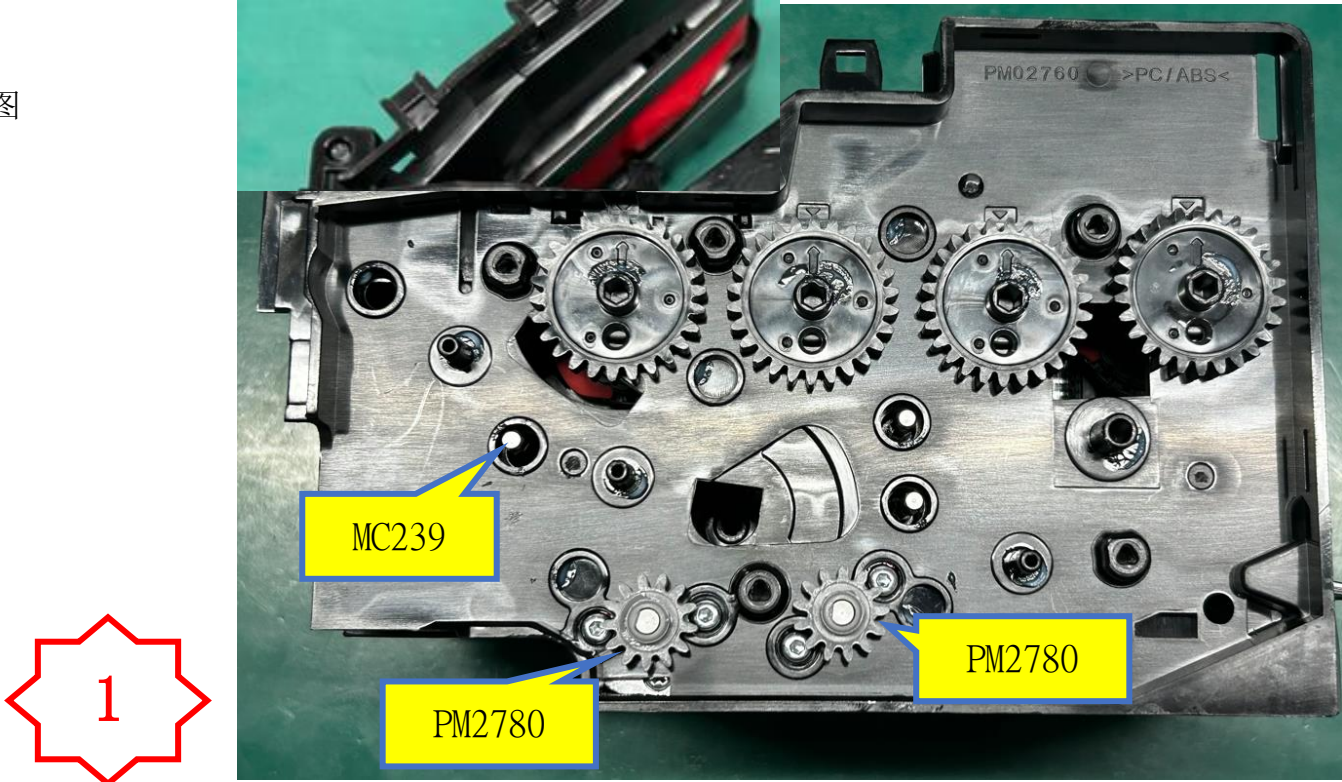

图一，在 PA3122-4 的马达轴上装入两个 PM2780，注意平面朝下方向装入，再装入 1 根 MC239 如图所示位置。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3122-7	整机装配	页数	42/56	版本	2.1	42 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis	确认人： 张凤云	制定人： Vicky			

作业内容

1. 将 6 个 PM647 装到相对应的位置。(如图一所示)
2. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3122-6		1
PM647	GEAR 13T1M	6

品质检查


- 自检:
1. 检查轮子是否有漏装

2. 检查齿轮方向是否正确
- 互检:
1. 检查 PM2780 和 MC239 是否有漏装

使用工具

产量信息

作业工时： 25.33s/pcs 作业产量：142 pcs/h

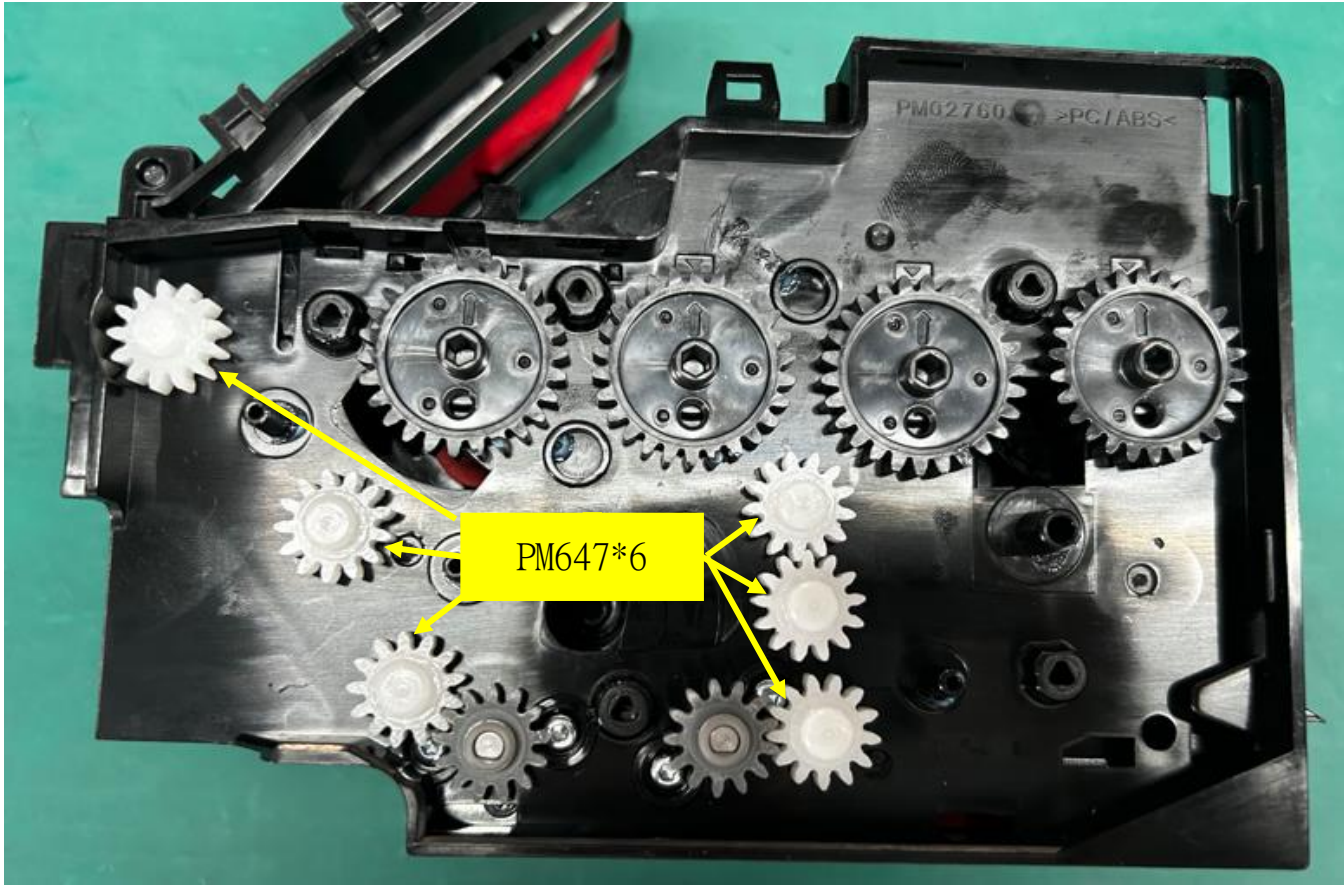

图一，将 6 个 PM647 装到相对应的位置。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3122-8	整机装配	页数	43/56	版本	2.1	43
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Vicky		

受控文件

APPROVED 27 NOV 2025

作业内容

1. 在图示位置装上 3 个 PM2181 和 1 个 PA3129 组件。(如图一所示)
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3122-7		1
PM2181	SPUR GEAR 21T-1M	3
PA3129	组件	1

品质检查

自检：

1. 检查 3 个 PM2181 和 1 个 PA3129 无漏装，装配位置正确。


互检：

1. 检查 6 个 PM647 无漏装, 装配位置正确。

使用工具

产量信息

作业工时： 25.33s/pcs 作业产量： 142pcs/h

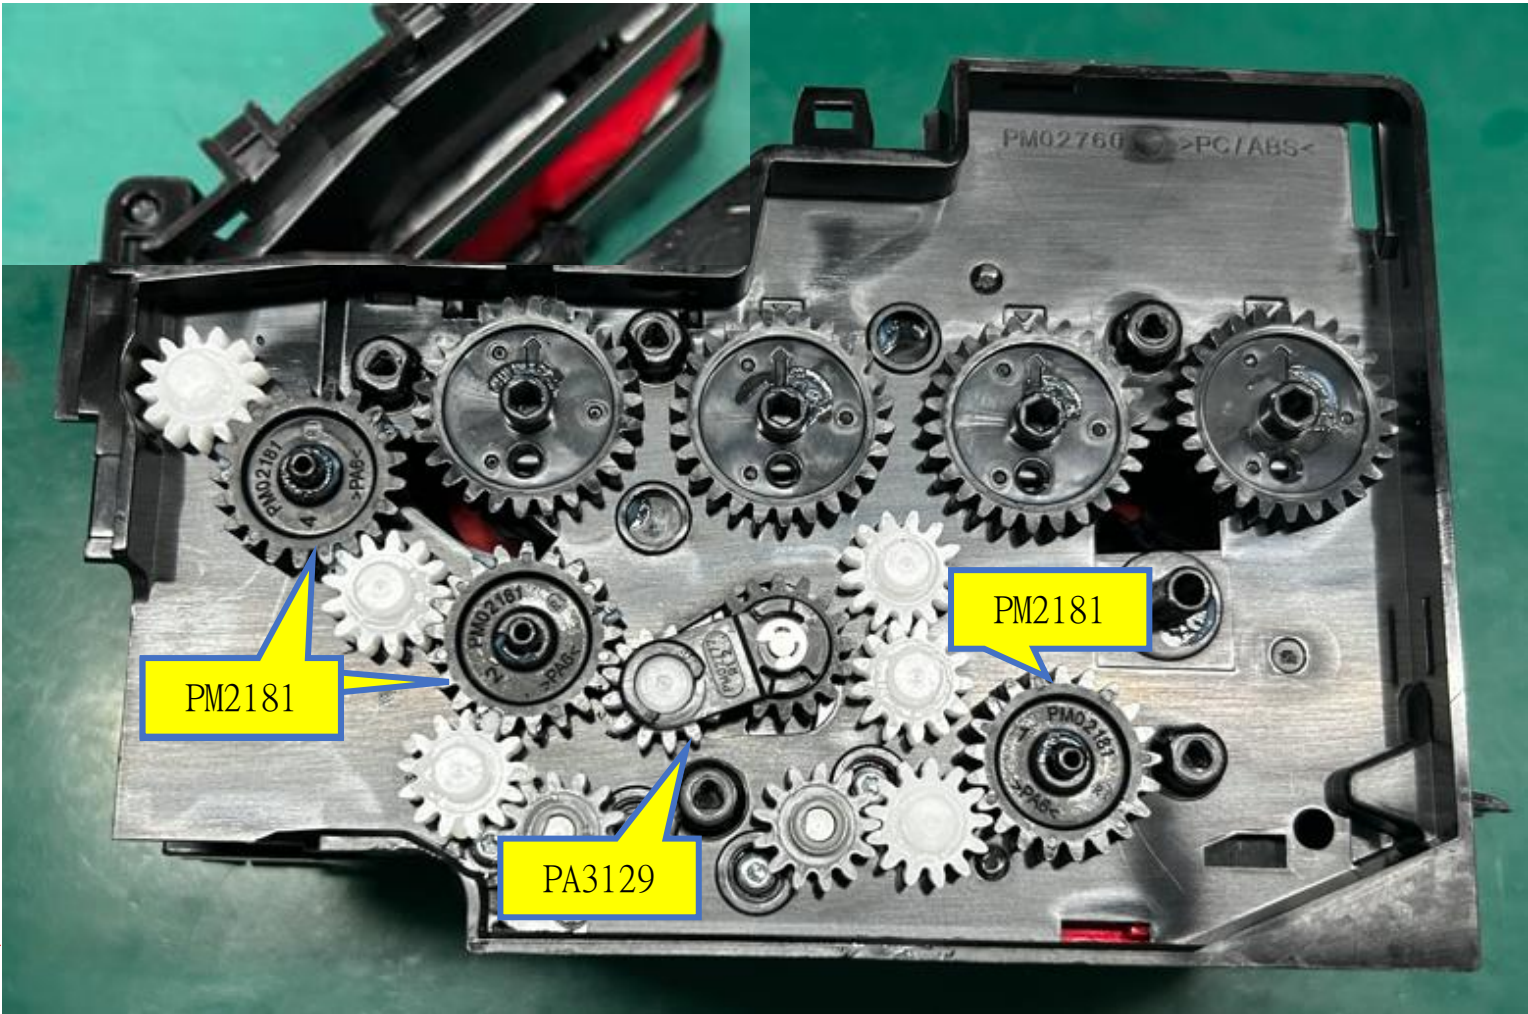

图一，在图示位置装上 3 个 PM2181 和 1 个 PA3129 组件。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3122-9	前置	页数	44/56	版本	2.1	44
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis	确认人： 张凤云	制定人： Vicky			APPROVED 27 NOV 2025

作业内容

1. 检查 8 个包胶轮方向一致，4 个齿轮箭头在 3 角框内，再装上箭头定位夹具。(如图一所示)
2. 将 1 个 PM666 和 2 个 PM647 孔朝下装到对应位置，装配完成后再取出治具。(如图二所示)
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3122-8	组件	1
PM666	GEAR 28T1M	1
PM647	GEAR 13T1M	2

品质检查

- 自检：
1. 检查 8 个包胶轮方向一致，4 个齿轮箭头在 3 角框内。
2. 检查 1 个 PM666 和 2 个 PM647 无漏装，装配位置正确。


- 互检：
1. 检查 3 个 PM2181 和 1 个 PA3129 无漏装或装错位置。

使用工具


PM2776 箭头固定块

产量信息

作业工时： 54.78s/pcs 作业产量： 66 pcs/h

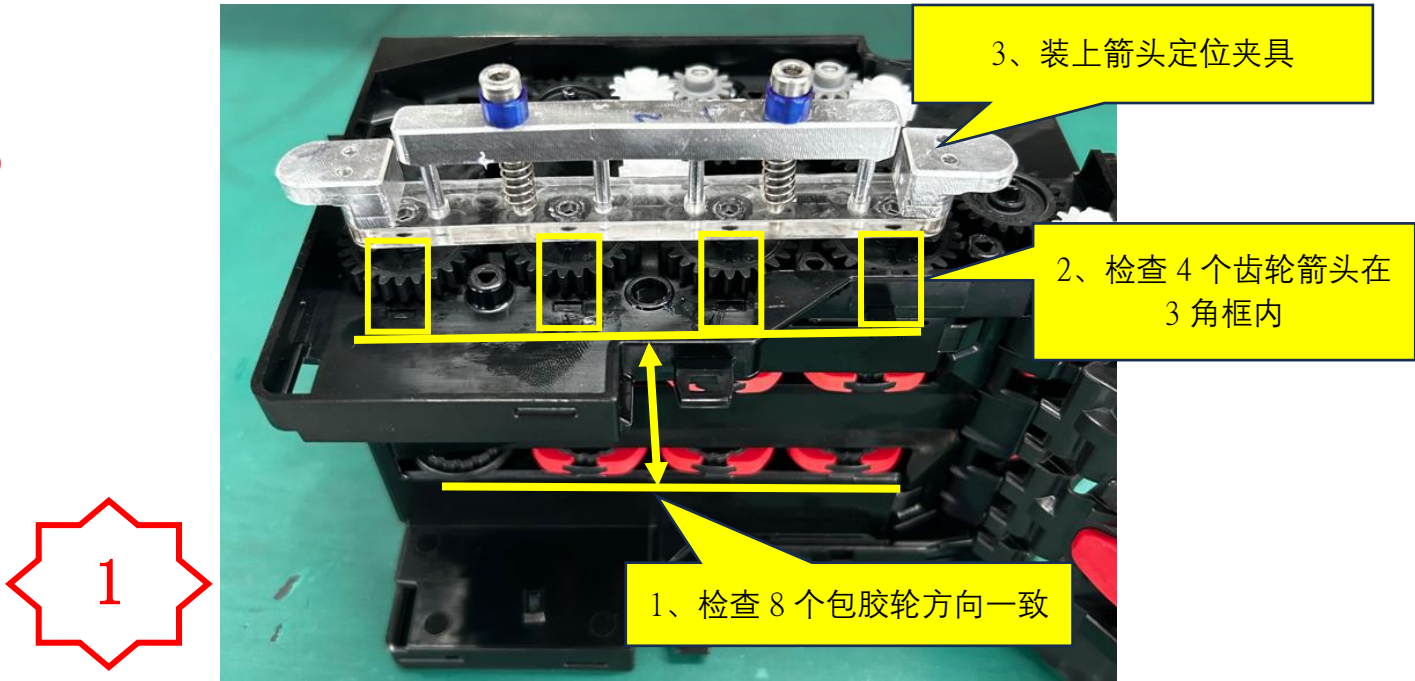

图一，检查 8 个包胶轮方向一致，4 个齿轮箭头在 3 角框内，再装上箭头定位夹具。

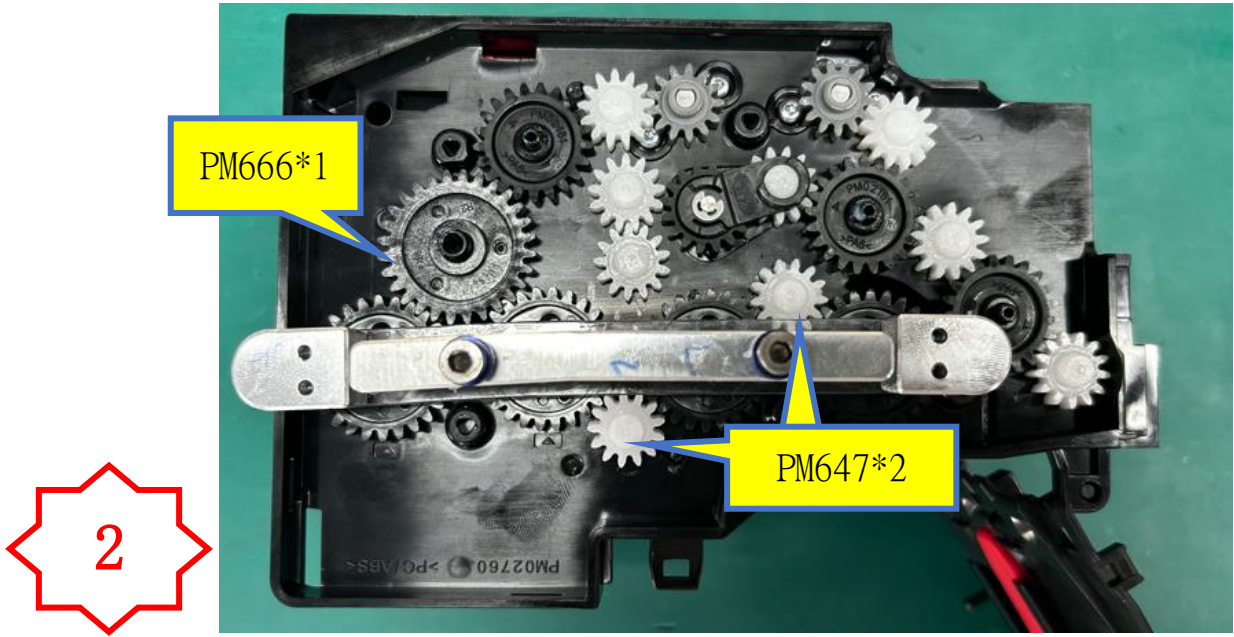

图二，将 1 个 PM666 和 2 个 PM647 孔朝下装到对应位置，装配完成后再取出治具。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3122-10	整机装配	页数	45/56	版本	2.1	45 (1/2) APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 黄色箭头标示位置柱子侧面点上适量的油脂（共 14 处）。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3122-9		1

品质检查

自检：

1. 检查无漏点油或点油位置错误

互检：

1. 检查 1 个 PM666 和 8 个 PM647 无漏装


使用工具

NYE 368F 油，点油机



产量信息

作业工时： 23s/pcs 作业产量： 150pcs/h

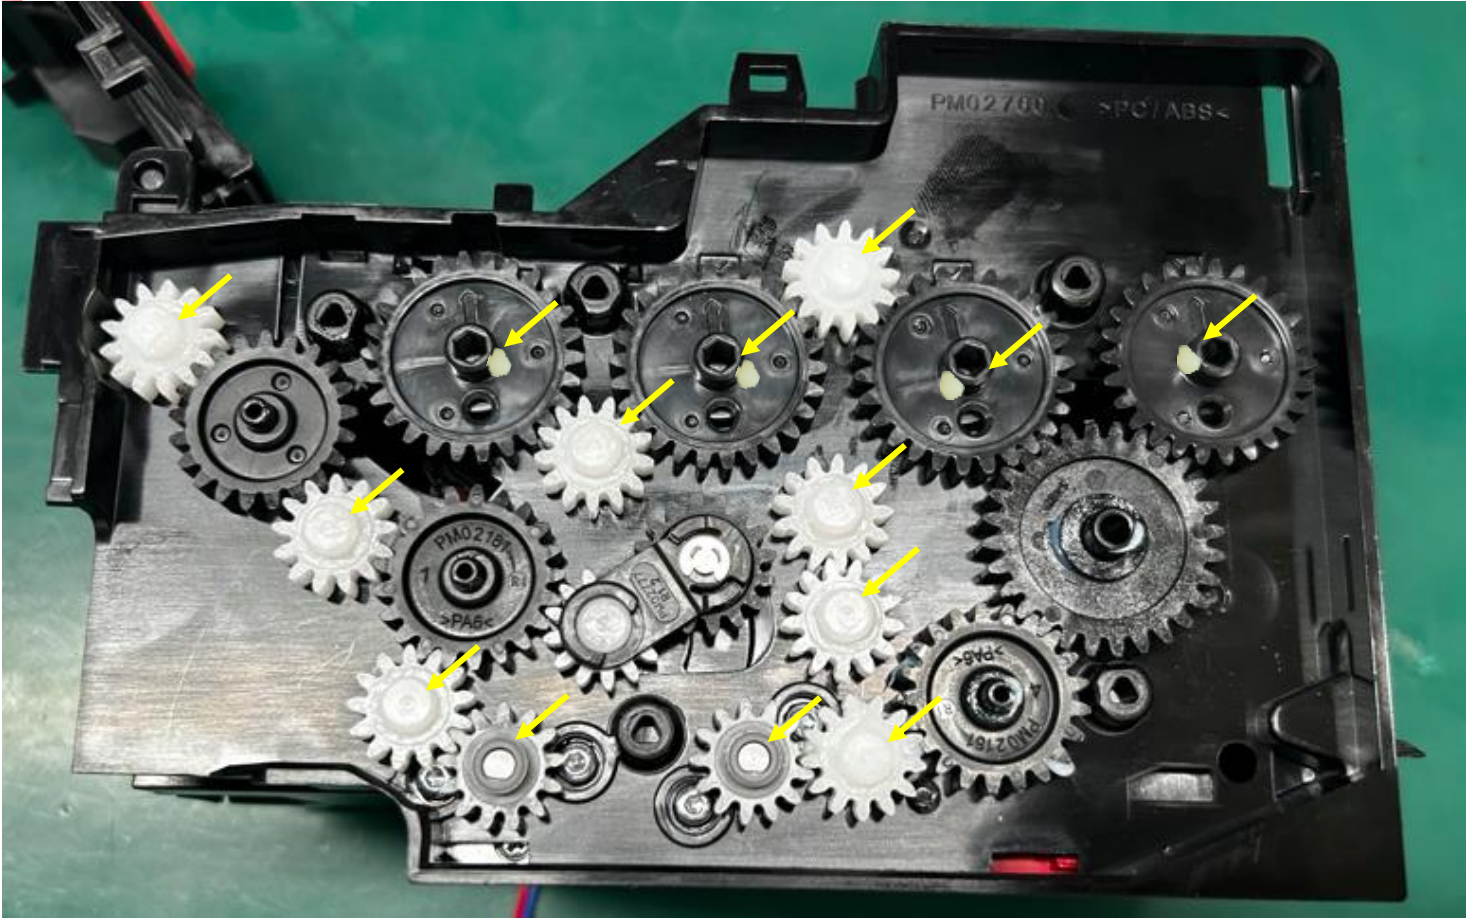

图一，黄色箭头标示位置柱子侧面点上适量的油脂（共 14 处）。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3122-10	整机装配	页数	45/56	版本	2.1	45 (2/2) APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 黄色箭头在齿轮平面上的骨位点上适量的油脂（4 处），红色箭头点在齿轮齿上（12 处），总共 16 处。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3122-9		1

品质检查

- 自检：
2. 检查无漏点油或点油位置错误
- 互检：
1. 检查 1 个 PM666 和 8 个 PM647 无漏装


使用工具

NYE 368F 油，点油机



产量信息

作业工时： 23s/pcs 作业产量： 150pcs/h

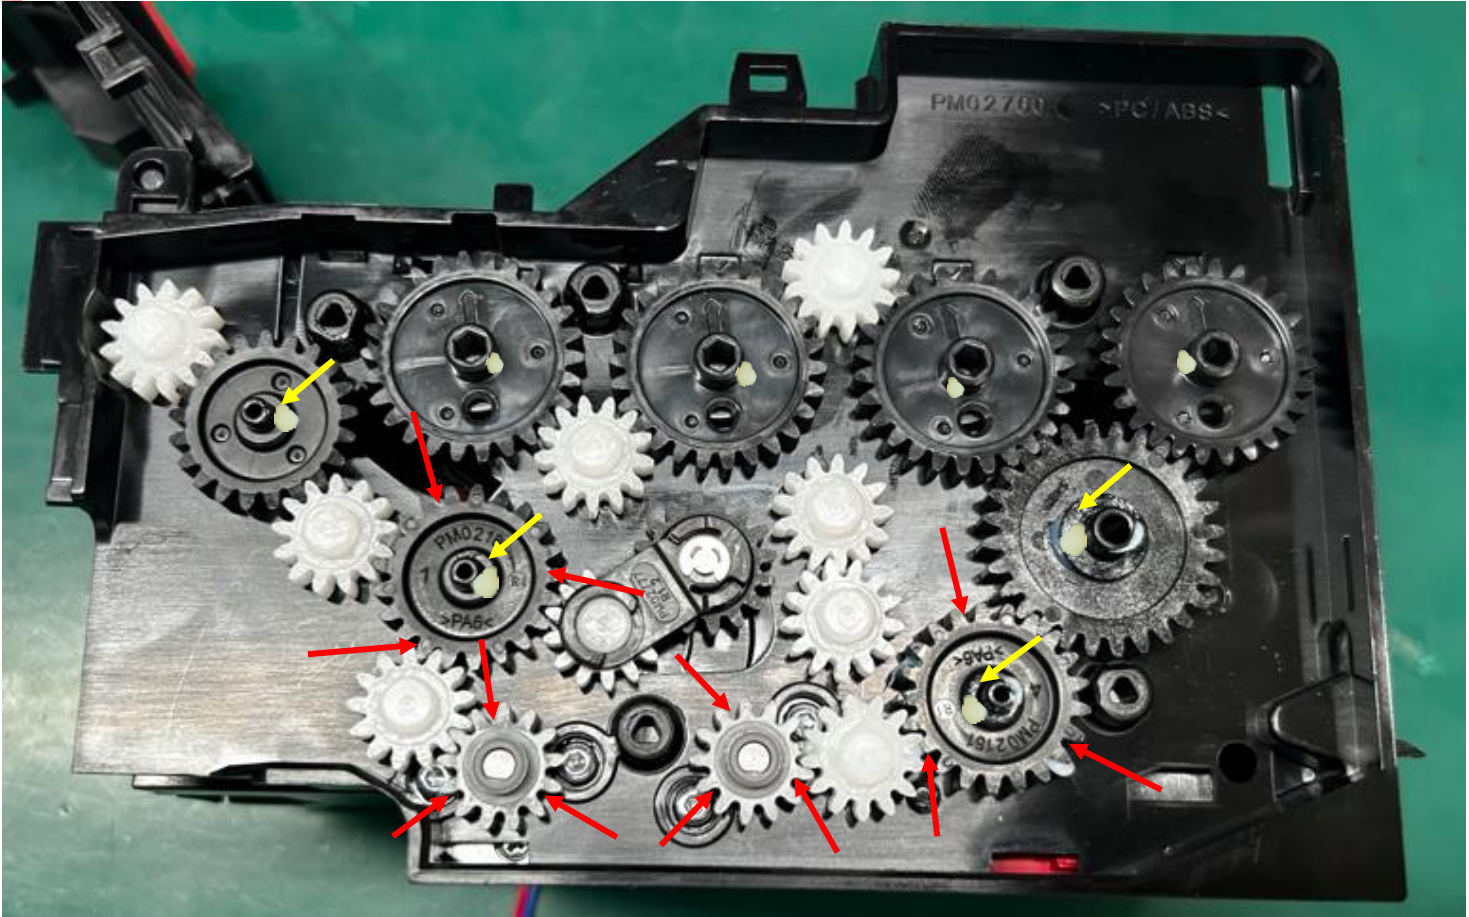

图一，黄色箭头在齿轮平面上的骨位点上适量的油脂（4 处），红色箭头点在齿轮齿上（12 处），总共 16 处。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3122-11	整机装配	页数	46/56	版本	2.1	46 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Vicky			

作业内容

1. 注意不可改变轮子的方向，装入 PM2768 齿轮盖，PM2776 的箭头和上方的箭头对齐偏差左右不可超过 10 度（如图一所示）
2. 在 PM2768 图示位置上打入五颗 SC2042 螺丝，注意装配到位后不能有滑牙或打不到位问题。（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3122-10		1
SC2042	TORX SCREW	5
PM2768	GEAR COVER	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 SC2042 螺丝是否打到位，不能漏打。

- 互检：
1. 检查箭头方向是否与 PA3128 上的 8 个轮子长孔相互对应
2. 检查 SC2042（短）螺丝不能混有 SC2028（长）螺丝


使用工具

电批/扭力：3.0-3.2kgf.cm

产量信息


作业工时： 34.22s/pcs 作业产量：105 pcs/h

1

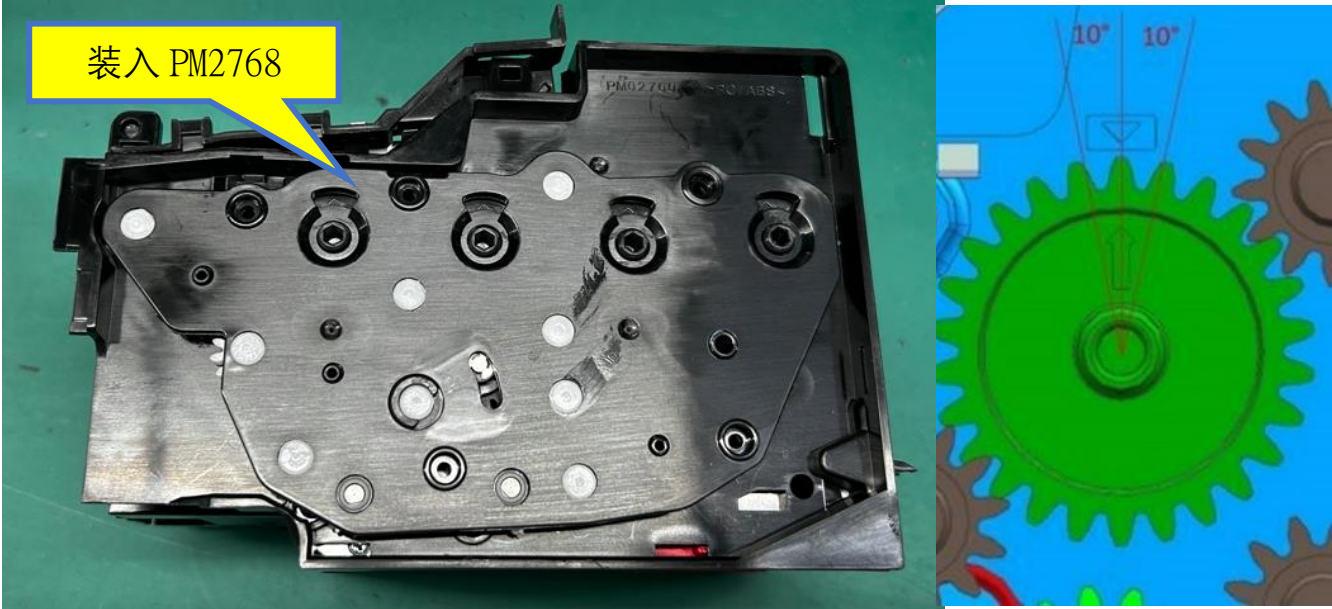

图一，注意不可改变轮子的方向，装入 PM2768 齿轮盖，PM2776 的箭头和上方的箭头对齐偏差左右不可超过 10 度

2

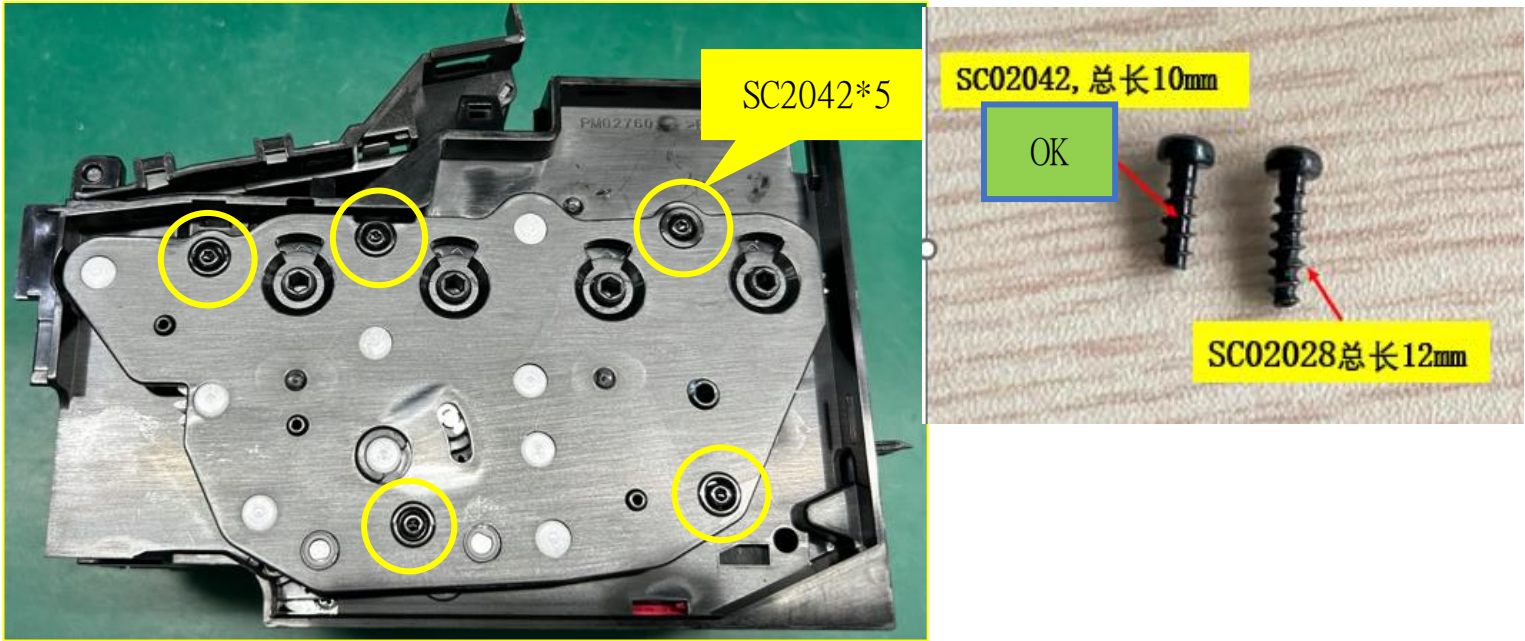

图二，在 PM2768 图示位置上打入五颗 SC2042 螺丝，注意装配到位后不能有滑牙或打不到位问题。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3122	半成品目检	页数	47/56	版本	2.1	42 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Vicky			

作业内容

根据图 1-5 描述要求，检查物料是否有错漏问题

PM2786*2

将两根线都卡到卡扣

SP2077 弹簧在卡扣上

1

PM647*8 正确方向，表面无孔

SC2042*5

箭头对准箭头，偏差左右不超出方格

2

PM2785 基本与黑色面平齐

PM2788*2

PM2772+SP2067 回弹顺畅

向后拉到底 2-3 次 PM2767 看是否回弹顺畅

3

里面 3 对 MP2060+MP2061，黑色平面朝上

导光柱需要与塑胶件基本平齐

此处卡扣要正常卡入

PM2773 和 PM2767 高出 PM2770 平面不能大于 0.5mm

4

外面 1 对 MP2062+MP2063，长孔朝上

两侧卡扣卡到位

5

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3121-1	整机装配	页数	48/56	版本	2.2	48
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Vicky			

受控文件

APPROVED 27 NOV 2025

作业内容

1. 用点油机在黄色箭头的孔各加 0.0071g NYE368F 油 (如图一所示)
2. 装入一个 PM2778+MC2338 (长轴)，压到位后，PM2778 上的箭头和组件上的箭头对应。(如图二所示)
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3122	组件	1
PM2778+MC2338	BNF POSITION FLAG 组件	1

品质检查

- 自检:
1. 检查油是否漏刷
2. 检查 MC2338+PM2778 组件无漏装，装配方向正确
- 互检:
1. 检查 PA3122 组件的 5 个 SC2042 螺丝不漏打

使用工具


NYE 368F 油，点油机



产量信息


作业工时: 36.76s/pcs 作业产量: 98pcs/h

1

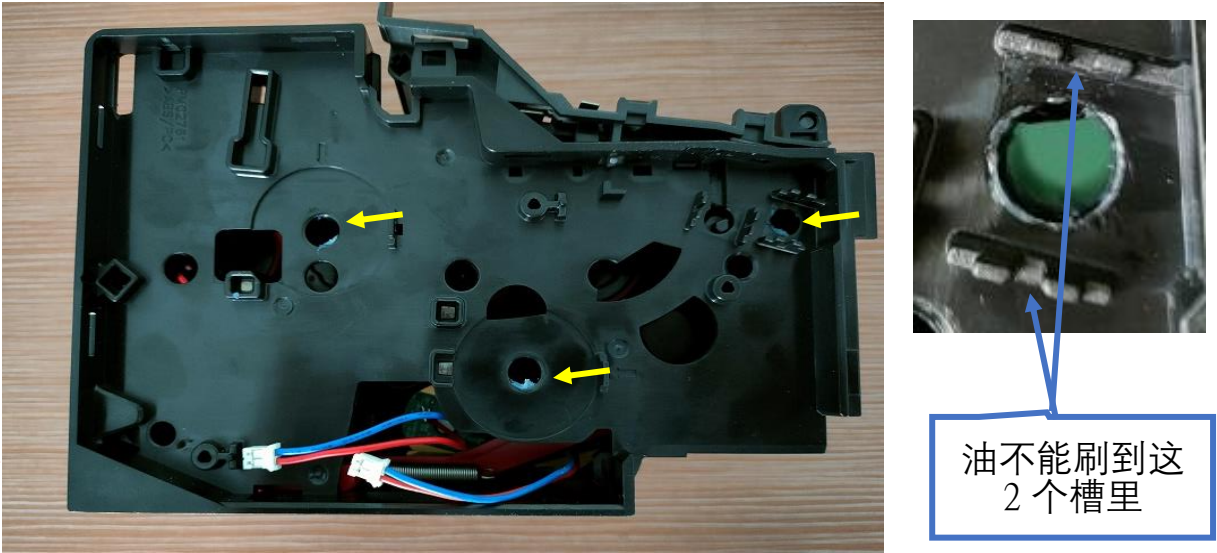

图一，用点油机在黄色箭头的孔各加 0.0071g NYE368F 油

2

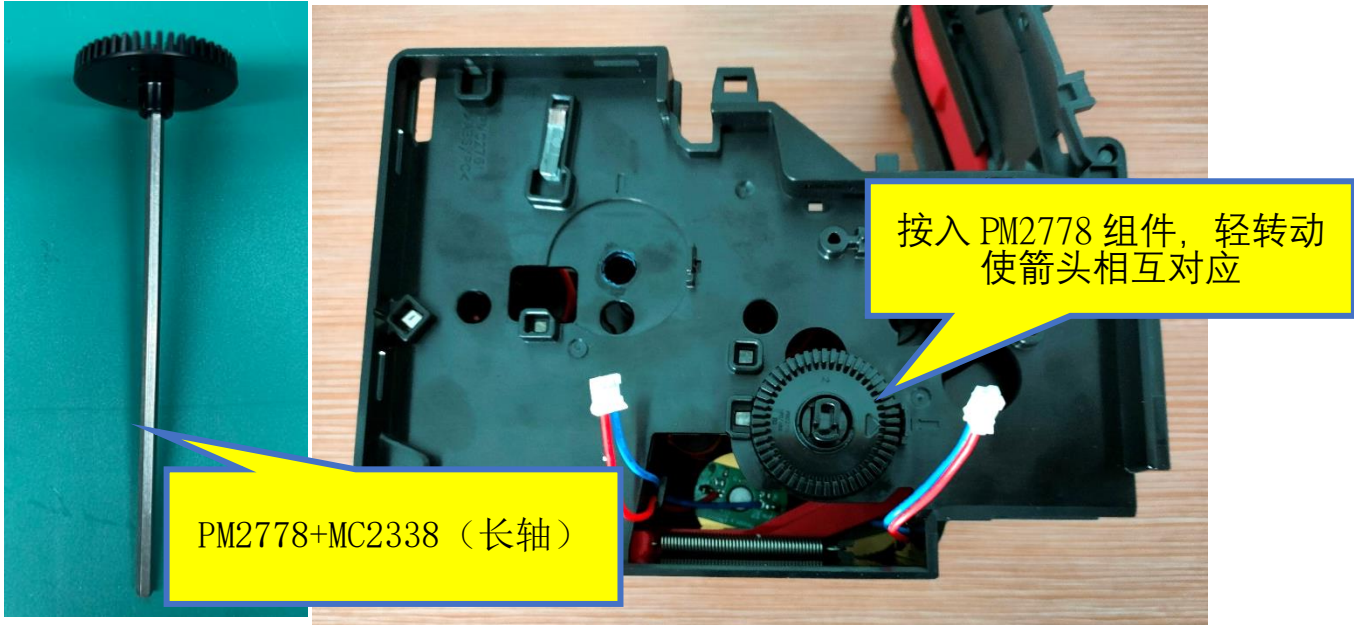

图二，装入一个 PM2778+MC2338 (长轴)，压到位后，PM2778 上的箭头和组件上的箭头对应。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3121-2	整机装配	页数	49/56	Rev No.	2.2	49 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky		

作业内容

- 1. 将 PM2783 装到组件上 (如图一所示)
- 2. 装入 MC2338+PM2779, 两个轮子的平面需要与平面平齐, PM2779 槽位与 PM2761 上的槽位对齐。(如图二所示)
- 3. 物料号描述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3121-1		1
PM2783	LIGHTPIPE	1
PM2779+MC2338 组件		1

品质检查

- 自检:
- 1. 检查 PM2783 无漏装。
 - 2. 检查 PM2779+MC2338 (长轴) 装配到位。
- 互检:
- 1. 检查 MC2338+PM2778 组件无漏装, 装配方向正确


使用工具

产量信息

作业工时: 36.76s/pcs 作业产量: 98 pcs/h



图一, 将 PM2783 装到组件上

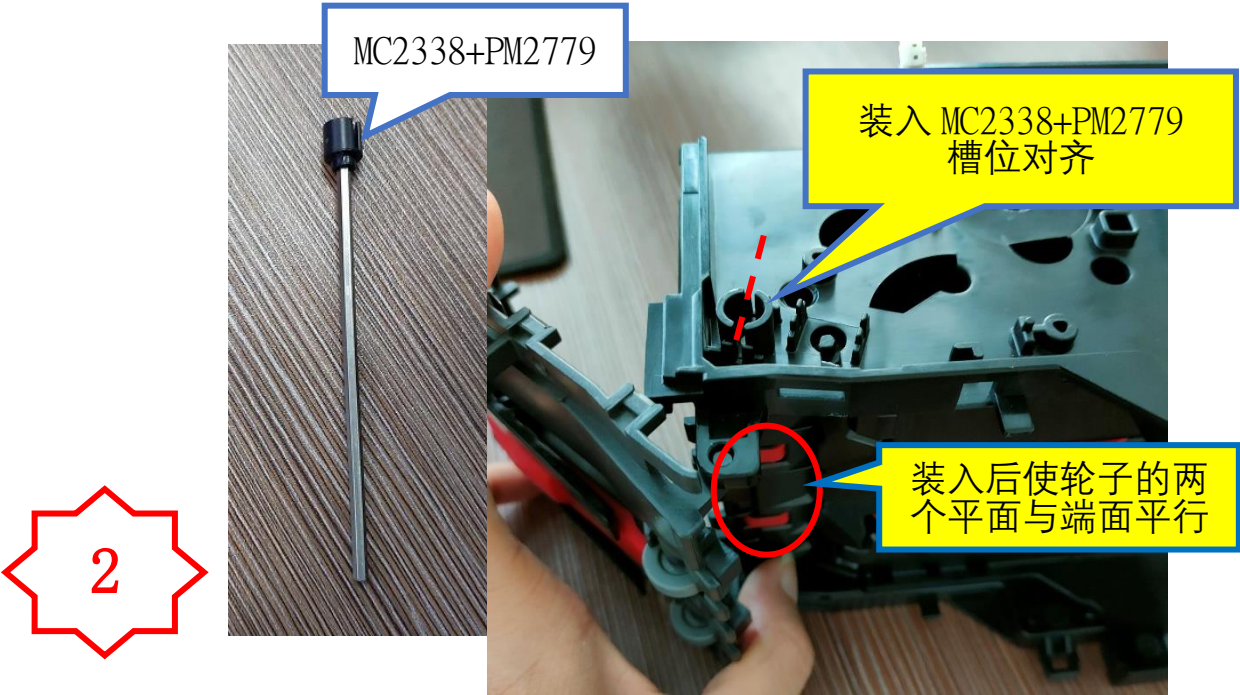

图二, 装入 MC2338+PM2779, 两个轮子的平面需要与平面平齐, PM2779 槽位与 PM2761 上的槽位对齐。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3121-3	整机装配	页数	50/56	版本	2.1	50
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky		

受控文件

APPROVED 27 NOV 2025

作业内容

- 1. 在 PM2772 底部塞入 0.7mm 的塞尺（如图一所示）
- 2. PM2779 装入后凹槽形成同一直线上（红色虚线）（如图二所示）
- 3. 确认 MP2060 和 MP2061 轮子黑色孔在顶部，再将 PM2778+MC2017（短轴）装入槽内，PM2778 箭头对准 PM2761 上的箭头（如图三所示）
- 4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3121-2	组件	1
PM2778+MC2017	组件	1
PM2779	POSITION FLAG	1

品质检查


- 自检：
- 1. 检查 PM2778 组件的箭头是否相互对应
 - 2. 检查 PM2779 是否安装到位，方向正确。
- 互检：
- 1. 检查 PM2778 是否箭头相互对应
 - 2. 检查 PM2779 是否开口完全对应

使用工具

0.7mm 塞尺

产量信息

作业工时： 36.76s/pcs 作业产量： 98pcs/h

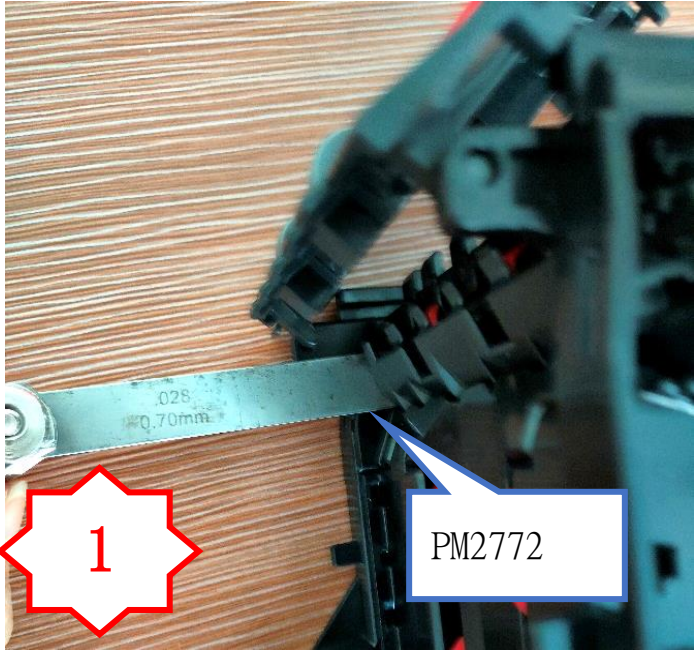

图一，在 PM2772 底部塞入一根 0.7mm 的塞尺



图二，PM2779 装入后凹槽形成同一直线上（红色虚线）



图三，确认 MP2060 和 MP2061 轮子黑色孔在顶部，再将 PM2778+MC2017（短轴）装入槽内，PM2778 箭头对准 PM2761 上的箭头

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3120-1	整机装配	页数	52/56	版本	2.2	54 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis	确认人： 张凤云		制定人： Vicky			

作业内容

1. 按图示 1-5 步顺序装入 PM2763 侧盖，注意各卡扣要扣合到位 (如图一所示)
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3121-4	MAIN BODY ASSY	1
PM2763	RHS COVER	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 PM2763 是否安装到位，各卡扣扣合到位。
- 互检：
1. 检查盖子能否正常开合，两边红色按钮回弹顺畅。

使用工具

锤子

产量信息

作业工时： 33.28s/pcs 作业产量： 108pcs/h



图一，按图示 1-5 步顺序装入 PM2763 侧盖，注意各卡扣要扣合到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3120-2	整机装配	页数	53/56	版本	2.2	53 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis	确认人： 张凤云		制定人： Vicky			

作业内容

1. 按图示 1-5 步顺序装入 PM2762 侧盖，注意各卡扣要扣合到位，装配后间隙不大于 0.5mm（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3120-1		1
PM2762	LHS COVER	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 PM2762 各卡扣扣合到位。

2. 检查装到位后侧盖间隙不大于 0.5mm.

- 互检：
1. 检查 PM2763 各卡扣扣合到位

使用工具

塞尺，锤子

产量信息

作业工时： 33.28s/pcs 作业产量：108 pcs/h



图一，按图示 1-5 步顺序装入 PM2762 侧盖，注意各卡扣要扣合到位，装配后间隙不大于 0.5mm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3120-4	整机	页数	55/56	版本	2.2	55 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Vicky		

作业内容

1. 在图示的位置贴上条码标签（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3120-3		1
LB169		1

品质检查

自检：

1. 检查条码标签方向是否正确


互检：

1. 检查两侧盖各卡扣扣到位，装入后间隙、段差不大于 0.5mm

使用工具

产量信息

作业工时： 16.18s/pcs 作业产量：222 pcs/h

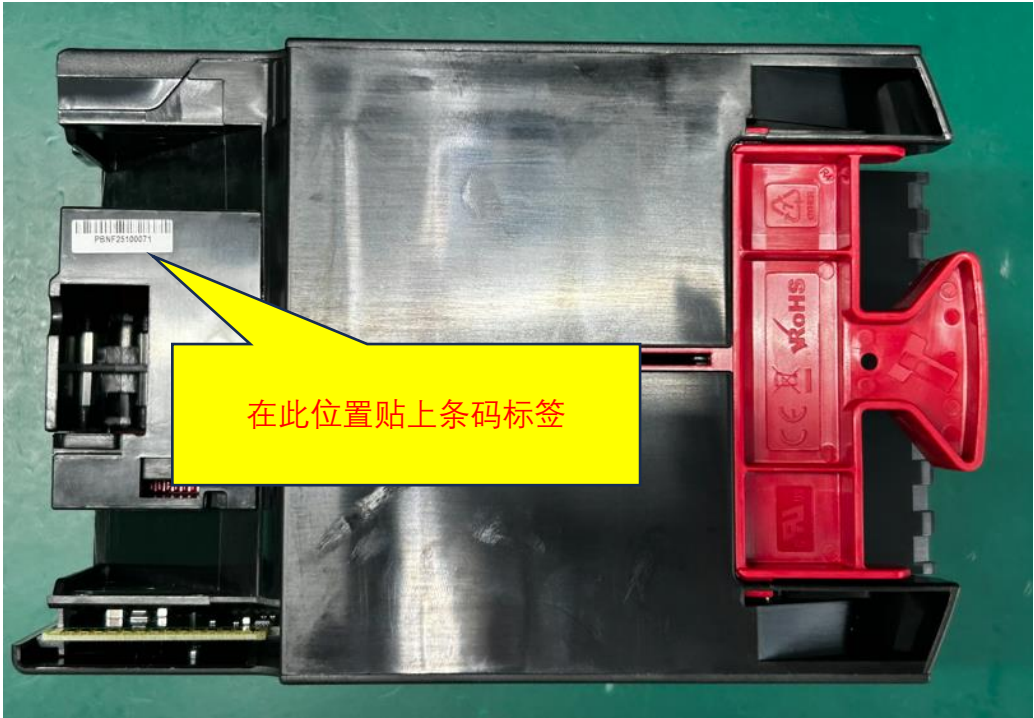


图一，在图示的位置贴上条码标签

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BUNCH NOTE FEEDER			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA3120	整机目检	页数	56/56	版本	2.2	56 APPROVED 27 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Vicky				

作业内容

根据图 1-5 上的描述检查机器
是否有错漏装问题

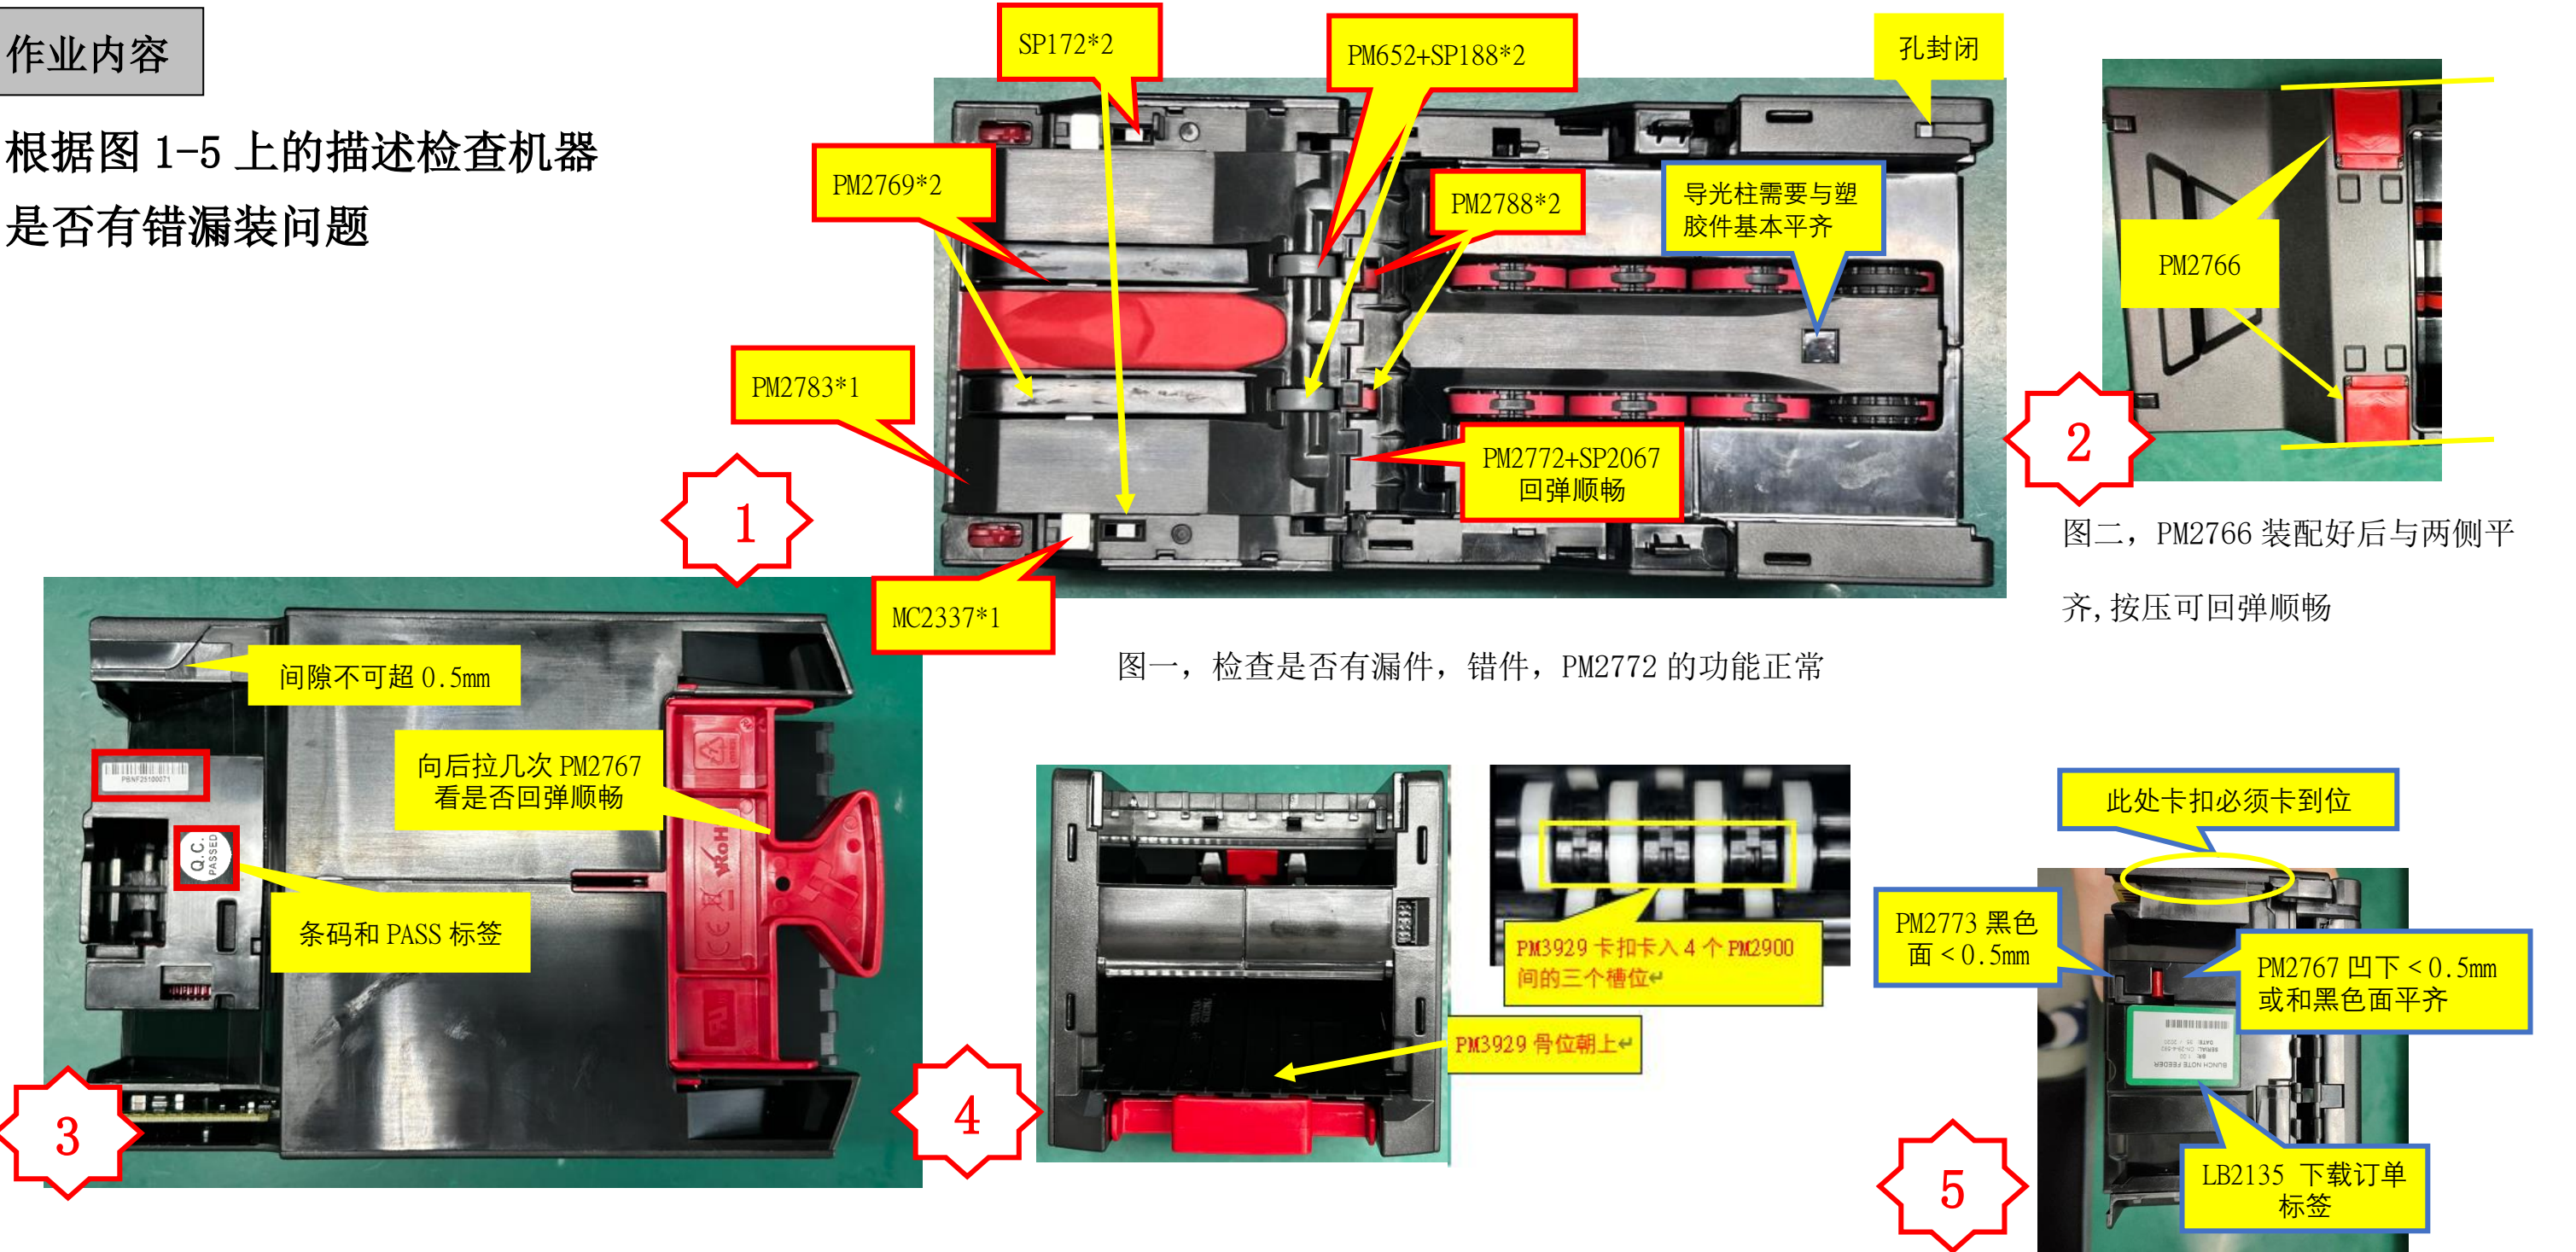

图一，检查是否有漏件，错件，PM2772 的功能正常

图二，PM2766 装配好后与两侧平齐，按压可回弹顺畅

图三，检查 PM2767 功能是否 OK，条码标签和 PASSD（针对打包出货机）是否有贴，侧盖间隙不可超 0.5mm

图四，检查 PM3929 的方向骨位朝上，活动顺畅。

图五，侧盖是否卡到位，及上面的提示的信息，

注意：LB2135 订单标签只有出订单才需要贴