



INTELLIGENCE IN VALIDATION

NV9S/CBA9 CB PA3578 作业指导书

APPROVED 14 AUG 2025

[illegible]

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S/CBA9 CB - PA3578			受控文件 APPROVED 14 AUG 2025 1.2 作业序号 1
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3578-1	SUB-ASSY	页码	1/13	版本		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	David	确认人:	苏宁 张凤云	制定人:	Vicky

作业内容

1. 先将 PM03086 放入治具，再将两个 PM3258 分别预装在 PM3086 如图示对应位置，再进行压合，检查两个 PM03258 是否压合到位。（如图一所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3086	上壳	1
PM3258	导光柱	2


品质检查

- 自检
1. 检查 PM3258 无漏装、或装配不到位。
- 互检
1. 检查 PM3258 来料无刮花、缩水等不良


使用工具

气动压合治具
气压：0.5-1.0MPa

产量信息

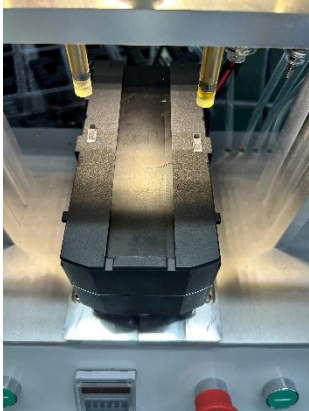

1

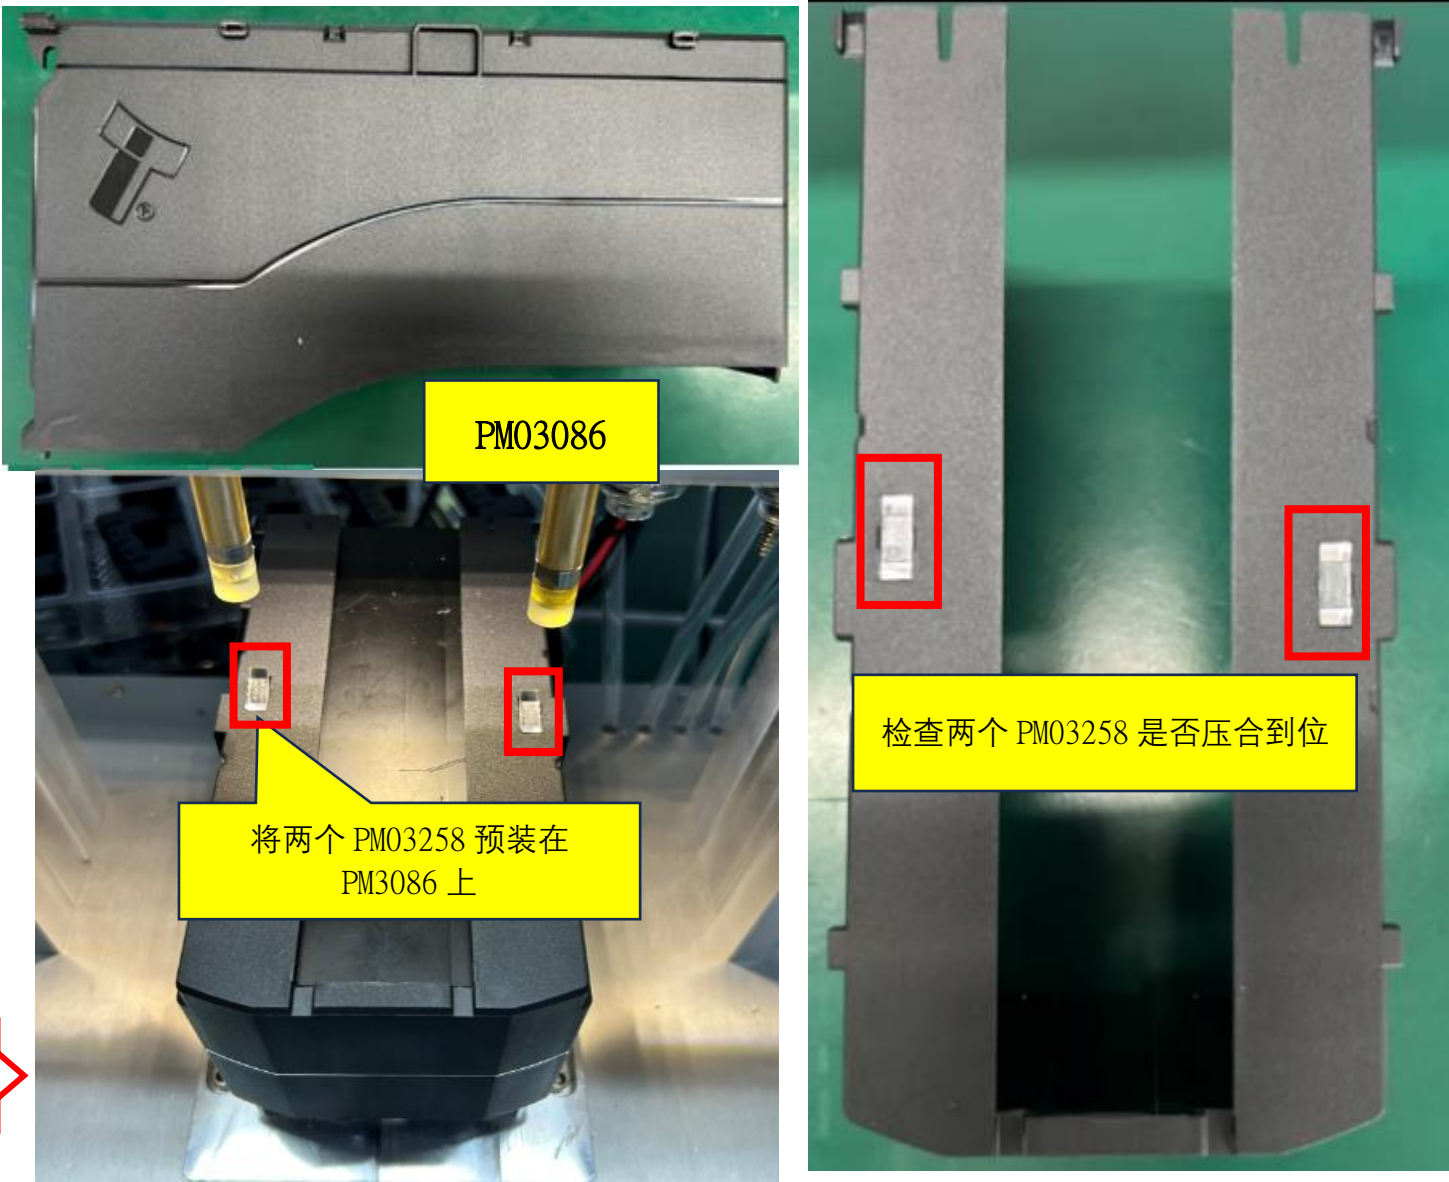

图一，先将 PM03086 放入治具，再将两个 PM3258 分别预装在 PM3086 如图示对应位置，再进行压合，检查两个 PM03258 是否压合到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S/CBA9 CB - PA3578			
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3578-3	SUB-ASSY	页码	3/13	版本	1.2	作业序号 3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: David		确认人: 苏宁 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

1. 将两个 PM3089 预装在一起，再放到治具上压合，注意各卡扣扣合到位。（如图一所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3089		2


品质检查

- 自检
1. 检查两个 PM3089 各卡扣扣合到位。
- 互检
1. 检查 PM03089 来料无变形、混料等不良。

使用工具

NV9S/CBA9 钱箱 气动压合治具
气压：0.5-1.0MPa

产量信息

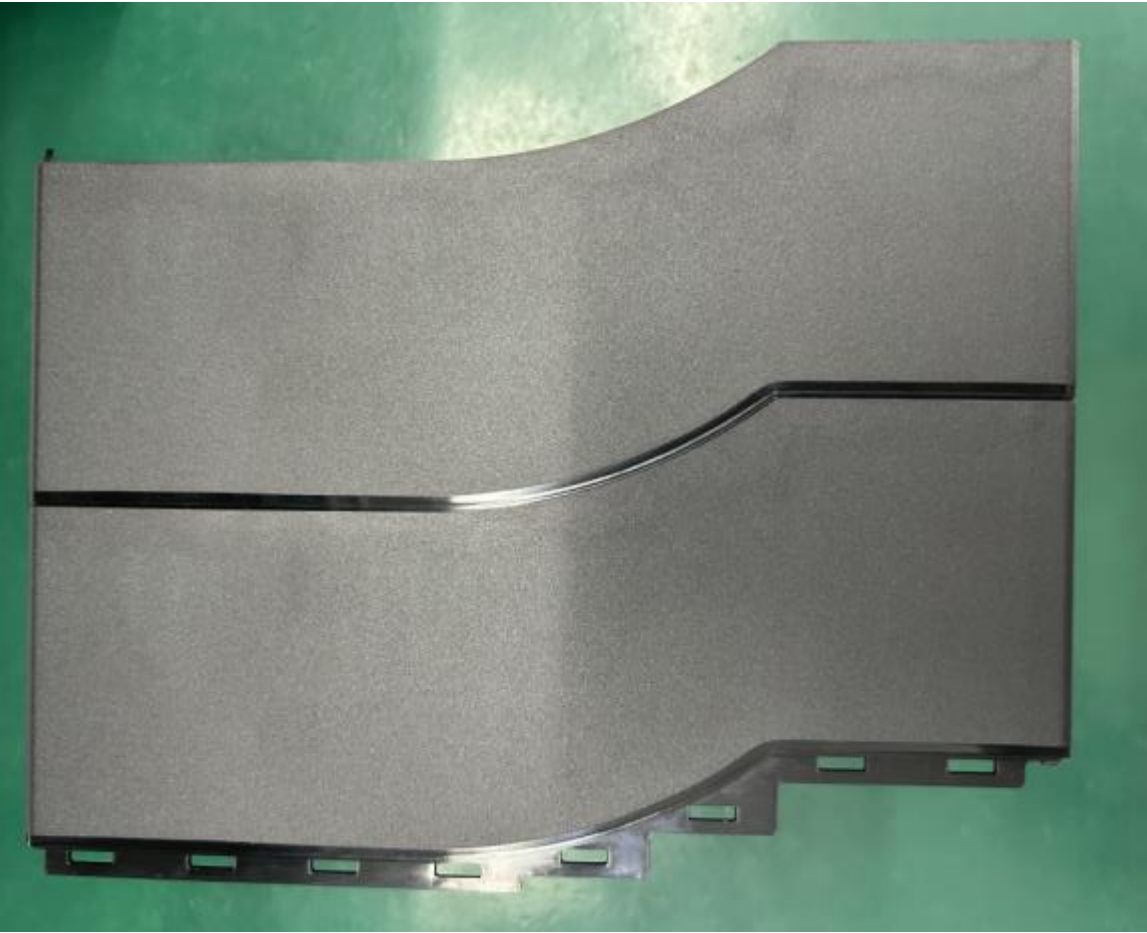

图一，将两个 PM3089 预装在一起，再放到治具上压合，注意各卡扣扣合到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S/CBA9 CB - PA3578			作业序号
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3578-4	SUB-ASSY	页码	4/13	版本	1.2	APPROVED 14 AUG 2025 4
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	David	确认人:	苏宁 张凤云	制定人:	Vicky

作业内容

1. 将 SP2422 弹簧装配在 PM3090 对应的位置，注意卡扣要将弹簧卡到位。（如图一所示）

2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3090	下壳	1
SP2422	弹簧	1

品质检查

- 自检
1. SP2422 弹簧要和 PM3090 扣合到位，不能有脱扣不良。
- 互检
1. 检查 SP2422 弹簧来料无变形、混料等不良。

使用工具

产量信息



图一，将 SP2422 弹簧装配在 PM3090 对应的位置，注意卡扣要将弹簧卡到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S/CBA9 CB - PA3578			受控文件 APPROVED 14 AUG 2025 1.2 作业序号 5
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3578-5	SUB-ASSY	页码	5/13	版本		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: David		确认人: 苏宁 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

1. 在 PM04385 两边分别装上 SP02422 弹簧，注意 3 个卡扣需扣到位。（如图一所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM04385		1
SP02422	弹簧	2

品质检查

自检


1. 检查 SP2422 和 PM04385 弹簧无漏装或装配不到位。

互检

1. 检查 SP02422 弹簧来料不能有变形等问题。
2. 检查 PM04385 来料无缺胶、变形等不良。

使用工具

产量信息

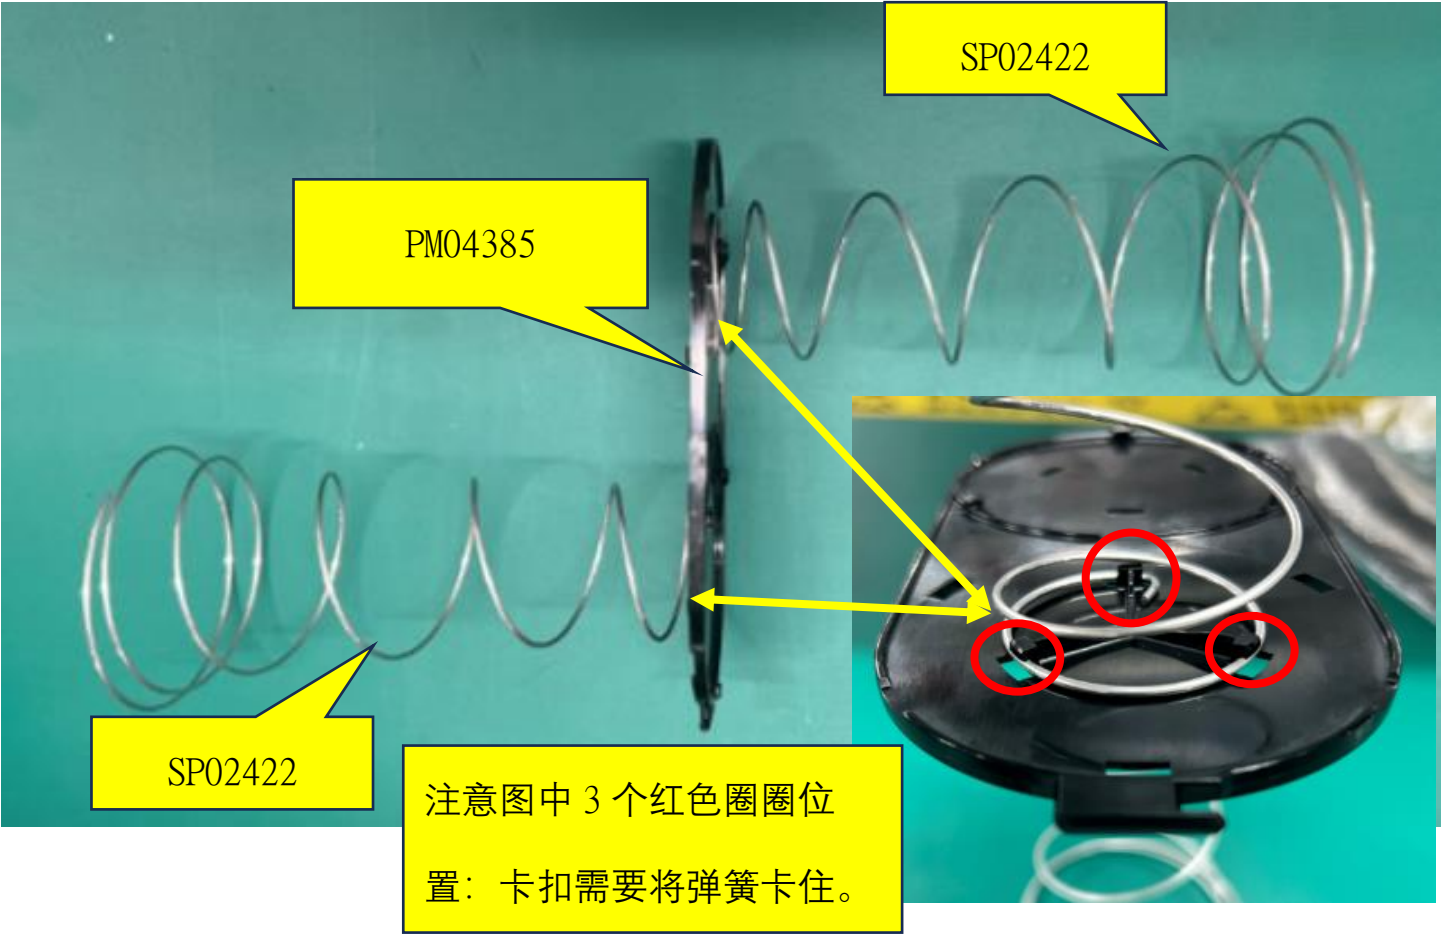

图一，在 PM04385 两边分别装上 SP02422 弹簧，注意 3 个卡扣需扣到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S/CBA9 CB - PA3578			受控文件 APPROVED 14 AUG 2025 1.2 作业序号 6
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3578-6	SUB-ASSY	页码	6/13	版本		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：David		确认人：苏宁 张凤云		制定人：Vicky	

作业内容

1. 将 PM3578-5 和 PM3578-4 两边未装配的弹簧宽口互装入两个零件的扣位里面，注意装配到位。（如图一所示）

2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3578-5		1
PA3578-4		1

品质检查

自检


1. 检查 SP2422 弹簧要扣合到位，不能有脱扣不良。

互检

1. 检查 SP2422 弹簧卡扣要和 PM3090、PM4385 扣合到位，不能有脱扣不良。

使用工具

产量信息

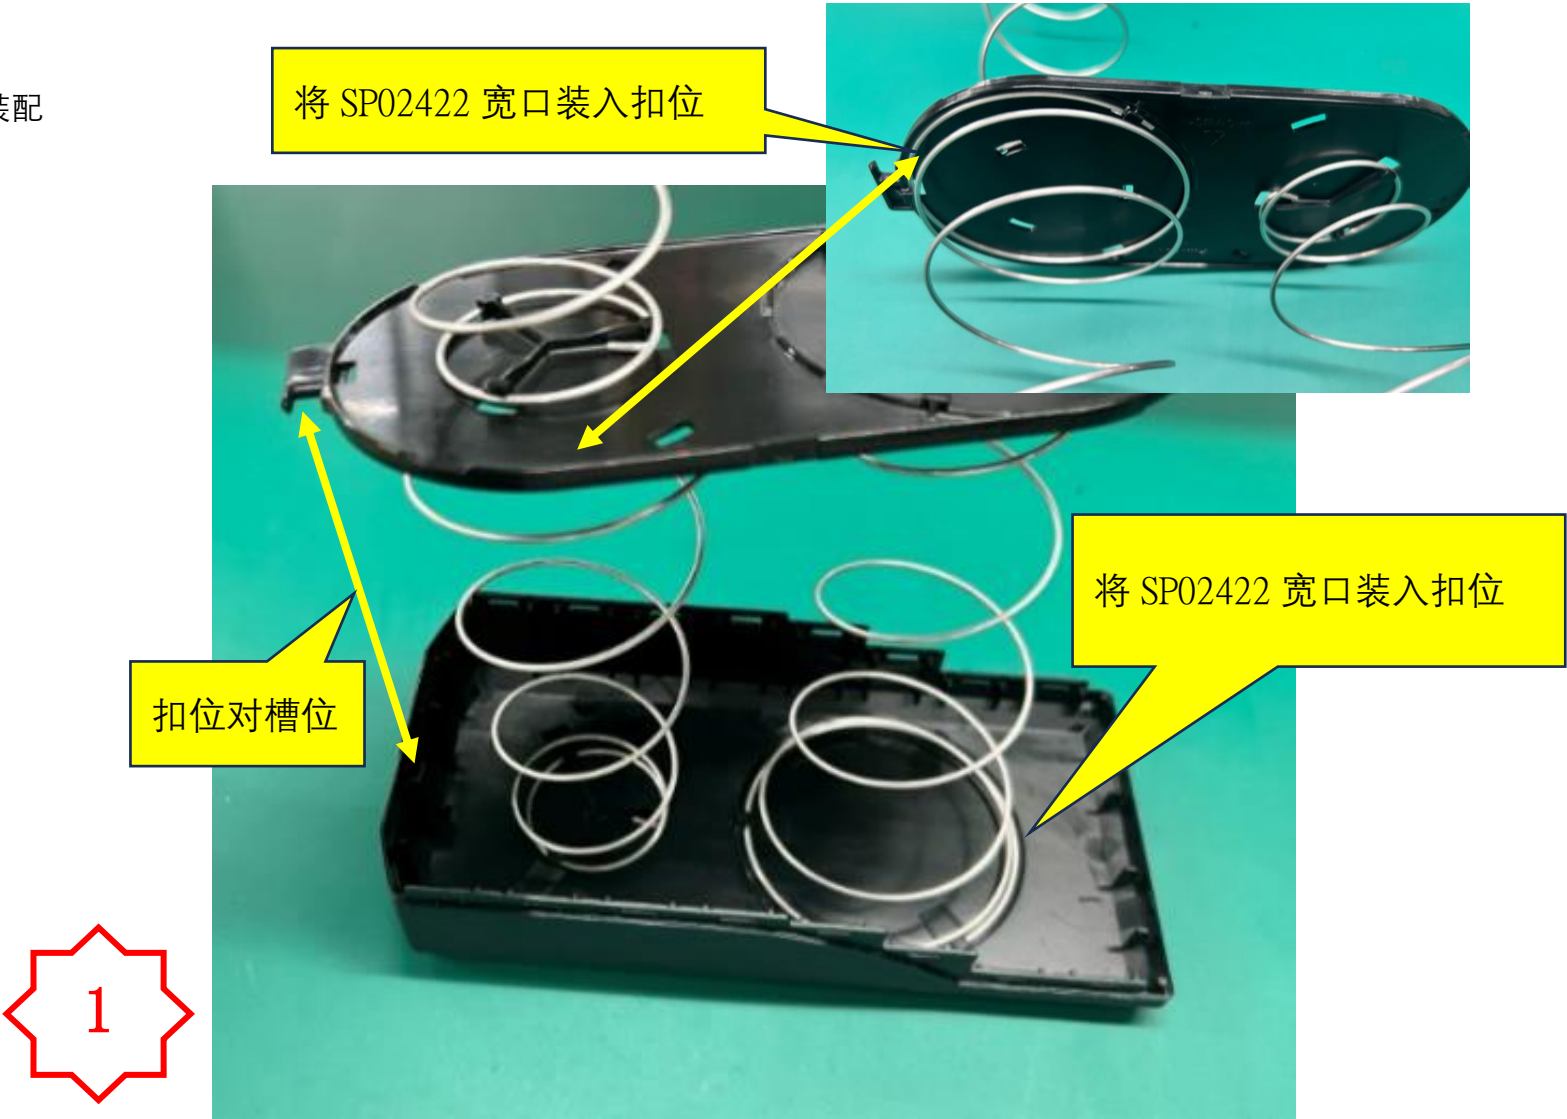

图一，将 PM3578-5 和 PM3578-4 两边未装配的弹簧宽口互装入两个零件的扣位里面，注意装配到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S/CBA9 CB - PA3578			
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3578-7	SUB-ASSY	页码	7/13	版本	1.2	作业序号 APPROVED 14 AUG 2025 7
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: David		确认人: 苏宁 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

1. 将 PA03578-3 组件装入 PA3578-6 的组件，注意 PM4385 骨位需装入 PM3089 的槽位里面，先将组件预装好，上壳组件要在下壳的外边，至少合上 1 个以上的卡扣。
(如图一所示)

2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3578-3		1
PA3578-6		1

品质检查

自检


- 1. 检查各部位扣合到位，不能有错位或起级等不良。
- 2. PM4385 骨位需装入 PM3089 的槽位里面。

互检

- 1. 检查 S02422 弹簧要扣合到位，不能有脱扣不良。

使用工具

产量信息

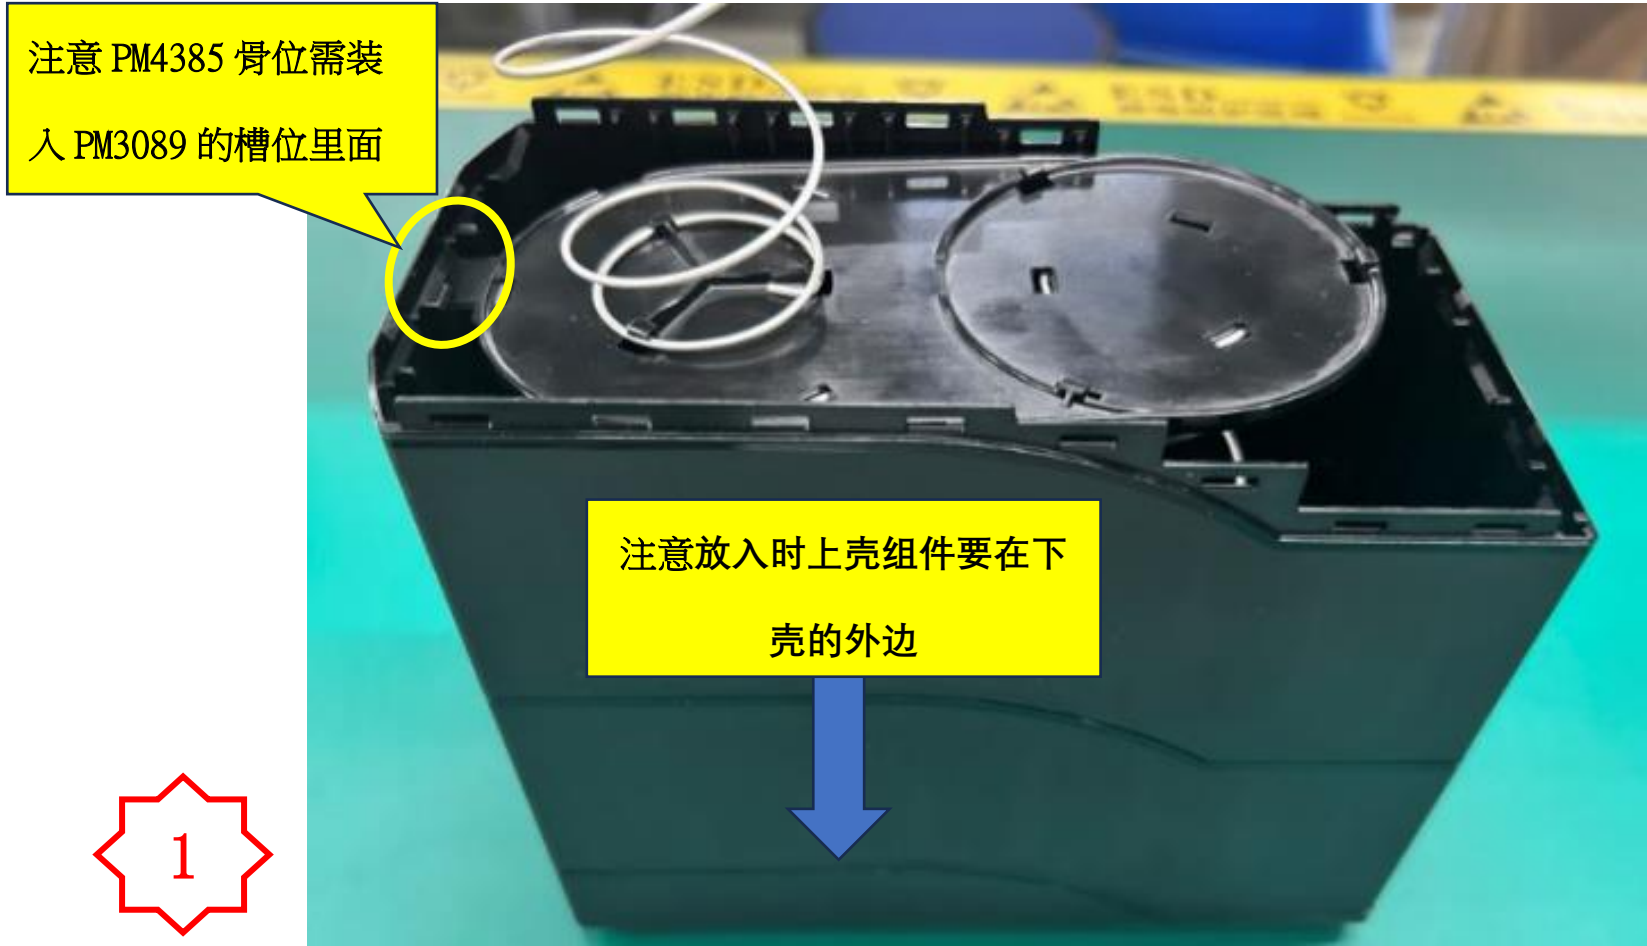

图一，将 PA03578-3 组件装入 PA3578-6 的组件，注意 PM4385 骨位需装入 PM3089 的槽位里面，先将组件预装好，上壳组件要在下壳的外边，至少合上 1 个以上的卡扣。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S/CBA9 CB - PA3578			受控文件 APPROVED 14 AUG 2025 1.2 作业序号 10
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3578-10	SUB-ASSY	页码	10/13	版本		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	David	确认人:	苏宁 张凤云	制定人:	Vicky

作业内容

1. 将 PM3578-8 和 PM3578-9 两边未装配的弹簧宽口互装入两个零件的扣位里面，注意装配到位。（如图一所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3578-8		1
PA3578-9		1

品质检查

- 自检
1. 检查 SP2422 弹簧要装配到位。
- 互检
1. 检查 PM4385 骨位需装入 PM3089 的槽位里面。

使用工具

产量信息

将 SP02422 宽口装入扣位

将 SP02422 宽口装入扣位

1

图一，将 PM3578-8 和 PM3578-9 两边未装配的弹簧宽口互装入两个零件的扣位里面，注意装配到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S/CBA9 CB - PA3578			
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3578-11	SUB-ASSY	页码	11/13	版本	1.2	作业序号 11
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	David	确认人:	苏宁 张凤云	制定人:	Vicky

作业内容

1. 将 PA3578-2 和 PA3578-10 先预装，装入时注意 PM3091 的骨位需装入上壳的槽位，装入后上壳要在下壳的外边，至少要扣入一个以上的卡扣。（如图一所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3578-2		1
PA3578-10		1


品质检查

- 自检
1. 检查 PM3091 的骨位装入上壳的槽位，上壳要在下壳的外边。

- 互检
1. 检查 SP2422 弹簧要装配到位。

使用工具

产量信息

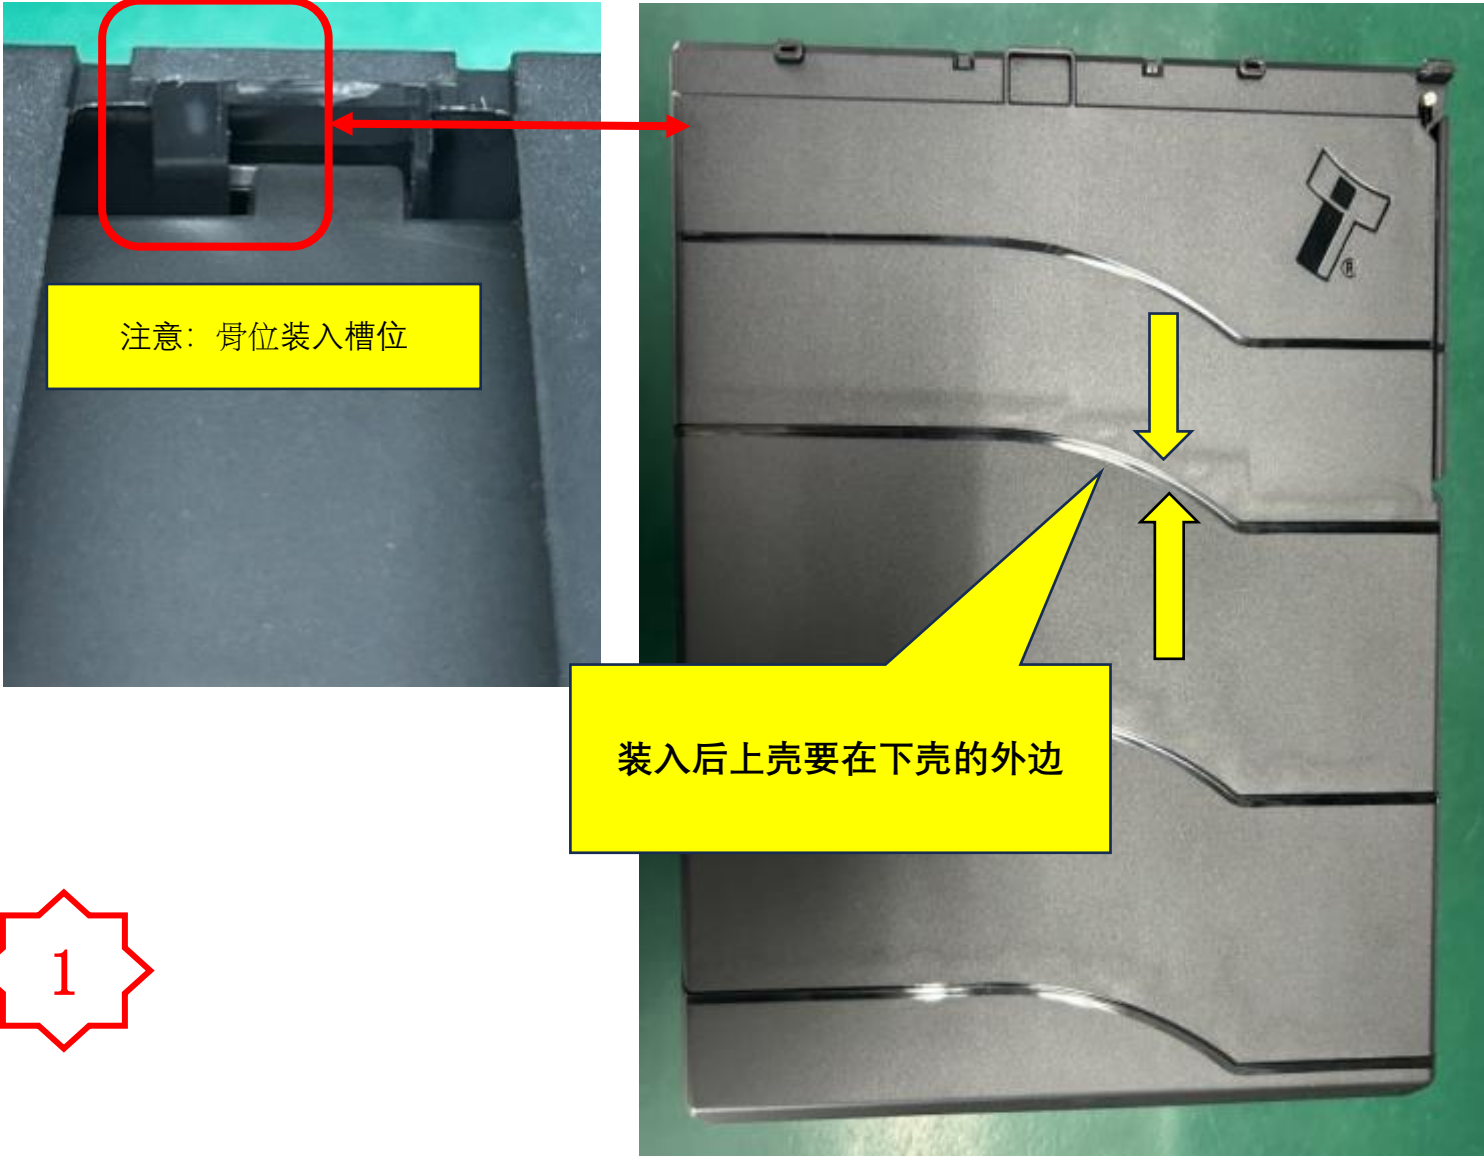

图一，将 PA3578-2 和 PA3578-10 先预装，装入时注意 PM3091 的骨位需装入上壳的槽位，装入后上壳要在下壳的外边，至少要扣入一个以上的卡扣。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S/CBA9 CB - PA3578			受控文件 APPROVED 14 AUG 2025 1.2	作业序号
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3578-12	SUB-ASSY	页码	12/13	版本			12
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	David	确认人:	苏宁 张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 将预装好的组件放入治具进行压合，压合后检查检查前后左右的各卡扣扣合到位。（如图一所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3578-11		1

品质检查

- 自检
1. 检查各部位扣合到位，不能有错位或起级等不良。

2. 检查 PM3091 骨位要装进 PM3086 上的槽位。
- 互检
1. 检查上壳要在下壳的外边，避免压合错位导致物料压伤。

使用工具

NV9S/CBA9 钱箱 气动压合治具
气压：0.5-1.0MPa

产量信息



图一，将预装好的组件放入治具进行压合，压合后检查检查前后左右的各卡扣扣合到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S/CBA9 CB - PA3578			受控文件 APPROVED 14 AUG 2025 1.2 13
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3578 目检	SUB-ASSY	页码	13/13	版本		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	David	确认人:	苏宁 张凤云	制定人:	Vicky

作业内容，品质检查

请按图 1 到图 4 图片描述进行
检查是否有错漏装问题。

