



BLOK 1 – TL431 rayi 2.495 V + Vref 1.7153 V (TAMPONLU)

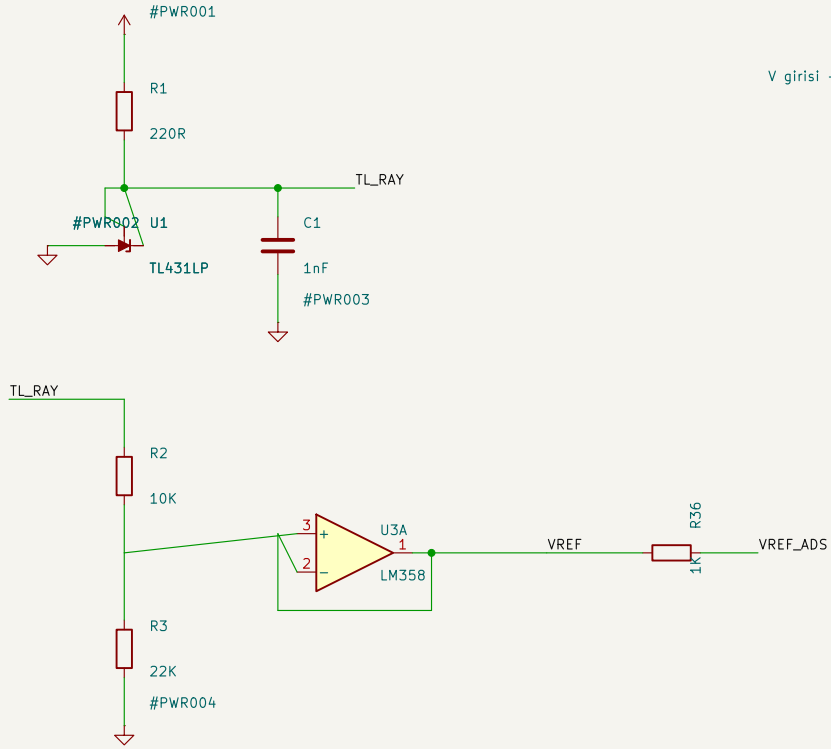



Vref TAMPONSUZ OLAMAZ: iki bolucunun akımı (~290 uA) 6.9 kohm'luk bolucu Thevenin'inden aksa 2 V'a varan kayma yapardı.
Vref hatası girise vurulmuş SABİT offsettir (N'den bağımsız), kazanc hatası değil – sıfır kalibrasyonu siler.

BLOK 2 – NORMAL gerilim +–32.4 V (220K / 6.8K) –> ADS #2 AINO

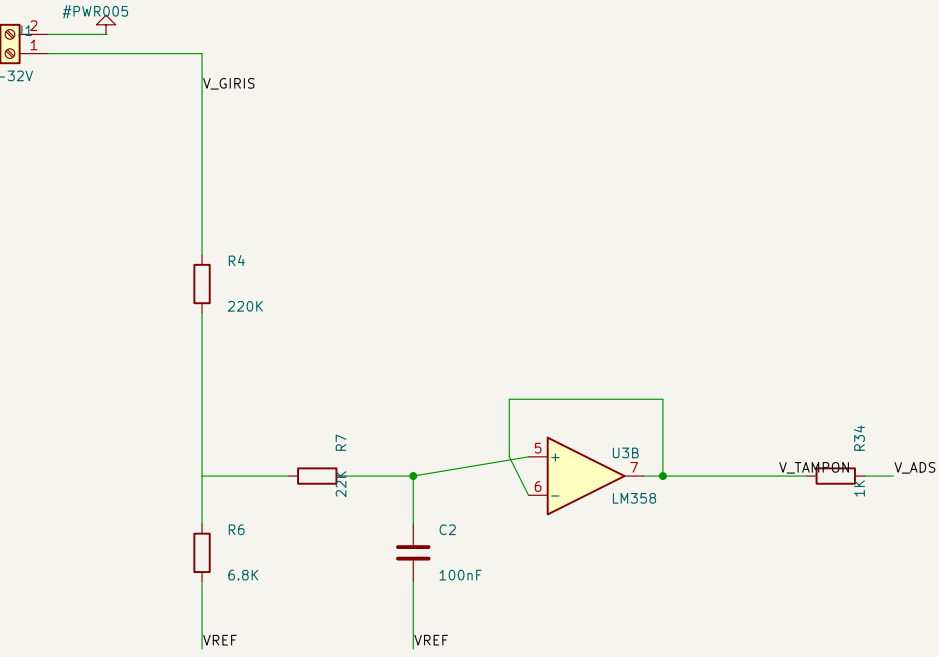

Menzil Vref kadar YUKARI kaymıştır: –32.44 .. +35.87 V.
Simetrik menzil +–32.44 V @ PGA +–1.024, adım 1.042 mV.
Bolucunun ALT ucu GND'ye değil VREF'e gidiyor: fark = (Vin–Vref)/N.
ADS diferansiyel okuduğu için ISARETLİ –> negatif kendiliğinden geliyor.
TAMPON ZORUNLU: tamponsuz bolucude ADS'in giriş empedansı PGA ile değiştiği için oto–kademe %0.67 puan kazancı sıcaması yapıyor (4.14).


BLOK 3 – YÜKSEK gerilim +–613.7 V (6x820K / 8.2K) –> ADS #2 AINO

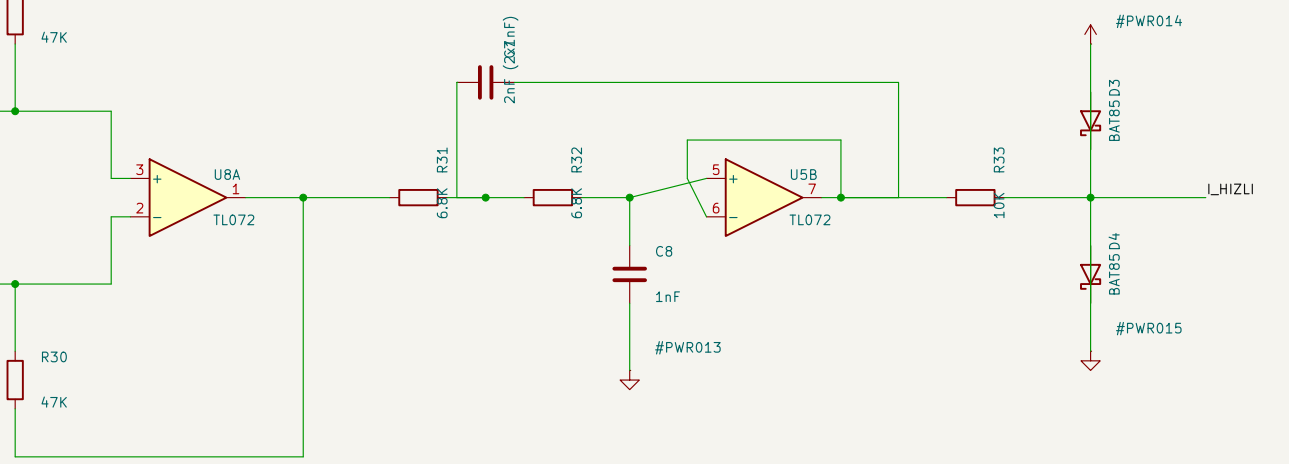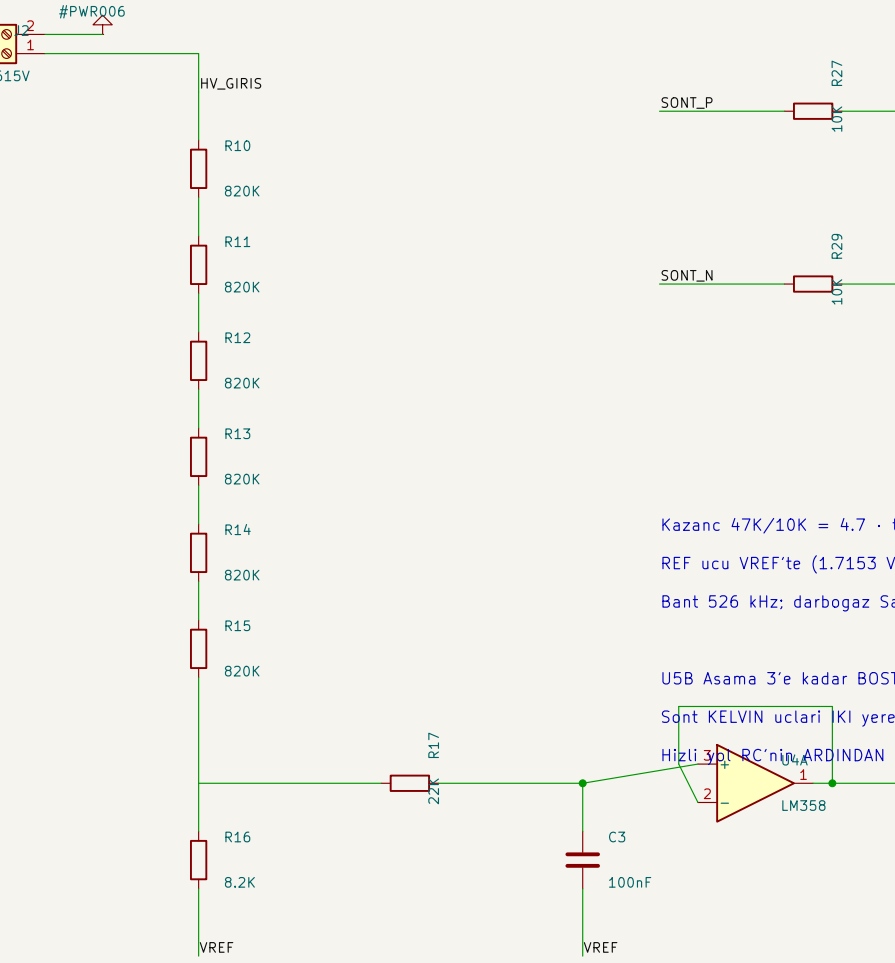

Kazancı 47K/10K = 4.7 · tam olcek sont 294.6 mV (ADS 256 mV'ta önce kırpar)
REF ucu VREF'te (1.7153 V, tamponlu) – çıkış 1.7153 V +– 1.385 V.
Bant 526 kHz; darbogaz Sallen–Key (16.55 kHz), yükseltic DEGİL.


USB Asama 3'e kadar BOSTA duruyordu; artık hızlı akım Sallen–Key'i.
Sont KELVIN uçları Kİ yere gidiyor: ADS'in RC'sine ve buraya.
Hızlı RC'nin ARDINDAN çekilseydi 7.96 kHz'e hapsolürdü.

BLOK 4 – Sont + KELVIN + diferansiyel RC –> ADS #1 AINO/AIN1 (CİFT YONLU)

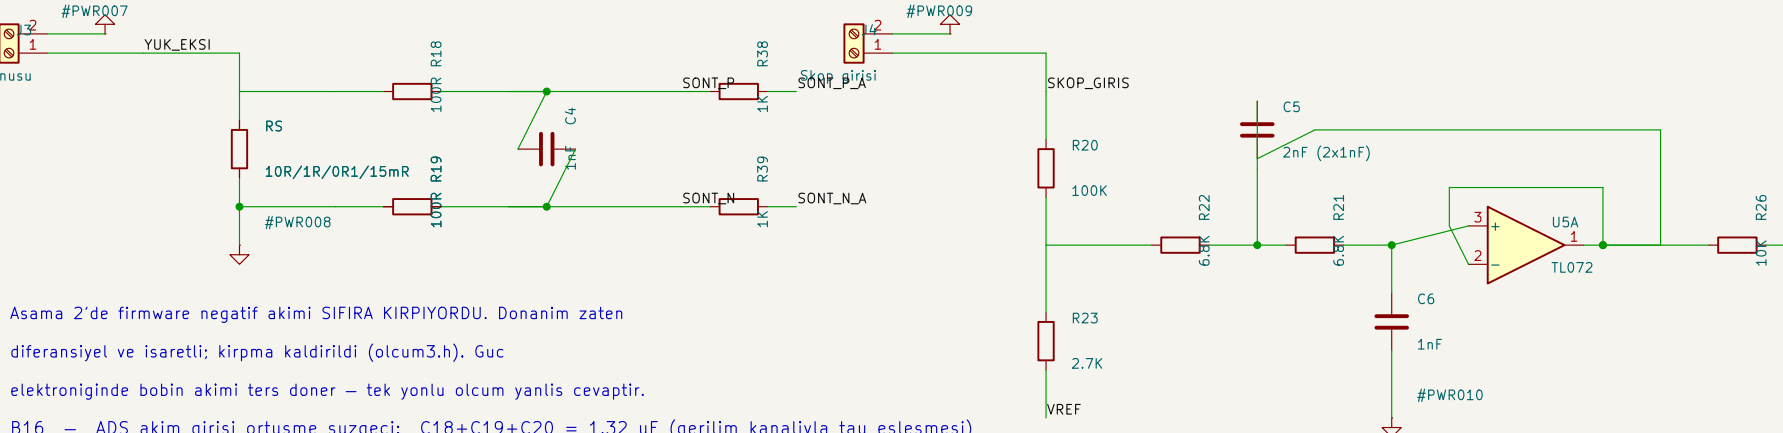

Asama 2'de firmware negatif akımı SIFIRA KIRPIYORDU. Donanım zaten diferansiyel ve isaretlî; kırpmı kaldırıldı (olcum3.h). Guc elektroniginde bobin akımı ters doner – tek yonlu olcum yanlıs cevaptir.
B16 – ADS akım girişi ortusme suzgeci: C18+C19+C20 = 1.32 uF (gerilim kanalıyla tau eslesmesi)

BLOK 6 – ADS1115 x2 · I2C pull–up 2.7K (4.7K DEĞİL)

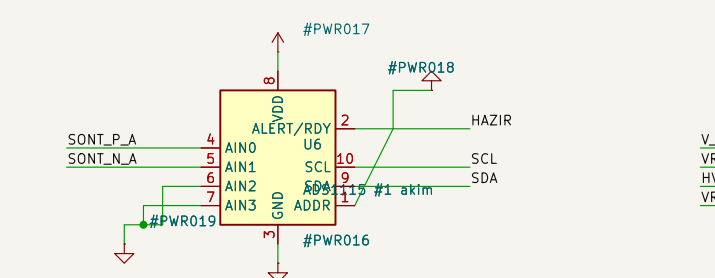


4.7K iki module 2.42 kohm –> t_r 308 ns; Fast–mode sınırı 300 ns.
2.7K hem 2 hem 3 module geciyor (223 / 190 ns), sink 2.21 mA < 3 mA.

#FLG054 #PWR053 #FLG056 #PWR055 #FLG058 #PWR057 #FLG060 #PWR059


Asama 3 – CİFT YONLU on uc. Tum degerler uretim/tasarim3.py (89 kural), uretim/sim3_giris.py (30 SPICE) ve uretim/sim3_ariza.py (B15, 89 ariza) ile sinandi.
KART IZOLE DEGİL. 615 V kanalı sebeke referanslı bir devreye BAGLANMAZ – USB uzereinden bilgisayara sebeke tasir.
B15 KORUMALARI: R34/R35/R36 (1K) tampon cikislari ile ADS pinleri arasinda; R38/R39 (1K) sont kolunda. Bunlar OLMADAN tampon doydugu her an ADS'in mutlak maksimumu (3.6 V) asiliyordu ve sont arizasi ADS'i olduruyordu. C1 = 1nF (100nF TL431'i osile ettiriyordu – TI SLVA482A).

BLOK 9 – +–12 V RAYI (B11): 24 V –> 7912 orta nokta regulatoru

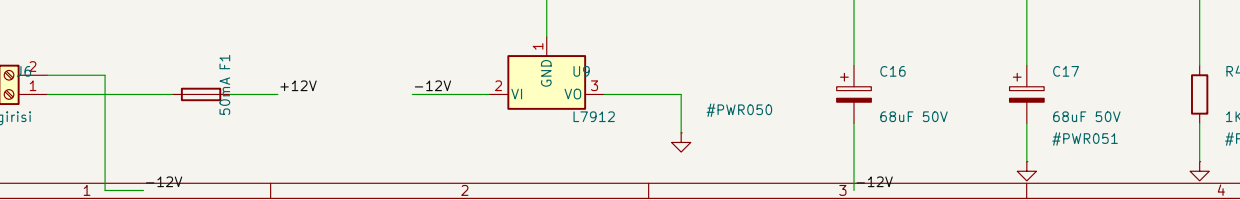


7912: GND pini +12V'ta, VI –12V'ta, VO kart GND'sinde. Orta noktayı TANIMLAYAN parca bu.

BLOK 5 – Sont + KELVIN + diferansiyel RC –> ADS #1 AINO/AIN1 (CİFT YONLU)

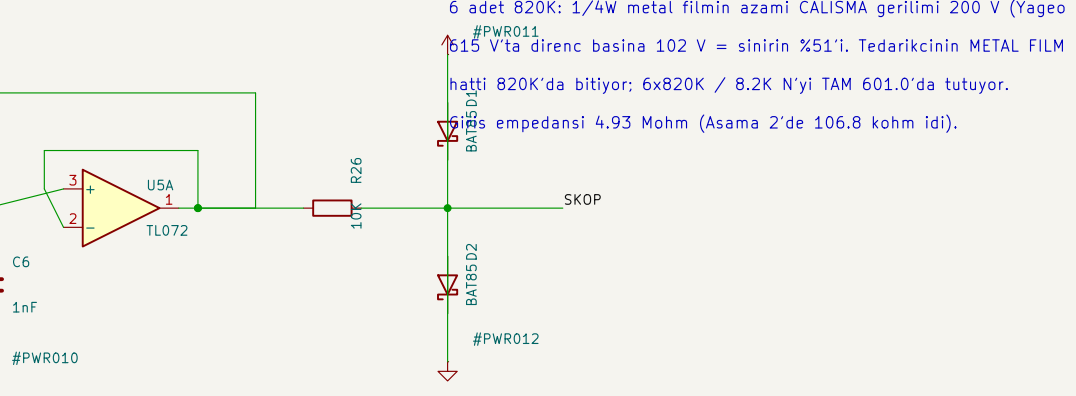

Asama 3'te firmware negatif akımı SIFIRA KIRPIYORDU. Donanım zaten diferansiyel ve isaretlî; kırpmı kaldırıldı (olcum3.h). Guc elektroniginde bobin akımı ters doner – tek yonlu olcum yanlıs cevaptir.
B16 – ADS akım girişi ortusme suzgeci: C18+C19+C20 = 1.32 uF (gerilim kanalıyla tau eslesmesi)
B15 KORUMALARI: R34/R35/R36 (1K) tampon cikislari ile ADS pinleri arasinda; R38/R39 (1K) sont kolunda. Bunlar OLMADAN tampon doydugu her an ADS'in mutlak maksimumu (3.6 V) asiliyordu ve sont arizasi ADS'i olduruyordu. C1 = 1nF (100nF TL431'i osile ettiriyordu – TI SLVA482A).

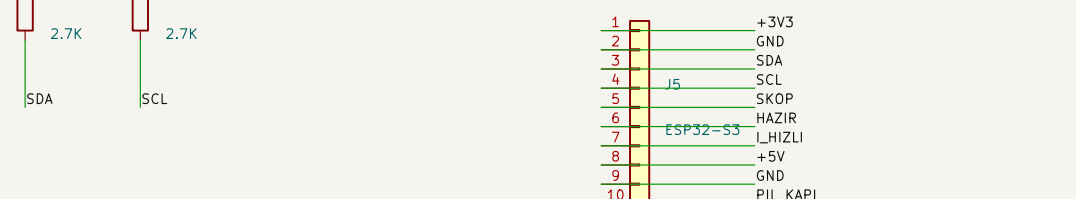


4.7K iki module 2.42 kohm –> t_r 308 ns; Fast–mode sınırı 300 ns.
2.7K hem 2 hem 3 module geciyor (223 / 190 ns), sink 2.21 mA < 3 mA.

#FLG054 #PWR053 #FLG056 #PWR055 #FLG058 #PWR057 #FLG060 #PWR059


Asama 3 – CİFT YONLU on uc. Tum degerler uretim/tasarim3.py (89 kural), uretim/sim3_giris.py (30 SPICE) ve uretim/sim3_ariza.py (B15, 89 ariza) ile sinandi.
KART IZOLE DEGİL. 615 V kanalı sebeke referanslı bir devreye BAGLANMAZ – USB uzereinden bilgisayara sebeke tasir.
B15 KORUMALARI: R34/R35/R36 (1K) tampon cikislari ile ADS pinleri arasinda; R38/R39 (1K) sont kolunda. Bunlar OLMADAN tampon doydugu her an ADS'in mutlak maksimumu (3.6 V) asiliyordu ve sont arizasi ADS'i olduruyordu. C1 = 1nF (100nF TL431'i osile ettiriyordu – TI SLVA482A).

BLOK 9 – +–12 V RAYI (B11): 24 V –> 7912 orta nokta regulatoru

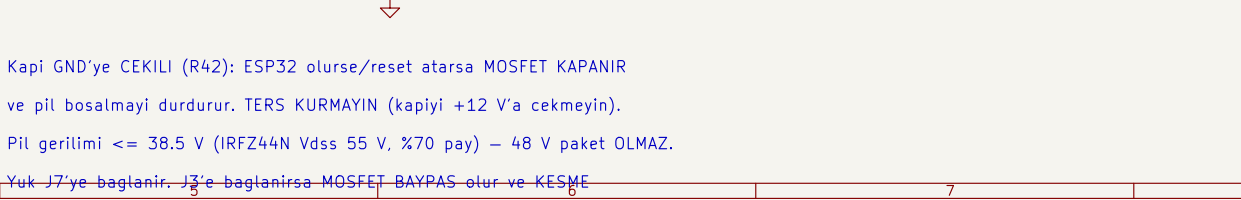


7912: GND pini +12V'ta, VI –12V'ta, VO kart GND'sinde. Orta noktayı TANIMLAYAN parca bu.

BLOK 6 – ADS1115 x2 · I2C pull–up 2.7K (4.7K DEĞİL)

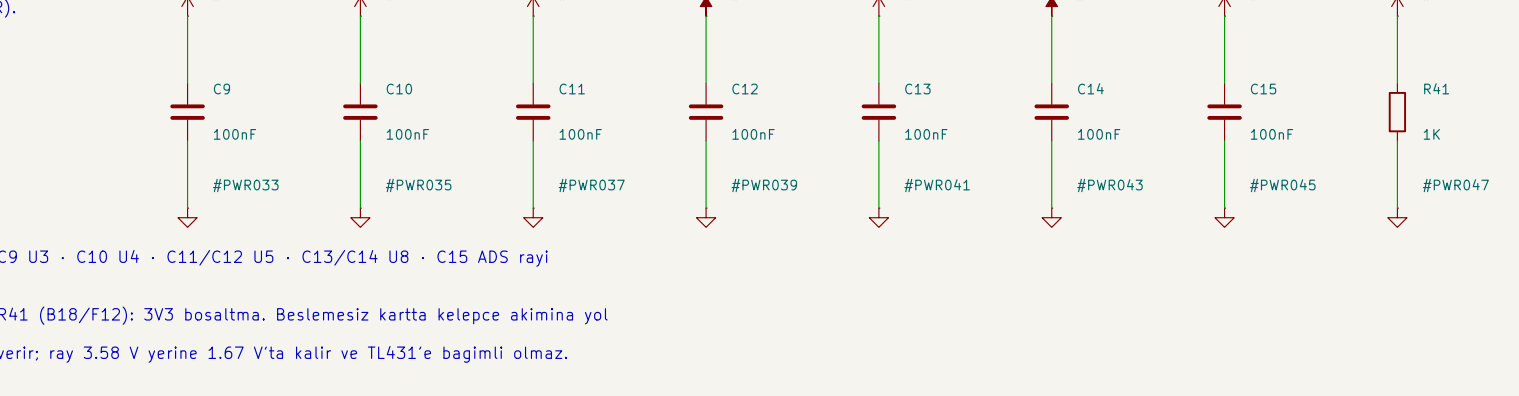

Asama 2'de firmware negatif akımı SIFIRA KIRPIYORDU. Donanım zaten diferansiyel ve isaretlî; kırpmı kaldırıldı (olcum3.h). Guc elektroniginde bobin akımı ters doner – tek yonlu olcum yanlıs cevaptir.
B16 – ADS akım girişi ortusme suzgeci: C18+C19+C20 = 1.32 uF (gerilim kanalıyla tau eslesmesi)

BLOK 6 – ADS1115 x2 · I2C pull–up 2.7K (4.7K DEĞİL)

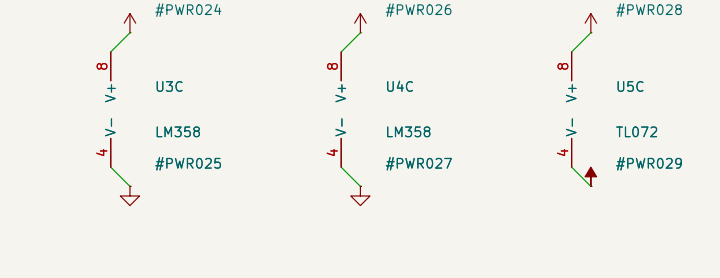


4.7K iki module 2.42 kohm –> t_r 308 ns; Fast–mode sınırı 300 ns.
2.7K hem 2 hem 3 module geciyor (223 / 190 ns), sink 2.21 mA < 3 mA.

#FLG054 #PWR053 #FLG056 #PWR055 #FLG058 #PWR057 #FLG060 #PWR059

Asama 3 – CİFT YONLU on uc. Tum degerler uretim/tasarim3.py (89 kural), uretim/sim3_giris.py (30 SPICE) ve uretim/sim3_ariza.py (B15, 89 ariza) ile sinandi.
KART IZOLE DEGİL. 615 V kanalı sebeke referanslı bir devreye BAGLANMAZ – USB uzereinden bilgisayara sebeke tasir.
B15 KORUMALARI: R34/R35/R36 (1K) tampon cikislari ile ADS pinleri arasinda; R38/R39 (1K) sont kolunda. Bunlar OLMADAN tampon doydugu her an ADS'in mutlak maksimumu (3.6 V) asiliyordu ve sont arizasi ADS'i olduruyordu. C1 = 1nF (100nF TL431'i osile ettiriyordu – TI SLVA482A).

BLOK 9 – +–12 V RAYI (B11): 24 V –> 7912 orta nokta regulatoru

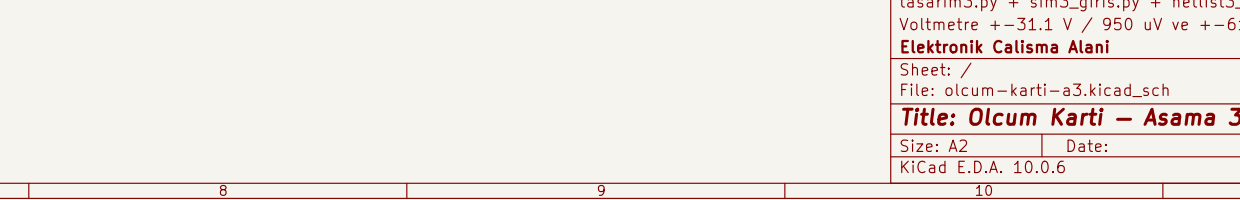

7912: GND pini +12V'ta, VI –12V'ta, VO kart GND'sinde. Orta noktayı TANIMLAYAN parca bu.

tasarim3.py + sim3_giris.py + netlist3_dogrula.py ile dogrulandi
Voltmetre +–31.1 V / 950 uV ve +–615.4 V / 18.8 mV · Ampermetre CİFT YONLU · Osiloskop Sallen
Elektronik Calisma Alani
Sheet: /
File: olcum–karti–a3.kicad_sch
Title: Olcum Kartı – Asama 3 (CİFT YONLU on uc, +–615 V)
Size: A2 Date: Rev: 3
KiCad E.D.A. 10.0.6 Id: 1/1