



BLOK 1 – TL431 rayi 2.495 V + Vref 1.7153 V (TAMPONLU)

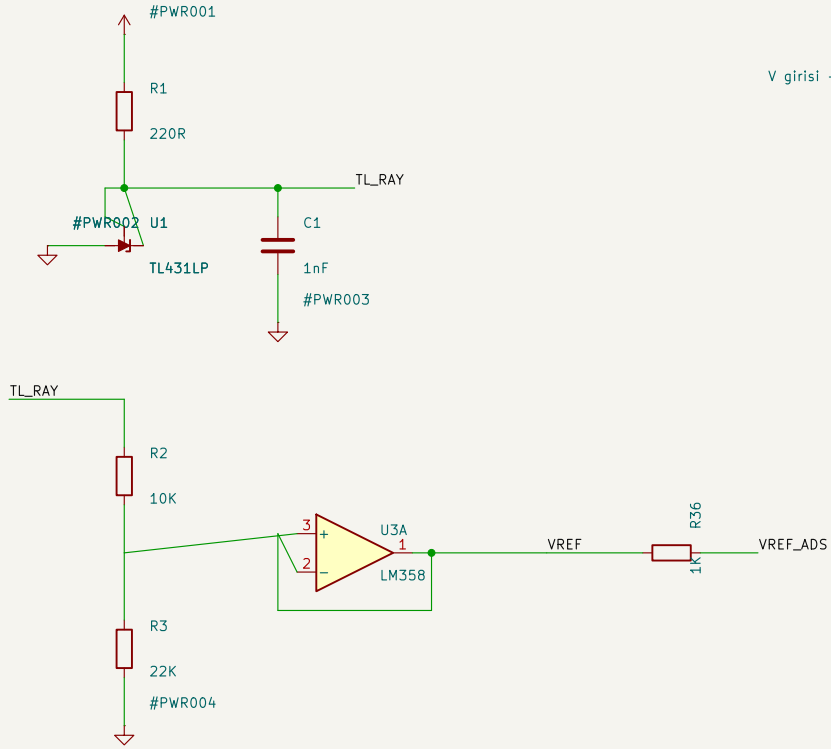



Vref TAMPONSUZ OLAMAZ: iki bolucunun akımı (~290 uA) 6.9 kohm'luk bolucu Thevenin'inden aksa 2 V'a varan kayma yapardı.
Vref hatası girise vurulmuş SABİT offsettir (N'den bağımsız).
kazancı hatası değil – sıfır kalibrasyonu siler.

BLOK 2 – NORMAL gerilim +–32.4 V (220K / 6.8K) –> ADS #2 AINO

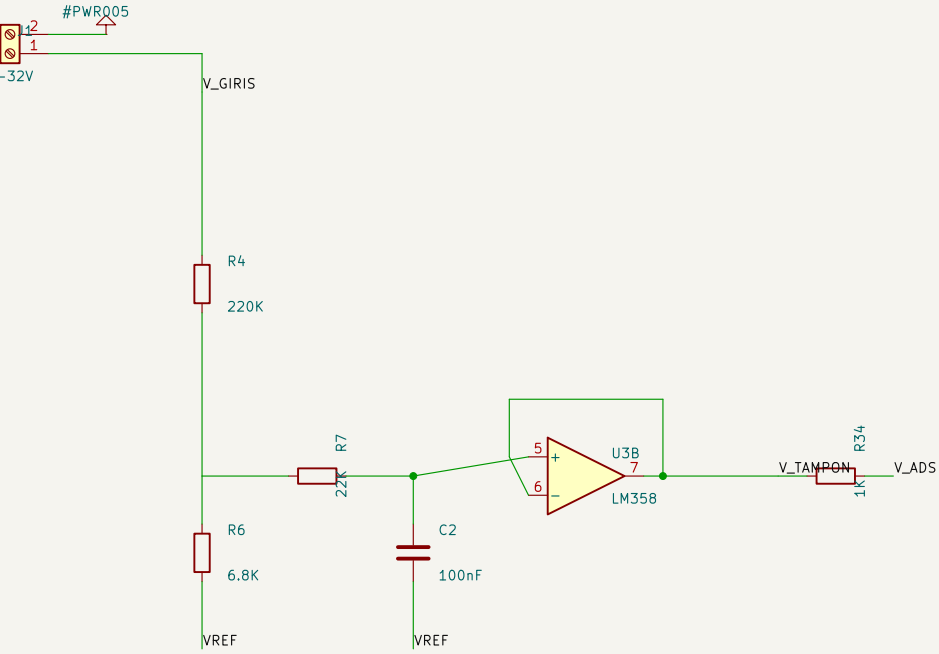

Menzil Vref kadar YUKARI kaymıştır: –32.44 .. +35.87 V.
Simetrik menzil +–32.44 V @ PGA +–1.024, adım 1.042 mV.
Bolucunun ALT ucu GND'ye değil VREF'e gidiyor: fark = (Vin–Vref)/N.
ADS diferansiyel okuduğu için İSARETLİ –> negatif kendiliğinden geliyor.
TAMPON ZORUNLU: tamponsuz bolucude ADS'in giriş empedansı PGA ile değiştiği için oto–kademe %0.67 puan kazancı sıcaması yapıyor (4.14).


BLOK 3 – YÜKSEK gerilim +–613.7 V (6x820K / 8.2K) –> ADS #2 AINO

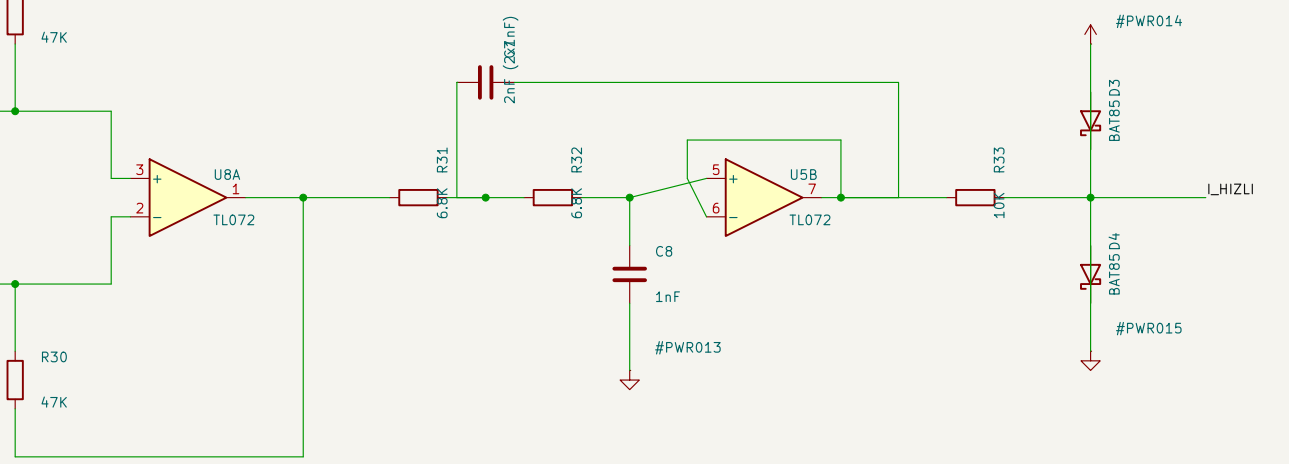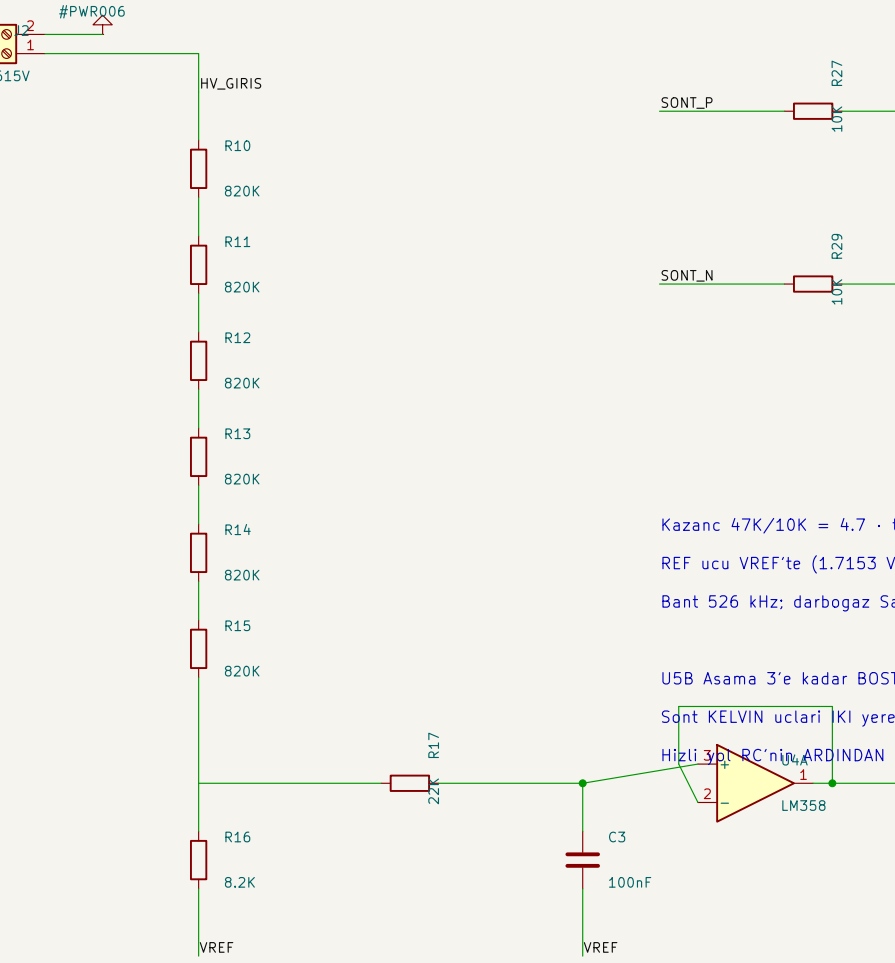

Kazancı 47K/10K = 4.7 · tam ölçek sınıt 294.6 mV (ADS 256 mV'ta önce kırpar)
REF ucu VREF'te (1.7153 V, tamponlu) – çıkış 1.7153 V +– 1.385 V.
Bant 526 kHz; darboğaz Sallen–Key (16.55 kHz), yükseltici DEĞİL.


USB Asama 3'e kadar BOSTA duruyordu; artık hızlı akım Sallen–Key'i.
Sınıt KELVIN uçları K1 yere gidiyor: ADS'in RC'sine ve buraya.
Hızlı RC'nin ARDINDAN çekilseydi 7.96 kHz'e hapsolürdü.

BLOK 4 – Sont + KELVIN + diferansiyel RC –> ADS #1 AINO/AINI (CİFT YONLU) Osiloskop CİFT YONLU: –65..+45 V –> Sallen–Key 16.55 kHz –> BAT85!!! –615V'ye OLURUR. Delikli plakette bu 6 direnci DELİK ATLAYARAK, aralarında boşluk bırakılarak konmalı – 2.54 mm adım YETMEZ.

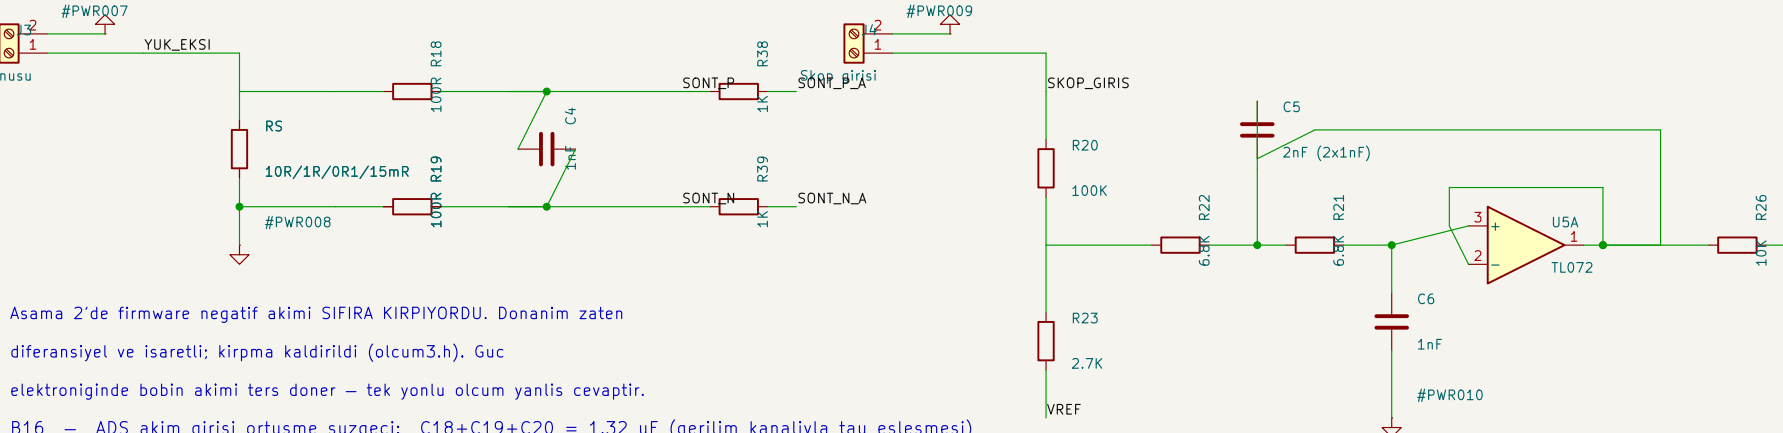

Asama 2'de firmware negatif akımı SIFIRA KIRPIYORDU. Donanım zaten diferansiyel ve isaretili; kırpmayı kaldırıldı (olcum3.h). Güc elektroniğinde bobin akımı ters döner – tek yönlü ölçüm yanlış cevaptır.
B16 – ADS akım girişi ortuşma süzgeci: C18+C19+C20 = 1.32 uF (gerilim kanalıyla tau eşleşmesi)

BLOK 6 – ADS1115 x2 · I2C pull–up 2.7K (4.7K DEĞİL)

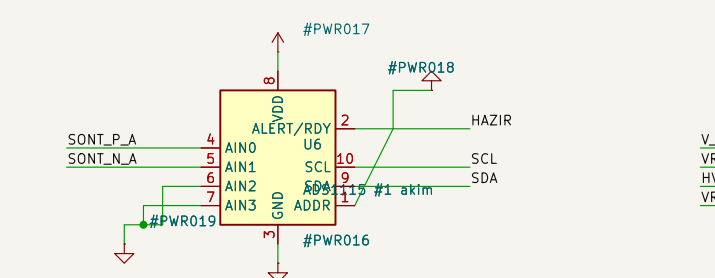


4.7K iki modüle 2.42 kohm –> t_r 308 ns; Fast–mode sınırı 300 ns.
2.7K hem 2 hem 3 modüle geçiyor (223 / 190 ns), sink 2.21 mA < 3 mA.

#FLG054 #PWR053 #FLG056 #PWR055 #FLG058 #PWR057 #FLG060 #PWR059

Asama 3 – CİFT YONLU on uc. Tüm değerler üretim/tasarım3.py (89 kural), üretim/sim3_giris.py (30 SPICE) ve üretim/sim3_ariza.py (B15, 89 arıza) ile sinandı.
KART İZOLE DEĞİL. 615 V kanalı sebeke referanslı bir devreye BAĞLANMAZ – USB üzerinden bilgisayara sebeke tasir.
B15 KORUMALARI: R34/R35/R36 (1K) tampon çıkışları ile ADS pinleri arasında; R38/R39 (1K) sınıt kolunda. Bunları OLMADAN tampon doyduğu her an ADS'in mutlak maksimumu (3.6 V) asılıyordu ve sınıt arızası ADS'i öldürüyordu. C1 = 1nF (100nF TL431'i osile ettiriyordu – TI SLVA482A).


BLOK 9 – +–12 V RAYI (B11): 24 V –> 7912 orta nokta regülatörü

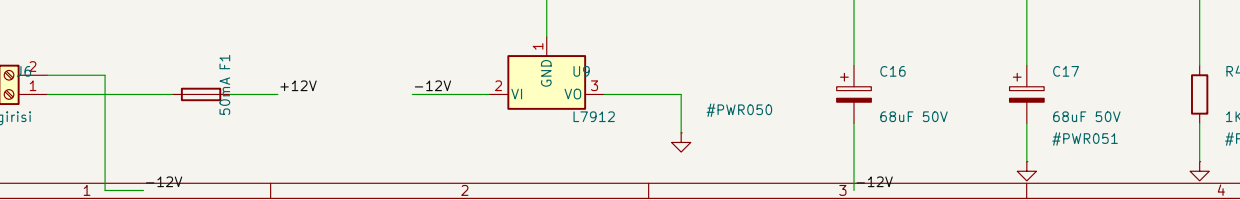

7912: GND pini +12V'ta, VI –12V'ta, VO kart GND'sinde. Orta noktayı TANIMLAYAN parça bu.


Kapı GND'ye ÇEKİLİ (R42): ESP32 olur/se reset atarsa MOSFET KAPANIR ve pili boşaltmayı durdurur. TERS KURMAYIN (kapiyi +12 V'a çekmeyin).
Pili gerilimi <= 38.5 V (IRFZ44N V_{dss} 55 V, %70 pay) – 48 V paket OLMAZ.
Yük J7'ye bağlanır. J3'e bağlanırsa MOSFET BAYPAS olur ve KESME CALISMAZ – firmware test başında bunu denetleyip testi reddediyor.

BLOK 7 – ESP32–S3 N16R8

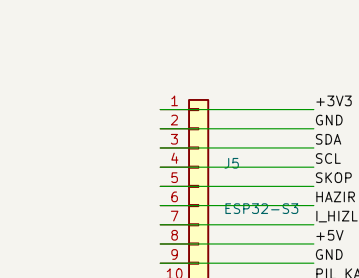


GPIO8 SDA · GPIO9 SCL · GPIO4 SKOP (ADC1_CH3) · GPIO5 L_HIZLI (CH4) KULLANILAN KESİTLER – izleyici olarak bağlandı


OP–AMP BESLEMELERİ

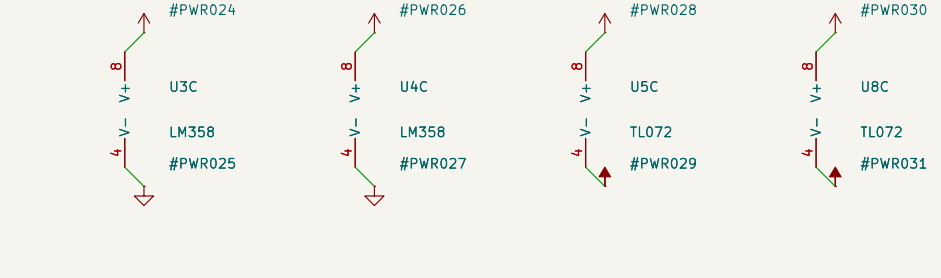

GPIO8 SDA · GPIO9 SCL · GPIO4 SKOP (ADC1_CH3) · GPIO5 L_HIZLI (CH4) KULLANILAN KESİTLER – izleyici olarak bağlandı



BLOK 10 – PIL KAPASİTE TESTİ (B21): tas direnci yük + MOSFET anahtar

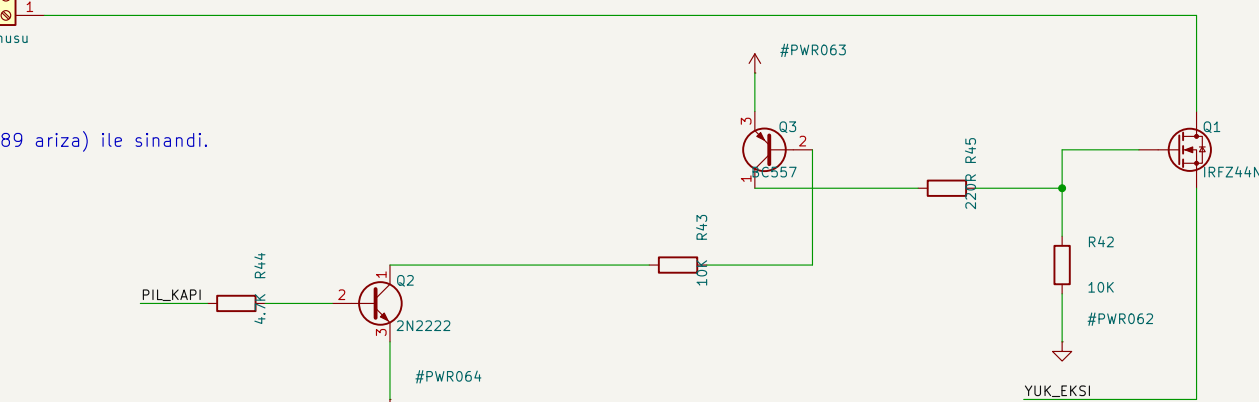

tasarım3.py + sim3_giris.py + netlist3_dogrula.py ile doğrulandı
Voltmetre +–31.1 V / 950 uV ve +–615.4 V / 18.8 mV · Ampermetre CİFT YONLU · Osiloskop Sallen
Elektronik Çalışma Alanı
Sheet: /
File: olcum–karti–a3.kicad_sch
Title: Olcum Kartı – Asama 3 (CİFT YONLU on uc, +–615 V)
Size: A2 Date: Rev: 3
KiCad E.D.A. 10.0.6 Id: 1/1