


シミュレーションを行う

過渡安定度計算を行う [結果表示] ワンステップグラフ

ビジュアライザの設定情報を事前に保存しておき、同じ設定でグラフを描きたい場合に、保存した設定情報を利用することで1操作(ワンステップ)でグラフ描画できる機能です(CharT-Xグラフ限定)。

[1]ビジュアライザで描画しているグラフの設定情報(諸量、項目、線種など)を編集ファイル(拡張子ved)に保存する

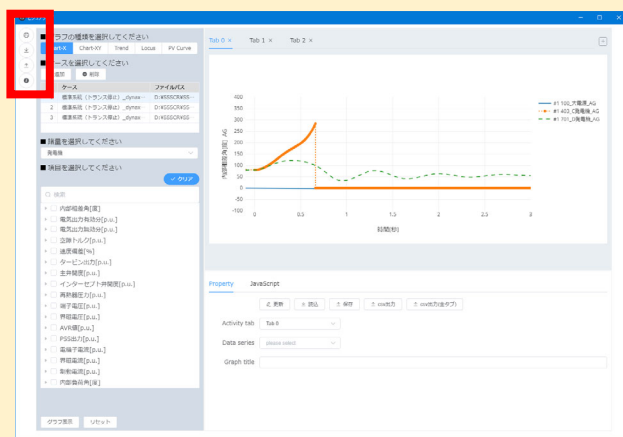

例) ケース1: A点故障

[2]CPATGUIで編集ファイルから設定情報を取り込む





登録

設定情報
(編集ファイル)



取り込んだ情報は
popファイルに
保存される

[3]利用する設定情報と、表示したい計算ケースを選択しておくことで1操作でグラフを描画することができる

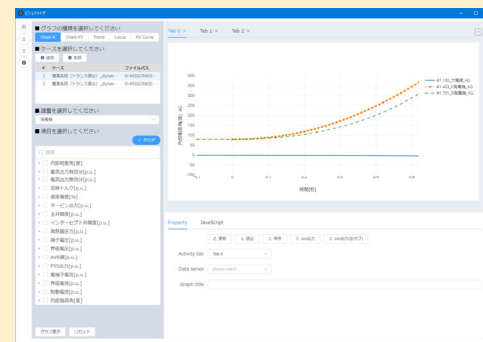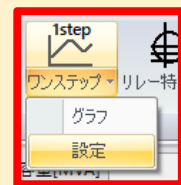

例) ケース2: B点故障

シミュレーションを行う

過渡安定度計算を行う [結果表示] ワンステップグラフ (設定情報)

③設定情報を保存

設定情報

保存する設定情報：
ケース、諸量、項目、グラフタイトル、
線(色、線種、マーカ)、凡例
※軸情報は保存対象としていない

編集ファイルの出力ボタン

①グラフを描画
②Propertyタブでスタイルなど変更(任意)

Propertyタブ

The screenshot shows the 'Property' tab in the software. The left sidebar has a 'Save' button (indicated by an arrow from the '設定情報' box). The central graph area shows three data series: '#1 100_大電機_AG' (blue solid line), '#1 403_C発電機_AG' (orange dotted line with circle markers), and '#1 701_D発電機_AG' (green dashed line). The right sidebar has a 'Save' button (indicated by an arrow from the 'Propertyタブ' box) and other styling options like 'Color', 'Dash', 'Marker', and 'Marker Symbol'.

設定情報を保存する手順は以下の通りです。

- ① Chart-Xで、選択したケース・諸量・項目のグラフを描画する
- ② Propertyで、グラフタイトル・線(色、線種、マーカ)・凡例を設定する(任意)
- ③ 編集ファイルの出力ボタンをクリックして、設定情報(プロットデータ以外)を編集ファイル(拡張子ved)に保存する
※軸情報(軸範囲、軸タイトルなど)は保存しない

なお、複数ケースの情報を含むグラフの設定情報を別ケースに適用した場合は、1ケース目のプロットデータのみ選択したケースの結果に差し替われます。

- 1ケース目 : 選択したケースの計算結果(プロットデータ)に差し替えて描画
- 2ケース目以降 : 登録した際のケースの結果をそのまま描画


シミュレーションを行う

過渡安定度計算を行う [結果表示] ワンステップグラフ (設定)



④ワンステップグラフ設定画面を開く

⑧高速表示の選択

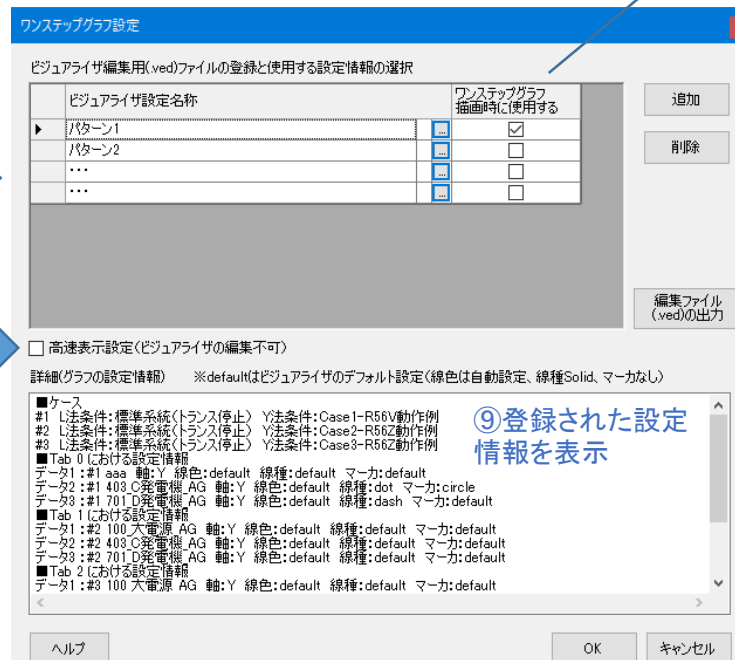

登録した設定情報一覧

設定情報

⑤設定情報の登録
⑥名称設定(任意)
⑦ワンステップ描画する
設定情報にチェック

⑨登録された設定
情報を表示

⑩エクスポート(任意)


ワンステップグラフ設定画面の操作手順は以下の通りです。

- ④ 画面を開く
- ⑤ 追加ボタンで行を追加してセルボタンで編集ファイル(.ved)を取り込むことで、設定情報が登録される
- ⑥ 名称を設定する(任意、デフォルトは拡張子なしのファイル名)
- ⑦ ワンステップグラフを描画する設定情報の「ワンステップグラフ描画時に使用する」にチェック(1箇所のみ)を入れる
- ⑧ 「高速表示設定」をチェックしておく、ワンステップグラフ描画時にビジュアライザ上でのプロットデータの編集ができなくなる代わりに表示までの処理が高速化される。チェックを外している場合は、通常どおり編集可能なビジュアライザとして表示する
- ⑨ 行を選択することで設定情報の詳細が画面下に表示される
- ⑩ 編集ファイル(.ved)の出力ボタンで、選択行の設定情報をエクスポートできる(任意)

なお、登録した設定情報はpopファイルに保存されます。

シミュレーションを行う


過渡安定度計算を行う [結果表示] ワンステップグラフ (設定表示)

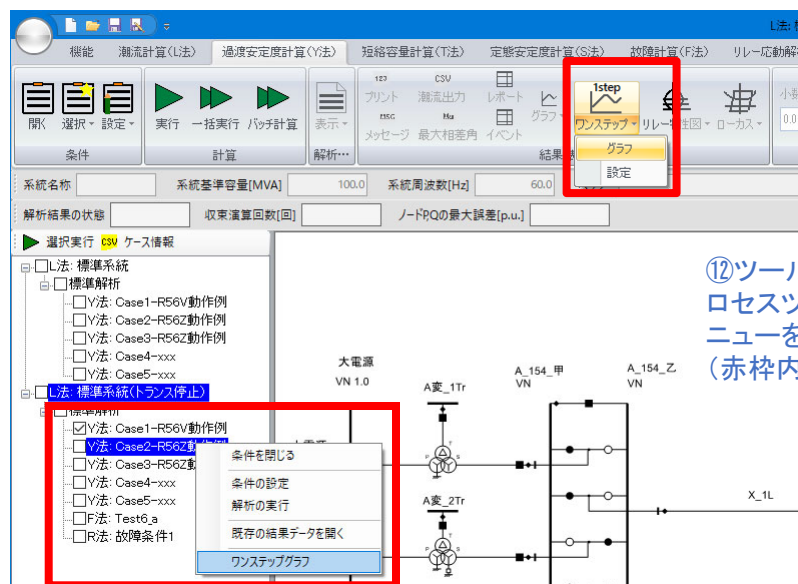

⑪プロセスツリーでケースを選択

⑫ツールボタンまたはプロセスツリー右クリックメニューを選択 (赤枠内)

⑬選択ケースをワンステップグラフで表示

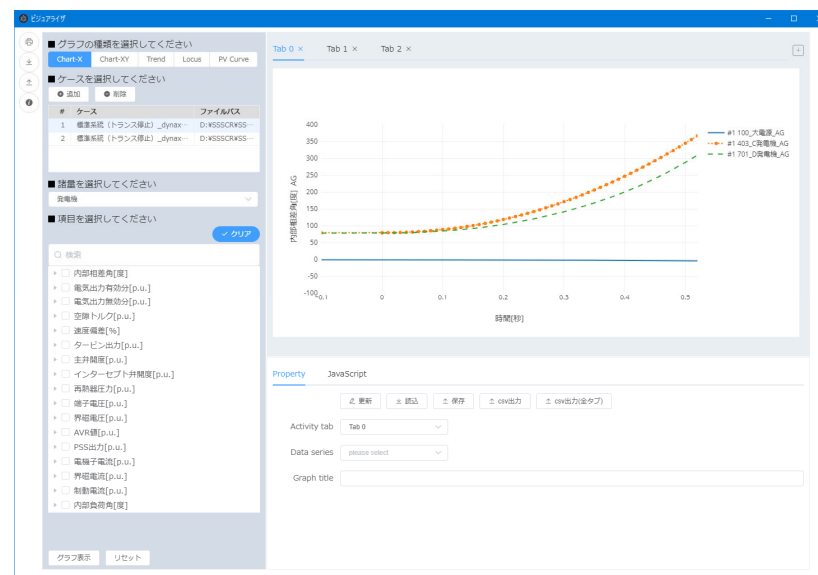

ワンステップグラフを表示する手順は以下の通りです。

- ⑪ プロセスツリーで表示するケースを選択またはチェック☑する(複数ケースの選択が可能)
- ⑫ 以下のどちらかの方法(上図の赤枠内)で、選択ケースをワンステップグラフで表示する
 - ・ツールボタン「ワンステップ」またはプルダウンして「グラフ」を選択する
 - ・プロセスツリーの選択ケースから右クリックメニュー「ワンステップグラフ」を選択する
- ⑬ 設定画面で「ワンステップグラフ描画時に使用する」にチェックのある設定情報を使って、選択ケースのワンステップグラフが表示される

なお、該当ケースを事前に計算しておく必要はありますが、結果を系統図上に表示しておく必要はありません。
設定情報に含まれる設備が計算結果に存在しない場合は、当該設備のプロットはスキップされます。