PREFEITURA DE SÃO PAULO
DEFESA CIVIL

Relatório SM-39 – 20/08/2026

Subprefeitura: São Mateus
Área: SM-39 – Jardim Marilu
Localização: Avenida Ragueb Chohfi, Rua Enrico Semer, Rua Nova Marilu e Rua da Paz
Equipe: Caio Christofolletti
Data da vistoria: 20/08/2026

Localização da área de risco

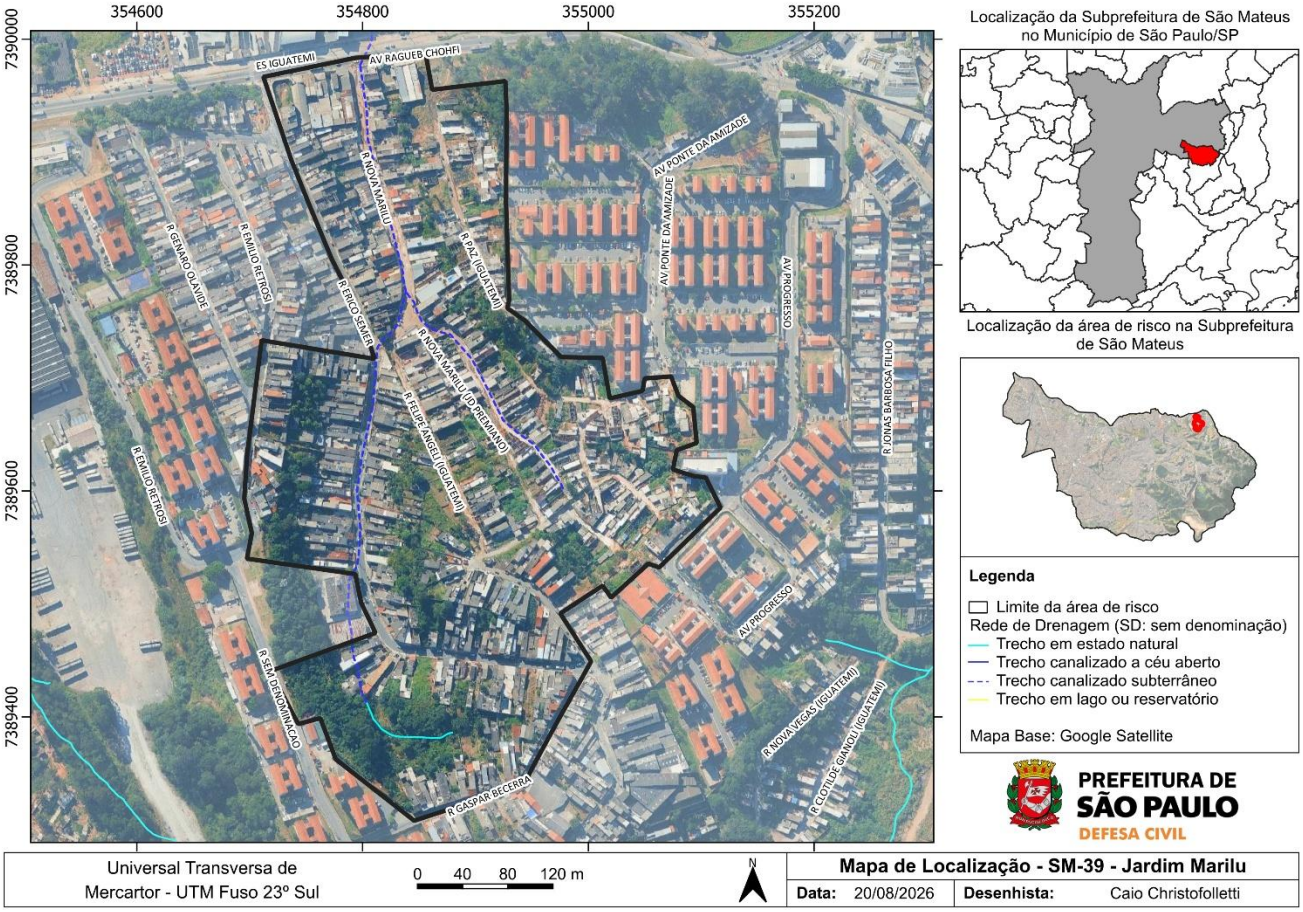

Correlação de mapeamentos

Risco Geológico	Risco Hidrológico
SM-39 – Jardim Marilu	-

Histórico

20/08/2026	-	Comparação com último mapeamento
SM-39-01 (R4)	-	Setor novo, não existente nos mapeamentos anteriores.
SM-39-02 (R3)	-	Setor novo, não existente nos mapeamentos anteriores.
SM-39-03 (R2)	-	Setor novo, não existente nos mapeamentos anteriores.
SM-39-04 (R2)	-	Setor novo, não existente nos mapeamentos anteriores.

Resumo da área SM-39

A área de risco SM-39 – Jardim Marilu está localizada entre a Avenida Ragueb Chohfi, Rua Enrico Semer, Rua Nova Marilu e Rua da Paz. Possui um setor de risco **Muito Alto (R4)**, um setor de risco **Alto (R3)** e um setor de risco **Médio (R2)** para desenvolvimento de processos de escorregamento em encosta natural e escorregamento em talude de corte, e um setor de risco **Médio (R2)** para desenvolvimento de processos de escorregamento em talude de corte, conforme delimitação na **Figura-01** e nas fotografias aéreas apresentadas entre as **Figuras 04 e 10**.

A área está localizada em uma região de média aptidão para a ocupação urbana, conforme apresentado no **Figura-02**.

A localização das fotos adquiridas durante a vistoria da área é apresentada no **Figura-03**.

As recomendações de intervenção da área se encontram na página 31.

Localização da Subprefeitura de São Mateus no Município de São Paulo/SP

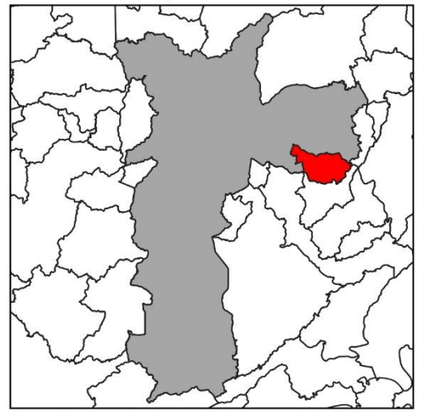

Localização da área de risco na Subprefeitura de São Mateus

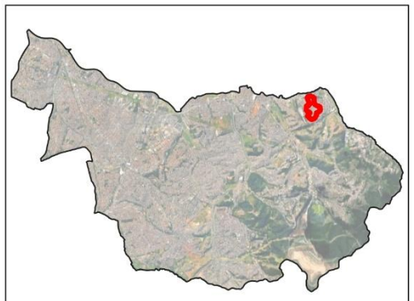

Legenda

Limite da área de risco

SM-39-02 (R3)
SM - Sigla da subprefeitura
39 - Número da área
02 - Número do setor

Grau de risco
- R1 - Baixo
- R2 - Médio
- R3 - Alto
- R4 - Muito Alto

Mapa Base: Google Satellite

PREFEITURA DE SÃO PAULO
DEFESA CIVIL

Universal Transversa de Mercartor - UTM Fuso 23º Sul

0 40 80 120 m

N

Mapa de Risco Geológico - SM-39 - Jardim Marilu

Data: 20/08/2026 **Desenhista:** Caio Christofolletti

Figura-01 – Delimitação dos setores de risco da área SM-39.

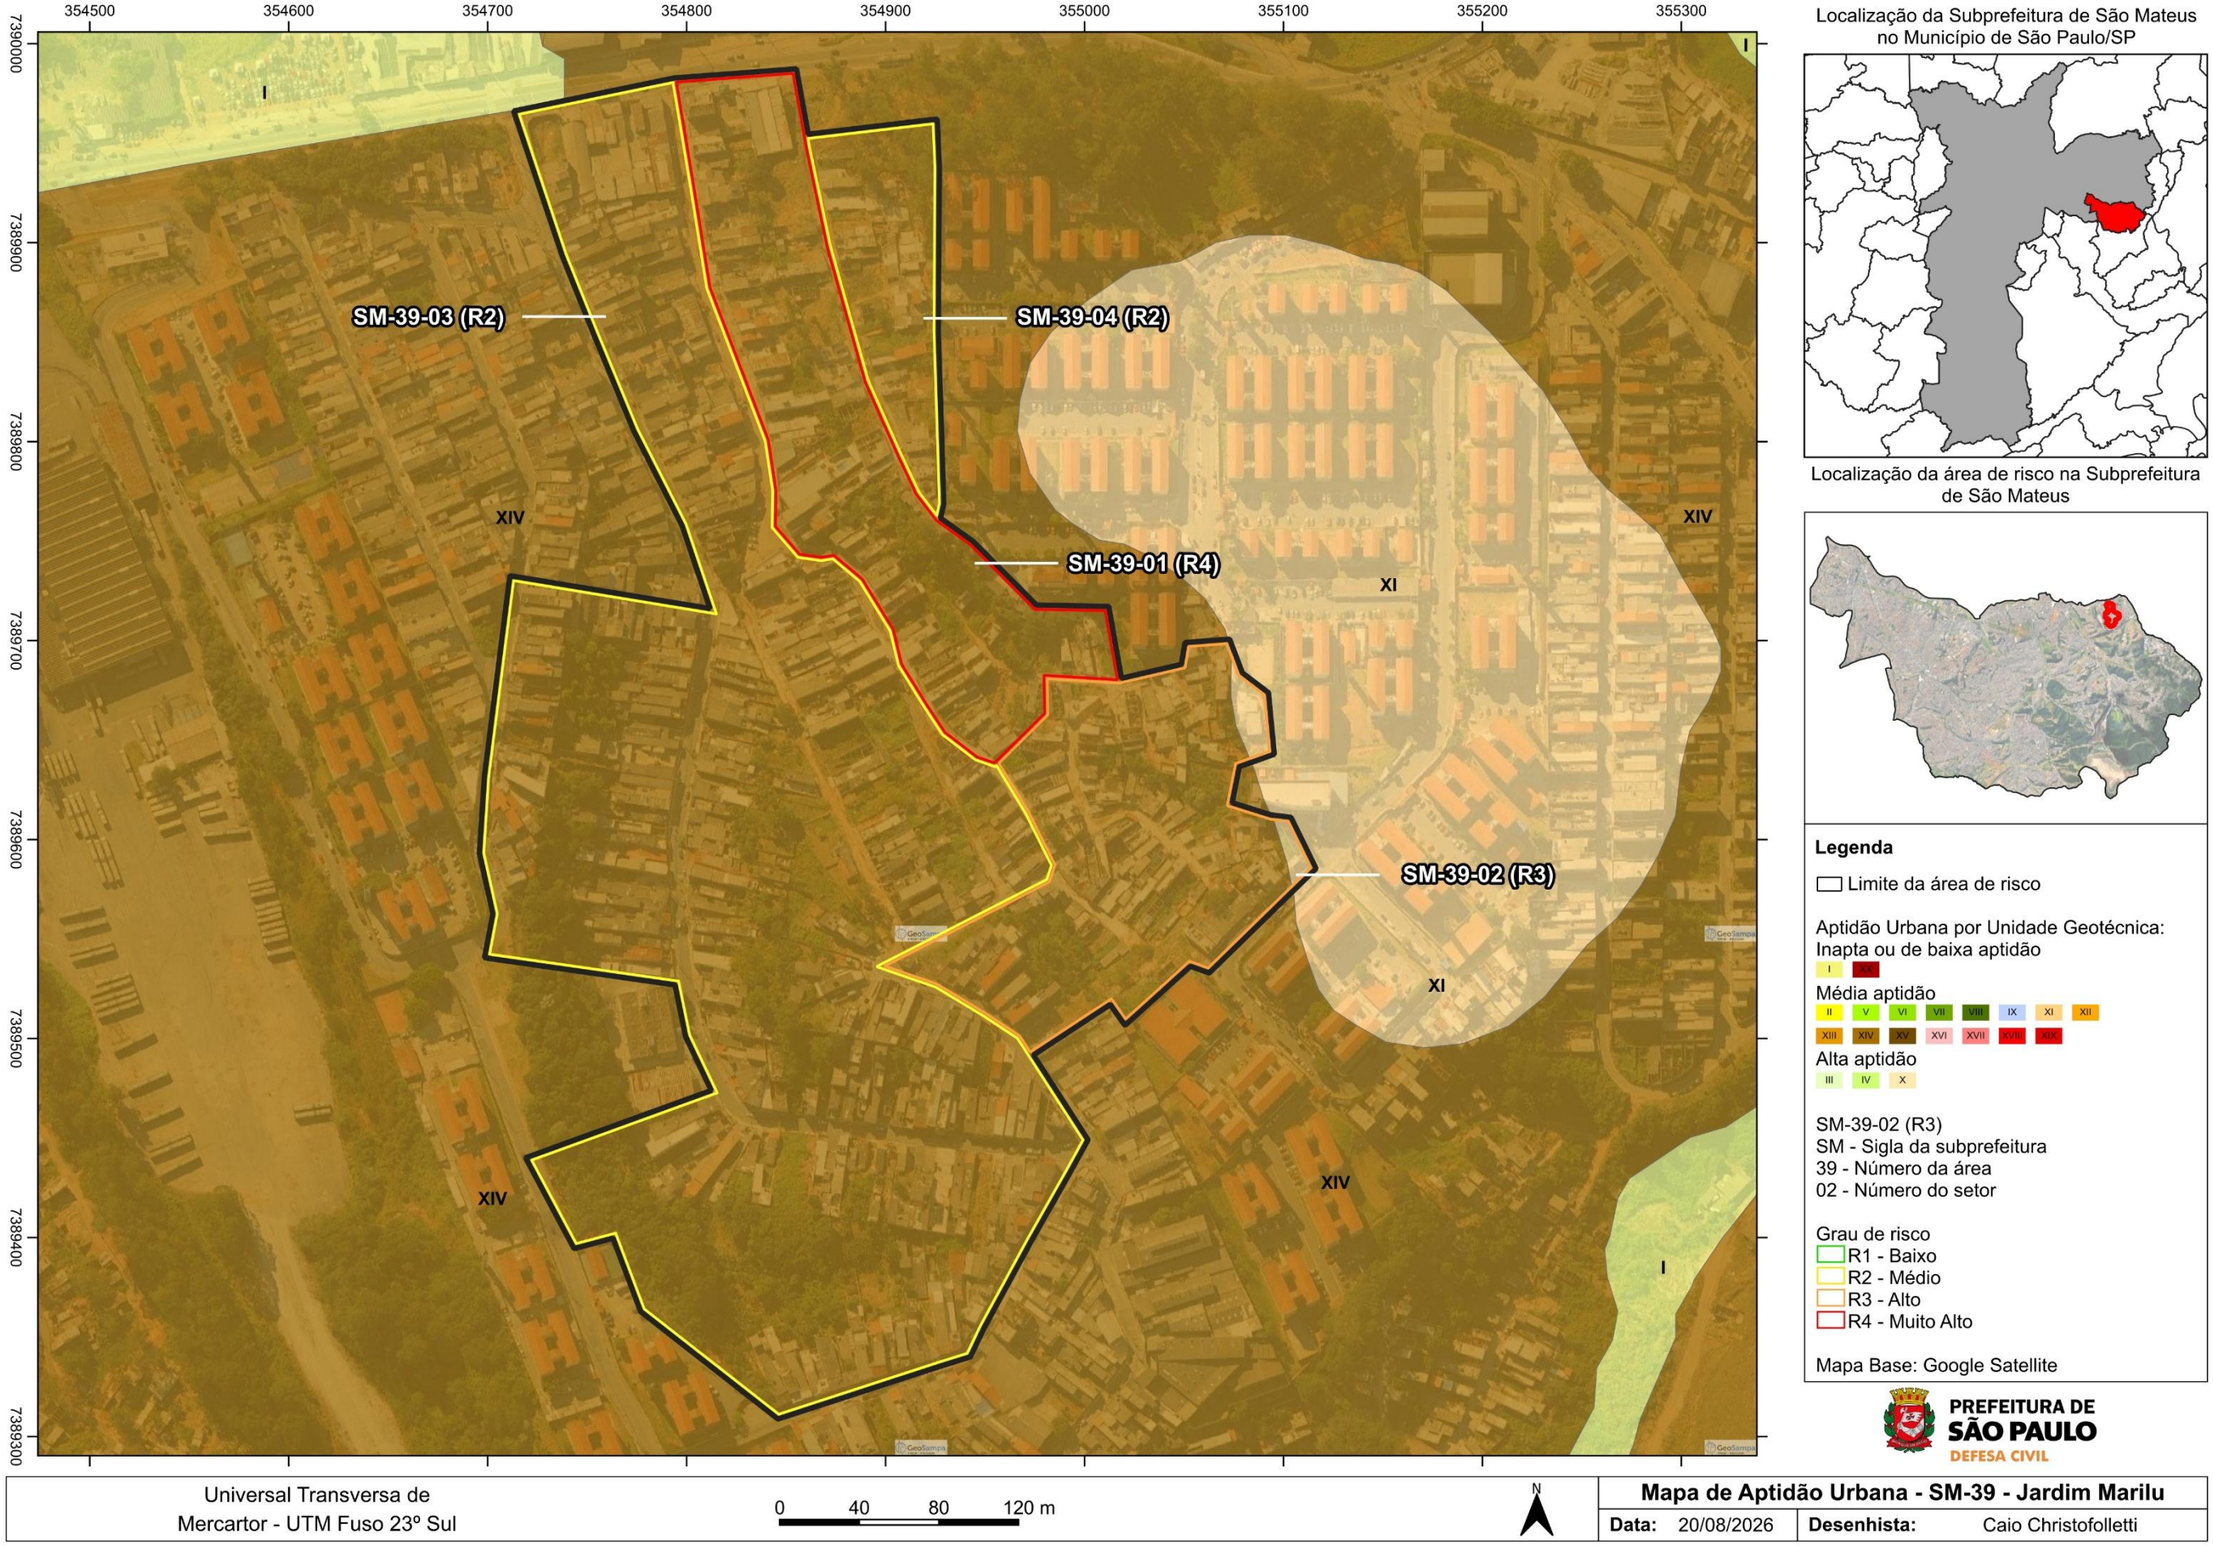

Figura-02 – Mapa de aptidão urbana da área SM-39.

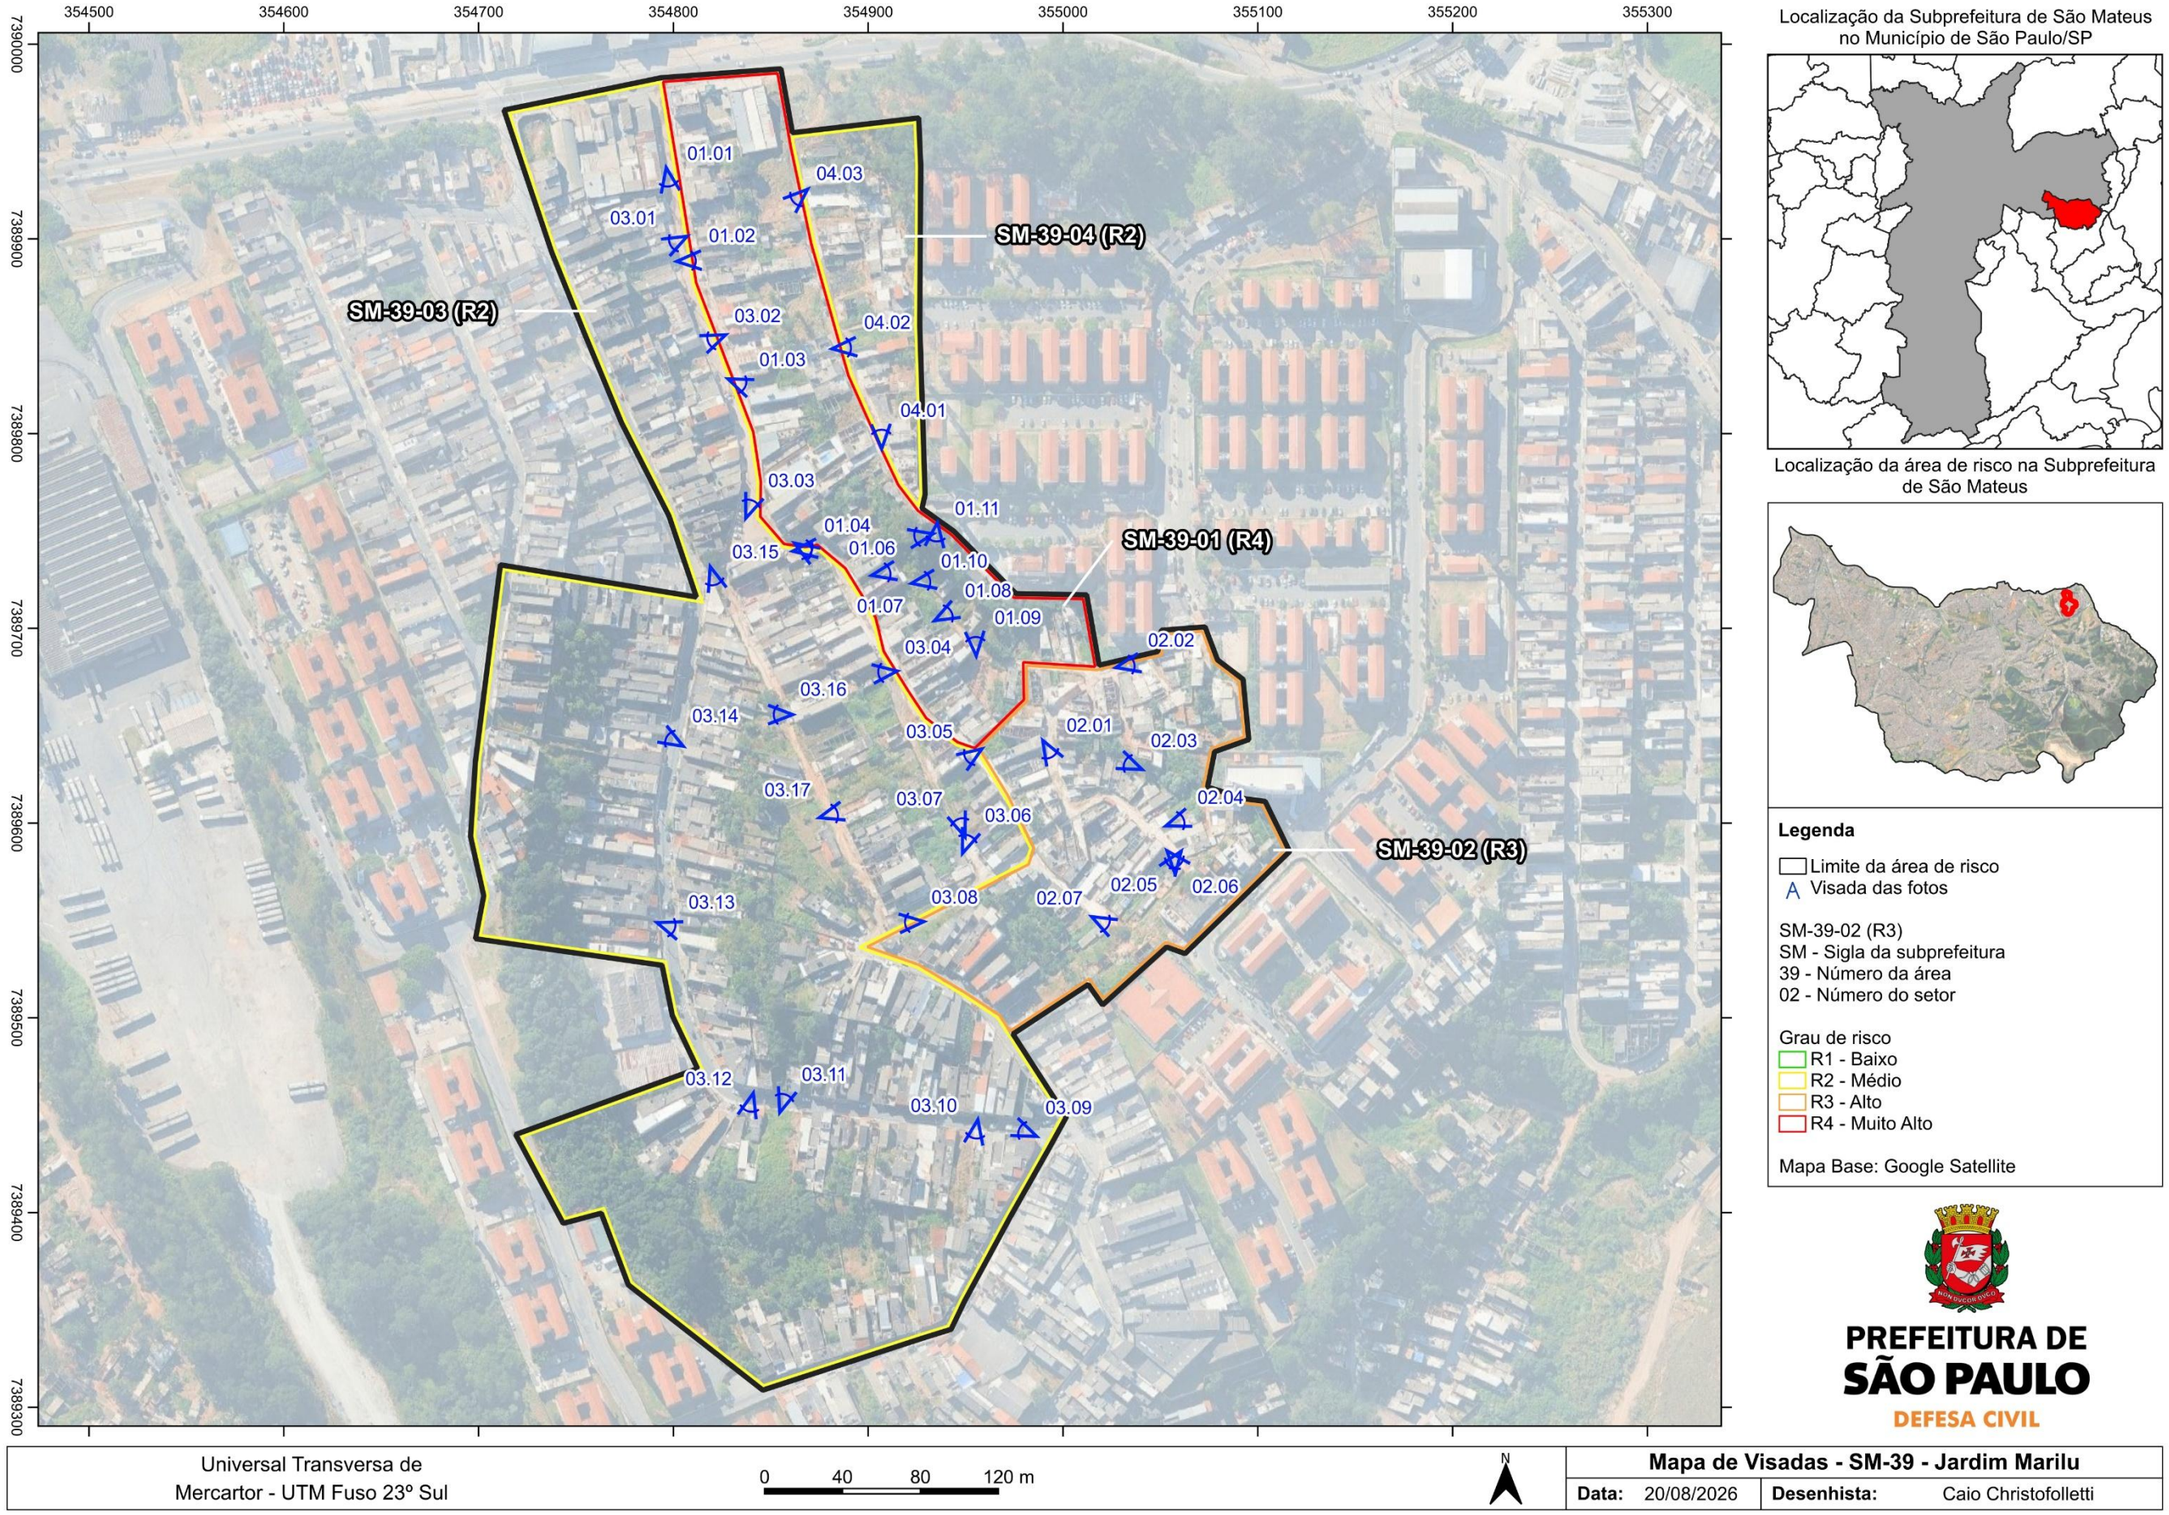

Localização da Subprefeitura de São Mateus no Município de São Paulo/SP

Localização da área de risco na Subprefeitura de São Mateus

Legenda

- Limite da área de risco
- A Visada das fotos

SM-39-02 (R3)
SM - Sigla da subprefeitura
39 - Número da área
02 - Número do setor

Grau de risco
- R1 - Baixo
- R2 - Médio
- R3 - Alto
- R4 - Muito Alto

Mapa Base: Google Satellite

PREFEITURA DE SÃO PAULO
DEFESA CIVIL

Mapa de Visadas - SM-39 - Jardim Marilu

Data:	20/08/2026	**Desenhista:**	Caio Christofolletti

Figura-03 – Mapa de visada das fotos adquiridas na área SM-39. A denominação das fotos neste mapa corresponde aos números finais da sigla utilizada nas fotos de chão (Foto-**01.01**).

Caracterização:

O setor abrange área consolidada, com inclinação média de 20°, composta por moradias predominantemente em alvenaria de até 3 pavimentos. O sistema de drenagem superficial é inexistente (**Foto-01.09**) e o acesso se dá por vias não pavimentadas (**Foto-01.01**). A vegetação observada consiste em árvores, vegetação arbustiva, vegetação rasteira e bananeiras.

Os processos observados estão relacionados a escorregamento em encosta natural e escorregamento em talude de corte. Foram também observados concentração de água da chuva em superfície e lançamento de águas servidas em superfície (**Foto-01.10**), assim como a ocorrência de erosão laminar e sulcos no solo (**Foto-01.07**).

A encosta natural tem altura de 20,00 m e inclinação de 27°, com moradias distando 0,00 m do topo da encosta e 0,00 m de sua base (**Foto-01.02**). Foi observado lançamento de lixo e entulho na encosta (**Foto-01.11**).

O talude de corte em saprolito tem altura de até 8,00 m e inclinação de 90°, com moradias distando 0,00 m do topo do talude e 0,00 m de sua base. Não foram observadas estruturas desfavoráveis à estabilidade. Alguns cortes se encontravam protegidos por talude de arrimo (**Foto-01.08**).

As evidências de movimentação observadas no setor consistem em trincas em muros (**Foto-01.04**), degraus de abatimento (**Foto-01.03**), árvores inclinadas (**Foto-01.05**), cicatriz de escorregamento (**Foto-01.06**) e depósito de escorregamento.

Não foi observada a presença de matacões no setor.

Aptidão Urbana:

Segundo o Mapa Geotécnico de Aptidão Urbana do Município de São Paulo, a área está inserida em unidade geotécnica de média aptidão à ocupação urbana (**Figura-02**).

Estimativa do número de moradias por contagem de telhados:

São afetadas pelo processo descrito neste setor, aproximadamente, 62 moradias.

Conclusões:

Com base na vistoria técnica realizada, mantidas as condições atuais, e considerando a ausência de interferência de elementos de natureza externa e de eventos extraordinários, atípicos e imprevisíveis, entendemos que os condicionantes geológico-geotécnicos (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de ocupação/intervenção predisponentes resultam em **Risco Muito Alto (R4)** para o desenvolvimento de processos de escorregamento em encosta natural e escorregamento em talude de corte.

Foto-01.01: Via de acesso não pavimentada, sem sistema de drenagem superficial.

Foto-01.02: Moradias adjacentes à encosta natural.

Foto-01.03: Degraus de abatimento na encosta natural.

Foto-01.04: Trinca em muro.

Foto-01.05: Árvore inclinada no topo de talude de corte.

Foto-01.06: Cicatriz de escorregamento com lançamento de água em seu topo.

Foto-01.07: Encosta natural sofrendo processo de erosão laminar devido à falta de cobertura vegetal.

Foto-01.08: Talude de corte com muro de arrimo. Presença de bananeiras na encosta.

Foto-01.09: Via de acesso cimentada sem sistema de drenagem superficial.

Foto-01.10: Montante da cicatriz de escorregamento, onde ocorre o lançamento de água em superfície.

Foto-01.11: Lançamento de lixo e entulho na encosta natural.

Caracterização:

O setor abrange área consolidada, com inclinação média de 11°, composta por moradias predominantemente em alvenaria de até 3 pavimentos. O sistema de drenagem superficial é inexistente e o acesso se dá por vias não pavimentadas. A vegetação observada consiste em árvores, vegetação arbustiva, vegetação rasteira e bananeiras (**Foto-02.03**).

Os processos observados estão relacionados a escorregamento em encosta natural e escorregamento em talude de corte. Foram também observados concentração de água da chuva em superfície, lançamento de águas servidas em superfície e vazamento de tubulação de água/esgoto, assim como a ocorrência de erosão laminar no solo.

A encosta natural tem altura de 15,00 m e inclinação de 20°, com moradias distando 0,00 m do topo da encosta e 0,00 m de sua base (**Foto-02.04**).

O talude de corte em solo residual tem altura de até 4,00 m e inclinação de 90°, com moradias distando 0,00 m do topo do talude e 0,00 m de sua base (**Foto-02.05**). Não foram observadas estruturas desfavoráveis à estabilidade (**Foto-02.06**). Alguns cortes apresentam aplicação de muro de arrimo (**Foto-02.07**).

As evidências de movimentação observadas no setor consistem em degraus de abatimento, trincas em muros (**Foto-02.02**) e árvores inclinadas.

Não foi observada a presença de matacões no setor.

Aptidão Urbana:

Segundo o Mapa Geotécnico de Aptidão Urbana do Município de São Paulo, a área está inserida em unidade geotécnica de média aptidão à ocupação urbana (**Figura-02**).

Estimativa do número de moradias por contagem de telhados:

São afetadas pelo processo descrito neste setor, aproximadamente, 96 moradias.

Conclusões:

Com base na vistoria técnica realizada, mantidas as condições atuais, e considerando a ausência de interferência de elementos de natureza externa e de eventos extraordinários, atípicos e imprevisíveis, entendemos que os condicionantes geológico-geotécnicos (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de ocupação/intervenção predisponentes resultam em **Risco Alto (R3)** para o desenvolvimento de processos de escorregamento em encosta natural e escorregamento em talude de corte.

Foto-02.01: Via de acesso cimentada sem sistema de drenagem superficial.

Foto-02.02: Trinca em muro.

Foto-02.03: Vista geral do setor. Observar presença de bananeiras.

Foto-02.04: Moradias no topo de encosta natural.

Foto-02.05: Talude de corte adjacente a moradias.

Foto-02.06: Talude de corte sem estruturas desfavoráveis a estabilidade.

Foto-02.07: Muro de arrimo em talude de corte.

Caracterização:

O setor abrange área consolidada, com inclinação média de 12° (**Foto-03.15**), composta por moradias predominantemente em alvenaria de até 4 pavimentos e algumas moradias de madeira (**Foto-03.17**). O sistema de drenagem superficial é precário (**Foto-03.09**) ou ausente (**Foto-03.03 / Foto-03.07**) e o acesso se dá por vias pavimentadas ou não pavimentadas. A vegetação observada consiste em árvores, vegetação arbustiva, vegetação rasteira e bananeiras (**Foto-03.04 / Foto-03.11**).

Os processos observados estão relacionados a escorregamento em encosta natural e escorregamento em talude de corte. Foram também observados concentração de água da chuva em superfície e lançamento de águas servidas e de esgoto em superfície (**Foto-03.08**), assim como a ocorrência de erosão laminar no solo (**Foto-03.05**). Foi observado o lançamento de lixo e entulho em superfície (**Foto-03.06**).

A encosta natural tem altura de 20,00 m e inclinação de 30° (**Foto-03.14 / Foto-03.16**), com moradias distando 000 m do topo da encosta e 0,00 m de sua base (**Foto-03.12 / Foto-03.13**).

O talude de corte em solo residual tem altura de até 6,00 m e inclinação de 90° (**Foto-03.10**), com moradias distando 0,00 m do topo do talude e 0,0 m de sua base (**Foto-03.01**). Não foram observadas estruturas desfavoráveis à estabilidade. Foi observada a construção de muro de arrimo em alguns dos cortes (**Foto-03.02**).

As evidências de movimentação observadas no setor consistem em árvores inclinadas.

Não foi observada a presença de matacões no setor.

Aptidão Urbana:

Segundo o Mapa Geotécnico de Aptidão Urbana do Município de São Paulo, a área está inserida em unidade geotécnica de média aptidão à ocupação urbana (**Figura-02**).

Estimativa do número de moradias por contagem de telhados:

São afetadas pelo processo descrito neste setor, aproximadamente, 344 moradias.

Conclusões:

Com base na vistoria técnica realizada, mantidas as condições atuais, e considerando a ausência de interferência de elementos de natureza externa e de eventos extraordinários, atípicos e imprevisíveis, entendemos que os condicionantes geológico-geotécnicos (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de ocupação/intervenção predisponentes resultam em **Risco Médio (R2)** para o desenvolvimento de processos de escorregamento em encosta natural e escorregamento em talude de corte.

Foto-03.01: Moradia adjacente a talude de corte.

Foto-03.02: Talude de corte com muro de arrimo.

Foto-03.03: via de acesso cimentada, sem sistema de drenagem superficial.

Foto-03.04: Presença de bananeiras no setor.

Foto-03.05: Erosão laminar em talude de corte.

Foto-03.06: Lançamento de lixo e entulho em superfície.

Foto-03.07: Via de acesso de pavimentação precária, sem sistema de drenagem superficial.

Foto-03.08: Lançamento de esgoto em superfície.

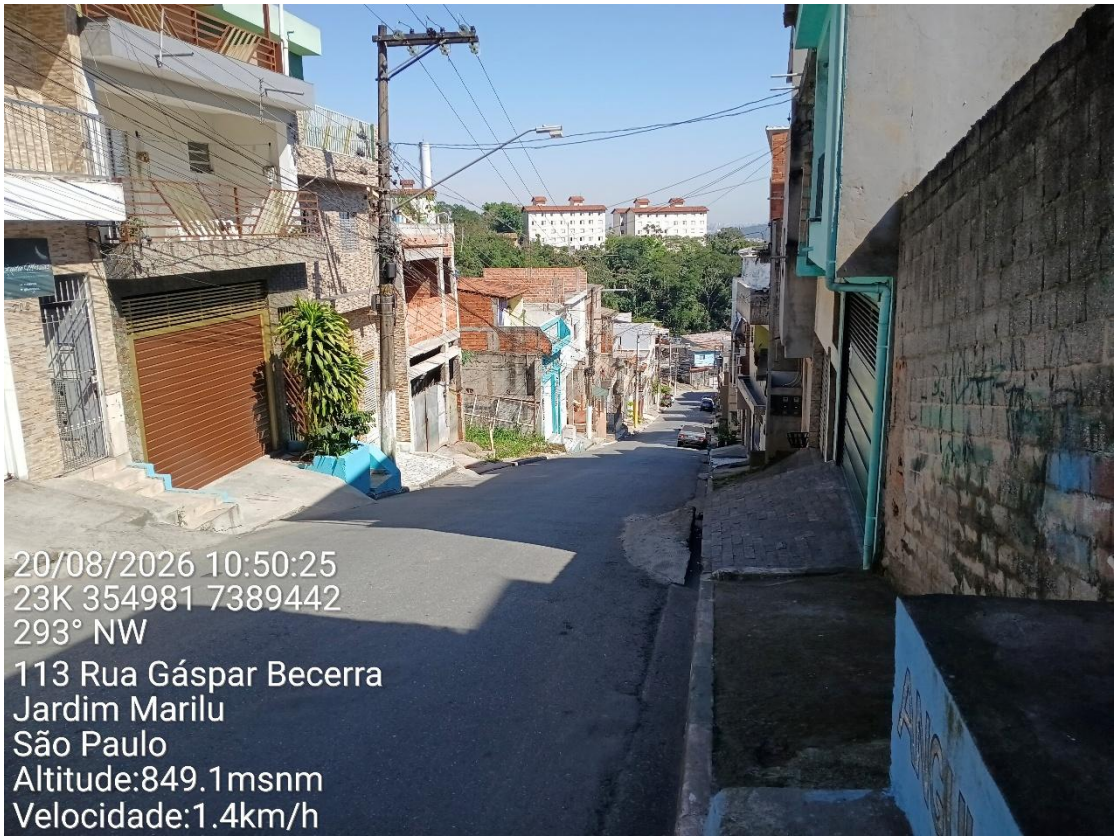

Foto-03.09: Via de acesso pavimentada com sistema de drenagem precário.

Foto-03.10: Corte em encosta natural.

Foto-03.11: Vegetação observada na encosta.

Foto-03.12: Moradias construídas no topo e na base de encosta natural.

Foto-03.13: Moradias construídas sobre encosta natural.

Foto-03.14: Vista geral da encosta natural.

Foto-03.15: Inclinação geral do setor.

Foto-03.16: Vista geral da encosta natural.

Foto-03.17: Moradia de madeira observada no setor.

Caracterização:

O setor abrange área consolidada, com inclinação média de 8°, composta por moradias predominantemente em alvenaria de até 2 pavimentos (**Foto-04.02**). O sistema de drenagem superficial é inexistente e o acesso se dá por vias não pavimentadas (**Foto-04.01**). A vegetação observada consiste em árvores e vegetação rasteira.

O processo observado está relacionado a escorregamento em talude de corte. Foram também observados concentração de água da chuva em superfície, lançamento de águas servidas em superfície e lançamento de esgoto em superfície (**Foto-04.03**), assim como a ocorrência de erosão laminar e sulcos no solo.

O talude de corte em solo residual tem altura de até 3,00 m e inclinação de 90°, com moradias distando 0,00 m do topo do talude e 0,00 m de sua base. Não foram observadas estruturas desfavoráveis à estabilidade.

Não foram observadas evidências de movimentação e nem a presença de matacões no setor..

Aptidão Urbana:

Segundo o Mapa Geotécnico de Aptidão Urbana do Município de São Paulo, a área está inserida em unidade geotécnica de média aptidão à ocupação urbana (**Figura-02**).

Estimativa do número de moradias por contagem de telhados:

São afetadas pelo processo descrito neste setor, aproximadamente, 32 moradias.

Conclusões:

Com base na vistoria técnica realizada, mantidas as condições atuais, e considerando a ausência de interferência de elementos de natureza externa e de eventos extraordinários, atípicos e imprevisíveis, entendemos que os condicionantes geológico-geotécnicos (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de ocupação/intervenção predisponentes resultam em **Risco Médio (R2)** para o desenvolvimento de processos de escorregamento em talude de corte.

Foto-04.01: Via de acesso sem pavimentação e sem sistema de drenagem superficial.

Foto-04.02: Vista geral do setor.

Foto-04.03: Lançamento de esgoto em superfície.

Recomendações de intervenção

Com base na vistoria técnica realizada, mantidas as condições atuais, e considerando a ausência de interferência de elementos de natureza externa e de eventos extraordinários, atípicos e imprevisíveis, entendemos que os condicionantes geológico-geotécnicos (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de ocupação/intervenção predisponentes resultam em um setor de Risco Muito Alto (R4), um setor de **Risco Alto (R3)** e dois setores de **Risco Médio (R2)**.

Observa-se, portanto, a necessidade da adoção de medidas estruturais de controle de movimentos de massa combinadas com medidas não estruturais.

Recomendações para a Área SM-39

- ✓ Executar sistemas de drenagem superficial (águas pluviais, servidas e/ou esgoto);
- ✓ Executar melhoria nos acessos (calçadas, escadarias, ruas) integrando-os com o sistema de drenagem;
- ✓ Executar serviços de zeladoria no setor (limpeza de lixo e entulho).

Recomendações específicas por setor

SM-39-01 (R4)

- ✓ Executar sistema de drenagem superficial de topo e base no talude (águas pluviais, servidas e/ou esgoto);
- ✓ Executar proteção superficial da encosta/talude no setor;
- ✓ Executar remoção temporária em caso de necessidade, para execução de obras no setor;
- ✓ Executar estruturas de contenção localizadas de pequeno porte no setor;
- ✓ Realizar o monitoramento frequente do setor, sobretudo durante o período de chuvas.

SM-39-02 (R3)

- ✓ Executar sistema de drenagem superficial de topo e base no talude (águas pluviais, servidas e/ou esgoto);
- ✓ Executar proteção superficial da encosta/talude no setor;
- ✓ Executar estruturas de contenção localizadas de pequeno porte no setor;
- ✓ Realizar o monitoramento frequente do setor, sobretudo durante o período de chuvas.

SM-39-03 (R2)

- ✓ Executar sistema de drenagem superficial de topo e base no talude (águas pluviais, servidas e/ou esgoto);
- ✓ Realizar o monitoramento periódico do setor.

SM-39-04 (R2)

- ✓ Realizar o monitoramento periódico do setor.

Sugerimos a priorização de infraestrutura verde/azul ou híbrida, estimulando o uso de soluções baseadas na natureza sobre as tradicionais, tornando, assim, as comunidades mais resilientes frente às ameaças resultantes das mudanças climáticas.

As recomendações feitas por este relatório são de natureza orientativa, de forma que as intervenções urbanísticas realizadas nas áreas pelas pastas municipais observem estes elementos mínimos. Assim, é atribuição da pasta executora a elaboração de projetos de viabilidade e implantação, específicos para cada cenário geotécnico e da ocupação, e assim, a definição do tipo de intervenção e sua abrangência.

Nome da área: SM-39 - Jardim Marilu	**Responsável pela aquisição:** COMDEC	**Data do sobrevoo:** 28/08/2026

Figura-04: Vista dos setores mapeados da área SM-39.

Nome da área: SM-39 - Jardim Marilu	**Responsável pela aquisição:** COMDEC	**Data do sobrevoo:** 28/08/2026

Figura-05: Vista dos setores mapeados da área SM-39.

Nome da área: SM-39 - Jardim Marilu	**Responsável pela aquisição:** COMDEC	**Data do sobrevoo:** 28/08/2026

Figura-06: Vista dos setores mapeados da área SM-39.

Nome da área: SM-39 - Jardim Marilu	**Responsável pela aquisição:** COMDEC	**Data do sobrevoo:** 28/08/2026

Figura-07: Vista dos setores mapeados da área SM-39.

Nome da área: SM-39 - Jardim Marilu	**Responsável pela aquisição:** COMDEC	**Data do sobrevoo:** 28/08/2026

Figura-08: Vista dos setores mapeados da área SM-39.

Nome da área: SM-39 - Jardim Marilu	**Responsável pela aquisição:** COMDEC	**Data do sobrevoo:** 28/08/2026

Figura-09: Vista dos setores mapeados da área SM-39.

Nome da área: SM-39 - Jardim Marilu	**Responsável pela aquisição:** COMDEC	**Data do sobrevoo:** 28/08/2026

Figura-10: Vista dos setores mapeados da área SM-39.