
PREFEITURA DE SÃO PAULO
DEFESA CIVIL

Relatório JT-26 – 16/09/2026

Subprefeitura: Jaçanã-Tremembé
Área: JT-26 – Jardim Esperança II
Localização: Travessa Igarapé Primavera e Rua Antônio Sérgio de Matos
Equipe: Daniel Almeida dos Santos e Thaís Feitosa Trevisani
Data da vistoria: 16/09/2026

Localização da área de risco

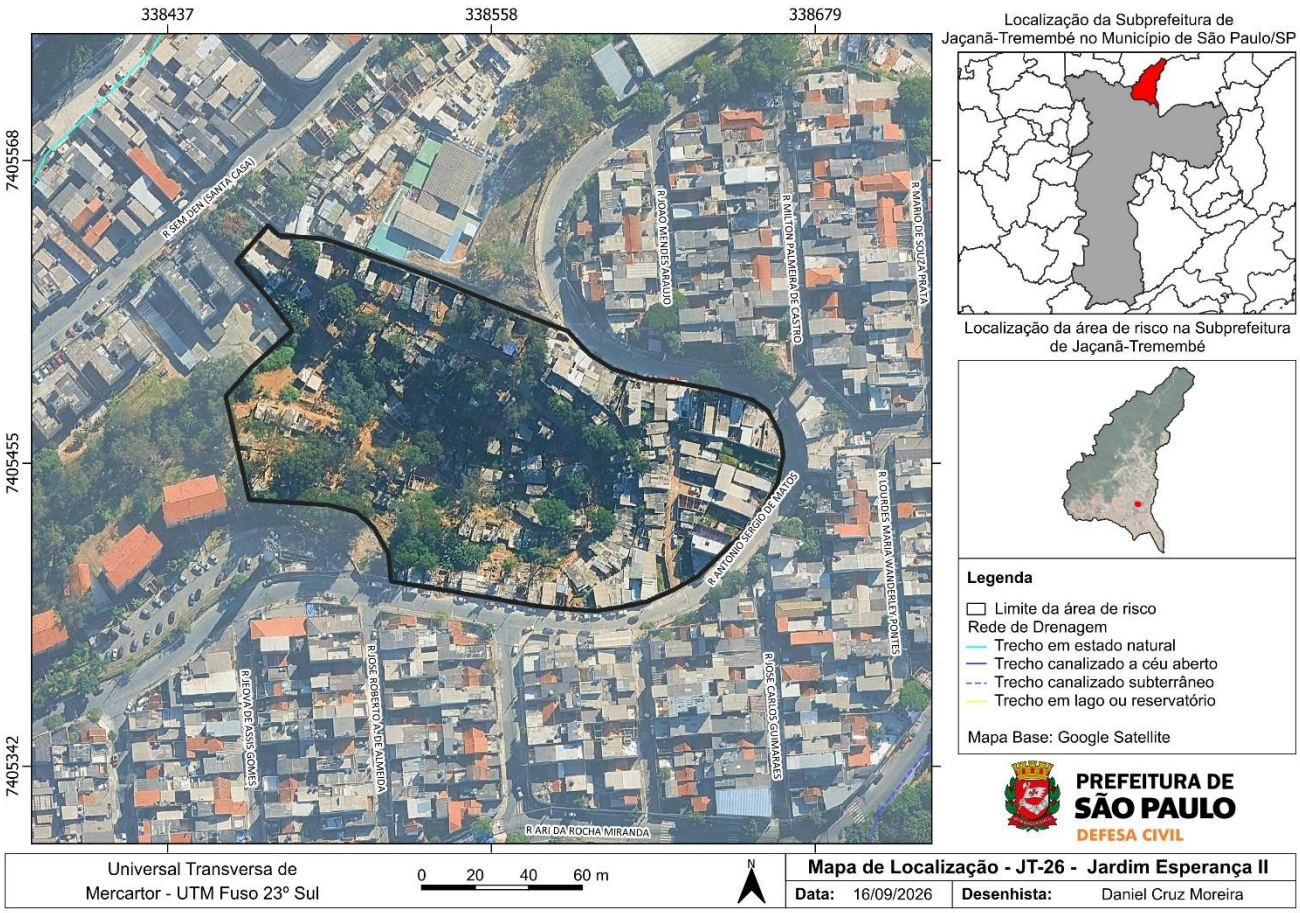

Correlação de mapeamentos

Risco Geológico	Risco Hidrológico
JT-26 – Jardim Esperança II	-

Histórico

16/09/2026	-	Comparação com último mapeamento
JT-26-01 (R4)	-	Não consta mapeamento anterior
JT-26-02 (R3)	-	Não consta mapeamento anterior
JT-26-03 (R2)	-	Não consta mapeamento anterior

Resumo da área JT-26

A área de risco JT-26 – Jardim Esperança II está localizada entre a Travessa Igarapé Primavera e a Rua Antônio Sérgio de Matos. Possui um setor de risco **Muito Alto (R4)** e um de risco **Alto (R3)** para o desenvolvimento de processos de escorregamento de encosta, talude de corte, aterro e de depósitos sobre a encosta, e um de risco **Médio (R2)** para escorregamento de talude de corte, conforme delimitação na **Figura-01** e nas fotografias aéreas apresentadas entre as **Figuras 04 e 06**.


A área está localizada em uma região de média aptidão para a ocupação urbana, conforme apresentado no **Figura-02**.

A localização das fotos adquiridas durante a vistoria da área é apresentada na **Figura-03**.


As recomendações de intervenção da área se encontram na página 17.



Localização da Subprefeitura de Jaçanã-Tremembé no Município de São Paulo/SP

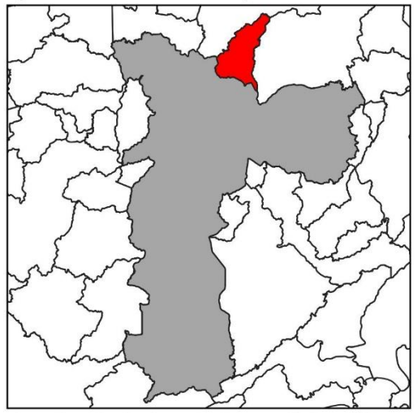

Localização da área de risco na Subprefeitura de Jaçanã-Tremembé

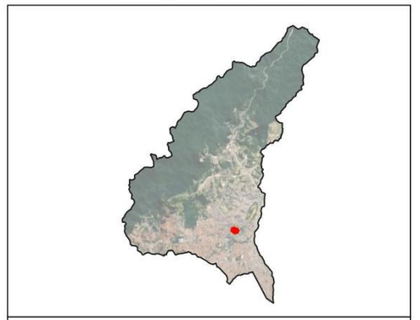

Legenda

Limite da área de risco

JT-26-01 (R4)
JT - Sigla da subprefeitura
26 - Número da área
01 - Número do setor

Grau de risco
- R1 - Baixo
- R2 - Médio
- R3 - Alto
- R4 - Muito Alto

Mapa Base: Google Satellite

PREFEITURA DE SÃO PAULO
DEFESA CIVIL

Universal Transversa de Mercartor - UTM Fuso 23º Sul

0 20 40 60 m

N

Mapa de Risco Geológico - JT-26 - Jardim Esperança II

Data: 16/09/2026 **Desenhista:** Daniel Cruz Moreira

Figura-01 – Delimitação dos setores de risco da área JT-26.

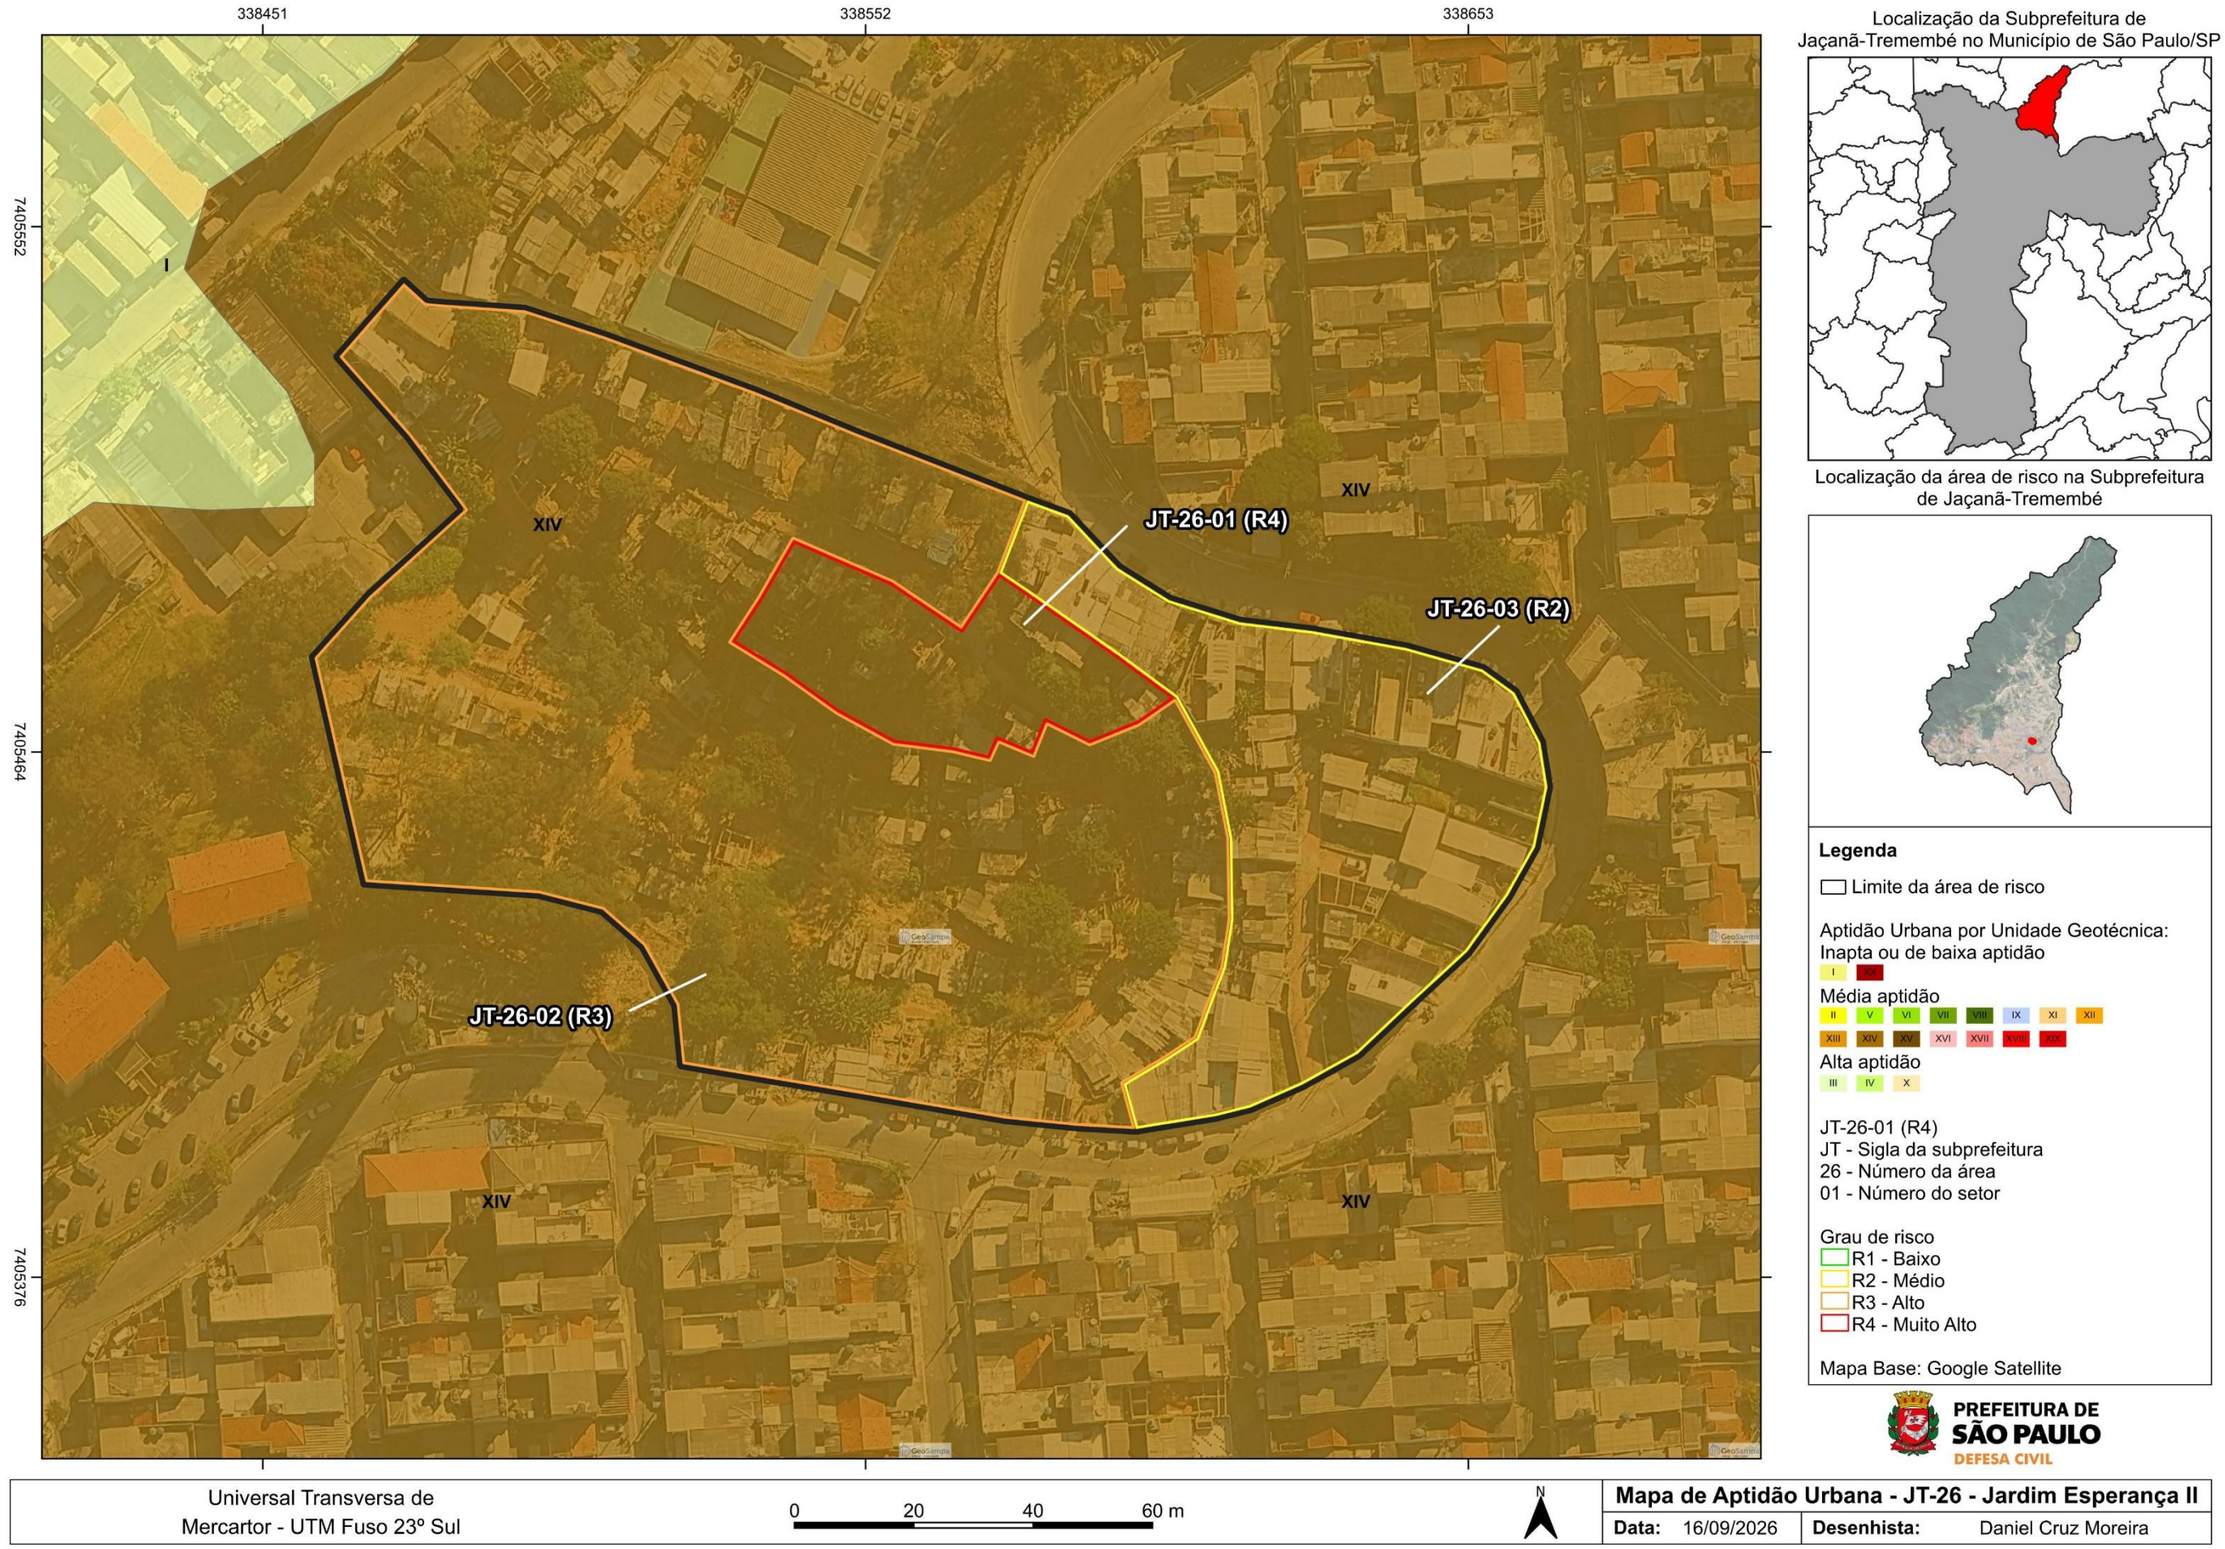


Figura-02 – Mapa de aptidão urbana da área JT-26.

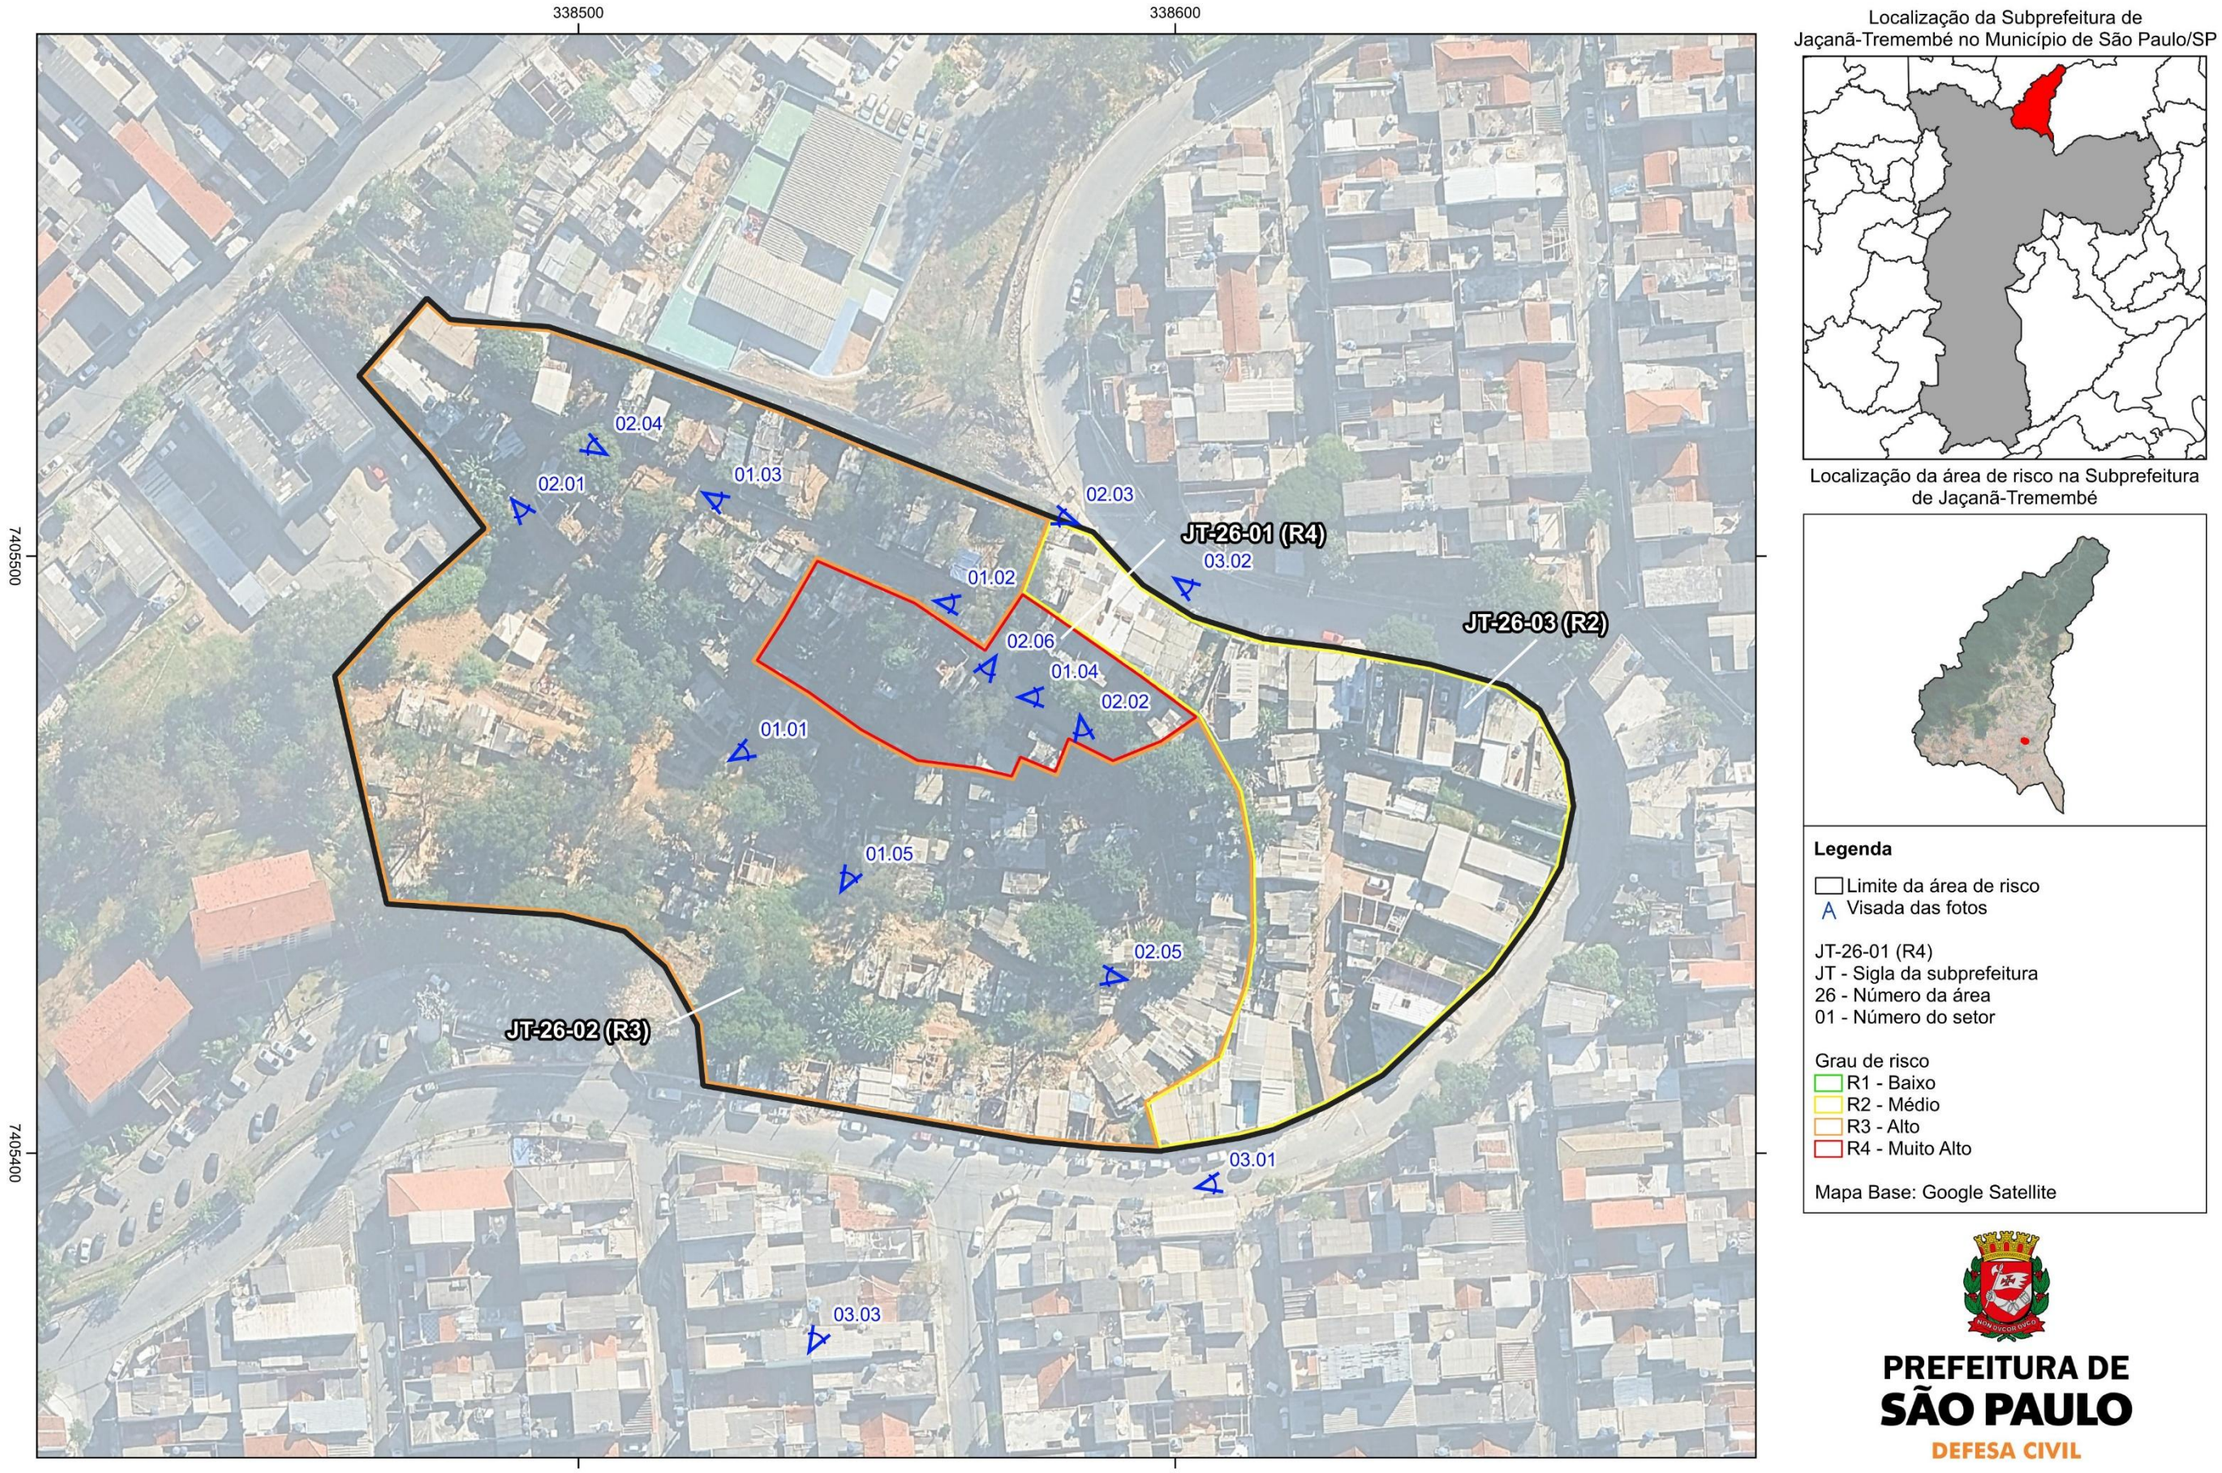


Figura-03 – Mapa de visada das fotos adquiridas na área JT-26. A denominação das fotos neste mapa corresponde aos números finais da sigla utilizada nas fotos de chão (Foto-**01.01**).

Caracterização:

Trata-se de setor em trecho da encosta natural e em depósito de aterro, em processo de adensamento, com moradias majoritariamente em madeira/madeirite/sucata e algumas exceções em alvenaria, ocupando as porções de topo e meia encosta (**Foto-01.01** e **01.02**). Não há atendimento por serviços de infraestrutura oficiais, como abastecimento de água/coleta e afastamento de esgoto. Os acessos se dão por vias e vielas sem pavimentação e sistema de drenagem superficial (**Foto-01.03**).

As moradias localizadas na parte superior da encosta/setor estão situadas em aterro lançado, enquanto na parte inferior estão situadas em solo residual da encosta natural. A encosta natural possui altura máxima de 30 m e inclinação média de 35° (**Foto-01.01**). Os taludes de corte em solo residual possuem altura máxima de 2 m e inclinação de até 90°, enquanto os taludes de aterro possuem até 4 m de altura, também com inclinação de até 90°. As moradias estão construídas sobre o topo e na base dos taludes, distando entre 0,0 e 2,0 m. (**Foto-01.04**). Há presença de depósitos de aterro, lixo e entulho sobre a encosta (**Foto-01.05**).

Há concentração de água de chuva e lançamento de água servida em superfície. A vegetação no setor consiste em árvores e vegetação rasteira.

Foram observados trechos com solo exposto protegidos por lonas de forma improvisada, com processos ativos de erosão na base das moradias (**Foto-01.04**).

Aptidão Urbana:

Segundo o Mapa Geotécnico de Aptidão Urbana do Município de São Paulo, o setor está inserido em unidade geotécnica de média aptidão à ocupação urbana (**Figura-02**).

Estimativa do número de moradias por contagem de telhados:

São afetadas pelo processo descrito neste setor, aproximadamente, 20 moradias.

Conclusões:

Com base na vistoria técnica realizada, mantidas as condições atuais, e considerando a ausência de interferência de elementos de natureza externa e de eventos extraordinários, atípicos e imprevisíveis, entendemos que os condicionantes geológico-geotécnicos (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de ocupação/intervenção predisponentes resultam em **Risco Muito Alto (R4)** para o desenvolvimento de processos de escorregamento de encosta, talude de corte, aterro e de depósitos sobre a encosta.



Foto-01.01: Vista geral do setor. Trecho da encosta natural em processo de adensamento, com predomínio de moradias em madeira/madeirite/sucata, ocupando as porções de meia encosta.



Foto-01.02: Trecho de depósito de aterro, em processo de adensamento, com predomínio de moradias em madeira/madeirite/sucata, ocupando do topo da encosta.



Foto-01.03: Vista a partir de via sem denominação. Acesso é realizado por via sem pavimentação e sistema de drenagem superficial.



Foto-01.04: Presença de cortes de terreno no aterro lançado próximo das moradias. Notar trecho com solo exposto protegido por lona de forma improvisada, com processo ativo de erosão.



Foto-01.05: Presença de depósitos de aterro, lixo e entulho sobre a encosta.

Caracterização:

Trata-se de setor de encosta em área de cabeceira no formato de anfiteatro, em processo de adensamento, com moradias majoritariamente em madeira/madeirite/sucata e algumas exceções em alvenaria, ocupando todas as porções da encosta (base, meia encosta e topo) (**Foto-02.01** e **02.02**). Não há atendimento por serviços de infraestrutura oficiais, como abastecimento de água/coleta e afastamento de esgoto. Os acessos se dão por vias pavimentadas, representadas pela Rua Antônio Sérgio de Matos, Travessa Igarapé Primavera e por escadão, com sistema de drenagem superficial (**Foto-02.03**), e por vias e vielas sem pavimentação e sistema de drenagem superficial (**Foto-02.04**).

Em consulta a imagens anteriores de satélite, disponíveis via Google Earth, e observações em campo, foi identificada a realização de obra anterior à ocupação da área, com a construção de muro de contenção, escada hidráulica (**Foto-02.05**) e lançamento de aterro. As moradias do setor estão presentes na maior parte em área de encosta natural, em que grande parte da vegetação foi suprimida para dar espaço às ocupações. A leste do setor, as moradias estão presentes em trecho de aterro lançado pela obra, rente ao muro de contenção (**Foto-02.02**).

A encosta natural possui altura máxima de 30 m e inclinação média de 30°. Os taludes de corte em solo residual possuem altura máxima de 2 m e inclinação de até 90°, enquanto os taludes de aterro possuem até 4 m de altura, também com inclinação de até 90°. As moradias estão construídas sobre o topo e na base dos taludes, distando entre 0,0 e 2,0 m. Há presença de depósitos de aterro, lixo e entulho sobre a encosta (**Foto-02.06**).

Há concentração de água de chuva, lançamento de água servida em superfície e vazamento de tubulação. A vegetação no setor consiste em árvores, vegetação rasteira e cultivo de bananeiras (**Foto-02.06**).

Aptidão Urbana:

Segundo o Mapa Geotécnico de Aptidão Urbana do Município de São Paulo, o setor está inserido em unidade geotécnica de média aptidão à ocupação urbana (**Figura-02**).

Estimativa do número de moradias por contagem de telhados:

São afetadas pelo processo descrito neste setor, aproximadamente, 95 moradias.

Conclusões:

Com base na vistoria técnica realizada, mantidas as condições atuais, e considerando a ausência de interferência de elementos de natureza externa e de eventos extraordinários, atípicos e imprevisíveis, entendemos que os condicionantes geológico-geotécnicos (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de ocupação/intervenção predisponentes resultam em **Risco Alto (R3)** para o desenvolvimento de processos de escorregamento de encosta, talude de corte, aterro e de depósitos sobre a encosta.



Foto-02.01: Vista geral do setor. Setor de encosta em área de cabeceira, com moradias em madeira/madeirite/sucata e em alvenaria, ocupando todas as porções da encosta.



Foto-02.02: Vista geral do setor. Setor de encosta com moradias em madeira/madeirite/sucata e em alvenaria, ocupando todas as porções da encosta. Na seta amarela, trecho onde foram realizadas obras de contenção e lançamento de aterro.



Foto-02.03: Vista a partir de escadão. Acesso é realizado por escada pavimentada com sistema de drenagem superficial.



Foto-02.04: Vista a partir de via sem denominação. Acesso é realizado por via sem pavimentação e sistema de drenagem superficial.



Foto-02.05: Presença de obras realizadas no setor. Notar escada hidráulica em meio as moradias.



Foto-02.06: Presença de depósitos de aterro, lixo e entulho sobre a encosta.

Caracterização:

Trata-se de setor de topo de encosta, em área aterrada por antiga obra, parcialmente ocupada por moradias em alvenaria de baixo a médio padrão construtivo, com algumas moradias em madeira/madeirite/sucata (**Foto-03.01**). Há atendimento parcial por serviços de infraestrutura como abastecimento de água e coleta/afastamento de esgoto. Os acessos se dão por via pavimentada com sistema de drenagem superficial, representada pela Rua Antônio Sérgio de Matos (**Foto-03.02**), e por via sem denominação, sem pavimentação e sistema de drenagem superficial.

O talude de corte possui altura máxima de 4 m e inclinação de 90º. As moradias estão construídas sobre o topo do talude. Há presença de depósitos de aterro, lixo e entulho no setor.

Há concentração de água de chuva e lançamento de água servida em superfície. A presença de vegetação no setor é incipiente e consiste em poucas árvores, vegetação rasteira e área de cultivo de bananeiras.

Foi observada a realização de obra de cortina atirantada no talude de corte, anterior à ocupação, no topo da encosta; contudo, as moradias se apresentam assentadas imediatamente acima da contenção, podendo comprometer a confiabilidade da estrutura devido a introdução de novas cargas e o aumento da infiltração de água no solo (**Foto-03.03**).

Aptidão Urbana:

Segundo o Mapa Geotécnico de Aptidão Urbana do Município de São Paulo, o setor está inserido em unidade geotécnica de média aptidão à ocupação urbana (**Figura-02**).

Estimativa do número de moradias por contagem de telhados:

São afetadas pelo processo descrito neste setor, aproximadamente, 40 moradias.

Conclusões:

Com base na vistoria técnica realizada, mantidas as condições atuais, e considerando a ausência de interferência de elementos de natureza externa e de eventos extraordinários, atípicos e imprevisíveis, entendemos que os condicionantes geológico-geotécnicos (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de ocupação/intervenção predisponentes resultam em **Risco Médio (R2)** para o desenvolvimento de processos de escorregamento de talude de corte.



Foto-03.01: Vista a partir da Rua Antônio Sérgio de Matos. Setor a esquerda da foto. Notar presença de moradias em alvenaria.



Foto-03.02: Vista a partir da Rua Antônio Sérgio de Matos. Acesso é realizado via pavimentada com sistema de drenagem superficial.



Foto-03.03: Vista aérea do setor, obtida por drone em 05/08/2026. Na seta amarela, obra de contenção (cortina atirantada) no topo da encosta e ocupação de moradias imediatamente acima da estrutura.

Recomendações de intervenção

Com base na vistoria técnica realizada, mantidas as condições atuais, e considerando a ausência de interferência de elementos de natureza externa e de eventos extraordinários, atípicos e imprevisíveis, entendemos que os condicionantes geológico-geotécnicos (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de ocupação/intervenção predisponentes resultam em um setor de risco Muito Alto (R4) e um de risco Alto (R3) para o desenvolvimento de processos de escorregamento de encosta, talude de corte, aterro e de depósitos sobre a encosta, e um de risco Médio (R2) para escorregamento de talude de corte.

Observa-se, portanto, a necessidade da adoção de medidas estruturais de controle de movimentos de massa combinadas com medidas não estruturais.

Recomendações para a Área JT-26

- ✓ Executar sistemas de drenagem superficial (águas pluviais, servidas e/ou esgoto);
- ✓ Executar melhoria nos acessos (calçadas, escadarias, ruas) integrando-os com o sistema de drenagem;
- ✓ Realizar o monitoramento frequente do setor, sobretudo durante o período de chuvas;

Recomendações específicas por setor

JT-26-01 (R4)

- ✓ Executar sistema de drenagem superficial de topo e base no talude (águas pluviais, servidas e/ou esgoto);
- ✓ Executar serviços de zeladoria no setor (limpeza de lixo e entulho);
- ✓ Executar proteção superficial da encosta/talude no setor;
- ✓ Executar estruturas de contenção localizadas de pequeno porte no setor.

JT-26-02 (R3)


- ✓ Executar sistema de drenagem superficial de topo e base no talude (águas pluviais, servidas e/ou esgoto);
- ✓ Executar serviços de zeladoria no setor (limpeza de lixo e entulho);
- ✓ Executar proteção superficial da encosta/talude no setor.

JT-26-03 (R2)

- ✓ Realizar manutenção das obras existentes no setor.

Sugerimos a priorização de infraestrutura verde/azul ou híbrida, estimulando o uso de soluções baseadas na natureza sobre as tradicionais, tornando, assim, as comunidades mais resilientes frente às ameaças resultantes das mudanças climáticas.

As recomendações feitas por este relatório são de natureza orientativa, de forma que as intervenções urbanísticas realizadas nas áreas pelas pastas municipais observem estes elementos mínimos. Assim, é atribuição da pasta executora a elaboração de projetos de viabilidade e implantação, específicos para cada cenário geotécnico e da ocupação, e assim, a definição do tipo de intervenção e sua abrangência.

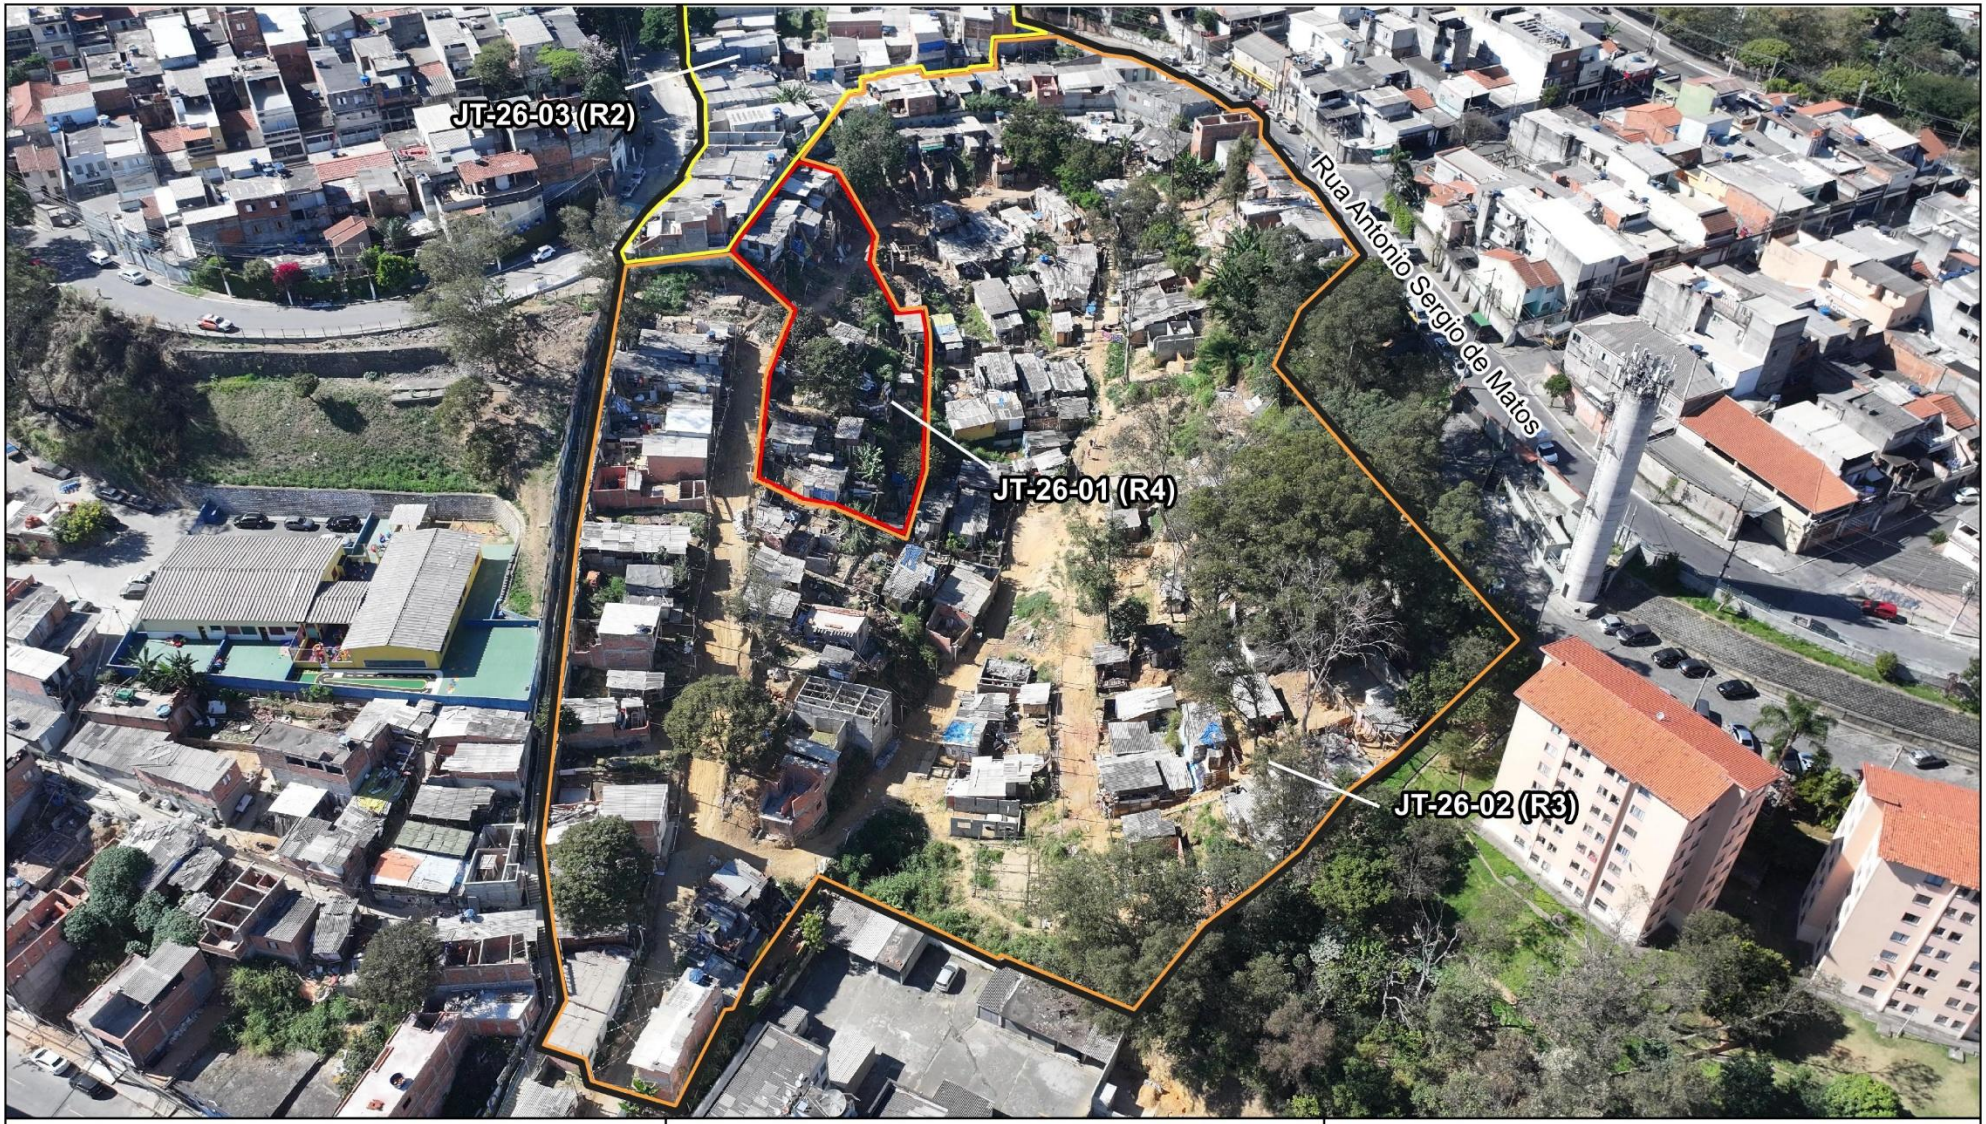

Nome da área: JT-26- Jardim Esperança II	**Responsável pela aquisição:** COMDEC	**Data do sobrevoo:** 05/08/2026

Figura-04: Vista dos setores mapeados da área JT-26.



Nome da área: JT-26- Jardim Esperança II	**Responsável pela aquisição:** COMDEC	**Data do sobrevoo:** 05/08/2026

Figura-05: Vista dos setores mapeados da área JT-26.



Nome da área: JT-26- Jardim Esperança II	**Responsável pela aquisição:** COMDEC	**Data do sobrevoo:** 05/08/2026

Figura-06: Vista dos setores mapeados da área JT-26.