


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Obra: "creacion del servicios de espacios públicos urbanos en plaza del sector la primavera del A.H. San jose de centro poblado vice distrito de vice de la provincia de sechura del departamento de piura" meta: I etapa

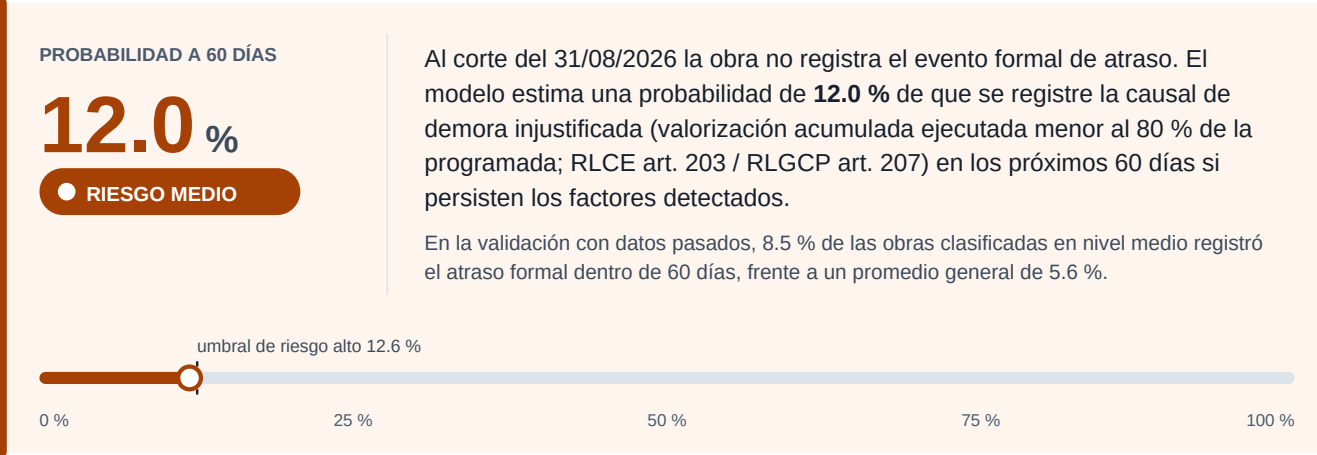


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	57 desde 03/06/2026	28/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	OBRA: "CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PLAZA DEL SECTOR LA PRIMAVERA DEL A.H. SAN JOSE DE CENTRO POBLADO VICE DISTRITO DE VICE DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA" META: I ETAPA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICE
Contratista	CONSORCIO WARMY
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	VICE / SECHURA / PIURA
Código Único de Inversión (CUI)	2677908
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PLAZA DEL SECTOR LA PRIMAVERA DEL A.H. SAN JOSE DE CENTRO POBLADO VICE DISTRITO DE VICE DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
Función	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Identificador del contrato (SEACE)	2398043
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,780,523.95
Cuaderno de obra digital	57 asientos entre 03/06/2026 y 28/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

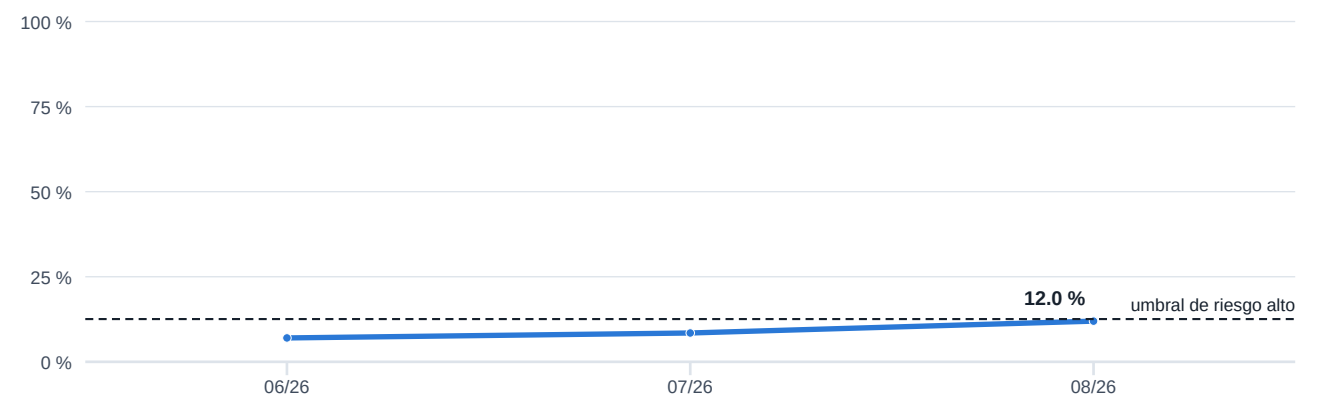

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.589
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.201
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.66 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.126
El último asiento se registró hace 3 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.115
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.064
Extensión media de los asientos recientes: 1,018 caracteres	Contenido de los asientos		-0.061
Monto aprobado de la inversión: S/ 3,780,524	Características de la obra		+0.054
24 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.043

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	12.0 %	11.8 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	12.0 %	11.9 %	-0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	12.0 %	12.0 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 54 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

ACLARACIÓN SOBRE CARTAS DEL CONTRATISTA: Se le comunica al residente que la CARTA N° 023-2026-CONSORCIO PRIMAVERA/DLMN, no ha sido entregada a la supervisión, y con respecto a la CARTA N° 022-2026-CONSORCIO PRIMAVERA/DLMN SE PRESENTÓ A LA SUPERVISIÓN LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, esta supervisión está que la revisa para su trámite que corresponda.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 37 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026

VERIFICACIÓN DE TRABAJOS: Se verificó que el contratista no está colocando cintas de seguridad en las zonas de peligro por lo que se le exige la utilización de cintas de seguridad y la señalización que corresponda en cumplimiento al plan aprobado por esta supervisión. Se verifica que el contratista a realizado el encofrado y vaciado de concreto en en os dados de las bancas la losa de las bancas no se puede ejecutar ya...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 36 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 06/08/2026

... ley general de contrataciones publicas, podria configurar las causales para la ampliacion del plazo contractual previstas en el articulo 198 del citado reglamento, especificamente las referidas a: a) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) la necesidad de otorgar un plazo adicional para la ejecucion de las prestaciones adicionales de obra que eventualmente sean aprobadas ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 34 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026

...e que el plan de mitigacion ambiental se encuentra observado reiterativamente y hasta la fecha no levanta las observaciones planteadas, y se le recuerda que es una partida contractual en la cual esta incumpliendo con el contrato de acuerdo al cronograma de ejecucion.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 31 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 30/07/2026

... dcs-v, se reitero las observacion al plan de manejo ambiental con el informe n014-2026-sup.ing.dcs, y se le recuerda al residente que dicho informe es parte del presupuesto contractual, lo cual esta incumpliendo con lo programadose deja constancia que el día de hoy con carta n015-2026-cons. dcs-v, se observacion a la ficha tecnica de luminaria led solar que fue proporcionada por el residente, dichas obs...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 21 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 09/07/2026

VERIFICACION DE TRABAJO: ESTA SUPERVISIÓN DEJA CONSTANCIA QUE SE A VERIFICADO EL CAMBIO DE ACEROS AREQUIPA POR ACEROS MIROMINA POR LO QUE SE SOLICITA AL RESIDENTE ALCANZAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL ACERO ESTRUCTURAL. SE LE INDICA AL RESIDENTE QUE EL ACERO INSTALADO EN COLUMNAS ESTÁ PRESENTANDO CORROSIÓN, POR LO QUE SE LE INDICO QUE DEBE COLOCARLE AL ACERO UN REMOVEDOR DE ÓXIDO. SE LE INDICA AL RESIDENTE QUE LAS ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.