


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion del servicio de ejecucion de obra denominado" mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana local en la localidad de vitor,distrito de vitor ,provincia de arequipa,departamento de arequipa"

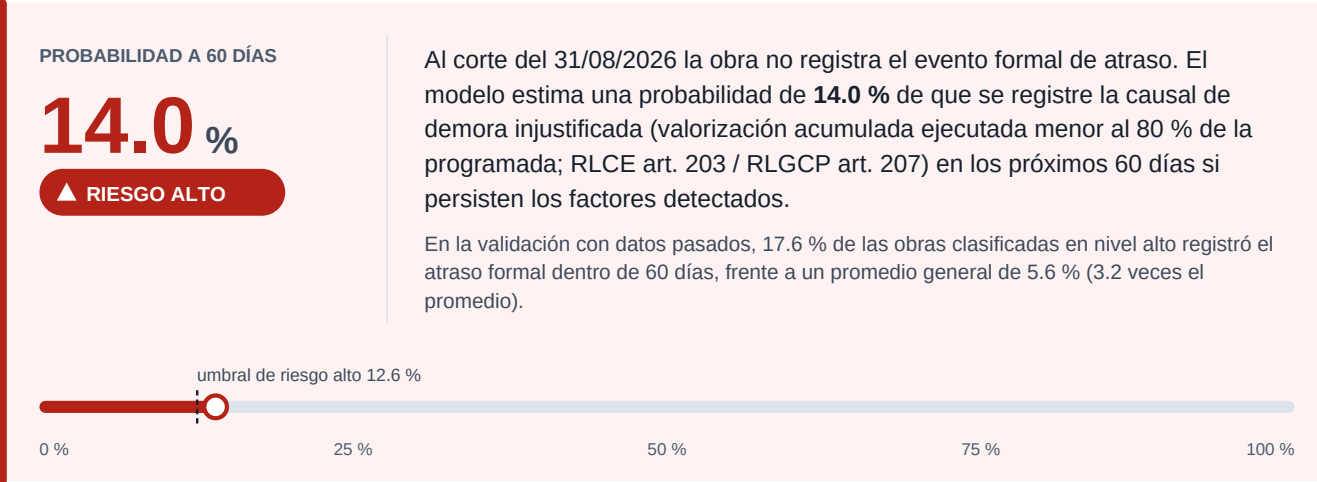


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	122 desde 22/05/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA DENOMINADO" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA LOCALIDAD DE VITOR,DISTRITO DE VITOR ,PROVINCIA DE AREQUIPA,DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR
Contratista	JP CONSTRUCCION & SUMINISTROS S.R.L.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	VITOR / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2687161
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA LOCALIDAD DE VITOR, DISTRITO DE VITOR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
Identificador del contrato (SEACE)	2390769
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,481,329.89
Cuaderno de obra digital	122 asientos entre 22/05/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

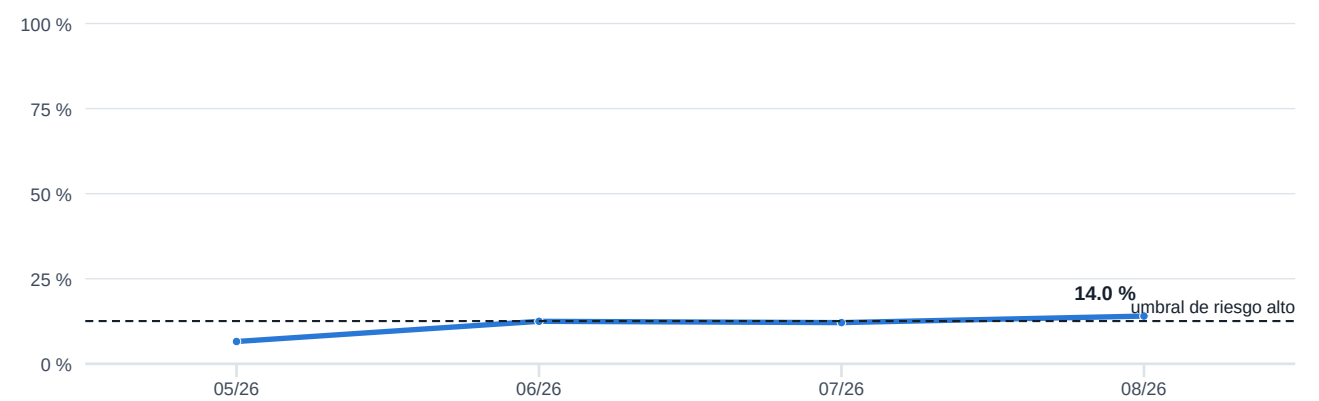

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.53 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.445
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.177
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.168
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.155
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.097
Extensión media de los asientos recientes: 1,308 caracteres	Contenido de los asientos		-0.069
6 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.063
5 asientos de respuestas a consultas en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.060

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	14.0 %	13.9 %	-0.1 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 110 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 25/08/2026

PRONUNCIAMIENTO Y ELEVACIÓN DE CONSULTA SOBRE DISCONTINUIDAD DE EQUIPAMIENTO – SISTEMA DE COMUNICACIONES Y VIDEOVIGILANCIA: En atención al Asiento de fecha 24/08/2026 y al Informe N.º 001-2026-EAC presentado por la Residencia, esta Supervisión deja constancia de haber revisado la documentación relacionada con la presunta discontinuidad de los equipos correspondientes a las partidas 05.04.08.01, 05.04.09.02.03 y 05.04...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 109 · Consultas · SOEC_RESI · 24/08/2026

...modelo panorámico de 180 + ptz estipulado ha quedado obsoleto y discontinuado en el catálogo del fabricante. sustento: la imposibilidad de adquirir dichos insumos originales genera un riesgo directo de incumplimiento en las metas físicas y funcionales del proyecto. para garantizar la interoperabilidad, calidad y correcto funcionamiento del sistema de datos y videovigilancia, se requiere la actualización e ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 107 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

...ficaciones de calidad, panel fotográfico, entre otros, a fin de facilitar la conciliación con esta supervisión y permitir una revisión ordenada y oportuna de la valorización, evitando observaciones o demoras innecesarias al momento de su presentación.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 103 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 20/08/2026

PRONUNCIAMIENTO SOBRE CONSULTA EXTEMPORÁNEA POR DISCONTINUIDAD DE EQUIPAMIENTO – SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTE 1: En atención a la consulta formulada por la Residencia, esta Supervisión toma conocimiento de la presunta discontinuidad de los equipos correspondientes a las partidas 05.04.08.01, 05.04.09.02.03 y 05.04.09.02.04. De la revisión de la programación vigente, se advierte que las partidas involucradas y sus...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 103 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 20/08/2026

... cuando la consulta haya sido formulada sin dicha anticipación. por tanto, la presente consulta no genera por sí misma derecho a ampliación de plazo ni permite atribuir a la entidad o supervisión los retrasos derivados de una gestión tardía del contratista, sin perjuicio de la evaluación que corresponda conforme a ley si posteriormente se acredita una causal distinta y no imputable. para continuar con e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 101 · Consultas · SOEC_RESI · 19/08/2026

...modelo panorámico de 180 + ptz estipulado ha quedado obsoleto y discontinuado en el catálogo del fabricante. sustento: la imposibilidad de adquirir dichos insumos originales genera un riesgo directo de incumplimiento en las metas físicas y funcionales del proyecto. para garantizar la interoperabilidad, calidad y correcto funcionamiento del sistema de datos y videovigilancia, se requiere la actualización e ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 95 · Consultas · SOEC_RESI · 18/08/2026

...de carga).?por lo expuesto, se solicita con carácter de urgencia la aclaración y la emisión del detalle estructural correspondiente para proceder con la habilitación del acero y encofrado sin generar demoras en el cronograma de obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 88 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026

seguimiento a la ejecución de partidas del sistema de videovigilancia . respecto a lo señalado por la residencia sobre el retraso en las partidas 05.04.05.01, 05.04.05.02 y 05.04.05.03, correspondientes al tendido de fibra óptica, esta supervisión toma conocimiento de que la entidad viene gestionando la documentación relaciona...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 72 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/07/2026

ACTIVIDADES Y RECOMENDACIONES EN OBRA: En atención a los asientos presentados por el Contratista, esta Supervisión deja constancia que se realizó la verificación en campo de las actividades ejecutadas correspondientes a los trabajos de encofrado, habilitación de acero, ladrillo para losa aligerada, vaciado de concreto en vigas, losa aligerada y maciza, así como de los controles efectuados durante el proceso construc...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.