


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el a.h las dalias, distrito de veintiseis de octubre - piura - piura¿. Con CUI N°2309358.

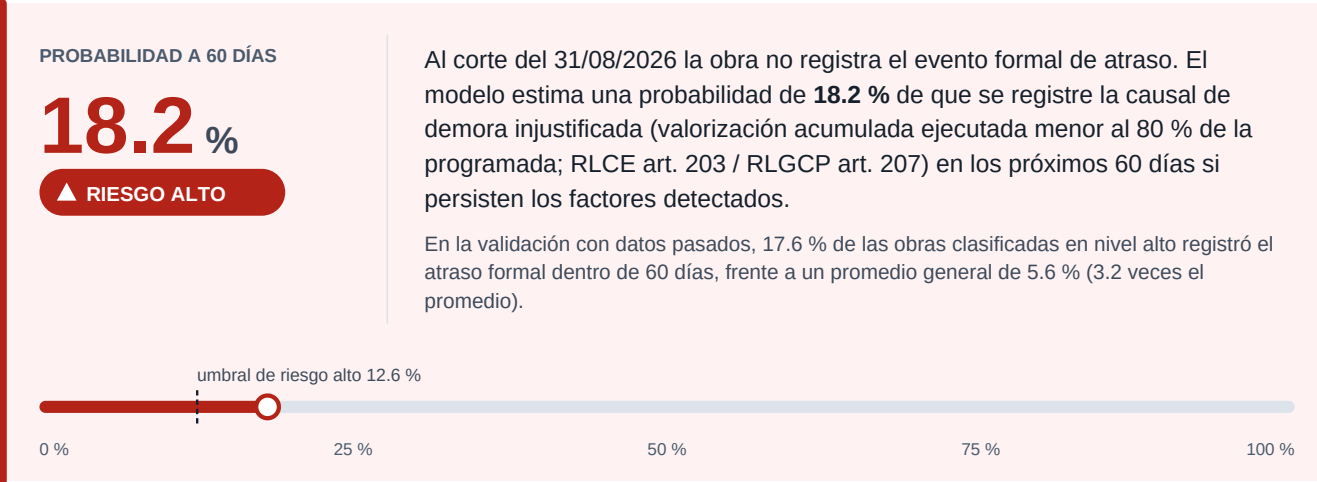


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 40,762,296.93	360 días	484 desde 06/03/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H LAS DALIAS, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA¿. CON CUI N°2309358.
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL
Contratista	CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	VEINTISEIS DE OCTUBRE / PIURA / PIURA
Código Único de Inversión (CUI)	2309358
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H LAS DALIAS, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2366447
Monto del contrato	S/ 40,762,296.93
Monto aprobado de la inversión	S/ 7,837,866.00
Cuaderno de obra digital	484 asientos entre 06/03/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

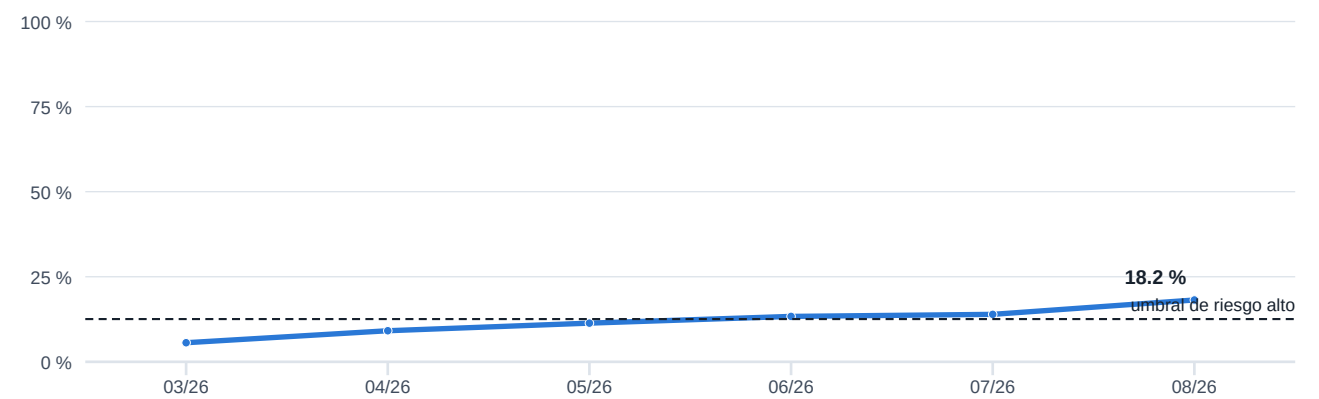

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (6 cortes, del 31/03/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.64 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.708
El 13 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.257
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.196
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 7,944,556	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.145
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.128
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.118
El 55 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.107
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.080

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	18.2 %	18.8 %	+0.6 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 480 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 31/08/2026

...sentar de forma inmediata un procedimiento de reparacion para las cangrejas y fisuras detectadas, sujeto a la aprobacion de esta supervision.se deja constancia de que los defectos encontrados y los retrasos o costos derivados de estas acciones son de responsabilidad exclusiva del contratista, debido al incumplimiento de las instrucciones impartidas previamente por la supervision y el incumplimiento de...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 480 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 31/08/2026

...i etapa), progresiva 0+119.20 a 0+238, se constataron las siguientes observaciones graves:el personal procedio al retiro de los paneles fenolicos a solo unas horas de concluido el vaciado de la losa, incumpliendo los tiempos minimos de curado y desencofrado.el elemento presenta presencia de cangrejas y fisuras a lo largo del tramo mencionado.se ratifica el calificativo desfavorable hacia el personal in...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 473 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 27/08/2026

...pacto la ejecucion fisica de la obra, al generar danos potenciales y efectivos sobre los materiales, mayores costos por limpieza y reposicion, riesgos para la seguridad y salud del personal, asi como retrasos en la programacion de las actividades al no poder entrar a dicho frente debido al mal estado de la calle contaminada.es por ello que mi representada emitira un documento (carta n 120-2026-c.s.las d...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 463 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 25/08/2026

inicio del hecho generador de atraso no atribuible al contratista, con posible afectacion del plazo contractual debido a la no intervencion de calles que deben mejorarse a nivel de subrasante relacionadas a la prestacion de adicional d...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 468 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 25/08/2026

asiento del supervisor, inicio del hecho generador de atraso no atribuible al contratista . la supervision toma conocimiento y valida la constancia dejada respecto a la imposibilidad tecnica de continuar con los trabajos de corte a nivel de subrasante en las ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 445 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 15/08/2026

...ramacion que manden este dichos trabajos, pero si ustedes verifican no lo nombran. es muy importante el avance pero en orden y con el debido procedimiento y con gusto trabajar como debe ser.existe la penalidad respectiva de colocar material sin la autorizacion y conocimiento de la supervision, se solicita ordenarse al residente y que le den conocimiento de los trabajos a realizar y poder colocar en el cuad...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 438 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 14/08/2026

...on de obras del contrato n. 117, cuando se verifique un trabajo mal ejecutado y, habiendose solicitado su correccion, esta no sea efectuada dentro del plazo otorgado, corresponde la aplicacion de una penalidad de 0.2 uit por ocurrencia, sin perjuicio de la obligacion del consorcio las dalias de corregir la deficiencia detectada a su costo y de manera inmediata. en consecuencia, el presente requerimiento qu...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 434 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 12/08/2026

...uevamente que por mas que se les recomienda via cuaderno de obra adjuntado evidencias fotograficas en el asiento n430 y n431 del supervisor que se adjunto fotos de evidencia de lo indicado, continuan incumpliendo no hay ninguna intencion de hacer caso las recomendaciones de la supervision del cierre de las vias recién vaciadas, permitiendo el transito vehicular antes de cumplir los 28 días de curado/frag...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 416 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026

ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA DEL SUPERVISOR, RESPUESTA AL ASIENTO N°411 Y N°412 DEL RESIDENTE: DE LO INDICADO POR EL RESIDENTE EN EL ASIENTO N°411 Y 412 DE FECHA 03/08/2026, REFERENTE INICIO DEL HECHO GENERADOR DE ATRASO NO ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA, CON POSIBLE AFECTACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA NO INTERVENCION DE AV LOS ALGARROBOS.SE INDICA LO SIGUIENTE:NO PROCEDE JUSTIFICAR UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO ÚNICAME...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 369 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 16/07/2026

ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA DEL SUPERVISOR, CUMPLIMIENTO EN LA COLOCACION DE LOS EPPS: EL DÍA DE AYER SE TUVO LA VISITA DE LOS FUNCIONARIOS DE SUNAFIL, DONDE OBSERVARON QUE TODO EL PERSONAL TENGA COLOCADO LOS GUANTES DE TRABAJO, SE CONFIRMO QUE MUCHOS DE ELLOS NO LO TIENEN, PERO COMO INDICA LOS DE SEGURIDAD DE PARTE DEL CONTRATISTA QUE SI SE LES ENTREGA.SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE QUE TODO PERSONAL CUENTE CON SUS EP...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.