


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contrato de ejecucion de obra N°01-2026-GM/MDM

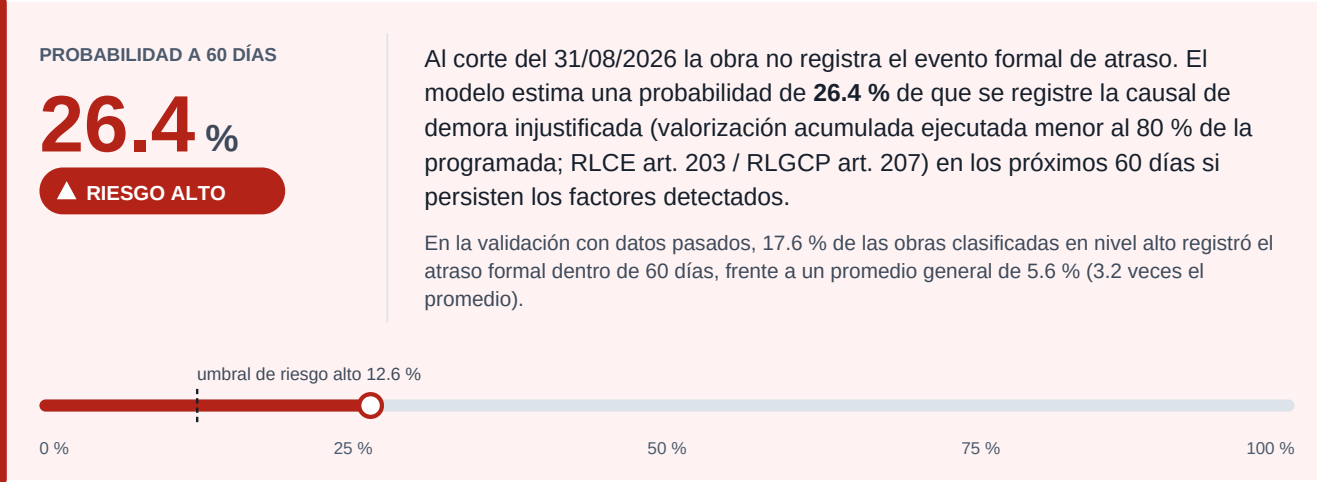


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	109 desde 14/05/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°01-2026-GM/MDM
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE
Contratista	CONSORCIO VIAL
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	MOCHE / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2391760
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	109 asientos entre 14/05/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

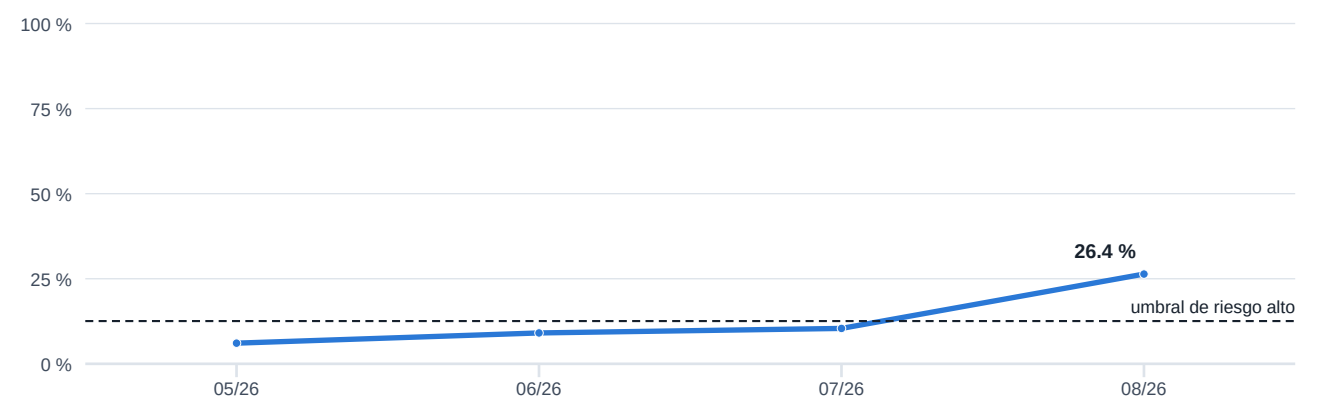

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.70 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.790
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.274
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.208
El 54 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.168
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.125
Hubo registros en el cuaderno 18 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.089
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.087
32 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.064

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	26.4 %	26.4 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 107 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: SE SOLICITA AL RESIDENTE DE OBRA REALIZAR LOS TRABAJOS TAL CUAL INDICA EL EXPEDIENTE TECNICO, DEBIDO A QUE EVIDENCIO MAL PROCESO CONSTRUCTIVO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE EN VEREDAS EN LA CALLE ELIAS AGUIRRE. DEBIDO A QUE NO SE ESTA REALIZANDO DICHA PARTIDA Y YA SE ESTA COLOCANDO EL MATERIAL BASE GRANULAR EN VEREDAD. POR LO...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 108 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 31/08/2026

...ento no 102, de la supervision, informa la absolucion de la consulta no 05, donde el proyectista ha dado su respuesta, no se ha acreditado la existencia de una deficiencia tecnica, incompatibilidad o incumplimiento, por lo que se solicita autorizacion a la supervision para la construccion de sardineles, para las areas verdes, ya que se tiene el problema social que no dejan que se haga a los 5.40 m de via...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 106 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

medidas correctivas respecto al incumplimiento de los cronogramas de obra . se solicita al residente de obra, en un plazo no mayor de 1 días calendarios, informar y tomar las medidas correctivas respecto al incumplimiento a los cronogramas...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 108 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 31/08/2026

CONCILIACIONDE METRADOS DE EJECUCION DE OBRA: 1.-Se realiza la charla de Seguridad de 10 minutos, a cargo del especialista de seguridad de la empresa contratista.2.- Con asiento N° 102, de la supervisión, informa la absolución de la consulta N° 05, donde el proyectista ha dado su respuesta, no se ha acreditado la existencia de una deficiencia técnica, incompatibilidad o incumplimiento, por lo que se solicita autoriza...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 104 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

...on de la base granular en la calle elias aguirre.se autoriza la colocacion de imprimacion en la calle victor raul.se recomienda al residente de obra implementar mas cuadrillas de trabaja, para evitar retrasos en obra. asi mismo se solicita la continuacion de los trabajos en la calle sepulveda.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 94 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/08/2026

...lve la consulta no03 de los marcos y tapas para cajas de registro de desagüe y para cajas de registro de agua potable, con respecto la reposicion de estas de la calle elias aguirre y calle sepulveda, retrasando de esta manera los vaciados de veredas de estas calles. 5.- se esta a la espera de absolver la consulta y solicita a la supervision verificar y ratificar con respecto construccion de techo de can...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 89 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 18/08/2026

... solicita hacer la consulta al proyectista para realizar dicho cambio a pedido de los usuarios por lo que se crea un cuello de botella en la transitabilidad del parque automotor.5.- este incidente me retrasa las partidas de habilitacion de base para veredas, encofrado de veredas y vaciado de veredas y vaciado de concreto en veredas, asi como tambien las partidas de la estructura del pavimento como es co...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 57 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 08/07/2026

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA: 1.- Se ha tenido problemas en la página de plataforma de internet de cuaderno de obra digital, por este motivo no se ha podido anotar. 2.- Se realiza la charla de seguridad de 10 minutos, a cargo el ingeniero de seguridad de la empresa contratista. 3.- Se tiene al plantel técnico en obra, verificando los trabajos realizados y de acuerdo a su especialidad y responsabilidad.4.- Se rea...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.