


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución de obra: "construcción de cobertura, cobertura para protección de estructuras y graderías, remodelación de cobertura, además de otros activos en el(la) cebe trujillo distrito de trujillo, provincia trujillo, departamento la libertad" CUI 2662210

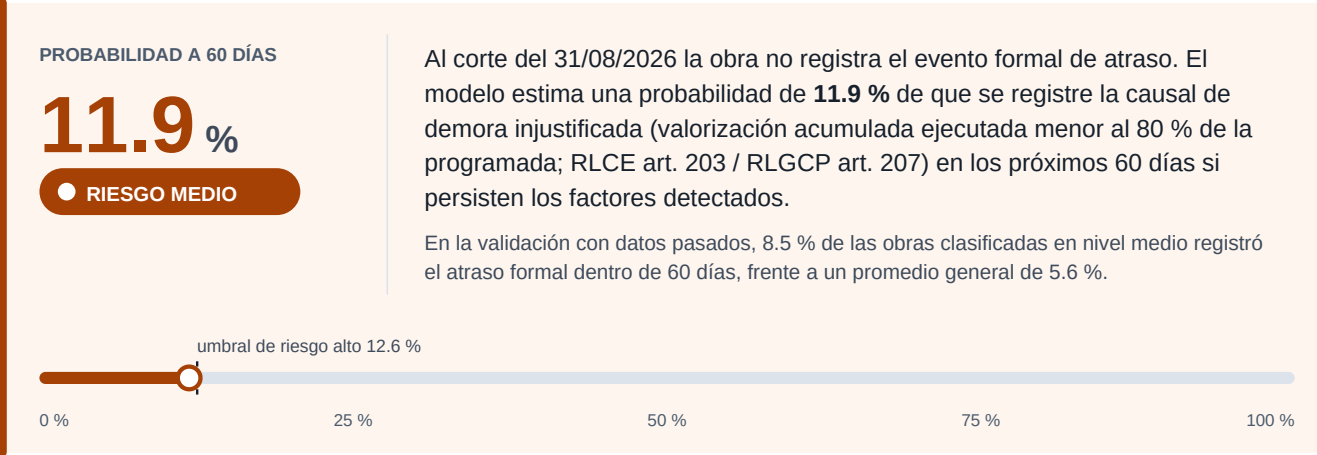


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	136 desde 23/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA, COBERTURA PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS Y GRADERÍAS, REMODELACIÓN DE COBERTURA, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CEBE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CUI 2662210
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
Contratista	INGENIEROS & ASOCIADOS SC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Código Único de Inversión (CUI)	2662210
Inversión asociada	CONSTRUCCION DE COBERTURA, COBERTURA PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS Y GRADERIAS REMODELACION DE COBERTURA ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CEBE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2399983
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,120,507.26
Cuaderno de obra digital	136 asientos entre 23/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

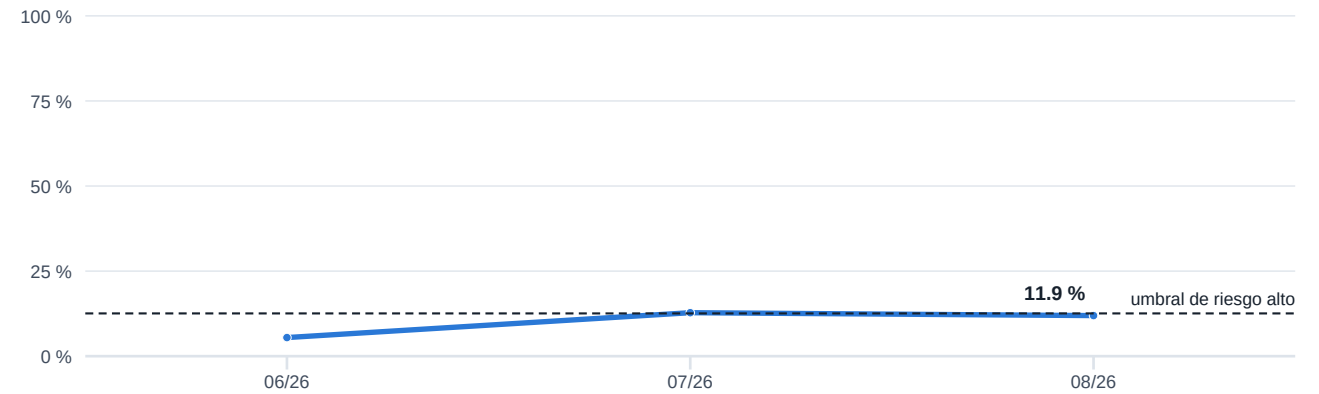

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.253
El 58 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.194
Hubo registros en el cuaderno 26 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.131
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.128
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.45 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.123
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.114
Departamento: La Libertad	Características de la obra		-0.063
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.055

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	11.9 %	11.9 %	-0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 115 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 19/08/2026

ejecucion de actividades - reiteracion de incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo . se verifica el inicio de los trabajos con la respectiva charla de seguridad al personal obrero.asimismo, previo alcance de los resultados de...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 88 · Consultas · SOEC_SPV · 05/08/2026

CONSULTA ACERCA DEL ANCLAJE DE 1/2" EN BLOQUE D: EN ATENCIÓN A LA CONSULTA DEL RESIDENTE DE OBRA, ESTA SUPERVISIÓN EVALUÓ LA INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y, AL NO ENCONTRARSE ESPECIFICADO EL GRADO DE LOS PERNOS DE ANCLAJE, APRUEBA EL EMPLEO DE PERNOS ASTM F1554 GRADO 105 PARA LAS PLACAS BASE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA COBERTURA DEL BLOQUE D, POR SER UN ELEMENTO DE ALTA RESISTENCIA COMPATIBLE CON LAS SOLICITUDS...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 69 · Consultas · SOEC_SPV · 25/07/2026

RESPECTO A TUBERIAS ESTRUCTURALES 300X500MM 10MM Y 400 X 400MM 3/4": EN ATENCIÓN AL ASIENTO N° 65 DEL RESIDENTE DE OBRA, MEDIANTE EL CUAL SE FORMULA LA CONSULTA N° 01 RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO NACIONAL DE LAS TUBERÍAS ESTRUCTURALES, PREVISTAS PARA LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LAS COBERTURAS C-01 Y C-02, Y EN CONCORDANCIA CON LA CARTA N.º 056-2026-I&A/GG, ESTA SUPERVISIÓN COMUNICA QUE PROCEDERÁ CON LA...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 68 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/07/2026

...oteccion personal (epp) a fin de prevenir incidentes y salvaguardar la integridad del personal en obra.se indica al contratista proveer al personal de epps, caso contrario se observara y aplicara las penalidades que correspondan.finalmente, se recepciono la carta n056-2026-i&a/gg. con la consulta n01 - disponibilidad respecto a tubería estructural 300mmx500mmx100mm y 400mmx400mmx3/4"astm a500 grado b.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 59 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/07/2026

...diante asiento n 58 de fecha 19/07/2026, verifíco directamente en campo la culminacion del vaciado de concreto $f_c = 210$ kg/cm² en la zapata del eje c-4 y el uso de aditivo, sin formular observacion, apercibimiento ni reserva alguna respecto a la subsanacion ejecutada, limitandose a recomendar al contratista la ejecucion de las partidas conforme al expediente tecnico.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 57 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/07/2026

...atista. asimismo, el especialista en estructuras y el especialista de calidad del contratista deberan evaluar tecnicamente los elementos ejecutados y asumir la responsabilidad tecnica correspondiente.apercebimiento contractualse deja expresa constancia que, de persistir el incumplimiento o de no ejecutarse inmediatamente las medidas correctivas ordenadas, esta supervision procedera a levantar el acta de ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.