


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de la obra: "mejoramiento y ampliacion del servicio de practica deportiva y/o recreativa en el coliseo de locumba, distrito de locumba, provincia de jorge basadre, departamento de tacna".

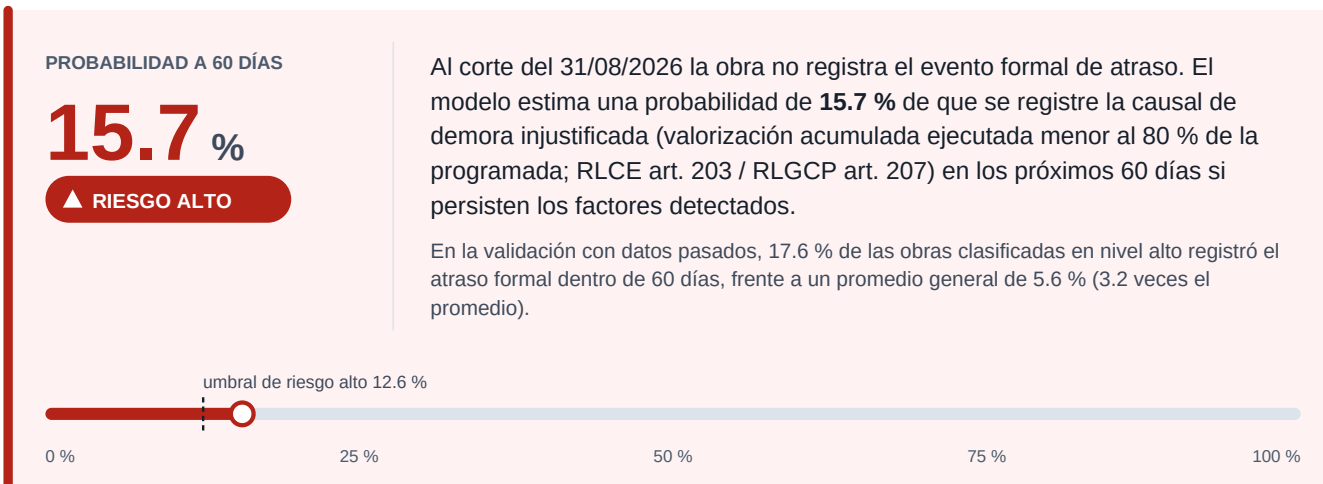


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	27 desde 10/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COLISEO DE LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA".
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA
Contratista	CONSORCIO LOCUMBA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LOCUMBA / JORGE BASADRE / TACNA
Código Único de Inversión (CUI)	2625834
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COLISEO DE LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2407091
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,369,280.78
Cuaderno de obra digital	27 asientos entre 10/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

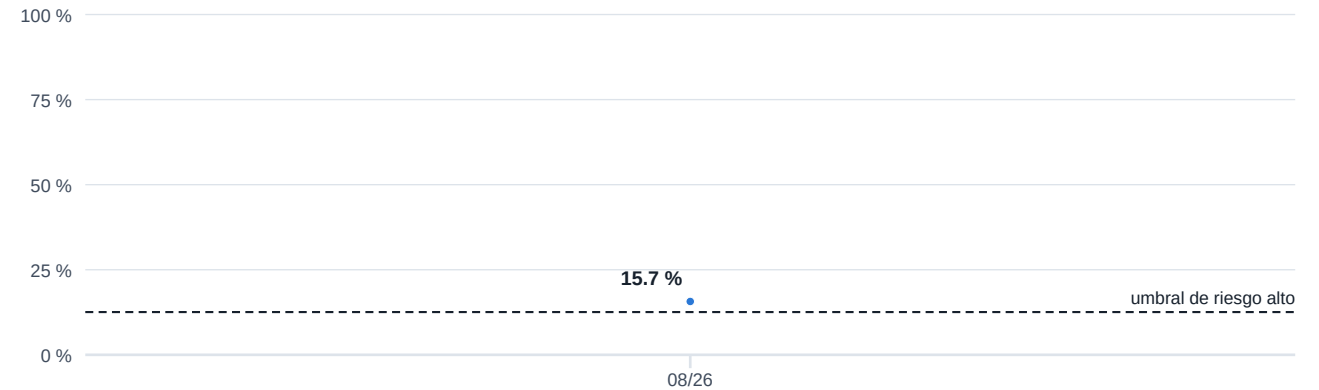

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.551
Departamento: Tacna	Características de la obra		+0.253
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.230
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.167
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.104
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.58 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.103
Extensión media de los asientos recientes: 1,060 caracteres	Contenido de los asientos		-0.086
Hubo registros en el cuaderno 14 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.058

04 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 20 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 27/08/2026

ASIEN TO N°20 - DEL INSPECTOR DE OBRA: 1. EN RESPUESTA A LO ANOTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA EN EL ASIEN TO ANTERIOR, ESTA INSPECCIÓN PROCEDA A MANIFESTAR LO SIGUIENTE: RESPECTO A LAS PARTIDAS EJECUTADAS EL DÍA 26.08.26: 1.1. PARTIDAS 01.01.03.07, 01.01.03.11, 01.01.03.20 Y 01.01.03.21: SE DA POR COMUNICADO EL DESMONTAJE, RETIRO Y ACARREO INDICADOS. ESTA INSPECCIÓN PROCEDIA A LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS METRADOS RE...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 15 · Consultas · SOEC_RESI · 24/08/2026 CONSULTA N°004 DISEÑO DE MEZCLA Y TIPO DE CEMENTO A UTILIZAR.: EGÚN LA NORMA E.060 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES EN EJECUCIÓN DE OBRAS QUE INVOLUCRAN VACIADO DE CONCRETO ARMANDO SE ESTA TÉCNICAMENTE OBLIGADO A PASAR POR EL PROCESO DEL DISEÑO DE MEZCLASLA RESIDENCIA VERIFICO EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN SU CAPITULO DE 13. ESTUDIOS (FOLIO – 312) DONDE NO EXISTE EL DISEÑO DE MEZCLAS , POR CONSIGUIENTE NO SE TIENE... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 12 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 21/08/2026 AVANCE DE OBRA Y PRESENTACION DEL INFORME DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO: EL DIA DE HOY SE EJECUTARON LAS PARTIDAS DE:EL DIA DE HOY SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 01.01.03.07 DESMONTAJE Y RETIRO DE COBERTURA DE CALAMINA (BLOQUE B) Y BLOQUE A. 01.01.03.04 DESMONTAJE Y RETIRO DE MAMPARA. 01.02.01.10 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M BLOQUE C 01.02.01.11 CARGUIO Y ELIMINACION DE M... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 8 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 19/08/2026 ...ramientas" y "oficinas, almacen y guardiana" no sufrieron paralización total al realizarse en zonas cubiertas o de tránsito controlado.3. control contractual: se recuerda al residente de obra que el retraso parcial de este día debe ser evaluado conforme al cronograma de ejecución de obra vigente. si este evento afecta la ruta crítica, el residente de obra queda facultado a iniciar el procedimiento de c... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 6 · Ejecución de mayores metrados · SOEC_INSP · 14/08/2026 ... modificación no altera el diseño original ni introduce partidas nuevas, esta inspección autoriza al contratista el inicio y ejecución del mayor metrado aprobado (88.18 m2). esta medida busca mitigar retrasos en la ruta crítica del proyecto. finalmente, se precisa que la cuantificación final de estos trabajos se consolidara en la valorización correspondiente. para tal fin, esta inspección emitirá el inf... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 2 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 12/08/2026 ...e de obra cumplir estrictamente con la presentación de la documentación contractual conforme al contrato n 016-2026-ps-gm-a/mpjb, respetando los plazos establecidos y la normativa vigente para evitar penalidades. Fuente: cod-asientos202608.csv

05 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.