# URBANVISION ANALYTICS

Relatório Executivo de Auditoria Viária e Degradação Urbana

**Município:** São Paulo - Setor Oeste e Consolação | **Campanha:** cpg_ceaff8b77bfd | **Período:** 2026-Q4 | **Responsável Técnico:** Eng. Auditor Responsável | **Emissão:** 27/10/2026 03:28 UTC

## 1. Indicadores do Índice de Degradação Urbana (IDU-Pavimento)

| Bairro | L_obs (km) | L_eleg (km) | Cobertura | Danos Conf. | Densidade (/km) | IDU Score | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinheiros | 2.10 | 3.10 | 67.7% | 21 | 10.0 | 25.0 | Moderada |
| Consolação | 1.75 | 2.50 | 70.0% | 18 | 10.3 | 25.7 | Moderada |

## 2. Análise Gráfica Comparativa e Tipologia de Danos

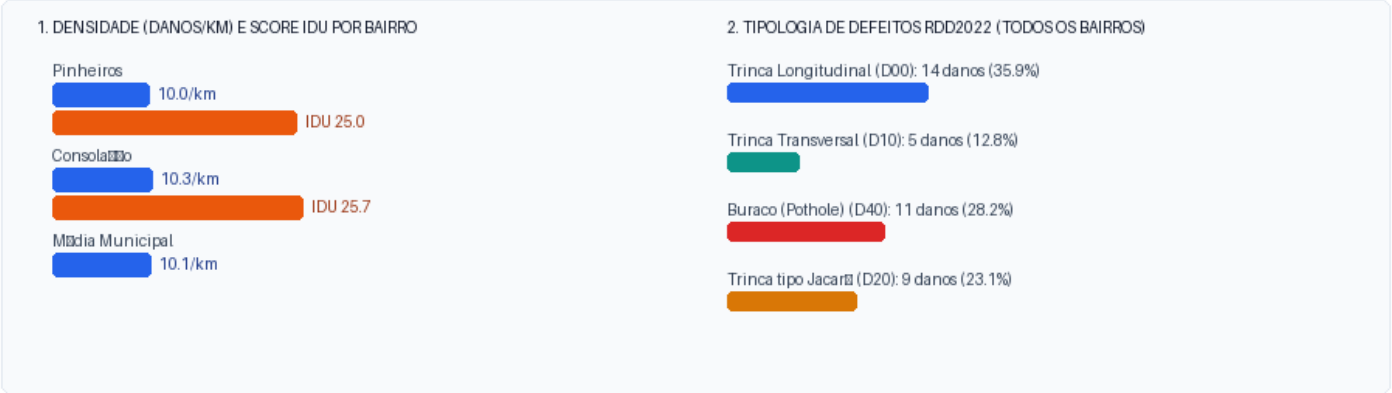


## 3. Conclusões Baseadas em Evidências Verificadas

• Na campanha de referência, o bairro Pinheiros apresentou 10.0 ocorrências confirmadas por km inspecionado, contra 10.1 no conjunto de comparação municipal: razão de 1.0. A cobertura foi de 67.7% da malha elegível. Entre 21 ocorrências classificadas, 9 foram trinca longitudinal. Recomenda-se inspeção técnica para definir intervenções.

• Na campanha de referência, o bairro Consolação apresentou 10.3 ocorrências confirmadas por km inspecionado, contra 10.1 no conjunto de comparação municipal: razão de 1.0. A cobertura foi de 70.0% da malha elegível. Entre 18 ocorrências classificadas, 6 foram trinca tipo malha/jacaré. Recomenda-se inspeção técnica para definir intervenções.

## 4. Ocorrências Prioritárias e Amostra de Evidências

| ID Ocorrência | Classe RDD2022 | Confiança | Coordenadas (Lat, Lon) | Status | Via / Bairro |
|---|---|---|---|---|---|
| occ_d5d050fc | Trinca Transversal | 0.81 | -23.57500, -46.70500 | confirmada | Avenida Brigadeiro Faria Lima (Pinheiros) |
| occ_2579c07c | Trinca Longitudinal | 0.78 | -23.57402, -46.70388 | confirmada | Sem Via Próxima (<25m) (Pinheiros) |
| occ_7b659cf9 | Trinca Longitudinal | 0.80 | -23.57305, -46.70276 | confirmada | Sem Via Próxima (<25m) (Pinheiros) |
| occ_6c1f1722 | Buraco (Pothole) | 0.95 | -23.57207, -46.70163 | confirmada | Sem Via Próxima (<25m) (Pinheiros) |
| occ_27b2e63d | Trinca Longitudinal | 0.77 | -23.57110, -46.70051 | confirmada | Sem Via Próxima (<25m) (Pinheiros) |
| occ_b3865cca | Buraco (Pothole) | 0.74 | -23.57012, -46.69939 | confirmada | Sem Via Próxima (<25m) (Pinheiros) |
| occ_10e0bd9e | Trinca Transversal | 0.75 | -23.56915, -46.69827 | confirmada | Sem Via Próxima (<25m) (Pinheiros) |
| occ_9facc5fe | Trinca tipo Malha/Jacaré | 0.78 | -23.56817, -46.69715 | confirmada | Sem Via Próxima (<25m) (Pinheiros) |
| occ_4b8a549a | Trinca Longitudinal | 0.85 | -23.56720, -46.69602 | confirmada | Sem Via Próxima (<25m) (Pinheiros) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| occ_1e28a3a9 | Trinca tipo Malha/Jacaré | 0.78 | -23.56622, -46.69490 | confirmada | Sem Via Próxima (<25m) (Pinheiros) |

## 5. Limitações Técnicas e Salvaguardas Éticas

***Aviso de Responsabilidade e Limites do MVP:*** *O UrbanVision Analytics apoia a triagem técnica e a priorização de vistorias de campo. Não estima profundidade milimétrica de buracos, resistência estrutural de subleito, causa de falhas nem custos de engenharia apenas por fotografia. A classificação automática foi gerada por modelo de visão computacional treinado na taxonomia RDD2022. Qualquer ordem de serviço ou obra de pavimentação requer homologação in loco por engenheiro habilitado.*