

**ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA
LA
EXPLOTACIÓN DE OBRAS VIALES
CONCESIONADAS:**

**GRUPO INTERURBANO ZONA SUR 3
TRAMO RÍO BUENO – PUERTO MONTT**

INFORME MENSUAL N° 12

Preparado por: Victor Ignacio Jesús Rodríguez Fabia Administrador (a) Informático y Documental	Revisado por: Jaime Yáñez Cárcamo Jefe de Asesoría	Aprobado por: Victor Gonzalez Diaz Inspector Fiscal de Explotación
	JAIME ALEJANDRO YAÑEZ CARCAMO Firmado digitalmente por JAIME ALEJANDRO YAÑEZ CARCAMO Fecha: 2025.09.17 10:04:07 -03'00'	 VICTOR HUGO GONZALEZ DIAZ 2025.09.17 11:16:21 -03'00'

Contenido

CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES GENERALES	4
1.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN	4
1.1.1 GENERALIDADES	4
1.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS CONCESIONADAS	4
1.2 ANTECEDENTES CONTRACTUALES.....	7
1.2.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN.....	7
1.2.2 ANTECEDENTES DE LA INSPECCIÓN FISCAL	8
1.2.3 INSPECCIÓN FISCAL DE LA ASESORÍA	8
1.2.4 ORGANIGRAMA DE LA ASESORÍA.....	9
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES DE EXPLOTACIÓN	10
2.1. RESUMEN EJECUTIVO	11
2.1.1. ANTECEDENTES GENERALES	11
2.1.2. INFORME DE FLUJO VEHICULAR	12
2.1.3. INFORMACIÓN DE INGRESOS MENSUALES	13
2.1.4. ACCIDENTABILIDAD	14
2.1.5. RECLAMOS USUARIOS	14
2.1.6. ASISTENCIA A USUARIOS.....	16
2.1.7. HECHOS RELEVANTES.....	16
2.1.7.1. ACCIDENTES GRAVES Y CONSECUENCIAS.	17
2.1.7.2. RIEGO DE SAL	17
2.1.7.3. CONTINGENCIA.....	17
2.2. HITOS.....	17
2.2.1 HITOS CONTRACTUALES	17
2.3. FLUJOS E INGRESOS	18
2.3.1 ESTRUCTURA TARIFARIA.....	18
2.3.2 FLUJO VEHICULAR	19
2.3.2.1 ANÁLISIS COMPARATIVO FLUJO VEHICULAR MENSUAL AÑO 2024 – 2025.....	20
2.3.2.2 ESTADÍSTICA DE INGRESOS PERCIBIDOS	21
2.3.2.3 ANÁLISIS COMPARATIVO INGRESOS MENSUALES AÑO 2024 – 2025.	22
2.3.2.4 DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS	23
2.3.2.5 INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (IMG).....	23

2.4	CONSERVACIÓN	25
2.4.1	CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS.....	25
2.4.2	INSPECCIÓN MENSUAL DE ACUERDO AL PLAN DE FISCALIZACIÓN SISTEMÁTICA DE OBRAS 2025.....	25
2.4.3	IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES, MEDIANTE SICE.....	27
2.4.4	REVISIÓN Y PROPUESTA DE ACCIONES	37
2.4.5	VERIFICACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN ANUAL 2025.....	37
2.4.6	OBRAS DE MANTENIMIENTO FEBRERO.	61
2.4.7	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DIVERSOS SECTORES.....	61
2.5	OPERACIONES Y SEGURIDAD VIAL	64
2.5.1	INTRODUCCIÓN	64
2.5.2	FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	64
2.5.3	ASISTENCIA A USUARIOS	64
2.5.4	CITOFONÍA.	66
2.5.5	ACCIDENTABILIDAD	68
2.5.6	HECHOS RELEVANTES.....	69
2.5.6.1	ACCIDENTES GRAVES Y CONSECUENCIAS.....	70
2.5.6.2	RIEGOS DE SAL.	70
2.5.6.3.	CONTINGENCIA	70
2.6	TERRITORIO	71
2.6.1	INTRODUCCIÓN	71
2.6.2	OBJETIVOS GENERALES.....	71
2.6.3	ESTADÍSTICA DE RECLAMOS	71
2.7	MEDIO AMBIENTE	74
2.7.1	RESUMEN DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	74
2.7.2	CAUCES DE AGUA	74
2.7.3	REFORESTACIÓN Y PAISAJISMO	74
2.7.4	AIRE	74
2.7.5	GEOMORFOLOGÍA: TALUDES DE CORTE	75
2.7.6	RUIDO	75
2.7.7	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	76
2.7.8.	RESIDUOS	76
2.7.9.	COMUNICACIONES	76
2.8	PREVENCIÓN DE RIESGOS	77
2.8.1	SOCIEDAD CONCESIONARIA.....	77
2.8.1.1	ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES LABORALES.....	77
2.8.1.2	CUMPLIMIENTO SEGÚN PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LEGISLACIÓN VIGENTE.	79
2.8.1.2.1	REVISIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.	79

2.8.1.2.2	INFORME DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL	79
2.8.1.2.3	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	79
2.8.1.2.4	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE	79
2.8.1.2.5	PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LEGISLACIÓN VIGENTE.....	82
2.8.2	CONCLUSIÓN.....	94
2.8.3	CONSULTORA INGELOG	94
2.8.3.1	RESUMEN ESTADÍSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025 CONSULTORA INGELOG S.A.	94
2.8.3.2	REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN CUMPLIMIENTO LEGAL.....	95
2.8.3.3	COMITÉ PARITARIO.....	95
2.8.3.4	CONCLUSIÓN.....	95

CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES GENERALES

1.1 Descripción del Contrato de Concesión

1.1.1 Generalidades

El presente informe corresponde a lo indicado en el numeral 15.3.1 de los Términos de Referencia de las Bases Licitación del contrato "Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur tres, tramo Río Bueno – Puerto Montt.

1.1.2 Descripción de las Obras Concesionadas

1.1.2.1 Descripción Concesión Internacional Ruta 5, tramo Río Bueno - Puerto Montt

La concesión comprende la construcción conservación y explotación de la obra pública Río Bueno - Puerto Montt, autopista de doble calzada ubicada entre los kilómetros 890,000 y 1.020,637 de la Ruta 5 Sur y entre los km. 1.018,500 y 1.023,788 del Proyecto By Pass Puerto Montt, abarcando una extensión de 135,925 km.

La obra demandó una inversión de US\$249 millones, se encuentra en la X Región de Los Lagos, abarca a las provincias de Valdivia, Osorno Y Llanquihue y a las comunas de Río Bueno, San Pablo, Osorno, Río Negro, Purranque, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt.

Para ampliar su capacidad y elevar significativamente su estándar y nivel de servicio, la concesión completó la ampliación a segundas calzadas en 114,5 km. y construyó 14 puentes entre los que se destacan Pilmaiquén Poniente, Rahue Poniente y Maullín Poniente.


Además, construyó 79 km. de calles de servicio con 62 km. pavimentados, 21 enlaces a desnivel con conexión a la Ruta 5 y 8 sin conexión a ésta, 26 pasarelas peatonales, 14 atraviesos de ganado, nueve cruces de maquinaria, 266 alcantarillas, 81 paraderos de buses y rehabilitó otras tres estructuras.

La autopista está diseñada para una velocidad de 120 km/h y entre sus obras incluyó el mejoramiento de las calzadas existentes, de la seguridad, la señalización y demarcación en toda la ruta, así como el mantenimiento de los sistemas de drenaje y saneamiento.

Las Bases de Licitación de la Concesión solicitaban las siguientes obras:

- Realizar la ampliación a segundas calzadas en una longitud de 114,48 Km. aproximadamente.
- Construcción de 16 estructuras de Puentes y Pasos Superiores sobre Ferrocarriles en calzada simple y 2 en calzada doble.
- Construcción de un mínimo de 18 intersecciones a desnivel
- Construcción de un mínimo de 7 atraviesos sin conexión a la ruta.
- Construcción de 69,55 Km. de calles de servicio aproximadamente.
- Construcción de un mínimo de 27 pasarelas peatonales.
- Construcción de 2,86 Km. de senderos peatonales aproximadamente.
- Construcción de un mínimo de 74 paraderos de buses.
- Construcción de 4,94 Km. de ciclovías aproximadamente.
- Construcción de 9 Cruces de Maquinaria y 14 Atraviesos de Ganado
- Mejoramiento de las calzadas existentes:
 - ✓ Conservación mayor de 52,5 km. aproximadamente.
 - ✓ Repavimentación, reconstrucción y recapado de 77,2 km. aproximadamente.
- Mejoramiento de accesos a nivel (construcción de cuellos simples, pistas para 100 km/h.)
- Mantenimiento de 4 estructuras de Puentes y Pasos Superiores sobre ferrocarriles existentes.
- Mantenimiento y Mejoramiento de los sistemas de drenaje y saneamiento.
- Mejoramiento de la seguridad, iluminación de intersecciones a desnivel, calles de servicio, pasarelas y paraderos de buses, mejoramiento y modificación de la señalización y demarcación en toda la extensión de la ruta.

1.1.2.2 Plano Actualizado de las Áreas Concesionadas

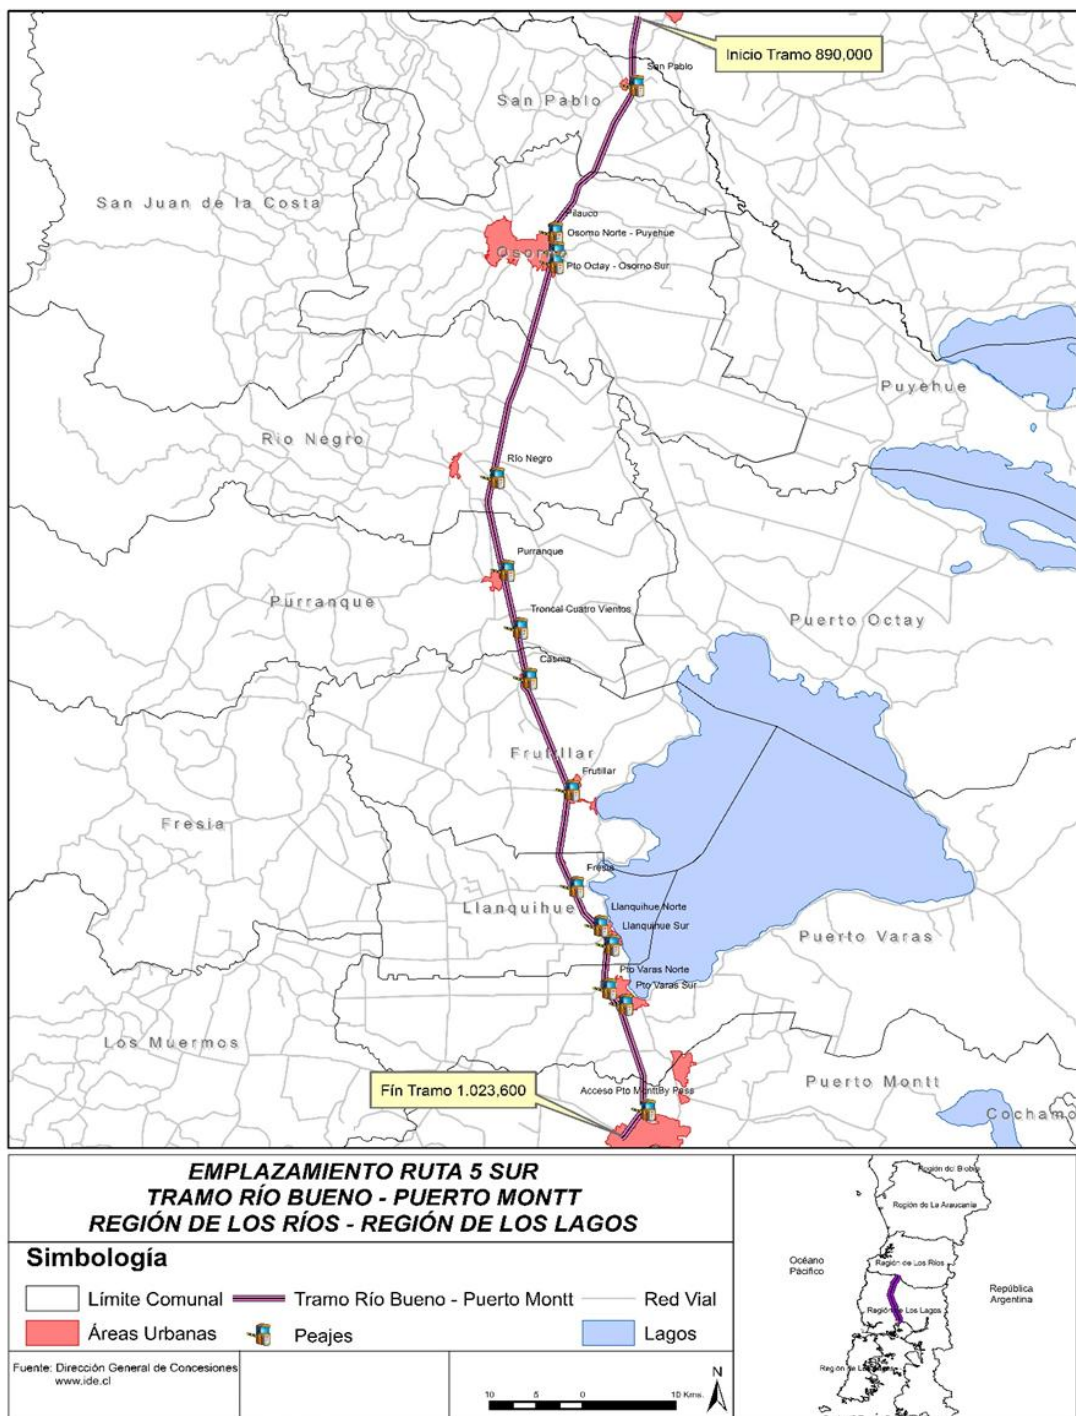

1.2 Antecedentes Contractuales

1.2.1 Antecedentes del Contrato de Concesión

Región/Comunas.	Regiones de Los Ríos y Los Lagos/ La Unión, Río Bueno, San Pablo, Osorno, Río Negro, Purranque, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt.
Km de Ubicación:	Km Inicial; Km 890,0. Km final; Km 1023,7.
IF Titular. Víctor González Díaz. Res. Exenta DGC N°2655, 07 de agosto de 2024.	Celular: (56) 9 96158439. email: victor.gonzalez.d@mop.gov.cl
IF Subrogante AIF. Milton Yáñez Riquelme. Res. Exenta DGC N°2655, 07 de agosto de 2024.	Celular: (56) 9 98834478 email: milton.yanez@mop.gov.cl
Sociedad Concesionaria.	Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A.
Gerente General. Carlos Barrientos.	Celular: (56) 9 9599 9555 email: cbarrientos@scloslagos.cl
Gerente Operaciones o Técnico. Claudio Almonacid.	Celular: (56) 9 9874 0211 email: calmonacid@scloslagos.cl
Empresas SC y % Participación.	Autostrade Holding Do Sur S.A.(99,95%); Mundys SPA (0,05%).
Página web SC.	http://www.scloslagos.cl
Asesoría en Ejecución.	Grupo Interurbano Zona Sur 3.
Empresa:	Ingelog S.A.
Res. de adjudicación:	D.G.C N°0081 del 05 de agosto de 2024.
Inicio Asesoría.	02 de septiembre de 2024.
Término Asesoría.	02 de septiembre de 2027.
Mes en ejecución:	Agosto de 2025.
Jefe de Asesoría IF. Jaime Yáñez Cárcamo.	Celular: (56) 9 49557324. email: jaime.yanez@applusingelog.com
IF Titular. Víctor González Díaz. Res. Exenta DGC N°4000, 03 de diciembre de 2024.	Celular: (56) 9 96158439. email: victor.gonzalez.d@mop.gov.cl
IF Subrogante AIF. Milton Yáñez Riquelme. Res. Exenta DGC N°4000, 03 de diciembre de 2024.	Celular: (56) 9 98834478. email: milton.yanez@mop.gov.cl


1.2.2 Antecedentes de la Inspección Fiscal**1.2.2.1 Inspección Fiscal de las Obras Concesionadas del Grupo Interurbano Zona Sur N°3**

El Inspector Fiscal de Explotación de la obra concesionada tramo Río Bueno – Puerto Montt es Don Víctor González Díaz, cuya resolución de nombramiento corresponde al resuelvo DGC N°2655 (Exento) de fecha 07 de agosto de 2024, en el mismo documento se establece que el inspector fiscal adjunto (subrogante), será el Señor Milton Yáñez Riquelme.

1.2.3 Inspección Fiscal de la Asesoría

De acuerdo con lo establecido en la Resolución DGC N°0081, tramitada el 23 de agosto del 2024, se aceptó oferta y Adjudicó el contrato denominado “Asesoría a la Inspección Fiscal de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3” a la Empresa Consultor Ingelog S.A., por un monto de \$ 2.884.845.600 y un plazo de ejecución de 36 meses, a partir del 02 de septiembre de 2024.

1.2.4 Organigrama de la Asesoría

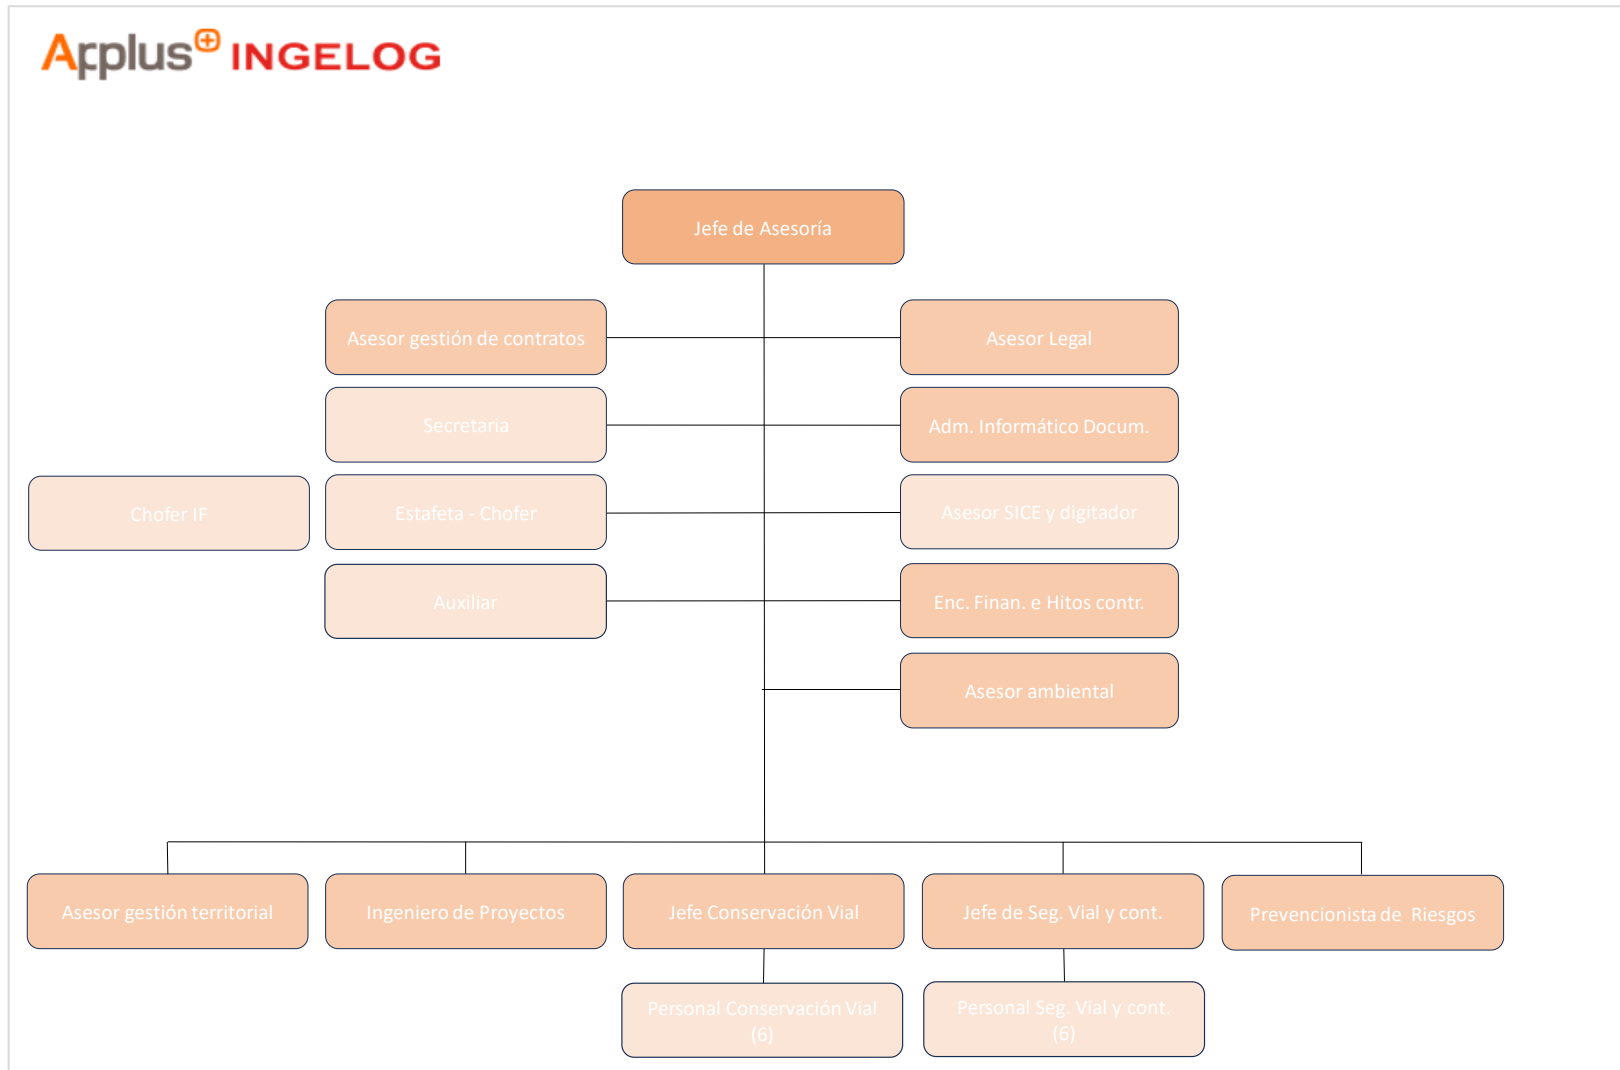

CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES DE EXPLOTACIÓN

2.1. RESUMEN EJECUTIVO

2.1.1. Antecedentes Generales

La Concesión comprende la construcción, conservación y explotación de la obra pública Río Bueno-Puerto Montt, autopista de doble calzada, abarcando una extensión de 135,925 kilómetros. Para ampliar su capacidad y elevar significativamente su estándar y nivel de servicio, la concesión completó la ampliación a segundas calzadas en 114,5 kilómetros y construyó 14 puentes, entre los que se destacan: Pilmaiquén Poniente, Rahue Poniente y Maullín Poniente. Además, construyó 79 kilómetros de calles de servicio con 62 kilómetros pavimentados, 21 enlaces a desnivel con conexión a la Ruta 5 y 8 sin conexión a ésta, 26 pasarelas peatonales, 14 atraviesos de ganado, 9 cruces de maquinaria, 266 alcantarillas, 81 paraderos de buses y rehabilitó otras 3 estructuras. La autopista está diseñada para una velocidad de 120 km/h y entre sus obras se incluyó el mejoramiento de las calzadas existentes, de la seguridad, la señalización y demarcación en toda la ruta, así como el mantenimiento de los sistemas de drenaje y saneamiento.

Nombre del contrato	Concesión Internacional ruta 5, Tramo Río Bueno – Puerto Montt
Sociedad Concesionaria	Los Lagos S.A.
Decreto de Adjudicación	DS MOP N°1112 del 14.11.1997
Inicio de Concesión	20.09.1998
Plazo de Concesión	25 años (300 meses), Resolución DGC MOP N°004, aprobado por DS MOP N°19, del 21.02.2024. Extensión de Contrato (hasta el 30.06.2026)
Kilómetros Concesionados	135,925 km
Kilómetro de Inicio	890,000 km
Kilómetro de Terminio	1.020,637 (a Puerto Montt) 1.023,600 (a Pargua)
Puesta en Servicio Provisoria	Res. Exenta DGOP N°578 del 30.10.2021
Puesta Servicio Definitiva	Res. Exenta DGOP N°1828 del 23.09.2002
Inversión Oferta Oficial	UF 7.131.614
Materializada	UF 9.154.781.3
Convenios Complementarios	CC1, del 06.11.2000, aprobado por DS MOP N°5277 del 06.12.2000.
	CC2, del 30.08.2004, aprobado por DS MOP N°54 del 26.01.2005.
	CC Ad-Ref. 1, de fecha 23.09.2010, aprobado por DS MOP N°378 del 27.10.2010.
	CC Ad-Ref. 2, de fecha 24.10.2018, aprobado por DS MOP N°260 del 24.12.2021.
	CC Ad-Ref. 3, de fecha 15.12.2022, aprobado por DS MOP N°135 del 25.07.2023.
	DS MOP N°138, 08.05.2019, aprueba Res. N°4749,20.12.2017
Accionistas y su participación	Autostrade Holding do Sur S.A. 99,95%.
	Mundys SPA 0,05%.
Asesoría Inspección Fiscal	Consultor Ingelog S.A.
Call Center	(65) 2423414 – (65) 2423415
Fono Emergencia	(65) 2423414 – (65) 2423415
Centro (s) Atención	1
Áreas de servicio	2
Estacionamiento de Camiones	2
Número Postes SOS	136
Mensajería Variable	4



2.1.2. Informe de Flujo Vehicular

El mes de agosto el flujo vehicular alcanzó un total de 2.303.527 vehículos, lo que representa un aumento de un 1,02% con relación al mes anterior y un aumento de 0,58% respecto al acumulado al mismo periodo de 2024.

De acuerdo a las categorías de vehículos, el mayor aporte corresponde a la clasificación "Autos y Camionetas", con un 62,08%.

La plaza de peaje con mayor tránsito fue Acceso a Puerto Montt, con un 16,71% del total.

Tabla N°1 Flujos Mensuales Comparativos 2024 - 2025.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	2.677.656	2.694.836	2.469.353	2.310.199	2.269.381	2.119.761	2.272.993	2.280.791	2.142.175	2.422.963	2.347.481	2.523.947
2025	2.717.689	2.620.651	2.480.135	2.339.035	2.269.074	2.195.686	2.280.223	2.303.527				

Gráfico N°1 Flujos Mensuales Comparativos 2024 - 2025.

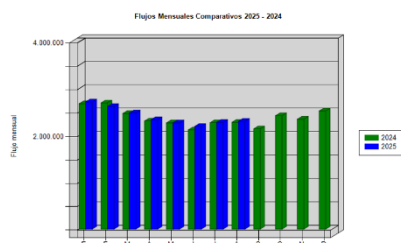


Gráfico N°2 Distribuciones por Plaza de Peaje agosto 2025.


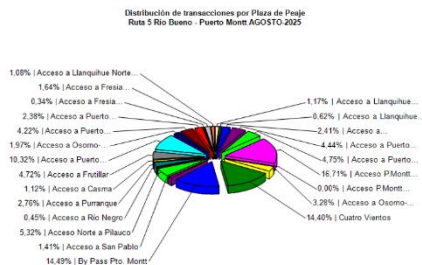


Gráfico N°3 Porcentaje Flujo Vehicular por Tipo de Vehículo.

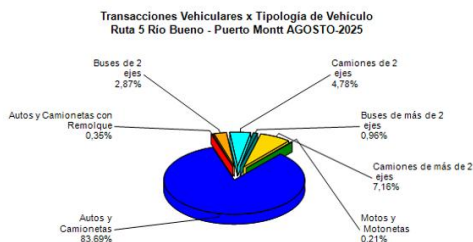

2.1.3. Información de Ingresos Mensuales

El ingreso mensual total asciende \$3.778.046.800 representando un aumento de de un 0,13% respecto del mes anterior y un aumento de 8,18% comparado a lo acumulado al mismo periodo de 2024.

Tabla N°2 Ingresos Mensuales años 2024 – 2025

Mes	Año	
	2024	2025
Enero	\$4.181.855.900	\$4.531.167.800
Febrero	\$4.266.250.600	\$4.445.883.100
Marzo	\$3.800.364.300	\$4.114.619.900
Abril	\$3.548.732.400	\$3.880.609.200
Mayo	\$3.454.301.170	\$3.713.290.800
Junio	\$3.194.035.000	\$3.606.699.500
Julio	\$3.483.420.700	\$3.773.261.000
Agosto	\$3.487.433.727	\$3.778.046.800
Septiembre	\$3.273.843.500	
Octubre	\$3.709.450.600	
Noviembre	\$3.579.097.00	
Diciembre	\$3.872.416.700	
Total	\$43.870.591.127	\$31.843.578.100

Gráfico N°4 Ingresos Mensuales 2024 - 2025.


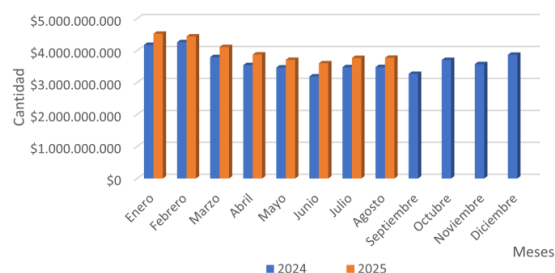


Gráfico N°5 Ingreso Mensual por Plaza de Peaje.

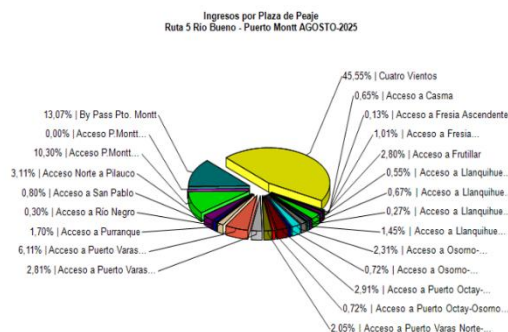

2.1.4. Accidentabilidad

Respecto a las causas de accidentes ocurridos durante el mes de agosto, del total de 31 accidentes, un 58,06% fue debido a falla humana

Del total de 50 personas involucradas en los 31 accidentes registrados durante el mes informado, 1 resultó menos grave con un 2,00%, 15 resultaron leves correspondiendo a un 30,00% y 32 resultaron ilesas correspondiendo a un 64,00%, este mes se registraron 2 víctimas fatales correspondiendo a un 4,00% como consecuencia de los accidentes informados por la Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A.

Gráfico N°6 Distribución de Lesionados.

Distribución de Lesionados
Ruta 5 Rio Bueno - Puerto Montt AGOSTO-2025


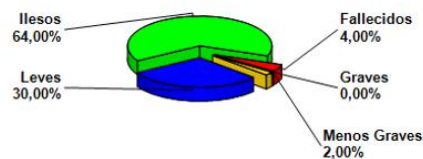


Gráfico N°7 Tipo de Accidentes.

Distribución Tipos de Accidentes
Ruta 5 Rio Bueno - Puerto Montt AGOSTO-2025

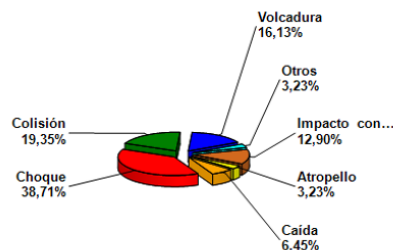

2.1.5. Reclamos Usuarios

Durante el mes de agosto de 2025 se produjo un total de 15 reclamos.

Las causas fueron: Otros 40,00 %, Obstáculos en la vía 33,33%, Comportamiento empleado 13,33%, Daños por terceros 13,33%.

Tabla N°3 Reclamos Usuarios 2025

Calle Manque #2005 • Puerto Varas • Región de Los Lagos

AGUSTINAS • 640 • 901 • SANTIAGO

Mes	Comportamiento Empleado	Tarifa	Señalética	Conservación	Obstáculos en la vía	Calidad de Asistencia	Congestión	Iluminación	Daños por Terceros	Otros	Total Reclamos	Consulta Agradecimientos y Sugerencias
Enero	5	2	0	0	10	0	1	0	11	8	37	0
Febrero	3	1	0	0	8	0	1	0	6	11	30	1
Marzo	7	1	0	0	17	0	1	0	9	9	44	1
Abril	5	2	0	1	4	0	1	1	3	3	20	0
Mayo	2	0	0	2	6	1	0	0	6	10	27	0
Junio	1	1	0	0	3	0	0	0	7	4	16	0
Julio	4	3	0	0	7	1	0	0	1	4	20	0
Agosto	2	0	0	0	5	0	0	0	2	6	15	0
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total	29	10	0	3	60	2	4	1	45	55	209	2

Gráfico N°8 Reclamos Según Causa agosto 2025


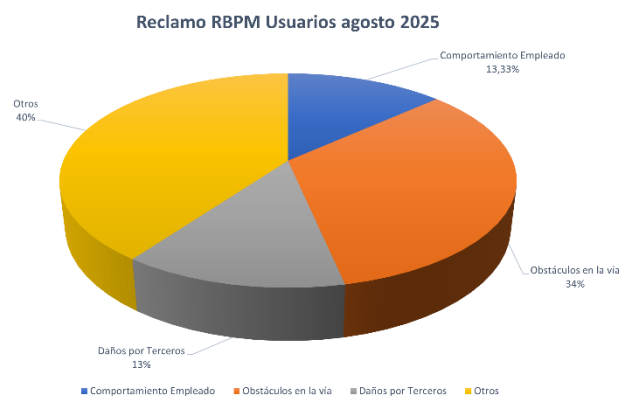


Tabla N°4 Reclamos Usuarios años 2024 – 2025

Mes	2024		2025	
	Reclamos Mes	Reclamos Acumulados	Reclamos Mes	Reclamos Acumulados
Enero	34	34	37	37
Febrero	20	54	30	67
Marzo	23	77	44	111
Abril	15	92	20	131
Mayo	31	123	27	158
Junio	21	144	16	174
Julio	21	165	20	194
Agosto	16	181	15	209
Septiembre	19	200		
Octubre	24	224		
Noviembre	25	249		
Diciembre	31	280		
Total	280		209	

Gráfico N°9 Reclamos Usuarios acumulados año 2025

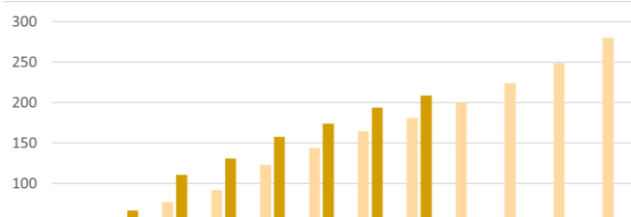

2.1.6. Asistencia a Usuarios


Durante el mes de agosto de 2025, se llevaron a cabo 477 asistencias a usuarios.

La solicitud más recurrente fue: Instalación de señalización preventiva 61,64%, Remolque del vehículo en Panne 38,36%.

Tabla N°5 Asistencia a Usuarios mes de agosto 2025.

Tipo de Atención	Cantidad
Remolque el Vehículo en Panne	183
Instalación De Señalización Preventiva	294
Total	477

Gráfico N°10 Asistencia a Usuarios mes de agosto 2025

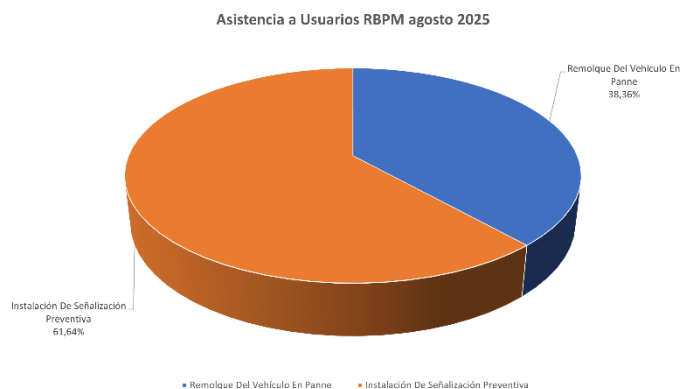

2.1.7. Hechos Relevantes

Durante el transcurso del mes de agosto 2025, en el tramo concesionado de la Ruta 5 sur, Río Bueno – Puerto Montt se han registrado los siguientes hechos relevantes:

Calle Manque #2005 • Puerto Varas • Región de Los Lagos

AGUSTINAS • 640 • 901 • SANTIAGO

2.1.7.1. Accidentes Graves y consecuencias.

Durante el mes de agosto se registraron 31 accidentes de tránsito, se produjeron 2 lesionados, en el mes informado se registró 2 víctima fatal.

Número de Accidentes	31
Fallecidos	02
Lesionados	16

2.1.7.2. Riego de Sal

- Durante el periodo del mes de agosto, se registraron 4 intervención de este tipo.

2.1.7.3. Contingencia

- Durante el mes de agosto, se registró Contingencia "Asunción de la virgen 2025", los días jueves 14 al lunes 18 de agosto de 2025.

Planes de Contingencia

- Durante el mes de agosto se remitió Plan de Contingencia "Día de la Independencia", ORD IFE N° 122/2025 del 07.08.25 de acuerdo a calendario de contingencias DGC.

Evaluaciones Planes de Contingencia

- Durante el mes de agosto se registró evaluación del plan de contingencia "Asunción de la virgen 2025", ORD. IFE N°136 del 20.08.2025, de acuerdo a calendario de contingencia DGC.

2.1.7.4. Reuniones con la Comunidad

- El mes de agosto no se realizaron reuniones con la comunidad.

2.2. HITOS

2.2.1 Hitos Contractuales

Se puede establecer que el mes de agosto se han cumplido los Hitos Contractuales.

Tabla N°7 Cumplimiento de Hitos mes de agosto 2025.

Nº	HTOS	BALI	Cumple SI /No	Carta	Fecha Recepción	Comentarios
MENSUAL						
1	Pago de IVA (Plazas de peaje: flujo diario, horario)	1.11.5	SI	GE 1100 Nota 01	05-08-2025	Sin Observaciones
2	Informe de ingresos percibidos por la SC	1.6.4.5. g)	SI	GE 1100 Nota 05	05-08-2025	Sin Observaciones
3	Reclamos de los usuarios	1.6.4.5 a) 2.5.3.6	SI	GE 1100 Nota 04	07-08-2025	Sin Observaciones
4	Informe de Accidentes del mes	1.6.4.5. c)	SI	GE 1100 Nota 04	07-08-2025	Sin Observaciones
5	Flujo: horario, diario y mensual (Puntos de Corte)	2.5.5.1	SI	GE 1100 Nota 05	05-08-2025	Sin Observaciones
6	Informe de Citofonia	1.6.4.5 c)	SI	GE 1100 Nota 04	07-08-2025	Sin Observaciones
7	Asistencia a usuarios	1.6.4.5 c)	SI	GE 1100 Nota 04	07-08-2025	Sin Observaciones
8	Plan de Trabajo Mensual	1.8.5 2.5.7	SI	GE 1100 Nota 02	25-07-2025	Sin Observaciones
			SI	GE 1100 Nota 02	21-08-2025	Sin Observaciones
			SI	GE 1100 Nota 06	14-08-2025	Sin Observaciones
			SI	GE 1100 Nota	07-08-2025	Sin Observaciones
9	Informe estadístico S Y SO en contratos	requerimiento SEREMI	SI	GE 1100 Nota 02	05-08-2025	Sin Observaciones
TRIMESTRAL						
10	Audios a los usuarios	2.5.5.2	SI	GE 1100 Nota 01	07-04-2025	Sin Observaciones
11	Estados Financieros	1.6.4.5 a)	SI	GE 1100 Nota 02	03-06-2025	Sin Observaciones
12	Informe Residuos y Escombros	2.2.8.4	SI	GE 1100 Nota 05	01-04-2025	Sin Observaciones
SEMESTRAL						
13	Estadísticas de Accidentes diarios	2.5.5.3	SI	GE 1100 Nota 03	09-01-2025	Sin Observaciones
14	Cumplimiento programa de Conservación	2.5.5.3	SI	GE 1100 Nota 05	10-01-2025	Sin Observaciones
15	Informe Cantidades de obras ejecutadas y costos	2.5.5.3	SI	GE 1100 Nota 08	10-01-2025	Sin Observaciones
16	Informe Estado de Puentes	2.5.5.3 2.5.1.7	SI	GE 1100 Nota 07	10-01-2025	Sin Observaciones
17	Estados Financieros	1.6.4.5 a)	SI	GG 1000 Nota 04	04-03-2025	Sin Observaciones
18	Informe de Gestión Ambiental		SI	GE 1100 Nota 01	14-01-2025	Sin Observaciones
ANUAL						
19	Informe Seguimiento de Pavimentos y Puentes	2.5.5.4	SI	GG 1000 Nota 02	31-01-2025	Sin Observaciones
20	Informe Estado de Obras de Arte y Obras Complementarias	2.5.5.4	SI	GG 1000 Nota 08	31-01-2025	Sin Observaciones
21	Informe de Gestión Ambiental	2.5.9	SI	GE 1100 Nota 02	13-01-2023	Sin Observaciones
22	Programa General de Conservación	1.8.5 2.5.1.1	SI	GE 1100 Nota 01	24-01-2024	Sin Observaciones
23	Plan de Trabajo Anual	1.8.5/2.5.7	SI	GE 1100 Nota 01	29-11-2024	Sin Observaciones
24	Informe de Conservación realizada	1.8.5	SI	GE 1100 Nota 06	25-01-2025	Sin Observaciones
25	Reajuste Tarifario	1.15	SI	GE 1100 Nota 03	25-11-2024	Sin Observaciones
26	Validación Reajuste Tarifario	1.14.5 1.17.2 e)	SI	GE 1100 Nota 02	09-12-2024	Sin Observaciones
27	Publicación Reajuste Tarifario	1.14.5 1.17.2 e)	SI	GE 1100 Nota 02	12-12-2024	Sin Observaciones
28	Relación de pagos Anuales	1.11.7	SI	GE 1100 Nota 01	22-11-2024	Sin Observaciones
29	Estados Financieros (FECU)	1.6.4.5 a)	SI	GG 1000 Nota 04	04-03-2025	Sin Observaciones
30	Pago por Control y Administración del contrato	1.11.3.1	SI	GG 1000 Nota 04	28-01-2025	Sin Observaciones
31	Estratigrafía de Pasos	2.5.1.9	SI	GG 1000 Nota 05	31-01-2025	Sin Observaciones
GARANTÍAS Y POLIZAS DE SEGURO						
32	Garantías de Explotación	1.6.1.2	SI	GG 1000 11123	21-02-2023	Vence 02/03/2026
33	Responsabilidad civil	1.6.1.3	SI	GE 1100 Nota 01	19-06-2024	Póliza 09-6033180 Vence el 01 de enero 2026
34	Catástrofe y Terrorismo	1.6.1.4	SI	GG 1000 Nota 03 GG 1000 Nota 01	28-10-2024 29-10-2024	Póliza 20111833 Vence el 30 de junio 2026 / Póliza 300001217 Vence el 30 de junio 2026

2.3. FLUJOS E INGRESOS

2.3.1 Estructura Tarifaria

Las tarifas aplicadas corresponden a las fijadas para el año 2025, no sufren variación durante un año calendario y corresponden a las indicadas en la siguiente tabla:

Tabla N°8 Tarifas Vigentes año 2025.

Categoría	Tipo de Vehículo	Tarifa (\$)		
		Troncales	Laterales	By Pass y Lateral Pto. Montt
CAT1	Motos y Motonetas	1.100	300	300
CAT2	Autos y Camionetas	3.500	900	1.100
CAT3	Autos y Camionetas con remolque	3.500	900	1.100
CAT4	Bus de 2 Ejes	6.300	1.600	1.900
CAT5	Camiones de 2 Ejes	6.300	1.600	1.900
CAT6	Buses más de 2 Ejes	11.200	2.800	3.400
CAT7	Camiones más de 2 Ejes	11.200	2.800	3.400

2.3.2 Flujo Vehicular

El mes de agosto el flujo vehicular alcanzó un total de 2.303.527 vehículos, lo que representa un aumento de un 1,02% con relación al mes anterior y un aumento de un 0,58% respecto al acumulado al mismo periodo de 2024.

De acuerdo a las categorías de vehículos, el mayor aporte corresponde a la clasificación "Autos y Camionetas", con un 83,69%.

La plaza de peaje con mayor tránsito fue Acceso a Puerto Montt, con un 16,71% del total.

Tabla N°9 Flujo Mensual por Categoría de Vehículos.

Mes	Motos y Motonetas	Autos y Camionetas	Autos y Camionetas con Remolque	Buses de 2 ejes	Buses de más de 2 ejes	Camiones de 2 ejes	Camiones de más de 2 ejes	Total
Enero	13.608	2.285.070	12.225	74.317	126.324	23.517	182.628	2.717.689
Febrero	12.136	2.218.180	11.753	67.579	114.656	23.097	173.250	2.620.651
Marzo	10.210	2.063.347	9.576	68.919	121.625	22.329	184.129	2.480.135
Abril	6.072	1.945.075	8.214	65.213	116.116	21.540	176.805	2.339.035
Mayo	4.390	1.896.134	7.226	65.499	110.707	22.071	163.047	2.269.074
Junio	3.774	1.838.332	6.668	62.167	106.595	21.738	156.412	2.195.686
Julio	3.806	1.906.097	6.970	64.455	112.519	22.219	164.157	2.280.223
Agosto	4.821	1.927.708	7.985	65.998	110.045	22.146	164.824	2.303.527
Septiembre								0
Octubre								0
Noviembre								0
Diciembre								0
Total	58.817	16.079.943	70.617	534.147	918.587	178.657	1.365.252	19.206.020

Gráfico N°11 Porcentaje Flujo Vehicular por Tipo de Vehículo agosto 2025.


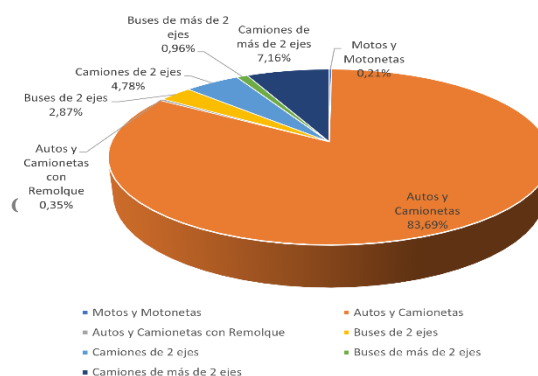


Tabla N°10 Flujo Vehicular Mensual por Plaza de Peaje.

PEAJES	Motos y Motonetas	Autos y Camionetas	Autos y Camionetas con Remolque	Buses de 2 ejes	Camiones de 2 ejes	Buses de más de 2 ejes	Camiones de más de 2 ejes	TOTAL
Troncal Cuatro Vientos	529	238.275	1.642	6.280	21.487	7.723	55.721	331.657
Troncal By Pass	864	260.575	995	1.621	22.113	153	47.389	333.710
Puerto Montt	976	339.502	609	13.902	13.628	3.786	12.609	385.012
San Pablo	103	29.698	77	1.017	1.086	1	607	32.589
Pilauco	282	108.744	542	364	5.415	13	7.160	122.520
Osorno - Puyehue	275	93.565	579	7.266	5.598	6.369	7.289	120.941
Osorno - Pto. Octay	270	123.520	666	2.364	10.173	11	15.084	152.088
Río Negro	34	7.609	64	1.629	479	0	589	10.404
Purranque	86	55.238	331	2.019	3.187	31	2.657	63.549
Casma	31	23.766	175	93	1.051	0	793	25.909
Frutillar	180	98.612	384	2.690	4.207	70	2.565	108.708
Fresia	75	39.515	314	1.601	2.374	6	1.647	45.532
Llanquihue Centro	79	44.589	186	3.355	2.156	2	1.385	51.752
Llanquihue Sur	218	60.815	256	3.317	3.261	14	1.865	69.746
Pto. Varas Norte	466	193.130	776	6.463	6.247	1.035	3.600	211.717
Pto. Varas Sur	353	210.555	389	12.017	7.583	2.932	3.864	237.693
TOTAL	4.821	1.927.708	7.985	65.998	110.045	22.146	164.824	2.303.527

Gráfico N°12 Porcentaje de Flujo Vehicular por Plaza de Peaje.

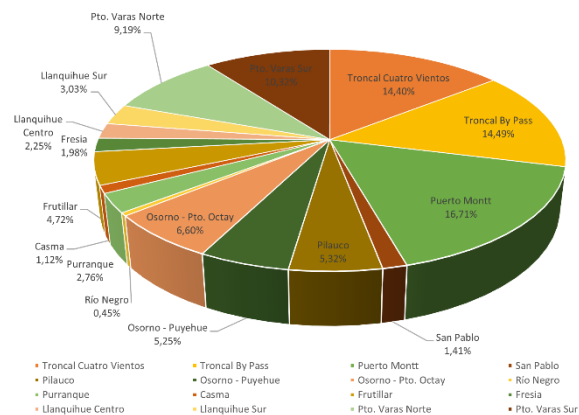


2.3.2.1 Análisis Co

4 – 2025

En relación a igual mes del año 2024, el flujo vehicular acumulado para el año 2025, presenta un aumento de un 0,58%.

Gráfico N°13 Flujos Mensuales Comparativos 2024 – 2025.

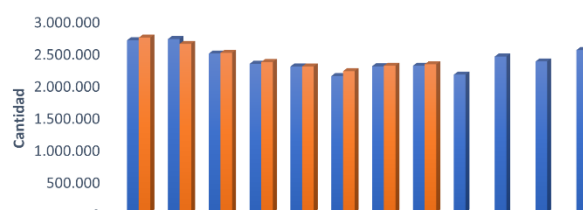

2.3.2.2 Estadística de Ingresos Percibidos

El ingreso mensual total asciende \$3.778.046.800 representando un aumento de un 0,13% respecto del mes anterior y un aumento de 8,18% comparado a lo acumulado al mismo periodo de 2024.

El mayor aporte es debido al flujo vehicular por la Plaza de Peaje Troncal Cuatro Vientos, con \$1.720.979.400 millones en transacciones, lo que representa el 45,55% respecto del total de ingresos.

Gráfico N°14 Ingreso Mensual por Plaza de Peaje.


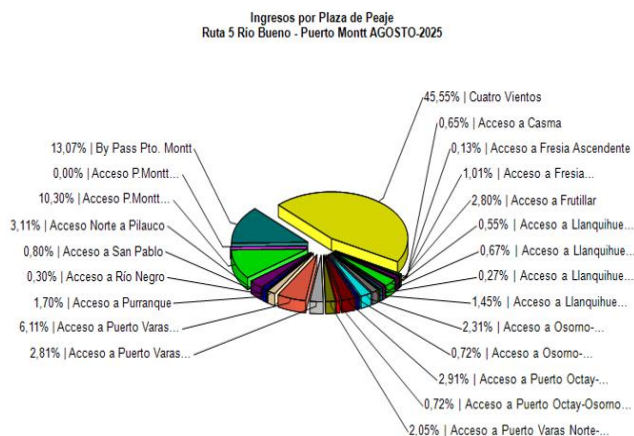


Tabla N°11 Ingreso Mensual por Categoría de Vehículo (\$).

PEAJES	Motos y Motonetas	Autos y Camionetas	Autos y Camionetas con Remolque	Buses de 2 ejes	Camiones de 2 ejes	Buses de más de 2 ejes	Camiones de más de 2 ejes	TOTAL
Troncal Cuatro Vientos	577.500	829.696.000	5.740.000	39.438.000	134.977.500	86.497.600	624.052.800	1.720.979.400
Troncal By Pass	255.900	285.807.500	1.094.500	3.076.100	41.969.100	520.200	161.119.200	493.842.500
Puerto Montt	267.000	329.135.400	495.000	21.753.100	18.789.100	435.200	18.377.000	389.251.800
San Pablo	30.300	25.533.000	65.700	1.620.800	1.595.200	0	1.327.200	30.172.200
Pilauco	80.100	92.079.900	478.800	552.000	7.566.400	33.600	16.626.400	117.417.200

Osorno - Puyehue	75.900	72.686.700	464.400	8.916.800	7.222.400	9.060.800	16.114.000	114.541.000
Osorno - Pto. Octay	70.800	89.316.900	518.400	3.604.800	11.899.200	22.400	31.598.000	137.030.500
Río Negro	8.100	6.442.200	56.700	2.604.800	752.000	0	1.618.400	11.482.200
Purranque	25.800	48.547.800	292.500	3.184.000	4.982.400	86.800	7.165.200	64.284.500
Casma	9.300	20.569.500	154.800	144.000	1.628.800	0	2.114.000	24.620.400
Frutillar	53.100	87.779.700	342.000	4.256.000	6.643.200	196.000	6.694.800	105.964.800
Fresia	20.700	33.097.500	254.700	2.520.000	3.451.200	16.800	3.458.000	42.818.900
Llanquihue Centro	21.000	36.345.600	145.800	4.643.200	2.731.200	5.600	2.284.800	46.177.200
Llanquihue Sur	64.200	51.920.100	205.200	5.252.800	4.425.600	36.400	3.018.400	64.922.700
Pto. Varas Norte	120.000	154.292.400	589.500	9.750.400	8.182.400	2.814.000	7.851.200	183.599.900
Pto. Varas Sur	98.100	182.202.300	309.600	19.006.400	11.363.200	8.184.400	9.777.600	230.941.600
TOTAL	\$1.777.800	\$2.345.452.500	\$11.207.600	\$130.323.200	\$268.178.900	\$107.909.800	\$913.197.000	\$3.778.046.800

Gráfico N°15 Ingreso Mensual por Categoría de vehículo.

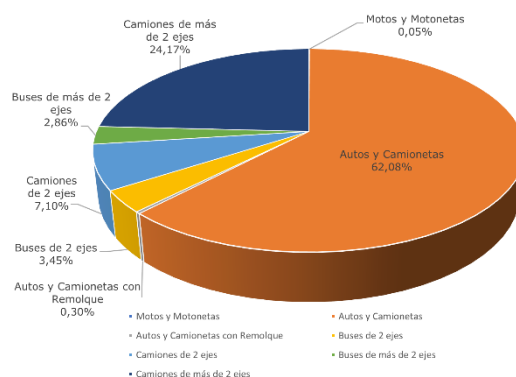

La categoría autos y camionetas fue la que realizó el mayor aporte con un 62,08% de los ingresos.

2.3.2.3 Análisis Comparativo Ingresos Mensuales Año 2024 – 2025.


Considerando unidades reales, es decir, que incorporan el efecto inflación, los ingresos acumulados para el año 2025 presentan un incremento de un 8,18% en relación al año 2024 a igual fecha.

Tabla N°12 Evolución de Ingresos Mensuales 2024 – 2025.

Mes	Año	
	2024	2025
Enero	\$4.181.855.900	\$4.531.167.800
Febrero	\$4.266.250.600	\$4.445.883.100
Marzo	\$3.800.364.300	\$4.114.619.900
Abril	\$3.548.732.400	\$3.880.609.200
Mayo	\$3.474.301.170	\$3.713.290.800

Mes	Año	
	2024	2025
Junio	\$3.194.035.000	\$3.606.699.500
Julio	\$3.483.420.700	\$3.773.261.000
Agosto	\$3.487.433.727	\$3.778.046.800
Septiembre	\$3.273.843.500	
Octubre	\$3.709.450.600	
Noviembre	\$3.579097.000	
Diciembre	\$3.872.416.700	
Total	\$43.870.591.127	\$31.843.578.100

Gráfico N°16 Ingresos Mensuales 2024 - 2025.

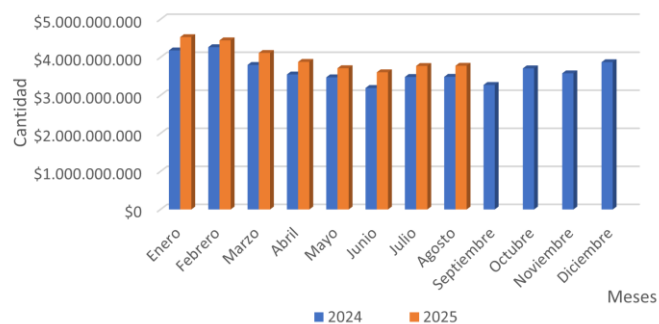

2.3.2.4 Distribución De Riesgos

En la presente concesión se estipula un mecanismo de Ingresos Mínimos Garantizados por el Estado, el cual permite distribuir en forma adecuada los riesgos originados por la incertidumbre en el tráfico que paga peaje en la concesión durante la etapa de explotación. Como contrapartida ha dicho Ingreso Mínimo, la Sociedad Concesionaria deberá compartir un 50% de sus ingresos, definidos como Yt, en el evento que se produzcan ciertas circunstancias detalladas en el 1.12. de las Bases de Licitación.

2.3.2.5 Ingreso Mínimo Garantizado (Img)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.12.1 de las Bases de Licitación podemos señale: "En la presente Concesión se estipula un mecanismo de Ingresos Mínimos Garantizados por el Estado, el cual permite distribuir en forma adecuada los riesgos originados por la incertidumbre en el tráfico que paga peaje en la Concesión durante la etapa de Explotación. Como contrapartida a dicho Ingreso Mínimo la Sociedad Concesionaria deberá compartir un 50% de sus Ingresos, definidos como Yt, en el evento que se produzcan las circunstancias detalladas en el punto 1.12 b) siguiente.

Este mecanismo de distribución de riesgos entre la Sociedad Concesionaria y el Estado es de carácter opcional, debiendo el Licitante señalar su aceptación o no en la presentación de la Oferta Económica, según el modelo del Anexo N°5. La no aceptación del mecanismo de distribución de riesgos implica que el Estado no garantiza ingresos mínimos ni coparticipa en los ingresos de la Sociedad Concesionaria en la presente Concesión.

2.4 CONSERVACIÓN

2.4.1 Conservación, Mantenimiento y Gestión de Obras.

En el ámbito de la conservación de la infraestructura perteneciente al contrato de Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Río Bueno – Puerto Montt, desarrollado por medio de actividades que corresponde a las reparaciones necesarias para las obras o instalaciones con el propósito de que éstas recuperen el nivel de servicio para las cuales fueron proyectadas, tanto en su cantidad como en su calidad. También se entiende dentro de este concepto las medidas preventivas necesarias para que no se deterioren las obras o instalaciones de cargo de la Sociedad Concesionaria Los Lagos S.A.

A continuación, se informa que durante el mes de Agosto 2025 se han realizado las siguientes actividades:

- a) Inspección mensual de acuerdo al Plan de Fiscalización Sistemática de Obras 2025, tomando en consideración las obras incluidas en el Programa de Conservación Anual 2025.
- b) Identificación de hallazgos y no conformidades, mediante SICE.
- c) Control de avance del Programa de Conservación Anual 2025.
- d) Revisión y propuesta de acciones, mediante minutas y ordinarios, al Inspector Fiscal, en relación a la fiscalización de los índices de gestión o estándares cuantitativos asociados a la calidad de los servicios contractualmente establecidos.

2.4.2 Inspección mensual de acuerdo al Plan de Fiscalización Sistemática de Obras 2025

En relación al PLAN DE FISCALIZACIÓN SISTEMÁTICA DE OBRAS VER. 2025, del Sistema de Inspección de Contratos en Explotación (SICE) de la Dirección General de Concesiones (D.G.C), se informa para el mes de agosto 2025 los porcentajes de inspección de los ítems requeridos por el plan de fiscalización, a través de la siguiente tabla.

Estas actividades se realizan por medio de visitas de inspección por personal de la AITE a todo el tramo concesionado, por medio del cual se reportan las necesidades de reparaciones, sustitución de elementos deteriorados, envejecidos o fatigados y obras adicionales de conservación. De lo anterior se desprenden Hallazgos y No Conformidades que son reportados al Inspector Fiscal, el cual instruye a la Sociedad Concesionaria Ruta de Los Lagos S.A. su solución a través de anotación en Libro de Obra de Explotación.

Tabla N° 19 Plan de Fiscalización Sistemática de Obras agosto 2025.

ITEM	Porcentaje Revisado	Porcentaje Solicitado
Amortiguador de Impacto	198,	100,
Barreras de Contención	180,	50,
Postes SOS	197,	100,
Señalización [Vertical]	97,	25,
Cercos	192,	30,
Luminarias	106,	100,
Mallas anti vandálicas	33,	30,
Señal de Mensaje Variable Tipo Pórtico	100,	25,
Señalización Horizontal	147,	30,
Vallas Peatonales	94,	30,
Faja Vial	288,	200,
Bajadas de Agua	25,	25,
Soleras	3,	,
Alcantarillas	32,	25,
Cámaras de Inspección	47,	25,
Cunetas	26,	25,
Casetas y Pórticos [Ex Punto de Cobro]	57,	50,
Pasarelas	92,	50,

ITEM	Porcentaje Revisado	Porcentaje Solicitado
Puentes	108,	50,
Pistas en Calle de servicio	58,	50,
Pistas en Lazos y ramales	27,	25,
Pistas en V.Sec Enlace, Cuello, Retornos, Conexión, Otro.	48,	25,
Áreas de servicio y estacionamientos	200,	200,
Paraderos de Transporte Público	148,	100,
Paisajismo	84,	50,
Pantallas Acústicas	100,	50,

2.4.3 Identificación de hallazgos y no conformidades, mediante SICE.

En relación con la identificación de hallazgos y No Conformidades (en adelante NC), mediante la herramienta SICE se ha realizado el levantamiento de las necesidades de reparación, sustitución y obras adicionales de conservación. Este levantamiento es reportado al módulo de hallazgos SICE como inicio del proceso de fiscalización. Estos hallazgos son reportados al Inspector Fiscal, quien los válida, dándole curso a la No Conformidad, indicando severidad y plazos perentorios para que sean resueltos.

Para el seguimiento de los reportes de No Conformidades emitidas y validadas por el Inspector Fiscal, la AITE verifica que la Sociedad Concesionaria Los Lagos realice todas las reparaciones y/o mantenciones necesarias de para cerrar los hallazgos y No Conformidades.

Para el seguimiento de los hallazgos y No Conformidades se usa la siguiente nomenclatura:

Calle Manque #2005 • Puerto Varas • Región de Los Lagos

AGUSTINAS • 640 • 901 • SANTIAGO

- R** : Resuelta sin observaciones. Corresponde a las No Conformidades emitidas y resueltas dentro del plazo asignado por el Inspector Fiscal, sin observaciones pendientes por el Consultor.
- S** : Seguimiento. Corresponde a las No Conformidades que se encuentran en proceso de trabajo y dentro del plazo asignado por el Inspector Fiscal para su solución,
- N/R** : No Resuelta: corresponde a la No Conformidad que se encuentran pendiente de resolver, es decir, aquellas en que el plazo asignado para estos efectos se encuentra vencido y aún no se han resuelto, pudiendo pertenecer al período o arrastre.

Tabla N° 20 Reportes de No Conformidades emitidas en el periodo Agosto2025.

N o	Fecha	Ubicación		Elemen to	Id Tipo Elemento	Severi dad	Código Sice	Observación	Envío	
		Km	Lado						Folio LOE	Fecha
66	22-07-2025	981,000 - 981,060	Oriente	Drenaje	Solera	Media	IU294260	Enlace Frutillar, calle de servicio N°46A pk 981,060 - 981,000 oriente lado izquierdo y derecho Soleras dañadas y deterioradas.	3456/L45 3507/L45	26-08-2025
69	21-07-2025	1005,200 - 1007,400	Poniente	Faja Vial	Faja Vial	Baja	IU294037	Km 1007,400 - 1005,200 calle de servicio puerto varas poniente, lado izquierdo y derecho, pk 0,500 - 2.520, faja fiscal con exceso de vegetación, falta roce.	3525/L45	28-08-2025
69	23-07-2025	911,000 - 912,000	Oriente	Faja Vial	Faja Vial	Baja	IU294277	Km 911,440 Atravesio Remehue, ramal 3 pk 0.000 - 0.100 oriente faja vial con montículos de sedimentos y material granular acopiados.	3525/L45	28-08-2025
69	23-07-2025	911,000 - 912,000	Oriente	Faja Vial	Faja Vial	Baja	IU294278	Km 911,440 Atravesio Remehue, ramal 3. pk 0,280, oriente, faja vial detras de paradero con exceso de basura.	3525/L45	28-08-2025
78	29-07-2025	908,830 - 908,840	Oriente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU295331	Km 908,860, oriente, en mediana, faltan fijaciones en Barrera de contención.	3524/L45	28-08-2025

N°	Fecha	Ubicación		Elemento	Id Tipo Elemento	Severidad	Código Sice	Observación	Envío	
		Km	Lado						Folio LOE	Fecha
78	29-07-2025	973,400 - 973,500	Poniente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU295333	km 973.500, Poniente, en mediana, Barrera de contención chocada (cuerpos y 6 postes)	3524/L45	28-08-2025
78	29-07-2025	894,990 - 895,010	Poniente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU295339	Km 895,000 poniente, lado derecho, Barrera de contención chocada, 3 cuerpos y 3 postes.	3524/L45	28-08-2025
78	29-07-2025	895,000 - 895,050	Poniente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU295346	Km 895,000, poniente, lado derecho, Barrera de contención chocada (5 cuerpos y 5 postes).	3524/L45	28-08-2025
78	29-07-2025	892,162 - 0,000	Oriente	Seguridad Vial	Señal vertical	Alta	IU295351	Km 892.200-892.100, Oriente lado derecho, señal vertical sin letrero.	3524/L45	28-08-2025
78	29-07-2025	900,100 - 900,150	Poniente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU295354	Km 900,100, poniente, en mediana, Barrera de contención chocada, (14 postes y 12 cuerpos).	3524/L45	28-08-2025
78	29-07-2025	908,830 - 908,840	Oriente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU295532	Km 908,860, oriente, en mediana, faltan fijaciones en Barrera de contención.	3524/L45	28-08-2025
78	31-07-2025	1005,040 - 1005,060	Oriente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU295672	Km 1005,050, oriente, lado derecho, Barrera de contención chocada (3 cuerpos y 4 postes).	3524/L45	28-08-2025
78	31-07-2025	1003,300 - 1003,500	Oriente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU295676	Km 1003,350, oriente, calle de servicio n 21, lado derecho, Barrera de contención con exceso de vegetación.	3524/L45	28-08-2025
78	31-07-2025	1000,160 - 1000,200	Poniente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU295679	Km 1000,160, poniente, enlace Llanquihue sur, ramal 1, pk 0,480, Barrera de contención chocada (1 cuerpos, 1 poste y 1 terminal).	3524/L45	28-08-2025
80	04-08-2025	2,520 - 0,000	Poniente	Drenaje	Alcantarilla	Media	IU295806	Km 1004,980, poniente, calle de servicio puerto varas poniente, pk 2,520, alcantarilla transversal	3515/L45	27-08-2025

N°	Fecha	Ubicación		Elemento	Id Tipo Elemento	Severidad	Código Sice	Observación	Envío	
		Km	Lado						Folio LOE	Fecha
								presenta agua estancada en su entrada y salida.		
80	04-08-2025	1007,290 - 0,000	Poniente	Drenaje	Alcantarilla	Media	IU295810	Km 1007,290, poniente, lado derecho alcantarilla transversal presenta agua estancada en su salida.	3515/L45	27-08-2025
80	19-08-2025	974,630 - 975,000	Poniente	Drenaje	Cuneta	Media	IU297356	Km 974,485 - 975,000, poniente, lado derecho, cuneta con exceso de basura y sedimentos en toda su extensión.	3515/L45	27-08-2025
80	19-08-2025	970,300 - 970,500	Poniente	Drenaje	Cuneta	Media	IU297357	Km 970,300 - 970,500, poniente, lado derecho, cuneta con exceso de basura y sedimentos en toda su extensión.	3515/L45	27-08-2025
80	19-08-2025	953,070 - 953,130	Poniente	Drenaje	Solera	Media	IU297360	Km 953,070 - 953,140, poniente, lado derecho, solera con exceso de vegetación en toda su extensión.	3515/L45	27-08-2025
80	19-08-2025	950,300 - 950,500	Poniente	Drenaje	Cuneta	Media	IU297384	Km 950,500 - 950,300, poniente, lado derecho, cuneta con exceso de basura y sedimentos en toda su extensión.	3515/L45	27-08-2025
80	19-08-2025	928,240 - 928,700	Poniente	Drenaje	Cuneta	Media	IU297391	Km 928,500 - 928,700, poniente, lado derecho, cuenta con basura en toda su extensión.	3515/L45	27-08-2025
80	19-08-2025	911,680 - 911,780	Poniente	Drenaje	Cuneta	Media	IU297396	Km 911,550 - 911,780, poniente, lado derecho, cuneta con exceso de sedimentos y basura en su extensión.	3515/L45	27-08-2025
80	19-08-2025	0,190 - 0,220	Oriente	Drenaje	Solera	Media	IU297418	Enlace Las quemas, ramal 3 pk 0.190-.0.220, soleras con exceso de vegetación en su cuadrante.	3515/L45	27-08-2025

N°	Fecha	Ubicación		Elemento	Id Tipo Elemento	Severidad	Código Sice	Observación	Envío	
		Km	Lado						Folio LOE	Fecha
80	19-08-2025	0,100 - 0,225	Oriente	Drenaje	Solera	Media	IU297419	Enlace Las Quemadas, Ramal 3 pk 0.100-0.225, solera con exceso de vegetación en su extensión.	3515/L45	27-08-2025
80	19-08-2025	0,620 - 0,700	Oriente	Drenaje	Solera	Media	IU297427	Enlace Las quemadas, Ramal 1 pk 0.700, soleras deterioradas y con exceso de vegetación.	3515/L45	27-08-2025
80	19-08-2025	903,100 - 903,400	Oriente	Drenaje	Solera	Media	IU297448	Km 903,400 - 903,100, oriente, lado derecho, vereda con exceso de vegetación y sedimentos en su extensión.	3515/L45	27-08-2025
81	19-08-2025	911,970 - 0,000	Poniente	Estructuras	Puente	Alta	IU297394	Km 911,980, Puente Puquitré, poniente, lado izquierdo, barbacanas con exceso de basura en toda su extensión.	3516/L45	27-08-2025
82	19-08-2025	916,920 - 918,900	Oriente	Pavimento	Pista en troncal y V. sec	Alta	IU297447	km 918,900 - 916,920 oriente, mediana, S.A.C con exceso de vegetación en su extensión.	3517/L45	27-08-2025
83	04-08-2025	0,000 - 0,020	Poniente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU295804	Km 1004,980, poniente, C.S. Puerto Varas poniente, pk 0,000, Barrera de contención chocada (2 cuerpos, 3 postes y 1 terminal)	3518/L45	27-08-2025
83	04-08-2025	945,100 - 945,200	Poniente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU295805	Km 945,140 poniente, mediana, Barrera de contención chocada (1 cuerpo y 2 postes).	3518/L45	27-08-2025
83	04-08-2025	0,550 - 0,000	Poniente	Seguridad Vial	Seguridad Vial	Alta	IU295807	Km 1004,980, calle de servicio Puerto Varas poniente, pk 0,600, señal vertical con exceso de vegetación, sucia y con pernos oxidados.	3518/L45	27-08-2025
83	04-08-2025	989,850 - 990,000	Oriente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU295818	Km 989.900 oriente, en mediana, barrera de contención chocada 1 cuerpo, 2 postes.	3518/L45	27-08-2025

N°	Fecha	Ubicación		Elemento	Id Tipo Elemento	Severidad	Código Sice	Observación	Envío	
		Km	Lado						Folio LOE	Fecha
83	04-08-2025	936,750 - 936,850	Poniente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU295821	Km 936,800 poniente, mediana, Barrera de contención chocada (2 cuerpos y 1 poste).	3518/L45	27-08-2025
83	04-08-2025	937,320 - 0,000	Oriente	Seguridad Vial	Seguridad Vial	Alta	IU295822	Km 937,320, oriente, derecho, señal vertical retorno chocada.	3518/L45	27-08-2025
83	08-08-2025	993,050 - 993,060	Oriente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU296347	Km 993,050, oriente, derecho, Barrera de contención chocada (3 postes, 2 cuerpos 1 terminal).	3518/L45	27-08-2025
83	08-08-2025	982,720 - 982,730	Poniente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU296348	Km 982,720 poniente, derecho, Barrera de contención triple onda chocada (5 cuerpos y 9 postes).	3518/L45	27-08-2025
83	08-08-2025	982,800 - 982,820	Poniente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU296349	Km 982,800 poniente, mediana, Barrera de contención chocada (2 cuerpos y 3 postes).	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	984,460 - 984,465	Poniente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU297347	Km 984,350 poniente, barrera de contención chocada, 1 terminal 1 cuerpo y 2 postes.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	995,750 - 995,800	Poniente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU297348	Km 995,800 poniente, derecho, barrera triple onda chocada 7 postes y 5 cuerpos.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	997,560 - 0,000	Poniente	Seguridad Vial	Luminaria	Alta	IU297350	Km 997,360 poniente, mediana, luminaria doble chocada, no presente.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	984,334 - 984,340	Poniente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU297354	Km 984,320. Poniente, lado derecho, Barrera de contención chocada (1 cuerpo, 2 postes y 1 terminal).	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,040 - 0,050	Poniente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297361	Km 936,850 enlace Chahuilco, ramal 5, Pk 0,163 Señalización horizontal de ceda el paso descolorido.	3518/L45	27-08-2025

N°	Fecha	Ubicación		Elemento	Id Tipo Elemento	Severidad	Código Sice	Observación	Envío	
		Km	Lado						Folio LOE	Fecha
83	19-08-2025	952,890 - 953,000	Poniente	Seguridad Vial	Barrera de contención	Alta	IU297382	Km 952,800 - 953,000, poniente, lado derecho, Barrera de contención con exceso de vegetación en su base.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,000 - 0,255	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297383	Km 936,850 enlace Chahuilco, ramal 1, Pk 0,250 Señalización horizontal símbolos y demarcaciones longitudinales descoloridas.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,000 - 0,480	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297385	Km 936,850 enlace Chahuilco, ramal 6, Pk 0,280 señal horizontal PARE descolorida.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,000 - 0,480	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297390	Km 936,850 enlace Chahuilco, ramal 10, Pk 0,153 señal horizontal ceda el paso borrado.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,525 - 0,763	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297393	Km 936,850 enlace Chahuilco, ramal 1, Pk 0,525 señal horizontal símbolos y demarcaciones longitudinales L1, L2 y L3 descoloridas y borradas.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,000 - 0,050	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297397	Km 931,990 enlace Casa de Lata, ramal 3, Pk 0,050 señalización horizontal PARE descolorida.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	931,985 - 932,000	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297398	Km 931,990 enlace Casa, Ramal 2, pk 0,130 señalización horizontal PARE descolorida.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	931,985 - 932,000	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297401	Enlace Casa de Lata, Ramal 2 pk 0.120 señal horizontal ceda el paso y líneas segmentadas transversal deterioradas.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,000 - 0,040	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297402	Km 931,990 enlace Casa de Lata, Ramal 5, ramal 0,050 señal horizontal PARE descolorida.	3518/L45	27-08-2025

N°	Fecha	Ubicación		Elemento	Id Tipo Elemento	Severidad	Código Sice	Observación	Envío	
		Km	Lado						Folio LOE	Fecha
83	19-08-2025	0,000 - 0,100	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297410	Km 931,990 enlace Casa de Lata, ramal 4, Pk 0,140 señal horizontal PARE descolorida.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,000 - 0,120	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297412	Km 931,990 enlace Casa de Lata, ramal 4, pk 0,120, señalización horizontal ceda el paso descolorido.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,040 - 0,000	Oriente	Seguridad Vial	Señal Vertical	Alta	IU297413	Km 927,370 enlace Las Quemadas, Ramal 5, pk 0,040, señal vertical con pérdida de verticalidad.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,000 - 0,040	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297414	Km 927,370 enlace Las quemadas, Ramal 5, pk 0,040 señalización horizontal ceda el paso descolorido.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,000 - 0,320	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297415	Km 927,370 enlace Las quemadas, Ramal 1, pk 0,320 señalización horizontal descolorida.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,560 - 0,000	Oriente	Seguridad Vial	Señal Vertical	Alta	IU297417	Km 927,370 enlace Las Quemadas, Ramal 1, pk 0,560 señal vertical con pérdida de verticalidad.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,000 - 0,615	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297432	Km 927,370 enlace Las quemadas, Ramal 1, pk 0,615, señalización horizontal ceda el paso descolorido.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,000 - 0,040	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297437	Km 927,370 enlace Las Quemadas, Ramal 10, pk 0,040 señalización horizontal ceda el paso descolorido.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,000 - 0,040	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297438	Km 927,370 enlace Las Quemadas, Ramal 11, Pk 0,040 señal horizontal PARE descolorida.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	903,400 - 904,401	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297444	Km 903,400 atravesado Putabla, ramal 1, Pk 0,070 señalización	3518/L45	27-08-2025

N°	Fecha	Ubicación		Elemento	Id Tipo Elemento	Severidad	Código Sice	Observación	Envío	
		Km	Lado						Folio LOE	Fecha
								horizontal ceda el paso descolorido.		
83	19-08-2025	0,000 - 0,225	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297445	Km 927,370 enlace Las quemadas, Ramal 8, pk 0,225, señal horizontal ceda el paso descolorido.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	903,400 - 903,401	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297446	Km 903,400, oriente, atravesio Putabla, ramal 1 encuentro con ramal 2, demarcación longitudinal descolorida.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,000 - 0,829	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297449	Km 906,800 enlace Trafun, oriente, ramal 3, pk 0,290, señalización horizontal ceda el paso descolorido.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,000 - 0,467	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297450	Km 911,440 Atravesio Remehue, Ramal 1, Pk 0,070 señalización horizontal ceda el paso borrado.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,000 - 0,100	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297451	Km 911,440 Atravesio Remehue, ramal 1 pk 0,010, señal horizontal ceda el paso, se encuentra descolorido.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,000 - 0,005	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297452	Km 911,440 Atravesio Remehue, Pk 0,010 inconsistencia entre señal vertical PARE y señal horizontal ceda el paso, también se encuentra descolorida.	3518/L45	27-08-2025
83	19-08-2025	0,000 - 0,085	Oriente	Seguridad Vial	Señal Horizontal	Alta	IU297453	Enlace Trafun, ramal 7 pk 0.085, señal horizontal PARE y demarcaciones longitudinales L1 y L2 borradas y descoloridas.	3518/L45	27-08-2025

Como resumen de los datos informados anteriormente se presenta el estado de las No Conformidades del periodo en análisis, es decir, de las 122 NC emitidas, 50 se mantienen


en seguimiento y 72 se han resuelto en el mes informado, que están en proceso de revisión y cierre en SICE.

Los datos del periodo se informan a continuación:

Tabla N°21 Estado de no Conformidades Agosto2025.

Criterio Estado del Mes	Cantidad	Porcentaje
R	72	59,02%
S	50	40,98%
N/R	0	0,00%
TOTAL	122	100%

Gráfico N°20 Estado de no Conformidades

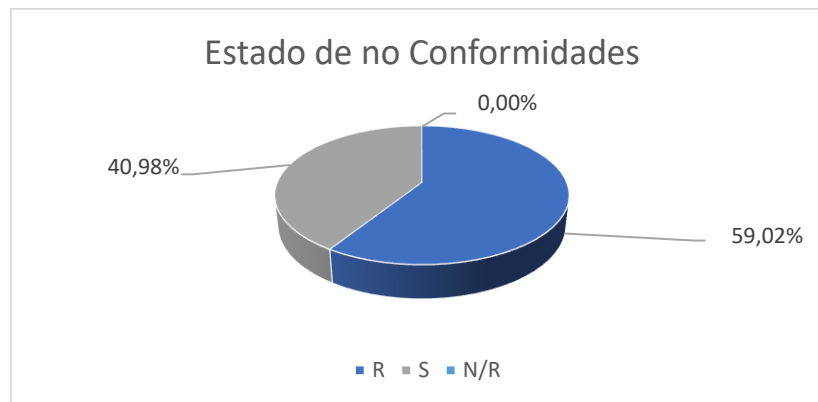

Por otra parte, además se informan los grados de severidad del total de No Conformidades detectadas durante el periodo en análisis, las cuales se clasifican en Baja, Media y Alta las cuales ascienden a 122 unidades. De estas existen 80 de grado de severidad alto representando un 65,57%, con 35 NC de severidad media con un 28,69% y con 7 NC de severidad baja siendo las NC más frecuentes las cuales representan un 5,74% del total de los hallazgos realizados por la AITE.


Tabla N° 22 Severidad de no Conformidades Agosto2025.

Calle Manque #2005 • Puerto Varas • Región de Los Lagos

AGUSTINAS • 640 • 901 • SANTIAGO

Criterio de Severidades del Mes		Cantidad	Porcentaje
Baja	B	7	5,74%
Media	M	35	28,69%
Alta	A	80	65,57%
TOTAL		122	100,00%

Gráfico N° 21 No Conformidades según Severidad.

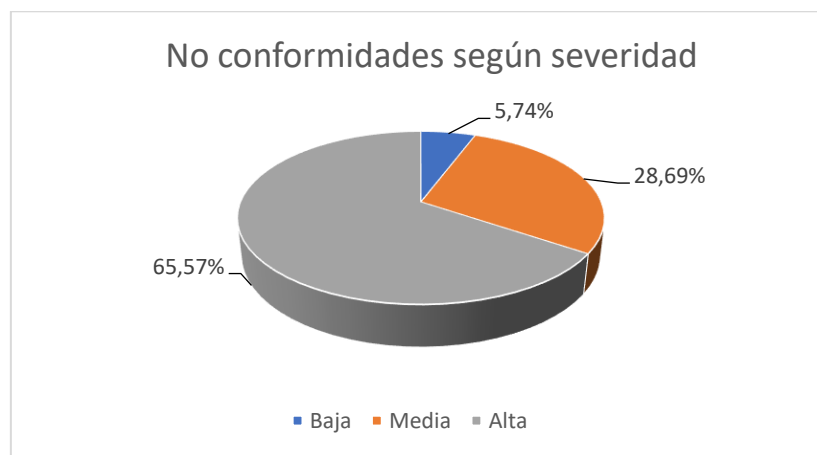

2.4.4 Revisión y propuesta de acciones

En relación a la fiscalización de los índices de gestión o estándares cuantitativos asociados a la calidad de los servicios contractualmente establecidos para este periodo no se presentaron minutas referidas a este tema.

2.4.5 Verificación del Plan de Conservación Anual 2025

En relación de la fiscalización del Plan de Conservación propuesto por la Sociedad Concesionaria, el cual se presenta semanalmente al inspector Fiscal, está AIFE ha desarrollado semanalmente la revisión y seguimiento de las Obras de Conservación y Mantenimiento ejecutadas en el periodo:

2.4.5.1 Programas semanales presentados por la Sociedad Concesionaria.

Tabla N°23 Plan de Conservación Sociedad Concesionaria Semana 5 del día 28 julio al 03 de agosto de 2025.

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atravieso	C. Servicio
1	VIALIDAD GENERAL								
1.1	Vialidad ordinaria								
1.1.1	Servicio de vigilancia	Ambos	890000	1023000					
1.1.2	Ayuda para atención de accidentes	Ambos	890000	1023000					
1.1.3	Atención a usuarios	Ambos	890000	1023000					
1.1.4	Atención a usuario por paramédico	Ambos	890000	1023000					
1.1.5	Retiro de animales muertos u objetos de la calzada	Ambos	890000	1023000					
1.1.6	Cierre de accesos o pasos no autorizados	Ambos	890000	1023000					
1.1.7	Revisión de elementos del proyecto	Ambos	890000	1023000					
1.1.8	Retiro de animales sueltos en calzada y/o faja fiscal	Ambos	890000	1023000					
1.2	Pavimentos								
1.2.2	Mantenión de calle servicio de carpeta granular	Oriente	890100	891000					Cocule
		Oriente	960500	964000					N° 3, Colonia Ponce y N° 44
		Oriente	964700	965800					N° 6
		Oriente	970300	971700					N° 45
		Poniente	975000	979400					Nanning
		Oriente	982000	988000					N° 46 - B
1.2.5	Reposición de losas de hormigón	Oriente	890000	892500		Pista 2			
		Oriente	926500	929500		Pista 2			
		Oriente	940000	942500		Pista 4			
1.2.10	Fresado en pavimento asfáltico	Poniente	992000	992460		Pista 3			
		Oriente	995400	994000		Pista 4			
		Oriente	999690	998200		Pista 4			

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atravesio	C. Servicio
1.2.12	Extensión mezcla asfáltica convencional	Poniente	992000	992460		Pista 3			
		Oriente	995400	994000		Pista 4			
		Oriente	999690	998200		Pista 4			
1.2.15	Bacheo con asfalto en frío	Ambos	890000	962000		Pista 3 y 4			
		Ambos	1000000	1023500		Pista 3 y 4			
1.2.20	Inspección visual de pavimentos	Oriente	893500	890100		Pista 4			
		Oriente	900300	897200		Pista 4			
		Oriente	929000	927000		Pista 4			
		Oriente	940500	930500		Pista 4			
		Oriente	946000	944600		Pista 4			
		Oriente	951000	946460		Pista 4			
1.4	Drenaje								
1.4.1	Limpieza de obras de desagüe transversal	Ambos	946000	1023000					
1.4.4	Limpieza de cunetas revestidas	Oriente	912190	911980					
		Ambos	930000	935000					
		Ambos	1019500	1023500					
1.4.10	Limpieza de bajantes	Oriente	912190	911980					
		Ambos	930000	935000					
		Ambos	1019500	1023500					
1.4.16	Limpieza de rejillas de cámaras de sumidero	Mediana	930000	935000		Cuneta			
		Mediana	1019500	1023500		Cuneta			
1.4.17	Limpieza foso en tierra	Poniente	1010650	1012700					
		Oriente	1018150	1019050					
		Oriente	1021800	1023500					
		Poniente	1021800	1023500					
1.4.22	Limpieza de solera lateral	Ambos	930000	935000					
		Ambos	1019500	1023500					
1.5	Obras de paso y puentes								
1.5.2	Sellado e inyección de fisura en elementos de hormigón	Oriente			968917	Puente El Pescado			

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atravieso	C. Servicio
1.5.10	Repintado de baranda metálica	Ambos			981600	Pasarela Frutillar			
		Ambos			985780	Pasarela Sector Vecinal			
		Ambos			989180	Pasarela Pellines			
1.6	Vegetación y medioambiente								
1.6.4	Limpieza manual de paisajismos	Ambos			919100		Osorno - Puyehue		
		Ambos			992450		Fresia		
1.6.7	Poda y tala de árboles	Poniente			920400				Osorno Sur
1.6.8	Roce en forma manual	Oriente	912190	911980		Faja vial			
		Oriente	913200	913600		Faja vial			
		Poniente	918800	919000					Circunvalación osorno B
		Ambos			919100		Osorno - Puyehue		
		Ambos	930000	935000					
		Ambos			992450		Fresia		
		Ambos	1019500	1023500					
1.6.11	Corte de césped en paisajismo de enlace o atravesio	Ambos			919100		Osorno - Puyehue		
		Ambos			992450		Fresia		
1.7	Limpieza rutinaria de la autopista								
1.7.1	Recolección de basura en faja fiscal	Oriente	912190	911980		Faja vial			
		Ambos			919100		Osorno - Puyehue		
		Ambos	930000	935000		Faja vial			
		Ambos	945000	962000		Faja vial			
		Ambos			992450		Fresia		
		Ambos	1019500	1023500					
1.7.5	Limpieza en caseta de paradero de bus y entorno	Ambos	930000	935000					
		Ambos	1019500	1023500					
1.7.9	Limpieza de postes sos y entorno	Ambos	930000	935000					
		Ambos	1019500	1023500					
2	SEGURIDAD VIAL								

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atravesio	C. Servicio
2.1	Señalización vertical								
2.1.3	Reposición de señal vertical	Ambos	891000	1010350					
2.2	Demarcación vial								
2.2.2	Repintado de demarcación longitudinal	Oriente	974200	981000					Nº 46 - A
2.2.7	Repintado de símbolos y achurados	Ambos	961000	963000					
2.3	Balizamiento								
2.3.12	Reposición de tachas	Ambos	961000	963000					
2.4	Elementos de seguridad								
2.4.3	Limpieza de caseta de paradero de bus	Ambos	930000	935000					
		Ambos	1019500	1023500					
2.4.6	Reposición de defensa caminera	Poniente			920300	Berma Exterior			Osorno sur
		Poniente			948000	Berma Interior			
		Oriente			992400	Berma Exterior			
		Oriente			997600	Berma Interior			
2.5	Vialidad invernal								
2.5.3	Extensión de fundentes o riego de sal	Ambos	890000	1023500					
3	INSTALACIONES								
3.1	Instalaciones de energía y alumbrado								
3.1.7	Mantenimiento de red alumbrado de autopista	Ambos	919000	919500		Pista 1 y 2	Osorno - Puyqhue		
		Ambos	920000	920500		Pista 1 y 2	Osorno - Puerto Octay		
3.1.9	Reparación de red de alumbrado de autopista	Ambos	919000	919500		Pista 1 y 2	Osorno - Puyqhue		
		Ambos	920000	920500		Pista 1 y 2	Osorno - Puerto Octay		
3.2	Instalaciones de comunicación y control								
3.2.3	Mantenimiento de postes de auxilio	Ambos	892000	1023000		Comunicación			
		Poniente	943050	943150		Comunicación			
		Oriente	893800	941050		Comunicación			
4	OTRAS ACTIVIDADES								

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atraveso	C. Servicio
4.1	Edificios, equipos y maquinarias								
4.1.1	Limpieza de oficinas	Poniente			937000	A.S.G.N			
		Oriente			994000	A.S.G.S			
4.1.2	Limpieza de baños en áreas de servicio	Poniente			937000	A.S.G.N			
		Oriente			994000	A.S.G.S.			

Tabla N°24 Plan de Conservación Sociedad Concesionaria Semana 2 del día 04 al 10 de agosto 2025.

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atraveso	C. Servicio
1	VIALIDAD GENERAL								
1.1	Vialidad ordinaria								
1.1.1	Servicio de vigilancia	Ambos	890000	1023000					
1.1.2	Ayuda para atención de accidentes	Ambos	890000	1023000					
1.1.3	Atención a usuarios	Ambos	890000	1023000					
1.1.4	Atención a usuario por paramédico	Ambos	890000	1023000					
1.1.5	Retiro de animales muertos u objetos de la calzada	Ambos	890000	1023000					
1.1.6	Cierre de accesos o pasos no autorizados	Ambos	890000	1023000					
1.1.7	Revisión de elementos del proyecto	Ambos	890000	1023000					
1.1.8	Retiro de animales sueltos en calzada y/o faja fiscal	Ambos	890000	1023000					
1.2	Pavimentos								
1.2.2	Mantenimiento de calle servicio de carpeta granular	Oriente	890100	891000					Cocule
		Oriente	960500	964000					N° 3, Colonia Ponce y N° 44
		Oriente	964700	965800					N° 6
		Poniente	975000	979400					Nanning

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atravieso	C. Servicio
		Oriente	982000	988000					Nº 46 - B
1.2.5	Reposición de losas de hormigón	Oriente	892500	890000		Pista 2			
		Oriente	895600	895000		Pista 4			
		Oriente	926700	923000		Pista 2			
		Oriente	942500	940000		Pista 4			
1.2.10	Fresado en pavimento asfáltico	Poniente	920500	922500		Pista 3			
		Poniente	928280	929705		Pista 3			
		Poniente	992000	992460		Pista 3			
		Oriente	995400	994000		Pista 4			
		Oriente	999690	998200		Pista 4			
1.2.12	Extensión mezcla asfáltica convencional	Poniente	920500	922500		Pista 3			
		Poniente	928280	929705		Pista 3			
		Poniente	992000	992460		Pista 3			
		Oriente	995400	994000		Pista 4			
		Oriente	999690	998200		Pista 4			
1.2.15	Bacheo con asfalto en frío	Ambos	890000	962000		Pista 3 y 4			
		Ambos	962300	1000000		Pista 3 y 4			
1.2.20	Inspección visual de pavimentos	Oriente	893500	890100		Pista 4			
		Oriente	900300	897200		Pista 4			
		Oriente	929000	927000		Pista 4			
		Oriente	940500	930500		Pista 4			
		Oriente	946000	944600		Pista 4			
		Oriente	951000	946460		Pista 4			
1.4	Drenaje								
1.4.1	Limpieza de obras de desagüe transversal	Ambos	920300	1023000		Faja Vial			
1.4.4	Limpieza de cunetas revestidas	Ambos	935000	940000					
		Ambos	1019500	1023500					
1.4.10	Limpieza de bajantes	Ambos	935000	940000					
		Ambos	1019500	1023500					

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atraveso	C. Servicio
1.4.16	Limpieza de rejillas de cámaras de sumidero	Mediana	935000	940000		Cuneta			
		Mediana	1019500	1023500		Cuneta			
1.4.17	Limpieza foso en tierra	Poniente	1002550	1004550					
		Poniente	1010650	1012700					
		Oriente	1018150	1019050					
		Poniente	1021800	1023500					
		Oriente	1021800	1023500					
1.4.22	Limpieza de solera lateral	Ambos	935000	940000					
		Ambos	1019500	1023500					
1.5	Obras de paso y puentes								
1.5.2	Sellado e inyección de fisura en elementos de hormigón	Oriente			968917	Puente El Pescado			
1.5.10	Repintado de baranda metálica	Ambos			981600	Pasarela Frutillar			
		Ambos			985780	Pasarela Sector Vecinal			
		Ambos			989180	Pasarela Pellines			
1.6	Vegetación y medioambiente								
1.6.4	Limpieza manual de paisajismos	Ambos			911440			Inia - Remehue	
		Ambos			981000		Frutillar		
1.6.7	Poda y tala de árboles	Oriente			898900	Faja Vial			
1.6.8	Roce en forma manual	Ambos			911440			Inia - Remehue	
		Oriente	913000	913600		Faja Vial			
		Ambos	935000	940000					
		Ambos			981000		Frutillar		
		Ambos	1019500	1023500					
1.6.9	Desbroce en forma mecanizada	Poniente	919600	920000		Faja Vial			
		Ambos	962000	955000		Faja Vial			
1.6.11	Corte de césped en paisajismo de enlace o atraveso	Ambos			911440			Inia - Remehue	
		Ambos			981000		Frutillar		
1.7	Limpieza rutinaria de la autopista								

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atraveso	C. Servicio
1.7.1	Recolección de basura en faja fiscal	Ambos			911440			Inia - Remehue	
		Oriente	913000	913600		Faja Vial			
		Ambos	935000	940000					
		Ambos			981000		Frutillar		
		Ambos	1019500	1023500					
1.7.5	Limpieza en caseta de paradero de bus y entorno	Ambos	935000	940000					
		Ambos	1019500	1023500					
1.7.9	Limpieza de postes sos y entorno	Ambos	935000	940000					
		Ambos	1019500	1023500					
2	SEGURIDAD VIAL								
2.1	Señalización vertical								
2.1.3	Reposición de señal vertical	Ambos	891000	1010350					
2.2	Demarcación vial								
2.2.2	Repintado de demarcación longitudinal	Oriente	974200	981000					N° 46 - A
2.2.7	Repintado de símbolos y achurados	Ambos	961500	963000		Plaza de Peaje TCV			
2.3	Balizamiento								
2.3.12	Reposición de tachas	Ambos	961500	963000		Plaza de Peaje TCV			
2.4	Elementos de seguridad								
2.4.3	Limpieza de caseta de paradero de bus	Ambos	935000	940000					
		Ambos	1019500	1023500					
2.4.6	Reposición de defensa caminera	Poniente			895000	Berma Exterior			
		Poniente			900100	Berma Interior			
		Poniente			910700	Berma Exterior			
		Oriente			919100	Berma Exterior			
2.5	Vialidad invernal								
2.5.3	Extensión de fundentes o riego de sal	Ambos	890000	1023400					
3	INSTALACIONES								
3.1	Instalaciones de energía y alumbrado								

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atraveso	C. Servicio
3.1.7	Mantenión de red alumbrado de autopista	Ambos	919000	919500	Pista 1 y 2		Osorno - Puyehue		
		Ambos	919600	920000	Pista 1 y 2		Osorno - Puerto Octay		
		Ambos	936500	937000	Pista 1 y 2		Chahuilco		
		Ambos	981000	981500	Pista 1 y 2		Frutillar		
3.1.9	Reparación de red de alumbrado de autopista	Ambos	919000	919500	Pista 1 y 2		Osorno - Puyehue		
		Ambos	919600	920000	Pista 1 y 2		Osorno - Puerto Octay		
		Ambos	936500	937000	Pista 1 y 2		Chahuilco		
		Ambos	981000	981500	Pista 1 y 2		Frutillar		
3.2	Instalaciones de comunicación y control								
3.2.3	Mantenión de postes de auxilio	Ambos	892000	1023000		Comunicación			
		Poniente	901450	958590		Comunicación			
4	OTRAS ACTIVIDADES								
4.1	Edificios, equipos y maquinarias								
4.1.1	Limpieza de oficinas	Poniente			937000	A.S.G.N			
		Oriente			994000	A.S.G.S			
4.1.2	Limpieza de baños en áreas de servicio	Poniente			937000	A.S.G.N			
		Oriente			994000	A.S.G.S.			

Tabla N°25 Plan de Conservación Sociedad Concesionaria Semana 3 del día 11 al 17 de agosto 2025.

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atraveso	C. Servicio
1	VIALIDAD GENERAL								
1.1	Vialidad ordinaria								
1.1.1	Servicio de vigilancia	Ambos	890000	1023000					
1.1.2	Ayuda para atención de accidentes	Ambos	890000	1023000					
1.1.3	Atención a usuarios	Ambos	890000	1023000					
1.1.4	Atención a usuario por paramédico	Ambos	890000	1023000					

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atraveso	C. Servicio
1.1.5	Retiro de animales muertos u objetos de la calzada	Ambos	890000	1023000					
1.1.6	Cierre de accesos o pasos no autorizados	Ambos	890000	1023000					
1.1.7	Revisión de elementos del proyecto	Ambos	890000	1023000					
1.1.8	Retiro de animales sueltos en calzada y/o faja fiscal	Ambos	890000	1023000					
1.2	Pavimentos								
1.2.5	Reposición de losas de hormigón	Oriente	892500	890000		Pista 2			
		Oriente	895700	895000		Pista 4			
		Oriente	923000	920700		Pista 2			
		Oriente	926700	923000		Pista 2			
		Oriente	942500	940000		Pista 4			
		Oriente	949000	946749		Pista 4			
1.2.10	Fresado en pavimento asfáltico	Poniente	920500	922500		Pista 3			
		Poniente	923600	925315		Pista 3			
		Poniente	925700	926260		Pista 3			
		Poniente	928280	929705		Pista 3			
		Poniente	992000	992460		Pista 3			
		Oriente	995400	994010		Pista 4			
		Oriente	999690	998200		Pista 4			
1.2.12	Extensión mezcla asfáltica convencional	Poniente	920500	922500		Pista 3			
		Poniente	923600	925315		Pista 3			
		Poniente	925700	926260		Pista 3			
		Poniente	928280	929705		Pista 3			
		Poniente	992000	992460		Pista 3			
		Oriente	995400	994010		Pista 4			
		Oriente	999690	998200		Pista 4			
1.2.13	Reparación de bermas de doble tratamiento asfáltico y pistas auxiliares	Oriente	925500	925000		Pista Auxiliar Área Control			
1.2.15	Bacheo con asfalto en frío	Ambos	890000	962000		Pista 3 y 4			
		Ambos	981000	1000000		Pista 3 y 4			
1.2.18	Recuperación de s.a.c. y berma	Oriente	890000	899200		Berma Interior			

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atraveso	C. Servicio
		Oriente	920320	929500		Berma Interior			
		Oriente	929500	931990		Berma Interior			
		Oriente	931990	936850		Berma Interior			
1.4	Drenaje								
1.4.4	Limpieza de cunetas revestidas	Oriente			939000	Berma Interior			
		Ambos	940000	945000					
		Ambos	1015000	1019500					
1.4.10	Limpieza de bajantes	Ambos	940000	945000					
		Ambos	1015000	1019500					
1.4.16	Limpieza de rejillas de cámaras de sumidero	Mediana	940000	945000		Cuneta			
		Mediana	1015000	1019500		Cuneta			
1.4.22	Limpieza de solera lateral	Ambos	940000	945000					
		Ambos	1015000	1019500					
1.5	Obras de paso y puentes								
1.5.2	Sellado e inyección de fisura en elementos de hormigón	Oriente			968917	Puente El Pescado			
1.5.6	Reparación o mantenimiento de juntas de dilatación	Oriente			999305	Puente Maullín			
1.5.10	Repintado de baranda metálica	Ambos			981600	Pasarela Frutillar			
		Ambos			989180	Pasarela Pellines			
		Ambos			1003330	Pasarela Puerto Varas Norte			
1.6	Vegetación y medioambiente								
1.6.4	Limpieza manual de paisajismos	Ambos			932000		Casa de Lata		
		Ambos			967660		Casma		
1.6.8	Roce en forma manual	Ambos			932000		Casa de Lata		
		Ambos	940000	945000					
		Ambos			967660		Casma		
		Ambos	1015000	1019500					
1.6.9	Desbroce en forma mecanizada	Oriente	916500	919000		Faja vial			Pilauco Oriente 3
		Ambos	955000	962000		Faja vial			
		Poniente	1002550	1004550		Faja vial			
		Oriente	1003300	1004700		Faja vial			
		Poniente	1005300	1006100		Faja vial			

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atravieso	C. Servicio
1.6.11	Corte de césped en paisajismo de enlace o atravesio	Ambos			932000		Casa de Lata		
		Ambos			967660		Casma		
1.7	Limpieza rutinaria de la autopista								
1.7.1	Recolección de basura en faja fiscal	Oriente			926000	Área de Control			
		Ambos			932000		Casa de Lata		
		Ambos	940000	945000					
		Ambos			967660		Casma		
		Ambos	1015000	1019500					
1.7.5	Limpieza en caseta de paradero de bus y entorno	Ambos	940000	945000					
		Ambos	1015000	1019500					
1.7.9	Limpieza de postes sos y entorno	Ambos	940000	945000					
		Ambos	1015000	1019500					
2	SEGURIDAD VIAL								
2.2	Demarcación vial								
2.2.2	Repintado de demarcación longitudinal	Oriente	974200	981000					Nº 46 - A
2.2.7	Repintado de símbolos y achurados	Ambos	961000	963000					
2.3	Balizamiento								
2.3.12	Reposición de tachas	Ambos	961000	963000					
2.4	Elementos de seguridad								
2.4.3	Limpieza de caseta de paradero de bus	Ambos	940000	945000					
		Ambos	1015000	1019500					
2.4.6	Reposición de defensa caminera	Oriente			997600	Berma Interior			
		Poniente			900100	Berma Interior			
		Poniente			999400	Berma Exterior			
		Oriente			1005000	Berma Exterior			
		Oriente			1014020	Berma Exterior			Osorno sur
		Oriente			1015200	Berma Interior			
2.5	Vialidad invernal								
2.5.3	Extensión de fundentes o riego de sal	Ambos	890000	1023500					

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atravieso	C. Servicio
3	INSTALACIONES								
3.1	Instalaciones de energía y alumbrado								
3.1.7	Mantenión de red alumbrado de autopista	Ambos	919000	919500		Pista 1 y 2	Osorno - Puyehue		
		Ambos	981000	981500		Pista 1 y 2	Frutillar		
3.1.9	Reparación de red de alumbrado de autopista	Ambos	919000	919500		Pista 1 y 2	Osorno - Puyehue		
		Ambos	981000	981500		Pista 1 y 2	Frutillar		
3.2	Instalaciones de comunicación y control								
3.2.3	Mantenión de postes de auxilio	Oriente	944700	958540		Comunicación			
		Poniente	987800	1021660		Comunicación			
		Oriente	998760	1017950		Comunicación			
4	OTRAS ACTIVIDADES								
4.1	Edificios, equipos y maquinarias								
4.1.1	Limpieza de oficinas	Poniente			937000	A.S.G.N			
		Oriente			994000	A.S.G.S			
4.1.2	Limpieza de baños en áreas de servicio	Poniente			937000	A.S.G.N			
		Oriente			994000	A.S.G.S.			

Tabla N°26 Plan de Conservación Sociedad Concesionaria Semana 4 del día 18 al 24 de agosto 2025.

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atravieso	C. Servicio
1	VIALIDAD GENERAL								
1.1	Vialidad ordinaria								
1.1.1	Servicio de vigilancia	Ambos	890000	1023000					
1.1.2	Ayuda para atención de accidentes	Ambos	890000	1023000					
1.1.3	Atención a usuarios	Ambos	890000	1023000					
1.1.4	Atención a usuario por paramédico	Ambos	890000	1023000					
1.1.5	Retiro de animales muertos u objetos de la calzada	Ambos	890000	1023000					

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atraveso	C. Servicio
1.1.6	Cierre de accesos o pasos no autorizados	Ambos	890000	1023000					
1.1.7	Revisión de elementos del proyecto	Ambos	890000	1023000					
1.1.8	Retiro de animales sueltos en calzada y/o faja fiscal	Ambos	890000	1023000					
1.2	Pavimentos								
1.2.5	Reposición de losas de hormigón	Oriente	926700	923000		Pista 2			
		Oriente	949000	946750		Pista 4			
		Oriente	954000	951000		Pista 4			
1.2.10	Fresado en pavimento asfáltico	Poniente	917100	918350		Pista 3			
		Oriente	919700	918600		Pista 4			
		Poniente	921500	922500		Pista 3			
		Poniente	923600	925315		Pista 3			
		Poniente	925700	926260		Pista 3			
		Oriente	995400	994000		Pista 4			
		Oriente	999690	998200		Pista 4			
1.2.12	Extensión mezcla asfáltica convencional	Poniente	917100	918350		Pista 3			
		Oriente	919700	918600		Pista 4			
		Poniente	921500	922500		Pista 3			
		Poniente	923600	925315		Pista 3			
		Poniente	925700	926260		Pista 3			
		Oriente	995400	994000		Pista 4			
		Oriente	999690	998200		Pista 4			
1.2.13	Reparación de bermas de doble tratamiento asfáltico y pistas auxiliares	Oriente	925500	925000		Pista Auxiliar Área de Control			
1.2.15	Bacheo con asfalto en frío	Ambos	890000	962000		Pista 3 y 4			
		Ambos	1000000	1023000		Pista 3 y 4			
1.2.18	Recuperación de s.a.c. y berma interior	Oriente	890000	899220		Berma Interior			
		Oriente	902800	902900		Berma Interior			Caupolicán Méndez
		Oriente	908700	909000		Berma Interior			
		Oriente	920320	936850		Berma Interior			

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atravieso	C. Servicio
		Oriente	960140	962200		Berma Exterior			
1.2.20	Inspección visual de pavimentos	Poniente	892850	893807		Pista 3			
		Oriente	917230	906888		Pista 4			
		Poniente	948927	979673		Pista 3			
		Oriente	988031	987622		Pista 4			
		Poniente	996000	996300		Pista 3			
1.4	Drenaje								
1.4.4	Limpieza de cunetas revestidas	Ambos	1010000	1015000					
1.4.10	Limpieza de bajantes	Ambos	1010000	1015000					
1.4.16	Limpieza de rejillas de cámaras de sumidero	Mediana	1010000	1015000		Cuneta			
1.4.22	Limpieza de solera lateral	Ambos	1010000	1015000					
1.5	Obras de paso y puentes								
1.5.2	Sellado e inyección de fisura en elementos de hormigón	Oriente			968917	Puente El Pescado			
		Oriente			1016400	Puente Arenas			
1.5.6	Reparación o mantenimiento de juntas de dilatación	Oriente			999305	Puente Maullín			
1.5.10	Repintado de baranda metálica	Ambos			989180	Pasarela Pellines			
		Ambos			1003330	Pasarela Puerto Varas Norte			
1.6	Vegetación y medioambiente								
1.6.4	Limpieza manual de paisajismos	Ambos			937000		Chahuilco		
		Ambos			964000			Colonia Ponce	
1.6.8	Roce en forma manual	Ambos			937000		Chahuilco		
		Ambos			964000			Colonia Ponce	
		Ambos	1010000	1015000					
1.6.9	Desbroce en forma mecanizada	Poniente	919600	920000		Faja Vial			
		Ambos	962000	955000		Faja Vial			
		Oriente	999450	1000050					
		Oriente	1002100	1002400					
		Poniente	1002550	1004550					

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atraveso	C. Servicio
		Oriente	1002750	1002950					
		Oriente	1003300	1004700					
1.6.11	Corte de césped en paisajismo de enlace o atraveso	Ambos			937000		Chahuilco		
		Ambos			964000			Colonia Ponce	
1.7	Limpieza rutinaria de la autopista								
1.7.1	Recolección de basura en faja fiscal	Ambos			937000		Chahuilco		
		Ambos			964000			Colonia Ponce	
		Ambos	1010000	1015000					
1.7.5	Limpieza en caseta de paradero de bus y entorno	Ambos	1010000	1015000					
1.7.9	Limpieza de postes sos y entorno	Ambos	1010000	1015000					
2	SEGURIDAD VIAL								
2.2	Demarcación vial								
2.2.2	Repintado de demarcación longitudinal	Oriente	974200	981000					Nº 46 - A
2.2.7	Repintado de símbolos y achurados	Ambos	961500	963000		Plaza de Peaje TCV			
2.3	Balizamiento								
2.3.12	Reposición de tachas	Ambos	961500	963000		Plaza de Peaje TCV			
2.4	Elementos de seguridad								
2.4.1	Reposición de caseta de paradero de bus	Oriente			906900		Trafún		
2.4.3	Limpieza de caseta de paradero de bus	Ambos	1010000	1015000					
2.4.6	Reposición de defensa caminera	Poniente			993000	Berma Interior			
2.5	Vialidad invernal								
2.5.3	Extensión de fundentes o riego de sal	Ambos	890000	1023400					
3	INSTALACIONES								
3.1	Instalaciones de energía y alumbrado								
3.1.7	Mantenición de red alumbrado de autopista	Ambos	981000	981500	Pista 1 y 2		Frutillar		
		Ambos	997100	997500	Pista 1 y 2		Llanquihue Norte		

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atravieso	C. Servicio
3.1.9	Reparación de red de alumbrado de autopista	Ambos	981000	981500	Pista 1 y 2		Frutillar		
		Ambos	997100	997500	Pista 1 y 2		Llanquihue Norte		
3.2	Instalaciones de comunicación y control								
3.2.3	Mantenición de postes de auxilio	Ambos	892000	1023000		Comunicación			
		Oriente	996900	1021610		Comunicación			
		Poniente			1004230	Comunicación			
		Poniente	1008490	1021710		Comunicación			
3.2.12	Reparación de aforadores	Poniente			960000	Pista 1 y 3			
		Oriente			960000	Pista 2 y 4			
4	OTRAS ACTIVIDADES								
4.1	Edificios, equipos y maquinarias								
4.1.1	Limpieza de oficinas	Poniente			937000	A.S.G.N			
		Oriente			994000	A.S.G.S			
4.1.2	Limpieza de baños en áreas de servicio	Poniente			937000	A.S.G.N			
		Oriente			994000	A.S.G.S.			

Tabla N°27 Plan de Conservación Sociedad Concesionaria Semana 5 del día 25 al 31 de agosto de 2025.

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atravieso	C. Servicio
1	VIALIDAD GENERAL								
1.1	Vialidad ordinaria								
1.1.1	Servicio de vigilancia	Ambos	890000	1023000					
1.1.2	Ayuda para atención de accidentes	Ambos	890000	1023000					
1.1.3	Atención a usuarios	Ambos	890000	1023000					
1.1.4	Atención a usuario por paramédico	Ambos	890000	1023000					
1.1.5	Retiro de animales muertos u objetos de la calzada	Ambos	890000	1023000					

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atravieso	C. Servicio
1.1.6	Cierre de accesos o pasos no autorizados	Ambos	890000	1023000					
1.1.7	Revisión de elementos del proyecto	Ambos	890000	1023000					
1.1.8	Retiro de animales sueltos en calzada y/o faja fiscal	Ambos	890000	1023000					
1.2	Pavimentos								
1.2.2	Mantenimiento de calle servicio de carpeta granular	Oriente	890100	891000					Cocule
		Oriente	960500	964000					Nº 3, Colonia Ponce y Nº 44
		Oriente	964700	965800					Nº 6
		Oriente	970300	971700					Nº 45
		Poniente	975000	979400					Nanning
		Oriente	982000	988000					Nº 46 - B
1.2.5	Reposición de losas de hormigón	Oriente	949000	946749		Pista 4			
		Oriente	954000	951000		Pista 4			
1.2.10	Fresado en pavimento asfáltico	Poniente	917100	918350		Pista 3			
		Poniente	919700	925315		Pista 3			
		Poniente	923600	925315		Pista 3			
		Poniente	925700	926260		Pista 3			
		Poniente	930700	931800		Pista 3			
		Oriente	995400	994010		Pista 4			
		Oriente	999690	998200		Pista 4			
1.2.12	Extensión mezcla asfáltica convencional	Poniente	917100	918350		Pista 3			
		Poniente	919700	925315		Pista 3			
		Poniente	923600	925315		Pista 3			
		Poniente	925700	926260		Pista 3			
		Poniente	930700	931800		Pista 3			
		Oriente	995400	994010		Pista 4			
		Oriente	999690	998200		Pista 4			
1.2.13	Reparación de bermas de doble tratamiento asfáltico y pistas auxiliares	Oriente	925500	925000		Pista Auxiliar Área Control			
1.2.15	Bacheo con asfalto en frío	Ambos	890000	962000		Pista 3 y 4			
		Ambos	962300	1000000		Pista 3 y 4			

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atravieso	C. Servicio
1.2.18	Recuperación de s.a.c. y berma	Oriente	890000	899200		Berma Interior			
		Oriente	920320	929500		Berma Interior			
		Oriente	936850	943500		Berma Interior			
1.2.20	Inspección visual de pavimentos	Poniente	892850	893807		Pista 3			
		Oriente	917230	906888		Pista 4			
		Poniente	948927	979673		Pista 3			
		Oriente	988031	987622		Pista 4			
		Poniente	996000	993300		Pista 3			
1.4	Drenaje								
1.4.4	Limpieza de cunetas revestidas	Ambos	945000	950000					
		Ambos	1005000	1010000					
1.4.10	Limpieza de bajantes	Ambos	945000	950000					
		Ambos	1005000	1010000					
1.4.16	Limpieza de rejillas de cámaras de sumidero	Mediana	945000	950000		Cuneta			
		Mediana	1005000	1010000		Cuneta			
1.4.22	Limpieza de solera lateral	Ambos	945000	950000					
		Ambos	1005000	1010000					
1.5	Obras de paso y puentes								
1.5.2	Sellado e inyección de fisura en elementos de hormigón	Ambos			1008500	Pasarela Puerto Varas Sur			
		Ambos			1015050	Pasarela SANGRA			
1.5.6	Reparación o mantenimiento de juntas de dilatación	Oriente			999305	Puente Maullín			
		Oriente			1015500	Puente Negro			
1.5.10	Repintado de baranda metálica	Ambos			1003330	Pasarela Puerto Varas Norte			
		Ambos			1008500	Pasarela Puerto Varas Sur			
1.6	Vegetación y medioambiente								
1.6.4	Limpieza manual de paisajismos	Ambos			945000		Río Negro		
		Ambos			965800		Copihue		
1.6.8	Roce en forma manual	Ambos			945000		Río Negro		
		Ambos	945000	950000					
		Ambos			965800		Copihue		
		Ambos	1005000	1010000					

ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL									
		TRONCO			SINGULARIDADES				
Ítem	Descripción	Lado	P.K.I.	P.K.T.	P.K. Ruta 5	Estructura	Enlace	Atravieso	C. Servicio
1.6.11	Corte de césped en paisajismo de enlace o atravesio	Ambos			945000		Río Negro		
		Ambos			965800		Copihue		
1.7	Limpieza rutinaria de la autopista								
1.7.1	Recolección de basura en faja fiscal	Ambos			945000		Río Negro		
		Ambos	945000	950000					
		Ambos			965800		Copihue		
		Ambos	1005000	1010000					
1.7.5	Limpieza en caseta de paradero de bus y entorno	Ambos	945000	950000					
		Ambos	1005000	1010000					
1.7.9	Limpieza de postes sos y entorno	Ambos	945000	950000					
		Ambos	1005000	1010000					
2	SEGURIDAD VIAL								
2.2	Demarcación vial								
2.2.2	Repintado de demarcación longitudinal	Oriente	974200	981000					N° 46 - A
2.2.7	Repintado de símbolos y achurados	Ambos	961000	963000					
2.3	Balizamiento								
2.3.12	Reposición de tachas	Ambos	961000	963000					
2.4	Elementos de seguridad								
2.4.3	Limpieza de caseta de paradero de bus	Ambos	945000	950000					
		Ambos	1005000	1010000					

Tabla N° 28 Verificación del Programa Semanal de Conservación – RBPM

Actividad de Conservación Plan de Manejo Anual		Semanas				
Ítem	Descripción	1°	2°	3°	4°	5°
1.1	Vialidad ordinaria	x	x	x	x	x
1.1.1	Servicio de vigilancia	x	x	x	X	x
1.1.2	Ayuda para atención de accidentes	x	X	x	x	x

Actividad de Conservación Plan de Manejo Anual		Semanas				
Ítem	Descripción	1°	2°	3°	4°	5°
1.1.3	Atención a usuarios	x	x	x	x	X
1.1.4	Atención a usuario por paramédico	x	x	x	x	X
1.1.5	Retiro de animales muertos u objetos de la calzada	x	x	x	x	X
1.1.6	Cierre de accesos o pasos no autorizados	x	x	x	x	X
1.1.7	Revisión de elementos del proyecto	x	x	x	x	x
1.1.8	Retiro de animales sueltos en calzada y/o faja fiscal	x	x	x	x	x
1.2.2	Mantenimiento de calle servicio de carpeta granular	x	x			x
1.2.5	Reposición de losas de hormigón	x	x	x	x	X
1.2.10	Fresado en pavimento asfáltico	x	x	x	x	X
1.2.12	Extensión mezcla asfáltica convencional	x	x	x	x	x
1.2.13	Reparación de bermas de doble tratamiento asfáltico y pistas auxiliares			x	x	x
1.2.15	Bacheo con asfalto en frío	x	x	x	x	X
1.2.18	Recuperación de s.a.c. y berma interior	x		x	x	x
1.2.20	Inspección visual de pavimentos	x	x		x	X
1.4.1	Limpieza de obras de desagüe transversal	x	x			
1.4.4	Limpieza de cunetas revestidas	x	x	x	x	X
1.4.10	Limpieza de bajantes	x	x	x	x	x
1.4.16	Limpieza de rejillas de cámaras de sumidero	x	x	x	x	x
1.4.17	Limpieza foso en tierra	x	x			
1.4.22	Limpieza de solera lateral	x	x	x	x	x
1.5.2	Sellado e inyección de fisura en elementos de hormigón	x	x	x	x	x
1.5.6	Reparación o mantenimiento de juntas de dilatación			x	x	x
1.5.10	Repintado de baranda metálica	x	x	x	x	x
1.6.4	Limpieza manual de paisajismos	x	x	x	x	x
1.6.7	Poda y tala de árboles	x	x			
1.6.8	Roce en forma manual	x	x	x	x	X
1.6.9	Desbroce en forma mecanizada		x	x	x	
1.6.11	Corte de césped en paisajismo de enlace o travieso	x	x	x	x	x
1.7.1	Recolección de basura en faja fiscal	x	x	x	x	X

Actividad de Conservación Plan de Manejo Anual		Semanas				
Ítem	Descripción	1°	2°	3°	4°	5°
1.7.5	Limpieza en caseta de paradero de bus y entorno	x	x	x	x	x
1.7.9	Limpieza de postes sos y entorno	x	x	x	x	x
2.1.3	Reposición de señal vertical	x	x			
2.2.2	Repintado de demarcación longitudinal	x	x	x	x	x
2.2.7	Repintado de símbolos y achurados	x	x	x	x	x
2.3.12	Reposición de tachas	x	x	x	x	x
2.4.1	Reposición de caseta de paradero de bus				x	
2.4.3	Limpieza de caseta de paradero de bus	x	x	x	x	x
2.4.6	Reposición de defensa caminera	x	x	x	x	x
2.5.3	Extensión de fundentes o riego de sal	x	x	x	x	x
3.1.7	Mantención de red alumbrado de autopista	X	x	x	x	X
3.1.9	Reparación de red de alumbrado de autopista	x	x	x	x	X
3.2.3	Mantención de postes de auxilio	X	x	x	x	x
4.1.1	Limpieza de oficinas	X	x	x	x	X
4.1.2	Limpieza de baños en áreas de servicio	x	x	x	x	x

- Programado y no ejecutado

x Programado y Ejecutado

En relación a la verificación del Plan de Conservación para el mes de Agosto 2025, se puede decir que se realizaron trabajos de conservación rutinaria corresponden a los ítems de Vialidad General y Seguridad Vial.

Tabla N° 29 Ítems intervenidos

Ítem		Descripción
Vialidad general	1.1	Vialidad ordinaria
	1.1.1	Servicio de vigilancia
	1.1.2	Ayuda para atención de accidentes
	1.1.3	Atención a usuarios
	1.1.4	Atención a usuario por paramédico

Calle Manque #2005 • Puerto Varas • Región de Los Lagos

AGUSTINAS • 640 • 901 • SANTIAGO

Ítem		Descripción
Seguridad Vial	1.1.5	Retiro de animales muertos u objetos de la calzada
	1.1.6	Cierre de accesos o pasos no autorizados
	1.1.7	Revisión de elementos del proyecto
	1.1.8	Retiro de animales sueltos en calzada y/o faja fiscal
	1.2.2	Mantenimiento de calle servicio de carpeta granular
	1.2.5	Reposición de losas de hormigón
	1.2.10	Fresado en pavimento asfáltico
	1.2.12	Extensión mezcla asfáltica convencional
	1.2.13	Reparación de bermas de doble tratamiento asfáltico y pistas auxiliares
	1.2.15	Bacheo con asfalto en frío
	1.2.18	Recuperación de s.a.c. y berma interior
	1.2.20	Inspección visual de pavimentos
	1.4.1	Limpieza de obras de desagüe transversal
	1.4.4	Limpieza de cunetas revestidas
	1.4.10	Limpieza de bajantes
	1.4.16	Limpieza de rejillas de cámaras de sumidero
	1.4.17	Limpieza foso en tierra
	1.4.22	Limpieza de solera lateral
	1.5.2	Sellado e inyección de fisura en elementos de hormigón
	1.5.6	Reparación o mantenimiento de juntas de dilatación
	1.5.10	Repintado de baranda metálica
	1.6.4	Limpieza manual de paisajismos
	1.6.7	Poda y tala de árboles
	1.6.8	Roce en forma manual
	1.6.9	Desbroce en forma mecanizada
	1.6.11	Corte de césped en paisajismo de enlace o atraveso
	1.7.1	Recolección de basura en faja fiscal
	1.7.5	Limpieza en caseta de paradero de bus y entorno
	1.7.9	Limpieza de postes sos y entorno
	2.1.3	Reposición de señal vertical
	2.2.2	Repintado de demarcación longitudinal

Ítem		Descripción
	2.2.7	Repintado de símbolos y achurados
	2.3.12	Reposición de tachas
	2.4.1	Reposición de caseta de paradero de bus
	2.4.3	Limpieza de caseta de paradero de bus
	2.4.6	Reposición de defensa caminera

Respecto a las actividades de mantenimiento programadas, esta AIFE ha verificado la ejecución de cada ítem durante el periodo informado.

2.4.6 Obras de Mantenimiento Febrero.

En visitas de inspección de terreno realizada durante el mes de Agosto 2025, en el tramo concesionado Rio Bueno Puerto Montt, se verifica y observa lo siguiente en cuanto a las obras de mantenimiento Agosto:

2.4.7 Trabajos De Conservación Diversos Sectores

2.4.7.1 Registro Fotográfico

	08-08-2025, *OBRAS DE PASO Y PUENTES, Km 981,600 Pasarela Frutillar, ambos, Repintado de baranda metálica.
--	---



11-08-2025, *ELEMENTOS DE SEGURIDAD, Km 900,100 poniente, mediana, Reposición de defensa caminera.



13-08-2025, *PAVIMENTOS, Km 920,500 – 922,500 poniente, pista 3, extensión mezcla asfáltica convencional.



28-08-2025, *PAVIMENTOS, Km 920,320 – 929,500 oriente, berma interior, Recuperación de s.a.c y berma.

2.5.1.1 REPORTE DE CIERRE DE HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES

En el Mes de Agosto2025 se realizaron 27 cierres de NC, lo cual se puede visualizar en el "Anexo N°1", correspondiente al reporte N°100 "Reporte Hallazgos Y No Conformidades Con Cierre – Agosto2025" del SICE.

2.5 OPERACIONES Y SEGURIDAD VIAL

2.5.1 Introducción

En el presente capítulo se presenta el análisis estadístico de la asistencia prestada a los usuarios en la vía, Citofonía y el análisis de la siniestralidad en el tramo Río Bueno - Puerto Montt de la ruta concesionada.

El análisis se basa en las fichas de accidentes entregados por la Sociedad Concesionaria, y que conforma parte de sus informes mensuales, en conformidad a lo exigido.

2.5.2 Fiscalización De Los Servicios Básicos

Durante el mes de agosto de 2025, en relación a las labores del Área de Operaciones y Seguridad Vial del Contrato de Concesión Ruta 5, del tramo Río Bueno-Puerto Montt, se puede señalar que las principales actividades realizadas por esta asesoría, fueron la fiscalización de todas aquellas actividades programadas por la Sociedad Concesionaria a ejecutar durante el mes de agosto, particularmente el seguimiento al cumplimiento de las actividades semanales, realizadas por la Sociedad Concesionaria, las cuales se detallaron en el capítulo precedente. El objetivo principal que se persigue con la ejecución de las tareas de conservación, es que en ellas se cumpla con la Seguridad Vial ya sea para actividades programadas con antelación o bien como respuesta a deterioros imprevistos de la infraestructura, para así mantener los estándares de servicio de las calzadas, su superficie de rodadura, bermas, estructuras a desnivel, atraviesos, intersecciones, puentes, obras de saneamiento, elementos de seguridad vial, equipamientos, instalaciones, recintos, obras complementarias, obras anexas y todas las obras asociadas a la concesión, en las condiciones de seguridad, operación y confort definidas en las Bases de Licitación.

2.5.3 Asistencia A Usuarios

La atención de los usuarios en la vía está referida a los requerimientos efectuados por los usuarios en la ruta, a partir de algún inconveniente, por lo cual solicitan asistencia a la concesionaria.

Tabla N°23 Asistencia a Usuarios mes de agosto 2025.


Tipo de Atención	Cantidad
REPARACIÓN DE VEHÍCULO IN SITU	0
REMOLQUE DEL VEHÍCULO EN PANNE	183
PANNE POR FALTA DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO	0
DETECTA FALLA DEL VEHÍCULO Y SOLICITA OTRO SERVICIO	0
PRIMEROS AUXILIOS	0
AUXILIO EN ACCIDENTE	0
TRASLADO A USUARIO A CENTRO ASISTENCIAL	0
INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	294
OTRO TIPO DE ATENCIÓN AL USUARIO	0
TOTAL	477

Gráfico N°21 Asistencia a Usuarios mes agosto 2025.

Calle Manque #2005 • Puerto Varas • Región de Los Lagos

AGUSTINAS • 640 • 901 • SANTIAGO

ASISTENCIA A USUARIOS AGOSTO 2025

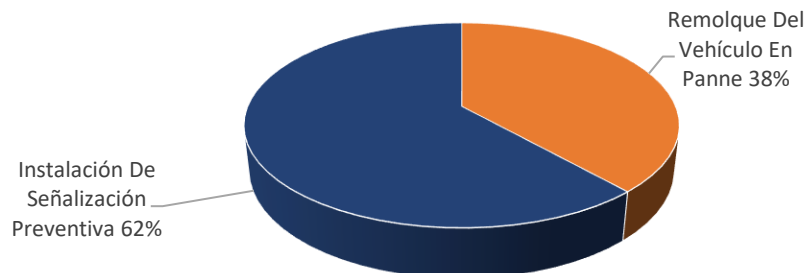

Para el tramo de la ruta concesionada Río Bueno – Puerto Montt, durante el mes de agosto 2025, las solicitudes más recurrentes fueron Instalación de Señalización Preventiva con 61,63%, Remolque de vehículo en Panne con un 38,36%.


Tabla N°24 Asistencia a Usuarios mes de agosto 2025.

Tipo De Asistencia	Reparación De Vehículo In Situ	Remolque Del Vehículo En Panne	Panne Por Falta De Combustible Del Vehículo	Detecta Falla Del Vehículo Y Solicita Otro Servicio	Primeros Auxilios	Auxilio En Accidente	Traslado A Usuario a Centro Asistencial	Instalación De Señalización Preventiva	Otro Tipo De Atención Al Usuario	Total
enero	0	216	0	0	0	0	3	340	0	559
Febrero	0	227	0	0	0	0	1	318	0	546
Marzo	0	203	0	0	0	0	2	310	0	515
Abril	0	161	0	1	0	0	1	273	0	436
Mayo	0	174	0	1	0	0	2	279	0	456
Junio	0	165	0	0	0	0	1	264	0	430
Julio	0	154	0	0	0	0	0	244	0	398
Agosto	0	183	0	0	0	0	0	294	0	477
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Total	0	1300	0	2	0	0	10	2028	0	3340

Tabla N°25 Asistencia a Usuario agosto 2024 - 2025.

Mes	2024		2025	
	Asistencia Mes	Asistencias Acumuladas	Asistencias Mes	Asistencias Acumuladas
Enero	380	380	559	559
Febrero	324	704	546	1105
Marzo	263	967	515	1620
Abril	340	1.307	436	2056
Mayo	316	1.623	456	2512
Junio	179	1.802	430	2942
Julio	225	2027	398	3340
Agosto	161	2188	477	3817
Octubre	231	2419		
Octubre	249	2668		
Noviembre	419	3087		
Diciembre	487	3574		
Total		22.746		17.951

Gráfico N° 22 Asistencia a Usuarios acumulada años 2024 - 2025.

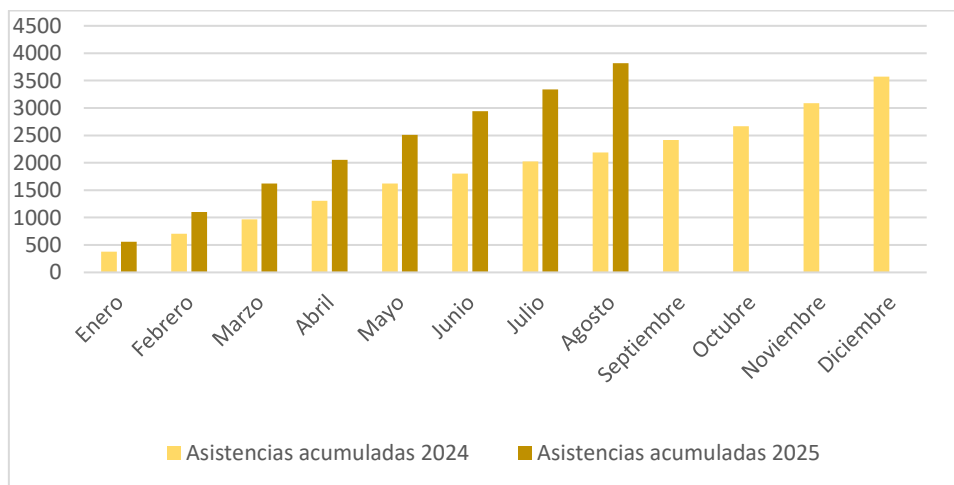

2.5.4 Citofonía.

A partir de la información entregada por la Sociedad Concesionaria, que es parte de los informes mensuales requeridos por el Ministerio de Obras Públicas, en concordancia con el numeral 2.5.5.1 de las Bases de Licitación de la Obra Concesionada, se realizará un registro y análisis de la estadística de Uso de Citofonía.

Tabla N°26 Registro de Llamadas Citofonía mes de agosto 2025.

Mes	Información de la Vía	Vehículos en Panne Mecánica	Vehículos en Panne Neumático	Vehículos en Panne Combustible	Animal / Objeto en la vía	Comunicación Interna	Accidentes Emergencia	Reclamos	Agrade y sugerencias	Uso indebido del sistema	Otros	Total
Enero	14	70	10	2	2	27	0	0	0	62	0	187
Febrero	16	45	5	1	0	34	1	0	0	27	0	129
Marzo	1	34	3	2	0	66	0	0	0	12	0	118
Abril	4	36	7	0	0	21	1	0	0	34	0	103
Mayo	7	36	3	1	0	36	0	0	0	7	0	90
Junio	4	26	1	1	0	9	0	0	0	3	0	44
Julio	4	24	2	0	0	73	0	0	0	3	0	107
Agosto	5	20	1	0	0	332	0	0	0	16	0	374
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
TOTAL	55	291	32	7	2	598	2	0	0	165	0	1152

En el mes de julio se registraron 374 llamadas. El gráfico nos muestra la distribución porcentual de las causalidades de uso de Citofonía para el mes informado, en donde Vehículos en Panne Mecánica con un 5,35%, Uso indebido del Sistema con 4,28%, Información de la Vía presenta un 1,34%, mientras que Comunicación interna 88,77%, Vehículos en panne de neumáticos 0,27%.

Gráfico N°23 Llamados de Citofonía Según Causa mes de agosto 2025.


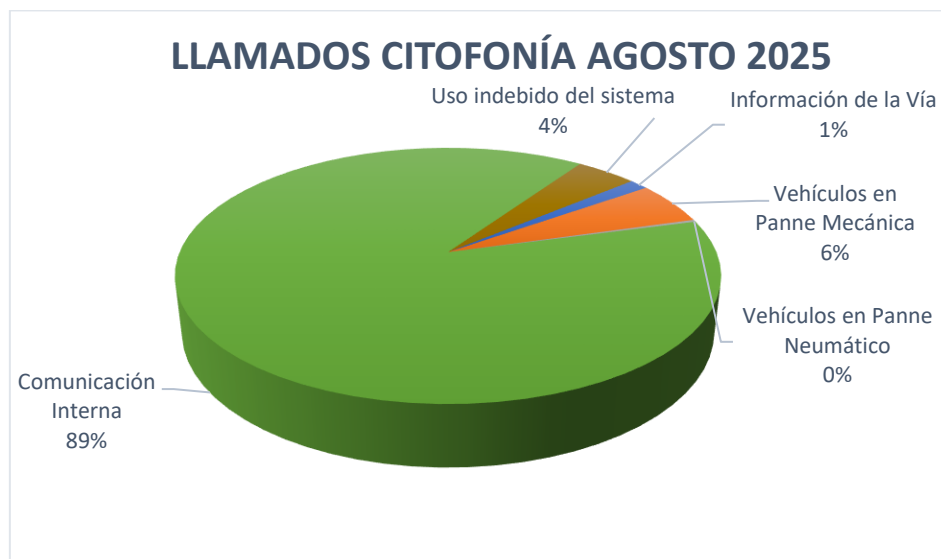


Gráfico N°24 Citofonía acumulada años 2024 - 2025.

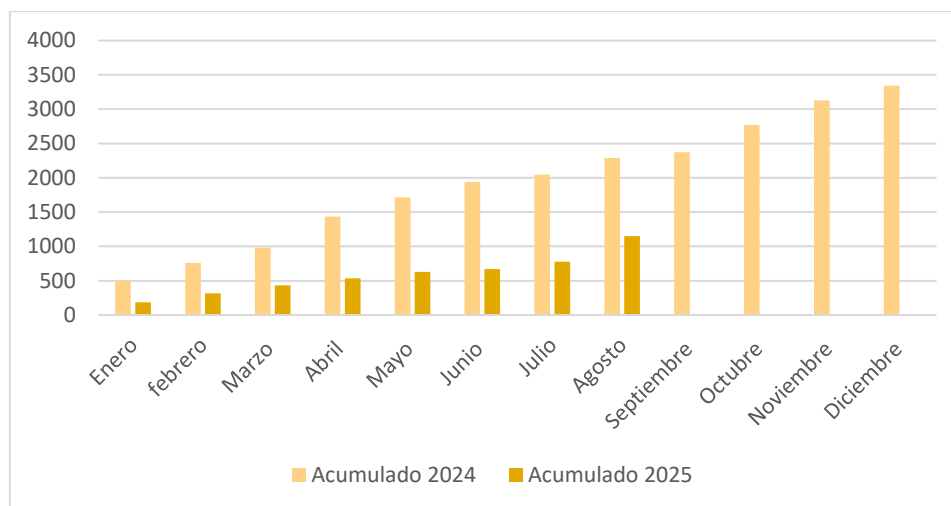

2.5.5 Accidentabilidad

Respecto a las causas de accidentes ocurridos durante el mes de agosto, del total de 31 accidentes, un 58,06% fue debido a falla humana. Del total de 50 personas involucradas en los 31 accidentes registrados durante el mes informado, 1 resultó menos grave con un 2,00%, 15 resultaron leves correspondiendo a un 30,00% y 32 resultaron ilesas correspondiendo a un 64,00%, este mes se registraron 2 víctimas fatales correspondiendo a un 4,00% como consecuencia de los accidentes informados por la Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A.

Gráfico N°25 Tipo de Accidentes.

Calle Manque #2005 • Puerto Varas • Región de Los Lagos

AGUSTINAS • 640 • 901 • SANTIAGO


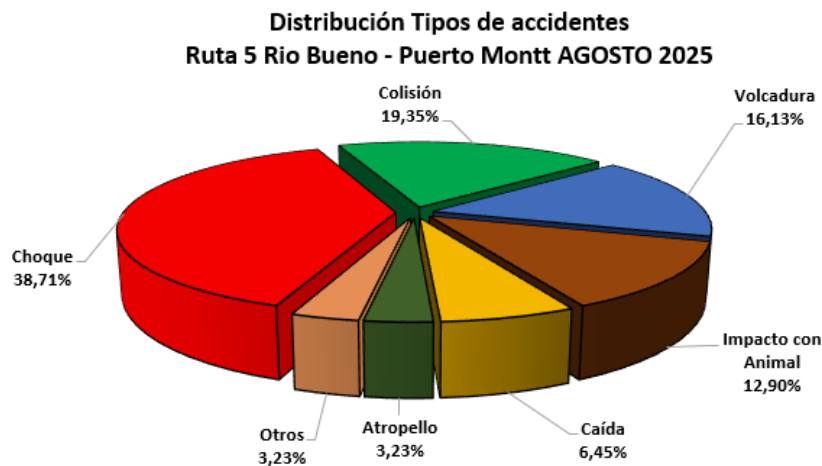


Gráfico N°26 Distribución de Lesionados.

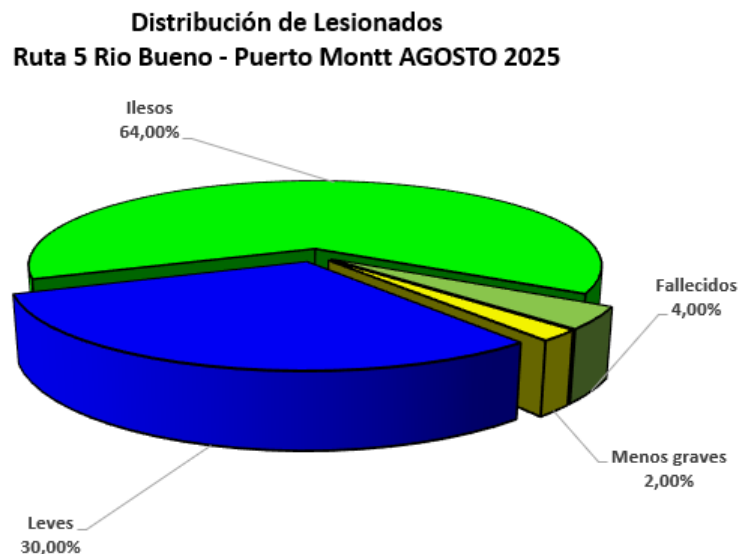

2.5.6 Hechos Relevantes

Siendo aproximadamente las 20:46 h, del 09 de agosto del 2025, se recibe llamado de Carabineros avisando de un posible accidente en el km 958,900, oriente, sector Purranque, se envían medios de la Sociedad Concesionaria al lugar. Al llegar se encuentran con Vehículo marca Mitsubishi, modelo Outlander PPU: RCKP-57, en la berma exterior y un peatón que se encontraba fallecido, tendido en la mediana. Personal de Carabineros informa que el peatón cruzó de manera intempestiva la calzada siendo impactando por el vehículo que transitaba de sur a norte, cuyo conductor no

alcanzo a evitar el accidente. Asistió al lugar Carabineros, SIAT, SML y personal de la Sociedad Concesionaria, ambulancia, vehículo de patrullaje y cama baja.

- Aproximadamente a las 19:22 h del día 11 de agosto de 2025, se recibe llamado del personal de seguridad del peaje troncal 4 vientos, de la ocurrencia de un accidente. Al llegar los medios de la Concesionaria al lugar evidencia que el conductor de un automóvil marca Fiat, modelo Palio PPU: WU-1469, choco con el Bumper de contención en el ingreso a la vía de peaje 7-3, resultando fallecido en el lugar. Fue asistido en el lugar por personal de Bomberos de Purranque, SAMU, Carabineros y medios de la Sociedad Concesionaria. (Ambulancia, patrullaje, camión cama baja), concurrieron al lugar SIAT y SML.

2.5.6.1 Accidentes Graves y consecuencias.

Durante el mes de julio se registraron 31 accidentes de tránsito, en 12 de ellos se produjeron 16 lesionados, en el mes informado se registraron 2 víctimas fatales.

Número de Accidentes	31
Fallecidos	02
Lesionados	16

2.5.6.2 Riegos de Sal.

- Durante el periodo del mes de agosto se registraron 4 intervenciones de este tipo.

2.5.6.3. Contingencia

- Durante el periodo del mes de agosto, se registró Contingencia "Asunción de la virgen 2025", los días jueves 14 al lunes 18 de agosto de 2025.

Planes de Contingencia y Evaluaciones.

Contingencia

- Durante el mes de agosto se remitió Plan de Contingencia "Día de la Independencia", ORD IFE N° 122/2025 del 07.08.25 de acuerdo a calendario de contingencias DGC.

Evaluaciones

- Durante el mes de agosto se registró evaluación del plan contingencia "Asunción de la virgen 2025", ORD.IFE N°136 del 20.08.2025, de acuerdo a calendario de contingencias DGC.

2.6 TERRITORIO

2.6.1 Introducción

La construcción o mejora sustancial de una carretera, genera un impacto territorial, entendiendo la infraestructura vial como un elemento vertebrador del territorio, mediante alteraciones en la distribución espacial de la población, ubicación de nuevas actividades económicas, principalmente de servicios asociados a la carretera y en casos más extremos en cambios sobre el sistema asentamientos urbanos.

Por otra parte, al ser el tramo Río Bueno-Puerto Montt, una ruta concesionada, tanto el usuario como el concesionario tienen deberes y derechos, por lo que se genera una interacción entre ambos la cual será analizada en el presente capítulo, principalmente en lo referido a los reclamos de los usuarios respecto al servicio que se les entrega.

2.6.2 Objetivos Generales

- Supervisar la problemática territorial del contrato de concesión Río Bueno-Puerto Montt.
- Analizar las causas y orígenes de reclamos realizados por los usuarios.
- Catastrar comunidades y organizaciones sociales y jurídicas que presenten interés respecto al contrato de concesión.
- Dar respuesta a solicitudes de municipios y organizaciones sociales.

2.6.3 Estadística De Reclamos

Durante el mes de agosto de 2025 se produjo un total de 15 reclamos. Las causas fueron: Otros 40,00 %, Obstáculos en la vía 33,33%, Comportamiento empleado 13,33%, Daños por terceros 13,33%.

Gráfico N°26 Reclamos Según Causa mes de agosto2025

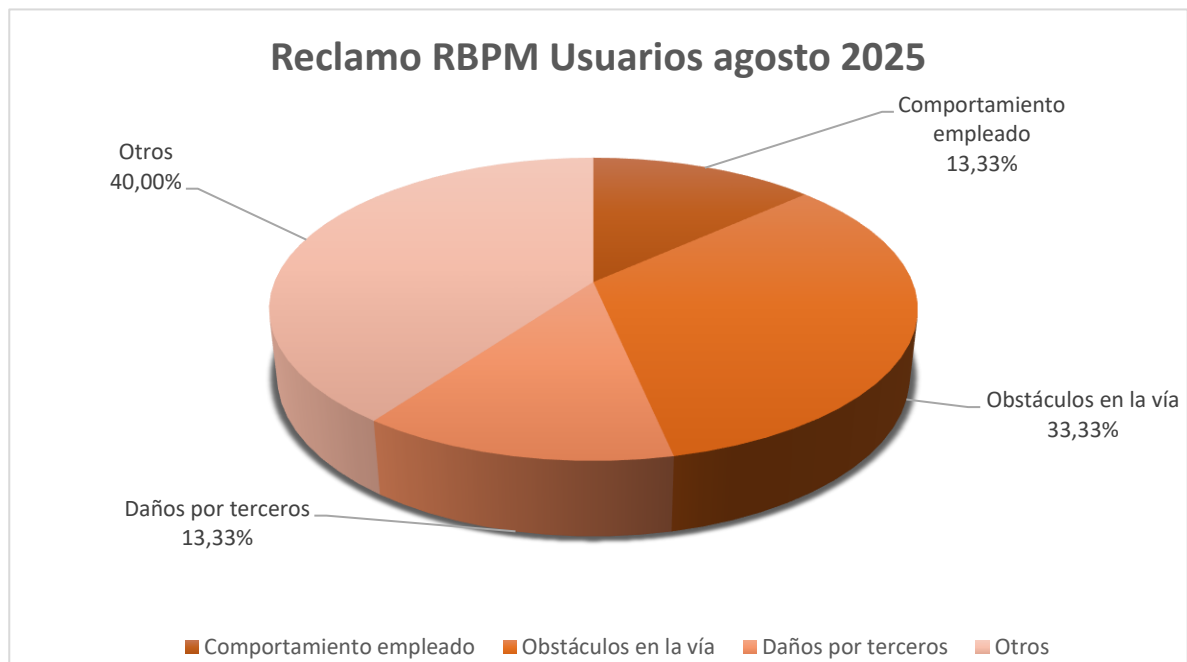



Tabla N°27 Reclamos Usuarios mes de agosto 2025

Mes	Comportamiento Empleado	Tarifa	Señalética	Conservación	Obstáculos en la vía	Calidad de Asistencia	Congestión	Iluminación	Daños por Terceros	Otros	Total, Reclamos	Consulta Agradecimientos o Felicitaciones	Sugerencias
Enero	5	2	0	0	10	0	1	0	11	8	37	0	0
Febrero	3	1	0	0	8	0	1	0	6	11	30	1	1
Marzo	7	1	0	0	17	0	1	0	9	9	44	0	1
Abril	5	2	0	1	4	0	1	1	3	3	20	0	0
Mayo	2	0	0	2	6	1	0	0	6	10	27	0	0
Junio	1	1	0	0	3	0	0	0	7	4	16	0	0
Julio	4	3	0	0	7	1	0	0	1	4	20	1	0
Agosto	2	0	0	0	5	0	0	0	2	6	15	1	0
Septiembre													
6Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
Total	29	10	0	3	60	2	4	1	45	55	209	3	2

Tabla N°28 Reclamos Usuarios acumulada años 2024-2025

2024		2025	
Reclamos Mes	Reclamos Acumulados	Reclamos Mes	Reclamos Acumulados
Enero	34	Enero	37
Febrero	54	Febrero	67
Marzo	77	Marzo	111
Abril	92	Abril	131
Mayo	123	Mayo	158
Junio	144	Junio	174
Julio	165	Julio	194
Agosto	181	Agosto	209
Septiembre	200	Septiembre	
Octubre	224	Octubre	
Noviembre	249	Noviembre	
Diciembre	280	Diciembre	

Gráfico N°29 Reclamo Usuarios acumulada años 2024-2025

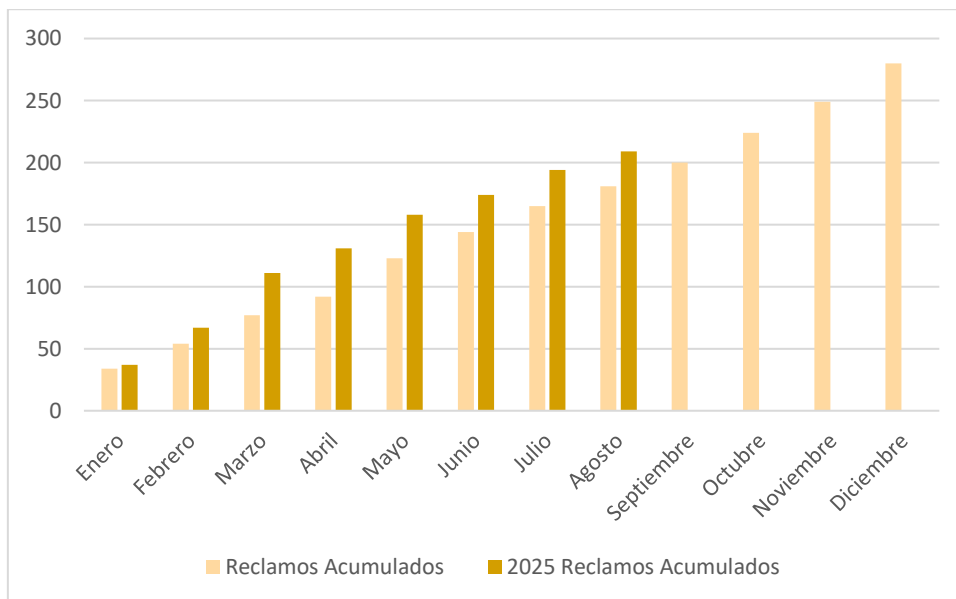

2.7 MEDIO AMBIENTE

2.7.1 Resumen de Gestión Ambiental

La gestión ambiental del mes de agosto del 2025, se basó principalmente en verificar el cumplimiento de la normativa ambiental, así como en la verificación del cumplimiento de las Bases de Licitación del Contrato. A continuación, se detallan los principales sucesos ocurridos por componente ambiental durante el mes.

2.7.2 Cauces de Agua

Según lo establecido en las Bases de Licitación, específicamente en el numeral 2.5.8.3 Recurso Aguas Superficiales y en especial en el punto 2.5.8.3.1, se establece que *“La Sociedad Concesionaria deberá realizar una inspección periódica, como mínimo una vez al mes en los cauces que se indican en la Tabla 2-27. La limpieza, si se requiriese, deberá realizarse cubriendo una extensión de 100 m aguas arriba y abajo a partir de la faja fiscal”*. Este ítem se encuentra sin actividades recientes.

2.7.3 Reforestación y Paisajismo

Este ítem se encuentra regulado por lo señalado en el artículo 2.5.8.5 Paisaje y 2.5.8.5.1 Plan de seguimiento Ambiental: Plan de Monitoreo de las Bases de Licitación del Contrato, donde se señala que *“El Inspector Fiscal verificará el cumplimiento de las medidas indicadas en 2.2.7.9.1, y la Sociedad Concesionaria deberá incorporar en los Informes Ambientales una descripción del estado del paisaje. En caso que las medidas propuestas indicadas no cumplan con los objetivos de protección del paisaje, el Inspector Fiscal podrá exigir nuevas medidas correctivas o de compensación”*. No aplica para el caso reforestación en esta etapa del contrato. Este ítem se encuentra sin actividades recientes.

2.7.4 Aire

Numeral 2.5.8.1 Aire.2.5.8.1.1. Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación, señala: "En las calles de servicio con carpeta granular que se indican en Tabla 2.5, la S.C. deberá hasta el momento en que se pavimenten en forma definitiva, implementar medidas que eviten la propagación de material particulado hacia áreas pobladas urbanas y/o rurales y las zonas agrícolas en explotación dedicadas a fruticultura y/o floricultura". No aplica dado que actualmente no se evidencia zonas pobladas y agrícolas en las calles de servicio mencionadas en la tabla 2.5. Este ítem se encuentra sin actividades recientes.

2.7.5 Geomorfología: Taludes de Corte

El numeral 2.5.8.2 ítem Geomorfología de las Bases de Licitación del Contrato, artículo 2.5.8.2.1 Plan de Seguimiento Ambiental: Plan de Monitoreo, señala que "en virtud de la Ley N°18.378 sobre Distritos de Conservación de Suelos, Bosques y Aguas, y para evitar la aparición de procesos erosivos que tengan como consecuencia el arrastre de materiales hacia los cursos de agua existentes, la Sociedad Concesionaria deberá ejecutar un Plan de Monitoreo que verifique el grado de estabilidad de las laderas intervenidas durante la etapa de construcción a fin de detectar la ocurrencia de eventuales situaciones críticas". Se deberá llevar un registro de las zonas afectadas por deslizamientos, derrumbes y caídas de piedras, los que deberán quedar incorporados en los Informes Ambientales a entregar al Inspector Fiscal, implementándose medidas correctivas tales como: tendido de taludes, revegetación natural o artificial, contención con mallas y otras, previa proposición aprobada del Inspector Fiscal. Este ítem se encuentra sin actividades recientes.

2.7.6 Ruido

En virtud de lo establecido en el artículo 8.3.1.5 Ruido y Vibraciones, en el artículo 8.3.1.5.2 Plan de Medidas de Mitigación, Restauración y Compensación Medidas de Mitigación del Estudio de Impacto Ambiental referencial:

"En los lugares que se indican en el Cuadro N°10, el Concesionario deberá implementar soluciones de reducción de ruido como Pantallas o Barreras acústicas, con el fin de mantener

los niveles actuales de ruido o evitar que los niveles actuales de ruido aumenten con la implementación del Proyecto.”(Sic.). Este ítem se encuentra sin actividades recientes.

2.7.7 Informe de Gestión Ambiental

Según lo indicado por las Bases de Licitación, numeral 2.5.9 “a partir del sexto año y hasta dos años antes del término de la concesión, los informes ambientales se entregarán al Inspector Fiscal una vez por año. Los dos últimos años la Sociedad Concesionaria deberá entregar informes con una periodicidad de seis meses”. Este ítem se encuentra sin actividades recientes.

2.7.8. Residuos

Numeral 2.2.8.4 Reutilización y disposición final de residuos industriales sólidos. Este ítem se encuentra sin actividades recientes.

2.7.9. Comunicaciones

Este ítem se encuentra sin actividades recientes.

2.8 PREVENCIÓN DE RIESGOS

A continuación, se resumen las actividades correspondientes al mes de agosto de 2025 en materia de seguridad y salud ocupacional desarrollada en la Concesión Internacional Ruta 5, tramo Río Bueno – Puerto Montt, cuya responsabilidad recae en la S.C. de Los Lagos S.A. La cual debe dar cumplimiento a lo indicado en las Bases de Licitación del contrato de concesión en el numeral 1.6.2. Este punto, referido a lo solicitado por el Inspector Fiscal en la etapa de Explotación de "Fiscalizar el cumplimiento de las normas y salud relativas a la seguridad y salud en el trabajo, para aquellas empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro, así como para sus empresas contratistas y subcontratistas, con la finalidad de proteger la vida y salud de todos los trabajadores que laboren en dichos lugares, cualquiera sea su dependencia o frente de trabajo.

Además, se informa el estado de cumplimiento presentado en las verificaciones, controles y revisiones los cuales son determinado por la evaluación de peligros y evaluaciones de riesgos en concordancia con las actividades planificadas por la concesionaria.

2.8.1 Sociedad Concesionaria

2.8.1.1 Estadística de accidentes laborales.


Según las verificaciones y revisiones realizadas por la Inspección Fiscal, se informa que el mes de agosto se produjeron dos (2) accidente con tiempo perdido en el tramo. Además, de días perdidos de arrastre de accidentes del mes anterior.

Tabla N° 30 Accidentabilidad de Sociedad Concesionaria y Sub-Contratos (Ley 16744)

Nombre de la Empresa	N° Dotación Femenina	N° Dotación Masculina	Total	N° Accidentados Sin Tiempo Perdido	N° Accidentados Con Tiempo Perdido	N° de Días Perdidos
S.C. de Los Lagos S.A.	10	86	96	0	0	31
AMB Seguridad E.I.R.L.	1	17	18	0	0	0
Sanitec Puerto Montt SpA	10	4	14	0	0	0
Carlos Andrés Galindo Mansilla	0	3	3	0	0	0
OYC Servicios Generales Spa	209	24	233	0	2	30
Vera y Hola Ltda.	1	7	8	0	0	0
Vial Sur E.I.R.L.	0	4	4	0	0	0
Empresa Nelson Argel Arismendi	0	2	2	0	0	0

Bitumix 2	4	39	43	0	0	0
Kafra	0	51	51	0	0	31
CyC Vial	0	11	11	0	0	0
Constructora Stange	2	20	22	0	0	0
Constructora Stange 2	2	32	34	0	0	8
Construcciones Divar Spa	0	3	3	0	0	0
Pat traffic	0	4	4	0	0	0
Passtech (Movyon)	0	6	6	0	0	0

Gráfico N° 29 Accidentabilidad de Sociedad Concesionaria y Sub-Contratos (Ley 16744)

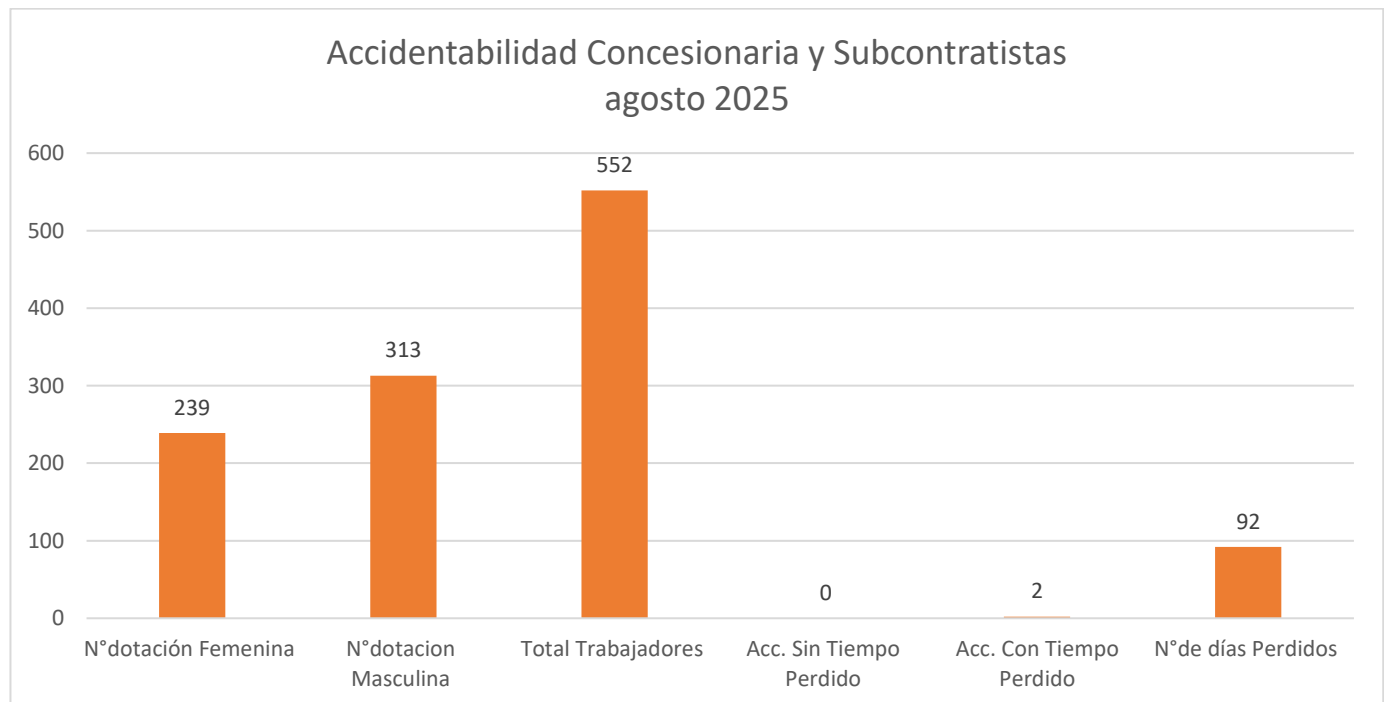

2.8.1.2 Cumplimiento según plan de prevención de riesgos y legislación vigente.

2.8.1.2.1 Revisión del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.

Este mes se verificaron los registros del Programa de Seguridad y Salud ocupacional de acuerdo con los formatos entregados por la concesión ruta 5 tramo Río Bueno - Puerto Montt. Lo anterior se relaciona con el cumplimiento de la ley 16.744 que establece las normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

2.8.1.2.2 Informe de Seguridad e Higiene Industrial

2.8.1.2.3 Cumplimiento del programa de prevención de Riesgos

- Registro de Capacitación
- Revisión esquemas de señalización
- Chequeo equipo desbrozador manual
- Revisión de EPP
- Revisión de equipos y herramientas
- Revisión de vehículos
- Registro de control de plagas

2.8.1.2.4 Investigación de accidente

Durante el presente mes de agosto se registran los siguientes accidentes con Tiempo Perdido en el contrato:

- Con fecha 11/08/2025, la empresa subcontratista de O&C, entrega el siguiente informe de investigación de accidente:

	DEPARTAMENTO PREVENCIÓN DE RIESGOS INVESTIGACION DE ACCIDENTE			
	LOCALIDAD: TRAMO SUR - NORTE			
	Versión: 00-01	Fecha de Emisión: 12-12-2022	Fecha de Modificación: 00	Página 1 de 4

INFORME DE INVESTIGACION ACCIDENTES DE TRABAJO

1- ANTECEDENTES DEL ACCIDENTE					
Apellido Paterno: FERRADA			Apellido Materno: MOLINA		
Nombres: RENATA IGNACIA					
Profesión/Oficio: NO TIENE	Cargo: CAJERA/PEAJISTA	Edad: 22	Sexo	F	X M
Años de antigüedad en el cargo: 6 MESES	Fecha Accidente:	11	08	25	Hora Accidente: 19:30 hrs
Región: LOS LAGOS	Local, sucursal o faena: PLAZA DE PEAJE PURRANQUE 4 VIENTOS	Área: PEAJE			
Ubicación exacta del accidente: AVENIDA RUTA 5 SUR KM 962					
Nombre y Cargo de Jefatura Directa: PILAR DEL CARMEN DIAZ FLANDES					
2- DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE					
Actividad que realizaba: TRANSITO ENTRE LAS VIAS					
Lugar específico: PLAZA DE PEAJE TRONCAL 4 VIENTOS ENTRE VIAS 7.15-2 Y 7-14					
Evento: PRESENCIA DE ACCIDENTE DE USUARIO DE RUTA CON RESULTADO DE MUERTE					
Consecuencia y parte del cuerpo lesionada: REACCION AL ESTRÉS AGUDO					
3- ANÁLISIS DE PELIGROS Y CAUSA DEL ACCIDENTE					
Acción Insegura		Condición Insegura			X

Cuando se dirigía hacia su cabina después de recoger sencillo en otra vía, ella presencia un accidente de un usuario que impacto de lleno el Espolón de peaje de la vía 7-3, quien a la vez falleció en el lugar. La trabajadora se cubre detrás de una Cabina y a causa de esta situación quedo afectada Psicológicamente. Ella regreso rápidamente a protegerse en su vía y fue relevada inmediatamente por otra trabajadora. Se derivó a Urgencias para el control de signos vitales y administración de medicamentos. El día de hoy fue atendida en ACHS, donde se le indicó reposo por 3 días y un diagnóstico de reacción al estrés agudo.

	DEPARTAMENTO PREVENCIÓN DE RIESGOS		
	INVESTIGACION DE ACCIDENTE		
	LOCALIDAD: TRAMO SUR - NORTE		
Versión: 00-01	Fecha de Emisión: 12-12-2022	Fecha de Modificación: 00	Página 1 de 3

INFORME DE INVESTIGACION ACCIDENTES DE TRABAJO

1- ANTECEDENTES DEL ACCIDENTE							
Apellido Paterno: DELGADO				Apellido Materno: OSSWALD			
Nombres: VALENTINA NICOLE							
Profesión/Oficio: NO TIENE	Cargo: CAJERA/PEAJISTA		Edad: 26		Sexo	F	X
Años de antigüedad en el cargo: 6 AÑOS	Fecha Accidente:		11	08	25	Hora Accidente: 19:30 hrs	
Región: LOS LAGOS	Local, sucursal o faena: PLAZA DE PEAJE PURRANQUE 4 VIENTOS		Área: PEAJE				
Ubicación exacta del accidente: AVENIDA RUTA 5 SUR KM 962							
Nombre y Cargo de Jefatura Directa: PILAR DEL CARMEN DIAZ FLANDES							
2- DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE							
Actividad que realizaba: COBRO DE PEAJE AL INTERIOR VIA 7-15-2							
Lugar específico: PLAZA DE PEAJE TRONCAL 4 VIENTOS VIA 7-3							
Evento: PRESENCIA DE ACCIDENTE DE USUARIO DE RUTA CON RESULTADO DE MUERTE							
Consecuencia y parte del cuerpo lesionada: REACCION AL ESTRÉS AGUDO							
3- ANÁLISIS DE PELIGROS Y CAUSA DEL ACCIDENTE							
Acción Insegura				Condición Insegura			
				X			

Cuando se encontraba tabulando al interior de la vía doble siente un fuerte estruendo, y ella presencia un accidente de un usuario que impacto de lleno el Espolón de peaje de la vía 7-3, quien a la vez falleció en el lugar. La trabajadora se asusta y ve que había un vehículo que impacto el Cemento que cubre la vía y a causa de esta situación quedo afectada Psicológicamente. Ella fue relevada inmediatamente por otra trabajadora. Se derivó a Urgencias para el control de signos vitales y administración de medicamentos. El día de hoy fue atendida en ACHS, donde se le indicó reposo por 7 días y un diagnóstico de reacción al estrés agudo.

2.8.1.2.5 Plan de Prevención de Riesgos y Legislación Vigente.

Registro de Capacitación sobre Cuidado con los pies, Procedimiento en caso de derrame de sustancias peligrosas, Que hacer en caso de incendios, Simulacro, listas de chequeo revisión de esquemas señalización, lista de chequeo equipos y revisión de EPP, revisión de vehículos, revisión y sanitización de vehículos, revisión de extintores, uso de protección solar y comprobante de servicio de manejo de plagas.

los lagos sociedad concesionaria		"PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL"				SCLL-POS-01-JUN-19/EI-04 Formato N° 001.10 Versión: 04 Página 1 de 1	
REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN							
TIPO CHARLA	5 Minutos	Mutual De Seguridad	Otra	Nombre empresa que realiza difusión: Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A.			
Fecha	05 de Agosto de 2025	Hora Inicio	08:00	Hora Término	08:30	Lugar	área de servicio norte
Nombre Expositor	Patricio Alvarado Mansilla			Cargo y empresa	Supervisor vial, Soc. Concesionaria de Los Lagos S.A.		
TEMAS TRATADOS							Firma expositor
CHARLA N°627: CUIDADO CON LOS PIES							
NÓMINA DE ASISTENTES							
	Nombre	Rut	Cargo	Firma			
1.	Luis P. Soto	7886320-K	Jornal				
2.	Nicolay Paredes C	13164873-1	O.P.M 17				
3.	Enwin Vera Uros	16591385-K	Operador MAB				
4.	Yosoni Torres Paredes	20112929-K	Enc. Equipos				
5.	Luis GONZALEZ T.	10586117-0	Jornal				
6.	ALDO MELCADO	70898254-3	Enc. G.S. 2070				
7.	Edmundo PILLER	16591385-K	Jornal				
8.	Carlos Perez	15882256-3	ASISTENTE VIAL				
9.	Juan Carrillo	20746727-8	Jornal				
10.	Juanito Reyna y P. Theodoro	9521973-K	Enc. Vigilancia				
11.	Luis BARRILENOS RAMA	15946085-L	EX. HOU 914				
12.	Claudio Oyarzo B	11910142-7	Enc. Equipo				
13.							
14.							

los lagos sociedad concesionaria		"PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL"				SCLL-POS-01-JUN-19/EI-04 Formato N° 001.10 Versión: 04 Página 1 de 1	
REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN							
TIPO CHARLA	5 Minutos	Mutual De Seguridad	Otra	Nombre empresa que realiza difusión: Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A.			
Fecha	11 de Agosto de 2025	Hora Inicio	08:00	Hora Término	08:30	Lugar	área de servicio norte
Nombre Expositor	Patricio Alvarado Mansilla			Cargo y empresa	Supervisor vial, Soc. Concesionaria de Los Lagos S.A.		
TEMAS TRATADOS							Firma expositor
CHARLA N°628: PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS							
NÓMINA DE ASISTENTES							
	Nombre	Rut	Cargo	Firma			
1.	Claudio Oyarzo B	11910142-7	Enc. Equipo				
2.	Luis BARRILENOS RAMA	15946085-L	EX. HOU 914				
3.	Juanito Reyna y P. Theodoro	9521973-K	Enc. Vigilancia				
4.	Juan Carrillo	20746727-8	Jornal				
5.	Carlos Perez	15882256-3	ASISTENTE VIAL				
6.	Edmundo PILLER	16591385-K	Jornal				
7.	ALDO MELCADO	70898254-3	Jornal				
8.	Luis GONZALEZ T.	10586117-0	Jornal				
9.	Yosoni Torres Paredes	20112929-K	Enc. Equipos				
10.	Nicolay Paredes C	13164873-1	O.P.M 17				
11.	Enwin Vera Uros	16591385-K	Operador MAB				
12.	Luis Soto M	7886320-K	Jornal				
13.							
14.							

los lagos sociedad concesionaria		"PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL"				SCLL PGS.01-JUN.19/Ed.04 Formato N° 001.10	
REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN							
TIPO CHARLA	5 Minutos	Mutual De Seguridad	Otra	Nombre empresa que realiza difusión: Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A.			
Fecha	19 de Agosto de 2025	Hora Inicio	08:00	Hora Término	08:30	Lugar	área de servicio norte
Nombre Expositor	Patricio Alvarado Mansilla			Cargo y empresa	Supervisor vial, Soc. Concesionaria de Los Lagos S.A.		
TEMAS TRATADOS							Firma expositor
CHARLA N°629: QUE HACER EN CASO DE INCENDIO							
NÓMINA DE ASISTENTES							
	Nombre	Rut	Cargo	Firma			
1.	Luis Soto	7886320-12	Jornal				
2.	Fernando Mella	13.502.817-K	Jornal				
3.	Juan Carrillo	20.746.727-8	Jornal				
4.	Carlos Santana N.	18.335.985-1	OP. M14				
5.	Yajson Torres Paredes	20.112.929-K	Enc. Equipo				
6.	Leandro GONZALEZ T.	10.590.114-0	JOENAL				
7.	ALDO MEGLADO	10.898.254-3	OP. M16				
8.	Manoel S. Puy J.	16.928.614-0	OP. M16				
9.	Chusco Roca	13.118.583-9	OP. M14				
10.	Franco Vera Urra	16.591.385-K	Operador M18				
11.	Eduardo OLLIVER	16.591.721-7	Jornal				
12.	Claudio Oyarzo B	11.910.142-F	Enc. Equipo				
13.	Nito Bordeas C	13.164.873-1	O.P. M				
14.							

los lagos sociedad concesionaria		"PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL"				SCLL PGS.01-JUN.19/Ed.04 Formato N° 001.10	
REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN							
TIPO CHARLA	5 Minutos	Mutual De Seguridad	Otra	Nombre empresa que realiza difusión: Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A.			
Fecha	25 de Agosto de 2025	Hora Inicio	08:00	Hora Término	08:30	Lugar	área de servicio norte
Nombre Expositor	Patricio Alvarado Mansilla			Cargo y empresa	Supervisor vial, Soc. Concesionaria de Los Lagos S.A.		
TEMAS TRATADOS							Firma expositor
CHARLA N°630: SIMULACRO							
NÓMINA DE ASISTENTES							
	Nombre	Rut	Cargo	Firma			
1.	Nito Bordeas C	13.164.873-1	O.P. M.17				
2.	Claudio Oyarzo B	11.910.142-F	Enc. Equipo				
3.	Eduardo OLLIVER	16.591.721-7	Jornal				
4.	Franco Vera Urra	16.591.385-K	Operador M18				
5.	Chusco Roca	13.118.583-9	OP. M.14				
6.	Manoel S. Puy J.	16.928.614-0	OP. M16				
7.	ALDO MEGLADO	10.898.254-3	OP. M16				
8.	Leandro GONZALEZ T.	10.590.114-0	JORNAL				
9.	Yajson Torres Paredes	20.112.929-K	Enc. Equipo				
10.	Carlos Santana N.	18.335.985-1	OP. M14				
11.	Juan Carrillo	20.746.727-8	Jornal				
12.	Fernando Mella	13.502.817-K	Jornal				
13.	Luis Soto M	7886320-12	Jornal				
14.							

los lagos seguridad occupational	"PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL"	SCLL-PGS-01-JUN-19/Ed.04 Formato N° 001.38
	LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN ESQUEMAS DE SEÑALIZACIÓN	Versión: 04 Página 1 de 5

DATOS GENERALES C= Cumple NC= NO CUMPLE NA= NO APLICA			
Nombre quien inspecciona	Patricio Alvarado Mansilla	Cargo	Supervisor Vial
Trabajo observado	Recuperación de sac	Empresa	SCLL
Esquema inspeccionado	Angostamiento de pista 2	Fecha Inspección	05-08-2025
		Hora	09:00 horas.
			Observación
Se cuenta con la autorización respectiva para realizar trabajos en la vía.			
Se cuenta con autorización de Carabineros para realizar trabajos en la vía.			
SEGURIDAD VIAL			
El área de advertencia cumple con la cantidad de señales, separación entre ellas y longitud indicado en el esquema aprobado			
Las señales cumplen con las dimensiones, alturas, reflectancia, buen estado y limpieza.			
El área de transición se encuentra bien definida y ubicada.			
El área de transición cumple con la longitud y tiene elementos de canalización de acuerdo al esquema aprobado			
El panel dinámico o flecha direccional funciona correctamente.			
El área de seguridad cumple con la longitud indicada en el esquema, está bien definida, ordenada y despejada.			
El área de trabajo cumple con los elementos de canalización indicados en el esquema.			
Los elementos de canalización se encuentran bien ubicados, levantados, en buenas condiciones, limpios y poseen bandas reflectantes.			
El área de fin trabajos se encuentra cerrada con una transición bien definida.			
Se instalaron señales de "fin zona de trabajos" y velocidad máxima de circulación.			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y VEHICULAR			
El personal usa ropa fluor con reflectantes de acuerdo a normativa vial.			
Los vehículos, camiones y maquinaria usan baliza o luces destellantes			
Las maquinarias y vehículos de carga tienen alarma de retroceso			
			FIRMA QUIEN INSPECCIONA

los lagos seguridad occupational	"PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL"	SCLL-PGS-01-JUN-19/Ed.04 Formato N° 001.38
	LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN ESQUEMAS DE SEÑALIZACIÓN	Versión: 04 Página 2 de 5

DATOS GENERALES C= Cumple NC= NO CUMPLE NA= NO APLICA			
Nombre quien inspecciona	Patricio Alvarado Mansilla	Cargo	Supervisor Vial
Trabajo observado	Reposición de defensas camineras	Empresa	SCLL
Esquema inspeccionado	Angostamiento de pista 1	Fecha Inspección	11-08-2025
		Hora	16:00 horas.
			Observación
Se cuenta con la autorización respectiva para realizar trabajos en la vía.			
Se cuenta con autorización de Carabineros para realizar trabajos en la vía.			
SEGURIDAD VIAL			
El área de advertencia cumple con la cantidad de señales, separación entre ellas y longitud indicado en el esquema aprobado			
Las señales cumplen con las dimensiones, alturas, reflectancia, buen estado y limpieza.			
El área de transición se encuentra bien definida y ubicada.			
El área de transición cumple con la longitud y tiene elementos de canalización de acuerdo al esquema aprobado			
El panel dinámico o flecha direccional funciona correctamente.			
El área de seguridad cumple con la longitud indicada en el esquema, está bien definida, ordenada y despejada.			
El área de trabajo cumple con los elementos de canalización indicados en el esquema.			
Los elementos de canalización se encuentran bien ubicados, levantados, en buenas condiciones, limpios y poseen bandas reflectantes.			
El área de fin trabajos se encuentra cerrada con una transición bien definida.			
Se instalaron señales de "fin zona de trabajos" y velocidad máxima de circulación.			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y VEHICULAR			
El personal usa ropa fluor con reflectantes de acuerdo a normativa vial.			
Los vehículos, camiones y maquinaria usan baliza o luces destellantes			
Las maquinarias y vehículos de carga tienen alarma de retroceso			
			FIRMA QUIEN INSPECCIONA

los lagos sociedad concesionaria	"PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL"				SCLL-PGS.01-JUN.19/Ed.04 Formato N° 001.36 Versión: 04 Página 3 de 5
LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN ESQUEMAS DE SEÑALIZACIÓN					
DATOS GENERALES C= Cumple NC= NO CUMPLE NA= NO APLICA					
Nombre quien inspecciona	Patricio Alvarado Mansilla	Cargo	Supervisor Vial	Empresa	SCLL
Trabajo observado	Recuperación de sac	Empresa	SCLL	Ubicación	PK 962,000
Esquema inspeccionado	Angostamiento de pista 4	Fecha Inspección	22-08-2025	Hora	15:00 horas.
AUTORIZACIONES				C	NC
Se cuenta con la autorización respectiva para realizar trabajos en la vía.				☒	☐
Se cuenta con autorización de Carabineros para realizar trabajos en la vía.				☒	☐
SEGURIDAD VIAL				C	NC
El área de advertencia cumple con la cantidad de señales, separación entre ellas y longitud indicada en el esquema aprobado				☒	☐
Las señales cumplen con las dimensiones, alturas, reflectancia, buen estado y limpieza.				☒	☐
El área de transición se encuentra bien definida y ubicada.				☒	☐
El área de transición cumple con la longitud y tiene elementos de canalización de acuerdo al esquema aprobado				☒	☐
El panel dinámico o flecha direccional funciona correctamente.				☒	☐
El área de seguridad cumple con la longitud indicada en el esquema, está bien definida, ordenada y despejada.				☒	☐
El área de trabajo cumple con los elementos de canalización indicados en el esquema.				☒	☐
Los elementos de canalización se encuentran bien ubicados, levantados, en buenas condiciones, limpios y poseen bandas reflectantes.				☒	☐
El área de fin trabajos se encuentra cerrada con una transición bien definida.				☒	☐
Se instalaron señales de "fin zona de trabajos" y velocidad máxima de circulación.				☒	☐
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y VEHICULAR				C	NC
El personal usa ropa flúor con reflectantes de acuerdo a normativa vial.				☒	☐
Los vehículos, camiones y maquinaria usan baliza o luces destellantes				☒	☐
Las maquinarias y vehículos de carga tienen alarma de retroceso				☒	☐
OBSERVACIONES				FIRMA QUIEN INSPECCIONA	
					

los lagos sociedad concesionaria	"PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL"				SCLL-PGS.01-JUN.19/Ed.04 Formato N° 001.36 Versión: 04 Página 4 de 5
LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN ESQUEMAS DE SEÑALIZACIÓN					
DATOS GENERALES C= Cumple NC= NO CUMPLE NA= NO APLICA					
Nombre quien inspecciona	Patricio Alvarado Mansilla	Cargo	Supervisor Vial	Empresa	SCLL
Trabajo observado	Retiro de defensas camineras	Empresa	SCLL	Ubicación	PK 919,000
Esquema inspeccionado	Angostamiento de pista 2	Fecha Inspección	26-08-2025	Hora	10:00 horas.
AUTORIZACIONES				C	NC
Se cuenta con la autorización respectiva para realizar trabajos en la vía.				☒	☐
Se cuenta con autorización de Carabineros para realizar trabajos en la vía.				☒	☐
SEGURIDAD VIAL				C	NC
El área de advertencia cumple con la cantidad de señales, separación entre ellas y longitud indicada en el esquema aprobado				☒	☐
Las señales cumplen con las dimensiones, alturas, reflectancia, buen estado y limpieza.				☒	☐
El área de transición se encuentra bien definida y ubicada.				☒	☐
El área de transición cumple con la longitud y tiene elementos de canalización de acuerdo al esquema aprobado				☒	☐
El panel dinámico o flecha direccional funciona correctamente.				☒	☐
El área de seguridad cumple con la longitud indicada en el esquema, está bien definida, ordenada y despejada.				☒	☐
El área de trabajo cumple con los elementos de canalización indicados en el esquema.				☒	☐
Los elementos de canalización se encuentran bien ubicados, levantados, en buenas condiciones, limpios y poseen bandas reflectantes.				☒	☐
El área de fin trabajos se encuentra cerrada con una transición bien definida.				☒	☐
Se instalaron señales de "fin zona de trabajos" y velocidad máxima de circulación.				☒	☐
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y VEHICULAR				C	NC
El personal usa ropa flúor con reflectantes de acuerdo a normativa vial.				☒	☐
Los vehículos, camiones y maquinaria usan baliza o luces destellantes				☒	☐
Las maquinarias y vehículos de carga tienen alarma de retroceso				☒	☐
OBSERVACIONES				FIRMA QUIEN INSPECCIONA	
					

DATOS GENERALES		C= CUMPLE	NC= NO CUMPLE	NA = NO APLICA
Área	Operación y mantenimiento			
Nombre	Patricio Alvarado			
Lugar de observación	Área de servicio norte			
Nombre operador maquinaria	Fernando Mella			
	Nº máquina			
GENERALES		C	NC	NA
Los transeúntes u otros trabajadores se encuentran a una distancia de seguridad mínima de 15 metros.		/		
El combustible se almacena en un contenedor para gasolina y este se encuentra señalizado.		/		
OBSERVACIÓN MAQUINARIA		C	NC	NA
El trabajador se encuentra sin ropa suelta, anillos, pulseras, gargantillas, pelo largo y/o todo adorno susceptible de ser atrapado por la herramienta.		/		
El trabajador está dotado y usa su equipo de protección personal como antiparras, máscara tipo rejilla, protectores auditivos, casco, guantes, calzado de seguridad, arnés de hombro. (Verificar con detalle en LC revisión uso de Epp).		/		
La herramienta o equipo se encuentra en buen estado (sin pernos sueltos y pérdida de combustible).		/		
La herramienta o equipo se encuentra en buen estado de limpieza con respecto a orificio de escape y del silenciador, amortiguador de chispas, filtro de aire.		/		
El tapón del combustible se encuentra en buen estado y es el adecuado. (Evitar riesgo de incendio y derrame).		/		
La mezcla de combustible se realizó en una zona libre de chispas y llamas.		/		
Antes de hacer arrancar el motor, se mantuvo una distancia mínima de seguridad de 9 metros del lugar donde se almacena la gasolina.		/		
Antes de almacenar la herramienta o equipo se limpió y retiró cualquier material extraño.		/		

- Esta lista debe utilizarse semanalmente o cada vez que se programe trabajos de desbroce en forma manual.

OBSERVACIONES		
SEGUIMIENTO DE LAS CORRECCIONES		
Seguimiento actividades	Realizado por	Fecha

los lagos sociedad consorcio	"PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL"	SCLL PGS.01-JUN.19/Ed.04 Formato N° LC 001.24
	LISTA DE CHEQUEO EQUIPO DESBROZADORA MANUAL	Versión: 04 Página 2 de 4

DATOS GENERALES		C= CUMPLE	NC= NO CUMPLE	NA = NO APLICA
Área	Operación y mantenimiento	Fecha	04-08-2025	
Nombre	Patricio Alvarado	Cargo	Supervisor vial	
Lugar de observación	Área de servicio norte	Firma		
Nombre operador maquinaria	Luis Gonzalez	N° máquina	02	
GENERALES		C	NC	NA
Los transeúntes u otros trabajadores se encuentran a una distancia de seguridad mínima de 15 metros.		/		
El combustible se almacena en un contenedor para gasolina y este se encuentra señalizado.		/		
OBSERVACIÓN MAQUINARIA		C	NC	NA
El trabajador se encuentra sin ropa suelta, anillos, pulseras, gargantillas, pelo largo y/o todo adorno susceptible de ser atrapado por la herramienta.		/		
El trabajador está dotado y usa su equipo de protección personal como antiparras, mascara tipo rejilla, protectores auditivos, casco, guantes, calzado de seguridad, arnés de hombro. (Verificar con detalle en LC revisión uso de Epp).		/		
La herramienta o equipo se encuentra en buen estado (sin pernos sueltos y pérdida de combustible).		/		
La herramienta o equipo se encuentra en buen estado de limpieza con respecto a orificio de escape y del silenciador, amortiguador de chispas, filtro de aire.		/		
El tapón del combustible se encuentra en buen estado y es el adecuado. (Evitar riesgo de incendio y derrame).		/		
La mezcla de combustible se realizó en una zona libre de chispas y llamas.		/		
Antes de hacer arrancar el motor, se mantuvo una distancia mínima de seguridad de 9 metros del lugar donde se almacena la gasolina.		/		
Antes de almacenar la herramienta o equipo se limpió y retiró cualquier material extraño.		/		

NOTA:

- Esta lista debe utilizarse semanalmente o cada vez que se programe trabajos de desbroce en forma manual.

OBSERVACIONES		
SEGUIMIENTO DE LAS CORRECCIONES		
Seguimiento actividades	Realizado por	Fecha

[illegible]

		LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				PGS: 001 N° Formato: LC 001.33.01 Edición N°: 004 Mes - Año Ed.: JUN-2019						
Nombre	Patricio Alvarado Mansilla		B	Buen estado del equipo o herramienta		Firma						
Cargo	Supervisor Vial		M	Mal estado del equipo o herramienta								
Fecha	13-08-2025		NC	No corresponde								
M	Ca nt	Descripción	Estado			Observación	Ca nt	Descripción	Estado			Observación
			B	M	NC				B	M	NC	
Vigilancia permanente	1	Caja de dados chicos del 6 a 14	/				2	Grilletes de 3/4	/			
	1	Caja de dados grandes 10 al 34	/				2	Escobillón industrial	/			
	1	Marco de sierra con sierra	/				1	Pala carriana	/			
	1	Caimán 10"	/				10	Sacos para basura	/			
	1	Alicate universal	/				1	Bidón 20 LTS. Para agua	/			
	1	Cincoel 3/4	/				1	Linterna	/			
	1	Llave francesa 12"	/				1	Máquina fotográfica	/			
	1	Lima plana	/				1	Binocular	/			
	1	Llave ajustable 6"	/				1	Brújula	/			
	1	Martillo Construcción	/				1	Odómetro	/			
	1	Destornillador de paleta	/				1	Generador 2,5 kva	/			
	1	Destornillador de cruz	/				1	Foco alógeno cfrípode	/			
	1	Juego de llaves tork	/				1	Cargador de batería star plus	/			
	1	Alicate de punta	/				1	Teléfono celular	/			
	1	Juego de llaves corona 6" a 23"	/				25	Conos 100 cm.	/			
	1	Medidor de aire	/				1	Juego de señalización angosta. pista	/			
	1	Llave saca filtro	/				1	Panel de señalización variable	/			
	1	Gata 32 toneladas	/				10	Luces destellantes	/			
	1	Gata 30 toneladas	/				1	Paleta luminosa o bastones	/			
	1	Gata 8 toneladas	/				1	Paleta reflectante roja/verde	/			
	1	Llave de cruz chica	/				1	Paleta reflectante amarilla	/			
	1	Llave de cruz grande	/				2	Extintor PQS 6 KG	/			
	1	Remachadora	/				1	Botiquín	/			
	1	Lanza para remolque	/									
CAMA BAJA	1	Caja de dados chicos del 6 a 14	/				1	Gata 32 toneladas	/			
	1	Caja de dados grandes 10 al 34	/				1	Gata 30 toneladas	/			
	1	Marco de sierra con sierra	/				1	Gata 8 toneladas	/			
	1	Caimán 10"	/				1	Llave cruz chica	/			
	1	Alicate universal	/				1	Llave cruz grande	/			
	1	Cincoel 3/4	/				1	Remachadora	/			
	1	Llave Francesa 12"	/				1	Lanza para remolque	/			
	1	Lima plana	/				2	Grilletes de 3/4	/			
	1	Llave ajustable 6"	/				1	Escobillón industrial	/			
	1	Martillo construcción	/				1	Pala carriana	/			
	1	Destornillador de paleta	/				10	Sacos para basura	/			
	1	Destornillador de cruz	/				1	Bidón 20 LTS. para agua	/			
	1	Juego de llaves tork	/				1	Linterna	/			
	1	Alicate de punta	/				25	Conos 100 cm.	/			
1	Juego de llaves corona 6" a 23"	/				1	Juego de señalización angosta. pista	/				
1	Medidor de aire	/				2	Extintor PQS 6 KG	/				
1	Llave saca filtro	/				1	Botiquín	/				
Camión pluma	1	Juego de dados grandes 10 al 34	/				1	Eslingas 8 MTS	/			
	1	Alicate	/				2	Estrados de 8 MTS ojo a ojo	/			
	1	Destornillador paleta	/				1	Escobillón municipal	/			
	1	Destornillador cruz	/				1	Pala carriana	/			
	1	Juego llaves corona 6" a 23"	/				10	Sacos para basura	/			
	1	Gata 32 toneladas	/				1	Bidón 20 LTS. Para agua	/			
	1	Medidor de aire	/				1	Linterna	/			
	1	Lanza de remolque	/				25	Conos de 80 cm.	/			
	4	Grilletes	/				1	Juego de señalización angosta. pista	/			
	1	Gancho cable 1,5 toneladas	/				2	Extintor PQS 6 KG	/			
	2	Eslingas 3 MTS.	/				1	Botiquín	/			
1	Eslingas 6 MTS.	/										
Ambulancia	1	Linterna	/				1	Bidón 20 LTS. Con agua	/			
	10	Conos 80 cm.	/				1	Escobillón domiciliario	/			
	10	Sacos de basura	/									
Observaciones												

los lagos		LISTA DE CHEQUEO Revisión y Sanitización de Vehículos		PGS: 001 Nº Formato: LC 001.22 Edición Nº: 005 Mes - Año Ed.: ABR-2021	
Mal Estado o defectuoso		Buen estado		No Aplica	
Conductor entrante		Conductor entrante		Conductor entrante	
Patente Móvil		Patente Móvil		Patente Móvil	
Modelo Móvil		Modelo Móvil		Modelo Móvil	
Odómetro		Odómetro		Odómetro	
Fecha		Fecha		Fecha	
Fecha última mantención		Fecha última mantención		Fecha última mantención	
LUCES DELANTERAS		LUCES DELANTERAS		LUCES DELANTERAS	
Alta y Baja		Alta y Baja		Alta y Baja	
Derecho		Derecho		Derecho	
Izquierdo		Izquierdo		Izquierdo	
LUCES TRASERAS		LUCES TRASERAS		LUCES TRASERAS	
Retroceso		Retroceso		Retroceso	
Derecho		Derecho		Derecho	
Izquierdo		Izquierdo		Izquierdo	
PARTES DE CARROCERÍA		PARTES DE CARROCERÍA		PARTES DE CARROCERÍA	
Paracheques		Paracheques		Paracheques	
Delantero		Delantero		Delantero	
Trasero		Trasero		Trasero	
PARABRISAS Y ESPEJOS		PARABRISAS Y ESPEJOS		PARABRISAS Y ESPEJOS	
Espejo Lateral		Espejo Lateral		Espejo Lateral	
Derecho		Derecho		Derecho	
Izquierdo		Izquierdo		Izquierdo	
RETROVISOR		RETROVISOR		RETROVISOR	
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
Eq. Emergencias		Eq. Emergencias		Eq. Emergencias	
Botiquín		Botiquín		Botiquín	
Gata		Gata		Gata	
Triángulo		Triángulo		Triángulo	
Llave rued.		Llave rued.		Llave rued.	
Extintor		Extintor		Extintor	
Neumático rep.		Neumático rep.		Neumático rep.	
Herram. Trabajo		Herram. Trabajo		Herram. Trabajo	
Palas		Palas		Palas	
Escobillones		Escobillones		Escobillones	
Huíncha, etc.		Huíncha, etc.		Huíncha, etc.	
REVISIÓN DE NIVELES		REVISIÓN DE NIVELES		REVISIÓN DE NIVELES	
Aceite		Aceite		Aceite	
Motor		Motor		Motor	
Dirección		Dirección		Dirección	
REVISIÓN NEUMÁTICOS Y LLANTAS		REVISIÓN NEUMÁTICOS Y LLANTAS		REVISIÓN NEUMÁTICOS Y LLANTAS	
Presión		Presión		Presión	
Delanteros		Delanteros		Delanteros	
Traseros		Traseros		Traseros	
REVISIÓN O MEDIDAS DIARIAS PRECAUTORIAS		REVISIÓN O MEDIDAS DIARIAS PRECAUTORIAS		REVISIÓN O MEDIDAS DIARIAS PRECAUTORIAS	
Turbo Vehículo		Turbo Vehículo		Turbo Vehículo	
Presión neumáticos cada 4 cargas combustible		Presión neumáticos cada 4 cargas combustible		Presión neumáticos cada 4 cargas combustible	
Revisión baterías		Revisión baterías		Revisión baterías	
Revisión de conexiones de batería		Revisión de conexiones de batería		Revisión de conexiones de batería	
Revisión plumillas limpiaparabrisas		Revisión plumillas limpiaparabrisas		Revisión plumillas limpiaparabrisas	
Instalaciones eléctricas anexas		Instalaciones eléctricas anexas		Instalaciones eléctricas anexas	
DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
Desinfección del vehículo utilizado		Desinfección del vehículo utilizado		Desinfección del vehículo utilizado	
Desinfección de las herramientas utilizadas		Desinfección de las herramientas utilizadas		Desinfección de las herramientas utilizadas	
Desinfección de equipos utilizados		Desinfección de equipos utilizados		Desinfección de equipos utilizados	
Observación:		Observación:		Observación:	
REGISTRO SUPERVISOR		REGISTRO SUPERVISOR		REGISTRO SUPERVISOR	
Nombre		Nombre		Nombre	
Firma		Firma		Firma	

CERTIFICADO DE TRABAJO - MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Rentokil
Initial
CHILE

R.U.T. 76.360.903-0
Resolución SEREMI 28331 de 17 de Octubre de 2017
Call Center: 800 38 71 00
E-mail: customerchile@rentokil-initial.com
Representante Legal: Alvaro Peña
R.U.T. Representante Legal: 12.498.577-3

Casa Matriz: Av. Victor Uribe 2080, Quilicura, Santiago - Sucursales:

- * Juan Glasinovic 480, galpón 17, Antofagasta. Resolución: 1754, 17 de Abril de 2018
- * Camino a Coronel 5580 OF 9C, San Pedro de la Paz, Concepción. Resolución: 4458, 6 de Noviembre de 2017
- * LONGITUDINAL SUR, N° 162 SITIO 4 DE LA EX CHACRA HUAQUILLO MAQUEHUA, UBICADO EN LONGITUDINAL SUR S/N. Resolución: 2307418842, 16 de Octubre de 2023
- * Camino Internacional n°5415, bodega G-3, Viña del Mar. Resolución: 1742, 7 de Julio de 2014
- * Ruta 226, Km 3, Lote 6, Bodega 3, Parque Husamont, Puerto Montt. Resolución: 2184, 8 de Septiembre de 2017
- * Rudecindo Ortega 01347, Temuco. Resolución: 28331, 17 de Octubre de 2017
- * Victor Uribe 2080, Quilicura, Región Metropolitana. Resolución: 010344, 10 de Septiembre de 2020
- * Manuel Builes 2113, Iquique. Resolución: 2680, 21 de Noviembre de 2019
- * Av. Renato Roooa 1412, Arica. Resolución: 1042, 17 de Septiembre de 2020
- * Av. Las Torres 90, Bodega B-7, Rancagua Sur, Región L.B. O Higgins. Resolución: 1719, 13 de Mayo de 2020
- * San Martín 399, Los Angeles. Resolución: 252, 22 de Julio de 2019
- * Av el Salto 3163, Recoleta, Región Metropolitana. Resolución: 061132, 17 de Octubre de 2012
- * El Trapiche N° 1322 Galpon 5, Coquimbo. Resolución: 2404451564, 3 de Marzo de 2025

N° 317438

GD:

1833624 -

Tipo de Visita:	Nombre cliente:	SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A.	RUT:	96854510-8
Normal	Nombre contrato:	CONCESIONARIA DE LOS LAGOS - PEAJE TRONCAL CUATRO	NV	96854510_8_23
	Dirección:	Ruta 5 Sur, Purranque Sector Corte Alto Troncal 4 Vientos - Llanquihue	Técnico	Walter Abel Riquelme Perez
	Fecha	02-08-2025	Hora Llegada:	12:29:47
			Hora Salida:	13:13:31

ROEDORES															
¿Se detectó alguna especie o bioindicador de roedor?	¿Qué se detectó?	Ubicación	Cantidad	Producto	N° Registro ISP	Presentación	Principio Activo	Concentración	Método / Actividad	Tot.	Rev.	Act.	Adic.		
* Mus musculus (Ratón doméstico) * no	* Consumo de cebos * Fecas frescas * no	* Área exterior * no	6	Rastop Minibloque	P-870/24	Bloque 10 grs	Bromadiolona	0.005	Adhesiva	0	0	0	0		
			6	Rastop Pasta	P-598/21	Sachet 10 grs	Bromadiolona	0.005	Cebadera	18	18	3	0		
									Golpe	0	0	0	0		
									Captura Viva	0	0	0	0		
									Radar	0	0	0	0		
INSECTOS															
¿Se detectó alguna especie o bioindicador de insectos?				Prod (ml/gr)	Solu. (ml/gr)	Producto	N° Registro ISP	Principio Activo	Concentración	Tipo Aplicación	Método / Actividad	Tot.	Rev.	Act.	Adic.
Durante la inspección realizada no se observan signos de actividad de plagas sanitarias. Nos mantendremos visitandolo y monitoreándolo en la frecuencia ya establecida.				50	50	AVRO	ISP N° P-808/23	Deltametrina	0,1	Espuma	Monitores cucarachas	0	0	0	0
											Estación cucarachas	0	0	0	0
											Feromona RTU	0	0	0	0
											Feromona MST	0	0	0	0
											N° TUV	0	0	0	0
											Recambio Láminas Adhesivas N° : 0				

Calle Manque #2005 • Puerto Varas • Región de Los Lagos

AGUSTINAS • 640 • 901 • SANTIAGO

CERTIFICADO DE TRABAJO - MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Casa Matriz: Av. Victor Uribe 2080, Quilicura, Santiago - Sucursales:

- Juan Glasinovic 480, galpón 17, Antofagasta. Resolución: 1754, 17 de Abril de 2018
- Camino a Coronel 5580 OF 9C, San Pedro de la Paz, Concepción. Resolución: 4458, 6 de Noviembre de 2017
- LONGITUDINAL SUR, N° 192 SITIO 4 DE LA EX CHACRA HUAQUILLO MAQUEHUA, UBICADO EN LONGITUDINAL SUR S/N. Resolución: 2307418842, 16 de Octubre de 2023
- Camino Internacional n°5415, bodega G-3, Viña del Mar. Resolución: 1742, 7 de Julio de 2014
- Ruta 226, Km 3, Lote 6, Bodega 3, Parque Husamontt, Puerto Montt. Resolución: 2184, 8 de Septiembre de 2017
- Rudecindo Ortega 01347, Temuco. Resolución: 28331, 17 de Octubre de 2017
- Victor Uribe 2080, Quilicura, Región Metropolitana. Resolución: 010344, 10 de Septiembre de 2020
- Manuel Bulnes 2113, Iquique. Resolución: 2980, 21 de Noviembre de 2019
- Av. Renato Rooa 1412, Arica. Resolución: 1042, 17 de Septiembre de 2020
- Av. Las Torres 90, Bodega B-7, Rancagua Sur, Región L.B. O'Higgins. Resolución: 1719, 13 de Mayo de 2020
- San Martín 399, Los Angeles. Resolución: 252, 22 de Julio de 2019
- Av el Salto 3163, Recoleta, Región Metropolitana. Resolución: 091132, 17 de Octubre de 2012
- El Trapiche N° 1322 Galpon 5, Coquimbo. Resolución: 2404451504, 3 de Marzo de 2025

N° 317174

GD:
1833619 -

R.U.T. 76.360.903-0
Resolución SEREMI 28331 de 17 de Octubre de 2017
Call Center: 800 38 71 00
E-mail: customerchile@rentokil-initial.com
Representante Legal: Alvaro Peña
R.U.T. Representante Legal: 12.498.577-3

Tipo de Visita: Normal	Nombre cliente:	SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A.	RUT:	96854510-8
	Nombre contrato:	CONCESIONARIA DE LOS LAGOS - AREA DE SERVICIO CHAH	NV	96854510_8_1
	Dirección:	Ruta 5 Sur Area De Servicio Chauilco, Osomo - Llanquihue	Técnico	Walter Abel Riquelme Perez
	Fecha	01-08-2025	Hora Llegada:	10:51:40
			Hora Salida:	11:33:27

ROEDORES														
¿Se detectó alguna especie o bioindicador de roedor?	¿Qué se detectó?	Ubicación	Cantidad	Producto	N° Registro ISP	Presentación	Principio Activo	Concentración	Método / Actividad	Tot.	Rev.	Act.	Adic.	
* Mus musculus (Ratón doméstico)	* Consumo de cebos	* Área exterior	0	Rastop Minibloque	P-870/24	Bloque 10 grs	Bromadiolona	0.005	Adhesiva	0	0	0	0	
* no	* Fecas frescas	* no							Cebadera	21	20	2	0	
	* Huellas								Golpe	0	0	0	0	
	* no								Captura Viva	0	0	0	0	
									Radar	0	0	0	0	
INSECTOS														
¿Se detectó alguna especie o bioindicador de insectos?	¿Qué se detectó?	Ubicación	Prod (ml/gr)	Solu. (ml/gr)	Producto	N° Registro ISP	Principio Activo	Concentración	Tipo Aplicación	Método / Actividad	Tot.	Rev.	Act.	Adic.
* Mosquitos	* Drosophila sp. (Mosquito chichero)	* Acceso principal	50	50	AVRO	ISP N° P-808/23	Deltametrina	0,1	Espuma	Monitores cucarachas	0	0	0	0
* arañas		* Área exterior								Estación cucarachas	0	0	0	0
		* no								Feromona RTU	0	0	0	0
										Feromona MST	0	0	0	0
										N° TUV	0	0	0	0
										Recambio Láminas Adhesivas N° : 0				

CERTIFICADO DE TRABAJO - MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Rentokil
Initial
CHILE

Casa Matriz: Av. Victor Uribe 2080, Quilicura, Santiago - Sucursales:

- * Juan Glasinovic 480, galpón 17, Antofagasta. Resolución: 1754, 17 de Abril de 2018
- * Camino a Coronel 5580 OF 9C, San Pedro de la Paz, Concepción. Resolución: 4458, 6 de Noviembre de 2017
- * LONGITUDINAL SUR, N° 192 SITIO 4 DE LA EX CHACRA HUAQUILLO MAQUEHUA, UBICADO EN LONGITUDINAL SUR S/N. Resolución: 2307418842, 16 de Octubre de 2023
- * Camino Internacional n°5415, bodega G-3, Viña del Mar. Resolución: 1742, 7 de Julio de 2014
- * Ruta 226, Km 3, Lote 6, Bodega 3, Parque Husamontt, Puerto Montt. Resolución: 2184, 8 de Septiembre de 2017
- * Rudecindo Ortega 01347, Temuco. Resolución: 28331, 17 de Octubre de 2017
- * Victor Uribe 2080, Quilicura, Región Metropolitana. Resolución: 010344, 10 de Septiembre de 2020
- * Manuel Bulnes 2113, Iquique. Resolución: 2980, 21 de Noviembre de 2019
- * Av. Renato Rocca 1412, Arica. Resolución: 1042, 17 de Septiembre de 2020
- * Av. Las Torres 90, Bodega B-7, Rancagua Sur, Región L.B. Ohiggins. Resolución: 1719, 13 de Mayo de 2020
- * San Martín 399, Los Angeles. Resolución: 252, 22 de Julio de 2019
- * Av el Salto 3163, Recoleta, Región Metropolitana. Resolución: 061132, 17 de Octubre de 2012
- * El Trapiche N° 1322 Galpon 5, Coquimbo. Resolución: 2404451564, 3 de Marzo de 2025

N° 310028

GD:
1832933

R.U.T. 76.360.903-0

Resolución SEREMI 2184 de 8 de Septiembre de 2017

Call Center: 800 38 71 00

E-mail: customerchile@rentokil-initial.com

Representante Legal: Alvaro Peña

R.U.T. Representante Legal: 12.498.577-3

Tipo de Visita:	Nombre cliente:	SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A.	RUT:	96854510-8
Normal	Nombre contrato:	CONCESIONARIA DE LOS LAGOS - PEAJE FRESIA NORTE	NV	96854510_8_6
	Dirección:	Ruta 5 Sur, Fresia (https://maps.app.goo.gl/Mnnebm2Wecj6Ck9) - Llanquihue	Técnico	Luis Felipe Llaipen Contreras
	Fecha	04-07-2025	Hora Llegada:	14:56:06
			Hora Salida:	15:09:48

ROEDORES																	
¿Se detectó alguna especie o bioindicador de roedor?		¿Qué se detectó?	Ubicación	Cantidad	Producto	N° Registro ISP	Presentación	Principio Activo	Concentración	Método / Actividad	Tot.	Rev.	Act.	Adic.			
• Mus musculus (Ratón doméstico)		• Consumo de cebos	• caseta peajes							Adhesiva	0	0	0	0			
										Cebadera	1	1	1	0			
										Golpe	0	0	0	0			
										Captura Viva	0	0	0	0			
										Radar	0	0	0	0			
INSECTOS																	
¿Se detectó alguna especie o bioindicador de insectos?				Prod (ml/gr)	Solu. (ml/gr)	Producto	N° Registro ISP	Principio Activo	Concentración	Tipo Aplicación	Método / Actividad	Tot.	Rev.	Act.	Adic.		
Durante la inspección realizada no se observan signos de actividad de plagas sanitarias. Nos mantendremos visitándolo y monitoreándolo en la frecuencia ya establecida.											Monitores cucarachas	0	0	0	0		
										Estación cucarachas	0	0	0	0			
										Feromona RTU	0	0	0	0			
										Feromona MST	0	0	0	0			
										N° TUV	0	0	0	0			
														Recambio Láminas Adhesivas N° : 0			
OTROS				SANITIZACIÓN						Áreas Tratadas							
¿Se detectó alguna especie o bioindicador de Otras Plagas?		¿Qué se detectó?	Ubicación	Prod(ml/gr)	Solu.(ml/gr)	Producto	N° Registro	Concentración	Metodo		Roedores	Insectos	Sanitización				
				18	2000	Dryquat	I.S.P. N° D-204/21	2.5%	Pulverización Manual		caseta peajes		Baño de clientes				
													Baños				
													baños caseta peajes				

Observaciones / Advertencias: se realizó servicio mip control de plagas se sanitizaron baños de caseta peajes, se realiza servicio desratización revisando y reponiendo cebos dañados y consumidos en zonas de alto consumo se reforzó el doble de roenticida.


Marcelo Andrade
Representante Técnico


Luis Felipe Llaipen Contreras
Firma Técnico


Nuri duran
Firma cliente

RENTOKIL-INITIAL no se hace responsable por posibles re-infestaciones debido a la falta de controles básicos de saneamiento y/o al cumplimiento estricto de las recomendaciones técnicas.
RENTOKIL-INITIAL recomienda la no presencia de personas o animales en las áreas tratadas durante y posterior al servicio y cumplimiento de forma estricta con el periodo de reingreso de personas luego del tratamiento
NO INGRESAR POR: 0 horas
DURACIÓN TRATAMIENTO: 30 días

Calle Manque #2005 • Puerto Varas • Región de Los Lagos

AGUSTINAS • 640 • 901 • SANTIAGO

2.8.2 Conclusión.

Se verifica el cumplimiento normativo de la concesionaria de Los Lagos S.A.

2.8.3 CONSULTORA INGELOG

2.8.3.1 Resumen estadístico del mes de agosto 2025 Consultora Ingelog S.A.

La empresa durante el mes de agosto no registra accidentes laborales con días perdidos.

Tabla N°31 Accidentabilidad de Consultora Ingelog S.A. (Ley 16744)

	Mes	Acumulado
Número de Trabajadores	30	-
Número de Accidentes	0	-
Número de Días Perdidos	0	-
Horas Hombre Trabajadas	4526	-
Índice de Frecuencia	0	-
Índice de Gravedad	0	-
Tasa de Accidentabilidad	0	-
Informe Investigación de Acc.	0	-
Recomendaciones Exp. Mutualidad	0	-

Gráfico N°29 Accidentabilidad de Consultora Ingelog S.A. (Ley 16744)

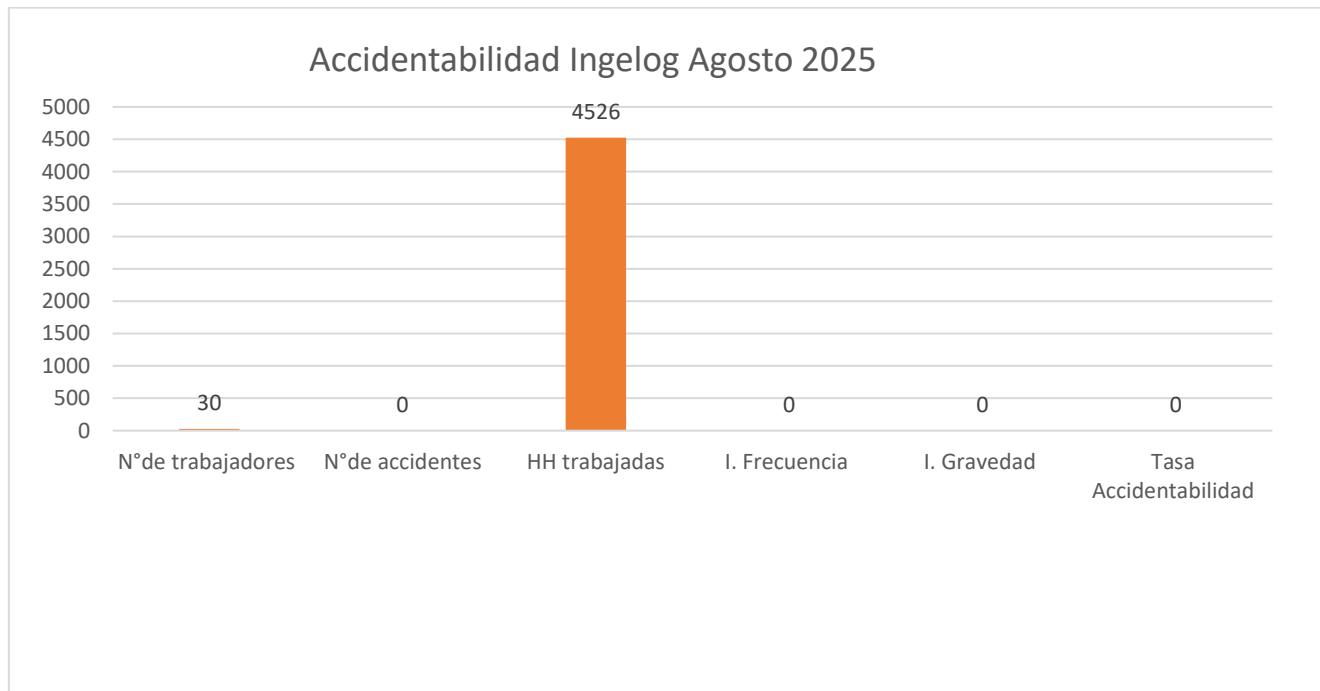


Gráfico N° 3.- No se registran accidente durante el periodo.

2.8.3.2 Revisión de Documentación Cumplimiento Legal.

El cumplimiento de aspectos legales se está llevando a cabo de forma ordenada. Existe registro de contratos de trabajo, liquidaciones de sueldo, pago de cotizaciones previsionales, seguro contra accidentes laborales, información referente a salud y seguridad en el trabajo.

2.8.3.3 Comité Paritario.

De acuerdo con el número de trabajadores existentes en la empresa Consultora Ingelog S.A., no cumple según lo estipulado en el Decreto Supremo N° 54, debido a que existen 2 centro de trabajo distintos.

2.8.3.4 Conclusión.

Se verifica el cumplimiento normativo de la consultora Ingelog S.A.