
Beschreibung Datenformat der csv – Datei für den Messdatenexport:

Für die Produktionssimulation können 3D Messdaten im Linck Programm importiert werden. Diese müssen im ASCII Textformat mit Semikolon getrennten Werten (.csv) vorliegen. Bei den 3D Daten werden je Scheibe 36 Punkte (jeweils X und Y-Wert) übertragen. Es können max. 70 Scheiben übertragen werden. Jede Scheibe wird in einer Zeile übertragen. Dateiname kann ein beliebiger Name mit der Endung .csv sein: *Name*.csv. Der Aufbau ist wie folgt:

Inhalt (Beispiel):

HFA_KRUEMMUNG_V1
FIRMA;ME1
11;18.10.2016;13:11:45
5030.0;4970.0;Z;0
305.0;310.0;347.0;8.0;27.9
0.420;0.447
0.0;150.9;253.3;151.2;255.9;151.1;259.2;150.8;261.8;150.2;264.2;150.0;….
10.0;150.5;253.9;150.8;256.2;151.0;258.8;150.8;261.2;150.3;264.4;150.2;…
:

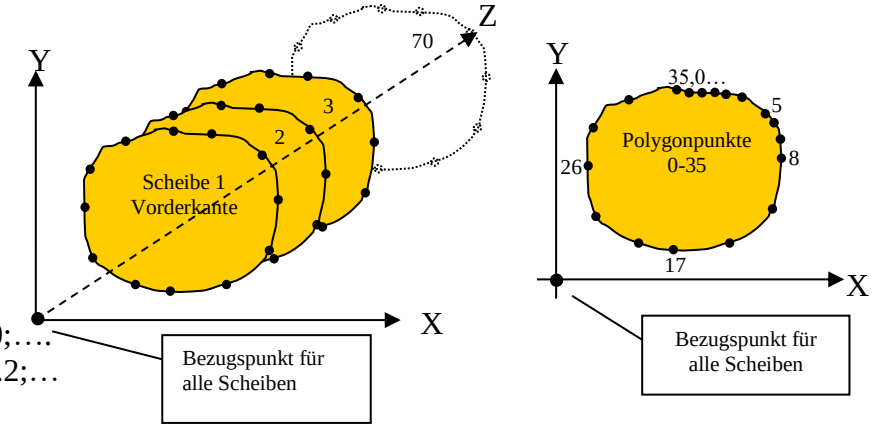

Aufbau (Kopfdaten Zeile 1-6, Scheibendaten ab Zeile 7). Alle Messwerte in Kommadarstellung mit 1 Nachkommastelle, bei Volumenwerte 3 Nachkommastellen. Abgrenzung der Nachkommastellen durch Punkt (.):
Zeile 1: *Name*
Zeile 2: *Kunde*;*Messung*
Zeile 3: *ID*;*Datum;Uhrzeit*
Zeile 4: *Länge[mm]*;*Länge nominell[mm]*;*S=Stock -/Z=Zopf voraus*;*Geschwindigkeit[m/min](ohne Nachkommastelle)*
Zeile 5: *Zopf[mm]*;*Mitte[mm]*; *Stock[mm]*;*Abholzigkeit[mm]*;*Pfeilhöhe[mm]*
Zeile 6: *Volumen real[fm]*;*Volumen nominell[fm]*
Zeile 7ff: *Scheibenpos. gemessen vom Stammanfang [cm]* ;*X1-Wert[mm]* ;*Y1-Wert[mm]* ;*X2-Wert[mm]…* ; *X36-Wert[mm]* ;*Y36-Wert[mm](insg. 73 Werte)*
: