Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Date d'impression : 06.06.2024 Numéro de version 25 Révision: 06.06.2024

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit:	**Diméthylcétone** **ACETONE** **propane-2-one** **propanone** **DDU NETTOYANT** **acétone** **propan-2-one**
Code du produit:	0008
No CAS:	67-64-1
Numéro CE:	200-662-2
Numéro index:	606-001-00-8
Numéro d'enregistrement	01-2119471330-49-XXXX Non concerné

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Emploi de la substance / de la préparation	Voir annexe 1 Fabrication de produits chimiques Solvants

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Producteur/fournisseur:	Société CHARBONNEAUX BRABANT	TEL: 03-26-49-58-70
	Société P. BRABANT	TEL: 03-20-41-28-05
	Société FLOURENT BRABANT	TEL: 03-20-41-28-05
	Société BRABANT CHIMIE	TEL: 02-38-87-81-75
	Société HAUGUEL Saint Ouen	TEL: 01-30-37-00-04
	Société HAUGUEL Gonfreville	TEL: 02-32-79-55-00
Service chargé des renseignements:	Service Réglementaire de la société CHARBONNEAUX BRABANT 52 rue de Justice - Z.I. Port Sec 51100 REIMS Tel: 03 26 49 58 70 E-mail: chimiereglementation@charbonneaux.com	

1.4 Numéro d'appel d'urgence

ORFILA téléphone: 01 45 42 59 59
SAMU : 15
POMPIERS: 18
Emergency Number 112
Pour connaître la liste des médecins de garde contactez le 15.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

GHS02 flamme

Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

2.2 Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 — La substance est classifiée et étiquetée selon le règlement CLP.

Pictogrammes de danger

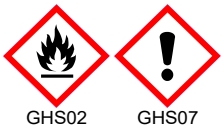

GHS02 GHS07

Mention d'avertissement	Danger
Mentions de danger	H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Date d'impression : 06.06.2024 Numéro de version 25 Révision: 06.06.2024

Nom du produit: **Diméthylcétone**
ACETONE
propane-2-one
propanone
DDU NETTOYANT
acétone
propan-2-one

(suite de la page 1)

· Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P261	Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P304+P340	EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P403+P235	Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P405	Garder sous clef.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· Indications complémentaires: *EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.*

· Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement: *Le produit ne possède pas, ou n'engendre pas en cours d'utilisation, d'autres propriétés dangereuses qui ne feraient pas l'objet d'une classification selon le règlement (CE) n°1272/2008.*

· **2.3 Autres dangers**

· Résultats des évaluations PBT et vPvB

· PBT: *Le produit ne possède pas de propriétés PBT telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.*
Non applicable.

· vPvB: *Le produit ne possède pas de propriétés vPvB telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.*
Non applicable.

· Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien

Endocrine Disruptor Lists - List II: Substances under evaluation for endocrine disruption under an EU legislation.
Endocrine Disruptor Lists - List I: Substances identified as endocrine disruptors at EU level
Endocrine Disruptor Lists - List III: Substances considered, by the evaluating National Authority, to have endocrine disrupting properties

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· **3.1 Substances**

· No CAS Désignation *67-64-1 Diméthylcétone*

· Code(s) d'identification

· Numéro CE: *200-662-2*

· Numéro index: *606-001-00-8*

· Nanoforme *Non concerné*

· SVHC *néant*

RUBRIQUE 4: Premiers secours

· **4.1 Description des mesures de premiers secours**

· Remarques générales: *Contacter le personnel secouriste et le service Hygiène Sécurité Environnement.*
LA RAPIDITE EST ESSENTIELLE.

· Après inhalation: *En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.*
Amener les sujets à l'air frais et les garder au calme.

· Après contact avec la peau: *Laver immédiatement à l'eau.*
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

· Après contact avec les yeux: *Rincer les yeux, pendant 15 minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un ophtalmologiste*
Vérifier que la victime ne porte pas de verres de contact, les retirer.

· Après ingestion: *Tourner sur le côté une personne couchée sur le dos, qui est en train de vomir.*
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du corps médical

· **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** *Etourdissement*

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Date d'impression : 06.06.2024 Numéro de version 25 Révision: 06.06.2024

Nom du produit: **Diméthylcétone**
ACETONE
propane-2-one
propanone
DDU NETTOYANT
acétone
propan-2-one

(suite de la page 2)

· **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas de traitement spécifique requis.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· **5.1 Moyens d'extinction**

· Moyens d'extinction:

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:

Un jet d'eau à grand débit peut propager le feu

· **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Monoxyde de carbone (CO)
Dioxyde de carbone
Des vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.
Les eaux de ruissellement vers les égouts peut provoquer un incendie ou une explosion.

· **5.3 Conseils aux pompiers**

· Equipement spécial de sécurité:

Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.

· Autres indications

Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Eviter le contact avec la peau et les yeux
NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu.

· **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Eviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

· **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant, liant universel, sciure).
Assurer une aération suffisante.
Utiliser du matériel antidéflagrant
Le nettoyage à grandes eaux de quantité importantes en direction des égouts n'est pas autorisé.

· **6.4 Référence à d'autres rubriques**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter la formation d'aérosols.
Convoyage pneumatique uniquement avec de l'azote.
Porter les équipements de protection requis avant toute manipulation (voir chapitre 8)
Si possible, utiliser un système de transfert clos.
Reporter l'étiquetage d'origine sur tout récipient utilisé pour un prélèvement.
Prévoir des douches et fontaines oculaires sur les lieux d'utilisation.

· Préventions des incendies et des explosions:

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Utiliser des appareils et armatures antidéflagrantes ainsi que des outils ne produisant pas d'étincelle.
Des vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.
Les équipements appropriés pour faire face aux incendies, les déversements et les fuites doivent être facilement accessibles.
Mise à la terre des équipements

· **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

· Stockage:

· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:

Prévoir des sols étanches et résistant aux solvants.
Ne conserver que dans l'emballage d'origine.

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Date d'impression : 06.06.2024 Numéro de version 25 Révision: 06.06.2024

Nom du produit: **Diméthylcétone**
ACETONE
propane-2-one
propanone
DDU NETTOYANT
acétone
propan-2-one

(suite de la page 3)

N'utiliser que des emballages spécialement agréés pour la matière/le produit.
Les réservoirs de stockage doivent avoir une liaison équipotentielle electrique et une mise à la terre.
Selon les exigences particlulières relatives au lieu de stockage, prévoir un système de rétention.

· Indications concernant le stockage commun: *Ne pas stocker avec les aliments.*
Conserver à l'écart des Produits incompatibles.
Ne pas stocker avec des substances oxydantes ou acides.

· Autres indications sur les conditions de stockage: *Stocker au frais et au sec dans des emballages bien fermés.*
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

· **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· **8.1 Paramètres de contrôle**

· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

CAS: 67-64-1 Diméthylcétone

VLEP (France)	Valeur momentanée: 2420 mg/m³, 1000 ppm Valeur à long terme: 1210 mg/m³, 500 ppm
PEL (U.S.A.)	Valeur à long terme: 2400 mg/m³, 1000 ppm
REL (U.S.A.)	Valeur à long terme: 590 mg/m³, 250 ppm
TLV (U.S.A.)	Valeur momentanée: 500 ppm Valeur à long terme: 250 ppm A4, BEI
AGW (Allemagne)	Valeur à long terme: 1200 mg/m³, 500 ppm 2(I);AGS, DFG, EU, Y

· DNEL

DNEL	(OTH) Utilisation Finale: Travailleurs Voies d'exposition: Inhalation Effets potentiels sur la santé: Effets aigus, Effets locaux Durée exposition: 1h Valeur: 2420 mg/m3 - 1000ppm Utilisation finale: Travailleurs Voies d'exposition: Contact avec la peau Effets potentiels sur la santé: Effets chroniques Durée d'exposition: 8h Valeur: 186 mg/kg Utilisation finale: Travailleurs Voies d'exposition: Inhalation Effets potentiels sur la santé: Effets chroniques Valeur 1210 mg/m3 - 500ppm Utilisation finale: Consommateurs Voies d'exposition: Contact avec la peau Effets potentiels sur la santé: Effets chroniques Durée exposition: 24h Valeur: 62 mg/kg Utilisation finale: Consommateurs Voies d'exposition: Inhalation Effets potentiels sur la santé: Effets chroniques Durée exposition: 24h Valeur: 200 mg/m3 Utilisation finale: Consommateurs Voies d'exposition: Ingestion Effets potentiels sur la santé: Effets chroniques Valeur: 62 mg/kg

· PNEC

PNEC	(OTH) Eau douce: 10.6mg/l Eau de mer: 1.06 mg/l Sédiment d'eau douce: 30.4 mg/kg Sédiment marin: 3.04 mg/kg Sol: 29.5 mg/kg

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Date d'impression : 06.06.2024 Numéro de version 25 Révision: 06.06.2024

Nom du produit: **Diméthylcétone**
ACETONE
propane-2-one
propanone
DDU NETTOYANT
acétone
propan-2-one

(suite de la page 4)

· Composants présentant des valeurs limites biologiques:

CAS: 67-64-1 Diméthylcétone	
BEI (U.S.A.)	25 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Acetone (nonspecific)
BGW (Allemagne)	50 mg/l Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: Aceton

· Remarques supplémentaires: *Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.*

· **8.2 Contrôles de l'exposition**

Les mesures de controle appropriées pour un lieu de travail particulier dépendent de la façon dont le produit est utilisé et du potentiel d'exposition.
Si les contrôles techniques et les modes opératoires ne sont pas efficaces dans la prévention ou le contrôle de l'exposition, les équipements de protections individuels, qui donnent des résultats satisfaisants, doivent être utilisés.

· Contrôles techniques appropriés *Sans autre indication, voir point 7.*

· Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

· Mesures générales de protection et d'hygiène:

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
Favoriser la mise en place de mesures de protection collectives par rapport aux mesures de protection individuelle.

· Protection respiratoire:

Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.
En cas de risque d'exposition au delà des valeurs moyennes d'exposition, port obligatoire d'un équipement individuel de protection respiratoire.
Utiliser des appareils conformes à une norme approuvée.

· Filtre recommandé pour une utilisation momentanée:

Attention! Les filtres ont une durée d'utilisation limitée.
Filtre combiné adéquat par exemple ABEK- P2

· Protection des mains:

Gants de protection

Norme EN 374
Changer regulièrement les gants.
Contrôler la perméabilité avant chaque nouvelle utilisation du gant.
Sélection du matériau du gant en fonction des temps de pénétration, des vitesses de diffusion et de la dégradation. Il faut savoir que la résistance d'un gant est influencée par des facteurs tels que la température du produit, sa concentration, l'épaisseur du gant, le temps de trempage. Maintenir l'exigence de risque chimique, c'est aussi connaître tous les autres paramètres spécifiques au poste de travail (risque mécanique, thermique, dextérité requise pour la manipulation de pièces abrasives).
Se référer aux informations sur la résistance chimique des gants du fabricant de chacun d'entre eux et procéder à un essai pour déterminer si le gant est adapté aux conditions d'utilisation réelle.

· Matériau des gants

Gants laminés multicouches.
Standard : EN 374
Gants en néoprène
Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre.
Épaisseur du matériau recommandée: ≥ 0,5

· Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter. Il faut noter que la durabilité des gants de protection chimique peut être notablement plus courte que le temps de pénétration mesuré par la norme EN374 en raison des nombreux effets exterieurs spécifiques à un poste de travail.
Valeur pour la perméabilité: taux ≥ 240min

· Protection des yeux/du visage

Lunettes de protection hermétiques

· Protection du corps: *Vêtements de travail protecteurs*

FR

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Date d'impression : 06.06.2024 Numéro de version 25 Révision: 06.06.2024

Nom du produit: **Diméthylcétone**
ACETONE
propane-2-one
propanone
DDU NETTOYANT
acétone
propan-2-one

(suite de la page 5)

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· Indications générales.	
· Couleur:	*Incolore*
· Odeur:	*Caractéristique*
· Seuil olfactif:	*Information non disponible*
· Point de fusion/point de congélation:	*-94,7 °C*
· Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	*55,8-56,6 °C*
· Inflammabilité	*Non applicable.*
· Limites inférieure et supérieure d'explosion	
· Inférieure:	*2,5 Vol %*
· Supérieure:	*13 Vol %*
· Point d'éclair:	*-17 °C*
· Température d'auto-inflammation:	*465 °C*
· Température de décomposition:	*Non déterminé.*
· pH	*Non déterminé.*
· Viscosité:	
· Dynamique à 20 °C:	*0,32 mPas*
· Solubilité	
· l'eau:	*Entièrement miscible*
· Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	*Voir chapitre 12* *Non déterminé.*
· Pression de vapeur à 20 °C:	*240 hPa*
· Densité et/ou densité relative	
· Densité à 20 °C:	*0,79 g/cm³*
· Aspect:	
· Forme:	*Liquide*
· Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité.	
· Température d'inflammation:	*Non déterminé.*
· Propriétés explosives:	*Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.*
· Masse moléculaire	*58,08 g/mol*

· Informations concernant les classes de danger physique	
· Substances et mélanges explosibles	*néant*
· Gaz inflammables	*néant*
· Aérosols	*néant*
· Gaz comburants	*néant*
· Gaz sous pression	*néant*
· Liquides inflammables	*Liquide et vapeurs très inflammables.*
· Matières solides inflammables	*néant*
· Substances et mélanges autoréactifs	*néant*
· Liquides pyrophoriques	*néant*
· Matières solides pyrophoriques	*néant*
· Matières et mélanges auto-échauffants	*néant*
· Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau	*néant*
· Liquides comburants	*néant*
· Matières solides comburantes	*néant*
· Peroxydes organiques	*néant*
· Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux	*néant*
· Explosibles désensibilisés	*néant*

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· **10.1 Réactivité**	*Pas d'autres informations importantes disponibles.*
· **10.2 Stabilité chimique**	
· Décomposition thermique/conditions à éviter:	*Pas de décomposition en cas d'usage conforme.*
· **10.3 Possibilité de réactions dangereuses**	*Aucune réaction dangereuse connue.*
· **10.4 Conditions à éviter**	*Chaleur / source de chaleur* *Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.*
· **10.5 Matières incompatibles:**	*Les bases fortes* *Peroxydes (H_2O_2,Na_2O_2,K_2O)* *Acides oxydants et sels (HNO_3,MnO_4K.)*
· **10.6 Produits de décomposition dangereux:**	*Monoxyde de carbone*

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Date d'impression : 06.06.2024 Numéro de version 25 Révision: 06.06.2024

Nom du produit: **Diméthylcétone**
ACETONE
propane-2-one
propanone
DDU NETTOYANT
acétone
propan-2-one

(suite de la page 6)

La combustion génère des oxydes de carbone

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

· **Toxicité aiguë:** *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

Oral	LD50	5.800 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	20.000 mg/kg (rbt)
	NOEC 48h	3.400 MG/LITRE (5)

· Par voie orale: *Les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis*
· Par voie cutanée: *Les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis*
· Par inhalation: *Les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis*
· Corrosion cutanée/irritation cutanée *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
· Lésions oculaires graves/irritation oculaire *Provoque une sévère irritation des yeux.*

· **Sensibilisation:** *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
· Mutagénicité sur les cellules germinales *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
· Cancérogénicité *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
· Toxicité pour la reproduction *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
· Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique *Peut provoquer somnolence ou vertiges.*
· Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
· **Danger par aspiration** *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
· **11.2 Informations sur les autres dangers**
· Propriétés perturbant le système endocrinien *la substance n'est pas comprise*

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· **12.1 Toxicité**

· Toxicité aquatique:

CE50 (ecologique)	>100 mg/l (ALGUES) (Pseudokirchneriella subcapitata, Essai en statique) (valeur de la littérature)
	>100 mg/l (DAPHNIES) (Daphnia magma, Essai en statique) (valeur de la littérature)
LC50 (ecologique)	>100 mg/l (POISSONS) (Salmo gairdneri, essai en statique) (valeur de la littérature)

· **12.2 Persistance et dégradabilité** *Facilement biodégradable.*
· **12.3 Potentiel de bioaccumulation** *Le produit s'évapore rapidement s'il est déversé sur le sol*
· **12.4 Mobilité dans le sol** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*
· **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
· PBT: *Le produit ne possède pas de propriétés PBT telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.*
Non applicable.
· vPvB: *Le produit ne possède pas de propriétés vPvB telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.*
Non applicable.
· **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien** *Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.*
· **12.7 Autres effets néfastes**
· Autres indications écologiques:
· Valeur DCO: *1920 MG/G*
· Valeur DBO5: *1850 MG/G*
· Indications générales: *Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.*

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

· **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
· Recommandation: *Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.*
Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.
Pour la manipulation des déchets, prendre les précautions définies aux chapitres 7 et 8.
Réutilisation ou recyclage lorsque c'est possible, sinon incinération selon les méthodes recommandées d'élimination.

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Date d'impression : 06.06.2024 Numéro de version 25 Révision: 06.06.2024

Nom du produit: **Diméthylcétone**
ACETONE
propane-2-one
propanone
DDU NETTOYANT
acétone
propan-2-one

(suite de la page 7)

· Code déchet: *Des données concernant l'utilisation par le consommateur sont nécéssaires pour déterminer le code déchet.*

· Emballages non nettoyés:
· Recommandation: *Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la même manière que le produit.*
Ne pas découper, perforer ou souder sur ou à proximité des emballage vides.
Les emballages vides peuvent contenir des résidus dangereux.
Ne pas retirer l'étiquette de l'emballage tant qu'il n'est pas nettoyé.
Ne pas traiter l'emballage vide comme un déchet ménager.
Ne pas incinérer un emballage fermé.
· Produit de nettoyage recommandé: *Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage*

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**
· ADR, IMDG, IATA *UN1090*

· **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**
· ADR *1090 ACÉTONE*
· IMDG, IATA *ACETONE*

· **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

· ADR

· Classe *3 (F1) Liquides inflammables.*
· Étiquette *3*

· IMDG, IATA

· Class *3 Liquides inflammables.*
· Label *3*

· **14.4 Groupe d'emballage**
· ADR, IMDG, IATA *II*

· **14.5 Dangers pour l'environnement** *Non applicable.*

· **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** *Attention: Liquides inflammables.*
· Numéro d'identification du danger (Indice Kemler): *33*
· No EMS: *F-E,S-D*

· **14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** *Non applicable.*

· Indications complémentaires de transport:

· ADR
· Quantités limitées (LQ) *1L*
· Quantités exceptées (EQ) *Code: E2*
Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml
Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500 ml
· Catégorie de transport *2*
· Code de restriction en tunnels *D/E*

· IMDG
· Limited quantities (LQ) *1L*
· Excepted quantities (EQ) *Code: E2*
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· "Règlement type" de l'ONU: *UN 1090 ACÉTONE, 3, II*

FR

(suite page 9)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Date d'impression : 06.06.2024 Numéro de version 25 Révision: 06.06.2024

Nom du produit: **Diméthylcétone**
ACETONE
propane-2-one
propanone
DDU NETTOYANT
acétone
propan-2-one

(suite de la page 8)

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

· TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques)	*ACTIVE*
· Proposition 65	
· PROP.65 Chemicals known to cause cancer:	*la substance n'est pas comprise*
· PROP.65 Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:	*la substance n'est pas comprise*
· PROP.65 Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:	*la substance n'est pas comprise*
· PROP.65 Chemicals known to cause developmental toxicity:	*la substance n'est pas comprise*
· Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances	*la substance est comprise*
· Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances	*la substance est comprise*
· Asutralian Inventory of Chemical Substances	*la substance est comprise*
· Canadian Domestic Substances List (DSL)	*la substance est comprise*
· Korean Existing Chemical Inventory	*la substance est comprise*
· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008	*voir chapitre 2*
· Directive 2012/18/UE	
· Substances dangereuses désignées - ANNEXE I	*la substance n'est pas comprise*
· Catégorie SEVESO	*P5c LIQUIDES INFLAMMABLES*
· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas	*5.000 t*
· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut	*50.000 t*
· RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (POP)	*la substance n'est pas comprise*
· LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À AUTORISATION (ANNEXE XIV)	*la substance n'est pas comprise*
· RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII	*Conditions de limitation: 3, 40, 75*
· Réglement (CE) N° 649/2012 - PIC	*la substance n'est pas comprise*
· Directive 2011/65/UE - RoHS- relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II	*la substance n'est pas comprise*
· RÈGLEMENT (UE) 2019/1148	
· Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)	*la substance n'est pas comprise*
· Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT	*la substance est comprise*
· Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues	*3*
· Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers	*3*

· RÉGLEMENT (CE) N° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone – ANNEXE I (Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone)

· Indications sur les restrictions de travail:	*Rubriques nomenclature ICPE (France): 4330, 4331* *Respecter les réglementations nationales applicables (ICPE, Code du travail, Maladies professionnelles)*
· * Nanomatériaux:	*Le produit ne contient pas de nanomatériaux*
· Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57	*la substance n'est pas comprise*
· VOC (CE)	*100%*
· VOCV (CH)	*100%*

(suite page 10)

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Date d'impression : 06.06.2024 Numéro de version 25 Révision: 06.06.2024

Nom du produit: **Diméthylcétone**
ACETONE
propane-2-one
propanone
DDU NETTOYANT
acétone
propan-2-one

(suite de la page 9)

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** *Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée.*

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces informations ne dispensent pas l'utilisateur de contrôler le produit et n'engagent en aucun cas notre responsabilité quant à l'utilisation pour laquelle il le destine.
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Domaines d'application selon la directive 98/8/CE - Règlement CE 528/2012. *Non concerné*

· Service établissant la fiche technique: *-*
voir Rubrique 1

· Contact: *-*
Voir Rubrique 1

· Date de la version précédente: *29.05.2024*

· Acronymes et abréviations:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

· * Données modifiées par rapport à la version précédente

FR

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH)
tel que modifiépar le Règlement (UE) 2020/878

Date d'impression : 06.06.2024 Numéro de version 25 *Révision: 06.06.2024*

Nom du produit: ***Diméthylcétone***
ACETONE
propane-2-one
propanone

(suite de la page 10)

Annexe: Scénario d'exposition

· ***Désignation brève du scénario d'exposition*** *Voir annexe 1.*

FR

ACETONE

Version: 1.00 **Date de révision 18.07.2016**

Annexe – Scénario d'exposition

Récapitulatif des scénarios d'exposition

L'annexe fait partie de la fiche de données de sécurité. La numérotation séparée des pages est due à des raisons purement techniques

ES 1 3

Fabrication, Intermédiaire, Formulation, Distribution de la substance

SU3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC14, PROC15; ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a

ES 2 9

Utilisation en tant que réactif de laboratoire

SU3; PROC10, PROC15; ERC4

ES 3 14

Utilisation en tant que réactif de laboratoire

SU 22; PROC10, PROC15; ERC8a

ES 4 21

Utilisation dans des revêtements

SU3; PROC5, PROC8a, PROC10, PROC13; ERC4

ES 5 26

Utilisation dans des revêtements

SU 22; PROC5, PROC8a, PROC10, PROC13; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f

ES 6 33

Utilisation dans des revêtements

SU 21; PC1, PC4, PC5, PC9a, PC9c, PC9b, PC10, PC15, PC24, PC31

ES 7 39

Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage, Agents de liaison

SU3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13; ERC5

ES 8 45

Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage, Agents de liaison

SU 22; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11; ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f

ES 9 53

Fabrication de produits en caoutchouc, Utilisation dans l'industrie du caoutchouc

SU3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14; ERC6d

ES 10 59

Production de polymères, utilisation comme monomère

SU3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15; ERC6d

ES 11 65

Production de polymères, utilisation comme monomère

SU 22; PROC8a; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f

ES 12 72

Transformation des polymères

Quick-FDS [20828-41509-26628-017764] - 2025-01-08 - 11:31:50

SU3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15; ERC6d

ES 13 78

Transformation des polymères

SU 22; PROC8a; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f

ES 14 85

Utilisation dans des agents de nettoyage

SU3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19; ERC4

ES 15 91

Utilisation dans des agents de nettoyage

SU 22; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19; ERC8a

ES 16 98

Utilisation dans des agents de nettoyage

SU 21; PC3, PC4, PC9a, PC9b, PC9c, PC24, PC32, PC35, PC38

ES 17 104

Utilisation dans les produits chimiques de champs pétrolifères et lors de l'extraction de pétrole

SU3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b; ERC4

ES 18 109

Utilisation dans les produits chimiques de champs pétrolifères et lors de l'extraction de pétrole

SU 22; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b; ERC8d

ES 19 116

Agent gonflant

SU3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b, PROC9, PROC12; ERC4, ERC10a

ES 20 121

Exploitation minière

SU3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9; ERC8d

ES 21 127

Produits phytopharmaceutiques

SU 22; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13, PROC19; ERC8a, ERC8d

ES 22 134

Produits antigel et de dégivrage

SU 22; PROC1, PROC2, PROC8b, PROC11, PROC19; ERC8d

ES 23 141

Produits antigel et de dégivrage

SU 21; PC4

ES 24 146

Substances explosives, Fabrication

SU 22; PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b; ERC8d

ES 1

1. Titre court du scénario d'exposition:
Fabrication, Intermédiaire, Formulation, Distribution de la substance

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU3:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégories de processus	: **PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC6:** Opérations de calandrage **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage) **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **PROC14:** Production de préparations ou d'articles par pastillage, compression, extrusion, granulation **PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégories de rejet dans l'environnement	: **ERC1:** Fabrication de substances **ERC2:** Formulation de préparations **ERC4:** Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles **ERC6a:** Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires)

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour:
ERC1: Fabrication de substances
ERC2: Formulation de préparations
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles
ERC6a: Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires)

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	: 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	: 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques

typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.

Remarques : Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques : Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques : Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants)
PROC6: Opérations de calandrage
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage)
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau
PROC14: Production de préparations ou d'articles par pastillage, compression, extrusion, granulation
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques : Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs : On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de

	soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un

	apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Formation de mousse, Production d'objets à base de mousse, PROC12	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas

	d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC7		Inhalation		25 ppm	0,05
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC7		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC7		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC8a		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		150 ppm	0,30
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,037
PROC9		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC12		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00

PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,074
PROC14		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC19		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		28,29 mg/kg/jour	0,15

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 2

1. Titre court du scénario d'exposition:
Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**SU3:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégories de processus	:	**PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC4:** Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique : 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques : Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue : 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques : Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.

Remarques : Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques : Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques : Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC10: Application au rouleau ou au pinceau PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques	: Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs	: On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection

	des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Formation de mousse, Production d'objets à base de mousse, PROC12	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas

	d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC7		Inhalation		25 ppm	0,05
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC7		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC7		Inhalation		50 ppm	0,10

		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC8a		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		150 ppm	0,30
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,037
PROC9		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC12		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,074
PROC14		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC19		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		28,29 mg/kg/jour	0,15

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 3

1. Titre court du scénario d'exposition:
Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**SU 22:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
Catégories de processus	:	**PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC8a:** Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique : 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques : Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue : 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques : Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.

Remarques : Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques : Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques : Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC10: Application au rouleau ou au pinceau PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques	: Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs	: On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Machine, Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle

d'échantillonnage, PROC5	provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements,	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle

Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants

	appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR

PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,07 mg/kg/jour	0,00
PROC5		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC5		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		360 ppm	0,72
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC8a		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,14 mg/kg/jour	0,001
PROC8a		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8a		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC9		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,007
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,46 mg/kg/jour	0,09
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC11		Inhalation		252 ppm	0,50
		Contact avec la peau		64,28 mg/kg/jour	0,35
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC11		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC14		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC14		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		3,43 mg/kg/jour	0,02
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC19		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,97 mg/kg/jour	0,09
PROC19		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		141,43 mg/kg/jour	0,76

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 4

1. Titre court du scénario d'exposition:
Utilisation dans des revêtements

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU3:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégories de processus	: **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage
Catégories de rejet dans l'environnement	: **ERC4:** Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour:
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	: 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	: 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.
Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques	: Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants)
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non

spécialisées
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	: Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques	: Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs	: On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle

	provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un

	apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Formation de mousse, Production d'objets à base de mousse, PROC12	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04

PROC5		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC7		Inhalation		25 ppm	0,05
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC7		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC7		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC8a		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		150 ppm	0,30
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,037
PROC9		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC12		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,074
PROC14		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC19		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		28,29 mg/kg/jour	0,15

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 5

1. Titre court du scénario d'exposition:
Utilisation dans des revêtements

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU 22:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
Catégories de processus	: **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage
Catégories de rejet dans l'environnement	: **ERC8a:** Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts **ERC8c:** Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice **ERC8d:** Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts **ERC8f:** Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour:
ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts
ERC8c: Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice
ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts
ERC8f: Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	: 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	: 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.
Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques : Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques : Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées PROC10: Application au rouleau ou au pinceau PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques : Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs : On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.

Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.

Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.

Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un

	apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Machine, Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Transferts de matière en vrac,	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle

Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.

Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée.

	Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,07 mg/kg/jour	0,00
PROC5		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC5		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		360 ppm	0,72
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC8a		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,14 mg/kg/jour	0,001
PROC8a		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8a		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC9		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,007
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,46 mg/kg/jour	0,09
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60

		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC11		Inhalation		252 ppm	0,50
		Contact avec la peau		64,28 mg/kg/jour	0,35
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC11		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC14		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC14		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		3,43 mg/kg/jour	0,02
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC19		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,97 mg/kg/jour	0,09
PROC19		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		141,43 mg/kg/jour	0,76

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 6

1. Titre court du scénario d'exposition:

Utilisation dans des revêtements

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU 21:** Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)
Catégorie de produit chimique	: **PC1:** Adhésifs, produits d'étanchéité PC4: Produits antigel et de dégivrage PC5: Fournitures pour les Artistes et préparations pour les loisirs **PC9a:** Revêtements et peintures, solvants, diluants **PC9c:** Peintures au doigt **PC9b:** Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler **PC10:** Mélanges pour le bâtiment et la construction noncouvertes ailleurs **PC15:** Produits de traitement de surfaces non métalliques **PC24:** Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage **PC31:** Produits lustrant et mélanges de cires

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour:

PC1, PC4, PC5, PC9, PC10, PC15, PC24, PC31: Adhésifs, produits d'étanchéité, Produits antigel et de dégivrage, Fournitures pour les Artistes et préparations pour les loisirs, Vernis et Peintures, Matières de remplissage, Mastics, Diluants, Mélanges pour le bâtiment et la construction noncouvertes ailleurs, Produits de traitement de surfaces non métalliques, Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage, Produits lustrant et mélanges de cires

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 100 %
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	: Substance liquide
Pression de vapeur	: 24 hPa

Quantité utilisée

Remarques	: Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 37.500 g

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques	: Couvre une utilisation allant jusqu'à 4 jours/an, Couvre une exposition allant jusqu'à 8 heures/utilisation

Facteurs humains qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Exposition par la peau	: Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 6.600,00 cm2

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition des consommateurs

Remarques	: Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré

Conditions et mesures en lien avec la protection du consommateur (par ex. conseils pour comment se comporter, protection personnelle et hygiène)

Voie d'application	: Adhésifs, produits d'étanchéité, Colles, utilisation non professionnelle
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 30 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 35,73 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 9 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 4 heures/utilisation

Voie d'application	: Adhésifs, produits d'étanchéité, Colles pour le "fait main" (colle à moquette, colle à mosaïque, colle à parquet)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 30 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 110,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 6.390 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 6 heures/utilisation
Voie d'application	: Adhésifs, produits d'étanchéité, Colle en spray
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 30 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 6 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 35,73 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 85 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 4 heures/utilisation
Voie d'application	: Adhésifs, produits d'étanchéité, produits d'étanchéité
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 30 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 35,73 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 75 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 1 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits d'assainissement de l'air, Assainissement de l'air, action instantanée (bombes aérosol)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 4 jours/an, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 0,1 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,25 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits d'assainissement de l'air, Assainissement de l'air, action continue (solideet liquide)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 10 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 35,73 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 0,48 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 8 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits antigel et de dégivrage, Lavage de vitres de voiture
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 1 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 0,5 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,02 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits antigel et de dégivrage, Versement dans le radiateur
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 10 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 2.000 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,17 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits antigel et de dégivrage, Antigel de serrure
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %,

	Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 214,40 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 4 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,25 heures/utilisation
Voie d'application	: Revêtements et peintures, solvants, diluants, Peinture murale au latex
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 1,5 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 4 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 2.760 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,20 heures/utilisation
Voie d'application	: Revêtements et peintures, solvants, diluants, Peinture à base d'eau, riche en solvants, très recouvrante
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 27,5 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 6 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 744 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,20 heures/utilisation
Voie d'application	: Revêtements et peintures, solvants, diluants, Bombe aérosol
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 2 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 215 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,33 heures/utilisation
Voie d'application	: Revêtements et peintures, solvants, diluants, Décapant (décapant pour peinture, colle, papier-peint, joints)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 3 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 857,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 491 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,00 heures/utilisation
Voie d'application	: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler, Enduits et mastic
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 2 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 12 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 35,73 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 85 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 4 heures/utilisation
Voie d'application	: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler, Enduits et égalisateurs pour sols
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 2 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 12 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 857,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 13.800 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,00 heures/utilisation
Voie d'application	: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler, pâte à modeler
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 1 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à

	254,40 cm2, Pour chaque utilisation, suppose une quantité ingérée de 1 g
Voie d'application	: Peintures au doigt
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 254,40 cm2, Pour chaque utilisation, suppose une quantité ingérée de 1,35 g
Voie d'application	: Produits de traitement de surfaces non métalliques, Peinture à base d'eau, riche en solvants, très recouvrante
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 27,5 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 6 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 744 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,20 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits de traitement de surfaces non métalliques, Bombe aérosol
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 2 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 215 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,33 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits de traitement de surfaces non métalliques, Décapants (décapant pour peinture, colle, papier-peint, joints)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 3 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 857,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 491 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,00 heures/utilisation
Voie d'application	: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage, Liquides
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 100 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 4 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 468,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 2.200 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,17 heures/utilisation
Voie d'application	: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage, Colles
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 20 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 10 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 468,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 34 g
Voie d'application	: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage, Aérosols
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 6 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 73 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,17 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits lustrant et mélanges de cires, Cirages, cire / crème (parquet, meubles, chaussures)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 29 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 430,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à

	142 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 1,23 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits lustrant et mélanges de cires, Cirages, aérosol (meubles, chaussures)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 8 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 430,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 35 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,33 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants), Produits de lessive et de vaisselle
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 5 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 857,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 15 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,5 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants), Produits d'entretiens, liquides (produits d'entretien multi-usages, produits sanitaires, produits nettoyants pour le sol, produits nettoyants pour les vitres, produits nettoyants pour les tapis, produits nettoyants pour les métaux)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 5 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 128 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 857,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 27 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,33 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants), Produits d'entretien, vaporisateurs (produits d'entretien multi-usages, produits sanitaires, produits nettoyants pour les vitres)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 15 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 128 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 35 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,17 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits pour soudage et brasage (avec revêtements de flux et fils avec âme en flux), produits de flux
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 20 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 12 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 1 heures/utilisation

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR

	d'Evaluation de l'Exposition
	ECETOC TRA

L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique. Utiliser le modèle ECETOC TRA. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

ES 7

1. Titre court du scénario d'exposition:
Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage, Agents de liaison

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU3:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégories de processus	: **PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC6:** Opérations de calandrage **PROC7:** Pulvérisation dans des installations industrielles **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage) **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage
Catégories de rejet dans l'environnement	: **ERC5:** Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour:
ERC5: Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	: 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	: 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.
Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques : Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants)
PROC6: Opérations de calandrage
PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage)
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques : Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs : On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.

Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.

Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de

	soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Formation de mousse, Production d'objets à base de mousse, PROC12	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un

apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC7		Inhalation		25 ppm	0,05
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC7		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC7		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC8a		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		150 ppm	0,30
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,037
PROC9		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC12		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,074
PROC14		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC19		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		28,29 mg/kg/jour	0,15

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 8

1. Titre court du scénario d'exposition:

Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage, Agents de liaison

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU 22:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
Catégories de processus	: **PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC6:** Opérations de calandrage **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage) **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **PROC11:** Pulvérisation en dehors d'installations industrielles
Catégories de rejet dans l'environnement	: **ERC8a:** Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts **ERC8b:** Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes ouverts **ERC8c:** Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice **ERC8d:** Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts **ERC8e:** Utilisation extérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes ouverts **ERC8f:** Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts ERC8b: Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes ouverts ERC8c: Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts ERC8e: Utilisation extérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes ouverts ERC8f: Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	: 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques : Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue : 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques : Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.

Remarques : Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques : Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques : Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants)
PROC6: Opérations de calandrage
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage)
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau
PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques : Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs : On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Machine, Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys),	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle

Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC6	provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle

maintenance de l'équipement, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC10	provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas

	d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002

PROC4		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,07 mg/kg/jour	0,00
PROC5		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC5		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		360 ppm	0,72
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC8a		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,14 mg/kg/jour	0,001
PROC8a		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8a		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC9		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,007
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,46 mg/kg/jour	0,09
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC11		Inhalation		252 ppm	0,50
		Contact avec la peau		64,28 mg/kg/jour	0,35
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC11		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC14		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC14		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		3,43 mg/kg/jour	0,02
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC19		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,97 mg/kg/jour	0,09
PROC19		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		141,43 mg/kg/jour	0,76

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 9

1. Titre court du scénario d'exposition:
Fabrication de produits en caoutchouc, Utilisation dans l'industrie du caoutchouc

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU3:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégories de processus	: **PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC6:** Opérations de calandrage **PROC7:** Pulvérisation dans des installations industrielles **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage) **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage **PROC14:** Production de préparations ou d'articles par pastillage, compression, extrusion, granulation
Catégories de rejet dans l'environnement	: **ERC6d:** Utilisation industrielle de régulateurs de processus pour les processus de polymérisation dans la production de résines, caoutchouc, polymères

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6d: Utilisation industrielle de régulateurs de processus pour les processus de polymérisation dans la production de résines, caoutchouc, polymères

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	: 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	: 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.
Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques : Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques : Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants)
PROC6: Opérations de calandrage
PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage)
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage
PROC14: Production de préparations ou d'articles par pastillage, compression, extrusion, granulation

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques : Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs : On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.

Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un

d'échantillonnage, PROC2	apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre

	de Type A ou mieux.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Formation de mousse, Production d'objets à base de mousse, PROC12	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un

	apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC7		Inhalation		25 ppm	0,05
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC7		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC7		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC8a		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		150 ppm	0,30
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,037
PROC9		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC12		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,074
PROC14		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10

		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC19		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		28,29 mg/kg/jour	0,15

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 10

1. Titre court du scénario d'exposition:
Production de polymères, utilisation comme monomère

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU3:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégories de processus	: **PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC6:** Opérations de calandrage **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage) **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage **PROC14:** Production de préparations ou d'articles par pastillage, compression, extrusion, granulation **PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégories de rejet dans l'environnement	: **ERC6d:** Utilisation industrielle de régulateurs de processus pour les processus de polymérisation dans la production de résines, caoutchouc, polymères

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6d: Utilisation industrielle de régulateurs de processus pour les processus de polymérisation dans la production de résines, caoutchouc, polymères

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	: 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	: 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.
Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques : Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques : Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d’exposition.
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou importants)
PROC6: Opérations de calandrage
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage)
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage
PROC14: Production de préparations ou d’articles par pastillage, compression, extrusion, granulation
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques : Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs : On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.

Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un

d'échantillonnage, PROC2	apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre

	de Type A ou mieux.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Formation de mousse, Production d'objets à base de mousse, PROC12	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un

	apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC7		Inhalation		25 ppm	0,05
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC7		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC7		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC8a		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		150 ppm	0,30
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,037
PROC9		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC12		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,074
PROC14		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10

		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC19		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		28,29 mg/kg/jour	0,15

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 11

1. Titre court du scénario d'exposition:

Production de polymères, utilisation comme monomère

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**SU 22:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
Catégories de processus	:	**PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC8a:** Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts **ERC8c:** Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice **ERC8d:** Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts **ERC8f:** Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts ERC8c: Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts ERC8f: Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	:	0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	:	Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	:	360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	:	Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.
Remarques	:	Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques	:	Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques	: Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	: Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques	: Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs	: On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Machine, Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection

	des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert /	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à

déversement à partir de conteneurs, PROC8a	provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.

	S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection

des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,07 mg/kg/jour	0,00
PROC5		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC5		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		360 ppm	0,72
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC8a		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,14 mg/kg/jour	0,001
PROC8a		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8a		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC9		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,007
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,46 mg/kg/jour	0,09
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC11		Inhalation		252 ppm	0,50
		Contact avec la peau		64,28 mg/kg/jour	0,35
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC11		Inhalation		100 ppm	0,20

		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC14		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC14		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		3,43 mg/kg/jour	0,02
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC19		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,97 mg/kg/jour	0,09
PROC19		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		141,43 mg/kg/jour	0,76

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 12

1. Titre court du scénario d'exposition:
Transformation des polymères

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU3:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégories de processus	: **PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC6:** Opérations de calandrage **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage) **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage **PROC14:** Production de préparations ou d'articles par pastillage, compression, extrusion, granulation **PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégories de rejet dans l'environnement	: **ERC6d:** Utilisation industrielle de régulateurs de processus pour les processus de polymérisation dans la production de résines, caoutchouc, polymères

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6d: Utilisation industrielle de régulateurs de processus pour les processus de polymérisation dans la production de résines, caoutchouc, polymères

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	: 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	: 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.
Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques : Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques : Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants)
PROC6: Opérations de calandrage
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage)
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage
PROC14: Production de préparations ou d'articles par pastillage, compression, extrusion, granulation
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques : Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs : On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.

Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un

d'échantillonnage, PROC2	apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre

	de Type A ou mieux.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Formation de mousse, Production d'objets à base de mousse, PROC12	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un

	apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC7		Inhalation		25 ppm	0,05
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC7		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC7		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC8a		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		150 ppm	0,30
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,037
PROC9		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC12		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,074
PROC14		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10

		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC19		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		28,29 mg/kg/jour	0,15

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 13
1. Titre court du scénario d'exposition:
Transformation des polymères

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**SU 22:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
Catégories de processus	:	**PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC8a:** Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts **ERC8c:** Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice **ERC8d:** Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts **ERC8f:** Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour:
ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts
ERC8c: Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice
ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts
ERC8f: Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	:	0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	:	Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	:	360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	:	Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.
Remarques	:	Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques	:	Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques	: Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	: Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques	: Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs	: On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Machine, Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection

	des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert /	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à

déversement à partir de conteneurs, PROC8a	provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.

	S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection

des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,07 mg/kg/jour	0,00
PROC5		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC5		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		360 ppm	0,72
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC8a		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,14 mg/kg/jour	0,001
PROC8a		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8a		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC9		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,007
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,46 mg/kg/jour	0,09
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC11		Inhalation		252 ppm	0,50
		Contact avec la peau		64,28 mg/kg/jour	0,35
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC11		Inhalation		100 ppm	0,20

		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC14		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC14		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		3,43 mg/kg/jour	0,02
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC19		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,97 mg/kg/jour	0,09
PROC19		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		141,43 mg/kg/jour	0,76

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 14

1. Titre court du scénario d'exposition:
Utilisation dans des agents de nettoyage

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU3:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégories de processus	: **PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC7:** Pulvérisation dans des installations industrielles **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage) **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage **PROC19:** Mélange manuel entraînant un contact intime avecla peau; seuls des EPI sont disponibles
Catégories de rejet dans l'environnement	: **ERC4:** Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	: 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	: 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.
Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques : Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques : Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d’exposition.
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou importants)
PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage)
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage
PROC19: Mélange manuel entraînant un contact intime avecla peau; seuls des EPI sont disponibles

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques : Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs : On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.

Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants

	appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert /	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un

déversement à partir de conteneurs, PROC8a	apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Formation de mousse, Production d'objets à base de mousse, PROC12	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants

	appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC7		Inhalation		25 ppm	0,05
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC7		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC7		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC8a		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		150 ppm	0,30
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,037
PROC9		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC12		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,074
PROC14		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC19		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		28,29 mg/kg/jour	0,15

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 15

1. Titre court du scénario d'exposition:
Utilisation dans des agents de nettoyage

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU 22:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
Catégories de processus	: **PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage) **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **PROC11:** Pulvérisation en dehors d'installations industrielles **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage **PROC19:** Mélange manuel entraînant un contact intime avecla peau; seuls des EPI sont disponibles
Catégories de rejet dans l'environnement	: **ERC8a:** Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour:
ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	: 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	: 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.
Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques : Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques : Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants)
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage)
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau
PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage
PROC19: Mélange manuel entraînant un contact intime avecla peau; seuls des EPI sont disponibles

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques : Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs : On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.

Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants

	appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Machine, Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle

	provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à

maintenance de l'équipement, PROC10	éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection

des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.

Activités de laboratoire, PROC15 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.

Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19 : Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19 : L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,07 mg/kg/jour	0,00
PROC5		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC5		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		360 ppm	0,72
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC8a		Inhalation		100 ppm	0,20

		Contact avec la peau		0,14 mg/kg/jour	0,001
PROC8a		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8a		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC9		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,007
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,46 mg/kg/jour	0,09
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC11		Inhalation		252 ppm	0,50
		Contact avec la peau		64,28 mg/kg/jour	0,35
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC11		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC14		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC14		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		3,43 mg/kg/jour	0,02
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC19		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,97 mg/kg/jour	0,09
PROC19		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		141,43 mg/kg/jour	0,76

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 16

1. Titre court du scénario d'exposition:

Utilisation dans des agents de nettoyage

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU 21:** Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)
Catégorie de produit chimique	: **PC3:** Produits d'assainissement de l'air **PC4:** Produits antigel et de dégivrage **PC9a:** Revêtements et peintures, solvants, diluants **PC9b:** Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler **PC9c:** Peintures au doigt **PC24:** Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage **PC32:** Préparations et composés à base de polymères **PC35:** Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) **PC38:** Produits pour soudage et brasage (avec revêtements de flux et fils avec âme en flux), produits de flux

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour:

PC3, PC4, PC9, PC24, PC32, PC35, PC38: Produits d'assainissement de l'air, Produits antigel et de dégivrage, Vernis et Peintures, Matières de remplissage, Mastics, Diluants, Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage, Préparations et composés à base de polymères, Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants), Produits pour soudage et brasage (avec revêtements de flux et fils avec âme en flux), produits de flux

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 100 %
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	: Substance liquide
Pression de vapeur	: 24 hPa

Quantité utilisée

Remarques	: Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 37.500 g

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques	: Couvre une utilisation allant jusqu'à 4 jours/an, Couvre une exposition allant jusqu'à 8 heures/utilisation

Facteurs humains qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Exposition par la peau	: Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 6.600,00 cm2

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition des consommateurs

Remarques	: Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré

Conditions et mesures en lien avec la protection du consommateur (par ex. conseils pour comment se comporter, protection personnelle et hygiène)

Voie d'application	: Adhésifs, produits d'étanchéité, Colles, utilisation non professionnelle
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 30 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 35,73 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 9 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à

	4 heures/utilisation
Voie d'application	: Adhésifs, produits d'étanchéité, Colles pour le "fait main" (colle à moquette, colle à mosaïque, colle à parquet)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 30 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 110,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 6.390 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 6 heures/utilisation
Voie d'application	: Adhésifs, produits d'étanchéité, Colle en spray
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 30 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 6 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 35,73 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 85 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 4 heures/utilisation
Voie d'application	: Adhésifs, produits d'étanchéité, produits d'étanchéité
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 30 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 35,73 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 75 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 1 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits d'assainissement de l'air, Assainissement de l'air, action instantanée (bombes aérosol)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 4 jours/an, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 0,1 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,25 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits d'assainissement de l'air, Assainissement de l'air, action continue (solideet liquide)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 10 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 35,73 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 0,48 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 8 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits antigel et de dégivrage, Lavage de vitres de voiture
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 1 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 0,5 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,02 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits antigel et de dégivrage, Versement dans le radiateur
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 10 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 2.000 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,17 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits antigel et de dégivrage, Antigel de serrure

Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 214,40 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 4 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,25 heures/utilisation
Voie d'application	: Revêtements et peintures, solvants, diluants, Peinture murale au latex
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 1,5 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 4 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 2.760 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,20 heures/utilisation
Voie d'application	: Revêtements et peintures, solvants, diluants, Peinture à base d'eau, riche en solvants, très recouvrante
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 27,5 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 6 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 744 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,20 heures/utilisation
Voie d'application	: Revêtements et peintures, solvants, diluants, Bombe aérosol
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 2 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 215 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,33 heures/utilisation
Voie d'application	: Revêtements et peintures, solvants, diluants, Décapant (décapant pour peinture, colle, papier-peint, joints)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 3 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 857,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 491 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,00 heures/utilisation
Voie d'application	: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler, Enduits et mastic
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 2 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 12 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 35,73 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 85 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 4 heures/utilisation
Voie d'application	: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler, Enduits et égalisateurs pour sols
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 2 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 12 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 857,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 13.800 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,00 heures/utilisation
Voie d'application	: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler, pâte à modeler
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 1 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant

	jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 254,40 cm2, Pour chaque utilisation, suppose une quantité ingérée de 1 g
Voie d'application	: Peintures au doigt
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 254,40 cm2, Pour chaque utilisation, suppose une quantité ingérée de 1,35 g
Voie d'application	: Produits de traitement de surfaces non métalliques, Peinture à base d'eau, riche en solvants, très recouvrante
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 27,5 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 6 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 744 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,20 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits de traitement de surfaces non métalliques, Bombe aérosol
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 2 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 215 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,33 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits de traitement de surfaces non métalliques, Décapants (décapant pour peinture, colle, papier-peint, joints)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 3 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 857,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 491 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,00 heures/utilisation
Voie d'application	: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage, Liquides
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 100 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 4 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 468,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 2.200 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,17 heures/utilisation
Voie d'application	: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage, Colles
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 20 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 10 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 468,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 34 g
Voie d'application	: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage, Aérosols
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 6 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 73 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,17 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits lustrant et mélanges de cires, Cirages, cire / crème (parquet, meubles, chaussures)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 29 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à

	430,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 142 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 1,23 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits lustrant et mélanges de cires, Cirages, aérosol (meubles, chaussures)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 8 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 430,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 35 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,33 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants), Produits de lessive et de vaisselle
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 5 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 857,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 15 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,5 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants), Produits d'entretiens, liquides (produits d'entretien multi-usages, produits sanitaires, produits nettoyants pour le sol, produits nettoyants pour les vitres, produits nettoyants pour les tapis, produits nettoyants pour les métaux)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 5 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 128 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 857,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 27 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,33 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants), Produits d'entretien, vaporisateurs (produits d'entretien multi-usages, produits sanitaires, produits nettoyants pour les vitres)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 15 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 128 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 35 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,17 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits pour soudage et brasage (avec revêtements de flux et fils avec âme en flux), produits de flux
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 20 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 12 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 1 heures/utilisation

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Utiliser le modèle ECETOC TRA. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

ES 17

1. Titre court du scénario d'exposition:

Utilisation dans les produits chimiques de champs pétrolifères et lors de l'extraction de pétrole

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU3:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégories de processus	: **PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
Catégories de rejet dans l'environnement	: **ERC4:** Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	: 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	: 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.
Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques	: Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	: Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques	: Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs	: On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants

	appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de

	soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Formation de mousse, Production d'objets à base de mousse, PROC12	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR

	l'Exposition				
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC7		Inhalation		25 ppm	0,05
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC7		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC7		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC8a		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		150 ppm	0,30
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,037
PROC9		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC12		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,074
PROC14		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC19		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		28,29 mg/kg/jour	0,15

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 18

1. Titre court du scénario d'exposition:

Utilisation dans les produits chimiques de champs pétrolifères et lors de l'extraction de pétrole

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU 22:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
Catégories de processus	: **PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
Catégories de rejet dans l'environnement	: **ERC8d:** Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	: 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	: 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.
Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques	: Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	: Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques	: Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs	: On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants

	appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Machine, Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas

	d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait

	d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des

	gants adaptés répondant à la norme EN374.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,07 mg/kg/jour	0,00
PROC5		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC5		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		360 ppm	0,72
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC8a		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,14 mg/kg/jour	0,001
PROC8a		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8a		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC9		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,007
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,46 mg/kg/jour	0,09
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01

PROC11		Inhalation		252 ppm	0,50
		Contact avec la peau		64,28 mg/kg/jour	0,35
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC11		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC14		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC14		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		3,43 mg/kg/jour	0,02
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC19		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,97 mg/kg/jour	0,09
PROC19		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		141,43 mg/kg/jour	0,76

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 19

1. Titre court du scénario d'exposition:

Agent gonflant

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU3:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégories de processus	: **PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage) **PROC12:** Utilisation d'agents de soufflage dans lafabrication de mousse
Catégories de rejet dans l'environnement	: **ERC4:** Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles **ERC10a:** Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles ERC10a: Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	: 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	: 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.
Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques	: Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter

les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage)
PROC12: Utilisation d'agents de soufflage dans lafabrication de mousse

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	: Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques	: Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs	: On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants

	appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de

	soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Formation de mousse, Production d'objets à base de mousse, PROC12	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR

	l'Exposition				
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC7		Inhalation		25 ppm	0,05
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC7		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC7		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC8a		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		150 ppm	0,30
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,037
PROC9		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC12		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,074
PROC14		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC19		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		28,29 mg/kg/jour	0,15

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 20

1. Titre court du scénario d'exposition:
Exploitation minière

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU3:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégories de processus	: **PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage)
Catégories de rejet dans l'environnement	: **ERC8d:** Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	: 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	: 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.
Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques	: Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants)
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage)

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	: Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques	: Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs	: On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un

	apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production de brouillard par machine, PROC7	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection

	des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Formation de mousse, Production d'objets à base de mousse, PROC12	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC7		Inhalation		25 ppm	0,05
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC7		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC7		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		42,86 mg/kg/jour	0,23
PROC8a		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		150 ppm	0,30
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,037
PROC9		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC10		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC12		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,074
PROC14		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,00
PROC19		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		28,29 mg/kg/jour	0,15

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 21

1. Titre court du scénario d'exposition:
Produits phytopharmaceutiques

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU 22:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
Catégories de processus	: **PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC11:** Pulvérisation en dehors d'installations industrielles **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage **PROC19:** Mélange manuel entraînant un contact intime avecla peau; seuls des EPI sont disponibles
Catégories de rejet dans l'environnement	: **ERC8a:** Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts **ERC8d:** Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour:
ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts
ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	: 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	: 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.
Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions

locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques : Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d’exposition.
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage
PROC19: Mélange manuel entraînant un contact intime avecla peau; seuls des EPI sont disponibles

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques : Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs : On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.

Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.

Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3 : Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas

	d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Machine, Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert /	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un

déversement à partir de conteneurs, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC8a	apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle

brouillard, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC11	provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas

		d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	:	Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	:	L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,07 mg/kg/jour	0,00
PROC5		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC5		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		360 ppm	0,72
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC8a		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,14 mg/kg/jour	0,001
PROC8a		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8a		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04

PROC9		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,007
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,46 mg/kg/jour	0,09
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC11		Inhalation		252 ppm	0,50
		Contact avec la peau		64,28 mg/kg/jour	0,35
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC11		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC14		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC14		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		3,43 mg/kg/jour	0,02
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC19		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,97 mg/kg/jour	0,09
PROC19		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		141,43 mg/kg/jour	0,76

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 22

1. Titre court du scénario d'exposition:
Produits antigel et de dégivrage

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU 22:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
Catégories de processus	: **PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC11:** Pulvérisation en dehors d'installations industrielles **PROC19:** Mélange manuel entraînant un contact intime avecla peau; seuls des EPI sont disponibles
Catégories de rejet dans l'environnement	: **ERC8d:** Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour:
ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	: 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	: 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.
Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques	: Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée

maîtrisée
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles
PROC19: Mélange manuel entraînant un contact intime avecla peau; seuls des EPI sont disponibles

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	: Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques	: Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs	: On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Machine, Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas

	d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs,	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle

PROC8a	apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.

Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas

d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,07 mg/kg/jour	0,00
PROC5		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC5		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		360 ppm	0,72
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC8a		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,14 mg/kg/jour	0,001
PROC8a		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8a		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC9		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,007
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,46 mg/kg/jour	0,09
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC11		Inhalation		252 ppm	0,50
		Contact avec la peau		64,28 mg/kg/jour	0,35
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC11		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58

PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC14		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC14		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		3,43 mg/kg/jour	0,02
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC19		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,97 mg/kg/jour	0,09
PROC19		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		141,43 mg/kg/jour	0,76

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.

ES 23

1. Titre court du scénario d'exposition:

Produits antigel et de dégivrage

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU 21:** Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)
Catégorie de produit chimique	: **PC4:** Produits antigel et de dégivrage

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour:

PC4: Produits antigel et de dégivrage

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 100 %
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	: Substance liquide
Pression de vapeur	: 24 hPa

Quantité utilisée

Remarques	: Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 37.500 g

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques	: Couvre une utilisation allant jusqu'à 4 jours/an, Couvre une exposition allant jusqu'à 8 heures/utilisation

Facteurs humains qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Exposition par la peau	: Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 6.600,00 cm2

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition des consommateurs

Remarques	: Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré

Conditions et mesures en lien avec la protection du consommateur (par ex. conseils pour comment se comporter, protection personnelle et hygiène)

Voie d'application	: Adhésifs, produits d'étanchéité, Colles, utilisation non professionnelle
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 30 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 35,73 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 9 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 4 heures/utilisation
Voie d'application	: Adhésifs, produits d'étanchéité, Colles pour le "fait main" (colle à moquette, colle à mosaïque, colle à parquet)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 30 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 110,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 6.390 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 6 heures/utilisation
Voie d'application	: Adhésifs, produits d'étanchéité, Colle en spray
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 30 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 6 jours/an, Couvre une utilisation allant

	jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 35,73 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 85 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 4 heures/utilisation
Voie d'application	: Adhésifs, produits d'étanchéité, produits d'étanchéité
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 30 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 35,73 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 75 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 1 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits d'assainissement de l'air, Assainissement de l'air, action instantanée (bombes aérosol)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 4 jours/an, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 0,1 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,25 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits d'assainissement de l'air, Assainissement de l'air, action continue (solideet liquide)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 10 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 35,73 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 0,48 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 8 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits antigel et de dégivrage, Lavage de vitres de voiture
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 1 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 0,5 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,02 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits antigel et de dégivrage, Versement dans le radiateur
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 10 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 2.000 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,17 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits antigel et de dégivrage, Antigel de serrure
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 214,40 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 4 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,25 heures/utilisation
Voie d'application	: Revêtements et peintures, solvants, diluants, Peinture murale au latex
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 1,5 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 4 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 2.760 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré,

	Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,20 heures/utilisation
Voie d'application	: Revêtements et peintures, solvants, diluants, Peinture à base d'eau, riche en solvants, très recouvrante
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 27,5 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 6 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 744 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,20 heures/utilisation
Voie d'application	: Revêtements et peintures, solvants, diluants, Bombe aérosol
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 2 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 215 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,33 heures/utilisation
Voie d'application	: Revêtements et peintures, solvants, diluants, Décapant (décapant pour peinture, colle, papier-peint, joints)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 3 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 857,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 491 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,00 heures/utilisation
Voie d'application	: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler, Enduits et mastic
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 2 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 12 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 35,73 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 85 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 4 heures/utilisation
Voie d'application	: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler, Enduits et égalisateurs pour sols
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 2 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 12 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 857,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 13.800 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,00 heures/utilisation
Voie d'application	: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler, pâte à modeler
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 1 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 254,40 cm2, Pour chaque utilisation, suppose une quantité ingérée de 1 g
Voie d'application	: Peintures au doigt
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 254,40 cm2, Pour chaque utilisation, suppose une quantité ingérée de 1,35 g
Voie d'application	: Produits de traitement de surfaces non métalliques, Peinture à base d'eau, riche en solvants, très recouvrante
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 27,5 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 6 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à

	744 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,20 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits de traitement de surfaces non métalliques, Bombe aérosol
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 2 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 215 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,33 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits de traitement de surfaces non métalliques, Décapants (décapant pour peinture, colle, papier-peint, joints)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 3 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 857,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 491 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 2,00 heures/utilisation
Voie d'application	: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage, Liquides
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 100 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 4 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 468,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 2.200 g, Couvre une utilisation dans un garage pour une voiture (34 m3) normalement aéré., Suppose une utilisation dans une pièce de 34 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,17 heures/utilisation
Voie d'application	: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage, Colles
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 20 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 10 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 468,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 34 g
Voie d'application	: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage, Aérosols
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 6 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 73 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,17 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits lustrant et mélanges de cires, Cirages, cire / crème (parquet, meubles, chaussures)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 29 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 430,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 142 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 1,23 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits lustrant et mélanges de cires, Cirages, aérosol (meubles, chaussures)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 50 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 8 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 430,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 35 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,33 heures/utilisation

Voie d'application	: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants), Produits de lessive et de vaisselle
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 5 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 857,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 15 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,5 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants), Produits d'entretiens, liquides (produits d'entretien multi-usages, produits sanitaires, produits nettoyants pour le sol, produits nettoyants pour les vitres, produits nettoyants pour les tapis, produits nettoyants pour les métaux)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 5 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 128 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 857,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 27 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,33 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants), Produits d'entretien, vaporisateurs (produits d'entretien multi-usages, produits sanitaires, produits nettoyants pour les vitres)
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 15 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 128 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 428,00 cm2, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 35 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,17 heures/utilisation
Voie d'application	: Produits pour soudage et brasage (avec revêtements de flux et fils avec âme en flux), produits de flux
Mesures pour le consommateur	: Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 20 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 365 jours/an, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 12 g, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 1 heures/utilisation

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Utiliser le modèle ECETOC TRA. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

ES 24

1. Titre court du scénario d'exposition:
Substances explosives, Fabrication

Groupes d'utilisateurs principaux	: **SU 22:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
Catégories de processus	: **PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
Catégories de rejet dans l'environnement	: **ERC8d:** Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	: 0,32 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Exposition continue	: 360 jours/ an

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Comme mesures techniques typiques, on peut citerles systèmes fermés ou les lessiveuses ou les filtres à charbon actif., Les technologies typiques pour le traitement surplace des effluents gazeux offrent un degré de séparation de 90 %.
Remarques	: Les pratiques communes varient selon les sites, d'où l'utilisation des estimations établies par processus conservatif., Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour calculer votre tonnage/an maximal.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Remarques	: Veuillez utiliser l'outil Excel « ECT Aceton » pour vérifier vos conditions locales.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Remarques	: Lors du traitement et de l'élimination externes des déchets, il faut respecter les dispositions en vigueur.

2.0 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants)
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	: Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Remarques	: Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs	: On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.

Mesures de gestion des risques

Expositions générales (systèmes fermés), (systèmes fermés), Méthode d'échantillonnage, PROC1	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en continu, Méthode d'échantillonnage, PROC2	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC3	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Echantillon provenant d'un cycle fermé ou d'une autre système afin d'éviter toute exposition. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Méthode d'échantillonnage, (systèmes ouverts), PROC4	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Machine, Procédé en lots, Méthode	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle

d'échantillonnage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC5	provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), Procédé en lots, Méthode d'échantillonnage, PROC5	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Calandrage (y compris Banburys), Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Calandrage (y compris Banburys), PROC6	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.

Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8a	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC8b	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage de petits conditionnements, Etablissement spécialisé, Déversement à partir de petits conteneurs, PROC9	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC10	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Laminage, Brossage, Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC10	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée

	répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, PROC11	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Trempage, immersion et coulage, PROC13	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, Ventilation avec Aspiration à la Source, PROC14	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Production ou préparation ou articles par presseà tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 4 heures est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Activités de laboratoire, PROC15	: Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, PROC19	: L'exercice des activités impliquant une exposition de plus de 1 heure est à éviter.Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle

provient des portes, fenêtres etc. Une ventilationcontrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique.Utiliser une protection des yeux adaptée. Placer les stocks importants à l'extérieur.En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Type de valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0,00002
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,01
PROC3		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC4		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC5		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,07 mg/kg/jour	0,00
PROC5		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC5		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		420 ppm	0,84
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC6		Inhalation		360 ppm	0,72
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC8a		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,14 mg/kg/jour	0,001
PROC8a		Inhalation		350 ppm	0,70
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8a		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC8b		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC9		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		6,86 mg/kg/jour	0,04
PROC10		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		1,37 mg/kg/jour	0,007
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,46 mg/kg/jour	0,09
PROC10		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		27,43 mg/kg/jour	0,15
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40
		Contact avec la peau		2,14 mg/kg/jour	0,01
PROC11		Inhalation		252 ppm	0,50
		Contact avec la peau		64,28 mg/kg/jour	0,35
PROC11		Inhalation		200 ppm	0,40

		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC11		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		107,14 mg/kg/jour	0,58
PROC13		Inhalation		250 ppm	0,50
		Contact avec la peau		13,71 mg/kg/jour	0,07
PROC14		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC14		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		3,43 mg/kg/jour	0,02
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,10
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,002
PROC19		Inhalation		300 ppm	0,60
		Contact avec la peau		16,97 mg/kg/jour	0,09
PROC19		Inhalation		100 ppm	0,20
		Contact avec la peau		141,43 mg/kg/jour	0,76

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. Il n'existe pas d'expertise concernant l'exposition environnementale.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échellepeuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "". Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés.