

GREENER 绿林

DIGITAL ELECTRIC
SOLDERING IRON
数显锂电烙铁

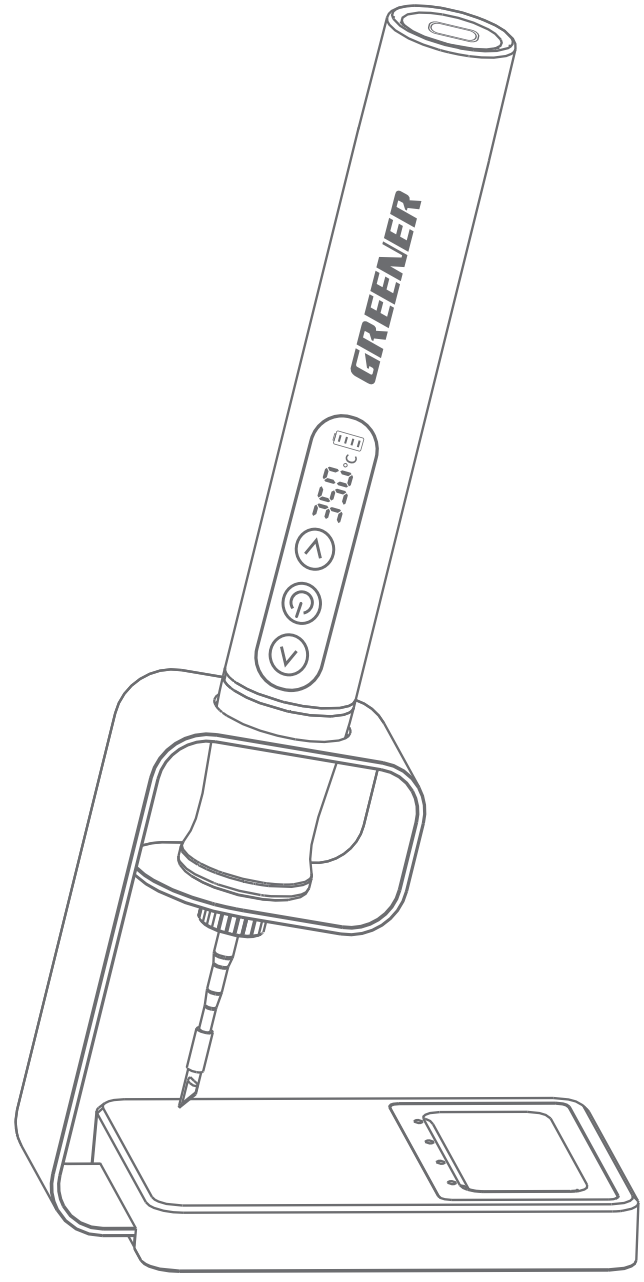

使用说明书 044030

使用前请仔细阅读本使用说明书，并保存备查。

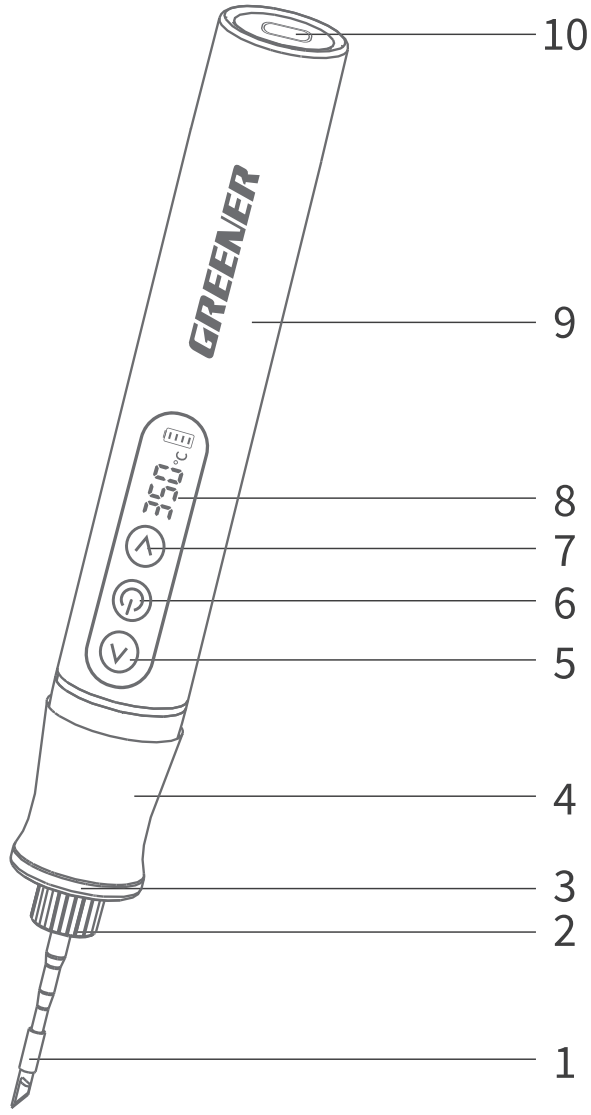

产品清单： 电烙铁×1

烙铁头×1

电源线×1

产品结构： 1.烙铁头

2.紧固螺母

3.LED光圈

4.阻热硅胶套

5.温度下调按钮

6.电源按钮

7.温度上调按钮

8.LED 显示屏

9.手柄

10.USB-C 充电口

※注意事项

⚠ 注意事项：

- 使用烙铁时请集中注意力，防止事故发生，确保操作安全。
- 使用烙铁时请握紧手柄。请勿触摸烙铁头或工作区域，否则可能会烫伤。
- 建议佩戴耐热手套和安全眼镜，以防止烫伤和飞溅物伤害。
- 确保工作环境通风良好，以防止热量积聚和有害气体的积累。
- 使用烙铁后，请断开电源。待其完全冷却后再存放，以防止任何与余热相关的风险。
- 不使用时，请将烙铁放置在烙铁架上。这可以防止烙铁滚动并降低意外烫伤的风险。
- 将烙铁远离纸张和布料等易燃材料，以降低火灾风险。
- 请将烙铁放在儿童和宠物接触不到的地方，以免意外接触到高温工具。
- 请勿将烙铁暴露在热源或明火下。避免阳光直射。

※注意事项


- 请勿拆卸烙铁。
- 请勿使烙铁受到撞击。
- 请勿将多台烙铁放在同一个盒子或抽屉里，因为这可能会导致短路。
- 请勿使用其他设备专用或质量不合格的充电器为烙铁充电。
- 为获得最佳电池性能，请在 15°C 至 25°C（59°F 至 77°F）的温度下使用烙铁。
- 如果接触到电池漏液，请用大量清水冲洗接触部位并立即就医。
- 避免烙铁长时间空电放置，避免不使用时长时间处于充电状态。
- 长时间存放烙铁后，建议进行多次完全充电和放电，以达到最佳性能。
- 根据当地法规单独处理废旧电池。

※ 电烙铁充电

- 请使用输出功率为 5V 2 A 的充电器为烙铁充电。
- 建议首次使用前将烙铁充满电。
- 烙铁上的充电端口设计用于兼容 USB-C 接口。
- 充电期间，电池图标边框呈白色常亮，电量条闪烁以指示当前电池电量。当烙铁充满电后，整个电池图标将变为白色常亮。
- 当电池电量不足时，电池指示灯将持续闪烁 5-10 秒，提醒您充电。

※ 电烙铁的安装和使用

第一步:安装烙铁头

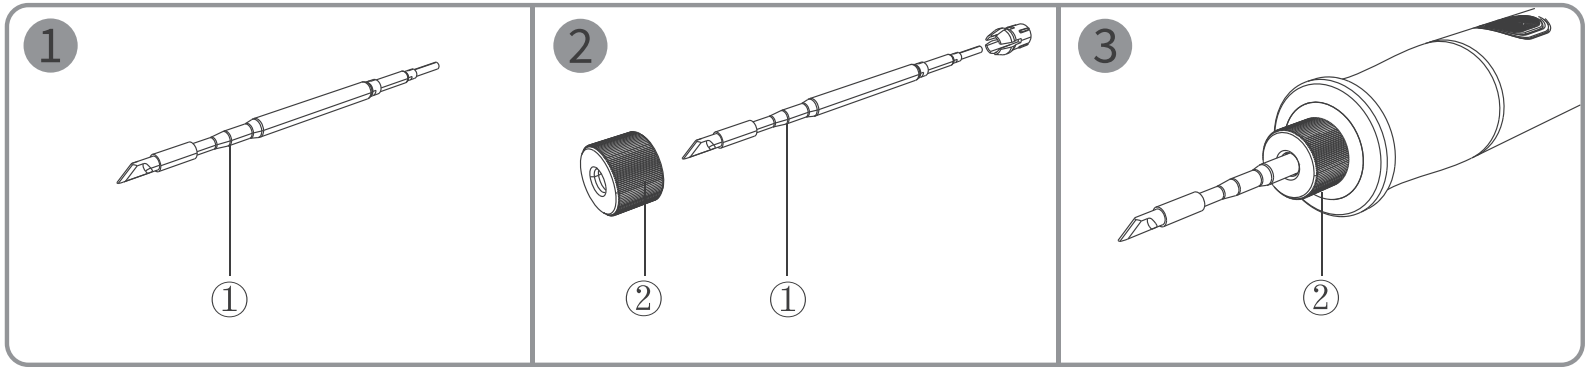


1、取出烙铁头。

2、用手向左转动②紧固螺钉，打开它。

3、然后插入①烙铁头，用手将锁紧螺母②向右转动，锁紧烙铁头。

第二步:启动电烙铁

按住电源按钮 3 秒钟即可打开烙铁。LED 指示灯亮起白色，烙铁开始加热。

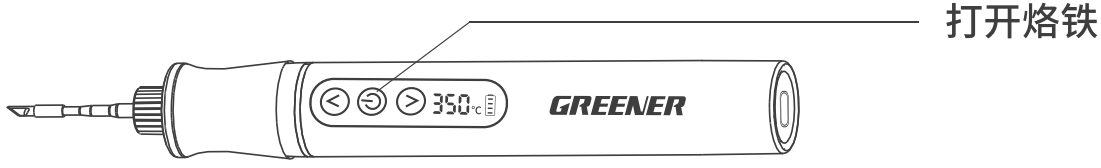

※ 电烙铁的安装和使用

⚠ 注意：

如果烙铁头安装不正确，当烙铁应该开始加热时，显示屏上会闪烁“S-E”。
这表示烙铁无法加热。出现此错误时，烙铁将在 10 秒内自动关机。
在这种情况下，您需要重新正确安装烙铁头才能解决问题。


第三步：（可选）更改温度单位

要在华氏度和摄氏度之间切换，请按两次电源按钮。



第四步：（可选）升高或降低温度

要升高温度，请按“升高温度”按钮。
要降低温度，请按“降低温度”按钮。

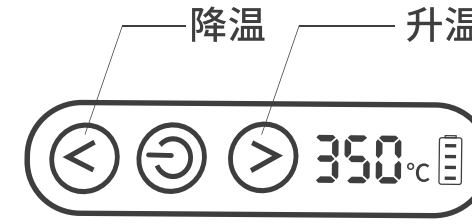


※ 电烙铁的安装和使用

⚠ 注意：

如果烙铁加热至 350°C，您可以根据需要在 150°C 至 550°C 之间调节温度。

第五步:调节电烙铁的角度


为获得最佳效果，建议在焊接过程中将烙铁与焊接点保持 45° 角。

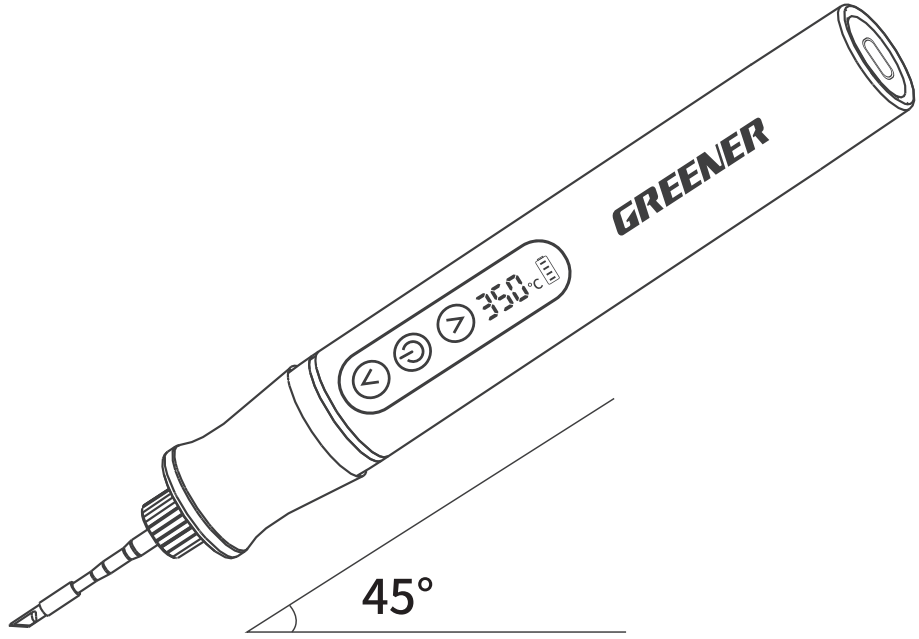

※ 电烙铁的安装和使用

第六步:(可选)更换烙铁头


旋转紧固件,从电烙铁上取下紧固件,从电烙铁机身上取下烙铁头,安装新的烙铁头和紧固件到机身上。

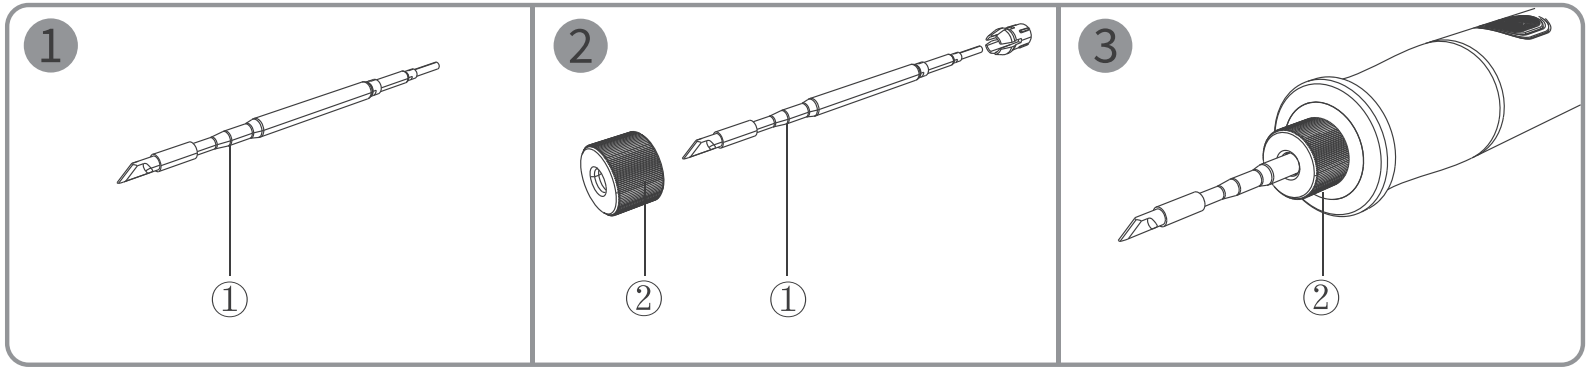

⚠ 注意:

1. 更换烙铁头前,请断开所有电源。请等待烙铁完全冷却,以免烫伤。
2. 使用镊子等工具将烙铁头从烙铁主体上取下,以免烫伤。
3. 更换烙铁头后,请确保新烙铁头已正确安装。

※ 自动休眠

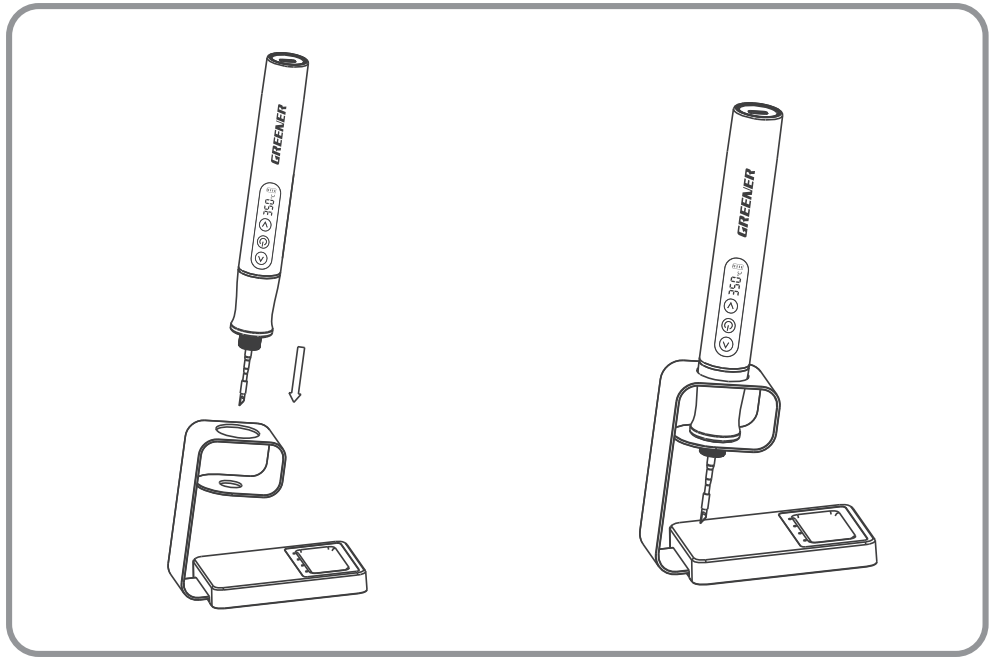

⚠ 注意：

1. 烙铁达到预设温度后，如果烙铁静止不动15秒，将自动进入睡眠模式。在此状态下，屏幕上将显示“SLP”。您可以拿起烙铁，烙铁将自动重新加热至预设温度。

2. 如果烙铁静止不动12分钟，将自动关机。

※产品规格

产品名称	直流电烙铁
充电输入参数	5V 2A
使用时充电输入参数	5V 3A
充电时间	1.5-2 小时
预热时间	大约10秒
温度单位	F/°C
预设启动温度	350°C（662°F）
操作温度	150°°C-550°C（302°F-1022°F）
电烙铁重量	107g
电烙铁材料	铝合金+硅胶
烙铁头材料	铜+不锈钢
电池容量	2600mAh

※故障解决方案

故障	原因	解决方案
显示屏上闪烁“S-E”， 烙铁无法加热。	焊接头可能损坏或 放置不当。	重新安装焊接头， 确保其牢固就位。
打开后自动关闭	电量耗尽	给烙铁充电
长时间连续使用后 电烙铁自动关闭	电烙铁自动关闭以避免产品 过热和潜在的电池损坏。	重启电烙铁
充电时电烙铁不能使用	充电线的输出低于5V/3A	用正确的充电线替换， 输入不应低于5V/3A.

※清洁与维护&使用技巧

清洁与维护

- 不使用时，请保持烙铁清洁干燥。
- 使用干净的干布擦拭烙铁的 USB-C 端口。

使用技巧

- 开始焊接工作前，请打开烙铁并使其达到预设温度。
- 准备好焊锡丝、待焊接的电子元件或电线以及助焊剂。
- 使用海绵清洁烙铁头前，请先用水润湿海绵。但请确保海绵不要太湿，以免水容易被拧干。
- 使用合适的温度并控制焊接时间，以防止元件或电线因过热而损坏。

尊敬的用户:

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与购买的平台联系进行维修或更换。

保修须知:

1. **正常使用情况下，自购买之日起12个月内，**非人为质量问题引起的产品故障属于保修。

   用户要求保修时必须出示购买票据和保修卡、并经授权维修中心核实，否则不具备保修权利。

(1) 确实因质量原因导致的故障给予保修。

(2) 保修时请出示整机，保修卡及发票正本。

(3) 本保修卡仅限中国境内使用有效。

2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效。

3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修:

(1) 超过保修有效期限的。

(2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的。

(3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、 修理、改装而造成的故障损伤。

(4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

GREENER 绿林

用户联（用户保存并凭此联维修）

User link (user saves and repairs by this link)

产品型号 Product model		经销商名称及盖章 Name and stamp of distributor
生产日期 Date of manufacture		
购买日期 Date of purchase		
发票号 Invoice number		
客户名称 Customer name		
联系电话 Contact number		

GREENER 绿林

回执联（寄回绿林工具） Return Slip

重要事项：请认真阅读 "绿林工具保修卡"，并填写以上表格，7 天内寄回。

产品型号 Product model		经销商名称及盖章 Name and stamp of distributor
生产日期 Date of manufacture		
购买日期 Date of purchase		
发票号 Invoice number		
客户名称 Customer name		
联系电话 Contact number		

※ 保修信息

您的保修包括：

自购买起12个月为保修期：

在购买后的12个月内，我们将提供及时有效的在线售后服务。我们会维修和替换任何非人为因素的质量缺陷产品。

烟台市绿林工具有限公司

Yantai Greenery Tools Co.,Ltd

地址：山东省烟台市开发区韶关路2号

网址：www.greenerytools.com

全国免费服务热线：400 6655 928

官方公众号