



1.1 Dispositivo de aviso

1.1.1 Luzes de sinalização

A luz de sinalização está integrada no revestimento da máquina e indica o status operacional ou mau funcionamento da máquina por meio de luzes coloridas.

Nesse contexto, consulte também o capítulo “*Falhas*”.

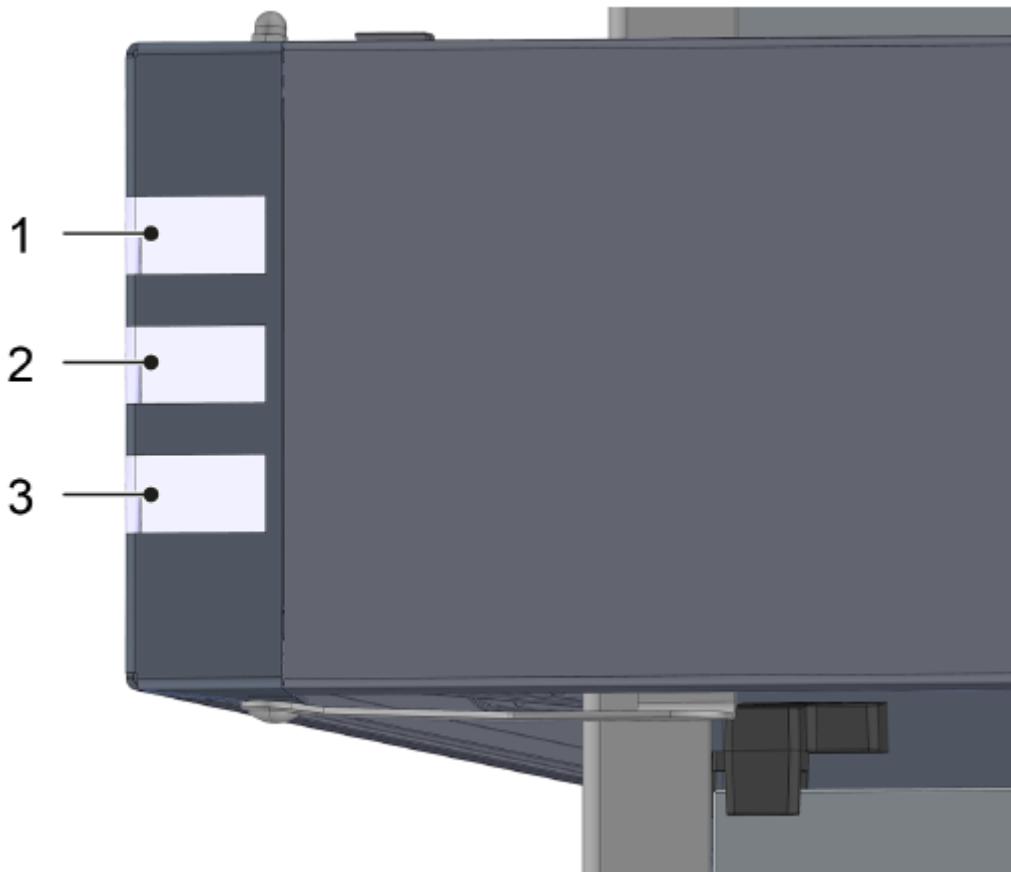


Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Luzes de sinalização

Nº	Descrição	Nº	Descrição
1	Luminária na cor vermelha, amarela ou branca	2	Luminária na cor verde
3	Luminária na cor azul		