


PROYECTO	Los Hernández (QRO-C1)
MUNICIPIO Y ESTADO	Cadereyta de Montes, Qro.
SUSTANCIA	Caliza recristalizada
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo de la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, hacia el noreste, por la carretera federal México 120, tramo San Juan del Río-Xilitla, recorriendo 43 km aproximadamente, hasta la altura del km 79. Se sigue al noreste por la carretera estatal a San Joaquín, recorriendo 11 km, llegando a la altura del km 11, para desviarse al sur por brecha durante 5 km, hasta el poblado Los Juárez. Continuando al sureste por brecha durante 7 km, que pasa por la ranchería Los Hernández, llegando al sitio.
INFRAESTRUCTURA	A 500 m al este de la localidad muestreada se encuentra la ranchería Los Hernández, donde se tienen servicios de agua potable y línea eléctrica; a 5.5 km al noroeste se tiene telefonía y mano de obra en el poblado Los Juárez.
SUPERFICIE APROX.	10 hectáreas
GEOLOGÍA	El banco se integra de caliza recristalizada de tonalidades amarillenta y rosácea, que presenta estratos de 0.20 a 1.1 m de espesor; con frecuencia en forma masiva y ocasionalmente con horizontes fosilíferos. Sigue rumbo N 70° W y echado de 69° al SE; se distinguen fracturas delgadas, rellenas de calcita, con orientación errática. Presenta algunos estratos con macrofósiles.
CALIDAD	La muestra da cumplimiento a las dos normas: ASTM C503 - 8a (Acabados arquitectónicos y de la construcción) y ASTM C568-08a (Mampostería).
POTENCIAL	500,000 m ³
SITUACIÓN LEGAL	El propietario es el C. Agustín Hernández Aguilar, comentándonos que está asociado en este banco con los CC. Guadalupe Hernández Resendiz y Jacinto Hernández Trejo. La información puede consultarse con el C. Agustín Hernández Aguilar, domicilio conocido en la ranchería Los Hernández, y con el C. Florencio Sánchez Martínez, Calle Romaldo Montoya s/n, en el poblado Vizarrón de Montes, municipio de Cadereyta de Montes, Qro.
REQUERIMIENTO	Brindar apoyo técnico a los usuarios para la preparación adecuada del banco, a efecto de llevar a cabo en forma ordenada la explotación de caliza recristalizada; ya que se cuenta con pequeño banco trabajado en forma rudimentaria, del cual se han cortado bloques.
OBSERVACIONES	Se considera que la zona puede ser susceptible de aprovecharse para la obtención de roca dimensionable en forma de bloques, destinados a la fabricación de pisos y recubrimientos de fachadas y para producción de marmolina.
FUENTE	Programa Nacional para el Estudio de Rocas Dimensionables. Localidades seleccionadas en el Estado de Querétaro.



Vista panorámica de la localidad prospecto QRO-C1. Consiste de caliza recristalizada. Ranchería Los Hernández, Municipio de Cadereyta de Montes, Qro.



Caliza recristalizada, de tonalidad amarillenta a rosácea, en estratos medios a gruesos.

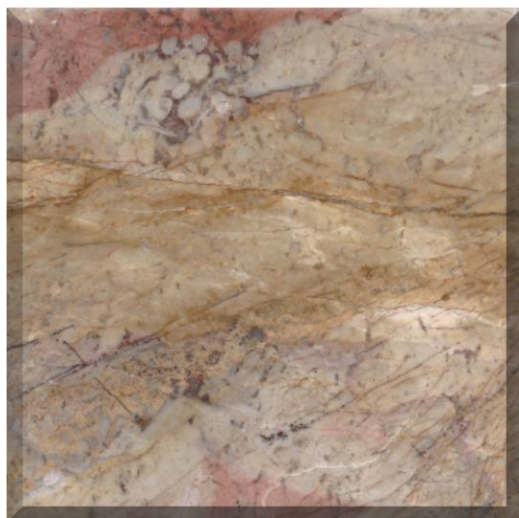

Mosaico pulido de la localidad Los Hernandez municipio de Cadereyta de Montes.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: **Los Hernández** Sustancia: **Caliza recristalizada** No. de Ficha: **QRO-C1**

I. Localización

Municipio: Cadereyta de Montes Estado: Querétaro Carta 1:50,000: San Joaquín F14-C58
 NAD27 UTM X: 437506 NAD27 UTM Y: 2305440 Elevación: 2869 msnm
 Localización Acceso: Queda ubicado a 28.2 km al NE de la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, Qro.; a 1.3 km al W del poblado El Doctor y a 500 m al oriente de la rancharía Los Hernández; ambas pertenecientes al municipio de Cadereyta de Montes.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: C. Agustín Hernández Aguilar Superficie: 5 Ha.
 Datos de Localización: Informes con C. Agustín Hernández Aguilar, domicilio conocido, poblado Los Hernández, Cadereyta de Montes, Qro. Tenencia de la Tierra: Pequeña Propiedad

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: 200 m
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: 200 m
☒ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: 50 m
☐ Metamórfica	☒ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: 500,000 m ³
☐ Hidrotermal	Alteración: Silicificación		Color: Amarillento a rosáceo	

IV. Infraestructura

Servicios
 Electricidad 0.5 km Telefonía 5.5 km Agua 0.5 km Terracería 0 km Carretera 5 km Mano de Obra 5.5 km
 Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: Electricidad y agua potable en la rancharía Los Hernández, telefonía y mano de obra en poblado Los Juárez
 Planta de Proceso: Tipo: No existe Capacidad: No aplica Producción: No aplica
 Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☒ Otros: No aplica
 Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo ☒ Ninguno

V. Actividades


Muestras Colectadas: Dos Claves: QRO-C1 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros: _____

Resultados de Laboratorio: Resistencia a la compresión de 1178.02 Kg/cm², absorción de agua de 0.09 %, densidad promedio de 2.69 g/cm³

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales
En la industria de la construcción, como material para pisos y recubrimiento de fachadas. También para producción de marmolina
Calidad de corte bueno, los cubos presentaron aristas sanas, superficie lisa. Falla por colapso por deslizamiento y falla por colapso por explosión. Núcleo dividido en 2 partes en forma de cono o de cuña, existen pocos productos de fractura, generalmente diagonal al eje Del esfuerzo y no hay evidencia de núcleo, se produce un estruendo al efectuar la prueba De compresión, existe proyección de fragmentos, productos de fractura irregular.
Observaciones
Caliza recristalizada tonalidad amarillenta a rosácea, estratos de 0.2 a 1.1 m de espesor, de aspecto Masivo, y ocasionalmente con horizontes fosilíferos, de rumbo N 70° E y echado de 69° al SE; se Distinguen fracturas delgadas, rellenas de calcita, con orientación errática. Se considera conveniente Aprovecharla como roca dimensionable, para la obtención de bloques que se destinen a la producción Producción de pisos y recubrimiento de fachadas. También para producción de marmolina
Realizó: Ing. Víctor R. Martínez Ortiz

Mosaico Pulido

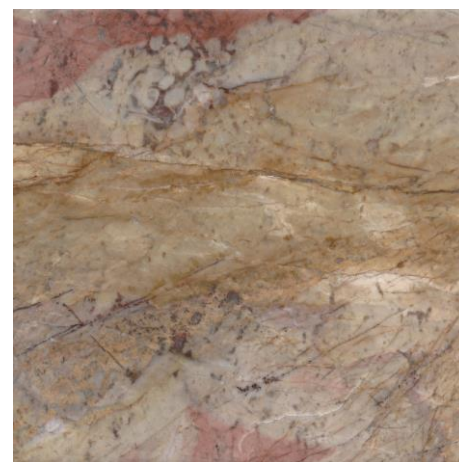

Fecha: Febrero de 2012