关节活动度测定流程 SOP（简略版）202060306

测试人员：3 人，分别负责测量、辅助、拍照

规定：

• 开始录像前

1. 将面朝窗户默认为正面，顺时针确定方向；
2. 测量肩关节、肘关节时，将病床放在窗台下（病床位置 1），减少遮挡，病人站在绿色标点位置，除测肩关节内收时，其他情况均面朝窗户方向；
3. 测量其余关节时，将病床放在房间正中（病床位置 2），病人脚朝窗户方向

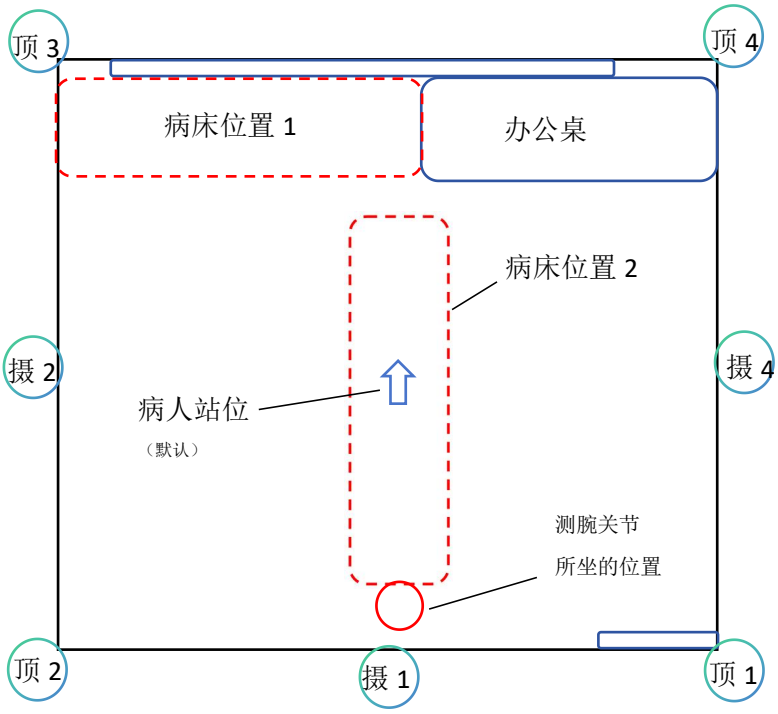

• 开始录像时

1. 病人穿上反光马甲，医生穿白大褂（下周会准备好）
2. 每个关节按照表格中规定的摄像头进行录像操作（严格遵守，否则代码会乱，识别出错）

部位	项目	左	右	正常角度范围参考与备注
颈部活动度	前屈	不测		35°～45°
	后伸			35°～45°
	左侧屈			45°
	右侧屈			45°
	左旋			60°～80°
	右旋			60°～80°
腰部活动度	前屈			90°
	后伸			30°
	左侧屈			20°～35°

部位	项目	左	右	正常角度范围参考与备注
	右侧屈			20°～35°
	左旋			30°～45°
	右旋			30°～45°
腕关节活动度	掌屈	摄 2	摄 4	50°～60°
	背伸	摄 2	摄 4	50°～60°
	桡偏	顶	顶	25°～30°
	尺偏	顶	顶	30°～40°
肩关节活动度	前屈上举	摄 2	摄 4	150°～180°
	后伸	摄 2	摄 4	40°～50°
	外展上举	摄 1	摄 1	160°～180°
	内收	摄 1	摄 1	20°～45° 需要病人转身
	水平位内旋	顶	顶	70°～90°
	水平位外旋	顶	顶	60°～90°
	贴臀位内旋	一般不测		45°～70°
	贴臀位外旋			45°～60°
髋关节活动度	后伸	摄 4	摄 2	10°～15° 由于是趴着，左右会互换（实际操作时不影响）
	前屈	摄 2	摄 4	125°～140°
	外展	顶	顶	30°～45°
	内收	顶	顶	20°～30°
	内旋	摄 1/顶	摄 1/顶	40°～50°
	外旋	摄 1/顶	摄 1/顶	30°～45°
肘关节活动度	屈曲	摄 2	摄 4	135°～150°
	伸展	摄 2	摄 4	0°～10°
	旋前	一般不测		80°～90°
	旋后			80°～90°

部位	项目	左	右	正常角度范围参考与备注
膝关节活动度	屈曲	摄 2	摄 4	120°～150°
	伸展	摄 2	摄 4	0°～10°
踝关节活动度	背屈	摄 2	摄 4	20°～30° 最好在病床上做
	跖屈	摄 2	摄 4	40°～50° 最好在病床上做

3. 医生在测量过程中尽量站在目标摄像头远端，尽量不要超过病人被测量一面的水平线

辅助医生最好站在相机远端

拍照医生最好在拍完后尽快到背侧位（此图为病人左侧）

尽量避免遮挡病人头部，防止特征缺失

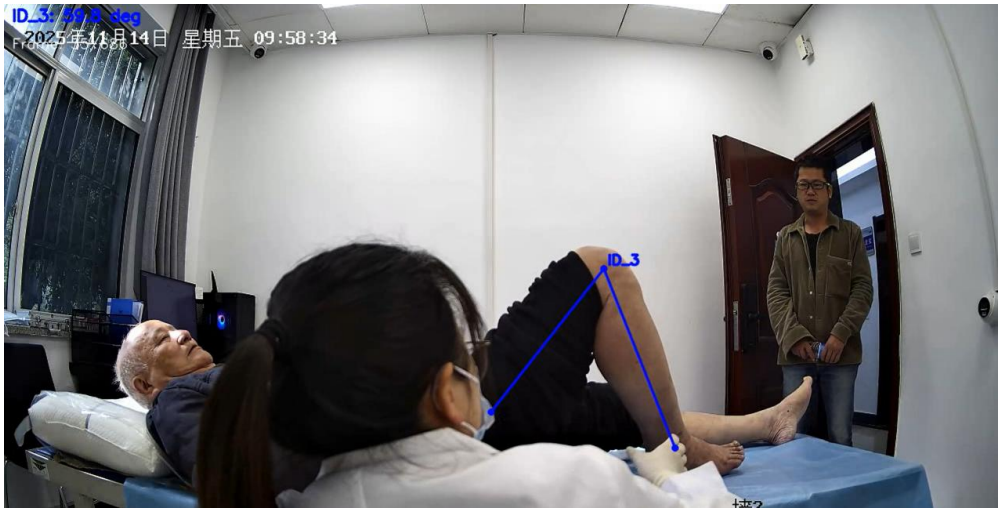

撤出时最好和相机保持一定距离，防止在摄像头中占比过大
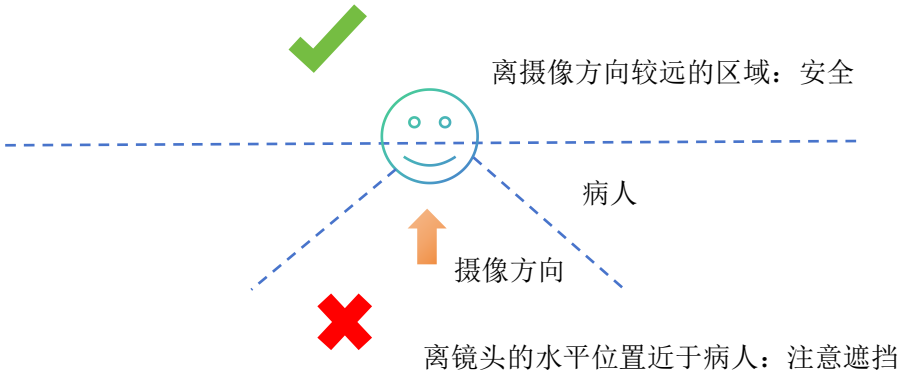
理想的位置：