



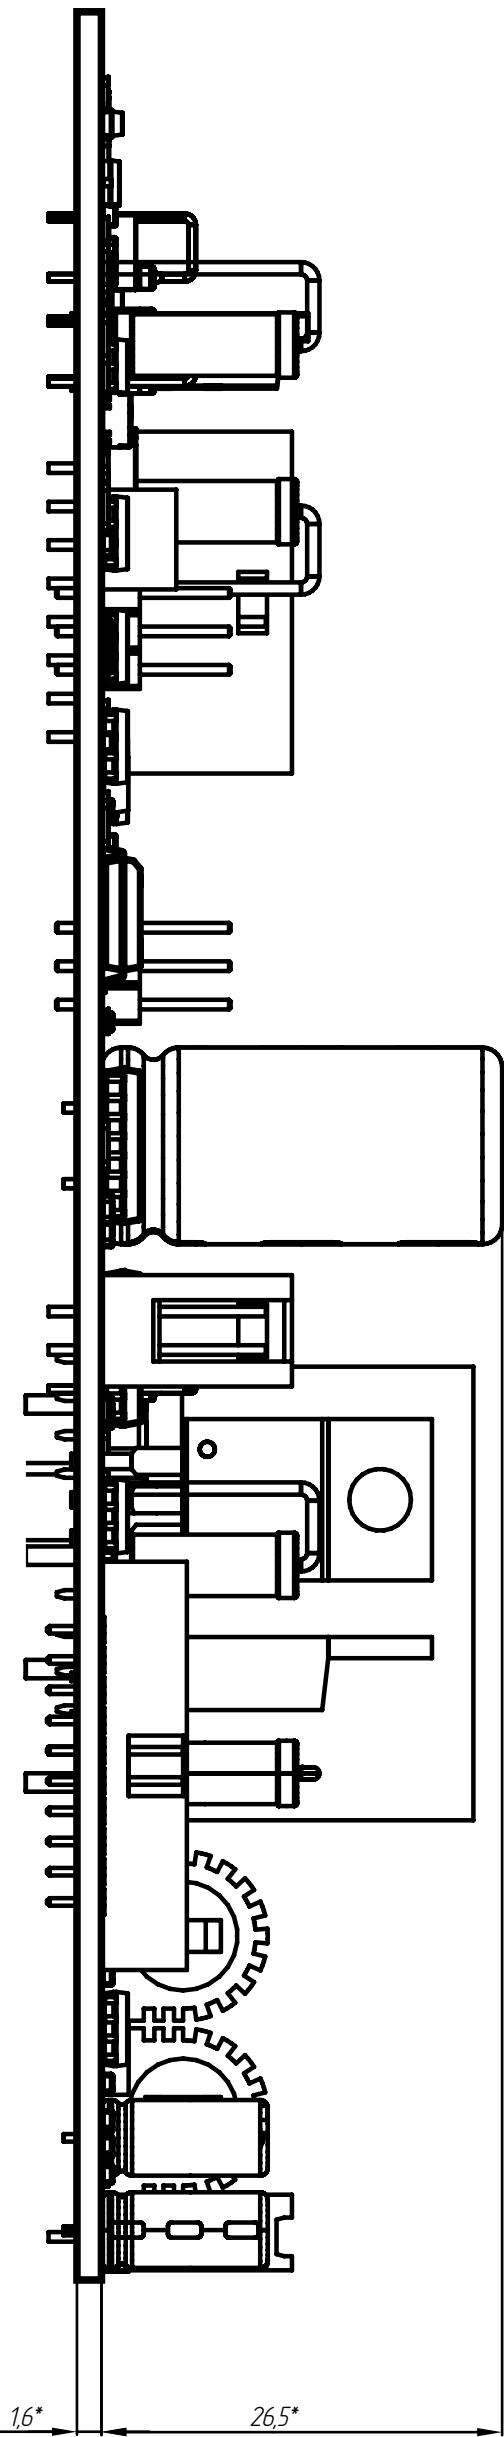



Таблица 1

Поз.	Поз. жгута	Поз. точки пайки
7	1	8
7	2	9
7	3	10
7	4	11
7	5	12


Установка DA15, DA16

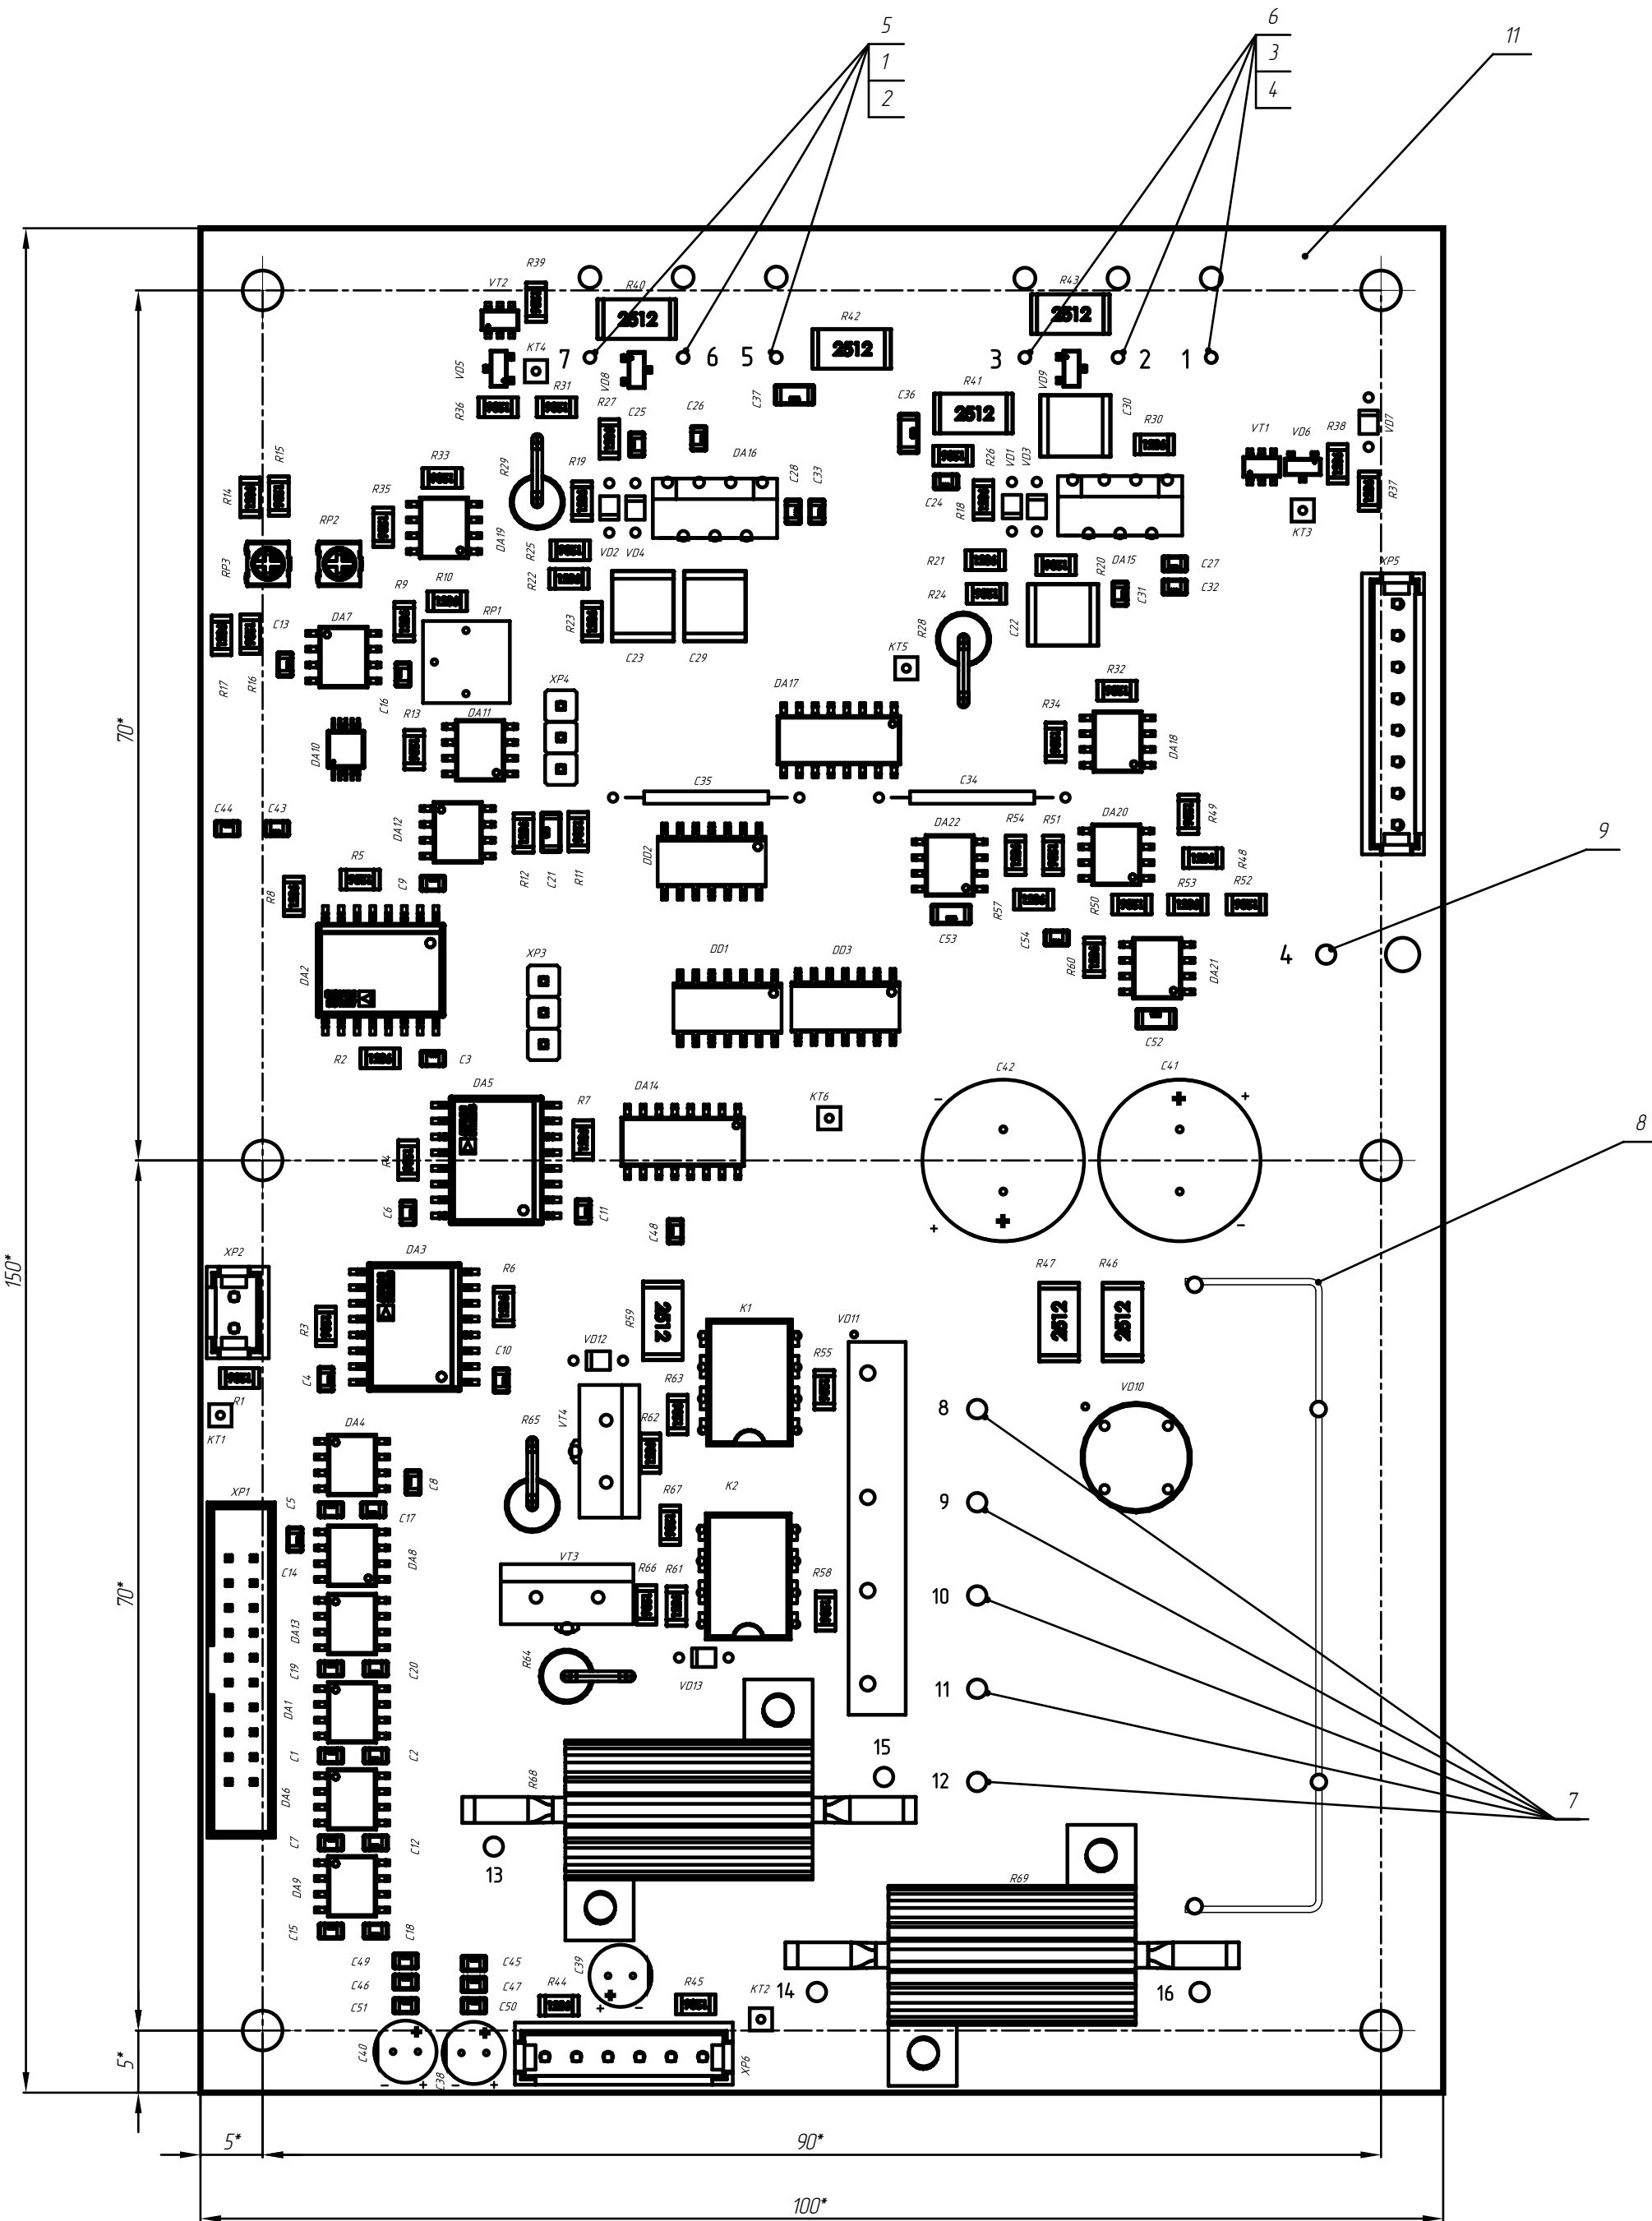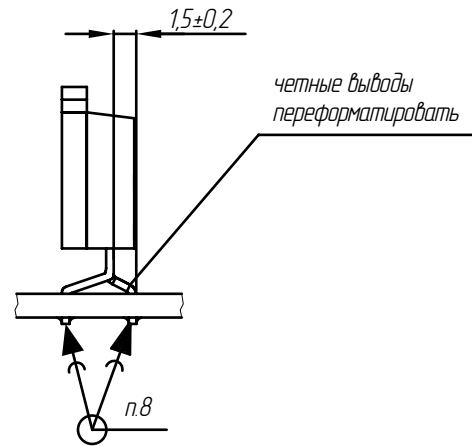


Установка R68, R69

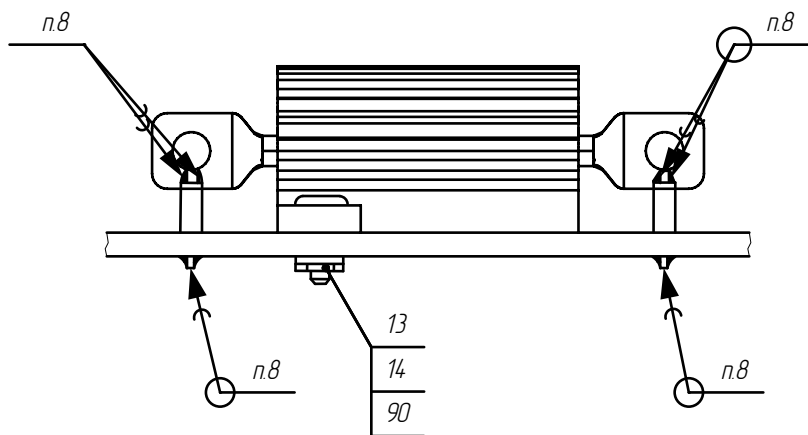

Установка проводов в т.1-7

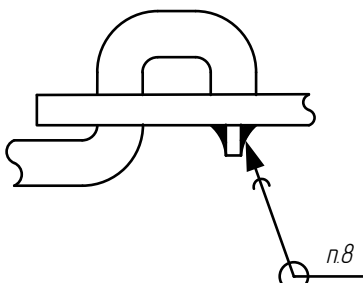

Установка проводов в т.8-12

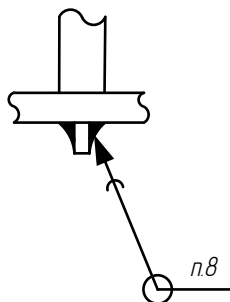

- *Размеры для справок.
- Температурный режим пайки элементов должен соответствовать требованиям, указанным в документации производителя.
- Монтаж поверхностно монтируемых компонентов произвести в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61191-2-2017 по классу С.
- Произвести отмывку платы от SMD флюса после монтажа.
- Высота выступающих концов выводов элементов, монтируемых в отверстие, не более 1 мм. Произвести контроль полного заполнения отверстия припоем.
- Монтаж проводов жгута УШЯИ.685621680 вести согласно таблице 1.
- Припой ПОС 61 ГОСТ 21930-76.
- Контроль паяных соединений производить визуально-оптическим методом ГОС 24715-81.
- Произвести отмывку платы от флюса.
- После проверки и настройки плату покрыть лаком УР-231 ТУ 6- 21- 14- 90, кроме элементов ХР1-ХР6.

				УШЯИ.687253.017 СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Илт.	Масса	Масштаб
Разработ						2:1
Проверил				Лист	Листов	1
Т. контр.				Сборочный чертеж		
Н. контр.				МНИПИ		
Утв.				Формат А1		