SI-0138A-002

Service instruction

3D Light Motion Analyzer

bikefitting.com

BF-MA01L

CONTENTS

IMPORTANT NOTICE	4
PACKAGE CONTENTS	5
NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS	6
PRODUCT ASSEMBLY	8
INSTALLING THE LED MARKERS	9
PREPARING THE TERMINAL	11
CONNECTION TO PC	11

IMPORTANT NOTICE

The following instructions must be observed at all times in order to prevent personal injury and physical damage to equipment and surroundings.
The instructions are classified according to the degree of danger or damage which may occur if the product is used incorrectly.

⚠ DANGER

Failure to follow the instructions will result in death or serious injury.

⚠ WARNING

Failure to follow the instructions could result in death or serious injury.

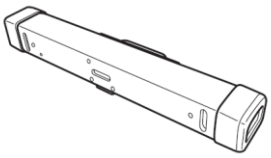
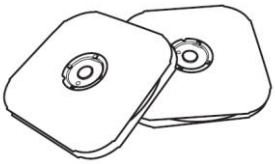
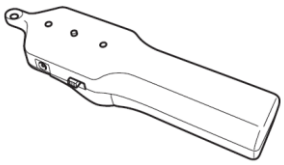
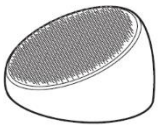
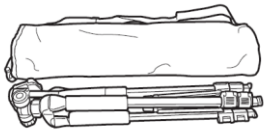
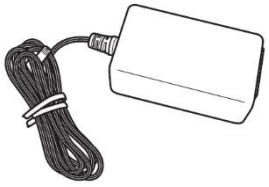
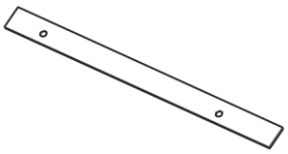
⚠ CAUTION

Failure to follow the instructions could cause personal injury or physical damage to equipment and surroundings.

⚠ WARNING

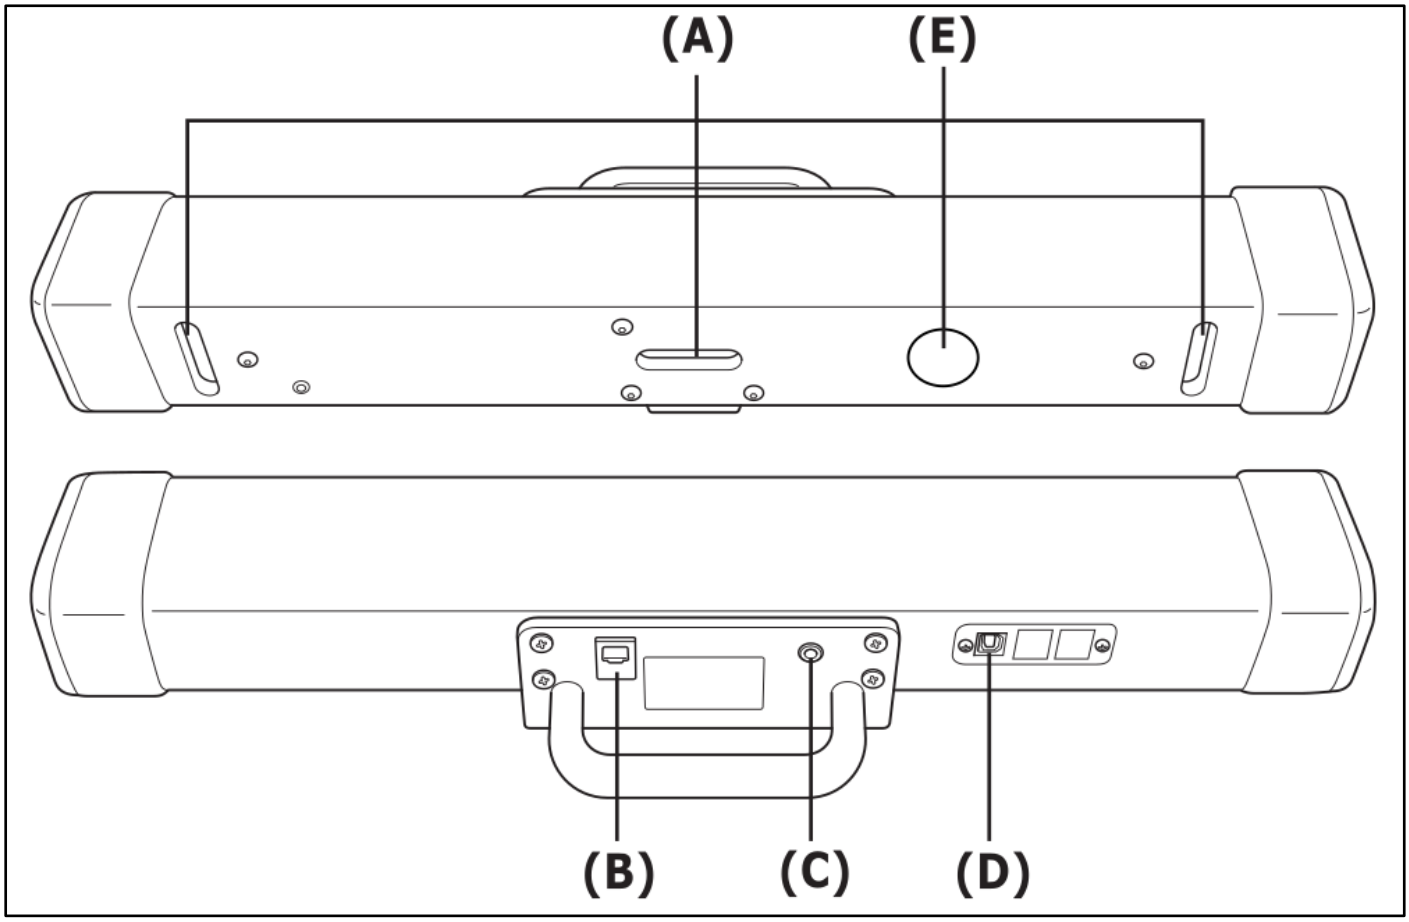
- This product is not a medical instrument. This product cannot be used for medical diagnosis, treatment, or prevention. Use the measurement results for reference only. If there is any problem, consult a local distributor.
- Do not install the product in a place where it may fall or be touched by children.
- Be sure to check for any loose connections in assembled components before using the product.
- Do not allow pets or children aged 12 and under to go near or stand on the product.
- Do not use the product for anything other than its intended purpose.
- Do not recharge the battery in places with high humidity or outdoors. Doing so may result in electric shock.
- Do not insert or remove the plug while it is wet. If this is not observed, electric shocks may result.
  If there is water leaking out of the plug, dry it thoroughly before inserting it.

PACKAGE CONTENTS

Shape	Part Name	Qty	Shape	Part Name	Qty
	3D SENSOR	1		LED MARKER	1
	LED DOT STICKER (1x BLACK, 1x WHITE)	2		TERMINAL	1
	SHOULDER WEDGE	1		TRIPOD	1
	AC ADAPTER	1		USB CABLE	1
	POWER PLUG	1		RULER	1

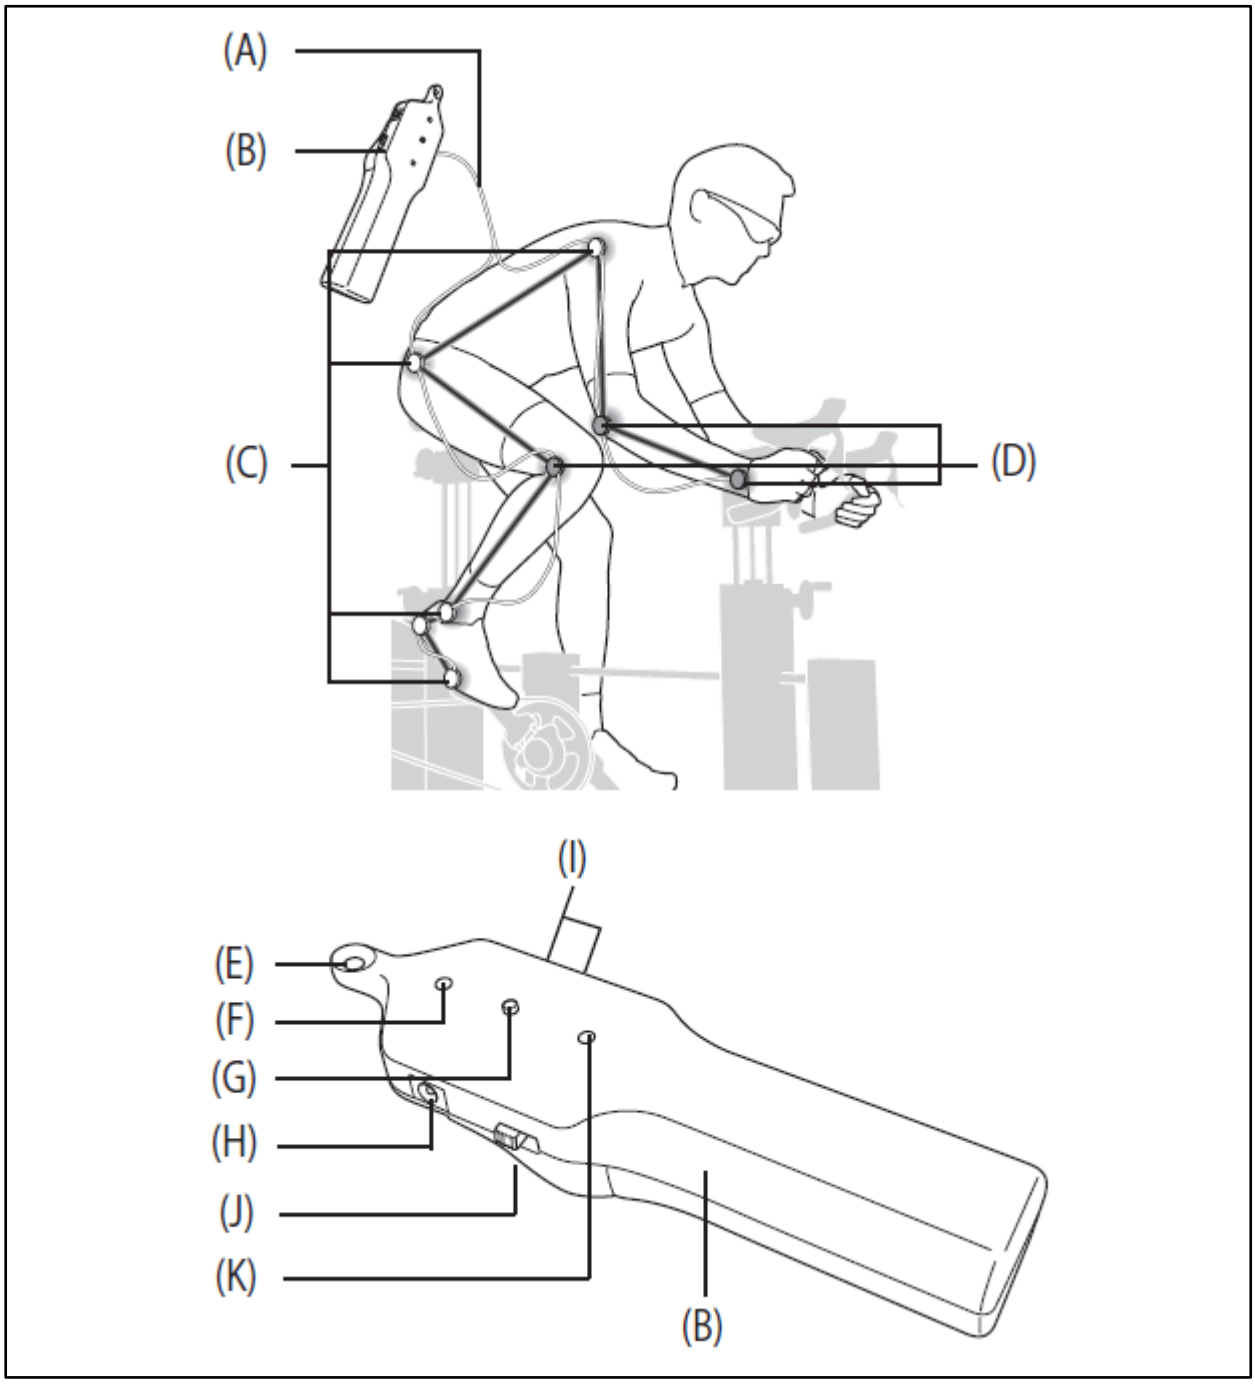
NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS

3D SENSOR



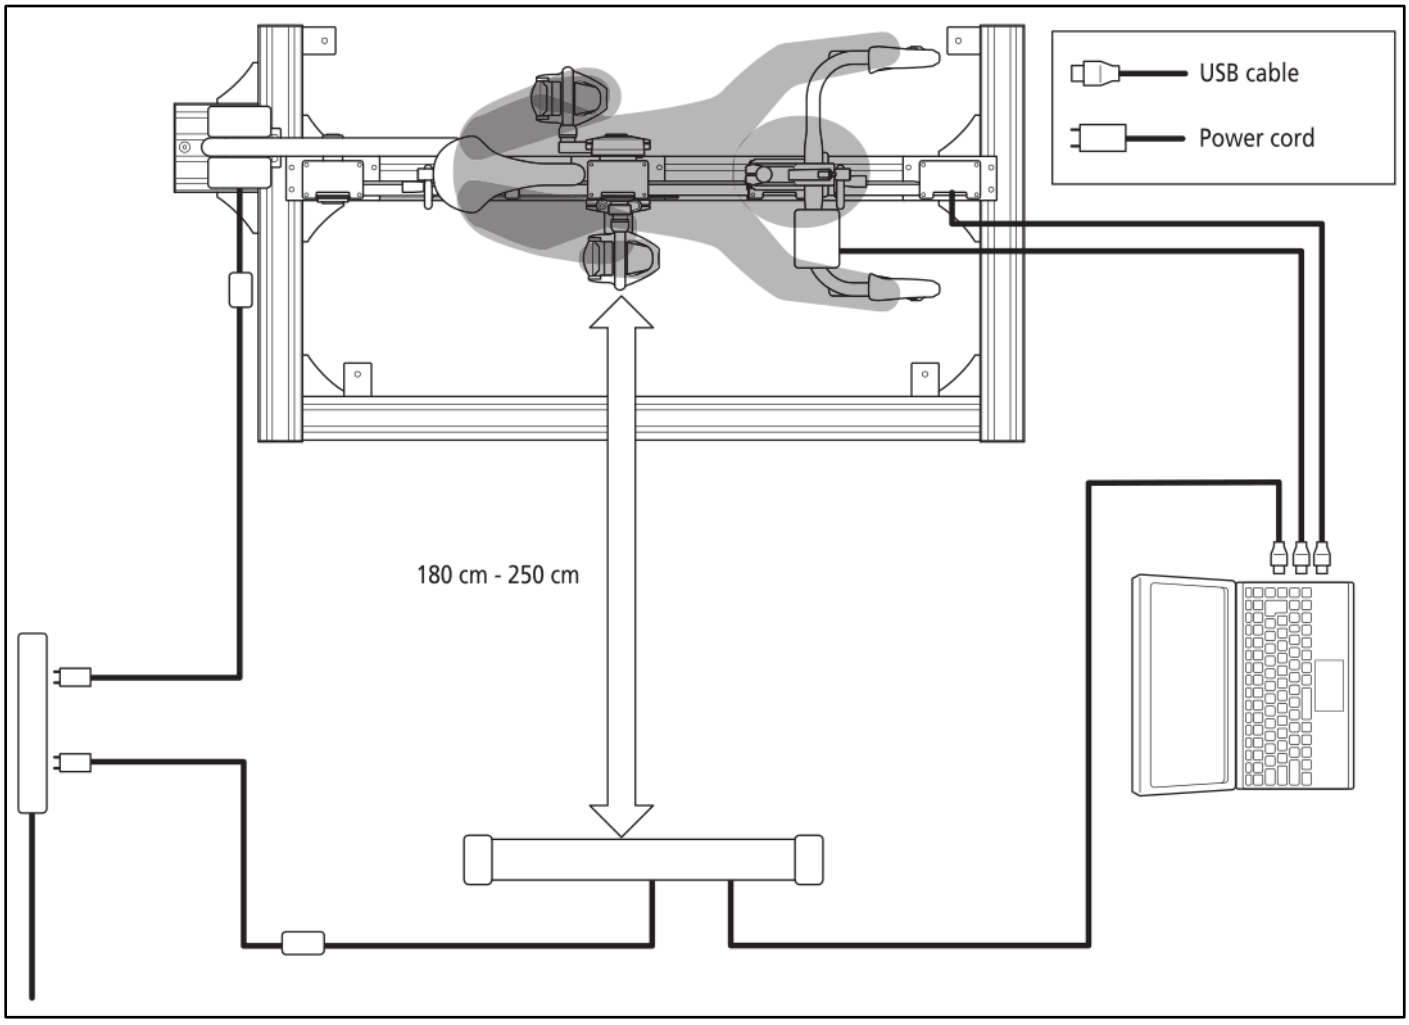
(A)=3D lens, (B)=Power switch, (C)=Power connector, (D)=USB cable connector, (E)=Webcam.

MARKER ARRAY

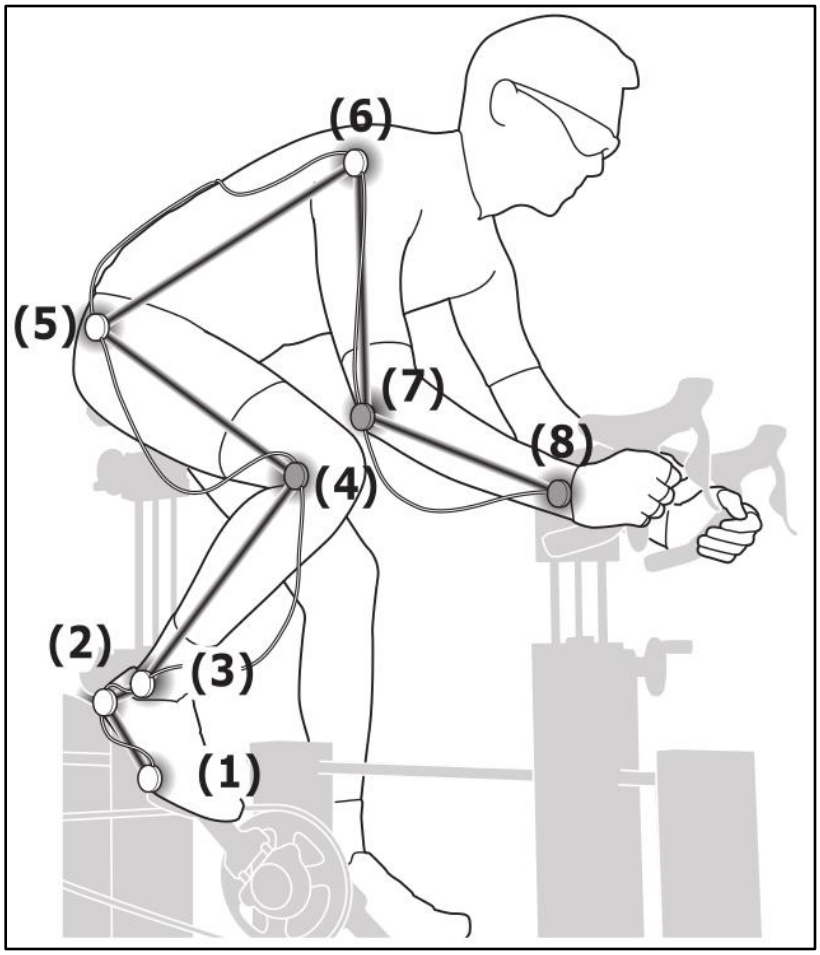


(A)=LED marker, (B)=Terminal, (C)=LED dot sticker (white), (D)=LED dot sticker (black), (E)=Probe, (F)=Power lamp, (G)=Probe switch, (H)=Charging port, (I)=LED marker port, (J)=Power switch, (K)=Charging lamp.

PRODUCT ASSEMBLY

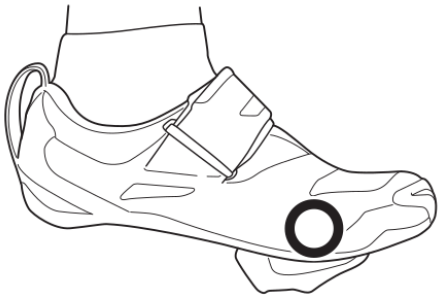
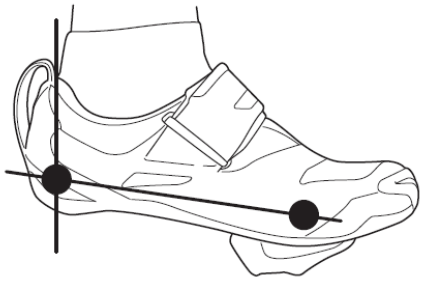


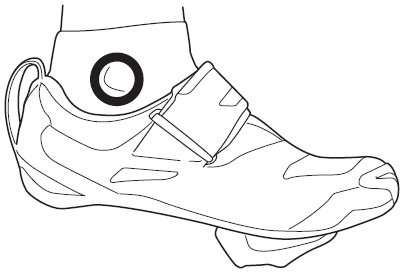
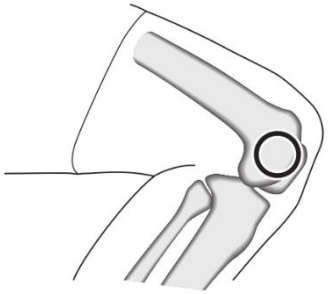
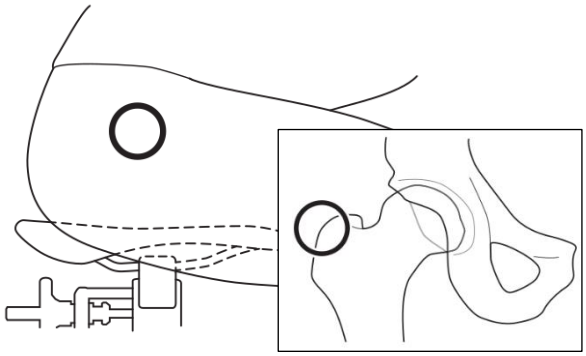
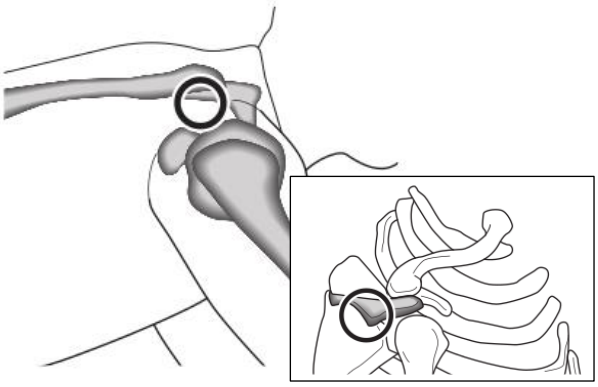
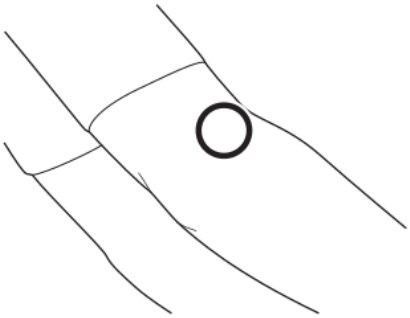
INSTALLING THE LED MARKERS

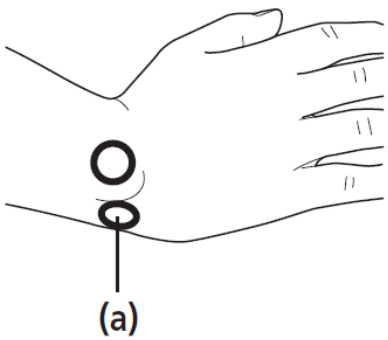


NOTE:

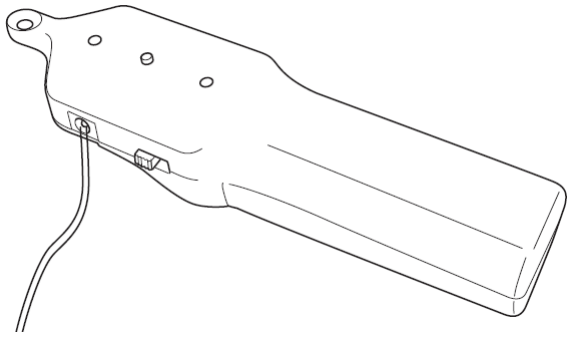
There are 2 types of LED dot stickers with different adhesion strength.
• Use the white LED dot stickers for application to clothing or shoes.
• Use the more adhesive black LED dot stickers for direct application onto skin.

1		The LED marker is installed on the pedal axle projection.
2		Install one of the LED markers at the position where a line extending from the ball of the foot below the little toe and parallel to the sole intersects a vertical line extending from the heel to the ankle.

3		Install one of the LED markers at a position 2 cm to 3 cm above the shoe, where the ankle bone sticks out. Apply the LED dot sticker to the skin or to socks having good adhesion.
4		Install one of the LED marks at the most advanced point of the femur.
5		The hip joint of the thigh bone is found at the most prominent side protrusion in the hip area. Find this protrusion by touching with the fingers while the rider pedals slowly backwards.
6		Apply one of the markers to the back end of the bone at the top of the shoulder. Apply to the position indicated in the diagram, as seen from the side.
7		Apply to the protrusion at the side of the lower end of the upper arm.

8		With the palm facing downward, apply the LED dot sticker to the top side of the protrusion formed in the wrist at the tip of the elbow bone. **(a)** For mountain biking, touring, or trekking, apply the LED dot sticker to the side of the outward protrusion.

PREPARING THE TERMINAL

1		Charge the terminal by AC adapter. The blue lamp turns off, after charging completely.

CONNECTION TO PC

Downloading the application

The bikefitting.com application is required in order to use the motion analyzer.
Download the bikefitting.com application from our support website (http://www.bikefitting.com/).
For information on installing the bikefitting.com application, consult our support website.
For information on using the bikefitting.com application on the PC, refer to the operating manual for the application.
* For information on the PC operating environment, such as hardware requirements and supported operating systems, consult the support website.

Checking 3D sensor functions

If the 3D sensor has experienced a shock, such as a fall, use the enclosed calibration ruler to perform a necessary check ensuring that the 3D sensor is operating normally. The operational check is performed using the bikefitting.com application. For details of bikefitting.com application, refer to the operating manual for the application.

目录

重要提示	13
包装内容	14
部件名称及功能	15
产品安装	17
安装LED标记灯	18
准备端口	20
连接到电脑	20

重要提示

为了防止对人的危害、财产损失，这里将说明务必遵守的事项。
将错误使用时产生的危害和损坏进行区分说明。

⚠ 危险

“可能导致死亡或重伤的重大内容”。

⚠ 警告

“可能导致死亡或重伤的内容”。

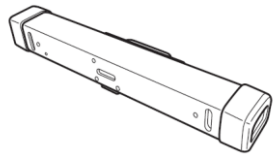
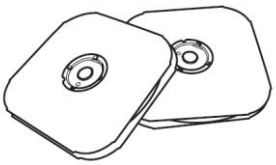
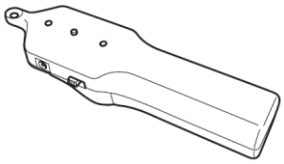
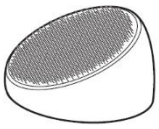
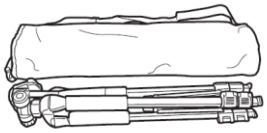
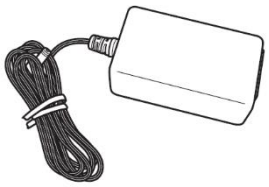
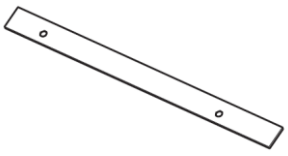
⚠ 注意

“可能发生受到伤害或财产损失的内容”。

⚠警告

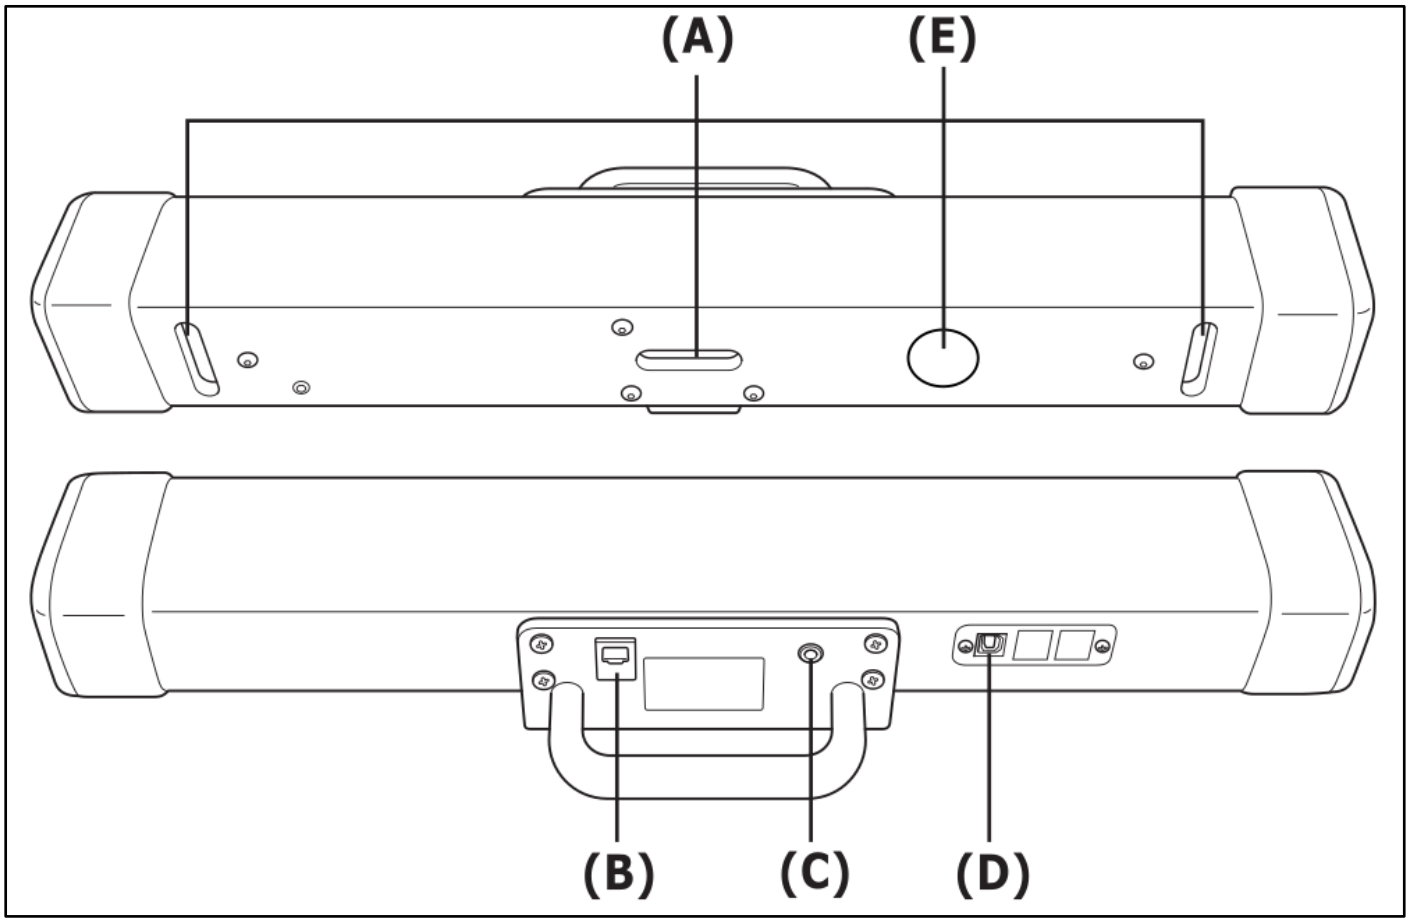
- 本产品不属于医疗器械。不可将本产品用于医疗诊断、治疗或预防。其测量结果仅可用作参考。如有任何问题，请咨询当地经销商。
- 不可将本产品安装于可能会掉落或儿童可能会触及到的地方。
- 使用本产品前请务必检查确保安装的零部件没有连接放松。
- 请勿让宠物或12岁及以下的儿童靠近或站立在本产品上。
- 请勿将本产品用于其预期目的之外的用途。
- 请不要在潮湿的环境和户外充电。否则可能导致触电。
- 请不要在潮湿的环境下连接或断开充电，否则将有可能引起触电危险。若充电部位不慎受潮，请擦干后再进行充电。

重要提示

形状	零件名称	数量	形状	零件名称	数量
	3D传感器	1		LED标记	1
	LED点光源（1黑色，1白色）	2		终点站	1
	肩坡	1		鼎	1
	AC适配器	1		USB电缆	1
	电源插头	1		统治者	1

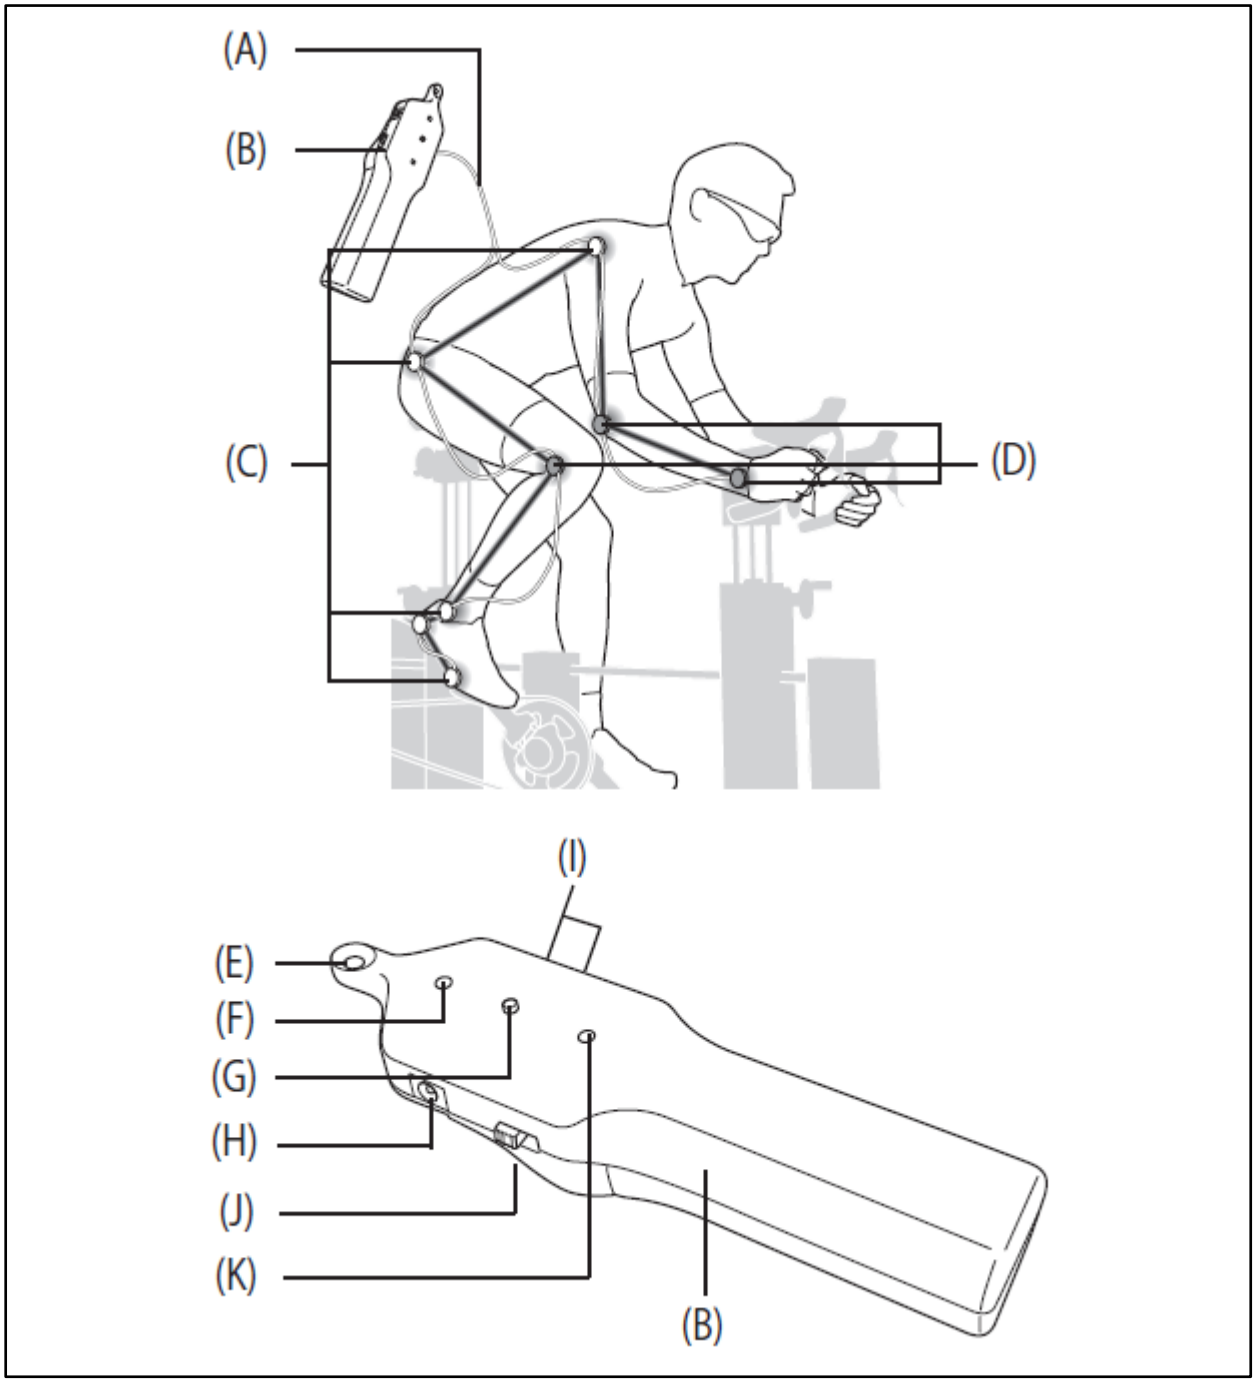
部件名称及功能

3D传感器



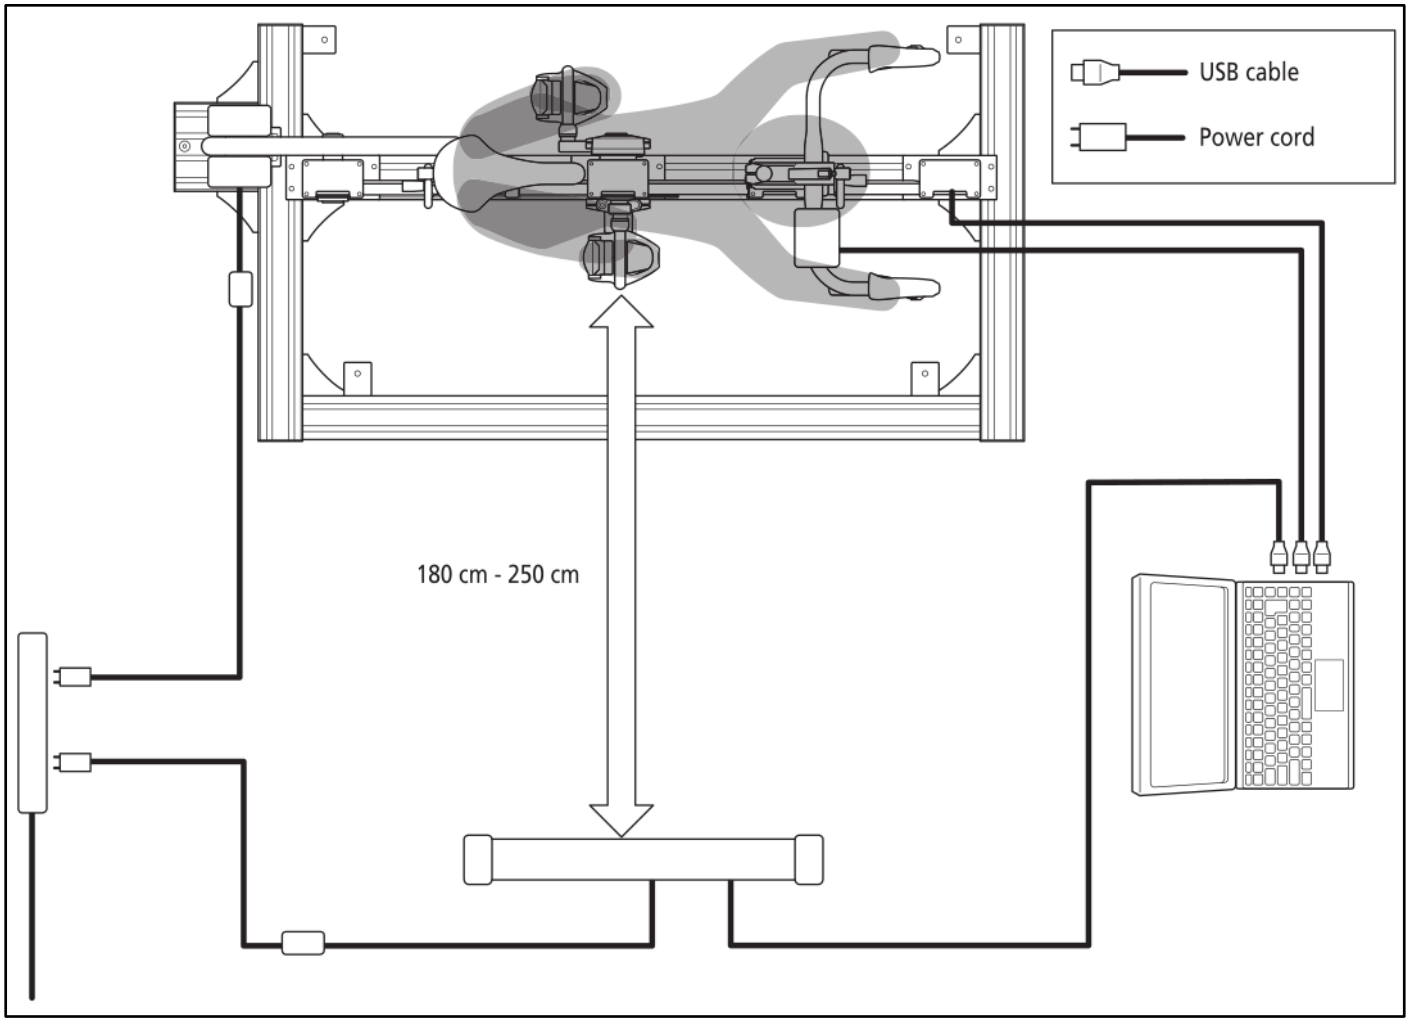
(A)=3D镜头, (B)= 电源开关, (C)= 电源连接器, (D)= USB电缆连接器, (E)= 摄像头.

标记灯系列

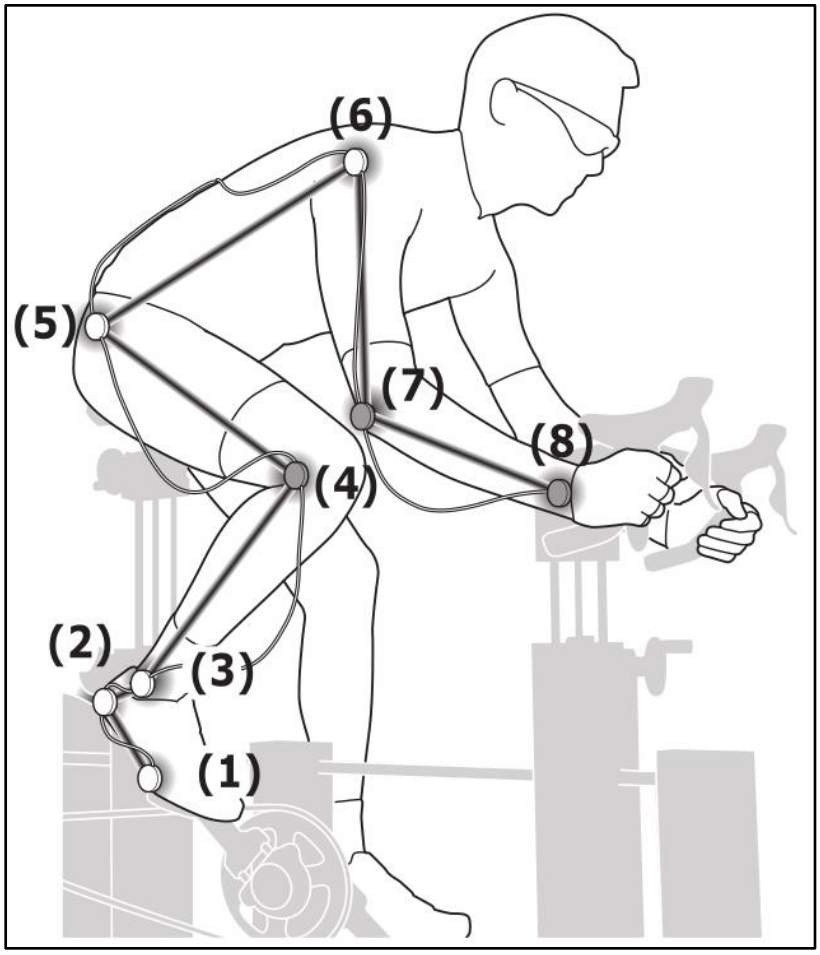


(A)=LED标记, (B)=终卓站, (C)=LED点贴白, (D)=LED点贴纸黑色, (E)=探测, (F)= 电源灯, (G)=电源开关, (H)= 充电口, (I)=LED marker port, (J)= LED标记端口, (K)= 充电灯.

产品安装



安装LED标记灯

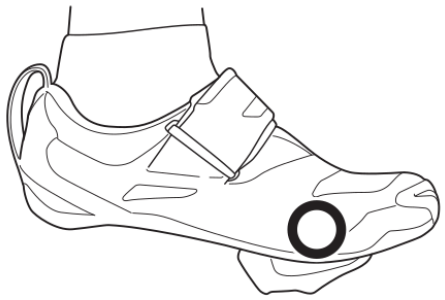
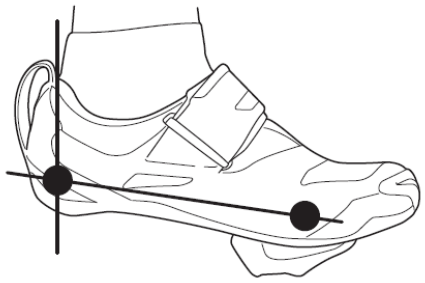


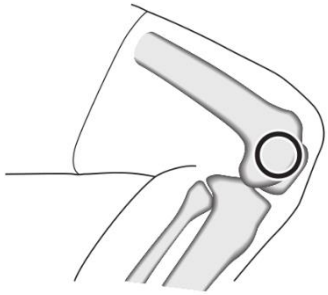
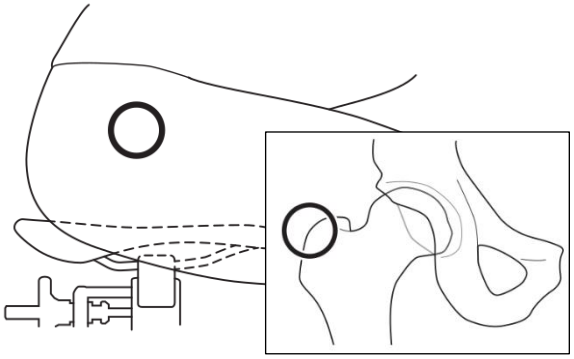
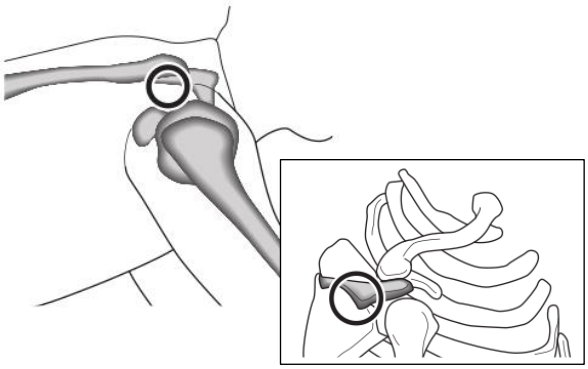
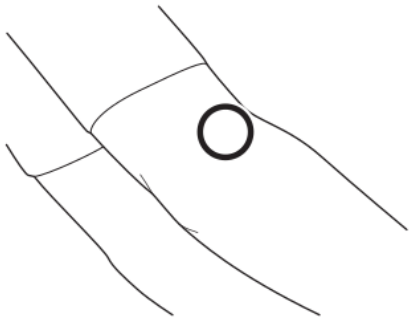
使用上的注意:

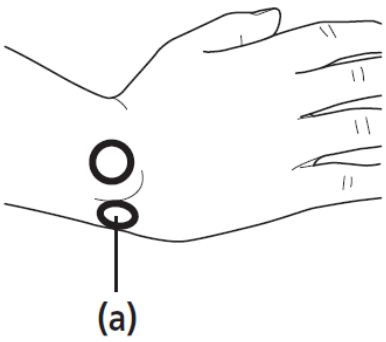
存在粘附强度相异的2种LED圆点标签贴纸。

•对衣物或鞋使用白色LED圆点标签贴纸。

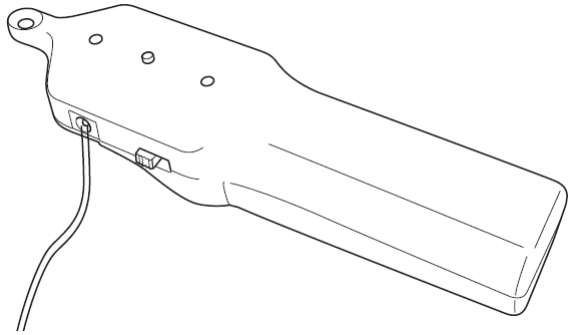
•对皮肤直接使用更具粘附力的黑色LED圆点标签贴纸。

1		LED标记安装在踏板轴突上。
2		将一个LED标记灯安装在小趾下方跖球延长线（鞋底平行线）和踵到踝部的垂直线的相交点位置。

3		将一个LED标记灯安装在踝骨突出处的鞋上方2cm到3cm的位置。 对皮肤或粘附力良好的袜子使用LED圆点标签贴纸。
4		在股骨最靠前的位置安装一个LED标记。
5		股骨的髋关节位于臀部最突出侧的突出处。 骑车者慢慢后蹬时用手指触摸即可找到此突出。
6		将一个标记灯放在肩峰的后端。 放在图示位置（从侧面看）。
7		放在上臂下端侧面的突出。

8		在手掌朝下的情况下，将LED圆点标签贴纸放在肘骨尖处手腕中形成的突出的顶侧。 **(a)** 对于山地车、长途旅行车或旅行车，请将LED圆点标签贴纸放在向外突出的侧面。.

准备端口

1		通过充电AC适配器终端 蓝灯关闭时，它完全充电

连接到电脑

正在下载应用程序

要使用Motion Analyzer，则需要bikefitting.com应用程序。

从支持网站(http://www.bikefitting.com/)上下载bikefitting.com应用程序。

有关安装bikefitting.com应用程序的信息，请咨询支持网站。

有关在电脑上使用bikefitting.com应用程序的信息，请参阅该应用程序的操作手册。

* 有关电脑操作环境的信息（如硬件要求和支持的操作系统），请咨询支持网站。

检查3D传感器功能

如果3D传感器受到冲击（如摔落），请使用附带的校准标尺进行必要检查，确保3D传感器运行正常。使用bikefitting.com应用程序进行操作检查。有关bikefitting.com应用程序的详细信息，请参阅该应用程序的操作手册。

INHOUD

BELANGRIJKE MEDEDELING	22
INHOUD VAN HET PAKKET	23
NAMEN EN FUNCTIES VAN ONDERDELEN	24
PRODUCTMONTAGE	26
DE LED MARKERS AANBRENGEN	27
DE TERMINAL VOORBEREIDEN	29
AANSLUITEN OP DE PC	29

BELANGRIJKE MEDEDELING

De volgende instructies moeten te allen tijde worden opgevolgd om persoonlijk letsel en beschadigingen aan apparatuur en omgeving te voorkomen.
De instructies zijn ingedeeld aan de hand van de mate van gevaar die zij kunnen opleveren of beschadigingen die zij kunnen veroorzaken bij incorrect gebruik van het product.

⚠ GEVAAR

Als de instructies niet worden opgevolgd, heeft dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg.

⚠ WAARSCHUWING

Als de instructies niet worden opgevolgd, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.

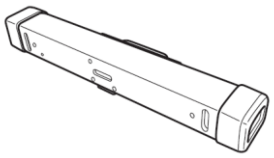
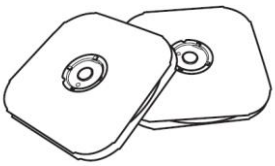
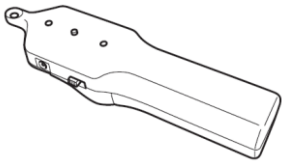
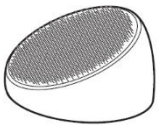
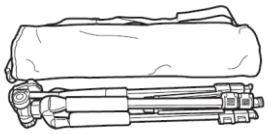
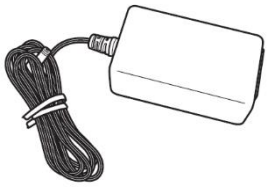
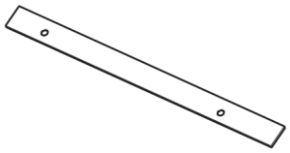
⚠ LET OP

Als de instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of beschadigingen aan apparatuur en omgeving.

⚠ WAARSCHUWING

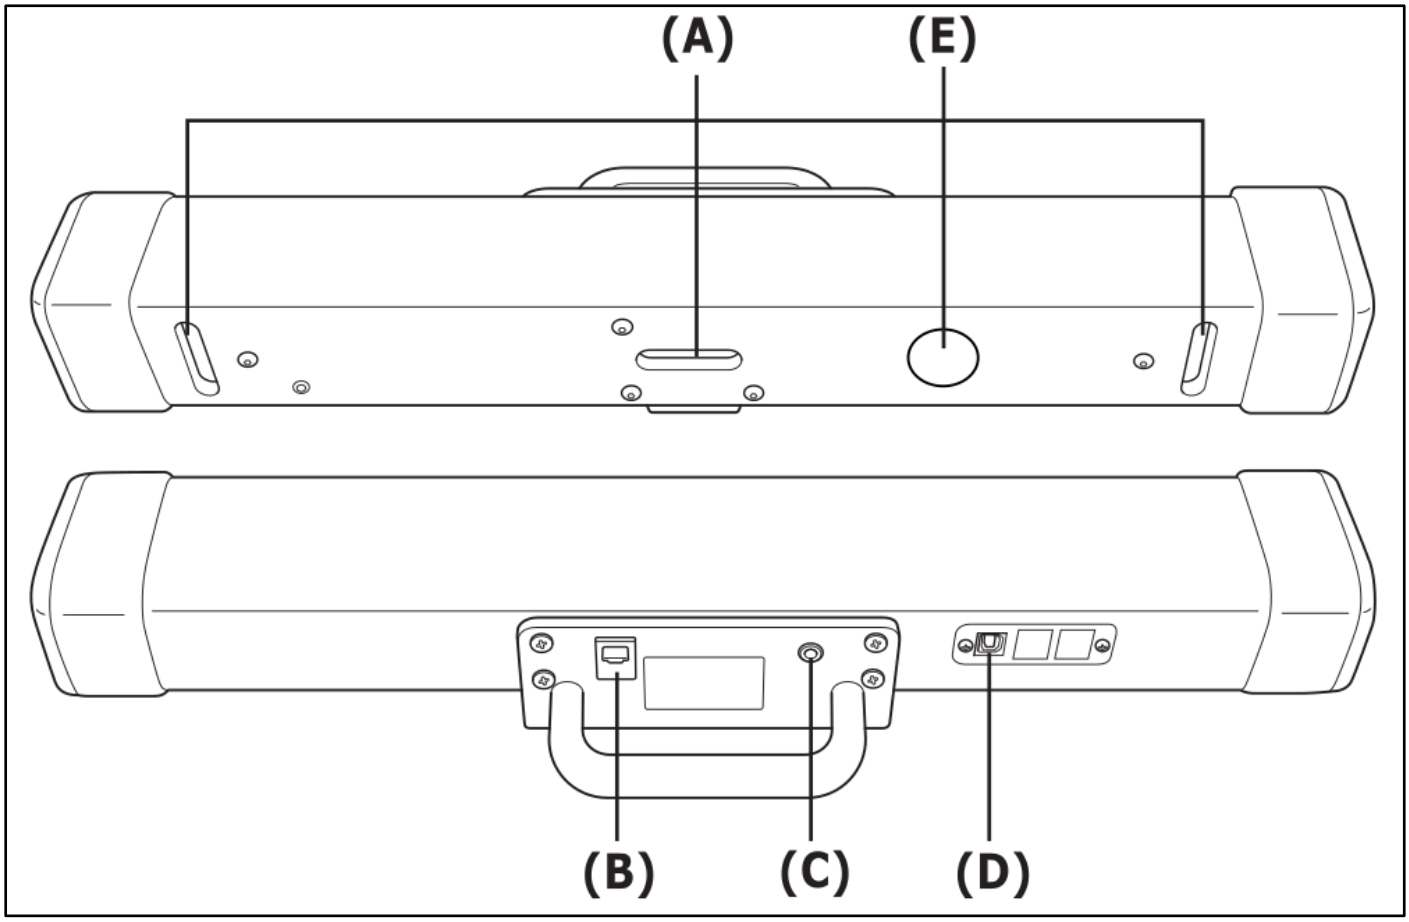
- Dit product is geen medisch instrument. U kunt het product niet gebruiken voor medische diagnose, behandeling of preventie. Gebruik de meetresultaten uitsluitend ter referentie. Raadpleeg bij problemen een plaatselijke distributeur.
- Installeer het product niet op een plaats waar het kan vallen of waar kinderen het kunnen aanraken.
- Ga na dat er geen aansluitingen los zitten voordat u het product gebruikt.
- Laat uw huisdieren of kinderen van 12 jaar of jonger niet in de nabijheid van het product komen of hierop plaatsnemen.
- Gebruik het product alleen voor het doel waarvoor het bestemd is.
- Laad de accu niet op in plaatsen met een hoge luchtvochtigheid of buitenshuis. Dit kan leiden tot een elektrische schok.
- De stekker niet insteken of uithalen wanneer deze nat is. Indien dit niet nageleefd wordt, kan dit leiden tot elektrische schikken. Wanneer er water uit de stekker lekt, moet deze grondig gedroogd worden voor gebruik.

INHOUD VAN HET PAKKET

Vorm	Naam	Qty	Vorm	Naam	Qty
	3D SENSOR	1		LED MARKER	1
	LED DOT STICKER (1x SWART, 1x WIT)	2		TERMINAL	1
	SCHOUDERWIG	1		DRIEPOOD	1
	WISSELSTROOM ADAPTER	1		USB KABEL	1
	STEKKER	1		KALLIBRATIE MEETLAT	1

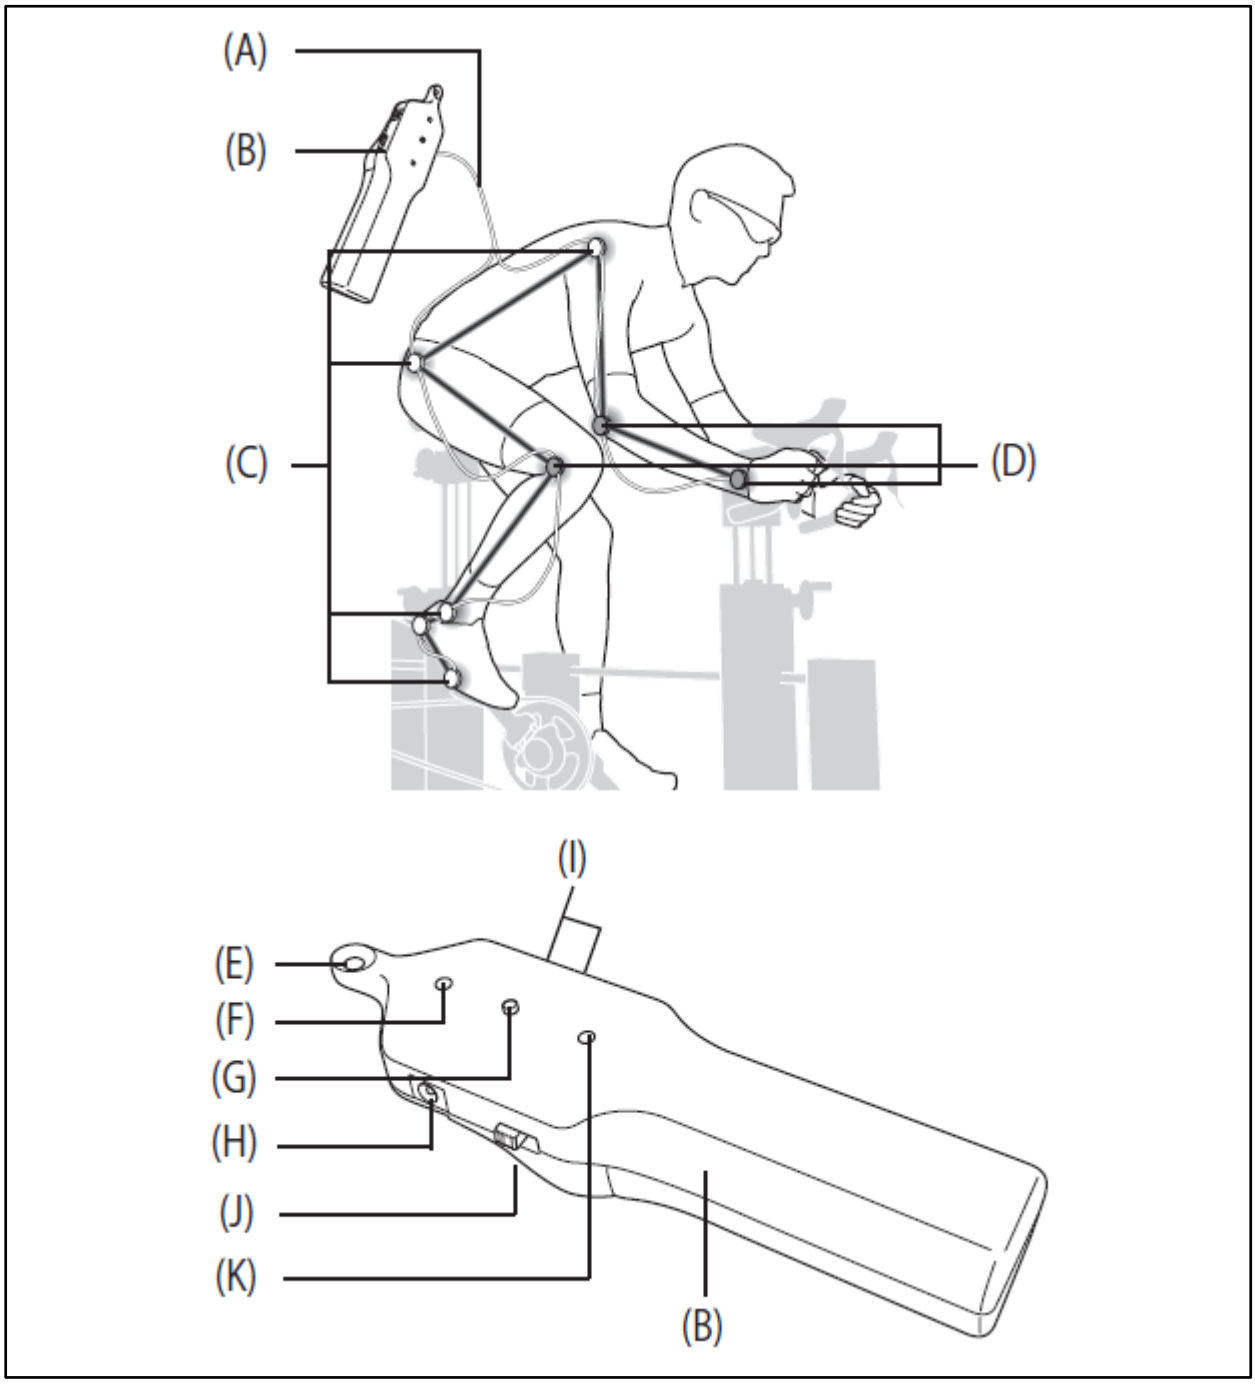
NAMEN EN FUNCTIES VAN ONDERDELEN

3D SENSOR



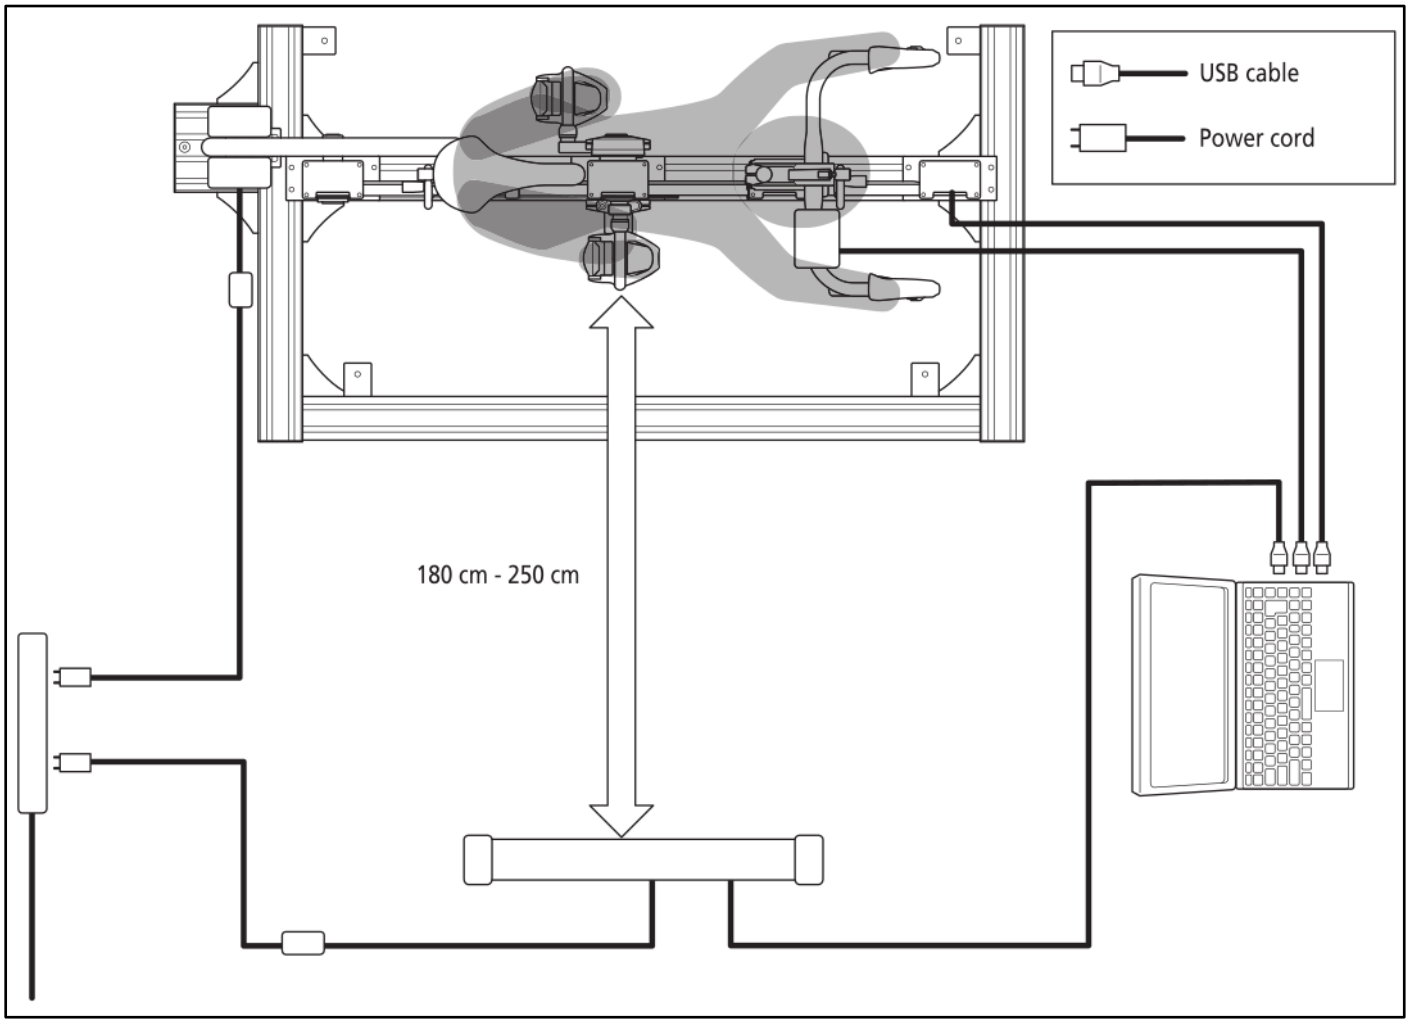
(A)=3D lens, (B)=Aan/uit schakelaar, (C)=Stroomaansluiting, (D)=USB aansluiting, (E)=Webcam.

MARKERINGSONDERDELEN

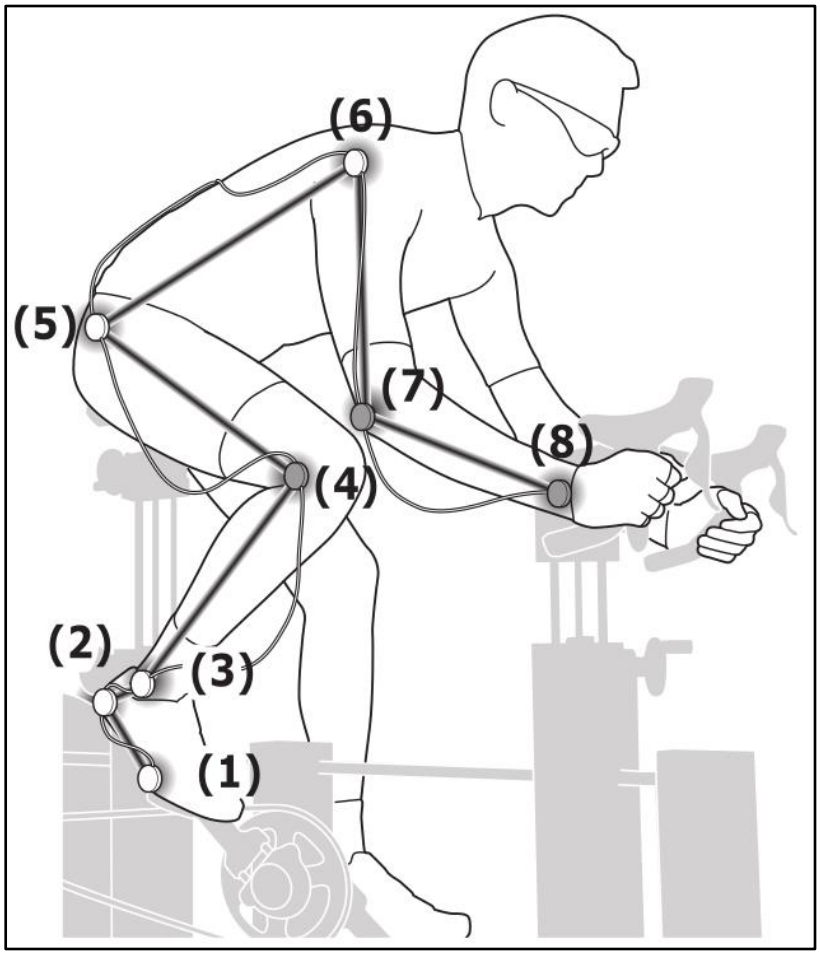


(A)=LED marker, (B)=Terminal, (C)=LED dot sticker (wit), (D)=LED dot sticker (zwart), (E)=Sonde, (F)=Stroomindicatielampje, (G)=Sondeschakelaar, (H)=Poort opladen, (I)=Poort LED marker, (J)=Schakelaar, (K)=Power indicator.

PRODUCTMONTAGE

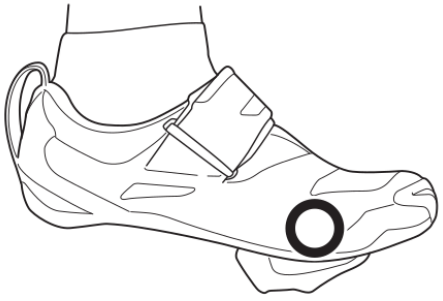
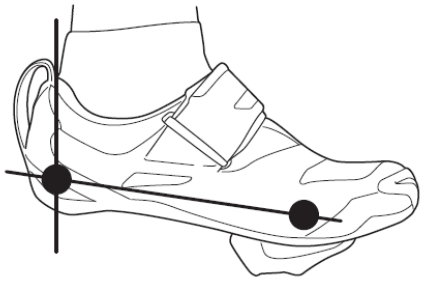


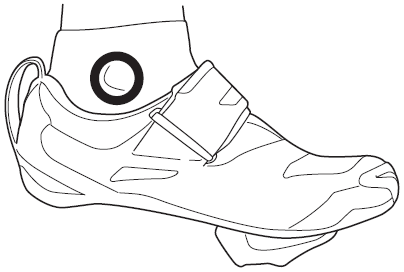
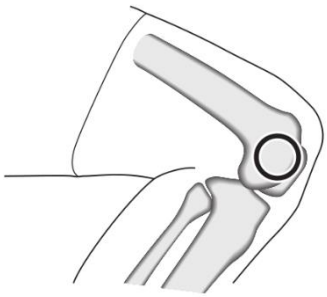
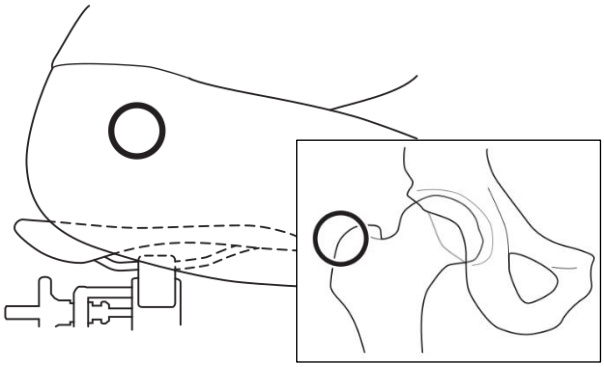
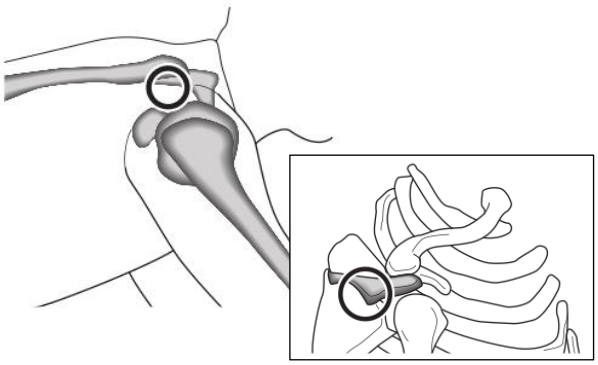
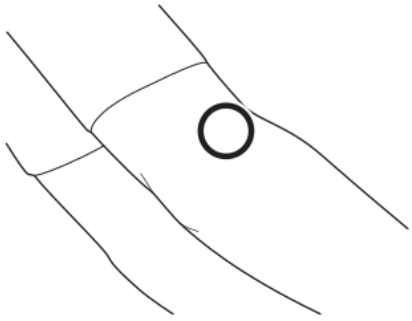
DE LED MARKERS AANBRENGEN

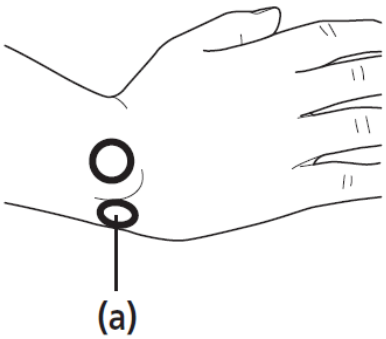


OPMERKING:

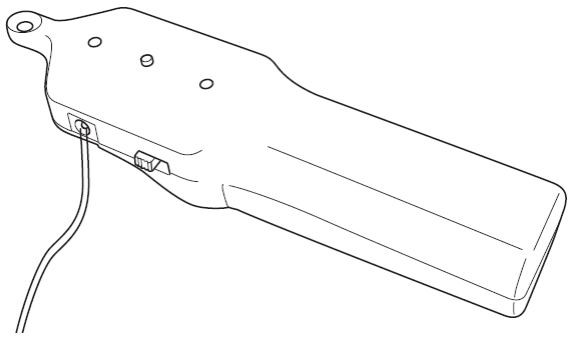
Er zijn 2 typen LED-stickers met verschillende kleefkracht.
•Gebruik de witte LED-stickers op kleding of schoenen.
•Gebruik de sterker plakkende zwarte LED-stickers direct op de huid.

1		De LED-markering is op de projectie van de pedaalas gemonteerd.
2		Breng één van de LED-markers aan op het snijpunt van een lijn vanaf de bal van de voet onder de kleine teen en evenwijdig aan de zool, en een verticale lijn vanaf de hiel tot de enkel.

3		Breng één van de LED-markers 2 cm tot 3 cm boven de schoen aan, op de positie waar het enkelbot uitsteekt. Breng de LED-sticker aan op de huid of op sokken waarop de sticker goed blijft zitten.
4		Installeer een van de LED-markeringen op het meest geavanceerde punt van het dijbeen.
5		Het heupgewricht van het dijbeen is te vinden bij het verst naar opzij uitstekende gedeelte in het heupgebied. U vindt dit uitsteeksel door het gebied aan te raken met uw vingers terwijl de rijder langzaam achteruit trapt.
6		Breng één van de markers aan op het achtereinde van het bot aan de bovenkant van de schouder. Breng hem aan op de positie die wordt aangegeven in de afbeelding, van opzij gezien.
7		Breng hem aan op het uitsteeksel aan de zijkant van het onderste deel van de bovenarm.

8		Plaats de palm naar beneden en breng de LED-sticker aan op de bovenzijde van het uitsteeksel dat wordt gevormd in de pols aan het uiteinde van het elleboogbot. (a) Voor mountainbiken, toeren of trekking brengt u de LED-sticker aan op de zijkant van het uitsteeksel.

DE TERMINAL VOORBEREIDEN

1		Laad de terminal door AC adapter. De blauwe lamp zal doven wanner het opladen klaar is.

AANSLUITEN OP DE PC

De applicatie downloaden

De 'bikefitting.com'-applicatie is nodig om de bewegingsanalysator te gebruiken. Download de 'bikefitting.com'-applicatie op onze supportwebsite (http://www.bikefitting.com/).

Over het installeren van de 'bikefitting.com'-applicatie vindt u meer informatie op onze supportwebsite.

Over het gebruik van de 'bikefitting.com'-applicatie op de pc vindt u meer informatie in de gebruikshandleiding voor de applicatie.

* Over de besturingsomgeving van de pc, zoals de hardwarevereisten en ondersteunde besturingssystemen, vindt u meer informatie op de supportwebsite.

Werking van de 3D-sensor controleren

Als de 3D-sensor een klap heeft gekregen, bijvoorbeeld door een val, gebruik dan de meegeleverde kalibratiemeetlat om te controleren
dat de 3D-sensor normaal functioneert. De operationele controle wordt uitgevoerd met behulp van de 'bikefitting.com'-applicatie. Over
de 'bikefitting.com'-applicatie vindt u meer informatie in de gebruikshandleiding voor de applicatie.

CONTENIDOS

AVISO IMPORTANTE	31
CONTENIDO DEL PAQUETE	32
NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PARTES	33
MONTAJE DEL PRODUCTO	35
INSTALACIÓN DE LOS MARCADORES LED	36
PREPARACIÓN DEL TERMINAL	38
CONEXIÓN AL PC	38

AVISO IMPORTANTE

Cumpla en todo momento con las siguientes instrucciones para evitar lesiones y daños físicos en los equipos y zona adyacente. Las instrucciones se clasifican según el grado de peligro o daños que pueden producirse si el producto no se utiliza correctamente.

⚠ PELIGRO

El incumplimiento de las instrucciones causará lesiones graves o mortales.

⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de las instrucciones podría causar lesiones graves o mortales.

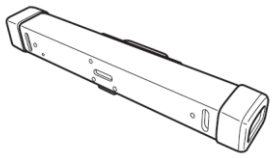
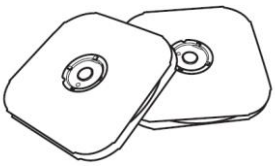
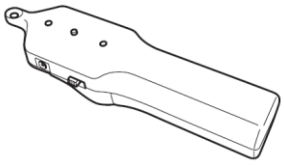
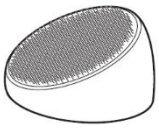
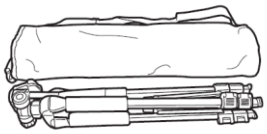
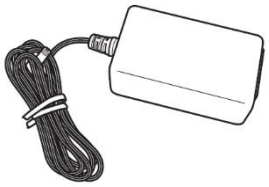
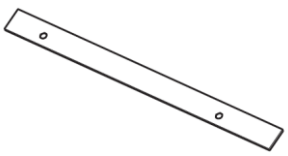
⚠ PRECAUCIÓN

El incumplimiento de las instrucciones podría causar lesiones o daños físicos en el equipo o la zona adyacente.

⚠ ADVERTENCIA

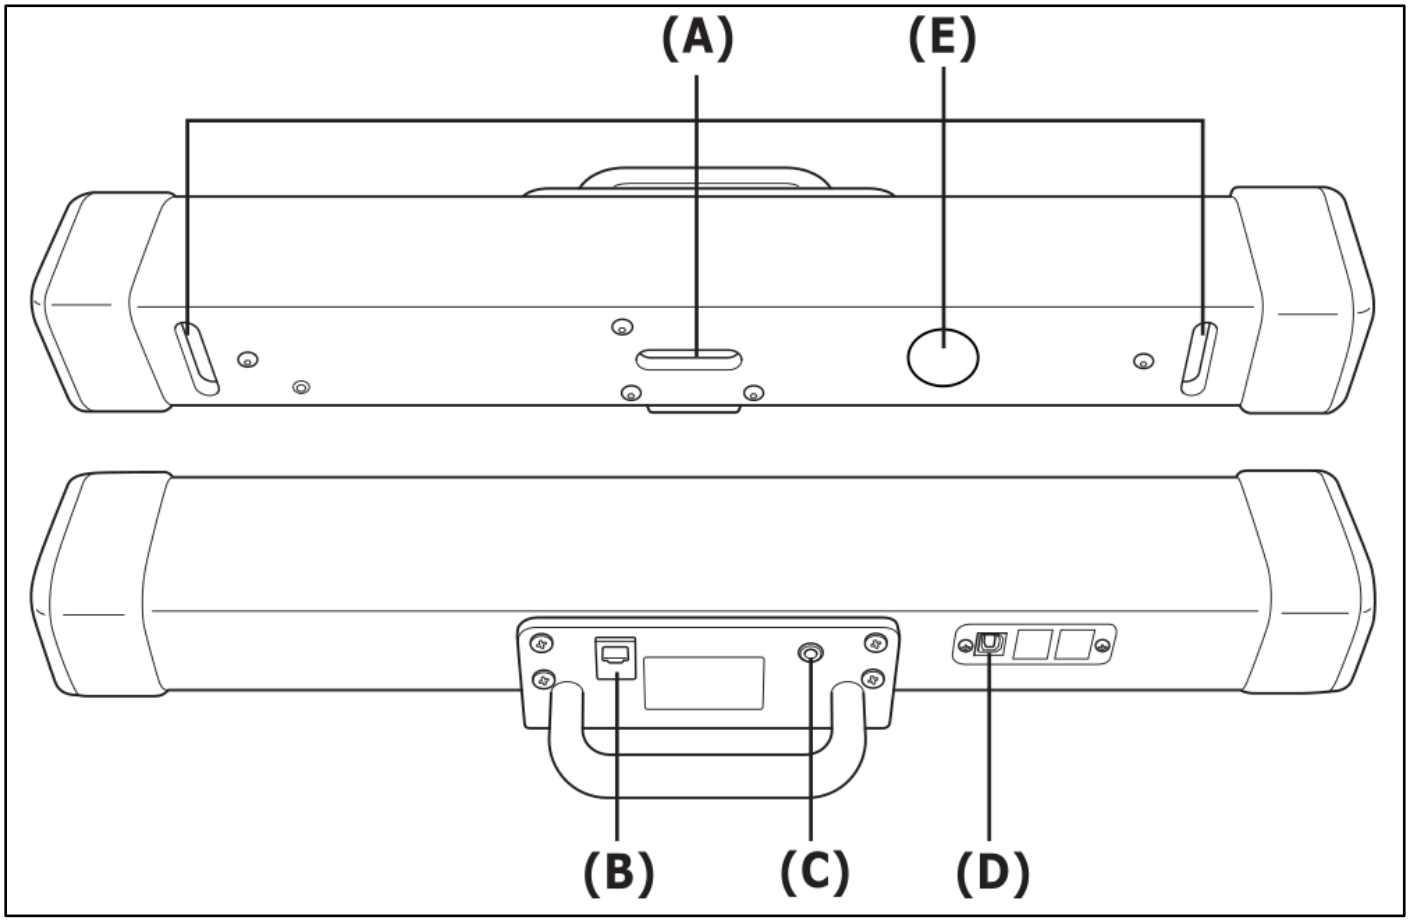
- Este producto no es un instrumento médico. Este producto no puede usarse para fines de diagnósticos médicos, tratamientos o prevención. Utilice los resultados de las medidas solo como referencia. Si hay algún problema, consulte a su distribuidor.
- No instale el producto en un lugar donde pueda caerse o esté al alcance de los niños.
- Asegúrese de comprobar que no haya conexiones sueltas en los componentes antes de utilizar el producto.
- No permita que mascotas o niños menores de 12 años se suban al producto o permanezcan cerca de él.
- Utilice el producto exclusivamente para el fin para el que ha sido diseñado.
- No recargar la batería en lugares con alta humedad o a la intemperie, esto podría causar una descarga eléctrica.
- No insertar o retirar el enchufe mientras esté mojado, esto podría causar una descarga eléctrica.
  Si hay agua goteando por el enchufe, séquelo bien antes de insertarlo

CONTENIDO DEL PAQUETE

Forma	Nombre	Qty	Forma	Nombre	Qty
	SENSOR 3D	1		MARCADOR LED	1
	ETIQUETA ADHESIVA LED (1x NEGRO, 1x BLANCO)	2		TERMINAL	1
	CUÑA DE HOMBRO	1		TRÍPODE	1
	ADAPTADOR AC	1		CABLE USB	1
	ENCHUFE DE ALIMANTACIÓN	1		REGLA	1

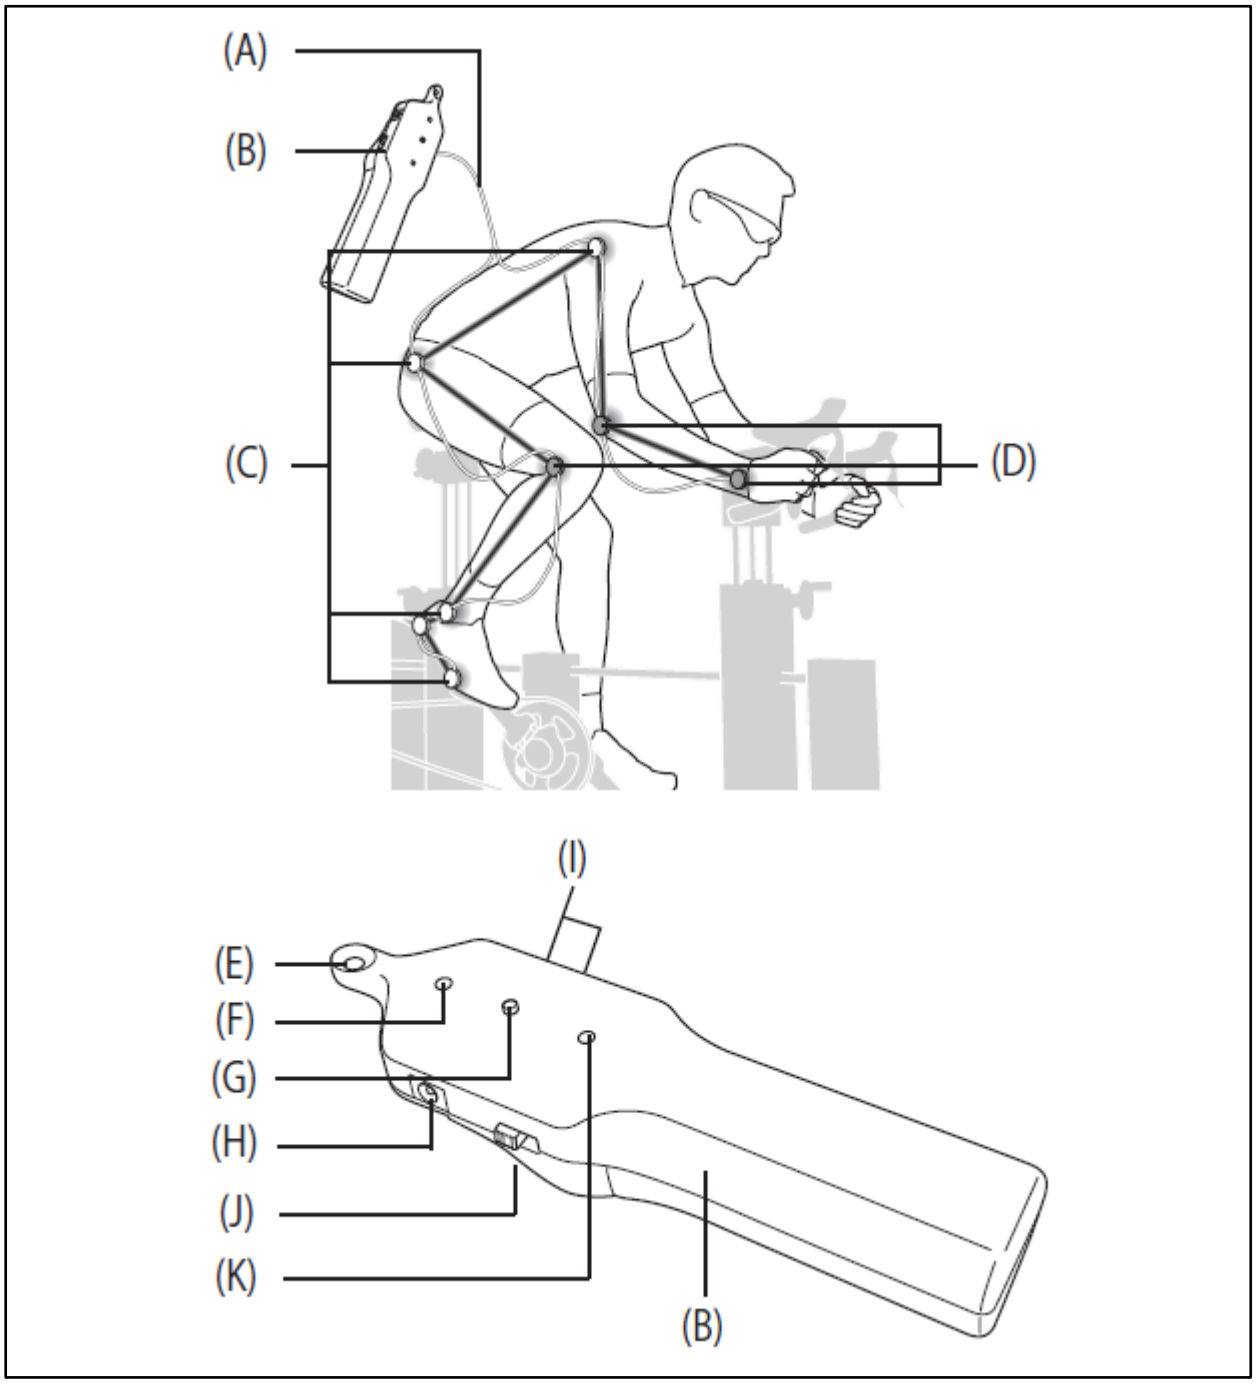
NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PARTES

SENSOR 3D



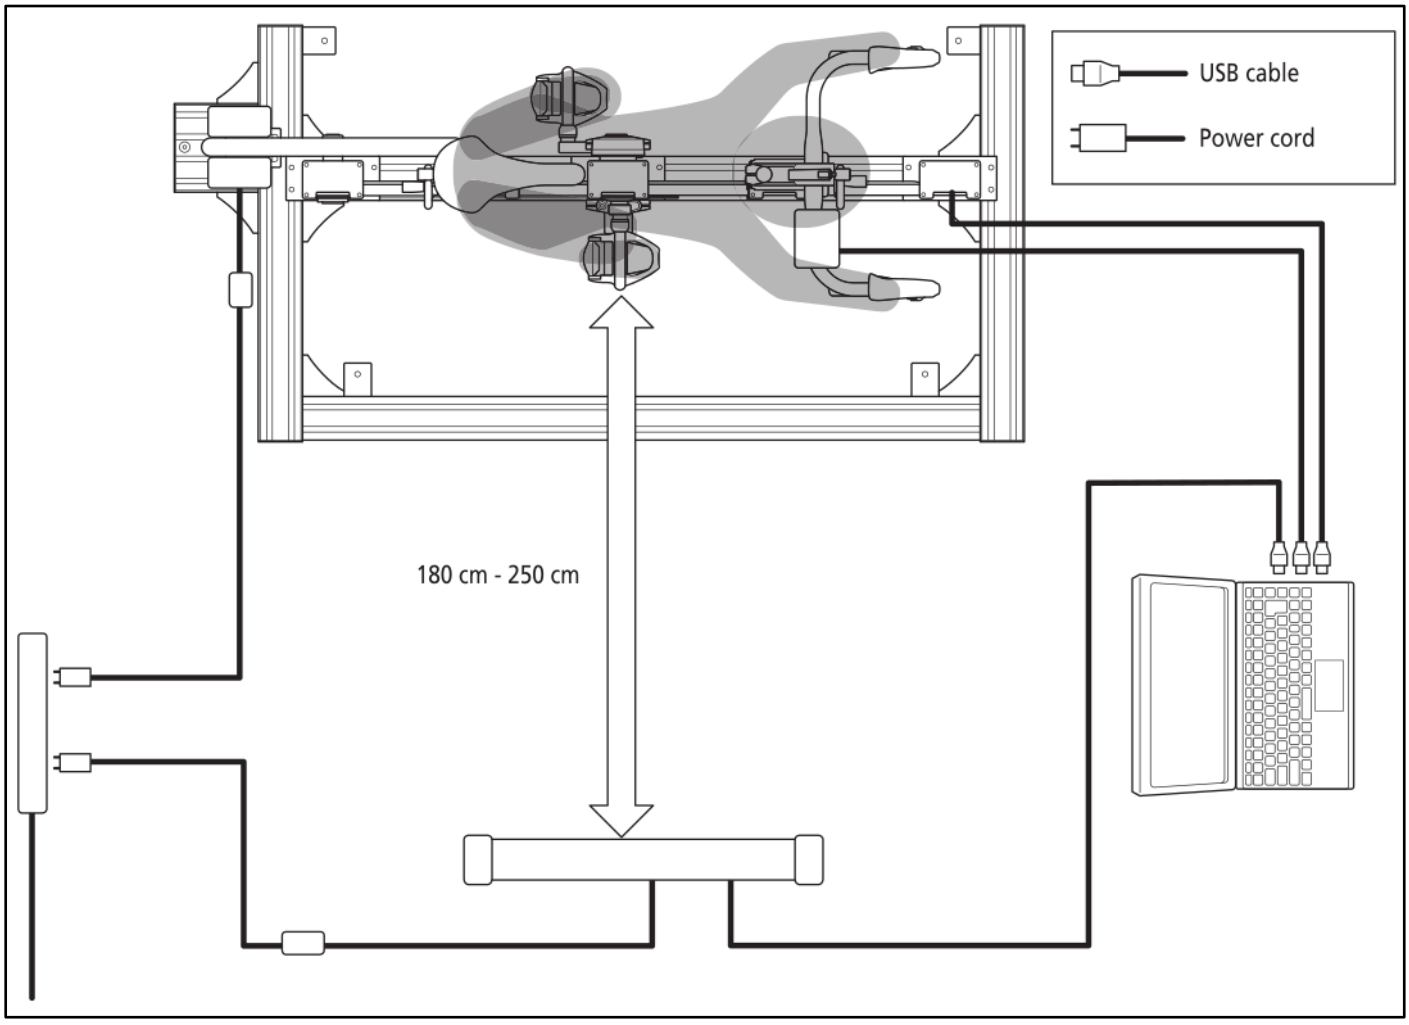
(A)=Lente 3D, (B)=Interruptor encendido, (C)=Conector alimentación, (D)=Conector cable USB, (E)=Webcam.

MATRIZ DE MARCADORES

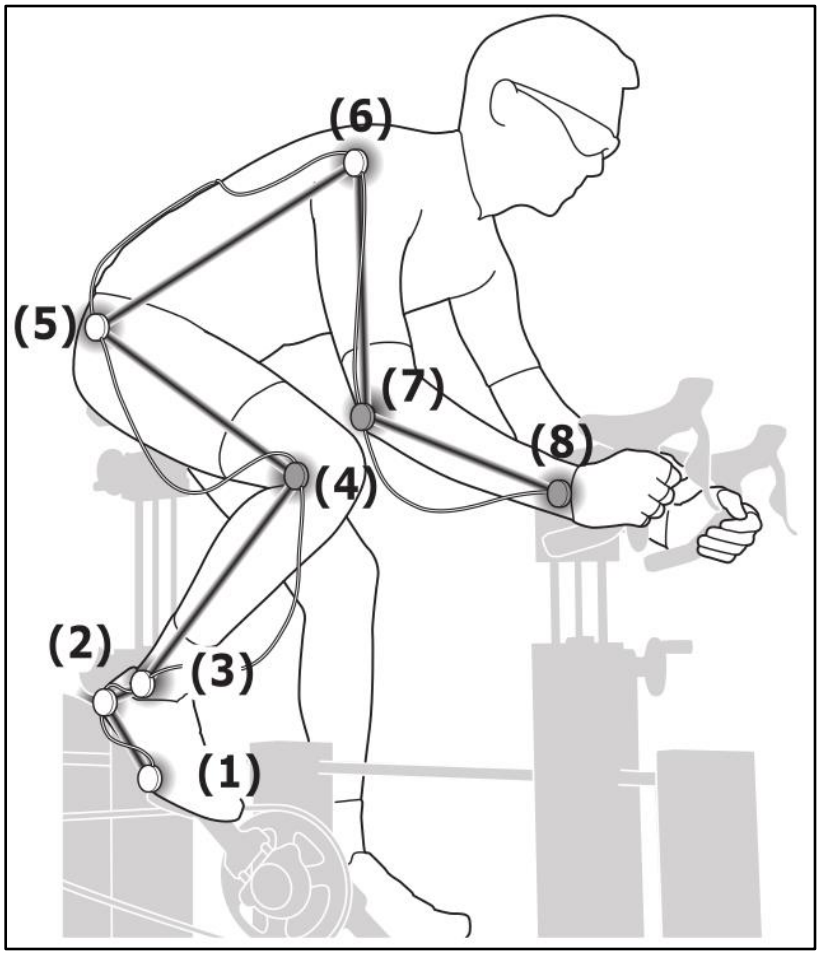


(A)=Marcador LED, (B)=Terminal, (C)=Etiqueta adhesiva LED (blanca), (D)=Etiqueta adhesiva LED (negra), (E)=Sonda, (F)=Luz de alimentación, (G)=Interruptor sonda, (H)=Puerto de carga, (I)=Puerto de marcador LED, (J)=Interruptor encendido, (K)=Luz de carga.

MONTAJE DEL PRODUCTO

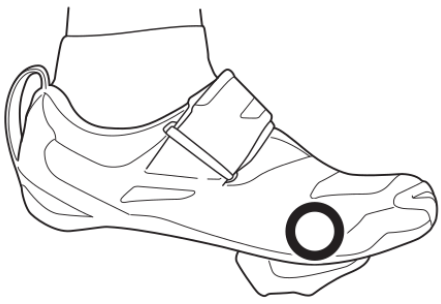
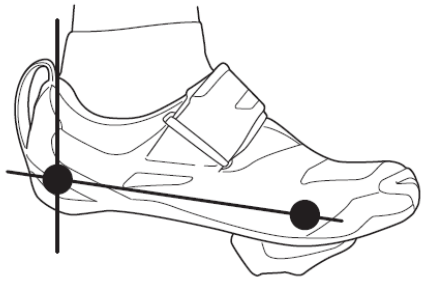


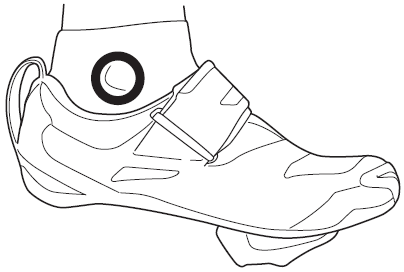
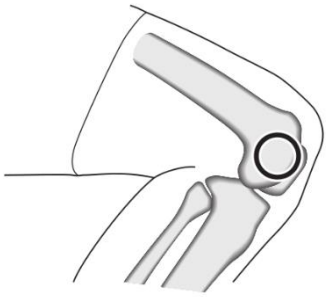
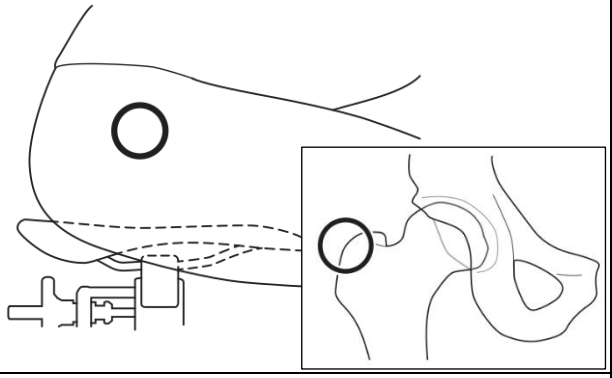
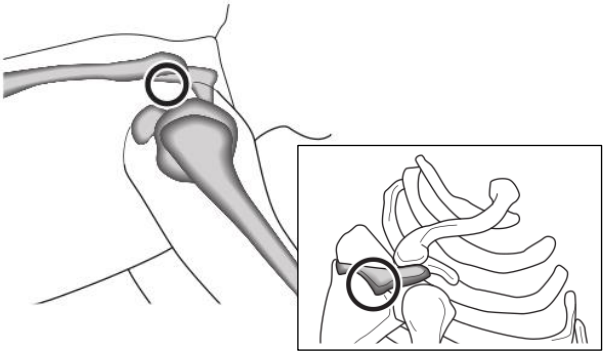
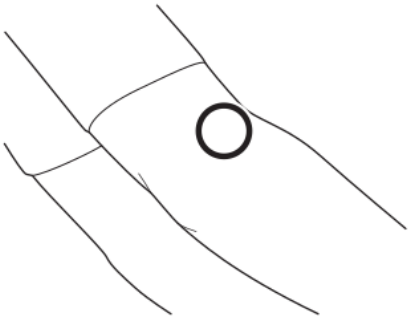
INSTALACIÓN DE LOS MARCADORES LED

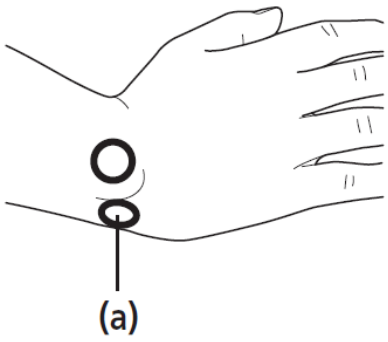


NOTA:

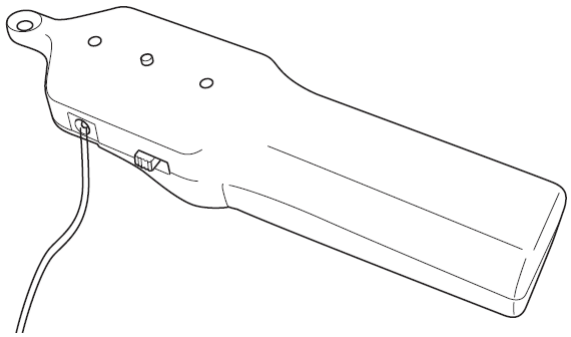
Hay dos tipos de etiquetas adhesivas LED, con diferente fuerza de adherencia.
•Utilice las etiquetas adhesivas blancas para la colocación sobre la ropa o las zapatillas.
•Use las etiquetas adhesivas negras para la aplicación directa sobre la piel.

1		El marcador LED se instala en la proyección del eje del pedal.
2		Instale uno de los marcadores LED en la posición en la que una línea que se extiende desde el metatarso debajo del dedo pequeño y paralela a la suela se cruza con una línea vertical que se extiende desde el talón hasta el tobillo.

3		Instale uno de los marcadores LED en una posición entre 2 y 3 cm por encima de la zapatilla, donde sobresale el hueso del tobillo. Coloque la etiqueta adhesiva LED sobre la piel o el calcetín logrando una buena adherencia.
4		Instale un marcador LED en el punto más adelantado del fémur.
5		La articulación del hueso del muslo se encuentra en la posición más prominente del área de la cadera. Encuentre esta protuberancia tocando con los dedos mientras el ciclista pedalea hacia atrás lentamente.
6		Aplique uno de los marcadores sobre el extremo posterior del hueso en la parte superior del hombro. Aplique en la posición indicada en el diagrama, visto desde el lado.
7		Colóquela en la protuberancia lateral del extremo inferior de la parte superior del brazo.

8		Con la palma orientada hacia abajo, coloque la etiqueta adhesiva LED en el lado superior de la protuberancia formada en la muñena en el extremo del hueso del codo. (a) Para ciclismo de montaña, cicloturismo o trekking, coloque la etiqueta adhesiva LED en el lado de la protuberancia exterior.

PREPARACIÓN DEL TERMINAL

1		Cargue el terminal con el adaptador AC. La luz azul se apaga cuando se completa la carga.

CONEXIÓN AL PC

Descargar la aplicación

Se necesita la aplicación bikefitting.com para utilizar el analizador de movimiento.
Descargue la aplicación bikefitting.com desde nuestro sitio web de soporte (http://www.bikefitting.com/).
Para más información sobre la instalación de la aplicación bikefitting.com, consulte nuestro sitio web de soporte.
Para más información sobre la utilización de la aplicación bikefitting.com en el PC, consulte el manual de uso para la aplicación.
* Para más información sobre el entorno de utilización del PC, como requisitos de hardware y sistemas operativos compatibles, consulte el sitio web de soporte.

Comprobación de las funciones del sensor 3D

Si el sensor 3D ha sufrido un impacto, por ejemplo una caída, utilice la regla de calibración incluida para realizar la comprobación necesaria y asegurarse de que el sensor 3D funciona con normalidad. Esta comprobación se realiza con la aplicación bikefitting.com.
Para más detalles sobre la aplicación bikefitting.com, consulte el manual de uso de la aplicación.

TABLE DES MATIÈRES

REMARQUE IMPORTANTE	40
CONTENU	41
NOMS ET FONCTIONS DES PIÈCES	42
ASSEMBLAGE DU PRODUIT	44
INSTALLATION DES MARQUEURS LED	45
PRÉPARATION DE LA BORNE	47
CONNEXIÓN AU PC	47

REMARQUE IMPORTANTE

Les instructions suivantes doivent être observées à tout moment afin d'éviter toute blessure corporelle ou tout dommage causé à l'équipement ou à la zone de travail.
Les instructions sont classées en fonction du degré de danger ou de l'ampleur des dégâts pouvant être causés si le produit est mal utilisé.

⚠ DANGER

Le non-respect des instructions entraînera des blessures graves ou mortelles.

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

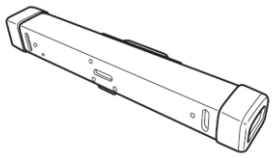
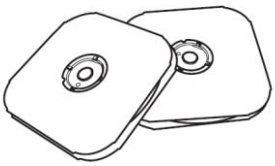
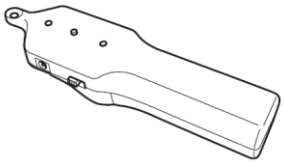
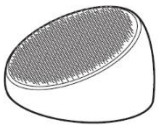
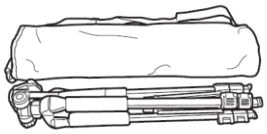
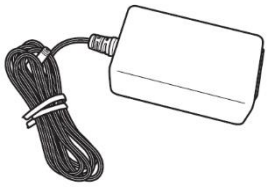
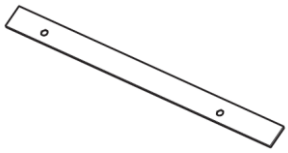
⚠ ATTENTION

Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles ou endommager l'équipement et la zone de travail.

⚠ AVERTISSEMENT

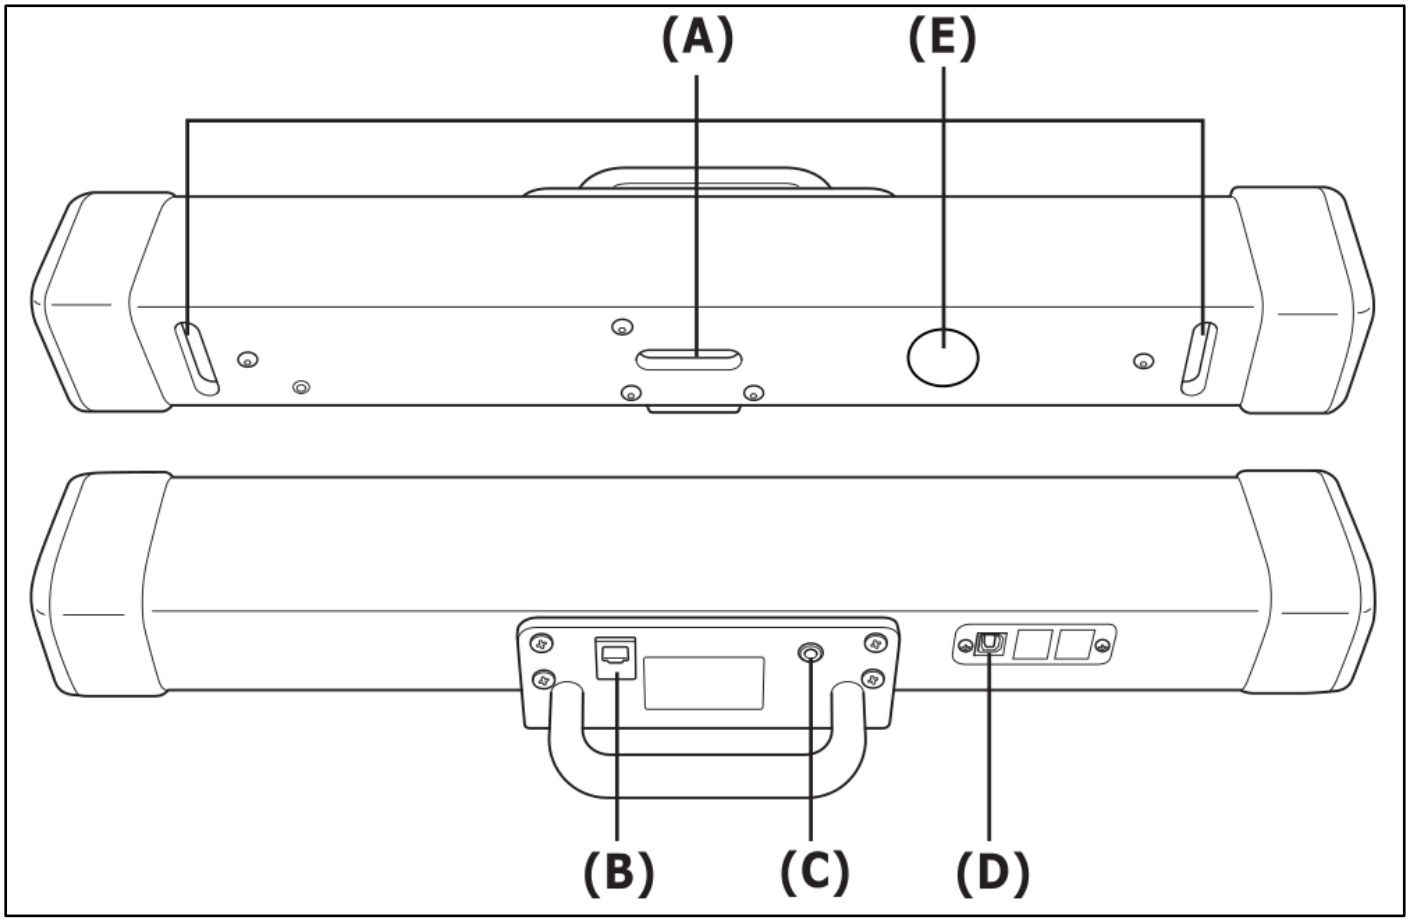
- Ce produit n'est pas un instrument médical. Il ne peut pas être utilisé pour poser un diagnostic médical, effectuer un traitement ou être utilisé à titre préventif. Utilisez les résultats des mesures à titre de référence uniquement. S'il y a un problème, consultez un revendeur local.
- N'installez pas le produit dans un endroit où il pourrait tomber ou être touché par un enfant
- Veillez à vérifier si les branchements des éléments assemblés ne sont pas lâches avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas des animaux domestiques ou des enfants de moins de 12 ans s'approcher du produit ou monter dessus
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles prévues.
- Ne pas recharger la batterie dans un endroit humide ou à l'extérieur. Cela pourrait provoquer un choc électrique
- Ne pas débrancher la connexion en conditions humides. Sans prendre cette précaution, il existe un risque de choc électrique. Si il y a de l'eau dans la prise, séchez là avec précaution avant de la connecter.
- La lumiére bleue s'éteindra lorsque la batterie est chargée.

CONTENU

Forme	Nom	Qty	Forme	Nom	Qty
	CAPTEUR 3D	1		MARQUEUR LED	1
	AUTOCOLLANT LED (NOIR x1, BLANC x1)	2		BORNE	1
	BORD COUDÉ	1		TRIÉPIED	1
	ADAPTEUR AC	1		CABLE USB	1
	PRISE D’ALIMENTATION	1		RÈGLE	1

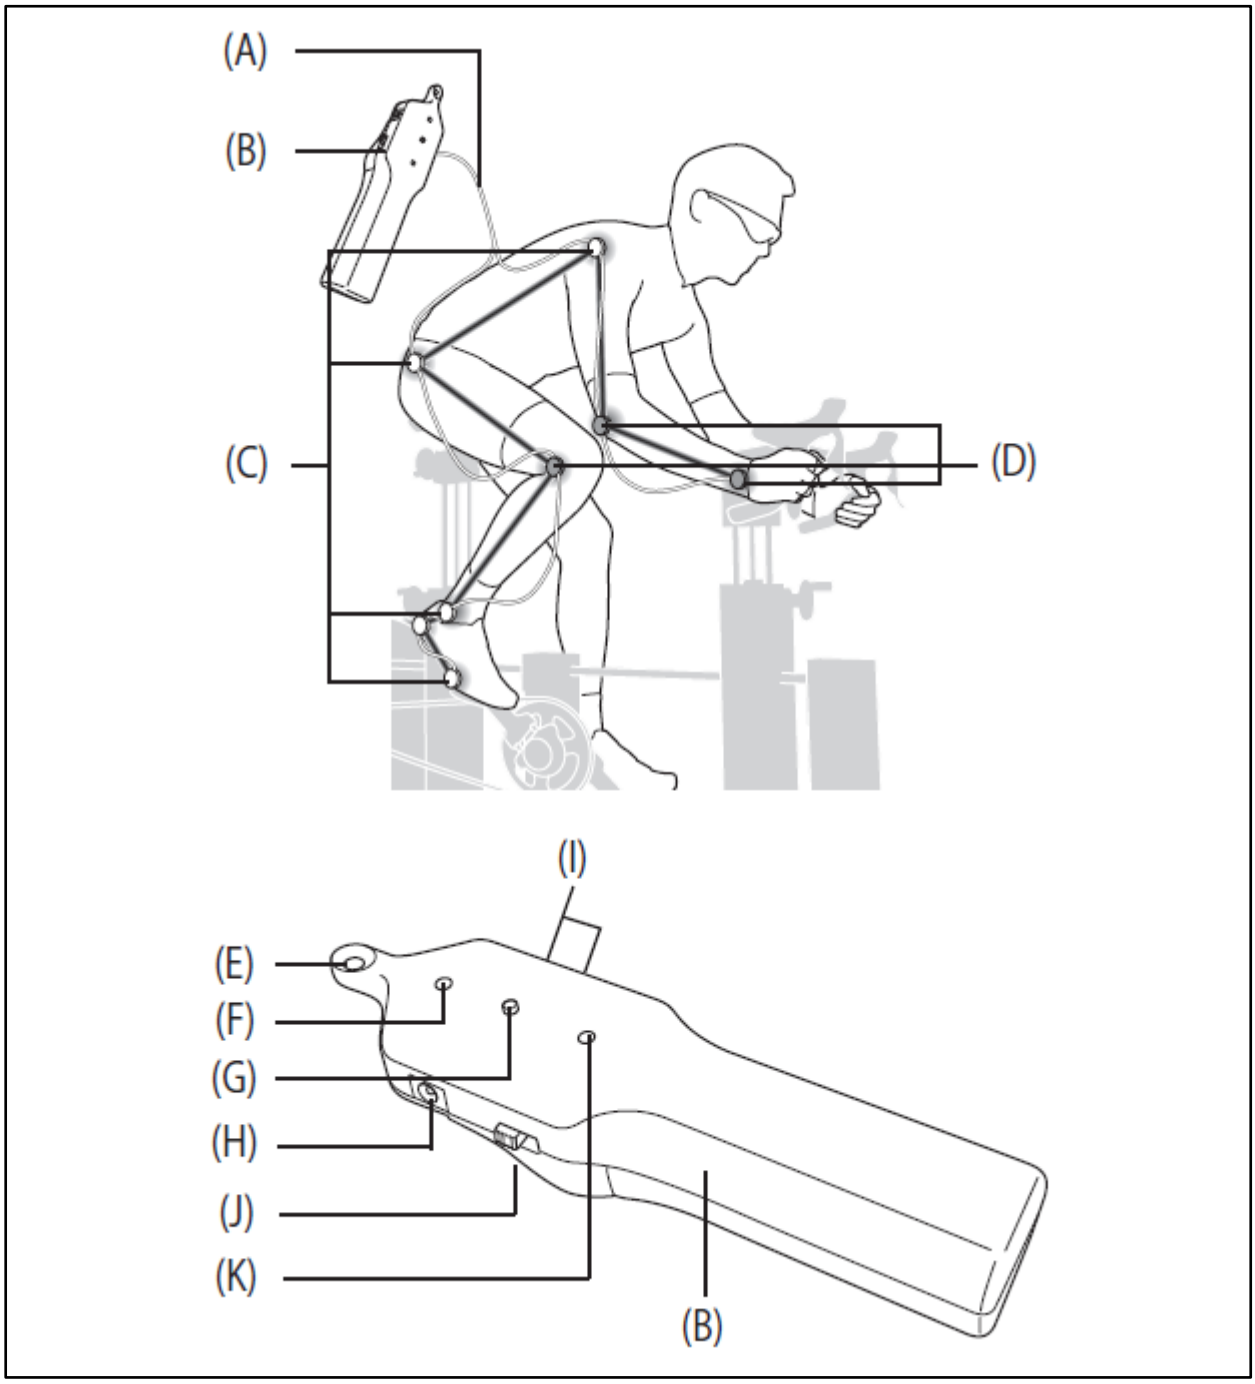
NOMS ET FONCTIONS DES PIÈCES

CAPTEUR 3D



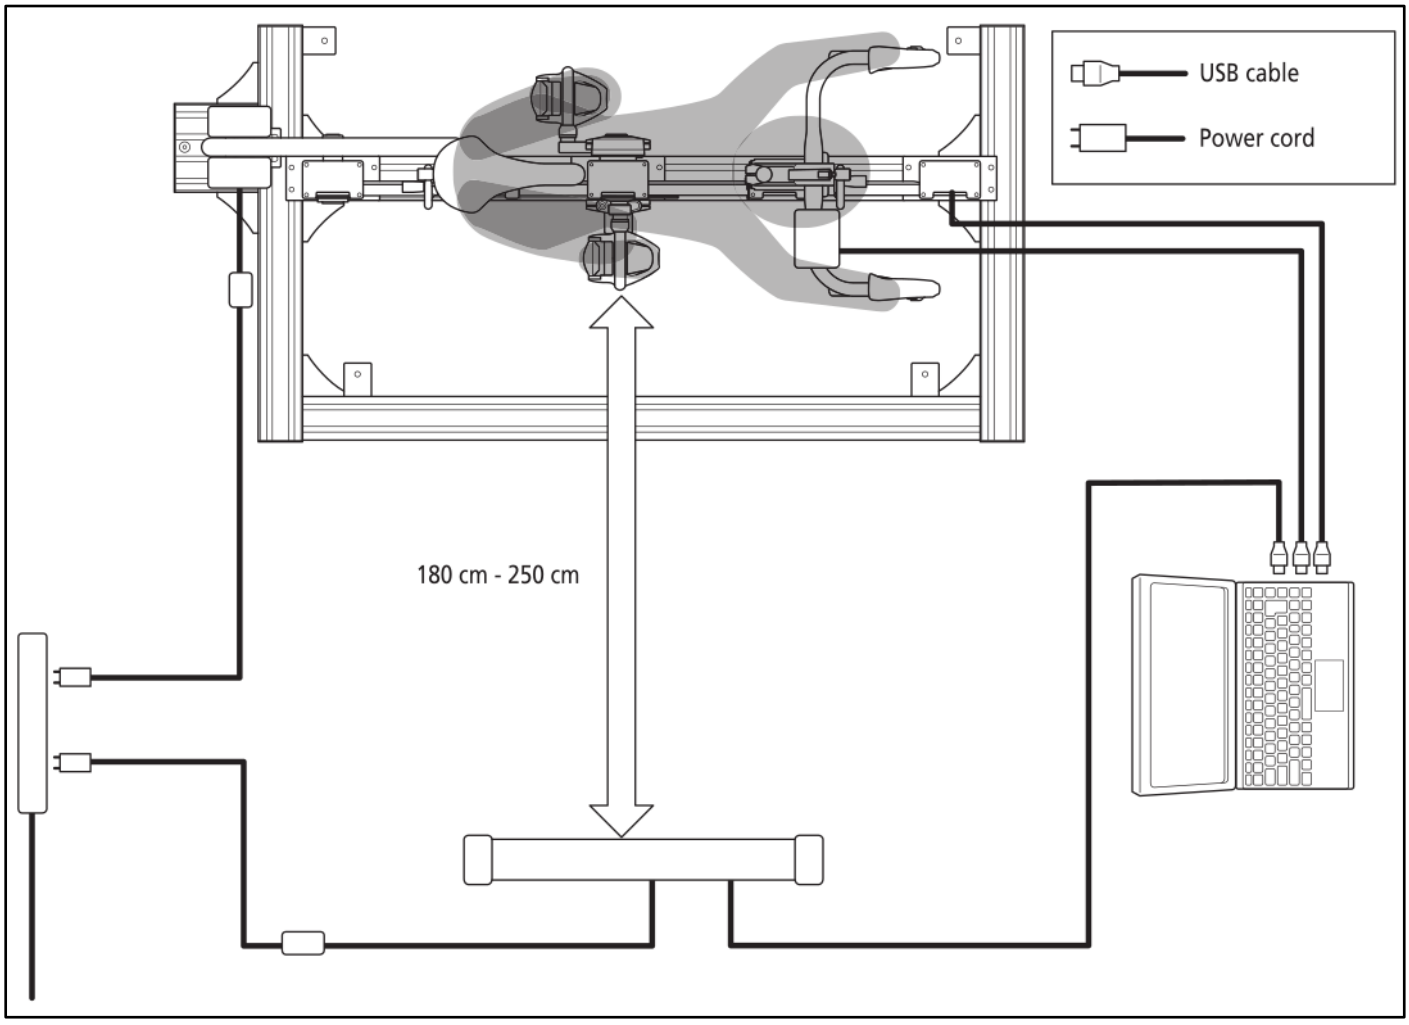
(A)=Lentille 3D, (B)=Interrupteur, (C)=Connecteur d’alimentation, (D)=Connecteur de câble USB, (E)=Webcam.

SÉRIE DE MARQUEURS

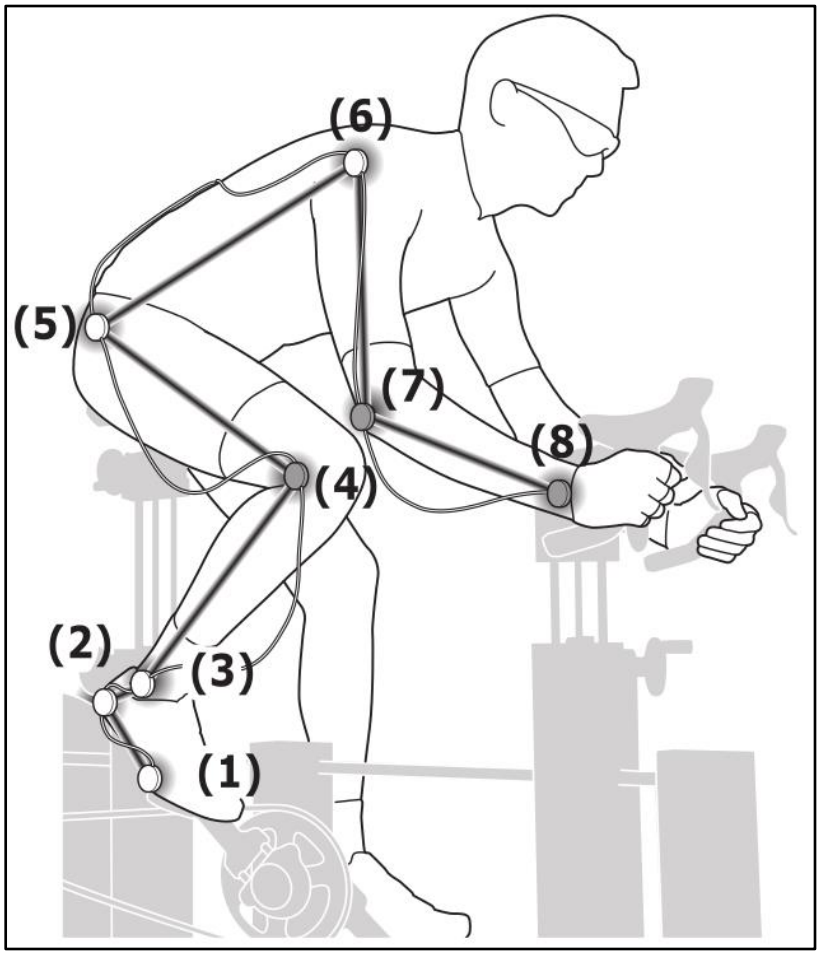


(A)=Marqueur LED, (B)=Borne, (C)=Autocollant LED (blanc), (D)=Autocollant LED (noir), (E)=Sonde, (F)=Térmoin d'alimentation, (G)=Contacteur de sonde, (H)=Port de charge, (I)=Port de marqueur LED, (J)=Interrupteur d'alimentation, (K)=Voyant d'alimentation.

ASSEMBLGE DU PRODUIT

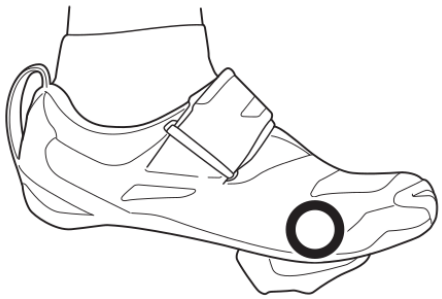
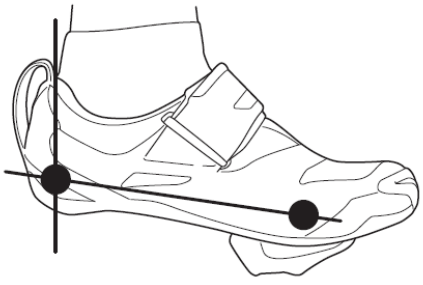


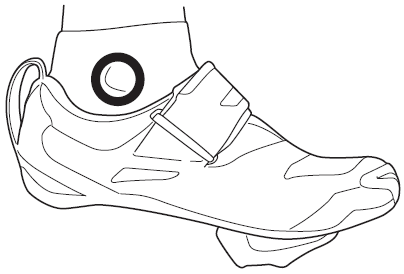
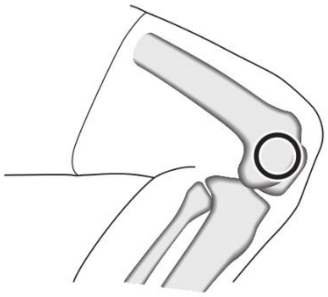
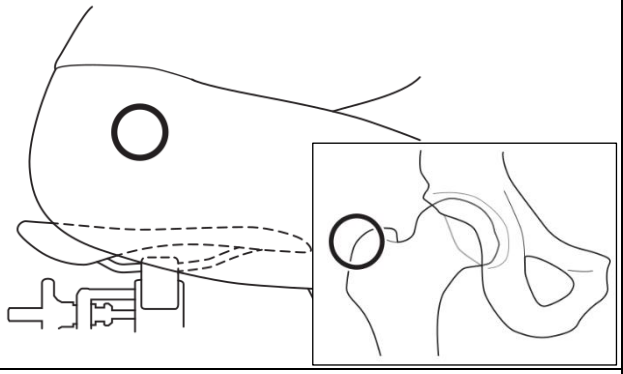
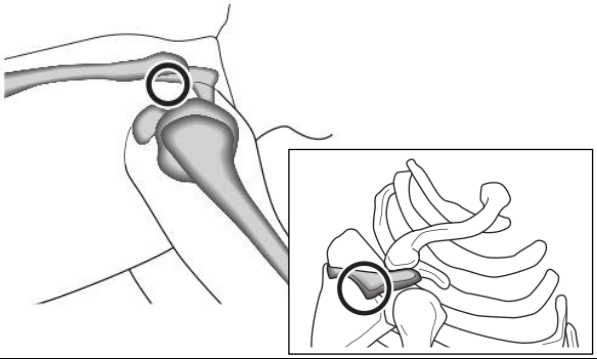
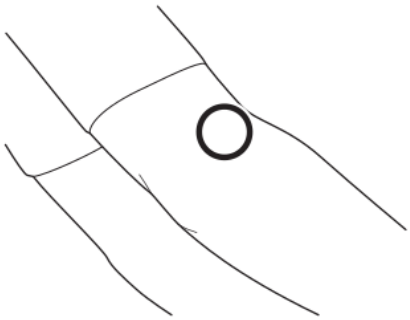
INSTALLATION DES MARQUEURS LED

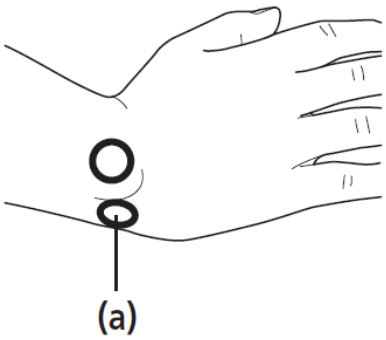


REMARQUE:

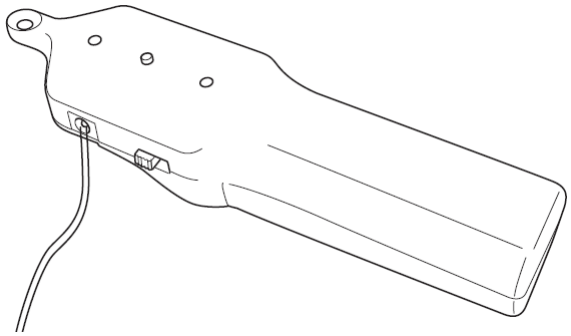
Il y a 2 types d'autocollants LED ayant une force d'adhérence différente.
•Appliquez les autocollants LED sur les vêtements et les chaussures.
•Utilisez les autocollants LED noirs qui collent le plus pour les appliquer directement sur la peau.

1		Le marqueur LED est installé sur la saillie de l'axe de la pédale.
2		Installez un des marqueurs LED à l'endroit où une ligne partant de la plante du pied sous le petit orteil et étant parallèle à la semelle coupe une ligne verticale allant du talon à la cheville.

3		Installez un des marqueurs LED à 2 cm ou 3 cm au-dessus de la chaussure, à l'endroit ou l'os de la cheville ressort. Appliquez l'autocollant LED sur la peau ou sur des chaussettes ayant une bonne adhérence.
4		Installez l'une des marques de LED au point le plus avancé du fémur.
5		L'articulation de la hanche au niveau de l'os de la cuisse se trouve à l'endroit le plus pointu de la zone de la hanche. Trouvez cette partie protubérante en touchant avec les doigts lorsque vous pédalez lentement en marche arrière.
6		Appliquez un des marqueurs sur l'extrémité arrière de l'os de la partie supérieure de l'épaule. Appliquez à l'endroit indiqué sur le schéma, comme sur la vue de côté.
7		Appliquez sur la partie protubérante du côté de l'extrémité inférieure du bras supérieur.

8		Lorsque la paume est orientée vers le bas, appliquez l'autocollant LED sur le côté supérieur de la partie protubérante formée dans le poignet à l'extrémité de l'os du coude. (a) Pour le cyclisme de montagne, la randonnée ou le trekking, appliquez l'autocollant LED sur le côté de la partie protubérante extérieure.

PRÉPARATION DE LA BORNE

1		Chargez le terminal par un adapteur secteur. Le lampe bleue éteindre après la chargée complètement.

CONNEXION AU PC

Téléchargement de l'application

L'application bikefitting.com est nécessaire pour utiliser l'analyseur de mouvements. Téléchargez l'application bikefitting.com sur notre site d'assistance (http://www.bikefitting.com/).

Pour plus d'informations sur l'installation de l'application bikefitting.com, consultez notre site d'assistance.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application bikefitting.com sur un PC, reportez-vous au mode d'emploi de l'application.

* Pour plus d'informations sur l'environnement d'exploitation du PC, comme les exigences en matière de matériel et les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez notre site d'assistance.

Vérification des fonctions du capteur 3D

Si le capteur 3D a subi un choc, comme une chute, utilisez le régleur de calibrage pour procéder aux vérifications nécessaires afin de
vous assurer que le capteur 3D fonctionne correctement. La vérification du fonctionnement est effectuée à l'aide de l'application bikefitting.com. Pour plus de détails concernant l'application bikefitting.com, reportez-vous au mode d'emploi de l'application.

INHALT

WICHTIGER HINWEIS	49
LIEFERUMFANG	50
BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN DER KOMPONENTEN	51
PRODUKTMONTAGE	53
MONTAGE DER LED-MARKER	54
VORBEREITUNG DES TERMINALS	56
VERBINDUNG MIT DEM PC	56

WICHTIGER HINWEIS

Die folgenden Anweisungen müssen jederzeit befolgt werden, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
Die Anweisungen sind nach Grad der Gefahr oder Beschädigung klassifiziert, falls das Produkt unsachgemäß verwendet wird.

⚠ GEFAHR

Eine Nichtbefolgung der Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

⚠ WARNUNG

Eine Nichtbefolgung der Anweisungen könnte zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

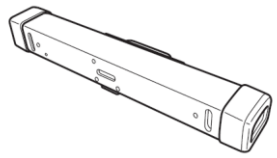
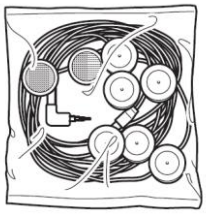
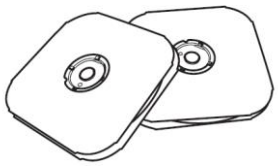
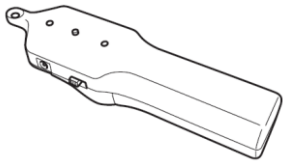
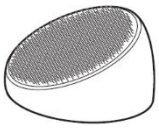
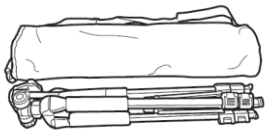
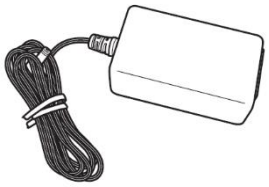
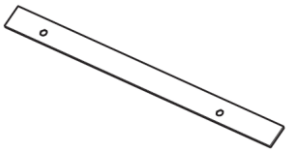
⚠ VORSICHT

Eine Nichtbefolgung der Anweisungen könnte zu Schäden an Komponenten oder Verletzungen führen.

⚠ WARNUNG

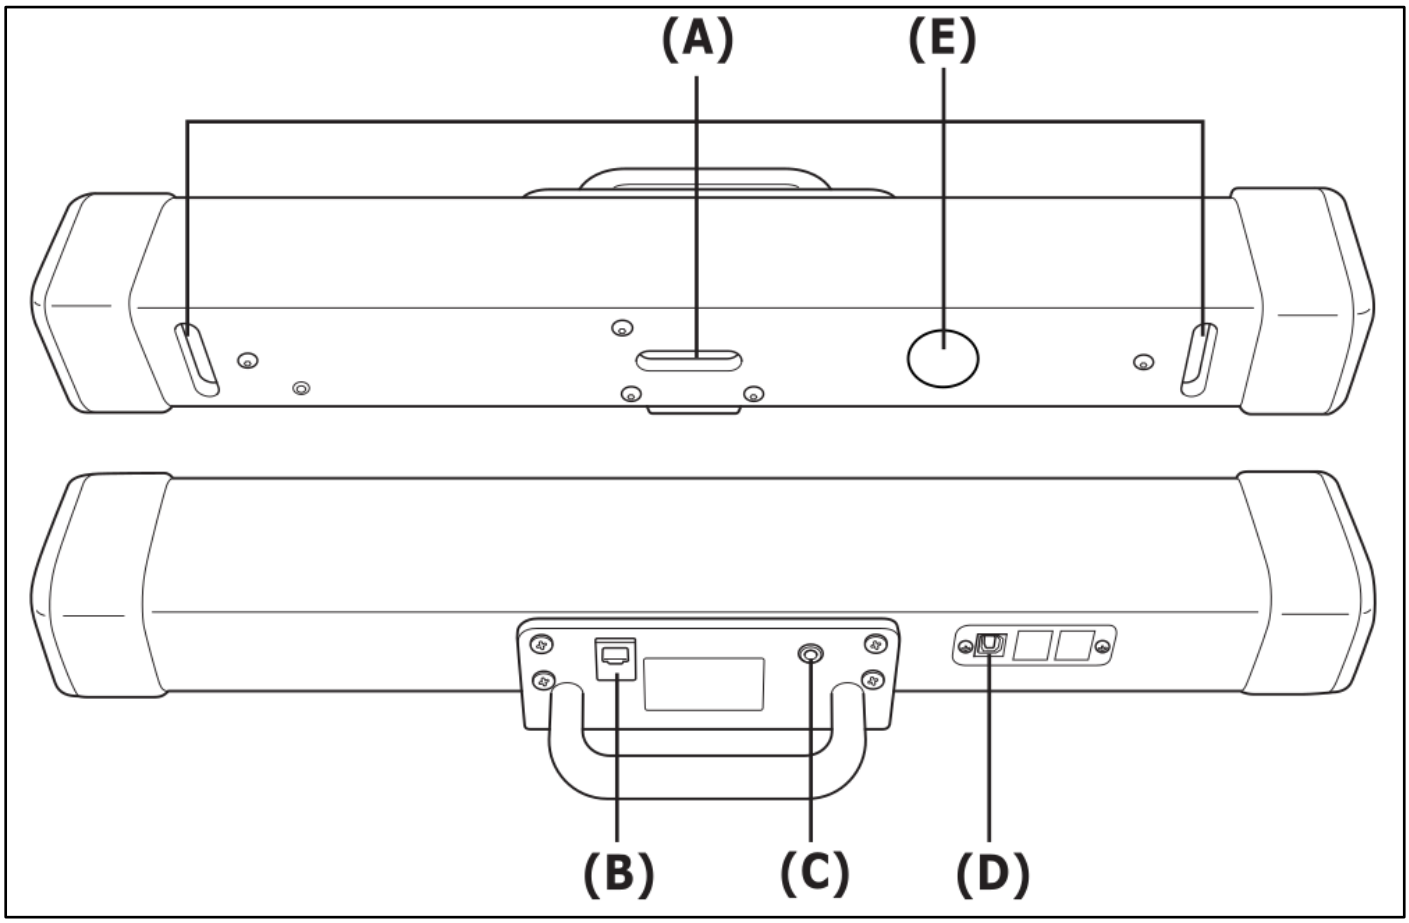
- Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein medizinisches Instrument. Das Produkt darf nicht zur Erstellung medizinischer Diagnosen, für eine Behandlung oder zur Vorsorge eingesetzt werden. Die Messergebnisse sollten nur als Referenz verwendet werden. Falls ein Problem auftritt, müssen Sie sich an den lokalen Vertriebspartner wenden.
- Das Produkt darf nicht so installiert werden, dass es herunterfallen oder in die Hände von Kindern gelangen könnte.
- Überprüfen Sie vor Verwendung des Produkts bei allen Komponenten den korrekten Sitz aller Anschlüsse.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Kinder im Alter von unter 12 Jahren in der Nähe des Produkts aufhalten oder darauf stehen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck.
- Das Aufladen der batterie im Freien oder in feuchten Orten sollte zwingend vermieden werden, da ein Risiko eines Elektroschocks bestehen könnte.
- Es sollte darauf geachtet werden das der Stecker nicht nass ist. Wenn der Stecker nass ist sollte dieser nicht aus der Steckdose entnommen oder eingesteckt werden.

LIEFERUMFANG

Form	Benennung	Qty	Form	Benennung	Qty
	3D SENSOR	1		LED-MARKER	1
	LED-PUNKT-AUFKLEBER (1x SCHWARZ, 1x WEIß)	2		TERMINAL	1
	SCHULTER KEIL	1		STATIV	1
	NETZEIL	1		USB-KABEL	1
	NETZKABEL	1		KALIBRATION SLINEAL	1

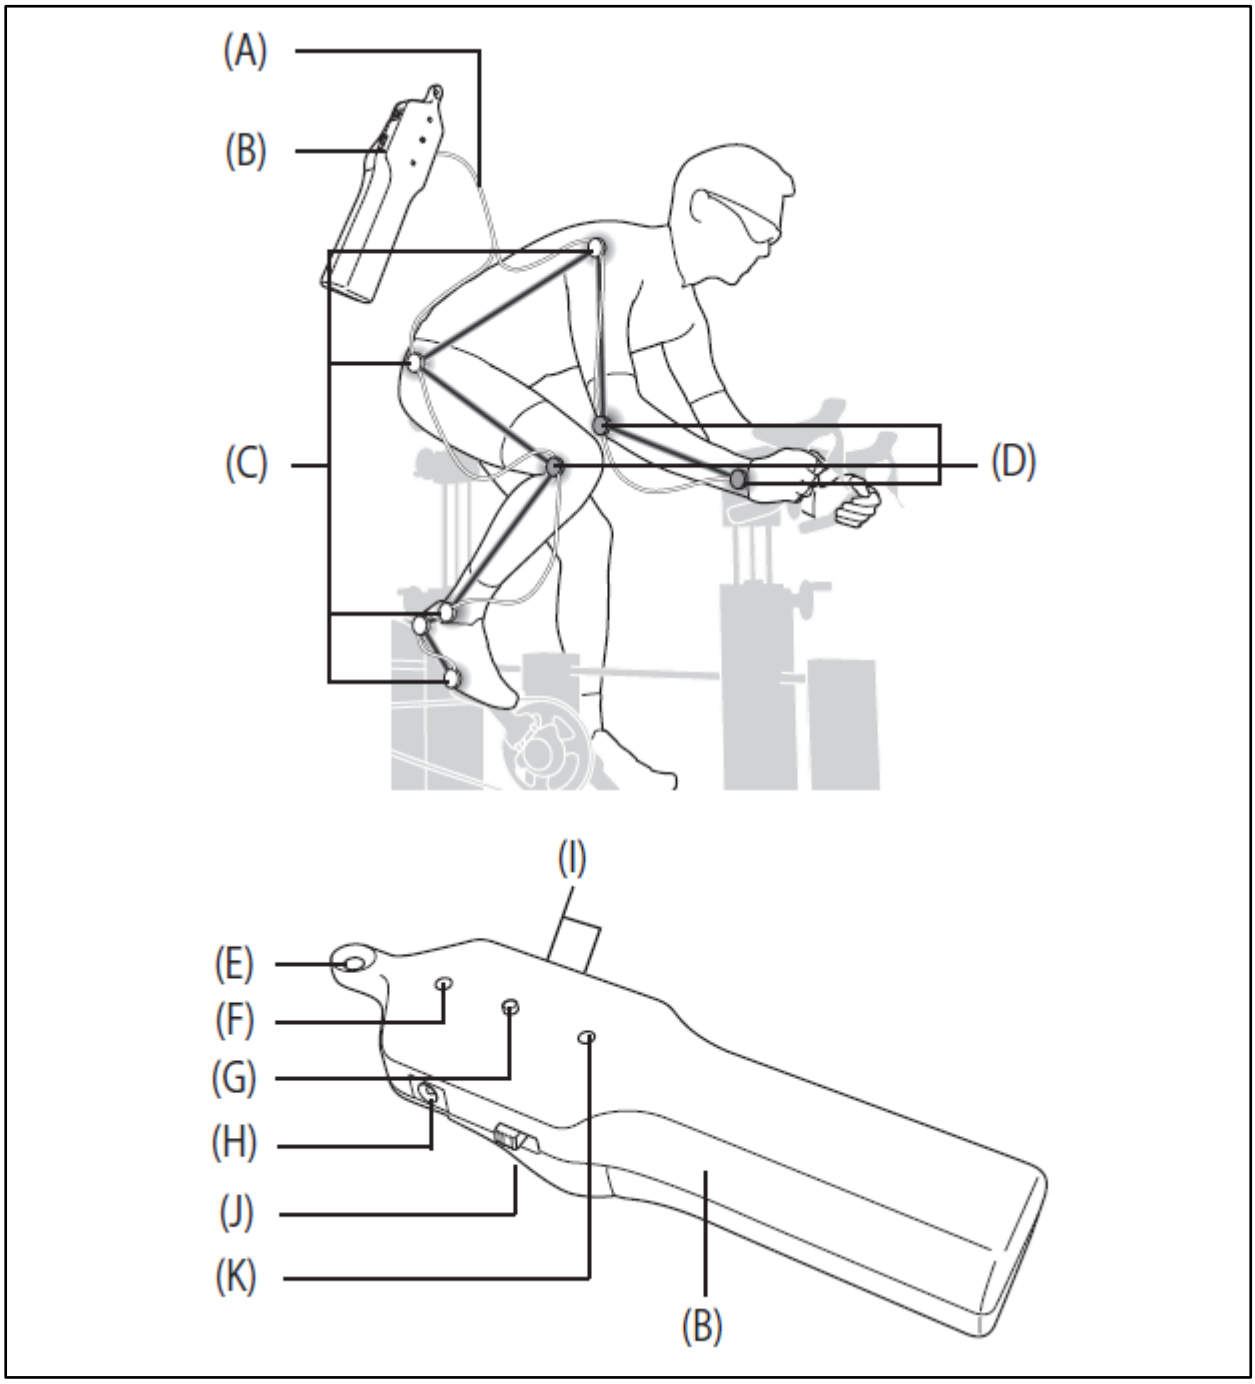
BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN DER KOMPONENTEN

3D SENSOR



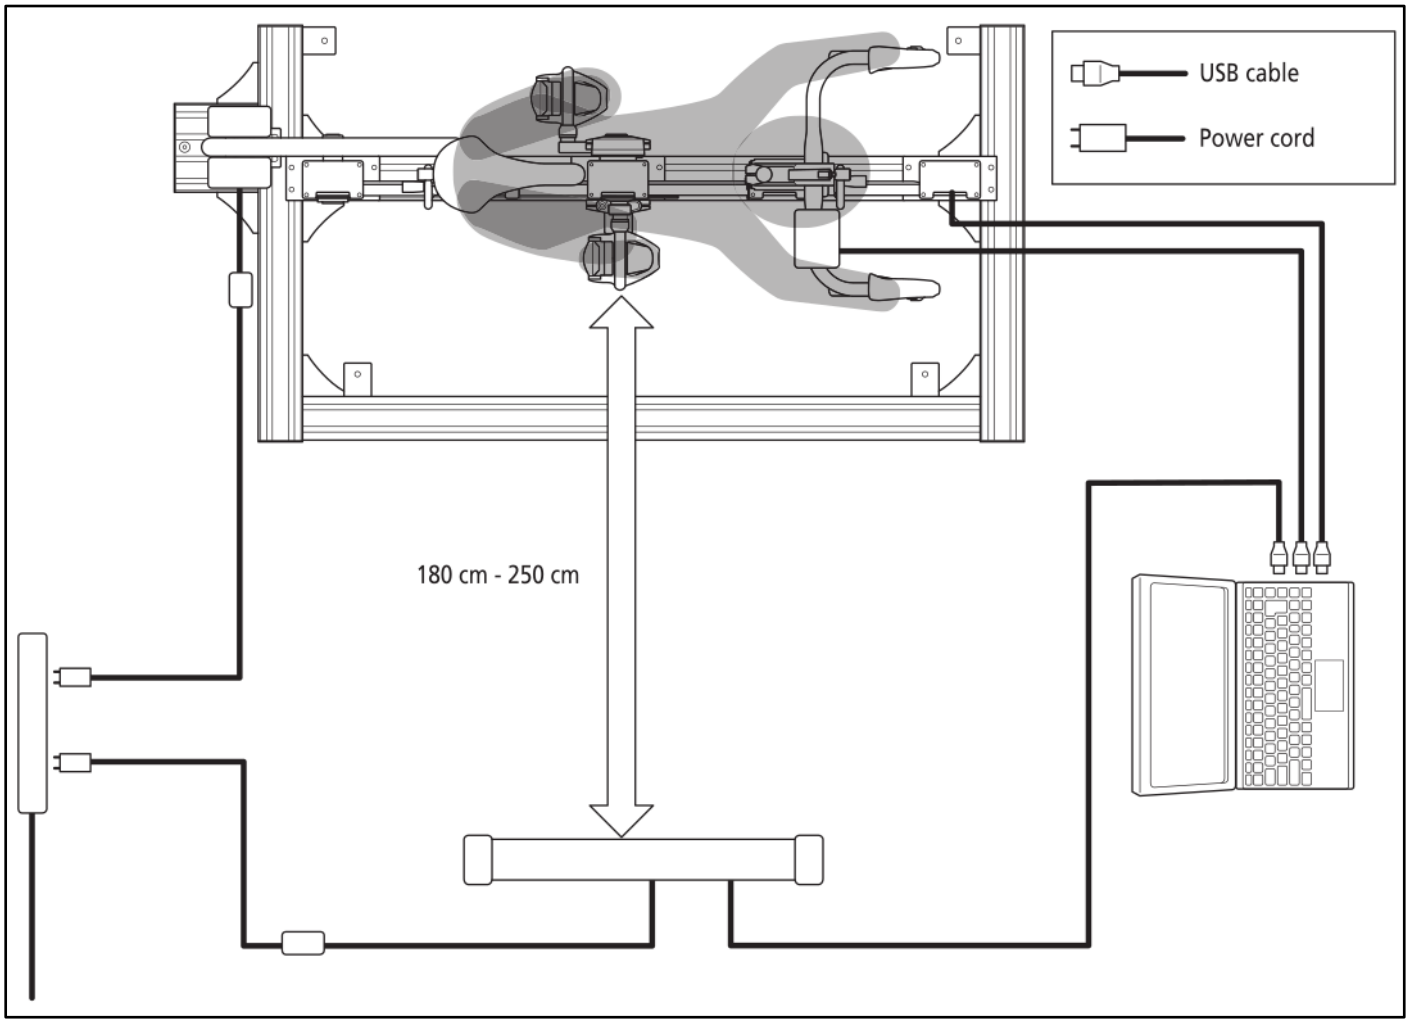
(A)=3D-objektiv, (B)=Ein/Aus-schalter, (C)=Netzanschluss, (D)=USB-kabelanschluss, (E)=Webcam.

MARKER-ANORDNUNG

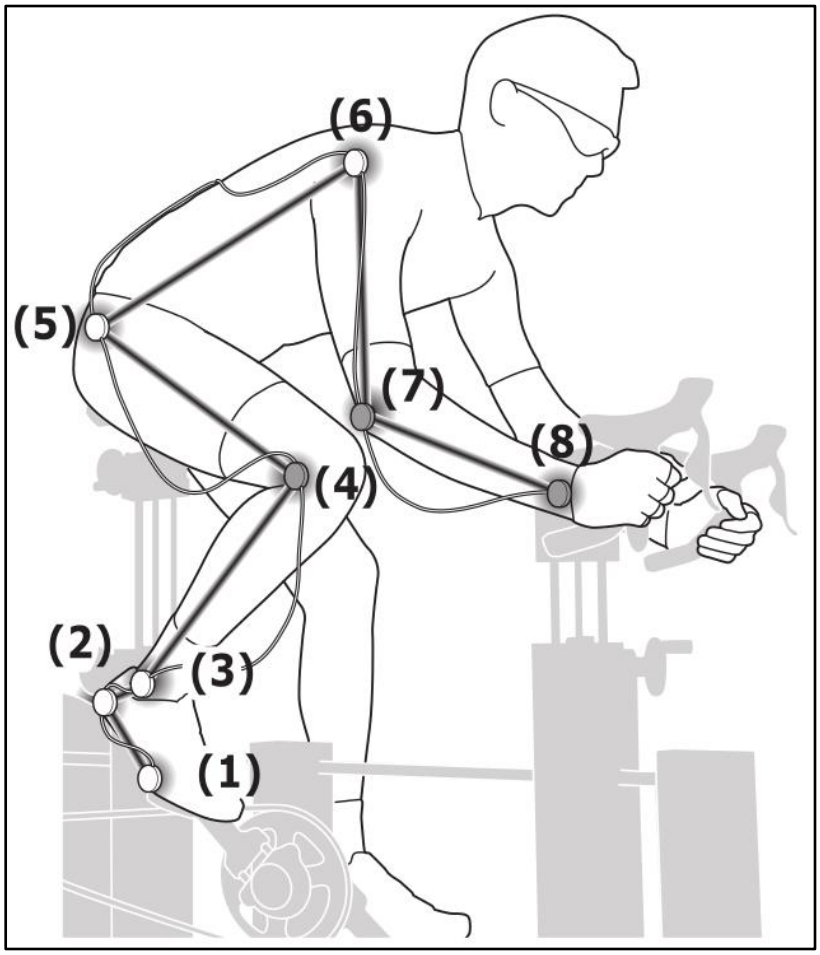


(A)=LED-marker, (B)=Terminal, (C)=LED-punkt-aufkleber (weiß), (D)=LED-punkt-aufkleber (schwarz), (E)=Fühler, (F)=Netzleuchte, (G)=Fühlerschalter, (H)=Ladeanschluss, (I)=LED-marker-anschluss, (J)=Netzschalter, (K)=Ladeanzeige.

PRODUKTMONTAGE

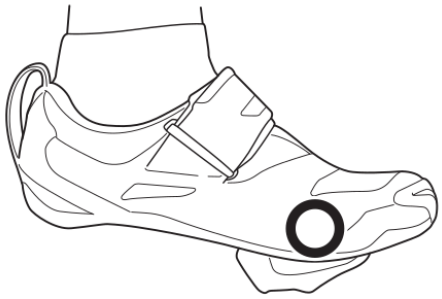
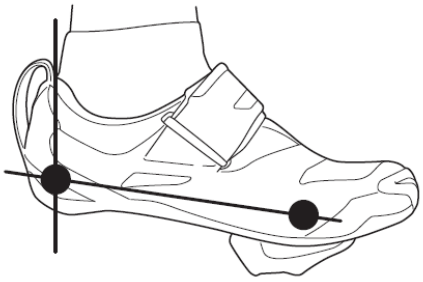


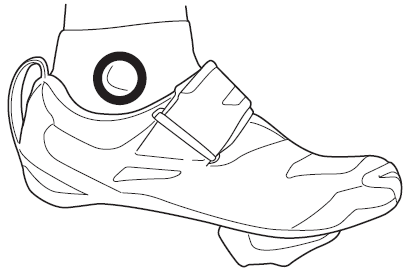
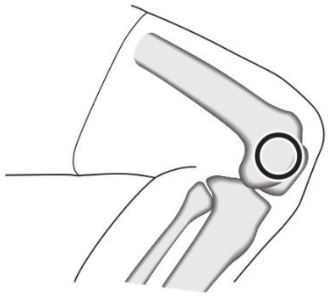
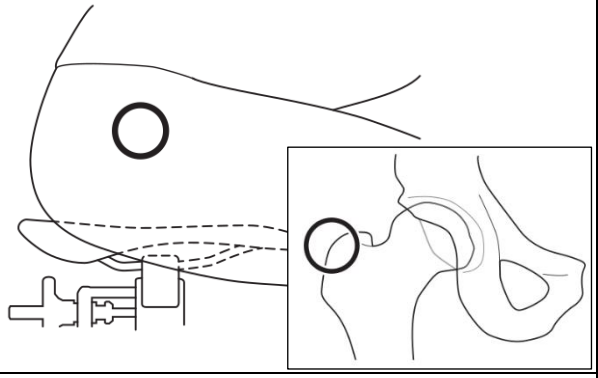
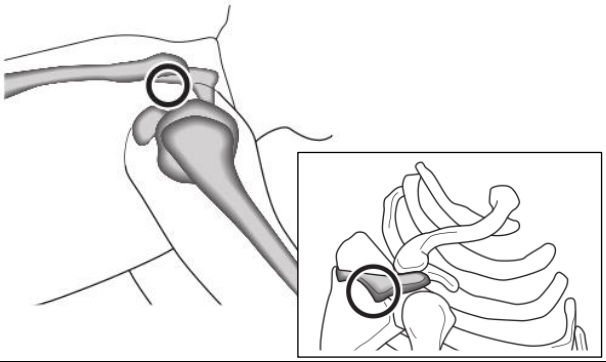
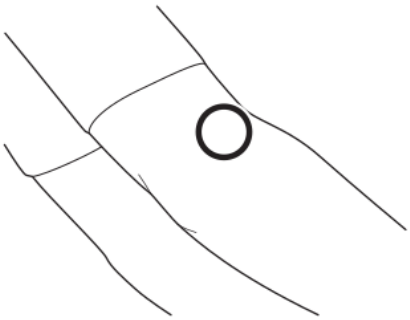
MONTAGE DER LED-MARKER

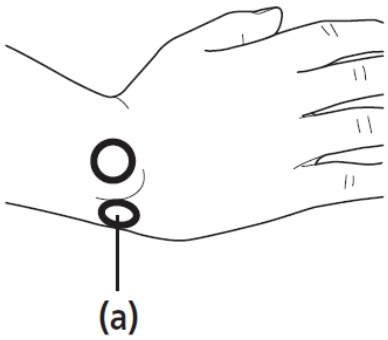


ANMERKUNG:

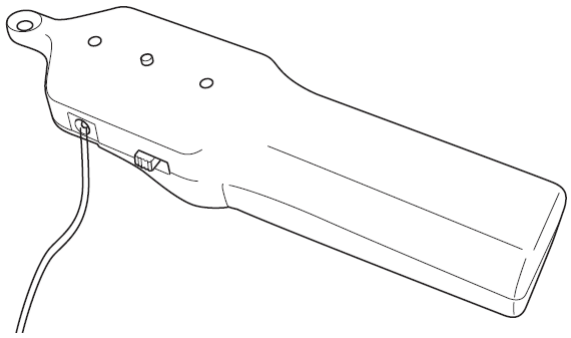
Es gibt 2 Arten von LEDPunktaufklebern mit unterschiedlicher Klebekraft.
•Die weißen LED-Punktaufkleber zum Anbringen an Kleidung oder Schuhen verwenden.
•Die schwarzen LED-Punktaufkleber mit mehr Klebekraft zum direkten Anbringen auf der Haut verwenden.

1		Die LED-Marker ist an der Pedalachsprojektion angebracht.
2		Einen der LED-Marker dort anbringen, wo eine gedachte Linie ausgehend vom Fußballen unterhalb des kleinen Zehs und parallel zur Sohle eine vertikale Linie von der Ferse zum Sprunggelenk kreuzt.

3		Einen der LED-Marker auf einer Position 2 bis 3 cm oberhalb des Schuhs, dort wo das Sprungbein herausragt, anbringen. Den LED-Punktaufkleber auf die Haut oder auf Socken mit guter Haftung aufkleben.
4		Installieren Sie eine der LED-Markierungen an der am weitesten fortgeschrittenen Stelle des Femurs.
5		Das Hüftgelenk am Oberschenkel befi ndet sich am weitesten seitlichen Vorsprung im Hüftbereich. Diesen Vorsprung mit den Fingern ertasten, während der Fahrer langsam rückwärts pedaliert.
6		Einen der Marker am hinteren Ende des Knochens an der Oberseite der Schulter anbringen. Aus der seitlichen Perspektive an der im Diagramm gezeigten Stelle anbringen.
7		Auf dem Vorsprung seitlich am unteren Ende des Oberarms anbringen.

8		Bei nach unten weisender Handfläche den EDPunktaufkleber an der Oberseite des Vorsprungs am Handgelenk anbringen, der durch die Spitze des Ellenknochens gebildet wird. (a) Bei Mountainbikes, Tourenund Trekkingbikes den LED-Punktaufkleber seitlich am äußeren Vorsprung anbringen.

VORBEREITUNG DES TERMINALS

1		Laden Sie den Terminal durch das Netzteil. Die blaue Lampe ausgeschaltet wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

VERBINDUNG MIT DEM PC

Herunterladen der Software

Für die Verwendung des Motion Analyzers ist die Software von bikefitting.com erforderlich.
Die Software von unserer Support-Website (http://www.bikefitting.com/) herunterladen.
Informationen zur Installation der bikefitting.com Software erhalten Sie auf unserer Support-Website.
Informationen zur Benutzung der bikefitting.com Software auf dem PC entnehmen Sie bitte dem Handbuch für die Software.
* Informationen zur Betriebsumgebung des PC wie Hardware-Anforderungen und unterstütze Betriebssysteme finden Sie auf der Support-Website.

Überprüfung der 3D-Sensorfunktionen

Wenn der 3D-Sensor Stößen z. B. durch Hinfallen ausgesetzt war, muss mit dem beiliegenden Kalibrationslineal eine Überprüfung durchgeführt werden, um eine normale Funktion des 3D-Sensors zu gewährleisten. Die Funktionsprüfung wird mit Hilfe der bikefitting.
com Software durchgeführt. Nähere Angaben zur bikefitting.com Software entnehmen Sie bitte dem Handbuch für die Software.

目次

重要なお知らせ	58
梱包内容	59
各部の名前と働き	60
製品の組立	62
マーカーの取付け	63
ターミナルの準備	65
との接続	65

重要なお知らせ

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危　険

「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。

⚠ 警　告

「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

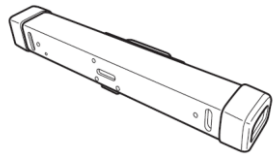
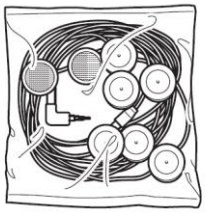
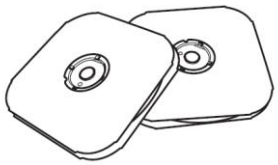
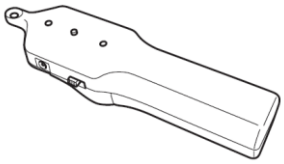
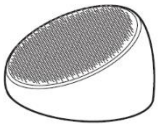
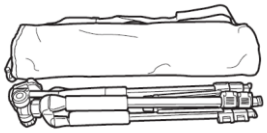
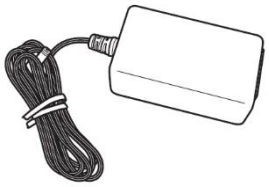
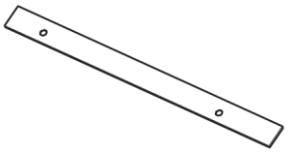
⚠ 注　意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

⚠ 警　告

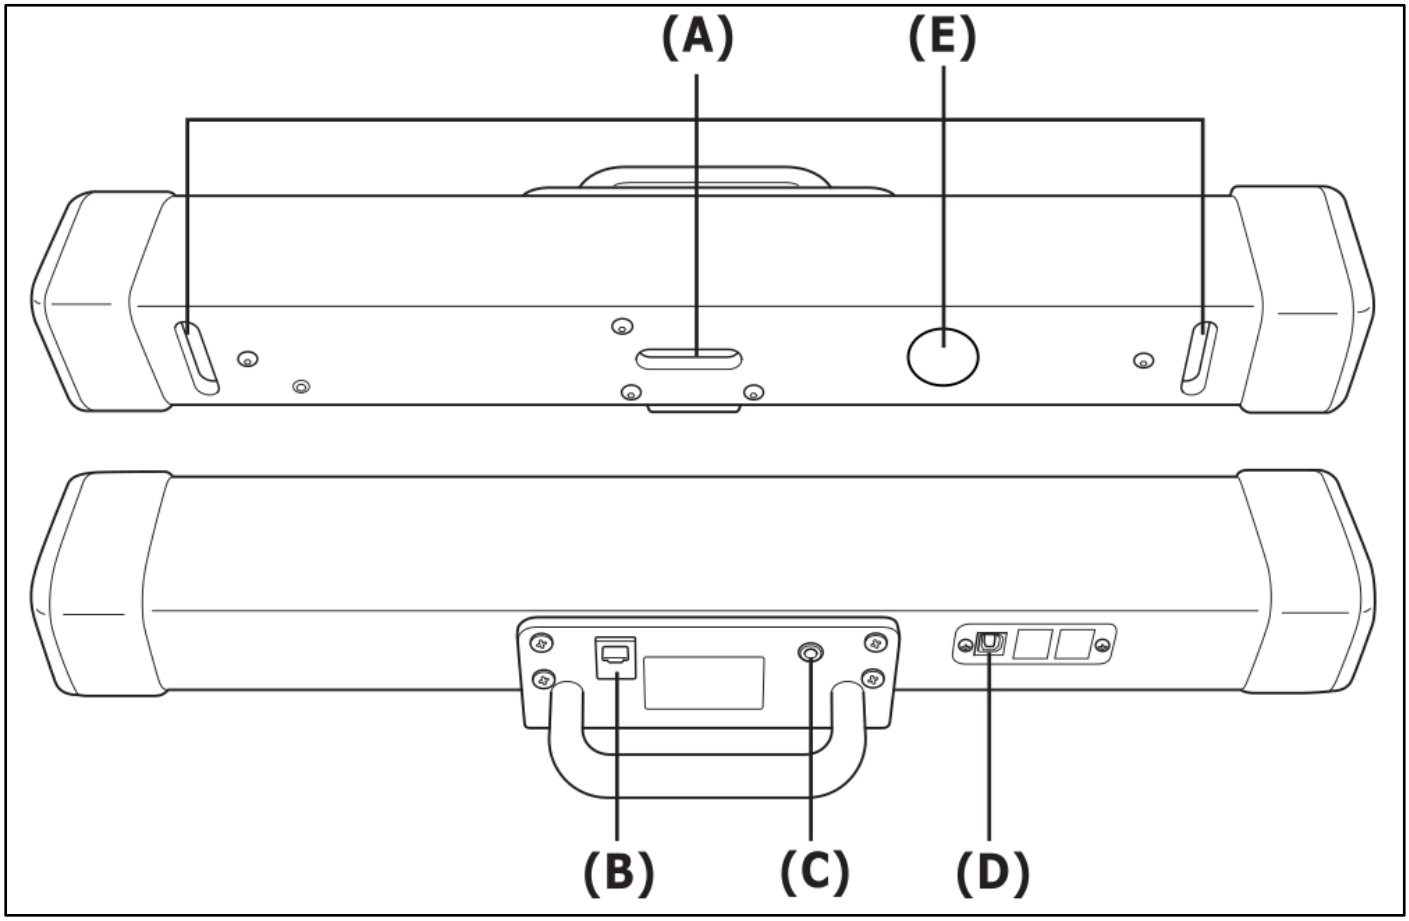
- 本製品は医療機器ではありません。診断、治療もしくは予防には使用できません。測定結果はあくまでも参考として扱ってください。異常を感じたら、代理店にご相談ください。
- 転倒の恐れがある場所、お子様が触れる場所に設置しないでください。
- ご使用前に、組立箇所に緩みがないか必ず確認してください。
- ペットおよび12歳以下のお子様を本製品に近づけたり、乗せたりしないでください。
- 本製品を他の用途に使用しないでください。
- 充電は湿気の多い場所や、屋外では行わない。感電の恐れがあります。
- プラグの抜き差しは水に濡れた状態で行わない。感電の恐れがあります。
  もしプラグ内が濡れた場合には乾燥させた後に挿してください。。
- 充電が終わると青色のランプが消えます。

梱包内容

形状	部品名	量	形状	部品名	量
	3Dセンサー	1		LEDマーカー	1
	LEDドットステッカー（黒1、白1）	2		ターミナル	1
	ショルダーウェッジ	1		三脚	1
	ACアダプター	1		USBケーブル	1
	電源プラグ	1		定規	1

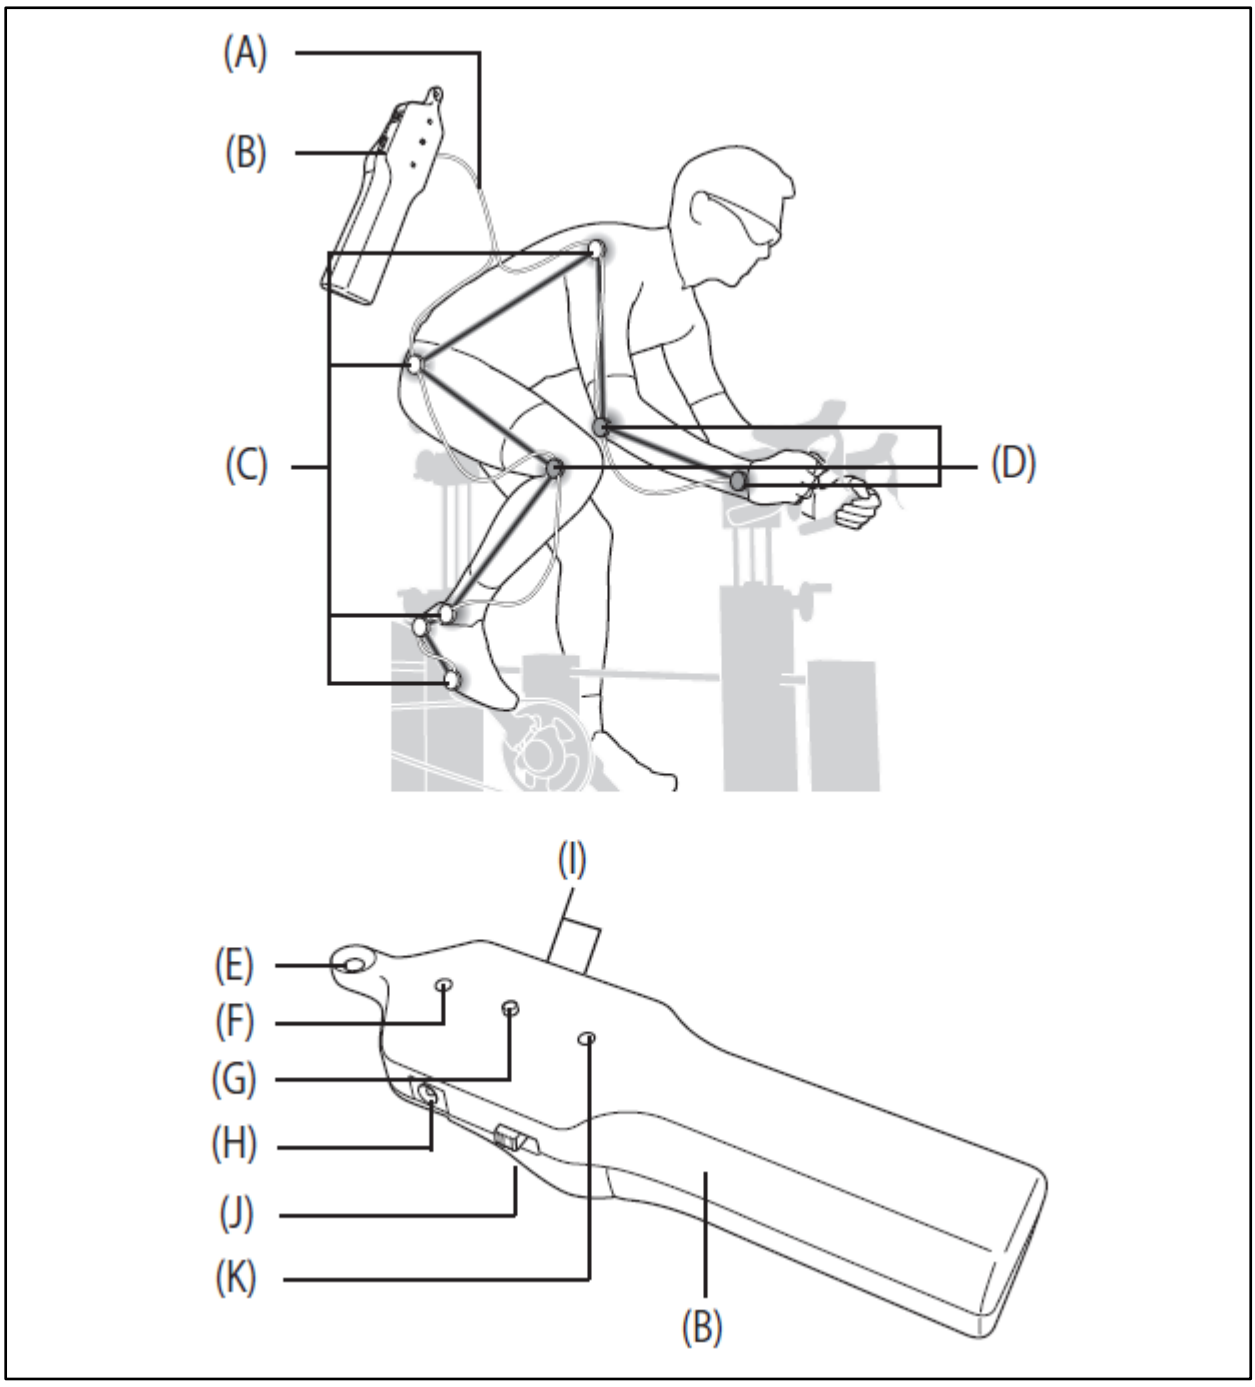
各部の名前と働き

3Dセンサ



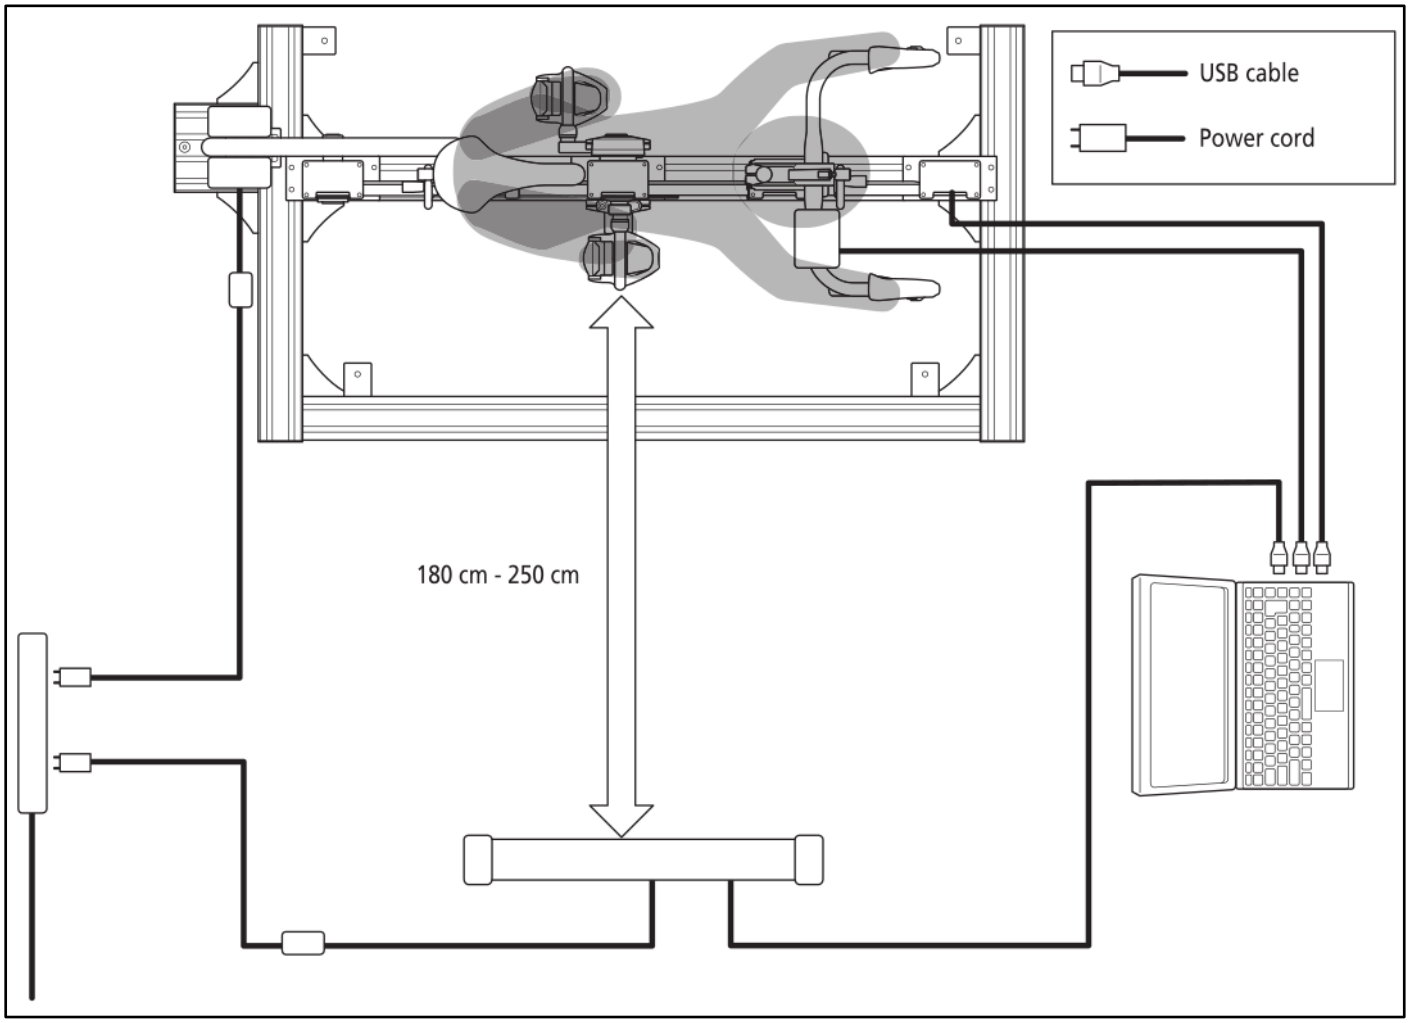
(A)=3Dレンズ, (B)=電源スイッチ, (C)=電源コネクター, (D)=USBケーブルコネクタ, (E)= ウェブカメラ.

マーカー配列

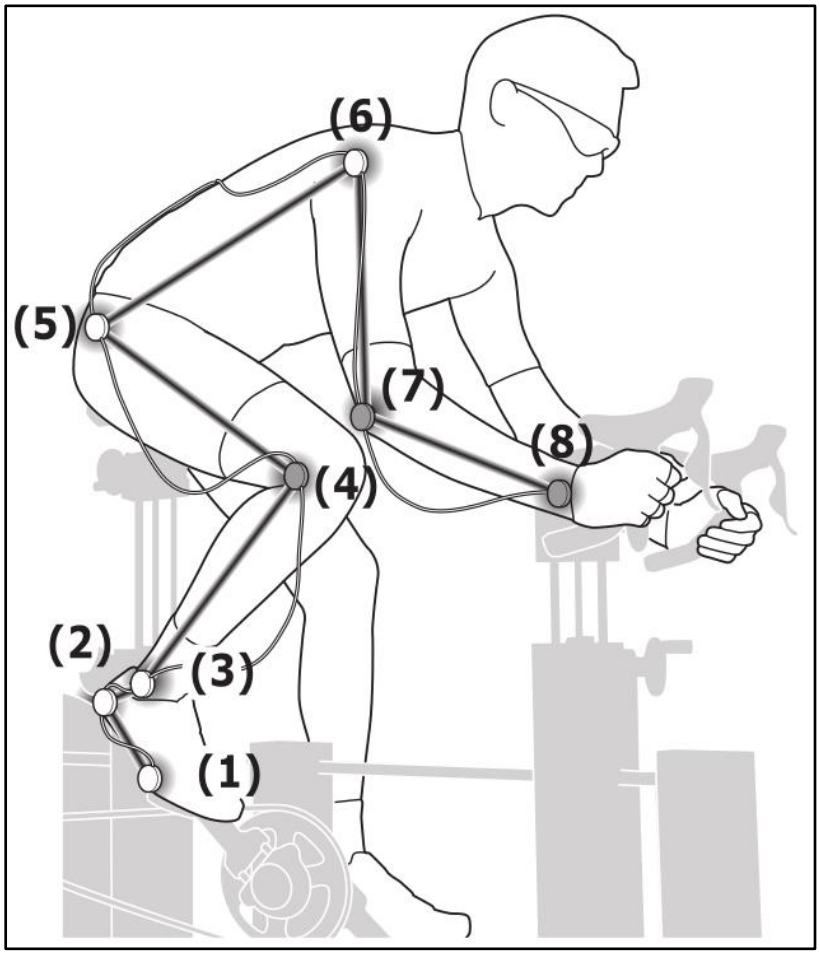


(A)=LEDマーカー, (B)= ターミナル, (C)= LEDドットステッカーホワイト, (D)= LEDドットステッカーブラック, (E)= 調査, (F)= パワーランプ, (G)= プローブスイッチ, (H)= 充電ポート, (I)= LEDマーカーポート, (J)= 電源スイッチ, (K)= 充電ポート.

製品の組立

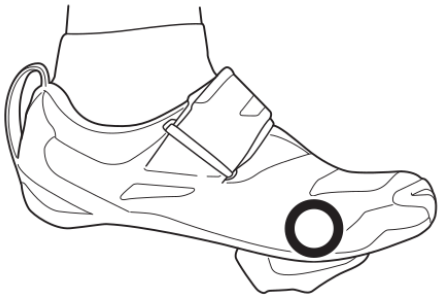
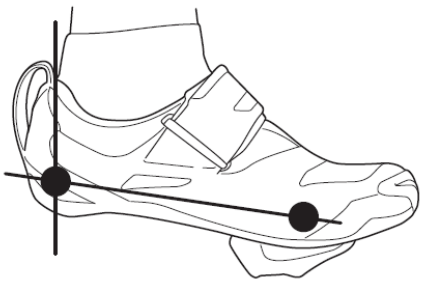


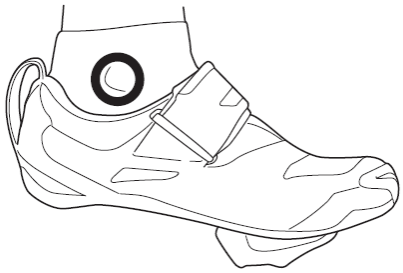
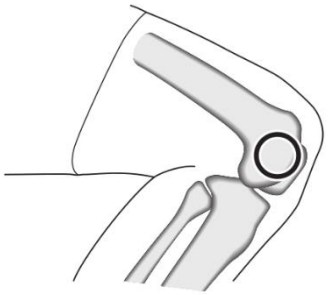
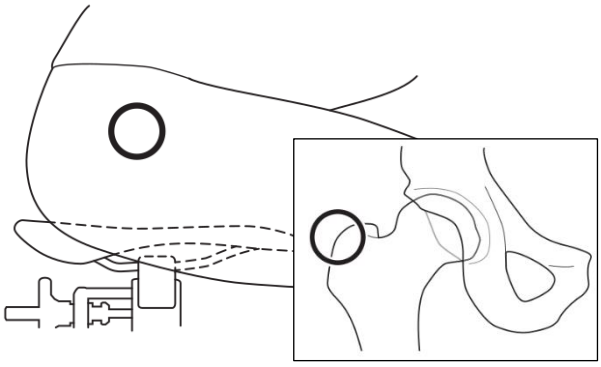
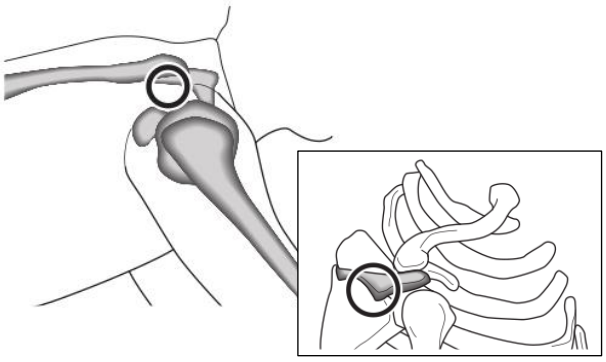
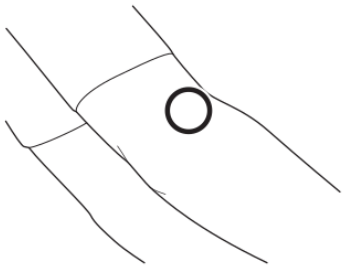
ターミナルの準備

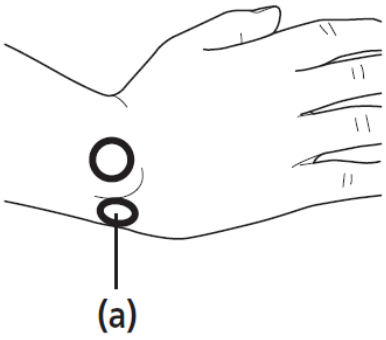


注　意:

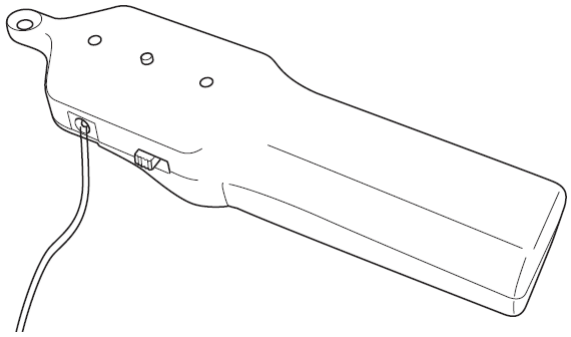
LEDドットステッカーには粘着力の異なる2種類があります。
•貼付け場所が衣服、またはシューズの場合には白色のLEDドットステッカーをご使用ください。
•肌に直接貼る場合は、粘着力が強い黒色のLEDドットステッカーをご使用ください。

1		**LEDマーカーはペダルの車軸突起に取り付けられています。**
2		小指球の位置からソールに対して平行に伸ばした線と、かかとのふちから垂直に下ろした線が交わる位置にLEDマーカーを取付けます。

3		シューズから2cm～3cm程度上の、足首の骨が突き出している箇所にLEDマーカーを取付けます。 LEDドットステッカーは素肌、または密着性の高い靴下に貼付けてください。
4		**大腿骨の最も先端にLEDマークの1つを取り付けます。**
5		大たい骨大転子は股関節周辺の、側面にもっとも張り出している突起部で見分けます。 ライダーがゆっくりとペダルを逆回転させている間に、指で触って突起を見つけてください。
6		肩峰の後方にマーカーを貼付けます。 図に示す位置で、側面から見える箇所に貼付けてください。.
7		上腕部の下はし、側面にある突起に貼付けます。

8		手のひらを下に向けて置いたときに、手首の尺骨先端部にある突起位置の上側にLEDドットステッカーを貼付けます。 **(a)** マウンテンバイクまたはツーリング/トレッキングの場合. 突起の外側側面にLEDドットステッカーを貼付けてください。

ターミナルの準備

1		**ACアダプターで充電してください。 完全に充電されると、青いランプが消えます。**

との接続

アプリケーションのダウンロード

モーションアナライザーを使用するには、"bikefitting.com application"が必要です。

サポートサイト（http://www.bikefitting.com/）にアクセスし、 "bikefitting.com application"をダウンロードして
ください。

bikefitting.com applicationのインストール方法はサポートサイトをご確認ください。

またPCの操作方法は"bikefitting.com application"の操作マニュアルを参照してください。
*　ハードウェア要件や対応OSなど、PCの動作環境に関する情報はサポートサイトをご確認ください。

3Dセンサの機能チェックについて

３Dセンサに落下などで衝撃が加わった場合、同梱のキャリブレーションルーラーを使用して、3Dセンサが正常に動
作するかを確認する必要があります。動作チェックは"bikefitting.com application"を使用して行います。詳しくは
"bikefitting.com application"の操作マニュアルを参照してください。

목차

중요 공지 68

패키지 내용 69

부품명 및 기능 70

제품 조립 72

마커 설치하기 73

단자 준비하기 75

PC에 연결하기 75

중요 공지

다음 주의 사항은 개인 상해 , 기기 및 주변에 물리적 손상을 방지하기 위하여 반드시 항상 지켜야 합니다 .
지침은 상품이 잘못 사용되어졌을 경우의 위험이나 손상 정도에 따라 구분됩니다 .

⚠ 위험

본 지침을 따르지 않을 경우 사망이나 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

⚠ 경고

본 지침을 따르지 않을 경우 사망이나 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

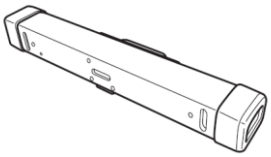
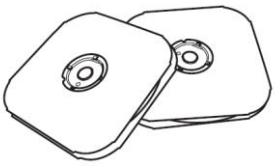
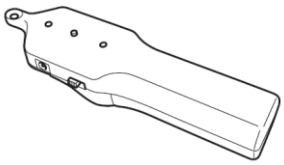
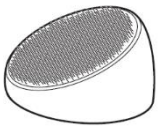
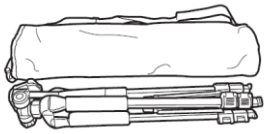
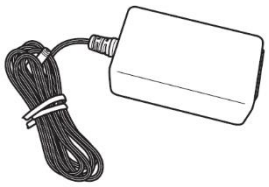
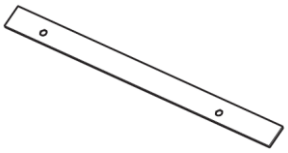
⚠ 주의

본 지침을 따르지 않을 경우 신체적 부상 또는 기기 및 주변에 물리적 손상을 초래할 수 있습니다.

⚠경고

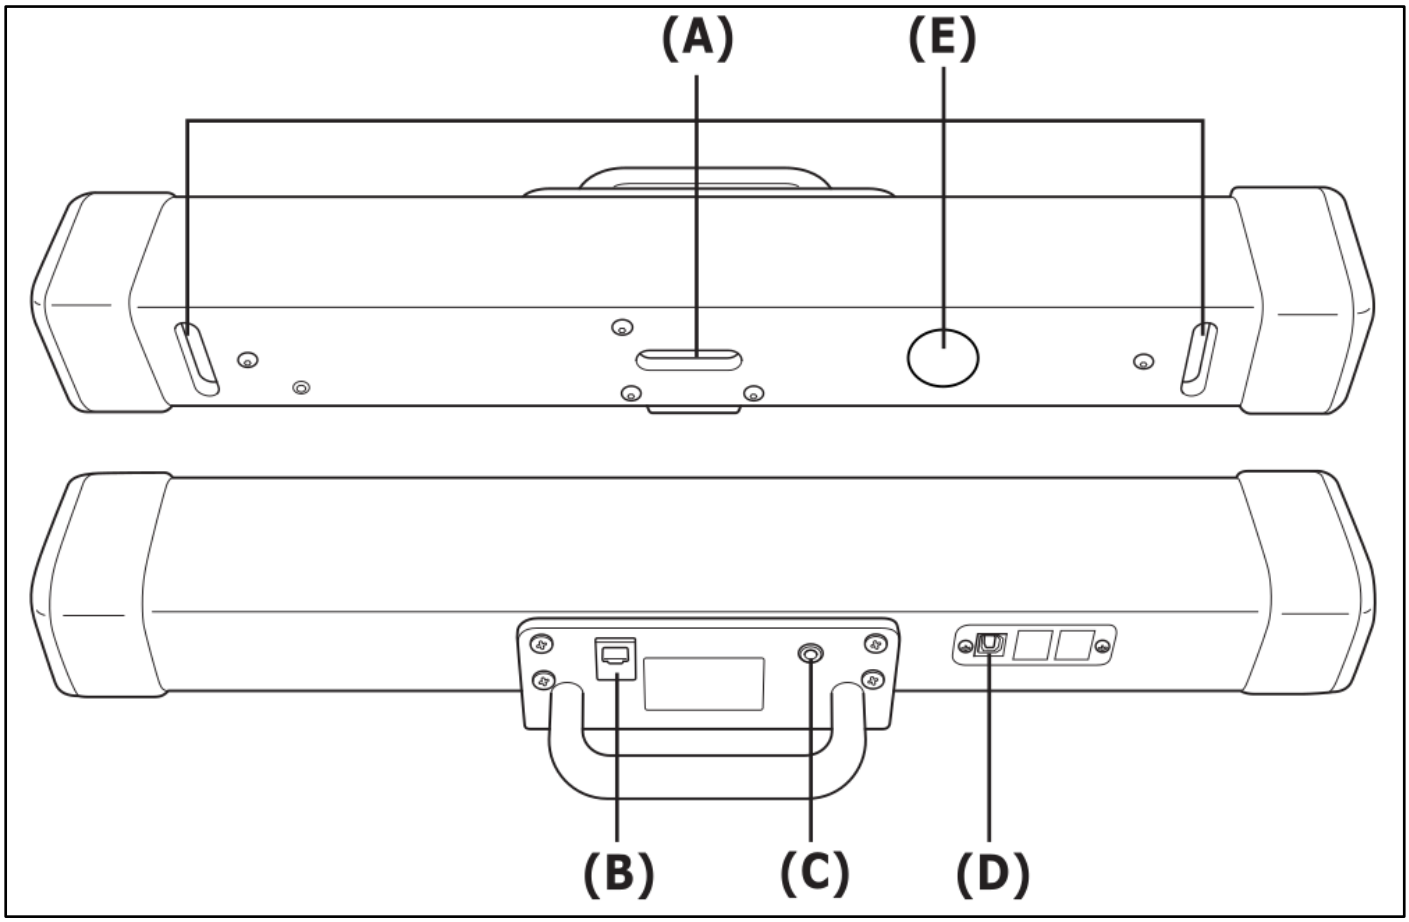
- 본 제품은 의료 기기가 아닙니다. 본 제품은 의료 진단, 치료 또는 예방용으로 사용할 수 없습니다. 측정 결과는 참조용으로만 사용하십시오. 문제가 있을 경우, 지역 유통 업체에 문의하십시오.
- 제품을 떨어지기 쉬운 곳이나 어린이의 손이 닿는 곳에 설치하지 마십시오.
- 제품 사용 전 반드시 조립된 부품의 모든 연결이 느슨하지 않는지 확인하십시오.
- 애완동물이나 12세 이하의 어린이가 제품 가까이에 가거나 제품에 올라서지 않도록 하십시오.
- 제품을 의도된 목적 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 충전은 습기가 많은 곳이나 야외에서 하지않습니다. 감전의 위험이 있습니다.
- 물에 젖은 상태로 플러그를 빼거나 삽입하지 마세요. 감전의 우려가 있습니다.
  플러그가 젖었을 경우는 건조시켜 주세요.

패키지 내용

모양	부품 이름	수량	모양	부품 이름	수량
	3D 센서	1		LED 마커	1
	LED 도트 스티커 (1 개 흰색, 1 개 검정)	2		단말기	1
	숄더 웨지	1		삼각대	1
	AC 어댑터	1		USB 케이블	1
	전원 단자	1		지배자	1

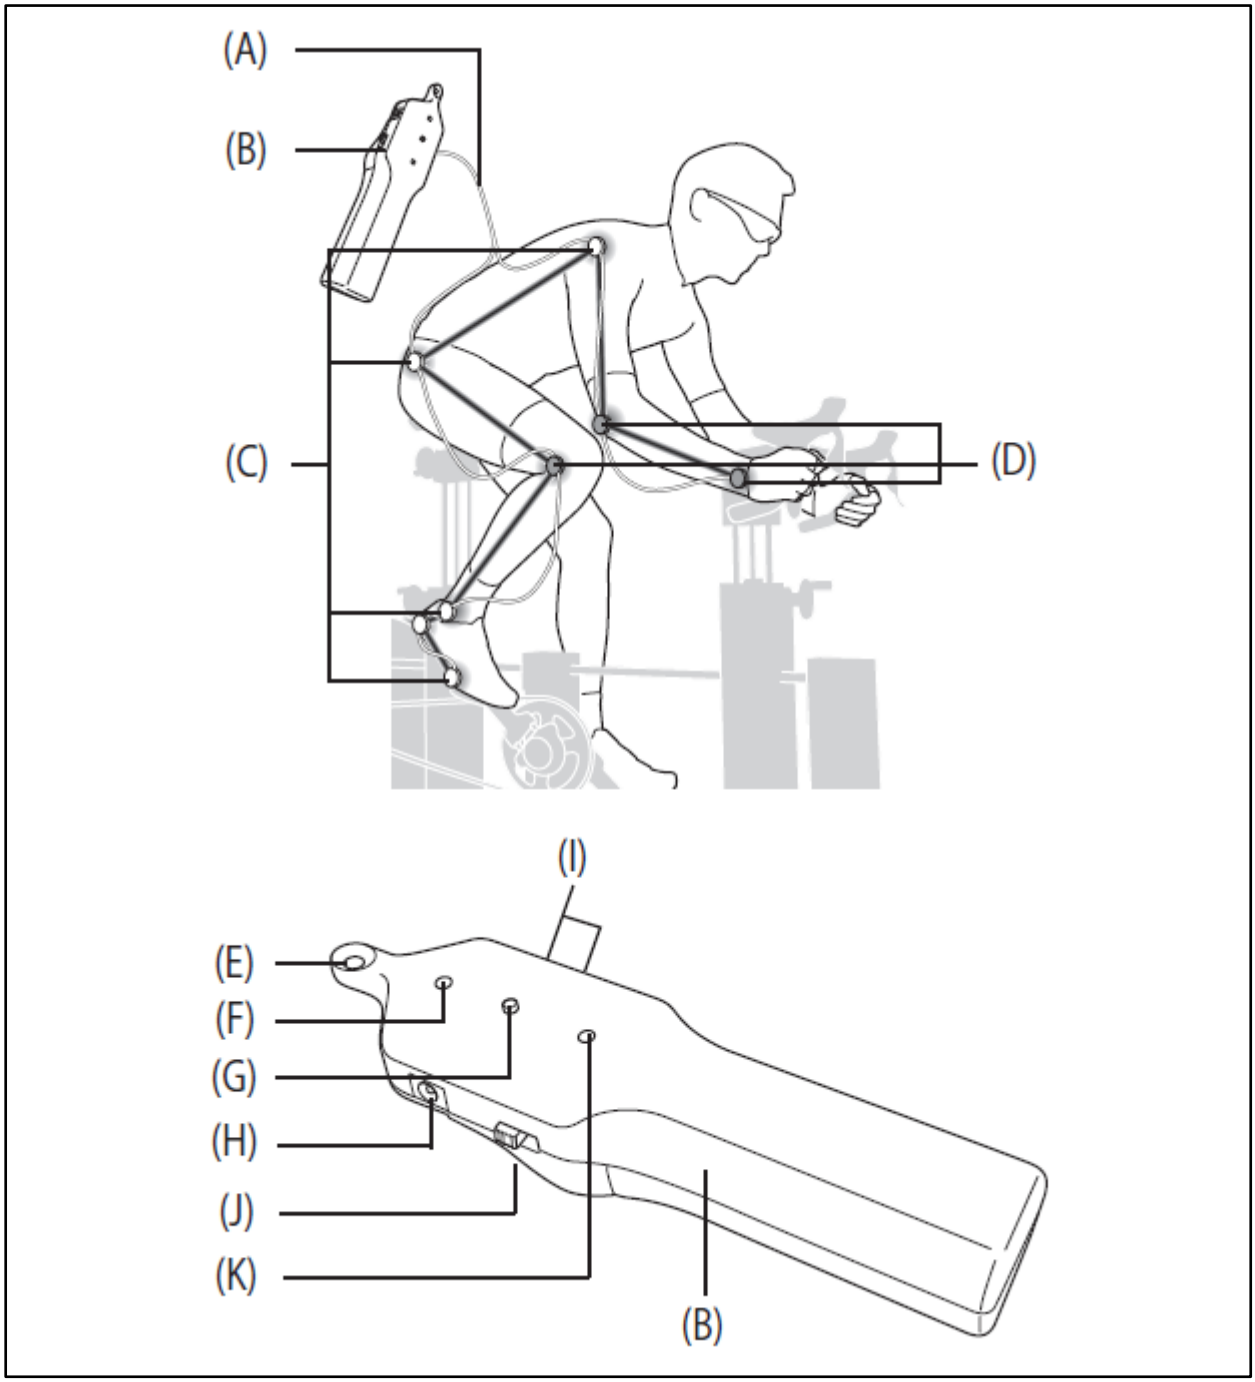
부품명 및 기능

3D 센서



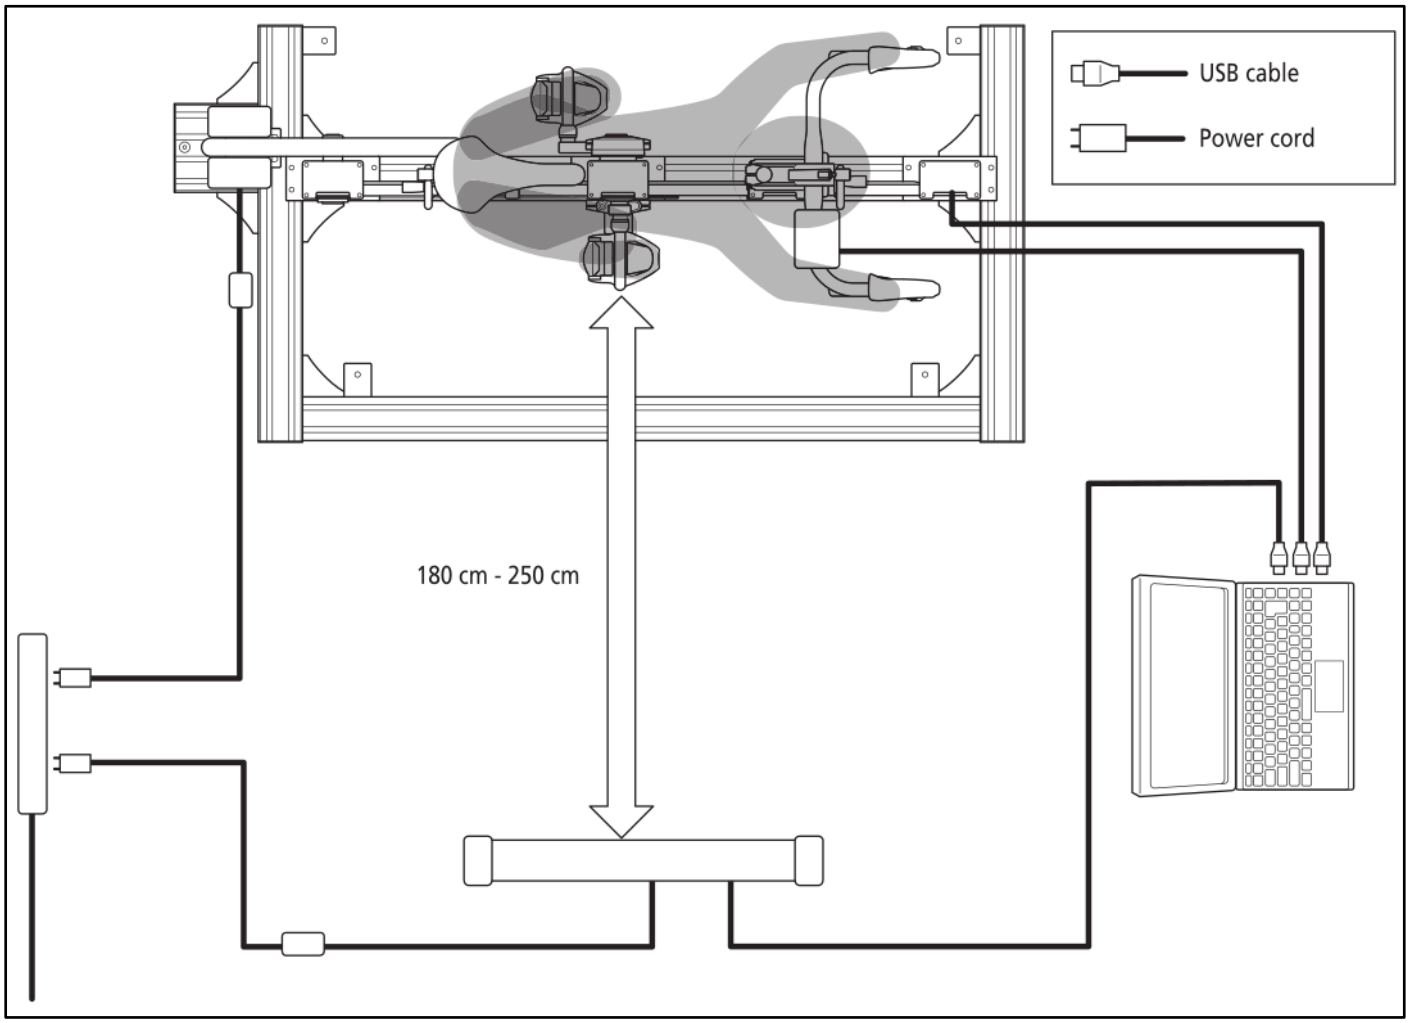
(A)=3D 렌즈, (B)=전원 스위치, (C)= 전원 커넥터, (D)= USB 케이블 커넥터, (E)=웹캠.

마커 배열

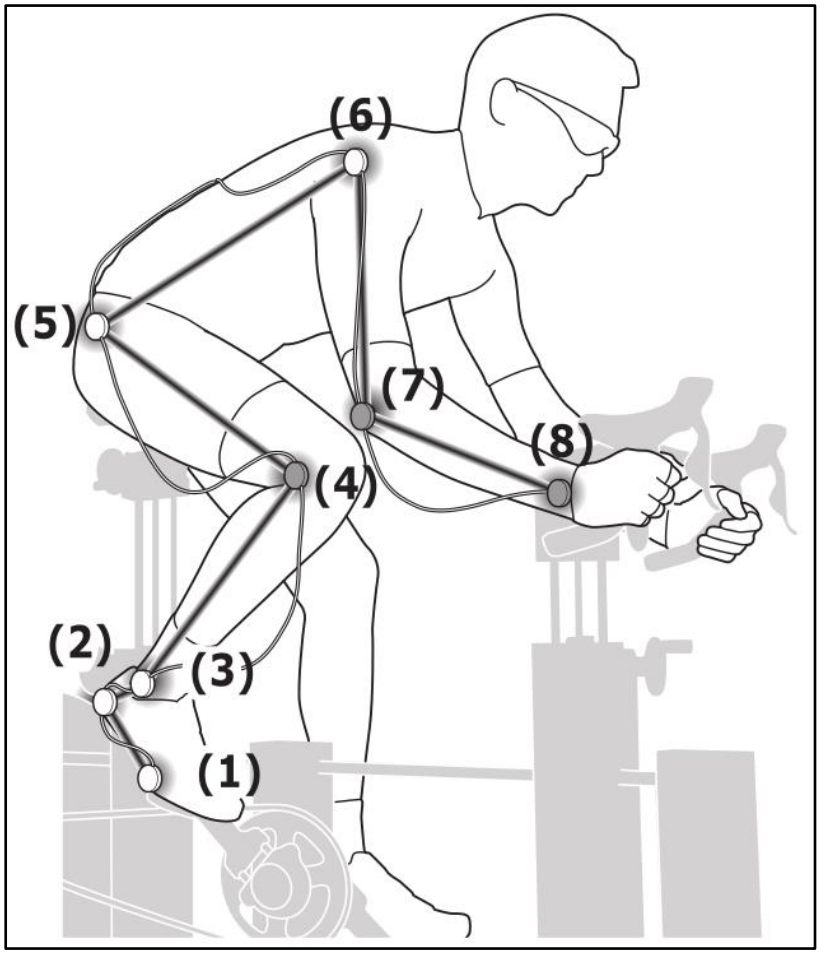


(A)=LED 마커, (B)=단말기, (C)= LED 도트 스티커 화이트, (D)= LED 도트 스티커 블랙, (E)= 조사, (F)= 파워 램프, (G)= 프로브 스위치, (H)= 충전 포트, (I)= LED 마커 포트, (J)= 전원 스위치, (K)= 충전 포트.

제품 조립

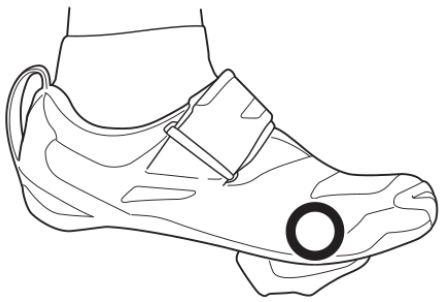
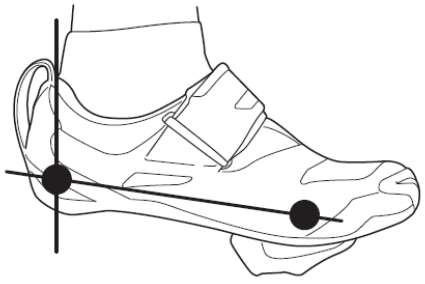


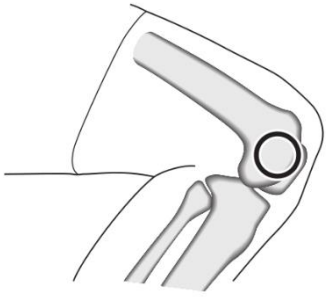
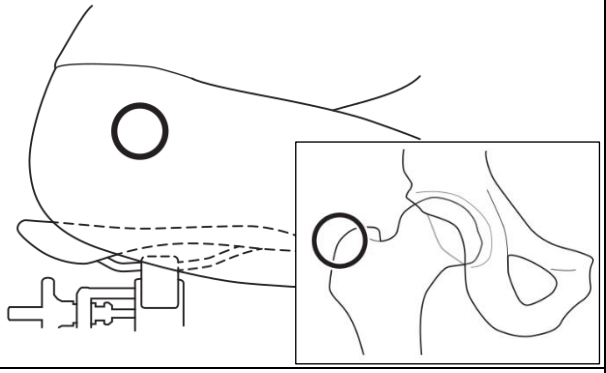
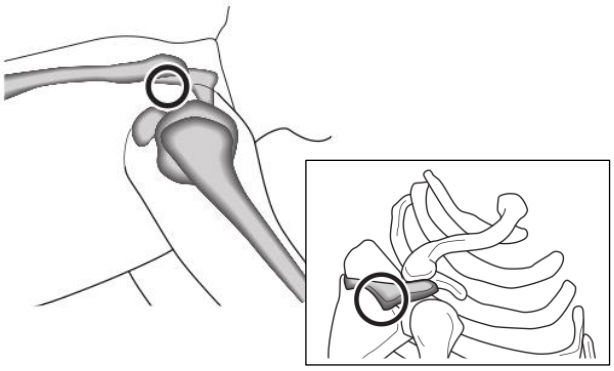
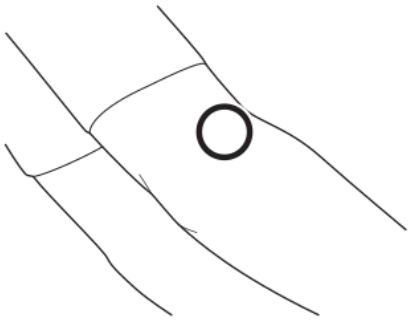
마커 설치하기

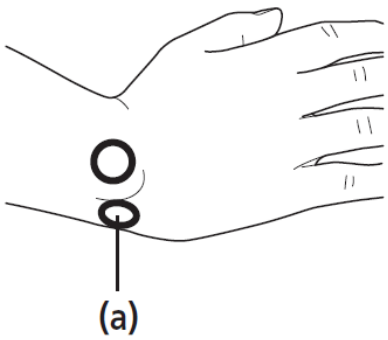


참고:

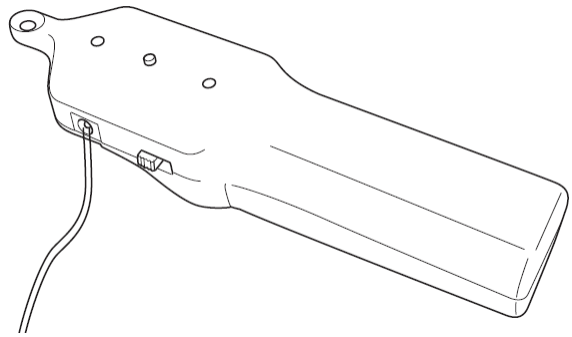
LED 도트 스티커는 다른
접착력으로 2개 타입이 있습니다.
•옷이나 슈즈에 부착하는 경우
흰색 LED 도트 스티커를
사용하십시오.
•피부에 직접 부착하는 경우
검정색 접착 LED 도트 스티커를
더 사용하십시오.

1		LED 마커는 페달 액슬 돌출부에 설치됩니다.
2		새끼발가락 아래 발 볼에서 그은 연장선과 발바닥이 발꿈치에서 발목으로 세로로 그은 연장선과 만나는 곳과 평행하는 위치에 LED 마커 1개를 설치하십시오

3		LED 마커 1개를 복사뼈가 튀어나온 슈즈의 2~3cm 위에 설치하십시오. 접착력이 좋은 LED 도트 스티커를 피부 또는 양말에 부착하십시오.
4		대퇴골의 가장 앞선 지점에 LED 표시 중 하나를 설치하십시오 .
5		대퇴골의 고관절 은 엉덩이 부분의 가장 튀어나온 쪽의 돌출부에 있습니다. 이 돌출부는 주행자가 천천히 뒤로 페달링하면서 손가락으로 만져 찾으십시오.
6		마커 1개를 어깨 위의 뼈 말미 에 부착하십시오. 측면에서 보이는 것과 같이 그림에 명시된 위치에 부착하십시오.
7		상박의 하단 끝 측면의 돌출부에 부착하십시오.

8		손바닥을 아래로 향하게 하고 LED 도트 스티커를 팔꿈치 뼈 끝의 손목에 생긴 돌출부 위에 부착하십시오. **(a)** 산악 자전거, 관광 또는 트레킹용의 경우 LED 도트 스티커를 돌출부 바깥쪽 측면에 부착하십시오..

단자 준비하기

1		AC 어댑터로 단자를 충전하십시오. 완전히 충전되면 파란색 램프가 꺼집니다.

PC에 연결하기

애플리케이션 다운로드하기

모션 분석기를 사용하려면 bikefitting.com 애플리케이션이 필요합니다.
bikefitting.com 애플리케이션은 당사 지원
홈페이지(http://www.bikefitting.com/)에서 다운로드 하십시오.
bikefitting.com 애플리케이션 설치에 대한 정보는, 당사 지원 홈페이지에 문의하십시오.
PC에서 bikefitting.com 애플리케이션을 사용하는 방법에 대한 정보는, 애플리케이션용 작동 매뉴얼을
참조하십시오.

* 하드웨어 요건 및 지원하는 작동 시스템과 같은 PC 작동 환경에 대한 정보는, 지원 홈페이지에 문의하십시오.

3D 센서 기능 확인하기

3D 센서가 낙하와 같은 충격을 받은 경우, 동봉된 캘리브레이션 자를 사용하여 3D 센서가 정상적으로 작동하도록
필요한 점검을 진행하십시오. 작동 점검은 bikefitting.com 애플리케이션을
사용하여 진행합니다.
bikefitting.com 애플리케이션에 대한 자세한 사항은 애플리케이션의 작동 매뉴얼을 참조하십시오.

INNHOLD

VIKTIG MELDING	78
INNHOLD I PAKKEN	79
NAVN OG FUNKSJONER PÅ DELER	80
MONTERING	82
INSTALLERE LED-MARKØRENE	83
FORBEREDE TERMINALEN	85
KOBLING TIL PC	85

VIKTIG MELDING

Følgende instruksjoner må følges til enhver tid for å hindre personskade eller fysiske skader på utstyr og omgivelser.
Instruksjonene er klassifisert i henhold til farenivå eller skade som kan oppstå hvis produktet brukes feil.

⚠ FARE

Hvis disse instruksjonene ikke følges, vil det føre til død eller alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til død eller alvorlig personskade.

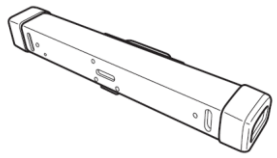
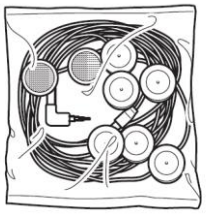
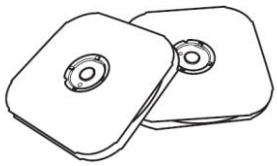
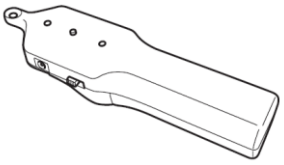
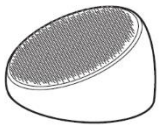
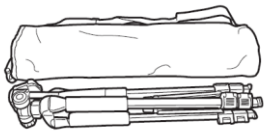
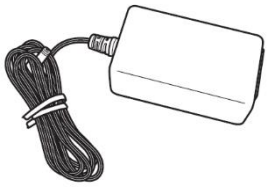
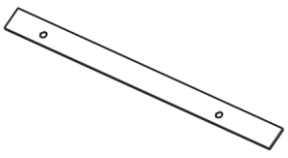
⚠ FORSIKTIG

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller fysiske skader på utstyr og omgivelser.

⚠ ADVARSEL

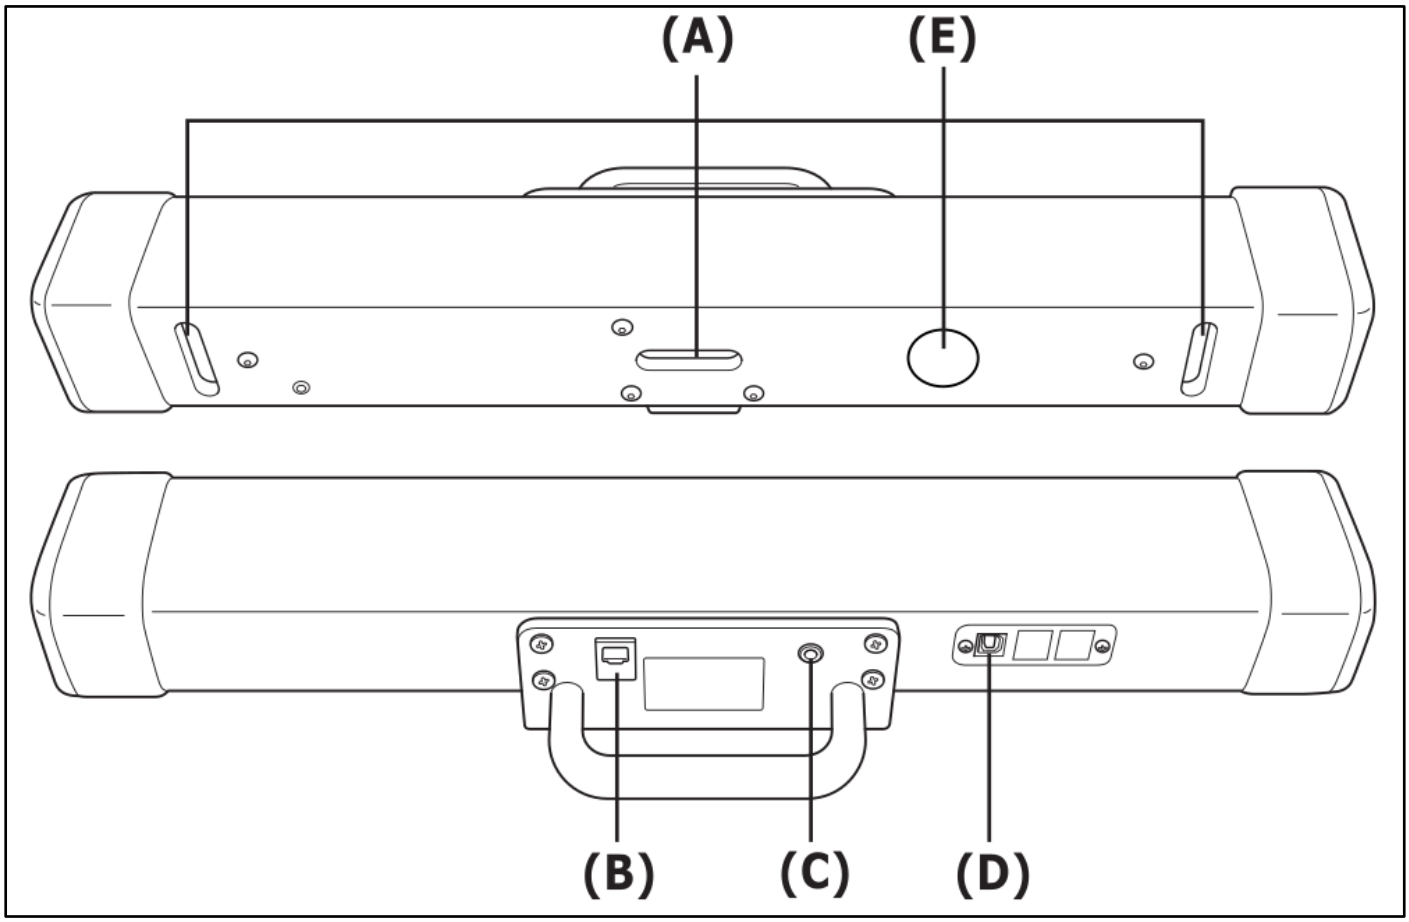
- Dette produktet er ikke et medisinsk instrument. Produktet kan ikke brukes til medisinsk diagnostisering, behandling eller forebygging. Måleresultatene skal kun brukes som referanse. Hvis det oppstår problemer, ta kontakt med en lokal distributør.
- Ikke installer produktet på et sted hvor det kan falle eller bli berørt av barn.
- Pass på å sjekke om det er noen løse tilkoblinger i de sammensatte komponentene før du bruker produktet.
- Ikke la kjæledyr eller barn under 12 år gå i nærheten av eller stå på produktet.
- Ikke bruk produktet til noe annet enn det det er beregnet til.
- Lad ikke batteriet på steder med høy fuktighet eller utendørs.
  Dette kan medføre elektrisk støt.
- Ikke installer eller fjern pluggene når de er våte.
  Dette kan føre til elektrisk støt. Hvis det kommer vann ut av pluggene,
  må de tørkes godt før de kobles til.

INNHOLD I PAKKEN

Form	Delenavn	Qty	Form	Delenavn	Qty
	3D SENSOR	1		LED MARKØR	1
	LED-PUNKTKLISTREMERKE (1x SVART, 1x HVIT)	2		TERMINAL	1
	SKULDERKILLE	1		STATIV	1
	STRØMADAPTER	1		USB-KABEL	1
	STØPSEL	1		KALIBRERINGSLINJAL	1

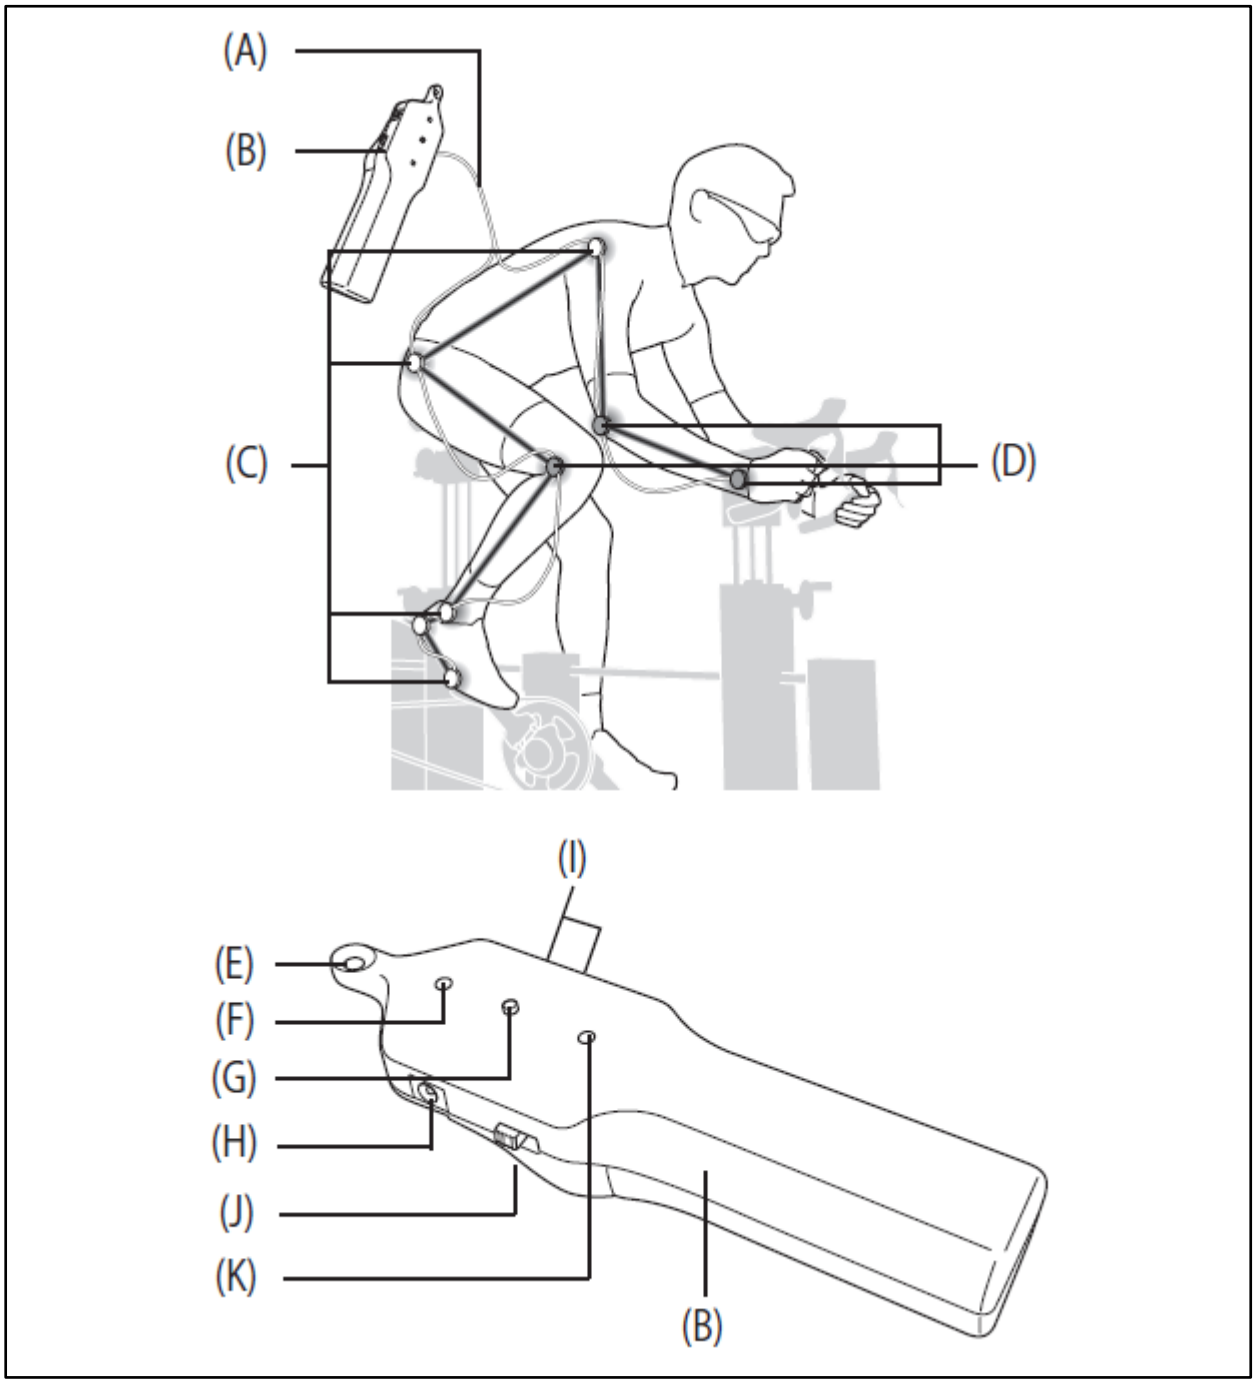
NAVN OG FUNKSJONER PÅ DELER

3D SENSOR



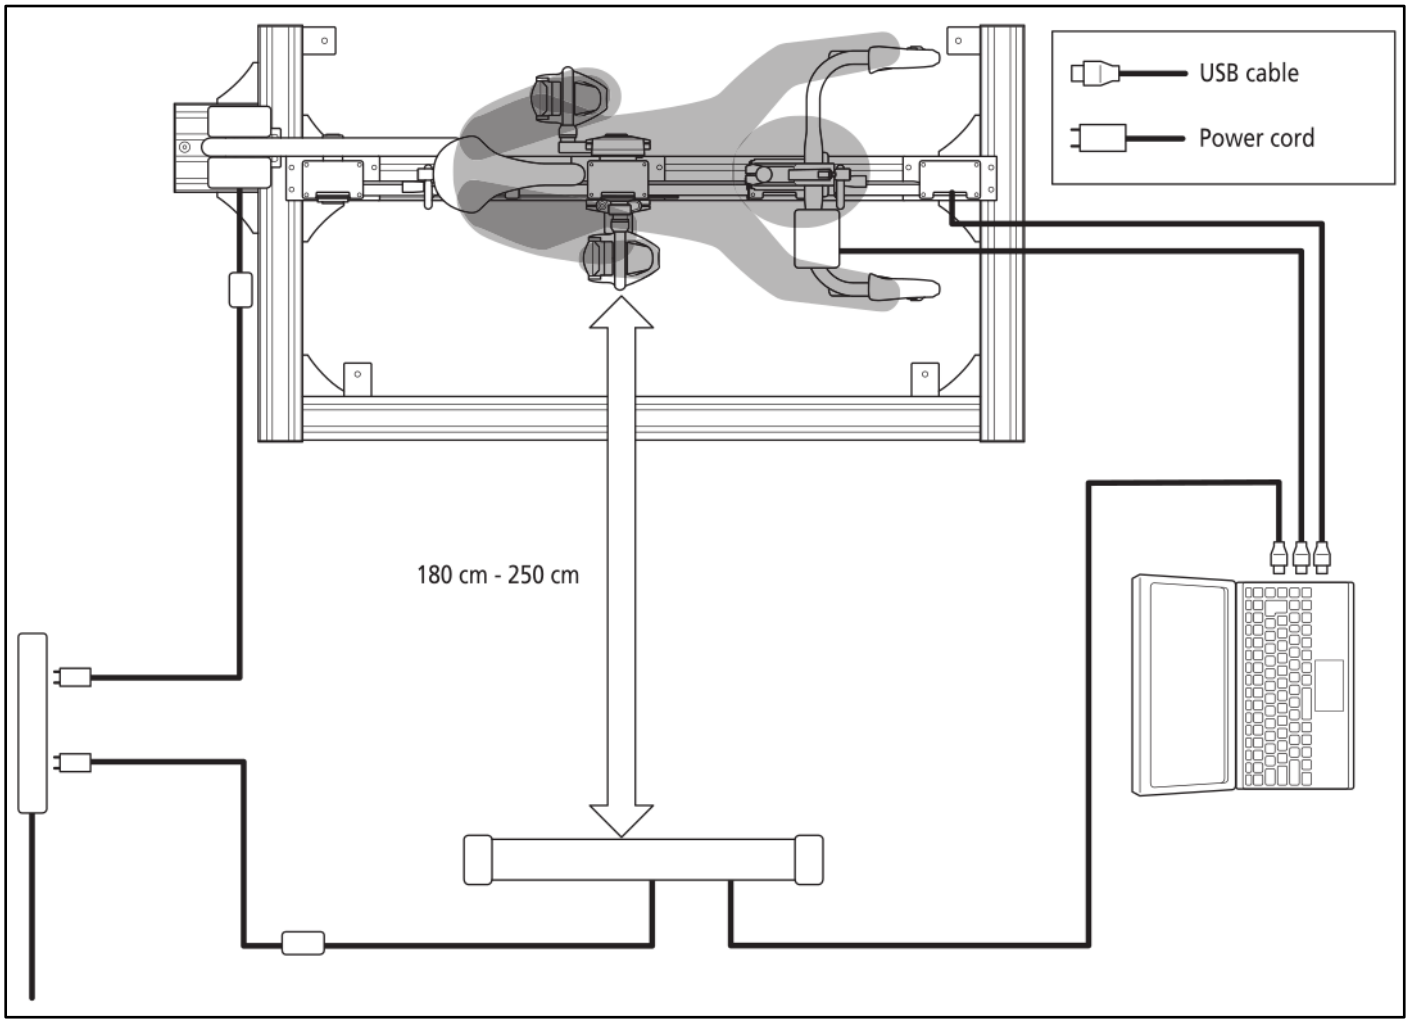
(A)=3D-linse (B)=Strømbryten, (C)=Støkontakt, (D)=Kontakt for USB-kabel, (E)=Webcam.

MARKØRMATRISE

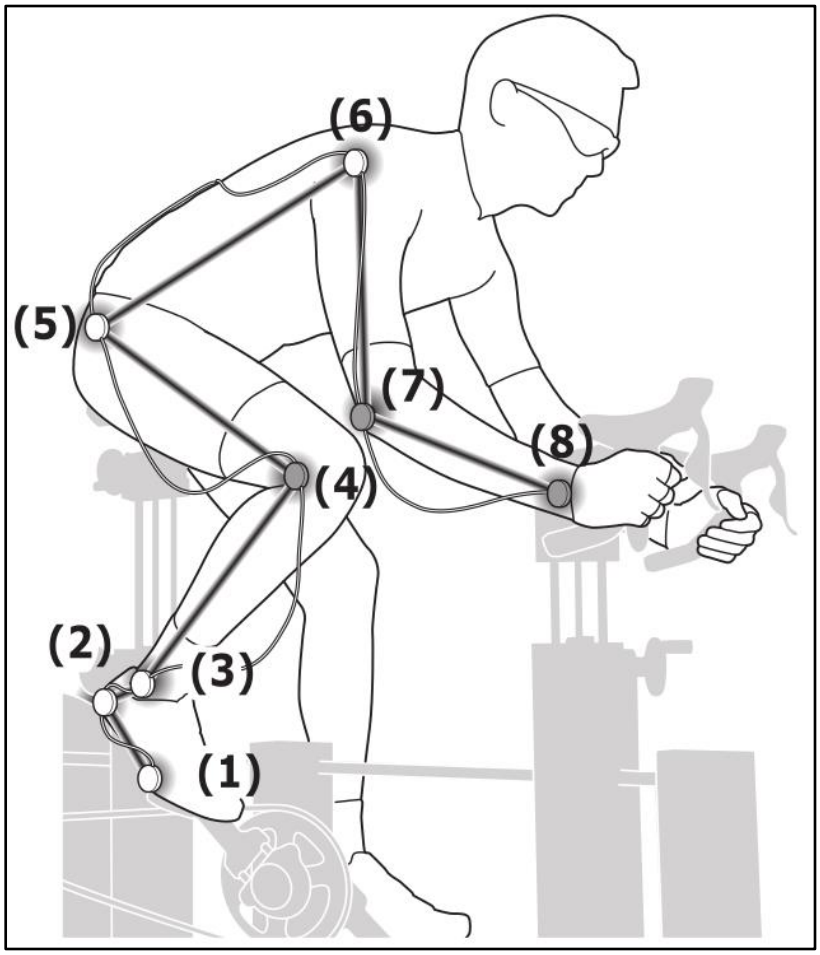


(A)=LED-markør, (B)=Terminal, (C)=LED-punktklistremerke (hvit), (D)= LED-punktklistremerke (svart), (E)=Sonde, (F)=Strømlampe, (G)=Sondebryter, (H)=Ladeport, (I)=Port for LED-markør, (J)=Strømbryter, (K)=Ladelampe.

MONTERING

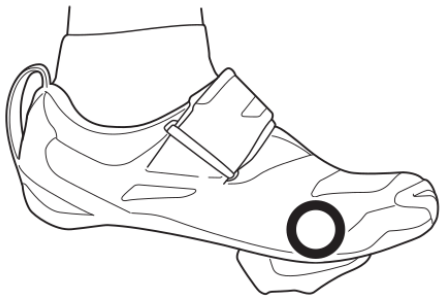
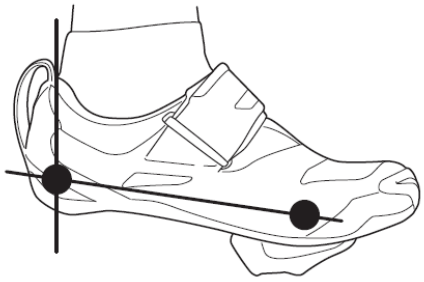


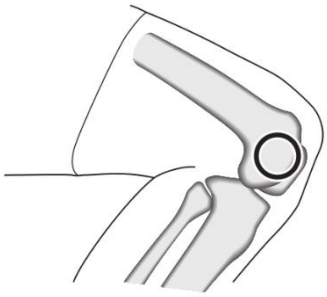
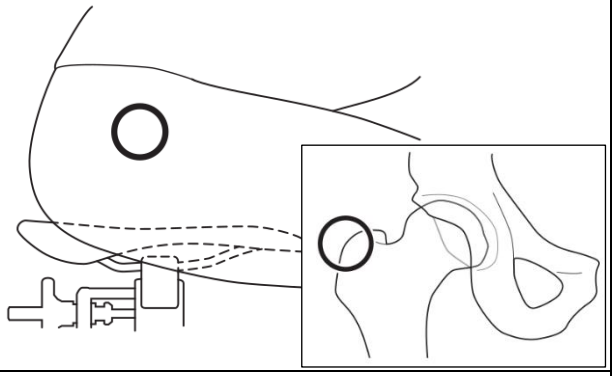
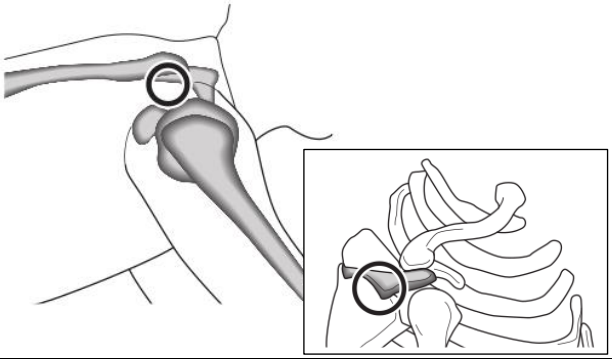
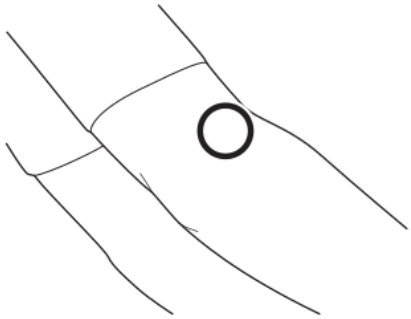
INSTALLERE LED-MARKØRENE

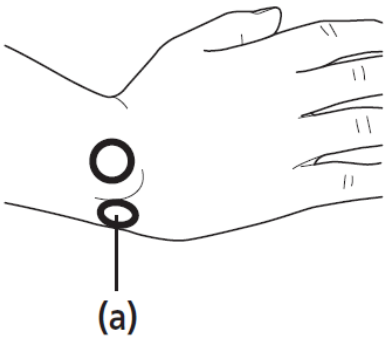


MERK:

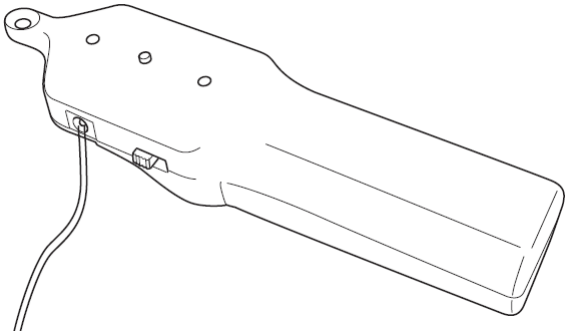
Det er 2 typer LED-punktklistremerker med forskjellig heftestyrke.
•Bruk de hvite LEDpunktklistremerkene til klær og sko.
•Bruk de mer klebende svarte LED-punktklistremerkene direkte på huden

1		LED-markøren er installert på pedalakselen.
2		Sett én av LED-markørene på den posisjonen hvor en linje som strekker seg fra tåballen under lilletåen og parallelt med sålen skjærer en vertikal linje som strekker seg fra hælen til ankelen.

3		Sett én av LED-markørene på en posisjon 2-3 cm ovenfor skoen, der ankelbenet stikker ut. Påfør LED-punktklistremerket på huden eller på sokker som det sitter fast på.
4		Installer ett av LED-merkene på det mest avanserte punktet på lårbenet.
5		Hofteleddet på lårbenet fi nner du på den mest fremtredende sideutbulingen i hofteområdet. Finn denne utbulingen ved å berøre med fi ngrene mens rytteren tråkker sakte bakover med pedalene.
6		Sett én av markørene på den bakre enden av benet på toppen av skulderen. Sett den på den posisjonen som er vist i diagrammet, slik det ser ut fra siden..
7		Påfør på utbulingen på siden av den nedre enden av overarmen.

8		Ha håndflaten vendt ned når du påfører LED-punktklistremerket på oversiden av utbulingen som synes på håndleddet på enden av albuebenet. (a) For terrengsykling, touring eller trekking, påfør LED-punktklistremerket på siden av den ytre utbulingen.

FORBEREDE TERMINALEN

1		Lad opp terminalen ved strømadapteren. Den blå lampen slås av, når det er ladet fullt.

KOBLING TIL PC

Laste ned programvaren

Programmet bikefitting.com er påkrevet for å kunne bruke bevegelsesanalysatoren. Last ned programmet bikefitting.com fra vår support-nettside (http://www.bikefitting.com/). For informasjon om installering av programmet bikefitting.com, gå inn på vår support-nettside.

For informasjon om bruken av programmet bikefitting.com på datamaskinen, se bruksanvisning for programmet.

* For informasjon om driftsmiljøet, for eksempel maskinvarekrav og støttede operativsystemer, se support-nettsiden.

Kontrollere 3D-sensorfunksjoner

Hvis 3D-sensoren har fått et støt, for eksempel et fall, vennligst benytt vedlagte kalibreringslinjal til å utføre en nødvendig kontroll for å sikre at 3D-sensoren fungerer normalt. Den operative kontrollen gjøres ved hjelp av programmet bikefitting.com. For detaljer om programmet bikefitting.com, vennligst se bruksanvisningen for programmet.

INNEHÅLL

VIKTIGT MEDDELANDE	87
PAKETETS INNEHÅL	88
DELARNAS NAMN OCH FUNKTIONER	89
PRODUKTSAMMANSÄTTNING	91
MONTERING AV LED-MARKRÖERNA	92
FÖRBEREDELSE AV TERMINALEN	94
ANSLUTNING TILL PC	94

VIKTIGT MEDDELANDE

Följande instruktioner måste alltid följas för att förhindra personliga skador och fysiska skador på utrustningen och omgivningen.
Instruktionerna klassificeras enligt den grad av fara eller skador som kan uppstå om produkten används på fel sätt.

⚠ FARA

Underlåtenhet att följa instruktionerna leder till dödsfall eller allvarliga skador.

⚠ VARNING

Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

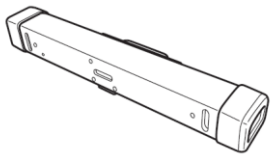
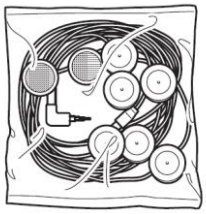
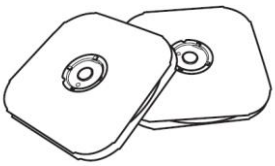
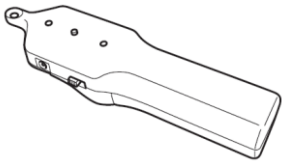
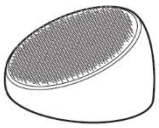
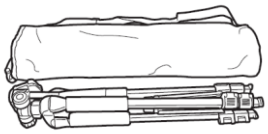
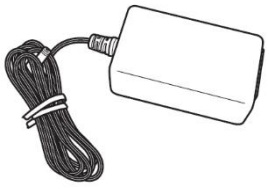
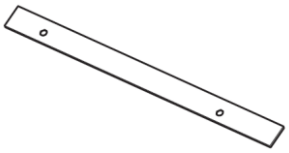
⚠ FÖRSIKTIGHET

Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till personliga skador eller fysiska skador på utrustningen och omgivningen.

⚠ VARNING

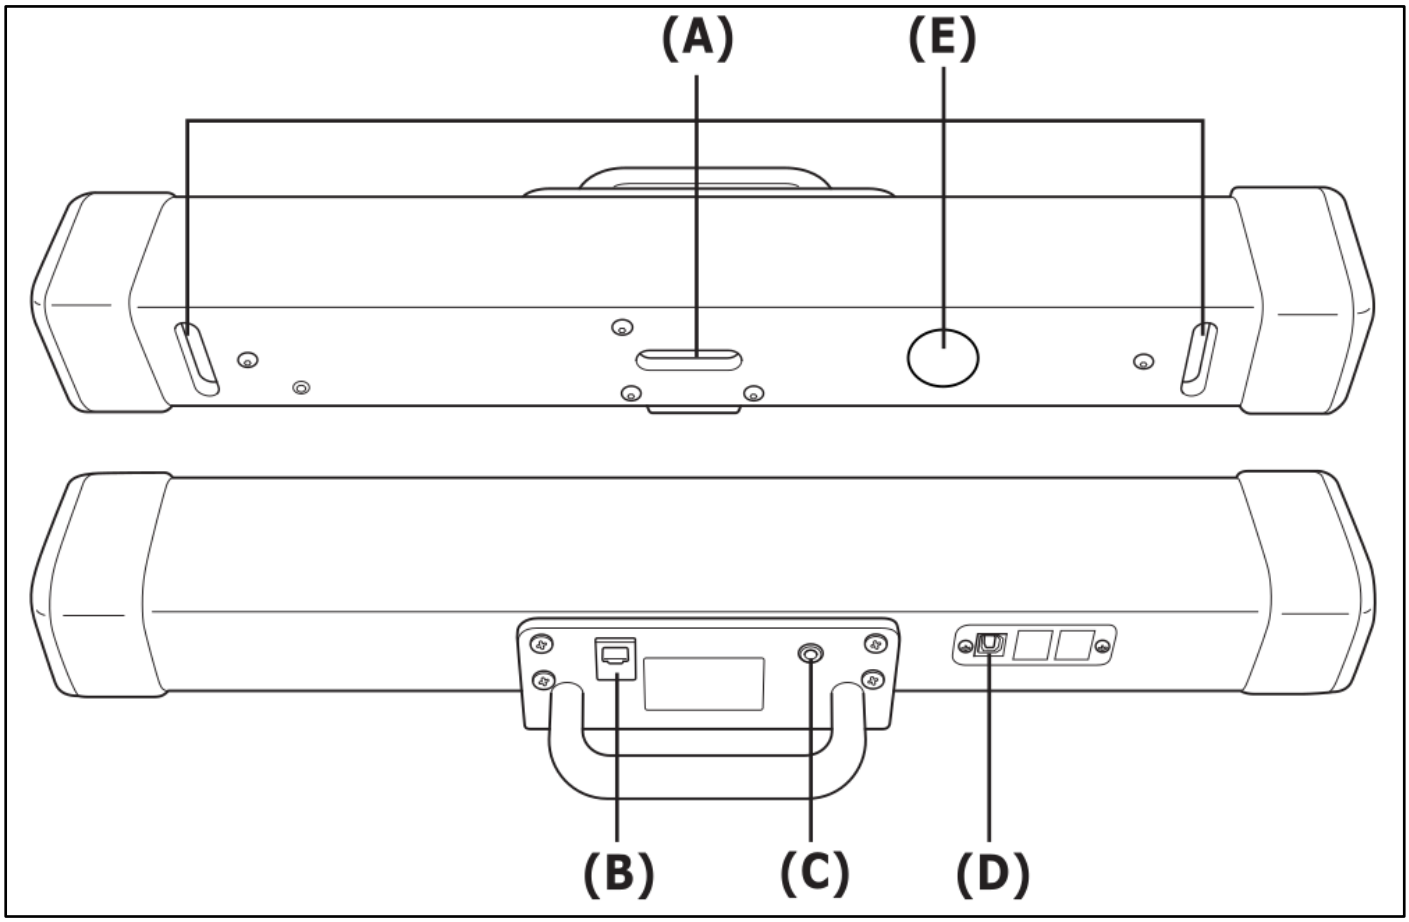
- Den här produkten är inget medicinskt instrument. Den här produkten kan inte användas för medicinska diagnoser, behandling eller förebyggande behandling.
- Montera inte produkten på en plats där den kan falla eller där barn kan komma åt den.
- Se till att kontrollera om det finns löst sittande anslutningar i hopmonterade komponenter innan du använder den här produkten.
- Låt inte husdjur eller barn under 12 komma i närheten av eller stå på produkten.
- Använd inte produkten för något annat den dess avsedda syfte.
- Ladda inte batteriet utomhus eller under hög luftfuktighet. Det kan resultera i en elektrisk stöt.
- Använd aldrig laddaren om det finns risk för fukt att tränga in. Det kan resultera i en elektrisk stöt.

PAKETETS INNEHÅL

Form	Delnamn	Qty	Form	Delnamn	Qty
	3D SENSOR	1		LED-MARKÖR	1
	LED-PUNKTMÄRKE (1x SVART, 1x VITT)	2		TERMINAL	1
	AXELDYNA	1		STATIV	1
	AC-ADAPTER	1		USB-SLADD	1
	STRÖMKONTAKT	1		KALIBRERINGSLIJAL	1

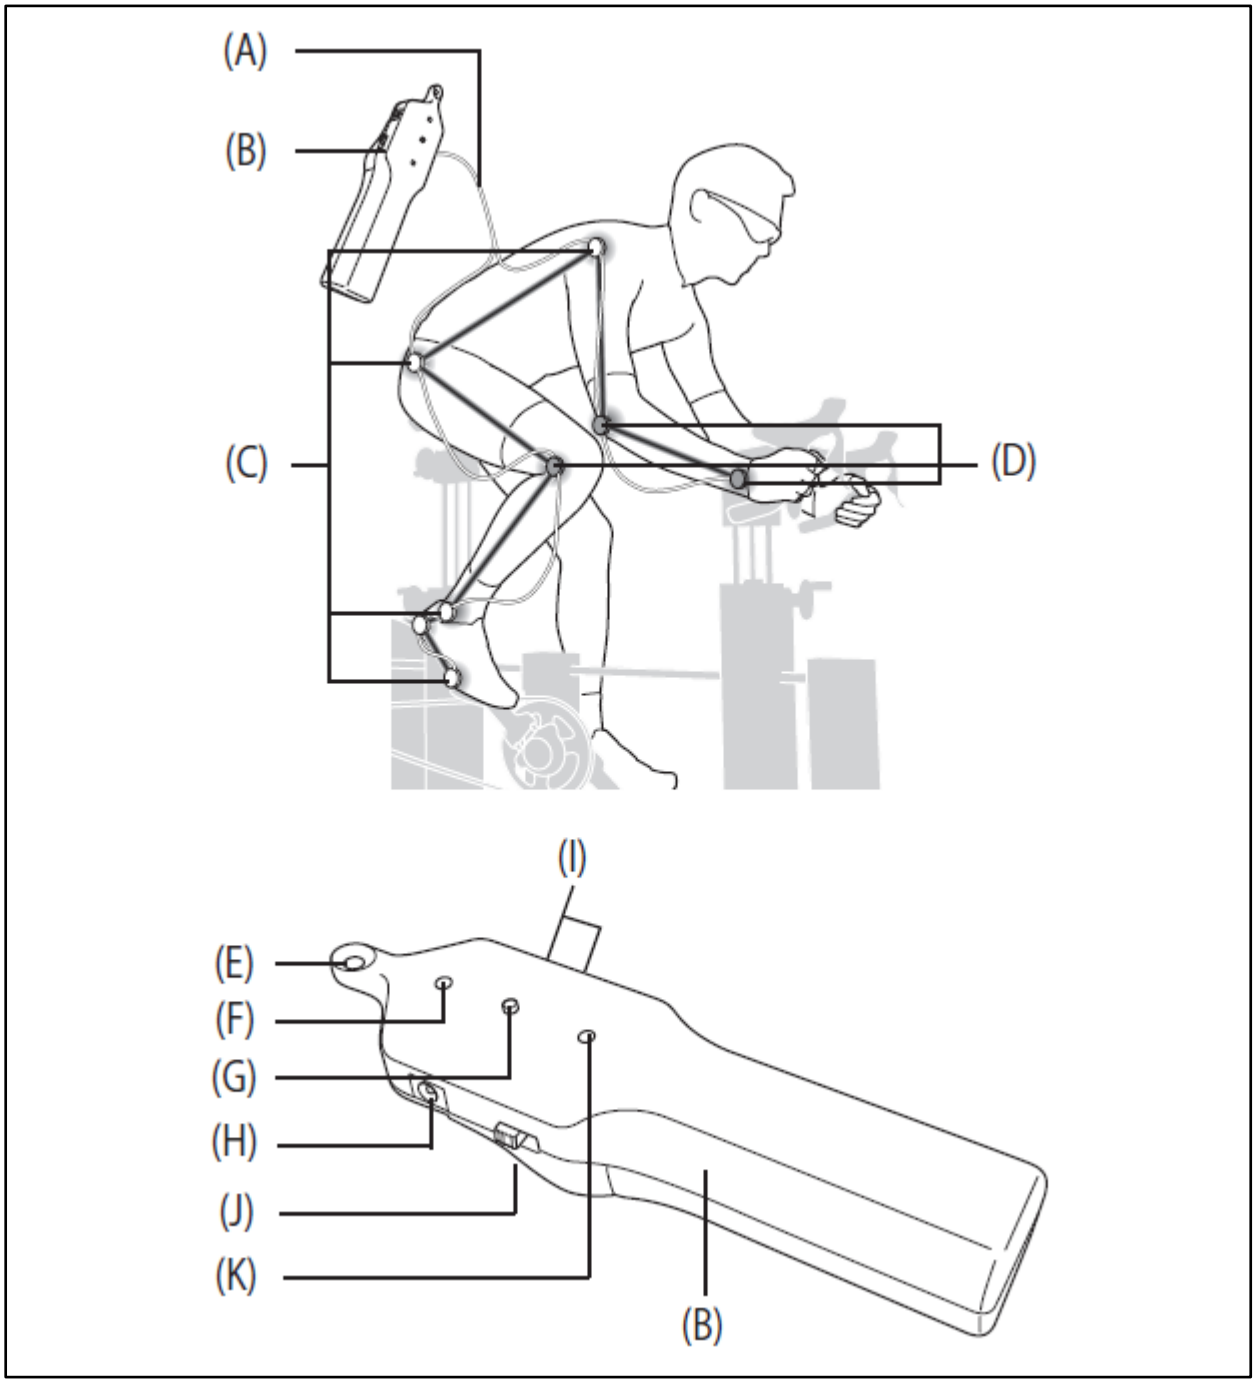
DELARNAS NAMN OCH FUNKTIONER

3D-SENSOR



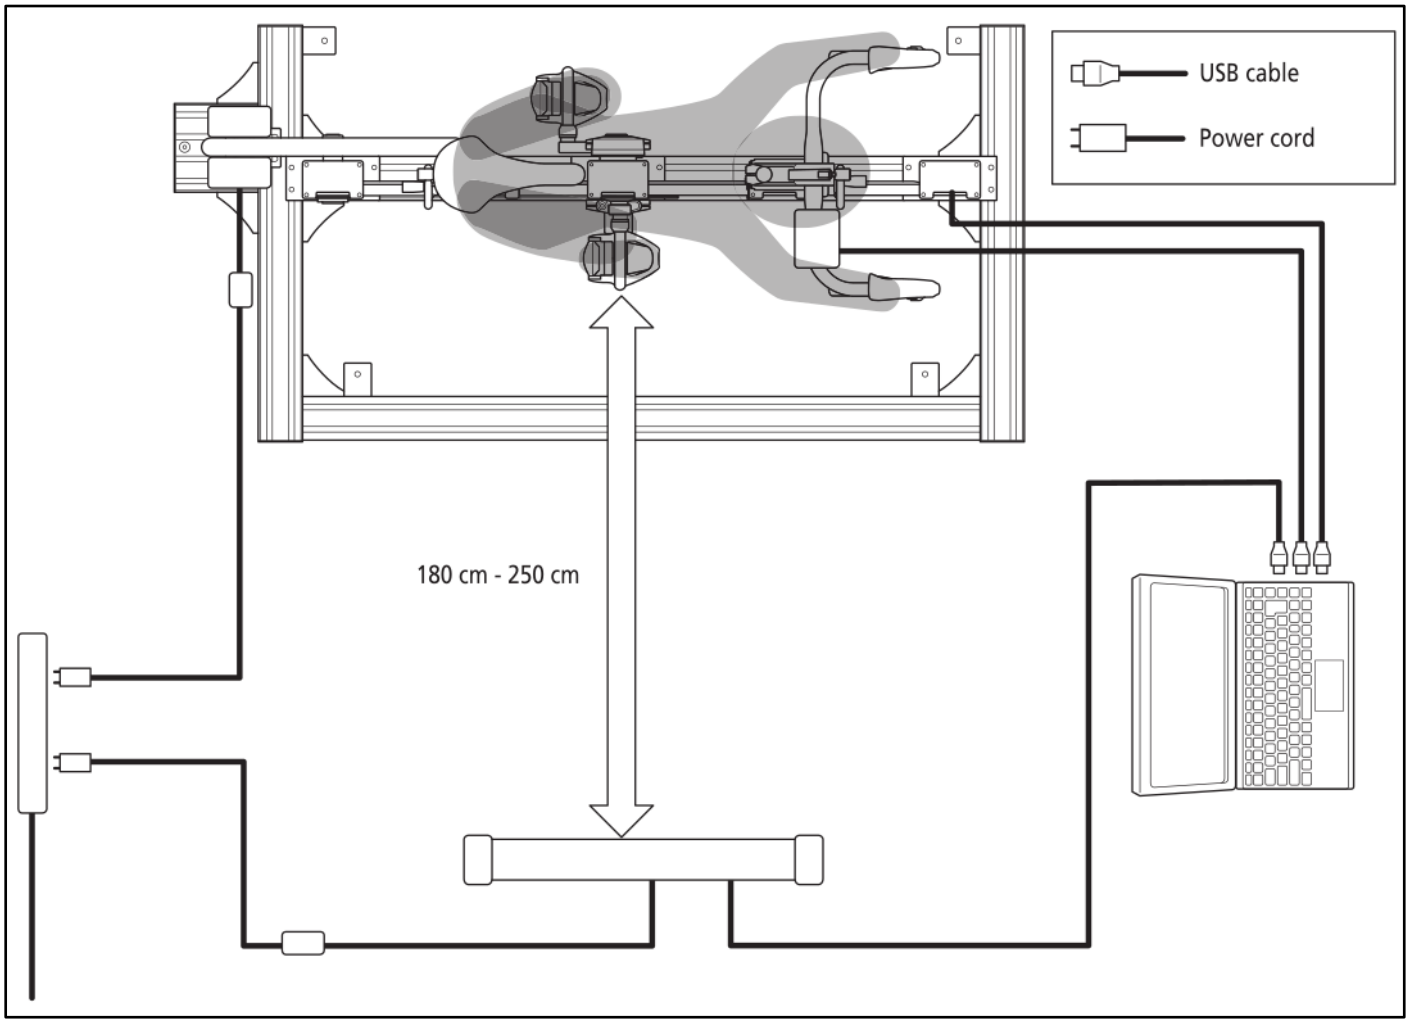
(A)=3D-lins, (B)=Strömbrytare, (C)=Stömuttag, (D)=USB-uttag, (E)=Webcam.

MARKÖRUPPSÄTTNING

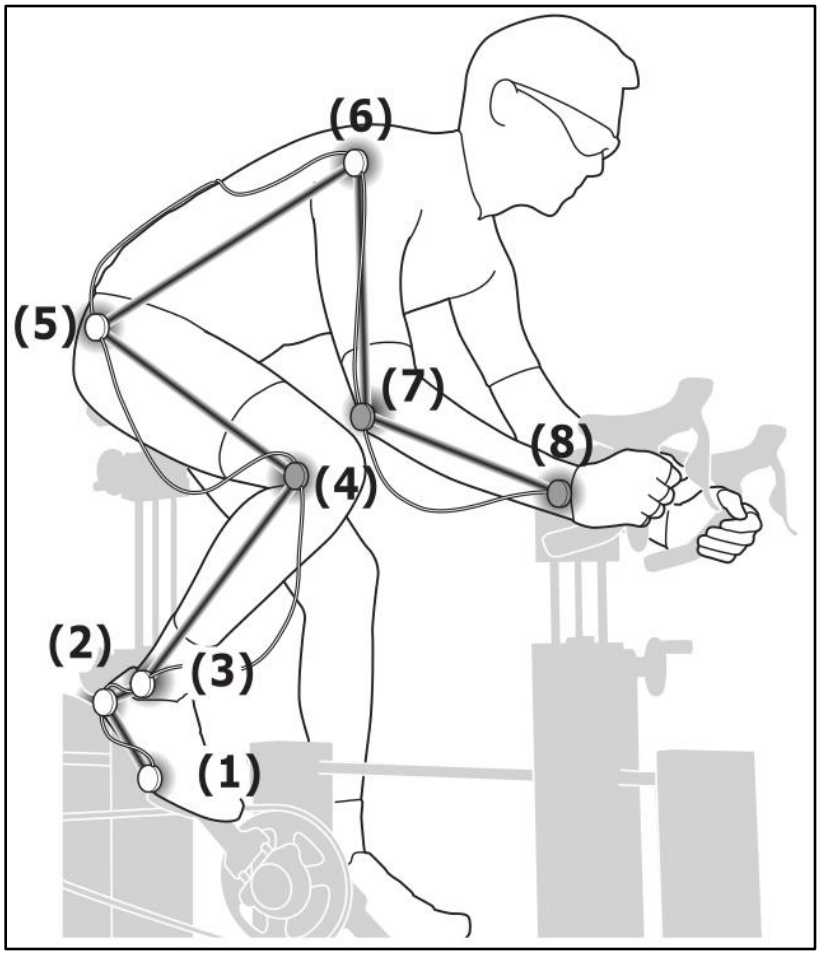


(A)=LED-markör, (B)=Terminal, (C)=LED-punktmärke (vitt), (D)=LED-punktmärke (svart), (E)=Stav, (F)=Strömlampa, (G)=Sondknapp, (H)=Den laddningsporten, (I)=Port för LED-markör, (J)=Strömbrytare, (K)=Den laddningsporten.

PRODUKTSAMMANSÄTTNING

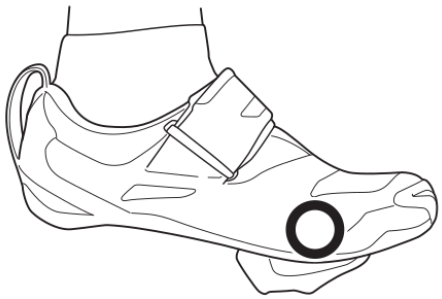
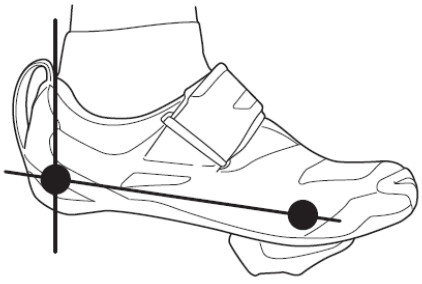


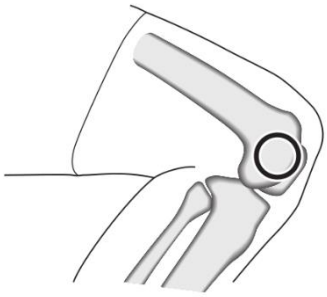
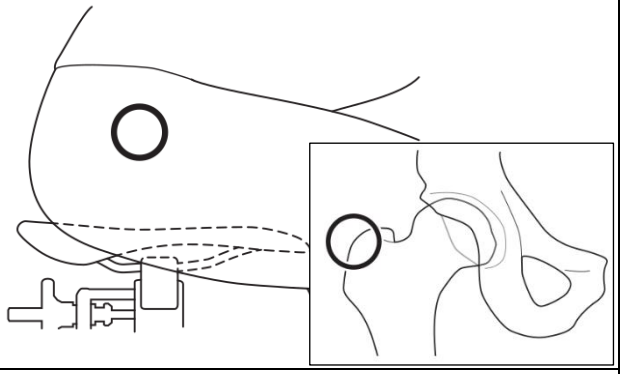
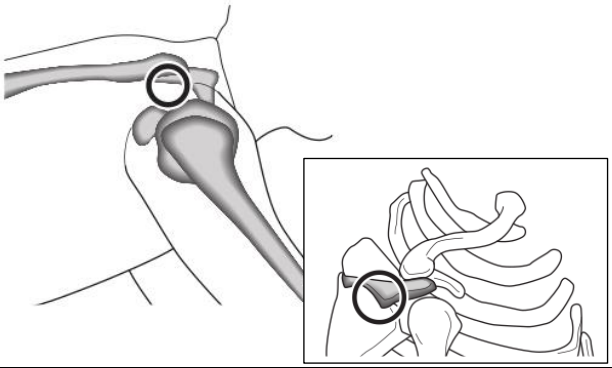
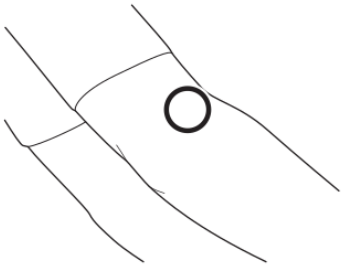
MONTERING AV LED-MARKRÖERNA

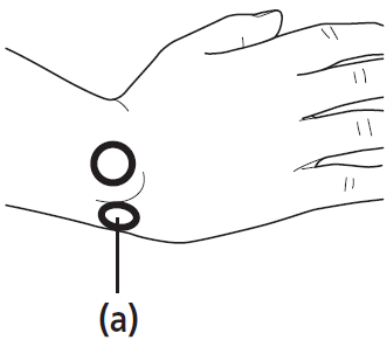


OBSE:

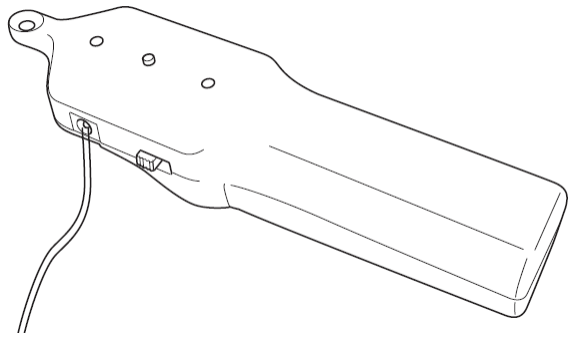
Det finns två typer av LED-punktmärken med olika stark bindningskraft.
•Använd de vita LED-punktmärkena för användning på klädsel och skor.
•Använd de starkare, svarta LED-punktmärkena för användning direkt på huden.

1		LED-markören är installerad på pedalaxelprojektionen.
2		Montera en av LED-markörerna på platsen där det går en linje från fotens trampdyna nedanför lilltån och parallellt med platsen där fotsulan korsas av en vertikal linje som går från hälen till fotleden.

3		Montera en av LED-markörerna på en plats 2–3 cm ovanför skon, där fotledens ben sticker ut. Sätt LED-punktmärket på huden eller på strumpor med stark bindningskraft.
4		Installera ett av LED-markeringarna på lårbenets mest avancerade punkt.
5		Lårbenets höftled hittas där det sticker ut mest på sidan i höftområdet. Du hittar den utstickande delen genom att känna med fi ngrarna medan cyklisten trampar bakåt långsamt.
6		Sätt en av markörerna den på bakre änden av benet ovanpå axeln. Sätt den på platsen som anges på bilden, sett från sidan.
7		Sätt den på den utstickande delen på sidan om den lägre änden av överarmen.

8		Med handflatan vänd nedåt ska du sätta LED-punktmärket på ovansidan av den utstickande delen på handleden vid änden på armbågsbenet. (a) För mountainbikescykling, långa färder eller trekking ska du sätta LED-punktmärket på sidan om den yttre utstickande delen.

FÖRBEREDELSE AV TERMINALEN

1		Charge the terminal by AC adapter. Den blå lampan att slackas, när det är fulladdat.

ANSLUTNING TILL PC

Nedladdning av programmet
Programmet bikefitting.com krävs för att kunna använda rörelsemätaren.
Ladda ned programmet bikefitting.com från vår supports webbplats (http://www.bikefitting.com/).
Information om hur programmet bikefitting.com installeras finns på vår supports webbplats.
Information om hur programmet bikefitting.com används på PC finns i programmets användarmanual.
* Information om driftmiljö på PC, t. ex. hårdvarukrav och kompatibla operativsystem, finns på vår supports webbplats.

Kontroll av 3D-sensorns funktioner
Om 3D-sensorn har utsatts för stötar eller tappats ska du använda den medföljande kalibreringslinjalen och utföra en nödvändig
kontroll för att se till att 3D-sensorn fungerar som den ska. Funktionskontrollen utförs i programmet bikefitting.com. Detaljer om bikefitting.com finns i programmets användarmanual.