



### ГОСУДАРСТВЕННЫЯ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

## ПРОЦЕДУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТЫКЕ МЕЖДУ ОКОНЕЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДАННЫХ И АППАРАТУРОЙ ОКОНЧАНИЯ КАНАЛА ДАННЫХ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ

ΓΟCT 27771-88

Издание официальное



### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва



### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

### ПРОЦЕДУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТЫКЕ МЕЖДУ ОКОНЕЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДАННЫХ И АППАРАТУРОЙ ОКОНЧАНИЯ КАНАЛА ДАННЫХ

Общие требования и нормы

ΓΟCT 27771—88

The procedure characteristics for the Interface between data termination equipment and data circuit terminating equipment. General requirements and regulations

OKCTY 6656

Дата введения 01.01.90

### Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на процедурные характеристики на стыке между оконечным оборудованием данных (ООД) и аппаратурой окончания канала данных (АКД) в сетях передачи данных (ПД) общего пользования с коммутацией пакетов.

Стандарт устанавливает номенклатуру цепей стыка и функциональные характеристики цепей; состояние сигналов на стыке; процедуры обнаружения неисправностей в цепях; процедуры в фазах управления вызовом, передачи данных, разъединения; испытательные шлейфы.

Цепи, параметры обмена и процедурные характеристики на стыке между ООД, предназначенным для сопряжения с аналоговыми модемами, и АКД приведены в приложении 1.

### 1. НОМЕНКЛАТУРА ЦЕПЕЙ СТЫКА

1.1. Цепи общего назначения

1.1.1. Цепь G — сигнальная земля или общий обратный провод Цепь представляет собой общий обратный провод и устанавливает эталонный потенциал сигнала для несимметричных двухполюсных цепей стыка. Внутри АКД цепь следует подводить к одной точке (защитному заземлению или корпусу аппаратуры) при помощи металлической перемычки внутри аппаратуры. Перемычку следует устанавливать или снимать в соответствии с требованиями

Издание официальное

Перевечатка воспрещена

\*

С Издательство стандартов, 1988

2 - 2587



действующих правил, для уменьшения помех, наводимых в электронных схемах.

Примечание. При использовании на стыке экранированного соединительного кабеля экран может подключаться лябо к цепи G, либо к защитному заземлению.

Если требуются два общих обратных провода (по одному на каждое направление передачи), то их обозначают Ga и Gb:

G<sub>в</sub> — общий обратный провод ООД.

Цепь подключается к общей точке схемы ООЛ:

G<sub>b</sub> — общий обратный провод АКД.

Цень подключается к общей точке схемы АКД.

Цепи Ga и Gb устанавливают эталонный потенциал для приемников несимметричных цепей стыка в соответствии с электрическими параметрами.

1.1.2. Цепь Т — передача

Направление — к АКД.

По цепи в АКД передаются двоичные сигналы, вырабатываемые в ООД для передачи одному или нескольким удаленным абонентам во время фазы передачи данных.

По цепи передаются сигналы управления соединением, вырабатываемые ООД и передаваемые в АКД в фазе установления соединения или в других фазах управления соединением.

АКД контролирует цепь для обнаружения нарушений парамет-

ров электрической цепи.

1.1.3. Цепь R — прием

Направление — от АКЛ.

По цепи в ООД передаются двоичные сигналы, формируемые АКД во время фазы передачи данных по мере их приема от удаленного ООД.

По цепи передаются также сигналы управления соединением, посылаемые АКД по мере приема их в фазе установления соединения и других фазах управления соединением. ООД контролирует эту цепь для обнаружения нарушений параметров электрической цепи.

1.1.4. Цепь С — управление

Направление — к АКД.

Сигналы в цепи управляют АКД при некоторых процессах сигнализации.

Представление управляющего сигнала требует дополнительного кодирования цепи Т. Во время фазы передачи данных цепь должна оставаться в состоянии «Замкнуто».

АКД контролирует эту цепь для обнаружения нарушений электрических параметров.

 1.1.5. Цепь I — индикация Направление — от АКД,



Сигналы в цепи информируют ООД о состоянии процесса уп-

равления соединением.

Представление управляющего сигнала требует дополнительного кодирования цепи R. Состояние «Замкнуто» цепи означает, что сигналы, передаваемые по цепи R, содержат информацию от удаленного ООД. Состояние «Разомкнуто» означает, что управляющая сигнализация определяется комбинацией битов в цепи R согласно процедурным характеристикам стыков.

ООД контролирует цепь для обнаружения нарушений электри-

ческих параметров.

1.1.6. Цепь S — синхронизация элементов сигнала

Сигналы цепи обеспечивают ООД информацией о синхронизации элементов сигнала.

ООД должно выдавать по цепям Т и С двоичные сигналы, у которых изменение полярности происходит во время переходов цепи из состояния «Разомкнуто» в состояние «Замкнуто».

АКД выдает по цепям R и I двоичные сигналы, у которых изменение полярности происходит во время переходов цепи S из со-

стояния «Разомкнуто» в состояние «Замкнуто».

АКД должна выдавать информацию о синхронизации элементов по цепи через стык все время, пока источник синхронизации способен вырабатывать эту информацию.

1.1.7. Цепь В — синхронизация байтов

Направление — от АКД.

Сигналы цепи обеспечивают ООД информацией о синхронизации 8-битовых байтов.

Цепь должна находиться в состоянии «Разомкнуто» в течение периода, соответствующего состоянию «Замкнуто» в депи S, указывая на последний бит 8-битового байта.

Цепь В должна находиться в состоянии «Замкнуто» во все остальные интервалы времени в пределах периода передачи 8-битового байта.

Все знаки управления соединением должны соответствовать Международному Алфавиту № 5 (МТК 5). Знаки управления соединением и длительные состояния одной полярности, используемые в течение времени обмена информацией между АКД и ООД в фазе управления соединением в любом из двух направлений, должны быть точно сфазированы с сигналами цепи В.

ООД должно представить начало первого бита каждого знака управления соединением по цепи Т во время замыкания цепи S,

следующего за замыканием цепн В.

Изменение состояния цепи С может происходить в любой момент замыкания цепи S, но АКД это распознает в момент замыкания цепи B.

Середина последнего бита каждого знака управления должна: выдаваться из АКД по цепи R в момент замыкания цепи В.

Изменение состояния цепи I будет происходить в момент замыкания цепи S, следующего за замыканием цепи B. АКД должна выдавать информацию о синхронизации байтов по этой цепи через стык все время, пока источник синхронизации способен вырабатывать эту информацию.

Примечания:

 ООД, осуществляющие передачу данных при помощи 8-битового кода, могут использовать информацию о сипхронизации байтов для взаимного фазирования по знакам. Необходимое условие для этого — сохранение фазирования по знакам при переходе в фазу передачи данных и синхронность фазирования на противоположных стыках.

2. Использование цепи В и ее окончание в ООД не обязательно.

### 1.1.8. Цепь F — идентификация начала цикла

Направление — от АКД.

Сигналы депи обеспечивают ООД непрерывной индикацией начала цикла временного уплотнения при использовании соответствующих ООЛ/АКД.

Цепь должна находиться в состоянии «Разомкнуто» в течение периода передачи последнего бита цикла временного уплотнения. Все остальное время цикла цепь должна находиться в состоянии «Замкнуто».

Цепи стыка приведены в табл. 1.

Таблица 1

			Дая	піме	Управ	лекне	Синху эал	
Обозначение цепей стыка	Наниеновашне целей стыка	Завемление	ог аппара- туры АКД	K annabary- pe AKA	от аппара- туры АКД	к аппарату- ре АКД	от аппара- туры АКД	к аппарату. ве АКД
Ga Gb T R C J S B	Сигнальное заземление или общий обратный провод Общий обратный провод ООЩИЙ обратный провод АКД Передача Прием Управление Индикация Синхронизация элементов сигнала Синхронизация байтов Идентификация начала цикла	+	+	+	+ + +	+ +	+ + +	

### 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕПЕЙ СТЫКА

2.1. Сигналы, передаваемые по цепям стыков Т, С, R и I, соответственно обозначаются t, с, г, і. Состояния сигналов, передаваемых по цепям С и I, соответствуют непрерывному состоянию «Замкнуто» (значащий уровень двоичного О) и непрерывному со-

стоянию «Разомкнуто» (значащий уровень двоичной 1).

2.2. ООД и АКД должны быть подготовлены к передаче устойчивых состояний О и I в цепях Т и R вместе с соответствующими состояниями в цепи С или I в течение периода времени, составляющего время передачи не менее 24 битов. Обнаружение устойчивого двоичного 0 или 1 в цепи R для интервала, соответствующего передаче 16 смежных битов, с соответствующими состояниями в цепи I должно восприниматься ООД как условие устойчивого состояния.

Если ООД или АКД указывают в цепях R, I или T, C на то, что устойчивое состояние опознано, то продолжение передачи от ООД или сигналов об устойчивом двоичном состоянии не обязательно.

### 3. СОСТОЯНИЕ СИГНАЛОВ НА СТЫКЕ

3.1. Состояние «Исходное» от ООД

3.1.1. Фаза ООД характеризуется состояниями ООД, определяющими готовность перейти в рабочие фазы «ООД готово» и «Неуправляемая неготовность ООД».

З.1.2. Состояние «ООД готово» определяется передачей сигна-

лов l=1, c - \*Pазомкнуто».

3.1.3. Состояние «Неуправляемая неготовность ООД» определяется передачей сигналов t=0, c — «Разомкнуто» и указывает на то, что ООД не способно принять входящие вызовы.

Примечання (для службы с выделенными каналами):

1. При прямом соединения во время перехода ООД в эту фазу с удаленного стыка могут передаваться сигналы r = 0, i = \*Pазомкнуто\*.

2. При разветвленном соединении во время перехода ООД в эту фазу,

ва другой стык ООД/АКД не поступает никаких указамий.

3.1.4. Состояние «Управляемая неготовность ООД» определяется передачей сигналов t = 01... (чередующиеся биты 0 и 1), c = \*Pasomkhyto\* и указывает на то, что ООД не может принять входящие вызовы для службы с коммутацией каналов.

Состояние сигнала должно сохраняться в течение времени пе-

редачи не менее 24 битов.

Примечание. В некоторых сетях АКД опознает это состояние толькопри наличии состояний «ООД готово» и «АКД готова».

3.2. Состояние «Исходное» от АКД

 Фаза характеризуется состояниями АКД, определяющими готовность перейти в рабочие фазы.

3.2.2. Состояние «АКД готова» следует определять передачей сигналов r=1, i — «Разомкнуто». 3.2.3. Состояние «АКД не готова» следует определять переда-

чей сигналов r=0, i-- «Разомкнуто».

- 3.2.4. Состояние «Управляемая неготовность АКД» формируется АКД, если АКД временно не может оказать услугу и определяется передачей сигналов  $r = 01 \dots$  (чередующиеся биты 0 и 1), I — «Разомкнуто». Состояние должно сохраняться в течение времени передачи не менее 24 битов.
- 3.3. Исходные состояния сигналов в фазе установления соединения
- 3.3.1. Состояние 1 («Готов») следует определять состояниями. сигналов «ООД готово» и «АКД готова».
- 3.3.2. Состояние 14 следует определять состояниями «Управляемая неготовность ООД» и «АКД готова».
- 3.3.3. Состояние 18 следует определять состояниями сигналов «ООД готово» и «АКД не готова».
- 3.3.4. Состояние 22 следует определять состояниями сигналов «Неуправляемая неготовность ООД» и «АКД не готова».
- 3.3.5. Состояние 23 следует определять состояниями сигналов. «Управляемая неготовность ООД» и «АКД не готова».
- 3.3.6. Состояние 24 следует определять состояниями сигналов «Неуправляемая неготовность ООД» и «АКД готова».

3.3.7. Для службы с выделенными каналами процедуры по пе-

реходу в рабочне фазы следующие:

если ООД устанавливает сигнал с - «Замкнуто», то сигналы в цепи Т должны соответствовать процедурам более высокого уров-

если АКД устанавливает сигнал і — «Замкнуто», то сигналы в цени R должны соответствовать процедурам более высокого уров-BA:

стык ООД/АКД должен оставаться в рабочем состоянии при c — «Замкнуто», i — «Замкнуто» с тем, чтобы обеспечить возможность работы в соответствии с процедурой более высокого уровня;

если ООД или АКД необходимо передать сигналы «ООД готово», «ООД неуправляемая неготовность» или «АКД готова», «АКД не готова», то стык должен быть переведен в рабочее состояние: c — «Замкнуто», i — «Замкнуто».

### 4. ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

- 4.1. Неисправность, обнаруживаемая ООД
- 4.1.1. Неисправность цепи R следует воспринимать как r=0 при условни, что в цепях передачи данных предусматривается логическое состояние двоичного нуля, а в цепях управления и синхронизации - состояние «Разомкнуто».



4.1.2. Неисправность цепи I следует воспринимать как i — «Разомкнуто» при условии, что в цепях передачи данных предусматривается логическое состояние двоичной единицы, а в цепях управления и синхронизации — состояние «Разомкнуто».

4.1.3. Неисправность обеих цепей R и I следует воспринимать

как r=0, i= «Разомкнуто» (состояние «АКД не готова»).

4.2. Неисправность, обнаруживаемая АКД

4.2.1. Неисправность цепи Т следует воспринимать как t=0 при условии, что в цепях передачи данных предусматривается логическое состояние двоичного нуля, а в цепях управления и синхронизации — состояние «Разомкнуто».

4.2.2. Неисправность цепн С следует воспринимать как c — «Разомкнуто» при условии, что в цепях передачи данных предусматривается логическое состояние двоичной единицы, а в цепях

управления и синхронизации — состояние «Разомкнуго».

4.2.3. Неисправность обеих целей Т и С следует воспринимать как I=0 и с — «Разомкнуто» (состояние — «Неуправляемая него-

товность ООД»).

4.2.4. Если АКД не в состоянии обеспечить работу (например при потере фазирования входящего линейного сигнала) в течение периода времени больше установленной длительности, то она должна передать сигналы r=0 и i— «Разомкнуто» («АКД не готова»). Длительность этого периода зависит от сети. Перед этим сигналом в ООД могут поступать искаженные сигналы в виде последовательности бинарных единиц по цепи R при i— «Замкнуто».

### 5. ФАЗА УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗОВОМ ПАКЕТНЫМ ООД ДЛЯ СЛУЖБ С КОММУТАЦИЕЙ КАНАЛОВ

5.1. Фазирование по знакам

Каждой последовательности знаков управления соединением, передаваемой к АКД или от нее, должны предшествовать два или более последовательных знака 1/6 («SYN»).

Фазирование знаков управления соединением следует осуществлять в ООД либо со знаками «SYN», либо с сигналами цепи В. Во втором случае необходимо предусмотреть наличие этой цепи.

5.2. Характеристики стыка пакетного ООД для служб с коммутацией каналов (установление и разъединение соединения)

5.2.1. Состояние 2 («Запрос вызова»)

Вызывающее ООД должно осуществлять запрос непрерывной передачей сигналов t=0, c=3амкнуто» вслед за сигналом состояния «ООД готово» (t=1, c=4Разомкнуто»). Переход от сигнала состояния «ООД готово» к сигналу состояния «Запрос вызова» следует осуществлять в пределах длительности 7-битового интервала при c=43амкнуто».



При использовании цепи В переход в состояние t=0 следует осуществлять в пределах того же единичного интервала, что и пере-

ход к состоянию c — «Замкнуто».

Одновременная передача сигналов t=0 и c- «Замкнуто» от ООД и r=0, i- «Разомкнуто» от АКД предполагает, что АКД находится в состоянии 19 («АКД, указание на разъединение»).

5.2.2. Состояние 3 («Приглашение к набору»)

Готовность сети принять информацию набора следует определять непрерывной выдачей от АКД знака 2/11 («+») по цепи R, которому предшествует передача двух или более последовательных знаков 1/6 («SYN») при *i* — «Замкнуто».

Состояние 3 следует удерживать до приема сигналов состояний

«Конец набора» или «Ожидание ООД».

Передачу сигнала состояния 3 следует начинать в течение 3 с

после передачи сигнала состояния «Запрос вызова»...

5.2.3. Состояние 4 («Последовательность сигналов набора») следует передавать от ООД вслед за передачей двух или более последовательных знаков 1/6 («SYN») по цепи Т при с — «Замкнуто».

Передачу последовательности следует начинать в течение 6 с после приема сигнала состояния «Переход к набору» и она не должна превышать 36 с. Максимально допустимый интервал между отдельными знаками набора должен быть 6 с. В период между передачей отдельных знаков набора следует передавать знаки 1/6 («SYN») при с — «Замкнуто».

Примечание. Последовательность набора должна состоять из любых блоков: запроса услуги адреса; запроса услуги со следующим за ним блоком адреса или блоком регистрации/анкудирования этой услуги, формат которых приведен в приложении 2. Информационное содержание и кодирование последовательности сигналов набора приведено в приложении 3,

5.2.4. Состояние 5 («Ожидание ООД»)

ООД должно передавать сигнал устойчивого двоичного состоя-

ния t=1 и c=-«Замкнуто».

Переход в состояние 5 сразу после приема сигнала состояния 3 указывает на запрос прямого вызова. Если такая возможность предусмотрена, то ООД должно выбрать либо адресуемый вызов, передавая сигнал состояния 4, либо прямой вызов, передавая сигнал состояния 5.

Если возможность прямого вызова обеспечивается только на ос-

нове соглашений, то сигналы набора не используются.

5.2.5. Состояние 8 («Входящий вызов»)

АКД следует указывать на входящий вызов посредством непрерывной передачи знака 0/7 («BEL») вслед за двумя и более последовательными знаками 1/6 («SYN») по цепи R при i — «Замкнуто».

Одновременная передача сигнала с сигналами t=0 и c=\*Pa-\* зомкнуто» от ООД предполагает, что ООД находится в состоянии 16 («Запрос разъединения»).



Соединение входящих вызовов должно быть блокировано при передаче от ООД любого из сигналов состояний: «Неуправляемая неготовность ООД», «Управляемая неготовность ООД».

5.2.6. Состояние 9 («Подтверждение вызова»)

ООД должно подтвердить входящий вызов передачей сигналов t=1, c-43амкнуто».

АКД должна быть возвращена в состояние «АКД готова»: если входящий вызов не подтверждается в течение 500 мс; в случае использования ответа вручную;

если входящий вызов не подтверждается в течение 60 с.

5.2.7. Состояние 6A и 6B («Ожидание АКД»)

АКД должна передавать два или более последовательных знака 1/6 («SYN») по цепи R при i — «Разомкнуто».

Состояние 6А должно относиться к процедурам вызова, а 6В -

к процедурам, обусловливаемым вызовом.

5.2.8. Состояние 7 («Сигналы прохождения вызова»).

Сигналы состояния 7 следует передавать от АКД к вызываюшему ООД по цепи R при i — «Разомкнуто». Последовательность должна состоять из одного или нескольких блоков, которым должны предшествовать два или более последовательных знаков 1/6 («SYN»), передаваемых во время состояния 6А. Период времени между блоками заполняется передачей сигнала состояния 6А.

Формат сигналов прохождения вызова приведен в приложении 4, таблица кодирования сигналов — в приложении 5, описа-

ние сигналов — в приложении 6.

АКД следует передавать сигналы состояния 7 в течение 20 с после приема сигнала состояния «Конец набора» или в случае прямого вызова после передачи ООД сигнала «Ожидание ООД».

Условие следует соблюдать во всех случаях, за исключением случая, когда вслед за сигналами состояния 7 следует сигнал состояния «Указание на разъединение» (т. е. истекло время выдержки в Т11, Т12 или Т13). При обнаружении ошибки в принятой последовательности (состояние 7) ООД может либо не учитывать сигнал, либо предпринять попытку нового вызова после разъединения.

5.2.9. Состояния 10А и 10В («Информация, представляемая АКД»)

Сигналы состояний 10A и 10B следует передавать от АКД к вызывающему ООД (состояние 10A) или вызываемому ООД (состояние 10B) по цепи R при i — «Разомкнуто».

Последовательность должна состоять из одного или нескольких блоков информации длиной не более 128 знаков каждый, которой предшествует передача двух или более последовательных знаков 1/6 («SYN»). Блоки информации должны быть разделены знаками 1/6 («SYN»).

3 - 2587



При работе АКД с вызывающим ООД (состояние 10А) предшествующий и разделяющий знаки «SYN» должны возникать в состоянии 6А («Ожидание АКД»), при работе с вызываемым ООД (состояние 10В) — в состоянии 6В («Ожидание АКД»).

В некоторых случаях знаки «SYN» могут быть введены между знаками внутри блока информации, причем вводимых знаков «SYN» должно быть не менее 2 и они должны входить в отсчет

128 знаков на блок.

Последовательность состояния 10В следует передавать от АКД в течение 2 с после сигнала состояния «Вызов принят». После приема блока информации от АКД вызываемое ООД должно вернуть в исходное состояние отметчик времени ТЧ.

Формат последовательностей приведен в приложении 7.

 5.2.10. Идентификация удаленной абонентской линии — необязательная дополнительная услуга.

Сигналы следует передавать от АКД по цепи R при i ---

«Разомкнуто» в следующих случаях:

во время состояния 10В после того, как вызываемое ООД передало сигнал состояния «Подтверждение вызова»;

во время состояния 10А - после всех сигналов состояния

«Подтверждение вызова» к вызывающему ООД.

В случае отсутствия технической возможности должен быть предусмотрен сигнал от АКД к ООД «Фиктивная идентификация линин» или для сети, осуществляющей вызов, предусмотрена комбинация (DNIC) от АКД к ООД.

5.2.11. «Информация тарификации», являющаяся необязательной дополнительной услугой, предусмотренной для состояния 10В, должна передаваться от АКД по цепи R при i — «Разомкнуто».

По окончании разъединения вызова, для которого запрашивается информация тарификации, АКД в течение 200 мс после перехода в состояние 1 («Готов») должна передавать сигнал состояния «Входящий вызов» к ООД с целью сообщения информации тарификации. (Рекомендуется, чтобы ООД не передавало сигналы состояний «Запрос вызова» или «Не готов», в течение периода времени более длительного чем 200 мс. Если ООД будет передавать эти сигналы, то ему не должна передаваться информация тарификации).

АКД должна передавать сигнал состояния «Указание на разъединение» (состояние 19) после передачи последнего блока ин-

формации тарификации.

ООД следует передавать сигнал состояния «Запрос разъединения» (состояние 16) в ответ на правильно принятый сигнал информации тарификации, если АКД ранее не передала сигнал состояния «Указание на разъединение».

5.2.12. Состояние 11 («Соединение устанавливается»)

В процессе установления соединения АКД должна сообщить о состоянии 11 путем передачи сигналов r=1 и i — «Разомкнуто».

5.2.13. Состояние 12 («Готов к приему и передаче данных») следует определять передачей от АКД сигналов: r=1 и i — «Замкнуто» в случае установления соединения между двумя. ООД.

АКД следует передать вызывающему ООД сигнал состояния

12 в следующих случаях:

в течение 2 с после последнего сигнала прохождения вызова или сигналов «Информация, предоставляемая АКД», принятых ООД в течение 20 с после передачи ООД сигнала окончания набора или когда на вызываемом ООД допускается процедура ответа вручную;

в течение 60 с после приема соответствующего сигнала прохождения вызова или в течение 20 с после приема сигнала окончания набора. Об этом должно быть передано вызываемому ООД в течение 2 с после передачи этим ООД сигнала «Вызов принят».

Последующие процедуры приведены в разд. 6.

5.2.14. Состояние «Безуспешная попытка вызова»

Невозможность установления соединения следует определять АКД передачей «Сигнала прохождения вызова», после которого транслируется сигнал состояния «АКД, указание на разъединение» (состояние 19).

5.2.15. Состояние 15 («Встречный вызов») должен быть обнаружен ООД при приеме сигнала состояния 8 («Входящий вызов») в ответ на переданный сигнал состояния 2 («Запрос вызова»), но ООД не должно преднамеренно обусловливать это состояние в ответ на сигнал состояния 2. Когда «Встречный вызов» обнаруживается АКД при приеме сигнала состояния 2 в ответ на сигнал состояния 8, АКД должна передавать сигнал состояния 3 («Переход к набору») и аннулировать «Входящий вызов».

5.2.16. Состояние «Прямой вызов»

Переход в состояние 5 («Ожидание ООД») сразу же после приема сигнала состояния 3 («Переход к набору») должен указывать на запрос прямого вызова. Если данная услуга предусмотрена, ООД может выбрать либо адресуемый вызов, передавая сигнал состояния 4 («Последовательность сигналов набора»), либо прямой вызов, передавая сигнал состояния 5 («Ожидание ООД»).

Если эта услуга обеспечивается только на основе соглашений, то сигналы состояния 4 никогда не используют.

5.3. Процедуру регистрации/аннулирования необязательных услуг не следует объединять с процедурой установления адресуемого вызова, а следует считать независимой процедурой, осуществляемой ООД. Формат последовательности приведен в приложении 2.

В ответ на прием или неприем действий по регистрации/аннулированию услуг сетью должен быть предусмотрен соответствующий сигнал состояния «Прохождение вызова» со следующим за инм сигналом состояния «Указание на разъединение».

### 6. ФАЗА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

6.1. Служба с коммутацией каналов

- 6.1.1. Все биты, передаваемые ООД после приема сигналов состояния 12 («Готов к приему и передаче данных») и до передачи сигнала состояния 16 («ООД, запрос разъединения»), следует передавать в соответствующие ООД после получения ими сигнала состояния 12 и до приема сигнала состояния 19 («АКД, указание на разъединение») при условии, что соответствующее ООД не является инициатором отбоя.
- 6.1.2. Состояние 13 «Обмен данными» следует определять передачей сигналов с «Замкнуто» и і «Замкнуто» по цепям Т в R.

Фаза передачи данных должна быть завершена по инициативе любого ООД или АКД.

- 6.2. Служба с использованием выделенных каналов (прямые соединения) и служба с коммутацией пакетов
- 6.2.1. Одно из ООД может рассматриваться как станция коммутации данных.

Данные следует передавать от ООД по цепи Т при i — «Замкнуто» и доставлять на удаленное ООД по цепи R при i — «Замкнуто» (состояние 13). Кроме состояния 13, определяющего обмен данными в дуплексном режиме, возможны состояния 13S и 13R.

6.2.2. Состояние 13S («Передача данных») следует осуществ-

лять по цепи Т при с - «Замкнуто».

- 6.2.3. Состояние 13R («Прием данных») от удаленного ООД следует осуществлять по ценям Т и R при c «Замкнуто», l «Замкнуто».
  - 6.2.4. Завершение фазы обмена данными

ООД должно передавать сигнал о завершении фазы передачи данных посредством сигналов t=1 и c — «Разомкнуто».

Завершение фазы передачи данных должно определять ООД

сигналами r=1 и i — «Разомкнуто».

- 6.3. Служба с использованием выделенных каналов (централизованное разветвленное соединение)
  - 6.3.1. Передача данных центральным ООД
     6.3.1.1. Передача данных (состояние 13S).

Данные, передаваемые центральным ООД по цепи T при c — «Замкнуто» следует доставлять во все удаленные ООД по цепи R при i — «Замкнуто».



6.3.1.2. Прием данных (состояние 13R).

Данные, передаваемые любым удаленным ООД при с— «Замкнуто» (поочередно, как определено алгоритмом звена передачи данных) во время состояния 13S, доставляются в центральное ООД по цепи R при i — «Замкнуто».

6.3.2. Обмен данными с удаленного ООД

Данные, передаваемые удаленным ООД, следует доставлять только в центральное ООД.

6.3.2.1. Передача данных (состояние 13S).

Данные, передаваемые удаленными ООД при c — «Замкнуто», следует доставлять в центральное ООД по цепи R при i — «Замкнуто».

6.3,2.2. Прием данных (состояние 13R).

Данные, передаваемые центральным ООД при c — «Замкнуто», должны доставляться в удаленное ООД по цепи R при i — «Замкнуто».

### 7. ФАЗА РАЗЪЕДИНЕНИЯ ПАКЕТНЫМ ООД ДЛЯ СЛУЖБ С КОММУТАЦИЕЙ КАНАЛОВ

7.1. Разъединение, осуществляемое ООД

7.1.1. Состояние 16 («ООД, запрос разъединения») должно быть передано в АКД сигналами непрерывного двоичного состояния t=0, с — «Разомкичто».

7.1.2. Состояние 17 («АКД, подтверждение разъединения») должно быть передано в ООД сигналами непрерывного устойчивого состояния r=0, i — «Разомкнуто» в ответ на сигналы состояния 16.

7.1.3. Состояние 21 («АКД готова») следует определять сигналами непрерывного двоичного состояния t=1, i— «Разомкнуто», следующими за сигналами состояния 17.

Сигналы состояния 21 следует передавать в течение 2 с по-

сле приема сигналов состояния 16.

ООД должно ответить на сигналы состояния 21 в течение 100 мс передачей сигналов состояния 1.

- 7.2. Разъединение, осуществляемое АКД
- 7.2.1. Состояние 19 («АКД, указание на разъединение») должно быть передано в ООД сигналами непрерывного двоичного состояния r=0, i «Разомкнуто».
- 7.2.2. Состояние 20 («ООД, подтверждение разъединения») должно быть передано в АКД сигналами непрерывного двоичного состояния t=0, c «Разомкнуто» в течение 100 мс. После приема сигналов состояния 20 АКД должна передать сигналы состояния 21 в течение 2 с.
- ООД должно ответить на сигналы состояния 21 в течение 100 мс передачей сигналов состояния 1.

### 8. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ШЛЕЙФЫ

8.1. Шлейф 1 (Испытательный шлейф ООД) следует использовать для испытаний работы ООД (черт. 1). Он должен быть установлен в ООД по возможности ближе к стыку ООД/АКД.

Условия испытания:

цепь Т должна соединяться с цепью R внутри ООД; цепь C должна соединяться с цепью I внутри ООД;

АКД должна обеспечивать синхронизацию элементов сигнала по цепи S (и по цепи B, если предусмотрено фазирование по байтам). При этом ООД не следует использовать информацию синхронизации. Шлейф 1 может устанавливаться в фазах передачи или установления соединения (состояние 1).

Если шлейф устанавливается в фазе передачи. АКД может продолжать посылать данные на ООД в течение испытательного

времени.

За исправление любых ошибок, которые могут возникнуть во-

время испытаний шлейфом, отвечает ООД.

8.2. Шлейф 3 (Местный испытательный шлейф) следует использовать для осуществления проверки работы ООД, при котором включается соединительный кабель и могут включаться отдельные части локальных АКД (чертеж).

Следует осуществлять ручное или автоматическое управление

установкой шлейфа в АКД.

Шлейф может устанавливаться в любой момент на выделенных и на коммутируемых каналах.

Для испытания следует использовать следующие типы шлей-

фов: 3d, 3c, 3b, 3a.

8.2.1. Шлейф 3d следует использовать для проверки работы ООД, включая соединительные кабели, устанавливать внутри АКД и он не должен охватывать ни генераторы стыка, ни нагрузки.

Условия испытания:

цель Т должна быть соединена с цепью R внутри АКД;

цепь С должна быть соединена с цепью I внутри АКД;


АКД должна обеспечивать синхронизацию по цепи S (по цепи B, если она предусмотрена). ООД не должно использовать информацию синхронизации.

Примечание. Эффективная длина кабеля стыка удванвается. Правильная работа шлейфа 3d обеспечивается максимальной длиной кабеля стыка ООД/АКД, составляющей половину длины кабеля, применяемого для используемой скорости передачи.

8.2.2. Шлейф 3с следует использовать для проверки работы ООД, включая соединительный кабель, генераторы стыка и нагрузки. Условия испытания шлейфа те же, что и указанные в п. 8.2.1, исключая примечание.



### Испытательные шлейфы

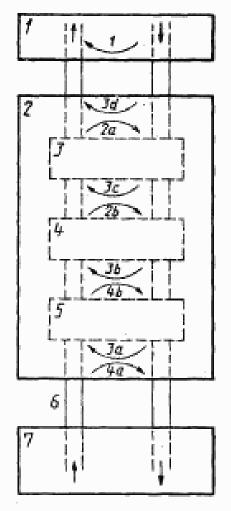

Г— ООД: 2 — АКД: 3 — генераторы стыка и нагрузки;
 4 — линейное кодирование и скемы управления;
 5 — настройка сигиалов аналоговой линии;
 6 — абонентская линия;
 7 — местные ставции

 8.2.3. Шлейф 3b должен включать в себя все цепи АКД, за исключением схем линии сигнализации.

Задержка между передачей и приемом испытательных данных должна составлять несколько октетов.

Условия испытания те же, что и в п. 8.2.1, за исключением точки соединения шлейфа.

ООД следует использовать информацию синхронизации.

8.2.4. Шлейф За следует использовать для проверки работы ООД и АКД, включая в себя максимальное количество цепей, используемых при нормальной работе АКД. Абонентская линия должна быть отключена на время проверки шлейфом.

Условия испытания те же, что и в п. 8.2.1, за исключением точки соединения шлейфа.

8.2.5. Операция автоматической установки шлейфа

8.2.5.1. Команда на установку шлейфа 3 (состояние L31).

ООД должно передавать по цепи T комбинацию t=00001111 при c— «Разомкнуто». Комбинация должна сохраняться до получения от АКД комбинации r=00001111 при i— «Разомкнуто» в течение времени не более 2 с.

В некоторых сетях команде на установку шлейфа могут потребоваться два или более предшествующих знака 1/6 («SYN»).

8.2.5.2. Комбинация r = 00001111 при i = «Разомкнуто» от АКД должна означать, что шлейф 3 установлен (состояние L32).

8.2.5.3. Состояние испытаний (состояние L33).

После установки шлейфа ООД должно приступить к передаче тестовой комбинации. Условием перехода является переход цепи С в состояние «Замкнуто». Комбинация должна быть получена ООД по цепи R при i — «Замкнуто».

8.2.5.4. Разъединение шлейфа (состояние L34A).

ООД должно сигнализировать о прекращении испытаний размыканием цепн С.

8.2.5.5. Разъединение шлейфа (состояние L34B).

Если ООД не может перейти в состояние L33, то оно может оставаться в состоянии L32, передавая t≠00001111 при с — «Разомкнуто» на протяжении времени передачи не менее 34 битов,

8.2.5.6. Подтверждая разъединение шлейфа (состояние L35), АКД должна передать сигнал  $r \neq 00001111$  при l = «Разомкнуто».

8.3. Шлейф 4 (Шлейф абонентской линии)

Для испытания должны быть использованы следующие типы шлейфов: 4a и 4b.

8.3.1. Шлейф 4а предназначен для измерений аналогового вида, его следует устанавливать внутри АКД или в удаленном оборудовании.

Условия испытания:

АКД должна передавать в ООД сигнал r=0 при t= «Разомкнуто» или r=0101... (где это оговорено) при i= «Разомкнуто»;

АКД должна обеспечивать синхронизацию по цепям S и В

(если она предусмотрена).

- 8.3.2. Шлейф 4b следует использовать для испытания работы абонентской линии, включая цепи настройки сигнала аналоговой линии в АКД. Шлейф образует соединение, рассматриваемое как канал передачи данных. Условия испытания те же, что и указанные в п. 8.3.1.
- 8.4. Шлейф 2 (Испытательный шлейф сети) следует устанавливать в АКД (чертеж).

Следует обеспечивать ручное (в АКД) или автоматическое управление установкой шлейфа с удаленного ООД.

Для испытания должны быть использованы следующие типы

шлейфов; 2b и 2a.

8.4.1. Шлейф 2b следует использовать испытательным центром или удаленным ООД для проверки работы абонентской линии и всех схем АКД, за исключением генераторов стыка и нагрузки.

Условия испытания:

цепь R должна быть соединена с цепью T внутри АКД; цепь I должна быть соединена с цепью C внутри АКД;

АКД должна передавать сигнал r=0, при i — «Разомкнуто» или r=0101 при i — «Разомкнуто» (где это установлено);

АКД должна обеспечивать информацию синхронизации по

цепи S или В (если она предусмотрена).

8.4.2. Шлейф 2а следует использовать для проверки работы абонентской линии и АКД в целом.

Условия испытания те же, что указанные в п. 8.4.1, за исключением точки соединения шлейфа.

8.4.3. Операции автоматической установки шлейфа

Процедуру следует начинать с фазы передачи (состояние 13) для службы с коммутацией каналов и с любого состояния для службы с выделенными каналами.

8.4.3.1. Команда на установку шлейфа (состояние L21).

ООД должно передавать комбинацию t—00110011 при c—«Разомкнуто». Комбинация должна сохраняться до получения от АКД комбинации r=00110011 при i—«Разомкнуто» в течение времени 2 с не более.

В некоторых сетях команде на установку шлейфа могут потребоваться два или более предшествующих знака 1/6 («SYN»).

8.4.3.2. Комбинация r=001100... при i= «Разомкнуто» от АКД должна обозначать, что шлейф 2 установлен (состояние L22).

8.4.3.3. Состояние испытаний (состояние L23).

После установки шлейфа ООД должно приступить к передаче тестовой комбинации. Условием перехода является переход цепи С в состояние «Замкнуто». Комбинация должна быть получена ООД по цепи R при i — «Замкнуто».

8.4.3.4. Разъединение шлейфа (состояние L24A).

ООД должно сигнализировать о прекращении испытаний размыканием цепи С.

ООД, в случае желания разорвать соединение, должно передавать сигнал t=0, при c — «Разомкнуто» (состояние 16). В случае желания восстановить соединение ООД должно передавать сигнал  $t\neq 0\neq 001$ 1, при c — «Разомкнуто» в течение всего промежутка времени, пока получает от АКД сигнал  $r\neq 0\neq 001$ 1 при i — «Разомкнуто» (состояние L25). ООД должно оповещать о переходе в фазу передачи сигналом t=D при c — «Замкнуто».

8.4.3.5. Разъединение шлейфа (состояние L24B).

Если ООД не может перейти в состояние L23, то оно может оставаться в состоянии L22, передавая  $t \neq 0011$ , при t = «Разомкнуто» на протяжении времени передачи не менее 24 битов.

8.4.3.6. Подтверждая разъединение шлейфа (состояние L25), АКД должна передать сигнал  $r \neq 0011...$ , при l = \*Pasomkhyto\*.

Примечание. Если АКД передзет сигнал r=0, при t- «Разомкнуто», этот сигнал должен прерываться сигналом ООД состоямия 19.

8.4.3.7. Получение команды шлейфа 2 (состояние L26).

АКД должна подтвердить получение команды передачей сиг-

нала r=0011 при i-- «Разомкнуто».

8.4.3.8. ООД должно сигнализировать о готовности к испытаниям (состояние L26A) передачей сигнала t=x, при c= «Разомкнуто».

8.4.3.9. «Управляемая неготовность АКД» (состояние L27).

Если АКД передает сигнал r=0101 . . . при i — «Разомкнуто», то ООД не должно воспринимать это состояние как разъединение, если перед испытательной процедурой оно находилось в фазе передачи.

8.4.3.10. Освобождение шлейфа 2 (состояние L28).

Если АКД не будет передавать сигнал r=0101 на протяжении времени передачи 24 битов, то это означает, что ООД информировано о том, что может оставаться в состоянии, приходящемся на начало состояния L27.

8.4.3.11. АКД не готова (состояние L29).

Если АКД не может передавать сигнал состояния L27, то она должна передавать сигнал состояния L29, который должен сохраняться до разъединения шлейфа.

### 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

9.1. Электрические параметры должны соответствовать требованиям ГОСТ 23675—79.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обязательное

### ЦЕПИ, ПАРАМЕТРЫ ОБМЕНА И ПРОЦЕДУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТЫКЕ МЕЖДУ ООД, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ С АНАЛОГОВЫМИ МОДЕМАМИ, И АКД

### і. Цепи стыка

1.1. Цепи стыка, определяющего сопряжение ООД, предназначенного для сопряжения с аналоговыми модемами, с цифровой сетью приведены в табл. 2. Номенклатура цепей стыка, технические требования — по ГОСТ 18145—81.

### 2. Служба с использованием выделенных каналов

 Номенилатура цепей стыка и технические требования

2.1.1. Для службы с выделенными каналами используют следующие цепи

 $(\tau a6\pi, 2)$ : 102 + 107: 108.1: 109; 114; 115;  $140 \div 142$ .

2.1.2. Сигналы в цепи 107 должны быть ответами на сигналы в цепи 108.1. Состояние «Замкнуто» и «Разомкнуто» цепи 107 является ответами на соответствующие состояния пеци 108.1.

Состояние «Разомкнуто» цепи 107 может быть ответом на отключение пи-

тания в АКД.

2.1.3. Отсутствие цепи 108.1. должно восприниматься АКД как состояние

«Замкнуто».

2.1.4. Если задействованы цепя 114 и 115, то АКД должна посыдать сигналы синхроиизации по единичным элементам по этим цепям во всех случаях, пока источник синхронизации в состоянии формировать эти сигналы, начиная с момента, когда на АКД подано питание.

2.1.5. Использование цепи 140 предусмотрено в сетях с автоматическим

включением шлейфа.

2.1.6. Двапазон перехода цепн 106 от состояния «Разомкнуто» в состояние «Замкнуто» в ответ на переход цепн 105 к состоянию «Замкнуто» установлен от 30 до 50 мс для скорости 600 бит/с в от 10 до 20 мс для более высовой скорости.

### 3. Прямой и адресный вызовы

Номенклатура цепей стыка

3.1.1. Для осуществления прямого и адресного вызовов используют следующие цели стыка:  $102 \div 107$ ; 108.1, 108.2, 109, 114, 125, 141, 142.

3.2. Технические требования в фазе установления и

разъединения соединений

3.2.1. Состояние «Замкиуто» цепи 107 указывает на готовность к приему

в передаче данных.

3.2.2. Свенал «Указание на разъединение АКД» должен быть передан в ООД посредством перевода цепи 107 в состояние «Разомкнуто». Невыполнение этого условия рассматривается как «Неуправляемая неготовность ООД» до тех пор, пока цепь 108.1 или 108.2 не будет переведена и состояние «Разомкнуто».

3.2.3. В случае дуплексной передачи перевод цепи 106 в состояние «Замкнуто» должен быть осуществлен в течение времени от 0 до 20 мс после пере-

хода цепи 107 в состояние «Замкнуто».

3.2.4. Прямой вызов ООД должен быть осуществлен переводом цепи 108.1 в состояние «Замкнуто».

3.2.5. В ответ на сигнал «Входящий вызов» (состояние «Замкнуто» цепи 125) ООД должно перевести цепь 108.1 или 108.2 в состояние «Замкнуто» в течение 500 мс, невыполнение этого условия приводит к разъединению соединения. Перевод цепи 125 в состояние «Замкнуто» должен быть осуществлен в ответ на перевод цепи 107 в состояние «Разомкнуто» или в случае приема сигнала «Указание на разъединение АКД».

3.2.6. Использование цепи 141 предусмотрено в сетях с автоматическим

включением шлейфа.

3,2.7. Цель 142 предусмотрена для оповещения ООД о режиме проверки: в АКЛ

3,2.8. Отсутствие цепи 108.1 следует воспринимать АКД как состояние Замилитель

3.3. Фаза передачи данных

3.3.1. В фазе передачи данных используют следующие цепи (табл. 2): 102 → 106, 109, 114, 115.

Таблица 2

			Дан	n ne	You	100	or AKII	Испол иже це осали фезех (	впей п чиых
Номера целей	Наименование цепи	Заземление	от АКД	к АКД	or AKE	8 AKE	Сипхронизация о	Установление и разъедине- ине соединений	Передача дан- имх
102	Сигнальное заземление или общий обратный про-	+						+	+
103 104 105 106 107 108.1	вод Поредаваемые даниме Принимаемые даниме Запрос передачи Готов к передаче АКД готова Подсоединить АКД к		+	+	‡	+		++	++++
108.2 109	линии ООД готово Детектор принимаємого динейного сигнала канала				+	+		+	+
114	давных Синхронизация элементов передаваемого сигнала (вс-						+	+	+
115	точник АКД) Свихронизация элементов принимаемого сигнала (ис-						+	+	+
125 140	точник АКД) Индикатор вызова Удаленное соединение шлейфом для прямых це-				+	+		+	I
141	вей Местное соединение					+		+	
142	шлейфом Индикатор проверки				+			+	

3.3.2. Дваназон перехода цепи 106 от состояния «Разомкнуто» в состояние «Замкнуто» в ответ на переход депи 105 к состоянию «Замкнуто» установлен от 30 до 50 ме для скорости 600 бит/с и от 10 до 20 ме для более высокой скорости.

3.3.3. При неисправности линии по цепи 104 передается устойчивое состояиме двоичной единицы до тех пор, пока цепь 109 находится в состоянии

«Разомкнуто».

3.3.4. При полудуплексной работе цепь 104 находится в состоянии двоичной единицы, а цель 109 — в состоянии «Разомкнуто» до тех пор. пока цепь 105 находится в состоянии «Заминуто».

3.3.5. ООД поддерживает состояние двоичной единицы в цепи 103 в ответ на состояние «Разомкиуто» цепей 105 и 106, каждой в отдельности или обеих

вместе.

- 3.3.6. Если задействованы цепи 114 и 115, то АКД должна посылать сигналы синхронизации по единичным элемейтам по этим цепям во всех случаях, пока источник синхронизации в состоянии формировать эти сигналы, изчиная с момента, когда на АКД подано питание.
  - 3.4. Обнаружение неисправностей

3.4.1. Невозможность АКД обеспечить работу в течение периода времени больше установленной длительности определяют переходом цепей 107 и 109 в состояние «Разомкнуто», цепи 104 в состояние двойчиой единицы.

3.4.2. Невозможность определить состояние цепей 105—107, 108.1, 108.2, 103, 104 воспринимается как «Разомкиуто» (106, 107, 108.1, 108.2) или двоич-

ная единица (103 и 104).

### 4. Испытательные шлейфы

4.1. Шлейф 1

4.1.1. Шлейф должен быть установлен внутри ООД.

4.1.2. Условия испытания:

цевь 103 соединена с цевью 104;

цепь 105 — в состоянии «Разомкнуто»;

цевь 103 воспривимает ООД, как находящуюся в состоянии двоичной еди-

цепи 108.1 и 108.2 в том же состоянии, в каком они были до испытания;

цепи 140 и 141 (в случае ях непользования) — в состояния «Разомкнуто»; АКД должна обеспечивать синхронизацию элементов сигнала по цепям 114 и 115.

Шлейф 1 устанавливают в состоянии «Передаваемые данные» или в состоянии «Ожидание передачи». Если шлейф устанавливают в состоянии «Передаваемые данные», то АКД может продолжать посылать данные на ООД в течение испытательного времени. За исправление любых ощибок, которые могут возникнуть во время испытания шлейфом, отвечает ООД.

Если шлейф устанавливают в состоянии «Ожидание передачи», то ООД должно продолжать управление цепью 125 с целью обеспечения приоритета

входящего вызова.

4.2. Шлейф З

4.2.1. Шлейф следует использовать для проверки работы ООД.

Для испытания должны быть использованы следующие типы шлейфов: 3d, 3c, 3b, 3a.

4.2.2. Условия испытания шлейфа 3d (чертеж) следующие:

цель 103 соединена с целью 104;

цень 105 соединена с ценями 106 и 109;

цепи 107 в 142 переводятся в состояние «Замкнуто»;

АКД должив обеспечивать синхронизацию элементов сигнала по цепям 114 и 115:



4.2.3. Условия испытания шлейфа 3с (чертеж) те же, что и представленные в п. 5.2.2, за неключением того, что участки шлейфов от цепи 103 к 104 и от цепи 105 к 109 включают генераторы цепей обмена и нагрузки.

4.2.4. Условия испытания шлейфа 3b (чертеж) те же, что и представленные

в п. 5.2.2, за исключением точки соединения шлейфа.

4.2.5. Шлейф За (чертеж), условия испытания те же, что и представлениме в п. 5.2.2, за исключением точки соединения шлейфа.

4.3. Шлейф 2

- 4.3.1. Для испытания должны использоваться следующие типы шлейфов:
   2a и 2b.
  - 4.3.2. Условия испытания шлейфа 2а (чертеж) следующие: -

цепи 107 и 109 в состояния «Разомкнуто»;

цель 104 в состояния двоичной единицы;

цепь 142 в состоянии «Замкнуто».

4.3.3. Условия испытання шлейфа 2b (чертеж) следующие:

цень 104 должна соединяться с ценью 103 внутри АКД;

цепь 109 должна соединяться с цепью 105 внутри АКД;

день 104 — в состояния двоичной единяцы;

цепь 109 - в состоянии «Разомкнуто» или

цепи 104 и 109 — в состоянии «Разомкнуто»;

цепи 106, 107 и 125 — в состоянии «Разомкнуто»;

цепь 142 - в состоянии «Замкнуто»;

АКД должиз обеспечивать синхронизацию элементов сигнала по цепям 114 и 115.

4.4. Шлейф 4

4.4.1. Для испытания должны быть использованы следующие типы шлейфов: 4а и 4b.

4.4.2. Условия испытания шлейфа 4а следующие:

цепь 104 — в состояния двоячной единицы;

цепн 106, 107, 109 в 125 — в состоянии «Разоминуто»;

цепь 142 — в состоянии «Заминуто»;

АКД должив обеспечивать синхронизацию элементов сигнала по цепям 114 и 115.

4.4.3. Условия испытания шлейфа 4b (чертеж) те же, что и представленные в п. 5.4.1, за исключением точки соединения шлейфа.

> ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное

### ФОРМАТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СИГНАЛОВ НАБОРА

- 1. Блок запроса услуги должен состоять из одного или более сигналов, разделенных знаком 2/12 («,»). Сигнал запроса должев состоять из кодовой комбинации запроса услуги и может содержить один или иссколько параметров. Кодовая комбинация, параметр и последующие параметры услуги должны быть разделены знаком 2/15 («/»). Конец блока следует определить знаком 2/13 («—»).
- 2. Блок адреса должен состоять из одного или более сигналов полного либо сокращенного адреса, разделенных знаком 2/12 («,»). Начало сигнала сокращенного адреса должно быть указано знаком 2/14 («.»).
- Блок регистрации/аннулирования услуги должен состоять из одного или более сигналов, каждый из которых должен состоять не более чем из четырех следующих элементов: кодовой комбинации запроса услуги, индикатора, ре-



гистрационного параметра, сигнала адреса. Элементы сигнала должны быть разделены знаком 2/15 («/»).

Если сигнал содержит в себе менее четырех элементов, то следует ввести

знак 0/3 («0») на место каждого пропущенного.

Несколько сигналов регистрации/аннулирования услуги должны быть разделены знаком 2/12 («,»), на конец блока должно быть указано знаком 2/13 («—»), за которым следует знак 2/11 («+»), указывающий на окончание последовательности набора.

> ПРИЛОЖЕНИЕ З Обязательное

### ИНФОРМАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ И КОДИРОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СИГНАЛОВ НАБОРА

Таблица 3

Қодирование запроса услуги	Параметр услуги	Индика- тов	Регистра- внонный параметр	Техническая возможность
0			_	Зарезервирован для будущего во пользования (может быть скомбини
1	xx •		-	рован со вторым знаком)  Вамкнутая группа потребителя (от- личающаяся от предпочтительной)
2				Не присвоен какой-либо услуге
3	· —			То же
4 5				Зарезервирован
			_	Не присвоен
60				Многоадресный вызов
61	10000			Извещение об оплате
62				Идентификация линии вызываемого
63	_	1	_	абонента Переадресация задействованного вызова
63	_	2	-	Переадресация аннулированного вы
63		3	<u></u>	Переадресация статуса вызова
7		200		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 8 9				Зарезервированы
9				

<sup>\*</sup> Знак «XX» соответствует номеру индекса, который должен быть использован для различия частей или групп одной услуги.

Номер индекса должен быть выбран из МТК-5, столбец 3, позиция 3/0—3/9 в диапазоне от 00 до 99.



### ФОРМАТ СИГНАЛОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫЗОВА

Блок прохождения вызова должен состоять из одного или более сигиалов прохождения вызова, разделенных знаком 2/12 («,»), на окончание блока должно быть указано знаком 2/11 («+»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Обязательное

### КОДИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫЗОВА

Таблица 4

Кодовая группа (примеча- вис i)	Код	Зізаченне сигнала	Kateropun
0	00 01 02 03 04 05	См. Примечание 2 Вызываемое ООД Персадресованный вызов Установить соедивение после освобождения Достигнута ведомственная сеть (примечание 3) Достигнута сеть общего пользования (примечание 4)	Без разъединения
2	20 21 22 23	Отсутствие соединения Номер занят Ошибка в процедуре вы- бора сигналов Сигнал набора, ошибка передачи	С разъединением, обус- ловлениым кратковремен- нымя условиями работы сети
4 и 5	41 42 43 44 45 46 47 48	Доступ блокирован Измененный номер Абонент не отвечает Неисправность Управляемая неготовность ООД не задействовано до Неуправляемая неготовность Отключение питания АКД Запрос недействительной технической возможности	С разъединением, обус ловленным длительными условиями работы сети

Продолжение табл. 4

Кодовая группа (прямеча- ние 1)	Кол	Значение сигнала.	Категория
	49	Неисправность сети при местной проверке шлейфом	
	51	Запрос информационной службы	
	52	служоы Несовместимый класс об- служивания потребителя	
6	61	Перегрузка сети	С разъединением, обус- ловленным кратковремен- ными условиями работы сети
7	71 .	Длительная перегрузка сети	С разъединением, обус- ловленным длительными условиями работы сети
8	81	Подтверждение регистра-	С разъединением, обус-
	82	цин/аннулирования Переадресация задейство-	ловленным сетевой про-
	83	вана Переадресация вызовов нс задействована	цедурой
9	_	Зарезервирована	_

Примечания:

 Для ООД группа 0 означает ожидание; группы 2 и 6 — повторную попытку установить соединение; группы 4, 5 и 7 — для ООД ист основания пытаться снова установить соединение, так как ответ будет одним и тем же в течение длительного времени; группа 8 — со сторовы ООД не предполагается выполнение специальных действий.

 Кодовая группа 9 зарезервирована для использования в случаях вызовов от центральной точки к удаленным. Кодирование используется для удаленного ООЛ, обозначая, что вызов может быть установлен центральным ООЛ.

ООД, обозначая, что вызов может быть установлен центральным ООД. 3. ООД должно различать, из какой сети поступили сигналы «Прохождения вызова»: из ведомственной или сети общего пользования. В первом случае

следует использовать сигнал: «Достигнута ведомственная сеть».

4. В случае соединення ООД с ведомственной сетью, обеспечивающей доступ в общей сети, ООД должно различать, откуда поступают сигналы «Прохождения вызова» из ведомственной сети или из сети общего пользования. В этих случаях следует использовать сигнал «Достигнута сеть общего пользования».

### приложение 6

Обязательное

Таблица 5		Примечание	1	l		1	Ответ для перездре- сации технической возможности выдоче- ния/отвлючения пере-	дан как подтвержде-	1	1
	комиутации пакетов	Постоян- яый эпр- туальный каңал	1	1		!			1	i
	DAS YOU DAR	Вирту- влиное соепи- пение	I	1			1 .		i	Ł
		MENEN BRILL	(W)	(W)	í	8	(M)		(W)	×
		висотетяЯ	K	-c		=	ež.		m	5
		Кратиос описание сигуации	Вызов переадресован на другой но- мер, определений вызываемым або-	Вызываемый номер занят в вызов установлен в очередь. Соединские бу- дет осуществлено, когда вызываемый	номер освободится и при условии, если вызываемый абонент ожидает	Регистрация или отмена техниче- ских возможностей Запроциенная вызывающей ООД,	4 %		ж. Техническая возможность перездре-	Причина не определена
		Сигнай прохождения вызова	Вызов переадресован	Осуществить соедане- ные после освобождения	-	Подтверждения реги- страция/отмена	Техническая возмож- ность переадресации за- действована		Техническая возмож- ность переадресации не	задействована Нет соединския

Продолжение табл. 5

				ALES BON	КОММУТИЦЕН Паметов	
Сигнал промождения вызова	Краткое описание ситуации	видолотей	жиом въД векси ими	Bapty- anbhoe coean- neane	Постовы- изй вер- туальзыя канал	Тримецание
Ошибка передачи сиг- нала набора	Ошибка пере- на в сигналах	8	Æ	l	1	
Процедурная ошнбка на местном конце	нов станции передачи Процедурная оцибка, обусловлен- ная ООД, обнаружена АКД на сты- ке ООД/АКД местного конца	5	Æ	×	W	Свгнал применяется только для визмваю- щего ООД в службе с коммутацией кана-
Перегрузка сети	8 3 5	C	×	W	М	2008
Стоянне ошябки в дународно Запрос недействитель- Техниче ной технической возмож- шнаваемая дяется АК	Benc Bpouk N CTA KEBR BEISE JA HA	Д1 д2 Д2	×	×	ı	1
	АКД как ведействительная Возможные причины: запрос технической возможности, который не был предусмотрен ООД; запрос технической возможности,	ı	1	I	i	
	технической возмо била признана мести твительная					
		_	•		_	

Продолжение табл. 5

0		Примечвале	Сигнал не передвет- си обратно от ООД, в котором не преду- смотрена данная тех- ническая возможность	1		ı					ı	I		В некоторых сетях	могут использоваться сигналы «Не отвеча- ет»	
	коммутации пакетов	Постоян- ный вир- туалыми каная	1	I		1					1	ı				
	ALTR EGS	Вирту- альное соеди- непис	(M)	I		Æ					1	S.				
		миоя въД венея низ	(M)	ı		Z					×			M		
		категорая	Л2	ı		Ħ					П		İ	П		
		Краткое описание ситуация	Ведомственная сеть, названная вы- зыввемым ООД, не может устано- вить соединение	Адрес вызываемого ООД не вклю-	чен в план нумерации и ила ве при-	цему ООД не р	установить соединение с вызывае- кым ООД.	KHMC IIDBIAHEM;	доступ к вызываемому ООД со стороны вызывающего ООД не раз-	HOCODEACHERS SAMKHYTER TDVING	Вызываемому ООД присвоен но-	Nep Businessman OOA no menuchant	1.778	еверсивном опла ваемое: ООД пр	классу обслуживания потребителей, который несовместим с классом об- служивания потребителей вызываю- пиего ООЛ	
		Сигнал прохождения	Ведомственная сеть, неисправность	Не отвечает		Доступ блокпрован					Номер изменен	Downston Beancount	эслусмотрено	HAR KIROC	обслуживания потреби-классу телей который служива	

Продолжение табл. 5

Продолжение табя. 5

	Примечание	1	Сигнал передвется обслуживающим пер-	CORRECTION COSTI		1	Причиной вызова является непринятие реперсивной оплаты удаленным ООД. Процедуры возвря-
Для коммутация саметов	Hocronn- rud sub- Tyanshuk kana	M		W		×	×
MAN RALL	Bapry- artinoc coefie- actino	W		Приме- няется только для сты-	АКД в виде «Па- виде «Па- вета по- вторного пуска»	<b>.</b>	×
-67V 6	мися въД пенеи имп	1	Z	I		1	1
	кнеотятьЯ	H	112	5		215	20
	Краткое одновние ситуация	Процедурная ная удадениям		Сеть готова возобновать нормаль- ную работу после кратковременного отказа или перегрузки		Удаленный стык ООД/АКД готов возобновить работу после кратко- временного отказа (например повтор- вый луск удаленного стыка ООД/ АКД). Могло возникнуть состояние	потери данных Удаленное ООД предприняло про- педуру разъединения, возвращения в всходное состояние или повторного пуска
	Ситель прохождения выпова	Процедурная опнбка на удаленном конце	Долговременная перс- грузка сети	Сеть находится в ра- бочем состояния		Удаленное ООД нахо- Удаленны датся в рабочем состоя- возобновить нии временного ный луск АКД). Мог.	ООД предпринимает вызов

жтуация -этих -этих -этих - жодо - жодо - жодо
было разъединево В —
оод находится в со- Д1 М
стоянии неупривляемой неготовности

# Условиме обозначения:

<--> -- не пряменимо;

М — обязательно во всех сетях;

«Ожидание»); потребителя - не разъсдинено (предполагается, что вызывающее ООД ваходится в состояния — обязательно, если предусмотрена соответствующая техническая возможность Ē

В — соединение разъединено, так как процедура завершена;

соединение разъединено (вызывающее ООД должно предпринять другие действия для выясления условий, осуществить соединение может оказаться успешной или возвратить в исходное СІ и С2 — соединение разъединено (вызывающее ООД должно вновь предпринять повытку вызова); Д1 и Д2 — соединение разъединено (вызывающее ООД должно предпринять другие действия для выяс при которых полытка

С1 и Д1 — соединение разъединено из-за состояния абонента; С2 и Д2 — соединение разъединено из-за состояния сети.

COCTOMHHE!

### ФОРМАТ «ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКД»

1. Сигнаду «Информация, предоставляемая АКД» должен предшествовать знак МТК-5 2/15 («/»), за исключением случая передачи последовательности

«Илентификация вызываемой и вызывающей абонентской личии».

Для проведения различия между видами информации перед ней за знаком 2/15 («/») должен следовать одан или несколько цифровых энаков, после которых должен следовать знак 2/15 («/»). Конец блока должен обозначаться знаком 2/11 («+»).

Несколько сигналов идентификации следует разделять знаком 2/12 (<,>). На блоке фиктивной идентификации должен быть указан перфикс («/», «n», «/») с последующим за инм знаком 2/11 («+»).

1.1. Формат сигналов идентификации вызываемой вызывающей абонентской линии

Влок информации должен состоять из одного или более сигналов идентификации, которые следует разделять между собой знаком 2/12 («,»), блоку должен предшествовать знак 2/10 («\*») со следующим за ним знаком 2/11 («+»). Конец блока следует обозначать знаком 2/11 («+»).

1.2. Формат блока информации о тарификации

Влоку должен предшествовать знак 2/15 («/») со следующими за вим вторым цифровым знаком МТК-5 и знаком 2/15 («/»):

Конец блока полжен обозначаться знаком 2/11 («+»).

### информационные данные

### 1. ИСПОЛНИТЕЛИ

А. А. Сахнин, канд. техн. наук; Л. Г. Воробьев; Г. Г. Федотова

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.88 № 2563
- Срок проверки 1994 г.; периодичность проверки — 5 лет
- Стандарт соответствует рекомендациям МККТТ: X.21; X.21 bis: X.24 в части определения номенклатуры цепей стыка; X.25 (первому уровню); X.150 — в части испытательных шлейфов; X.96 — в части описания сигналов процесса вызова.
- введен впервые
- 6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-ТЫ

Обозначение НТЛ. на который дана ссылка	Номер пункта, приложений
FOCT 18145—81	Приложение 1
FOCT 23675—79	9.1

34c

Редактор О. К. Абашкова Технический редактор В. Н. Прусакова Корректор В. С. Черная

Садно в набор 13.07.88. Подп. в неч. 14.09.88 2,25 усл. веч. в. 2,25 усл. кр. отт. 2.31 уч. жад. л. Тир. 6000

Ордема «Звых Почета» Издательство стандыртов, 123640. Москва, ГСП. Новопресненский пер.. 3 Тип. «Московский печатинк». Москва, Лилин пер.. 6. Зак. 2587

