Návrh

Meranie fyzikálnych veličín pomocou meracieho prístroja

Dáša Keszeghová, Anna Rebeka Sojka, Matúš Gál, Jakub Švorc 10-31-2019

Obsah

1.	Špecifikácia vonkajších interfejsov		2
1	L.1. Ko	omunikácia s inými zariadeniami	2
	1.1.1.	Pripojenie prístroja	2
	1.1.2.	Komunikácia prístroja s počítačom	2
	1.1.3.	Použité technológie	3
2.	Formáty súborov		4
2	2.1. Ukladanie meraní		4
2	2.2. Expoi	rtovanie meraní	4
3.	Návrh _I	používateľského rozhrania	5
4.	Návrh implementácie		7
4	.1. Component diagram		7
4	4.2. Class diagram		8
4	1.3. Sequ	ence diagram	9

1. Špecifikácia vonkajších interfejsov

1.1. Komunikácia s inými zariadeniami

1.1.1. Pripojenie prístroja

Aplikácia komunikuje s multifunkčným meracím prístrojom (MT-1820), ktorý má užívateľ pripojený k počítaču pomocou USB kábla a cez USB port. Aplikácia si bude automaticky detegovať port, v prípade keď sa nepodarí automaticky detegovať port, aplikácia požiada používateľa o zadanie portu ručne.

Prístroj sa pripája pomocou COM portov. V prípade, že COM port nie je nainštalovaný aplikácia ci ho doinštaluje potrebný COM port pomocou inštalera (CP210x_VCP_Windows\CP210xVCPInstaller_x64.exe).

1.1.2. Komunikácia prístroja s počítačom

Na to aby prístroj mohol komunikovať s počítačom a taktiež aj s aplikáciou musí byť v móde REL/RS232 ("Relative Value Measurement mode"), tento mód sa dosiahne podržaním tlačidla RS232/REL na prístroji. V prípade, že tento mód nie je zapnutý počítač nevie komunikovať s prístrojom.

Prístroj komunikuje posielaním 14 bitov pričom každý bit má svoj vlastný význam: (význam jednotlivých bitov je možné nájsť na nasledujúcom odkaze - https://github.com/drahoslavzan/ProsKit-MT1820-Probe/blob/master/proskit.cc)

Význam jednotlivých bitov:

- 00 znamienko (+/-)
- 01 04 hodnota, ktorú prístroj nameral
- 05 medzera
- 06 desatinná čiarka (za ktorú cifru z nameranej hodnoty sa má napísať desatinná čiarka)
 - 07 08 príznaky
 - 09 10 jednotka, v ktorých prístroj meria (fyzikálna veličina)
 - 11 stupnica na dolnej časti displeja prístroja
 - 12 13 nový riadok

Jednotky, v ktorých prístroj meria (09-10 bit):

- UNIT hFE = 0x0010
- UNIT mV = 0x4080 (napätie vo voltoch)
- UNIT V = 0x0080 (napätie v milivoltoch)
- UNIT Ohm = 0x0020 (odpor v Ohmoch)
- UNIT_kOhm = 0x2020 (odpor v kilo-Ohmoch)
- UNIT MOhm = 0x1020 (odpor v mega-Ohmoch)
- UNIT DIODE V = 0x0480
- UNIT_F = 0x0004 (teplota v stupňoch Fahrenheit)
- UNIT Hz = 0x0008
- UNIT DUTY Hz = 0x0200
- UNIT C = 0x0002 (teplota v stupňoch Celzia)
- UNIT_uA = 0x8040 (elektrický prúd v mikroampéroch)
- UNIT mA = 0x4040 (elektrický prúd v miliampéroch)
- UNIT_A = 0x0040 (elektrický prúd v ampéroch)

1.1.3. Použité technológie

- Python Jadro aplikácie bude napísané v tomto jazyku, kvôli veľkej podpore knižníc a modulov na riešenie projektu.
- wxPython Modul na tvorbu interface-u a interaktívnej časti aplikácie.
 Nakoľko zabudovaný pythonovský modul tkInter nepodporuje čítanie obrazovky, je tento nástroj najvhodnejší, aj vzhľadom na fakt, že čítač obrazovky NVDA je napísaný aj pythone.
- NVDA program na čítanie obsahu obrazovky. Interaktívna aplikácia ktorá tvorí zvukový výstup na opísanie označeného prvku obrazovky alebo na opísanie prvku, na ktorý ukazuje myš počítača. Program používajú žiaci, pre ktorých je výsledok projektu určený. Jeho používanie a prístup k nemu je zadarmo.
- JAWS ďalší čítač obrazovky, ktorý je tiež používaný žiakmi a však jeho licencia a prístup k nemu je platený.

2. Formáty súborov

Aplikácia bude pracovať s dvomi formátmi súborov:

2.1. Ukladanie meraní

Merania sa budú dať uložiť vo formáte .pickle, tieto súbory sa budú dať spätne otvoriť pomocou aplikácie.

Pickle je modul používaný na serializáciu a deserializáciu pythonovských štruktúr. Pomocou tohto modulu jednoducho skonvertujeme celé meranie na prúd bajtov, ktorý sa dá jednoducho uložiť. Neskôr sa opäť vieme vrátiť do pôvodnej objektovej hierarchie. Na používanie tohto modulu netreba nič inštalovať, stačí použiť import z knižnice – "import pickle". Na serializáciu budeme používať pickle.dumps() a deserializáciu pickle.loads().


2.2. Exportovanie meraní

Žiaci si budú môcť exportovať namerané údaje vo forme tabuľky a grafu do Excelu vo formáte .xlsx.

Namerané údaje budú v Exceli zapísane v dvoch riadkoch, pričom prvý bude obsahovať čas a druhý nameranú hodnotu. Graf bude čiarový, na x-ovej osi bude čas a na y-ovej bude nameraná hodnota. Namerané dvojice hodnôt budú vykreslené na grafe a spojené spojovacou čiarou kontrastnej farby.


3. Návrh používateľského rozhrania



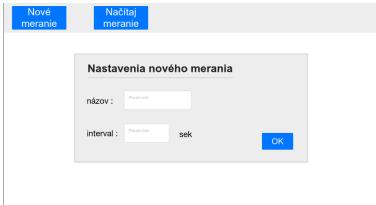

obr. 1 - štart programu

obr. 2 - nové meranie

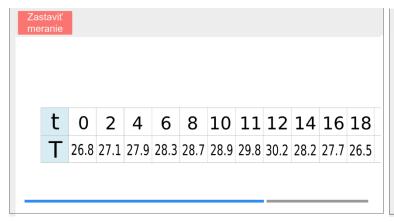



obr. 3 - počas merania


obr. 4 - po meraní / načítané meranie






obr. 5 - možnosti exportu

obr. 6 – zobrazenie grafu

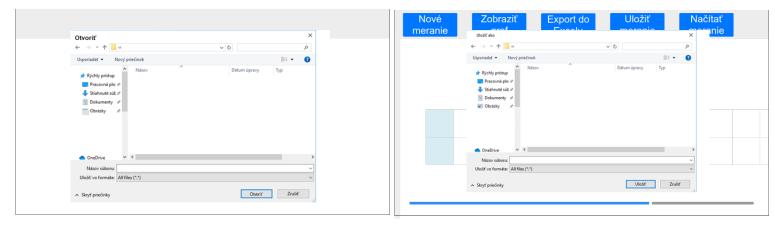

obr. 7 - načítanie merania


obr. 8 - ukladanie merania

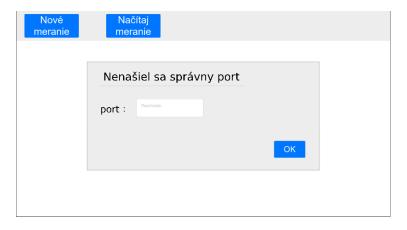


obr. 9 - chybové hlásenie o porte

4. Návrh implementácie

4.1. Component diagram

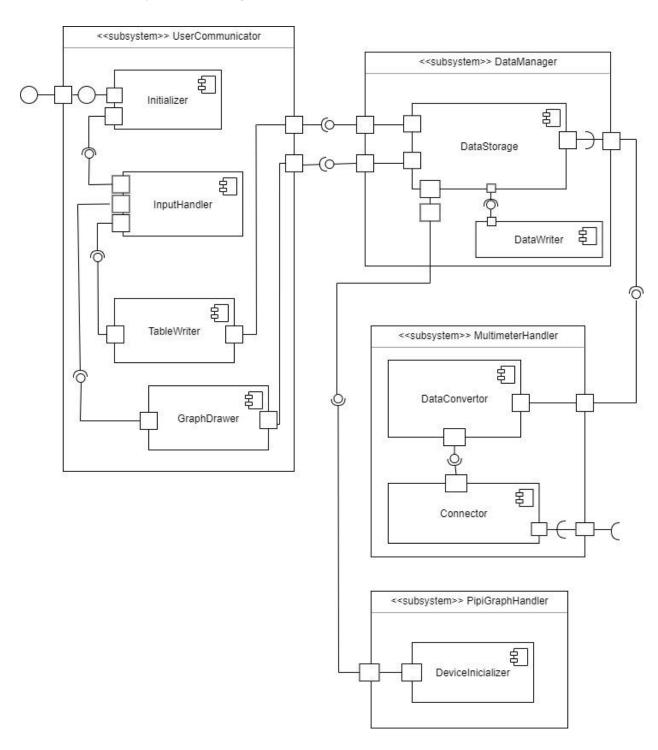

4.2. Class diagram

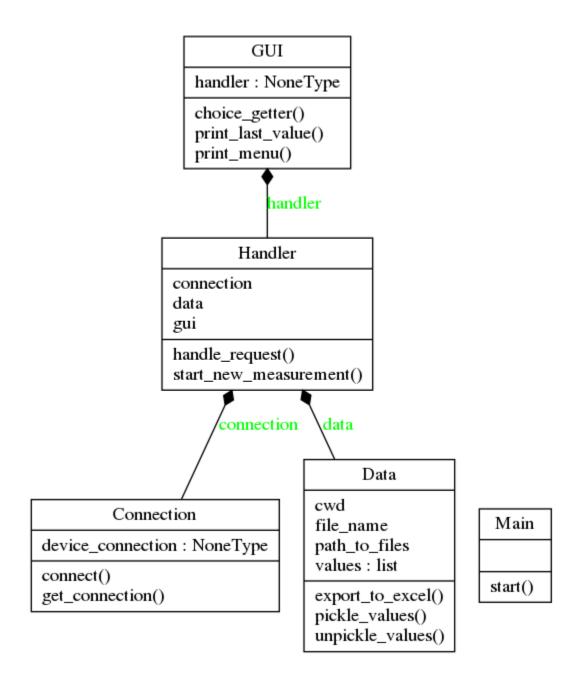

4.3. Sequence diagram

