


FL_PI_02 - FLUJO DE OPERACIONES Y PROCESOS POR SECCIÓN

Planta Industrial FLAMA S.A. - Parque Industrial Villa de Luján, Sarandí (Avellaneda) - dimensionada al año 10 (2035). Escala 1:200. Norte arriba; la calle de acceso está al sur.

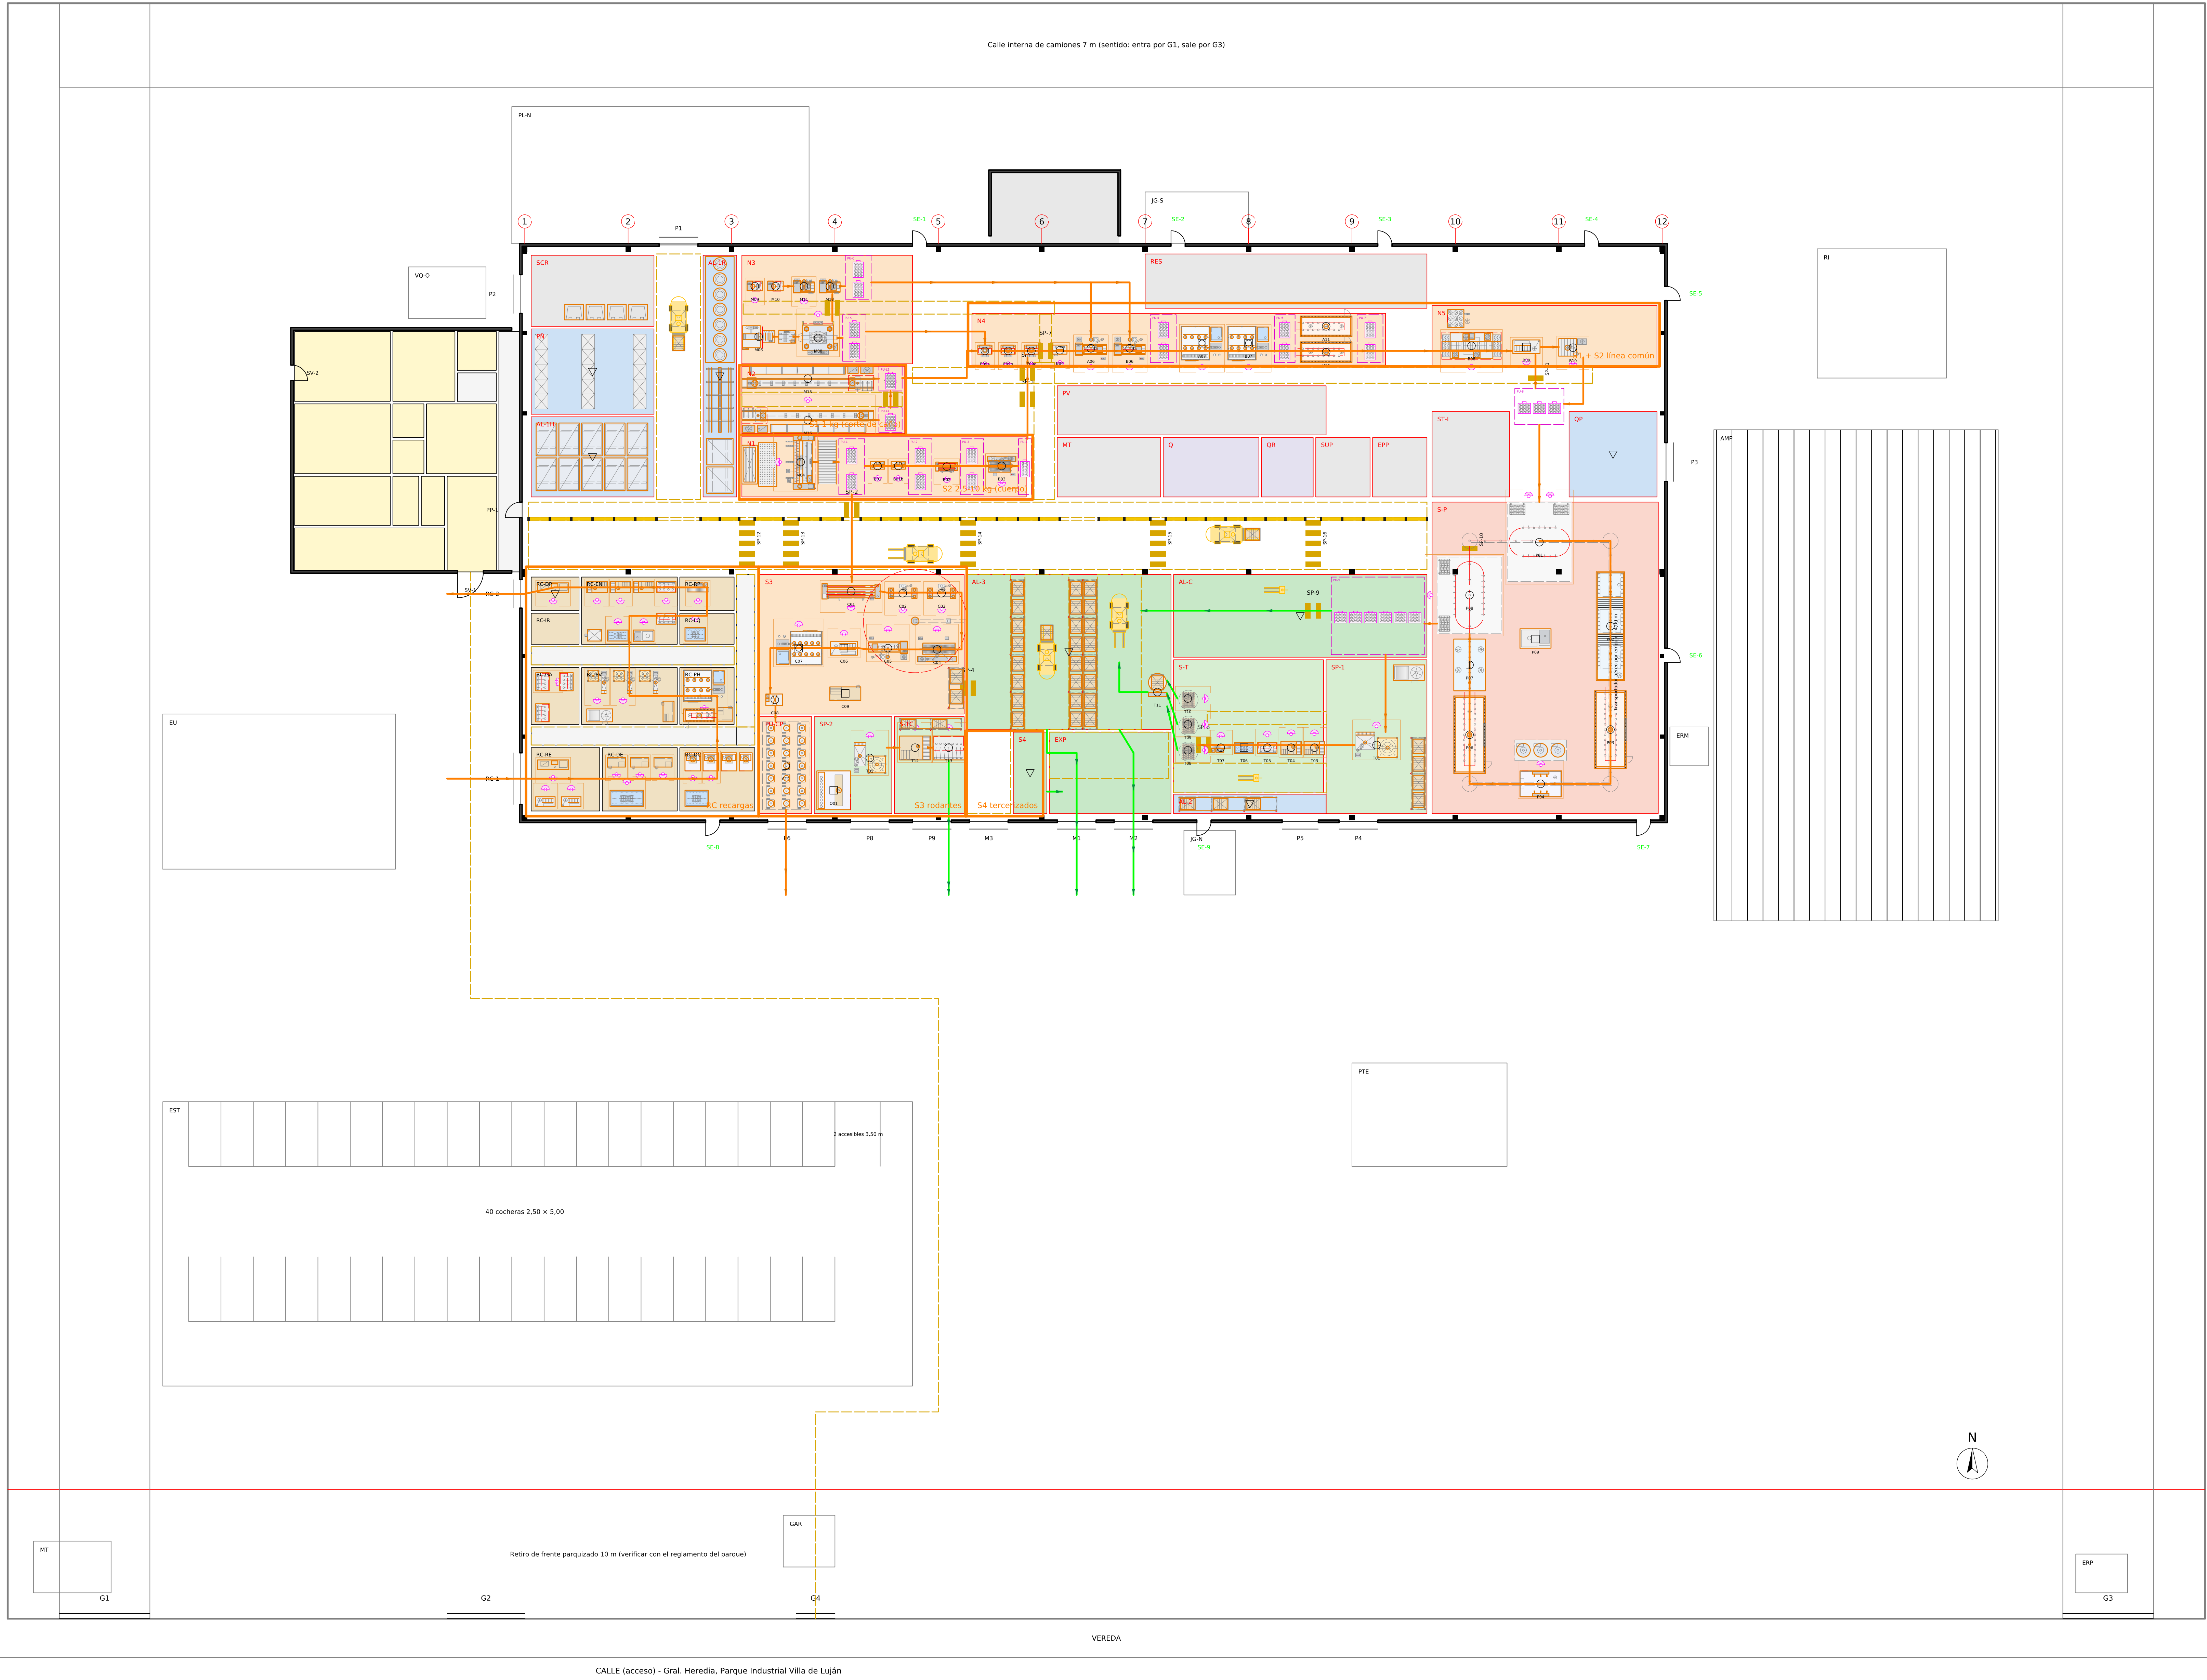

Símbolos (ASME)

- Operación
- Inspección / control
- Operación e inspección combinadas
- Transporte (autobelevador o carro de pulmón)
- Demora: pulmón o supermercado
- Almacenamiento

Flujos

- SE: semielaborado (naranja)
- PT: producto terminado (verde)

Secciones: S1 1 kg fabricado; S2 manuales 2.5-10 kg; S3 rodantes 25-100 kg; S4 tercerizados revendidos (sin transformación); RC recargas (servicio, ángulo 50). Pintura y terminación son comunes a S3 y S2, los carros se pintan afuera. El 1 kg no se granalla.

S2 - Matafuegos ABC 2,5 / 5 / 10 kg

Paso	Dónde
1. Hojas LAR (rack frente a la guillotina)	AL-18
2. Corte de cuerpo	M04
3. Pulmón de cuerpos cortados	PU-1
4. 2 Numerado	B03
5. Pulmón	PU-2
6. 3 Cilindrado	B02
7. Pulmón	PU-3
8. Soldadura longitudinal	B03
9. Pulmón	PU-4
10. Encastrado de fondo	E09
11. Bordonado	B04
12. Soldadura circ. (con la cúpula)	AB08/B05
13. Pulmón	PU-5
14. Prueba hidráulica 100 %	AB07/B07
15. Pulmón	PU-6
16. Secado	B14/A11
17. Pulmón	PU-7
18. Granallado	B08
19. Detección de defectos	B09
20. Corrección (solo defectuosos)	B10
21. Pulmón a pintura	PU-8
22. 12 Rinsura en polvo (lazo)	PP3/P08
23. Pulmón de pintados	PU-9
24. 18-23 Terminación (ver S1)	T01,T10
25. 24 Envoltadura	T11
26. Almacen de PT	AL-3
27. Expedición	M1/M2

O13 - I1 - Q11 - T1 - D9 - A2

S1 - Matafuegos ABC 1 kg (fabricados)

Paso	Dónde
1. Corte en cantiliver frente al láser?	AL-18
2. 5 Corte láser de caño	M15/M16
3. Pulmón	PU-1
4. 8-17 Línea común (igual que S2)	E09-P08
5. 18 Carga de polvo	T01
6. 19 Ensamblaje	T03/T04
7. 20 Presurización con N2	T05
8. 21 Hermeticidad	T06
9. 22 Etiquetado	T07
10. 23 Embalaje y palletizado	T08/T09
11. 24 Envoltadura	T11
12. Almacen de PT	AL-3
13. Expedición	M1/M2

O8 - I1 - Q10 - T1 - D1 - A2

Subconjunto cúpulas y fondos 1-10 kg

Paso	Dónde
1. Fines (porta-fines frente a la prensa)	AL-18
2. 6 Desdobinado, endecado y embudo	M06-M08
3. Fondos al pulmón	PU-K
4. Fondos a encastrado (paso 9)	-
5. 7 Preparación de cuello	M09/M10
6. 8 Soldadura de cuello en la cúpula	M11/M12
7. Cúpulas con cuello	PU-C
8. Cúpulas a la soldadura circ. (paso 11)	-

O3 - I0 - Q10 - T2 - D2 - A1

S3 - Matafuegos ABC rodantes 25 / 50 / 70 ...

Paso	Dónde
1. Corte de cuerpo (guillotina)	M04
2. Pulmón	PU-1
3. 1 Cilindrado 4 rodillos	C01
4. 2 Puntos, refuerzo y estructura	C02/C03
5. 3 Soldadura longitudinal	C04
6. 4 Soldadura circ. (chequeos)	C05
7. 5 Inspección de costuras	C06
8. 6 Prueba hidráulica 4,0 MPa	C07
9. 7 Marcado	C08
10. Espera del pintor	C12
11. Pintura tercerizada (P6 -> P8)	-
12. 8 Carga de polvo	T02
13. 9 Armado de mallas y manguera	T12
14. 10 Presurización y etiquetado	T13
15. Expedición	P9

O9 - I1 - Q11 - T3 - D2 - A0

S4 - Tercerizados revendidos (CO2, agua, A...

Paso	Dónde
1. Recepción	R01
2. Control de recepción y sello IRAM	S4
3. Stock	S4
4. Expedición con el pedido	M1/M2

O0 - I1 - Q10 - T2 - D0 - A1

RC - Recargas (servicio)

Paso	Dónde
1. Recepción	R01
2. R1 Clasificación e inspección visual	RC-1
3. R4 Desarme	RC-DE
4. R2 Descarga y ensayo de funcionamiento	RC-DC
5. R7 PH, secado y Puffer	RC-PH
6. R3 / R12-R14 Recarga por familia	RC-PV/GALQ
7. R8 Ensamblaje y R10 presurización	RC-EN
8. R22 Peso y R11 hermeticidad	RC-EN
9. R20 Retoque y R21 etiquetado	RC-FINIR
10. Para entregar	RC-DP
11. R13 Despacho	RC-2

O4 - I2 - Q12 - T2 - D0 - A1

Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
02/10/2026	Claude Code	FLAMA S.A.	-
Revisó		Denominación	Material
Aprobó		Flujo de operaciones	-
Escala	Método de proyección	Secuencia de operaciones por sección - año 10	Edición
1:200	ISO E		0
Unidades	Formato	Tipo de documento	Fecha de emisión
Cotas en m	A0	Diagrama de proceso	02/10/2026
			Hoja
			1 / 1
			es
			Nº de plano
			FL_PI_02